

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
CP - Ville :	53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_00102000040000100033_
Date du repérage :	26/07/2017
Désignation :	Appartement n° 33 de type 1BIS situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN 53700 VILLAINES LA JUHEL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00102000040000100033_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 33 de type 1BIS situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	07/08/2017
Accompagnateur :	A.ALLEE (0 800 400 100)		A Riorges, le 07/08/2017
Date de repérage :	26/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)
Appartement n°33 - Vol 3 (Séjour)	Appartement n°33 - Vol 4 (Placard)
Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Entrée)	
Revêtement de mur	Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Entrée)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	Joint étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les divers joint des équipements sanitaire
Vol 1 (SDB/WC)	Joint étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les divers joint des équipements sanitaire
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (SDB/WC)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (SDB/WC)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Placard)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (SDB/WC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P1
Vol 2 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P1
Vol 1 (SDB/WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 2 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2
Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P6
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P6
Vol 5 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P9
Vol 4 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P9
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P9
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges	P15

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 102 :

Matériaux amiantés :

- 1 colle de plinthe plastique grise sur 3 prélevées est amiantée (cf prélèvement 1 du 002HD000812) Il est possible qu'il s'agisse d'une pollution par les bandes entre plaque de plâtre support des plinthes plastiques
- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol grises sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 3 bandes entre plaque de plâtre pièces humides sont amiantées sur les 3 prélevées
- 3 bandes entre plaque de plâtre pièces sèches sont amiantées sur les 3 prélevées
- 6 enduit plâtre sur les plafonds des pièces humides sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduit plâtre sur les plafonds des pièces sèches sont amiantés sur les 12 prélevés

Suite aux résultats obtenu en phase 1 et 2, l'ensemble des cloisons et doublages plaque de plâtre pièces sèches et pièces humides ont été considérés comme amiantés dans les diagnostics des 10 logements de la phase 3.

On retrouve de l'amiante dans les enduits plâtres des plafonds dans 6 logements sur les 12 réalisés.

Sur les 24 prélèvements d'enduits plâtres plafonds réalisés dans les 12 logements du groupe 102, on retrouve 8 prélèvements amiantés. (6 plafonds pièces humides et 2 plafonds pièces sèches)

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits plâtres, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°33 - Vol 6 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse bleue	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD001620 n°13 - 1	P13	Peinture Effrifiable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Joint étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les divers joint des équipements sanitaire
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Evier	Joint étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les divers joint des équipements sanitaire
Appartement n°33	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°2 - 1 - 002HD0016 20 n°2 - 2	P2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Beige Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0016 20 n°2 - 1 - 002HD0016 20 n°2 - 2	P2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Beige Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S2 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0016 20 n°2 - 1 - 002HD0016 20 n°2 - 2	P2	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Beige Papier Souple Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°3 - 1	P3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P3 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0016 20 n°3 - 1	P3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 5 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°8 - 1 - 002HD0016 20 n°8 - 2	P8	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 4 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0016 20 n°8 - 1 - 002HD0016 20 n°8 - 2	P8	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 5 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°9 - 1 - 002HD0016 20 n°9 - 2	P9	Peinture Effritable Blanc Papier peint Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°33	Vol 4 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S10 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0016 20 n°9 - 1 - 002HD0016 20 n°9 - 2	P9	Peinture Effritable Blanc Papier peint Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°33	Vol 3 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S11 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0016 20 n°9 - 1 - 002HD0016 20 n°9 - 2	P9	Peinture Effritable Blanc Papier peint Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°33	Vol 4 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S12 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0016 20 n°9 - 1 - 002HD0016 20 n°9 - 2	P9	Peinture Effritable Blanc Papier peint Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°33	Vol 5 (Entrée)	Menuiseries	joint étanchéité	P11	Réalisation d'un prélèvement	Noir / vert	002HD0016 20 n°11 - 1	P11	Joint Souple Noir Peinture Effritable Gris Vert Matériau Effritable Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°1 - 1	P1	Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S1 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0016 20 n°1 - 1	P1	Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°33	Vol 5 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°10 - 1	P10	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 4 (Placard) - Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0016 20 n°10 - 1	P10	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°4 - 1 - 002HD0016 20 n°4 - 2	P4	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Gris Papier Souple Fibreux Beige Matériau Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°7 - 1 - 002HD0016 20 n°7 - 2	P7	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0016 20 n°7 - 1 - 002HD0016 20 n°7 - 2	P7	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°12 - 1 - - 002HD0016 20 n°12 - 2	P12	Joint Souple Blanc Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noire	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°14 - 1 - - 002HD0016 20 n°14 - 2	P14	Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°5 - 1 - 002HD0016 20 n°5 - 2	P5	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0016 20 n°5 - 1 - 002HD0016 20 n°5 - 2	P5	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°6 - 1 - 002HD0016 20 n°6 - 2	P6	Matériau Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S8 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0016 20 n°6 - 1 - 002HD0016 20 n°6 - 2	P6	Matériau Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°33	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°15 - 1 - 002HD0016 20 n°15 - 2	P15	Revêtement Dur Gris Matériau Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°33	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine (pièces sèches)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 20 n°16 - 1 - 002HD0016 20 n°16 - 2	P16	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Fibreux Marron Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 4 (Placard) - Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine (pièces sèches)	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0016 20 n°16 - 1 - 002HD0016 20 n°16 - 2	P16	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Fibreux Marron Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°33	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°33	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°33	Vol 4 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°33	Vol 5 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°33	Appartement n°33 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°33	Appartement n°33 - Plan de prélèvements
	Appartement n°33	Appartement n°33 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°33	Appartement n°33 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement n°33	Appartement n°33 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Appartement n°33	Appartement n°33 - MPCA Revêtement de sol



APPARTEMENT N°33 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001620

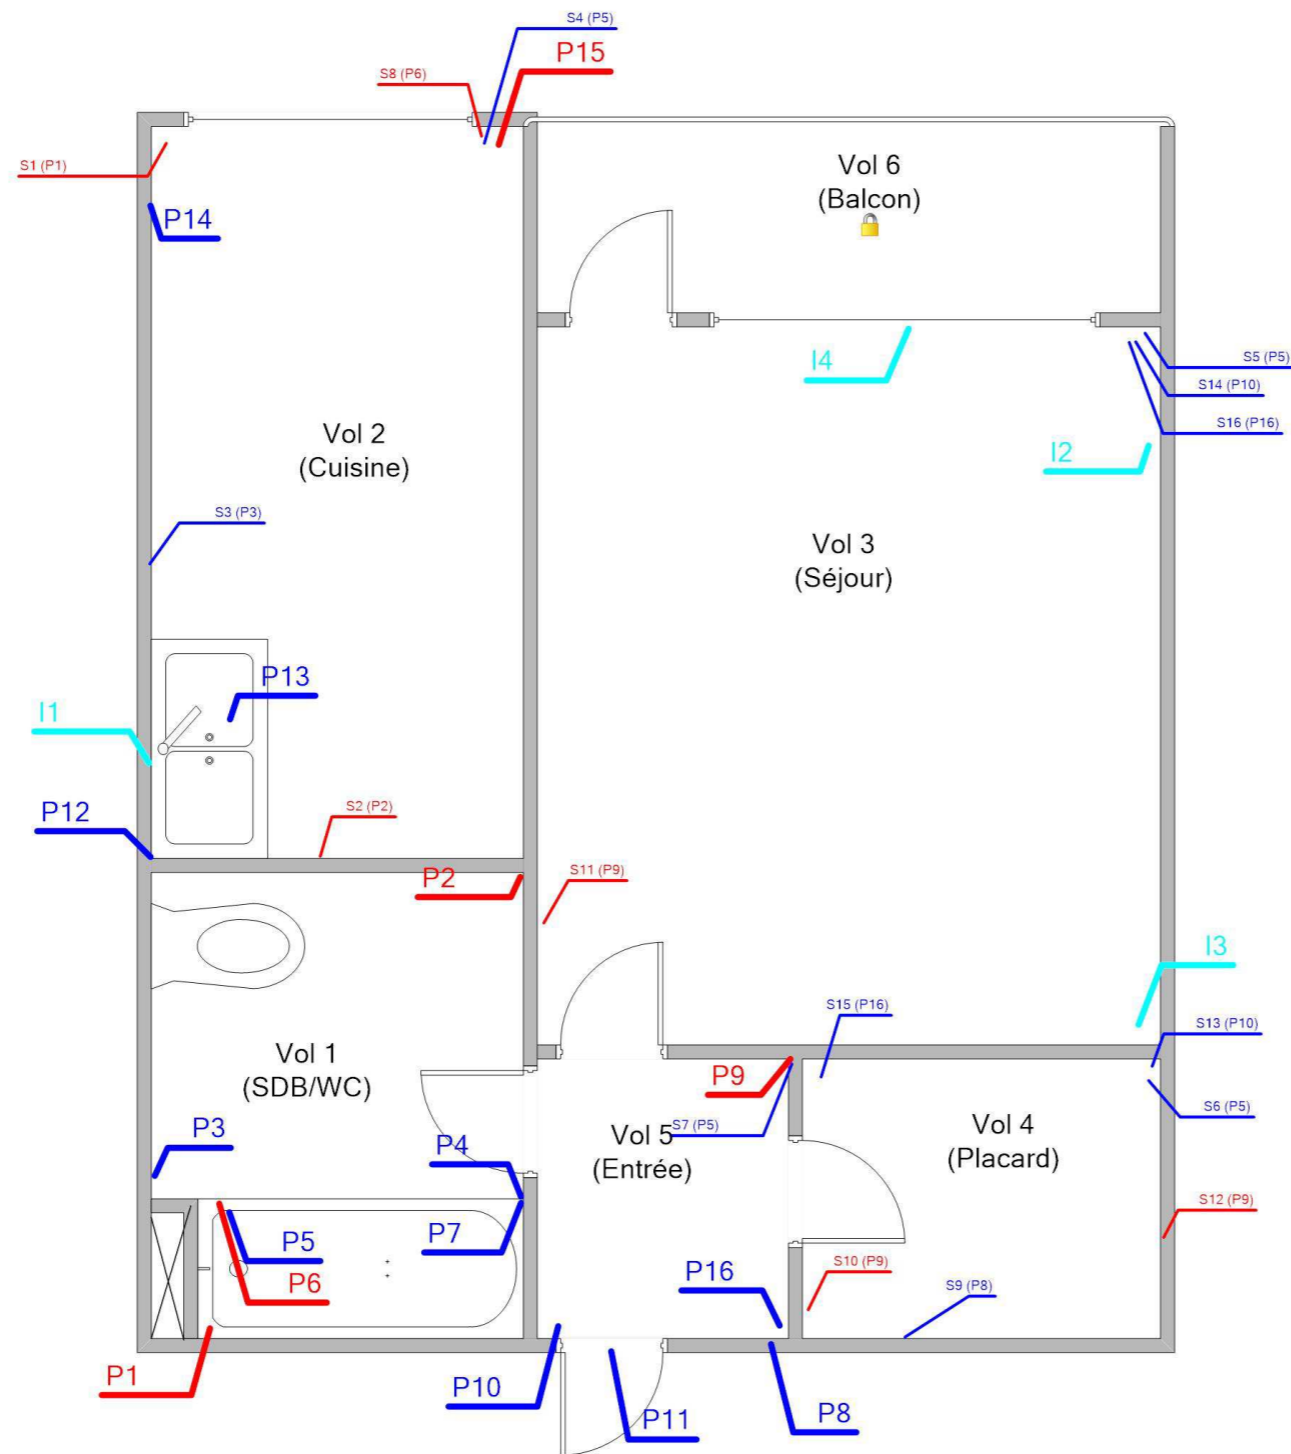

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité



Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 33 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
26/07/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°33 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001620

Légende



Volume non visité

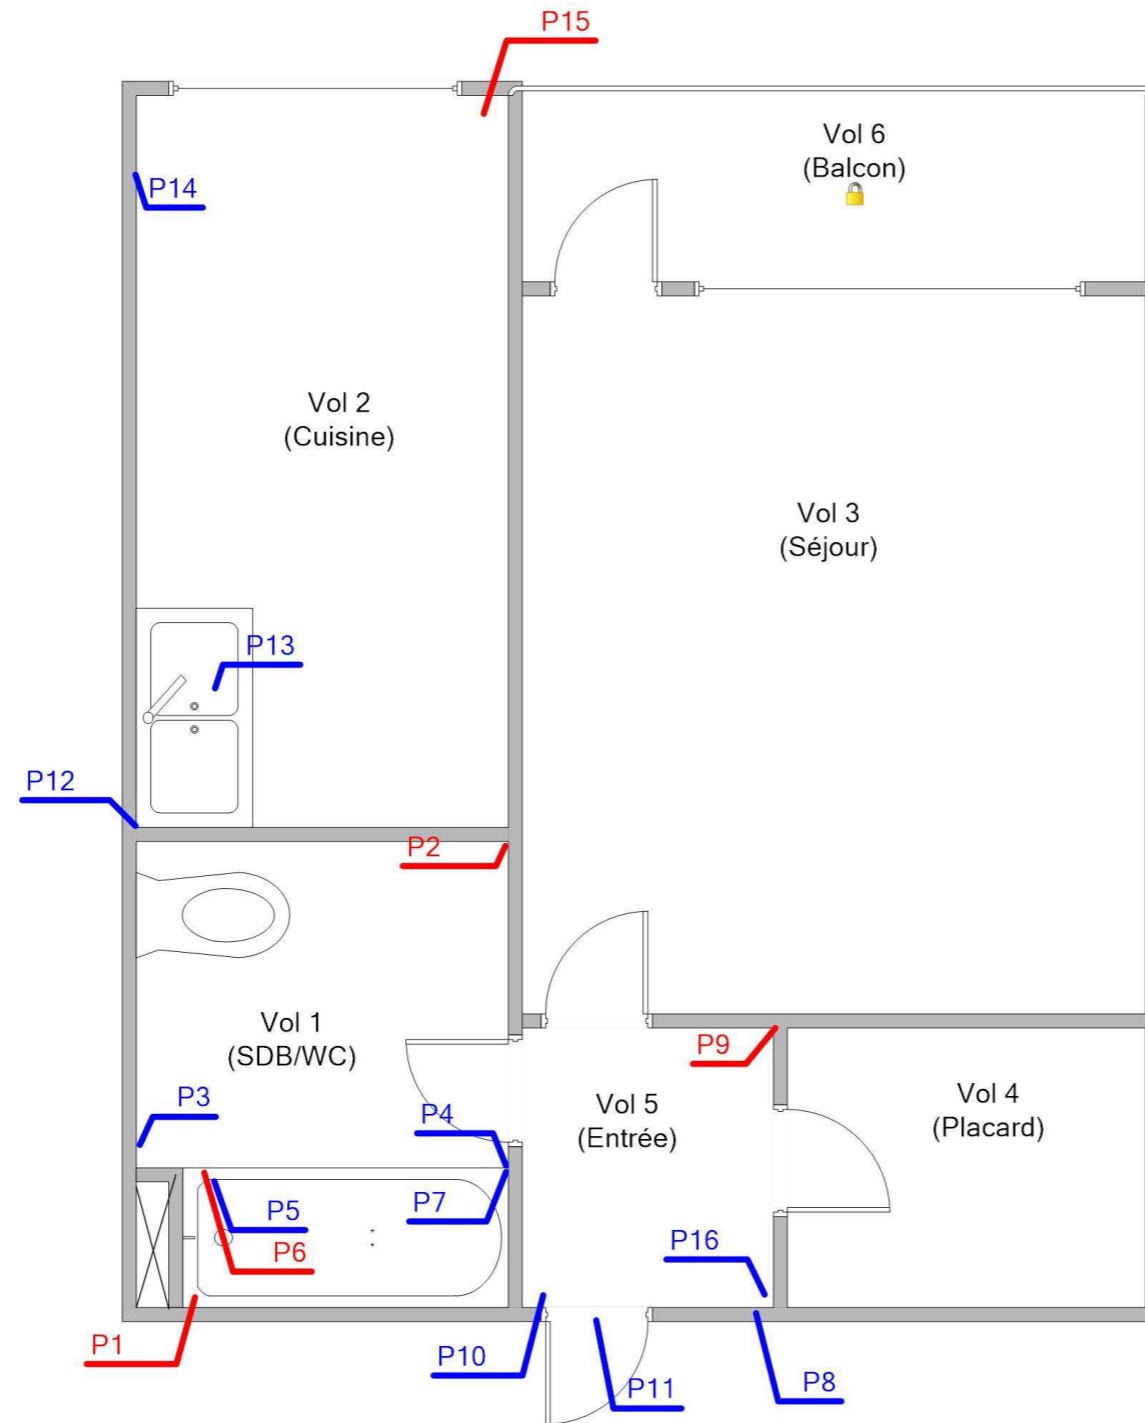

Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 33 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
26/07/2017






Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°33 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001620



Légende

	P1 : Enduit plâtre (Plafond pièces humides)
	P2 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides
	P15 : Dalles plastiques beiges
	P6 : Colle bitumeuse
	P9 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches



Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 33 de type 1BIS situé au RDC



Date intervention
26/07/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°33 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001620

Légende

	P2 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides
	P9 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches

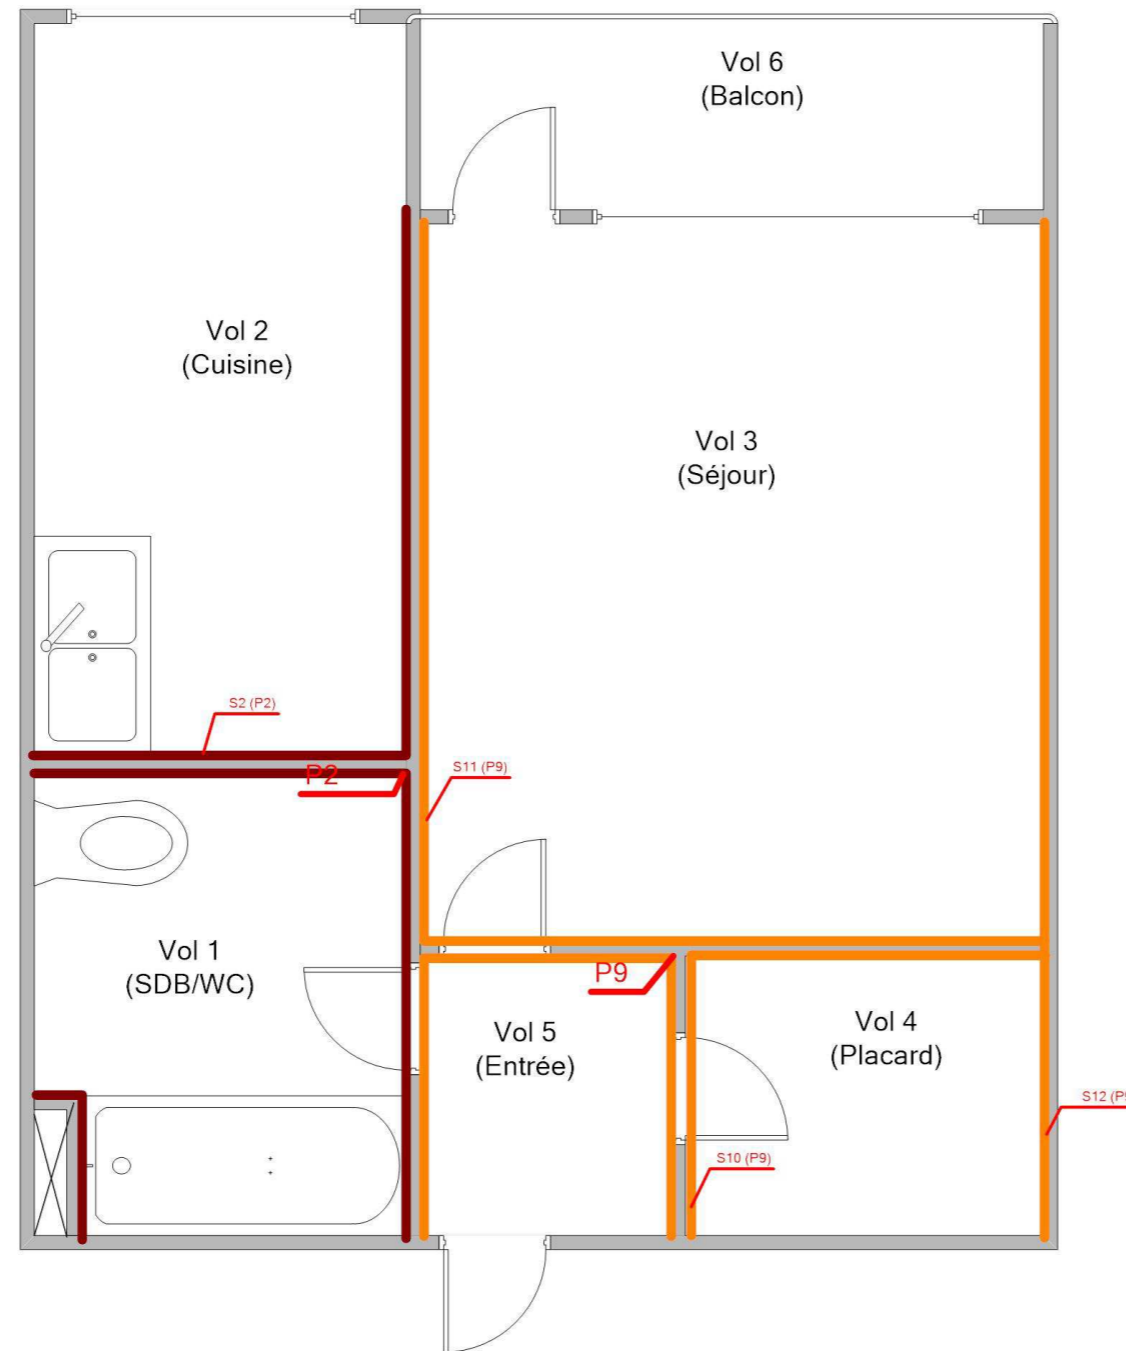

Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Appartement n° 33 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
26/07/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°33 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001620

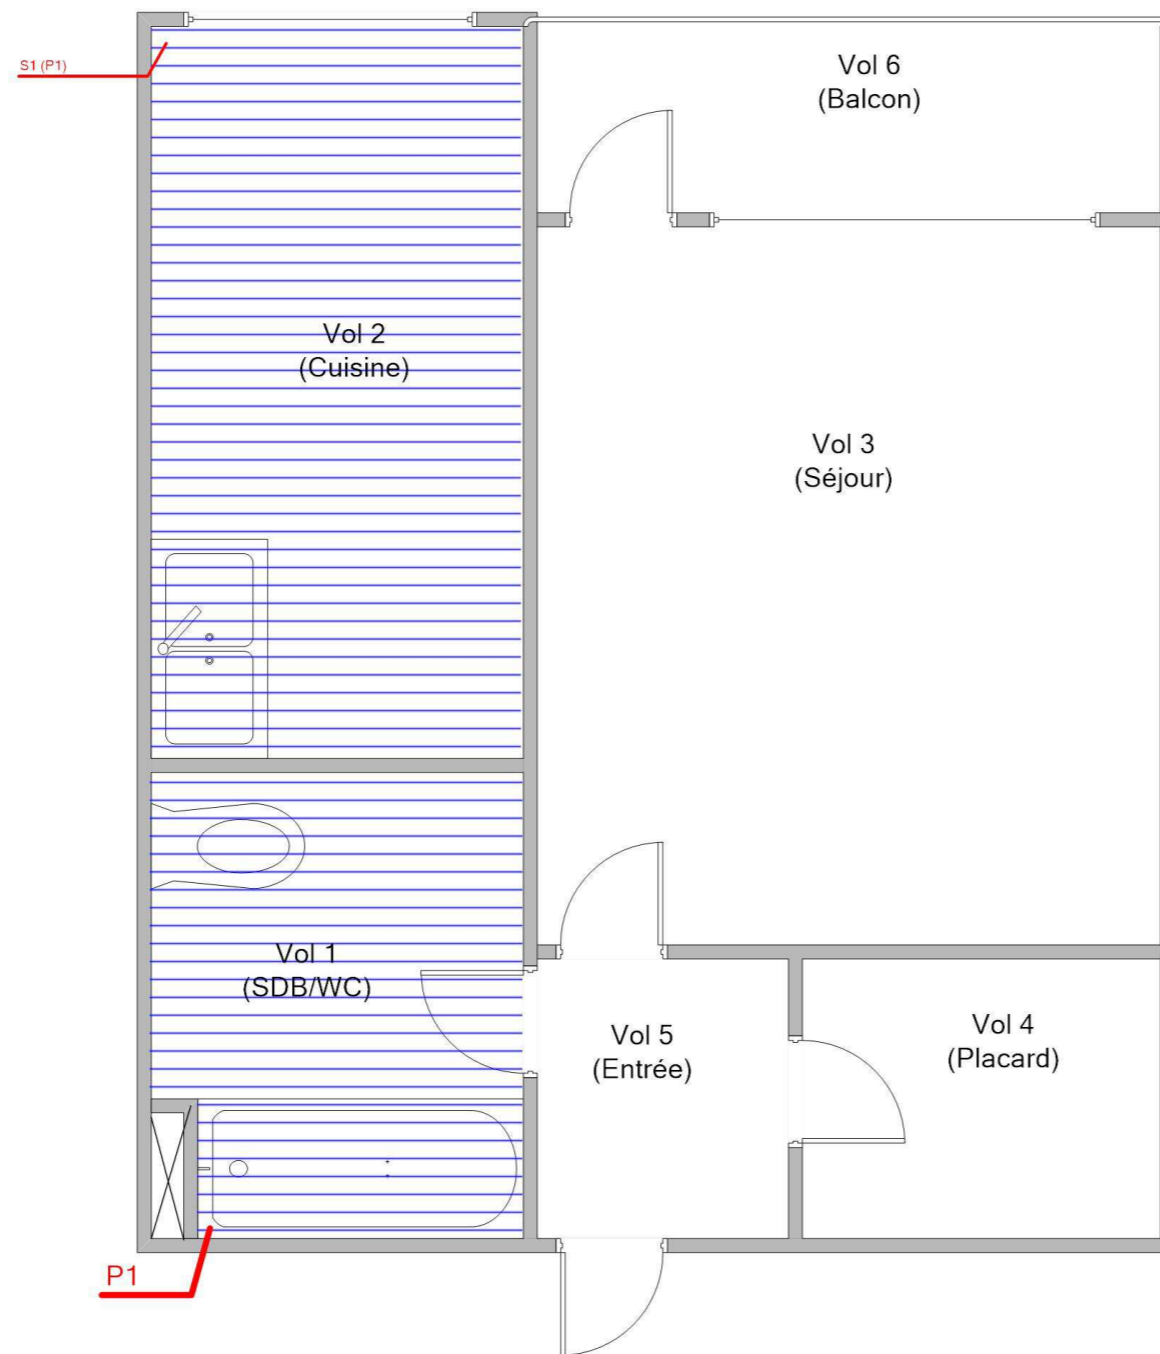

Légende

	P1 : Enduit plâtre (Plafond pièces humides)
--	---



Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Appartement n° 33 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
26/07/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°33 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001620

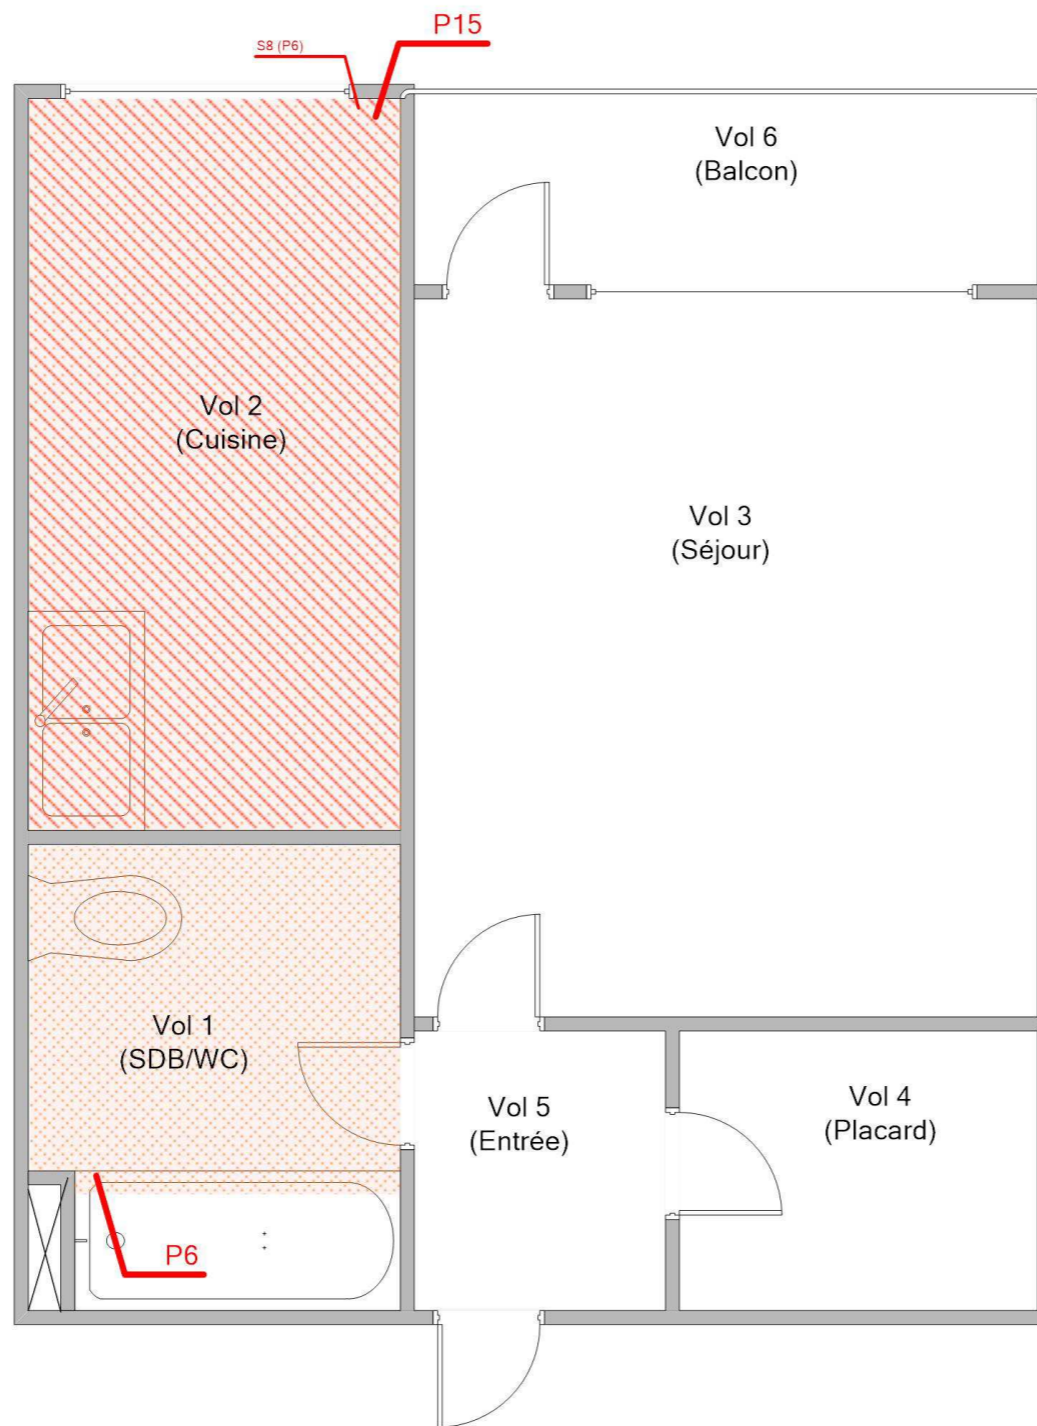

Légende

	P15 : Dalles plastiques beiges
	P6 : Colle bitumeuse



Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 33 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
26/07/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante


Référence	Localisation	Action
002HD001620 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement positif
002HD001620 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement positif
002HD001620 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement positif
002HD001620 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001620 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001620 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001620 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001620 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001620 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement positif
002HD001620 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement positif
002HD001620 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001620 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001620 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001620 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001620 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement positif
002HD001620 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement positif
002HD001620 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001620 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001620 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001620 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001620 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001620 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001620 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001620 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001620 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001620 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001620 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	Prélevement négatif
	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	Appartement n°33 - Vol 3 (Séjour)	I2
	Appartement n°33 - Vol 3 (Séjour)	I3




002HD001620 n°1 - 1 (P1)



002HD001620 n°2 - 1 (P2)

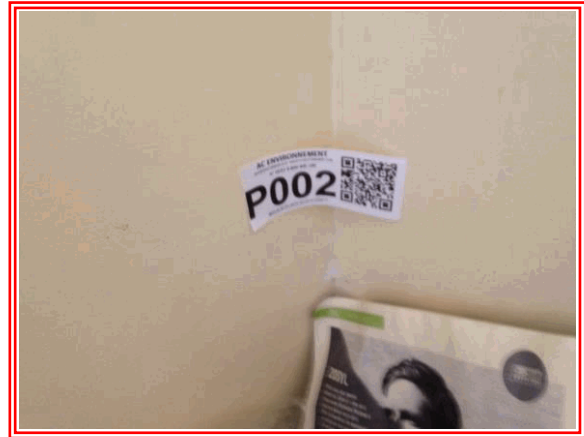

002HD001620 n°2 - 2 (P2)

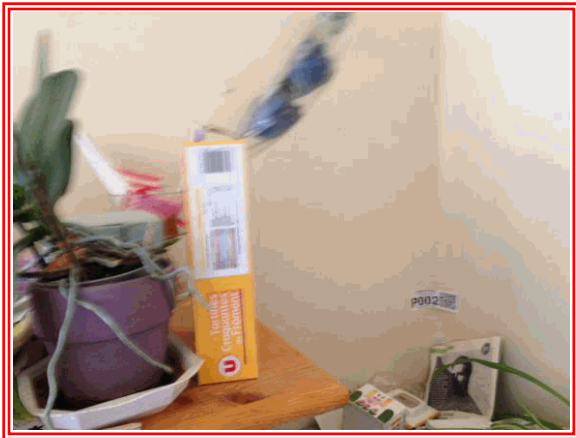


002HD001620 n°3 - 1 (P3)



002HD001620 n°4 - 1 (P4)



002HD001620 n°4 - 2 (P4)

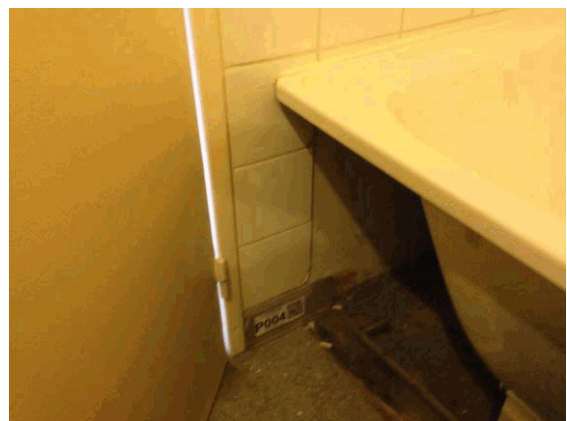

002HD001620 n°5 - 1 (P5)




002HD001620 n°5 - 2 (P5)



002HD001620 n°6 - 1 (P6)




002HD001620 n°6 - 2 (P6)

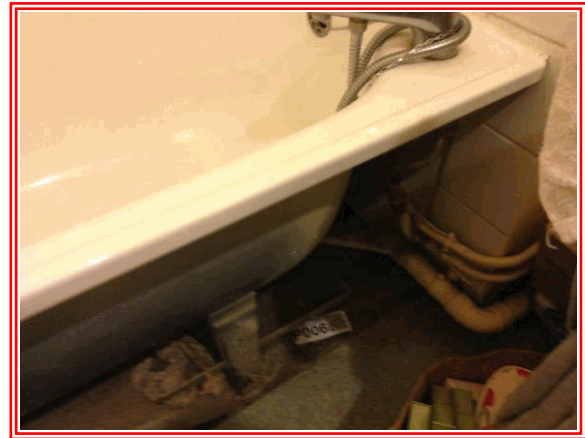

002HD001620 n°7 - 1 (P7)



002HD001620 n°7 - 2 (P7)

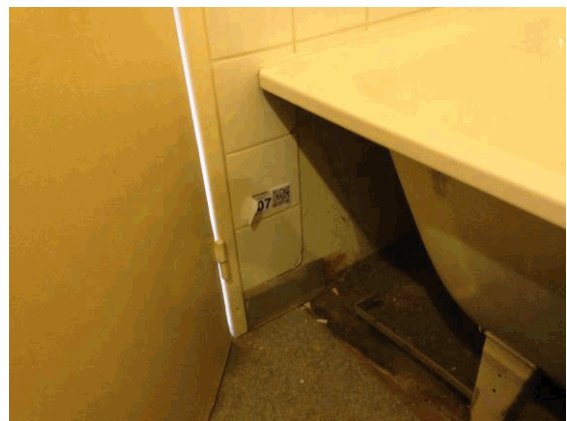

002HD001620 n°8 - 1 (P8)



002HD001620 n°8 - 2 (P8)



002HD001620 n°9 - 1 (P9)



002HD001620 n°9 - 2 (P9)



002HD001620 n°10 - 1 (P10)



002HD001620 n°11 - 1 (P11)



002HD001620 n°12 - 1 (P12)



002HD001620 n°12 - 2 (P12)



002HD001620 n°13 - 1 (P13)



002HD001620 n°14 - 1 (P14)



002HD001620 n°14 - 2 (P14)



002HD001620 n°15 - 1 (P15)



002HD001620 n°15 - 2 (P15)




002HD001620 n°16 - 1 (P16)



002HD001620 n°16 - 2 (P16)



I1 - 1

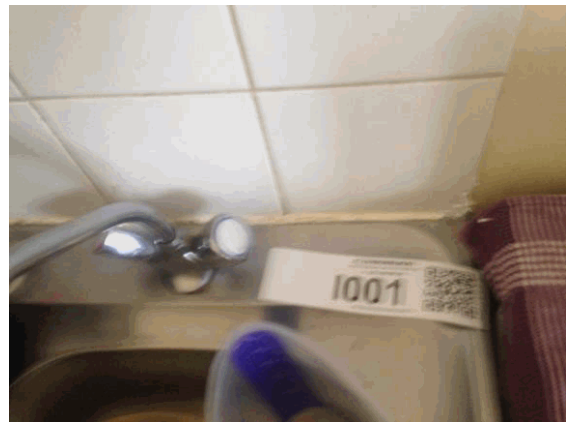

I2 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Blanc Beige Papier Souple Fibreux Beige - -	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Gris Papier Souple Fibreux Beige Matériau Fibreux Gris - -	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Bitumineux Noir - -	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige - -	Appartement n°33 - Vol 1 (SDB/WC)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Papier peint Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc - -	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir Peinture Effritable Gris Vert Matériau Effritable Gris Marron - Noir / vert -	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Souple Blanc Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Joint Dur Blanc - -	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	
P13	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture Effritable Bleu - -	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Souple Jaune Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc Gris Matériau Effritable Blanc - -	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	



P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris Matériau Effritable Gris - -	Appartement n°33 - Vol 2 (Cuisine)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Fibreux Marron Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Appartement n°33 - Vol 5 (Entrée)	



Référence chantier : C012017227063
Adresse chantier : Commande : 002HD001620
Affaire : _00102000040000100033_
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR
GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017227063 (16 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01530944

Date de réception : 01/08/2017 Date de préparation : 03/08/2017 Date d'analyse : 04/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_001 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) Vol 1 (SDB/WC)	1	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecé : Chrysotile
	2	Peinture	Effritable	Beige				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01530945

Date de réception : 01/08/2017 Date de préparation : 03/08/2017 Date d'analyse : 04/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_002 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides Vol 1 (SDB/WC)	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecé : Chrysotile
	2	Enduit	Effritable	Blanc Beige				
	3	Papier	Souple Fibreux	Beige				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01530946

Date de réception : 01/08/2017 Date de préparation : 03/08/2017 Date d'analyse : 04/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_003 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) Vol 1 (SDB/WC)	1	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecé
	2	Peinture	Effritable	Beige				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01530947

Date de réception : 01/08/2017 Date de préparation : 03/08/2017 Date d'analyse : 04/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_004 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique grise Vol 1 (SDB/WC)	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecé
	2	Matériau	Effritable	Blanc Gris				
	3	Papier	Souple Fibreux	Beige				
	4	Matériau	Fibreux	Gris				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01530948

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 03/08/2017			Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_005 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine Vol 1 (SDB/WC)	1 2	Ciment Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01530949

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 03/08/2017			Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_006 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse Vol 1 (SDB/WC)	1	Matériau	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01530950

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 03/08/2017			Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_007 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) Vol 1 (SDB/WC)	1 2 3	Colle Matériau Papier	Dur Effritable Souple Fibreux	Gris Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01530951

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 03/08/2017			Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_008 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) Vol 5 (Entrée)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01530952

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 03/08/2017			Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_009 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches Vol 5 (Entrée)	1 2 3 4 5	Peinture Papier peint Matériau Carton Enduit	Effritable Souple Fibreux Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Beige Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01530953

Date de réception : 01/08/2017			Date de préparation : 04/08/2017			Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_010 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) Vol 5 (Entrée)	1 2	Enduit Peinture	Effritable Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01530954

Date de réception : 01/08/2017		Date de préparation : 03/08/2017				Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_011 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint étanchéité Vol 5 (Entrée)	1	Joint	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Gris Vert				
	3	Matériau	Effritable	Gris Marron				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01530955

Date de réception : 01/08/2017		Date de préparation : 03/08/2017				Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_012 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) Vol 2 (Cuisine)	1	Joint	Souple	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Dur	Gris				
	3	Peinture	Effritable	Beige				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				
	5	Joint	Dur	Blanc				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01530956

Date de réception : 01/08/2017		Date de préparation : 03/08/2017				Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_013 Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse bleue Vol 2 (Cuisine)	1	Peinture	Effritable	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01530957

Date de réception : 01/08/2017		Date de préparation : 03/08/2017				Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_014 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique noire Vol 2 (Cuisine)	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Ciment	Effritable	Gris				
	3	Peinture	Effritable	Blanc Gris				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01530958

Date de réception : 01/08/2017		Date de préparation : 03/08/2017				Date d'analyse : 04/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_015 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques beiges Vol 2 (Cuisine)	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile
	2	Matériau	Effritable	Gris				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01530959

Date de réception : 01/08/2017

Date de préparation : 03/08/2017

Date d'analyse : 04/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001620_016	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de sol / Revêtement	2	Ragréage	Effritable	Gris	Acétone, Acide			
de sol / Colles jaune de	3	Matériau	Effritable Fibreux	Marron	chlorhydrique			
revêtement de sol d'origine	4	Ciment	Effritable	Gris				
(pièces sèches)	5	Matériau	Effritable	Blanc				
Vol 5 (Entrée)								

Remarque : RAS

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Directrice laboratoires

Sana Bourguiba

