

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	5 BD DUNANT - BD DUNAND
CP - Ville :	53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_00103000070000100091_
Date du repérage :	27/07/2017
Désignation :	Appartement n° 91 de type 1BIS situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	5 BD DUNANT - BD DUNAND 53700 VILLAINES LA JUHEL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00103000070000100091_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 91 de type 1BIS situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

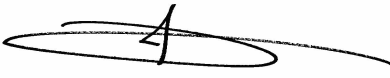

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain H.MERCIER (0800400100) 27/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 07/08/2017 A Riorges, le 07/08/2017	
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -</p> <p>Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017</p>			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartement n°91 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°91 - Vol 3 (Séjour) Appartement n°91 - Vol 6 (W.C) Appartement n°91 - Vol 8 (Dégagement)	Appartement n°91 - Vol 2 (Rangement) Appartement n°91 - Vol 4 (Cuisine) Appartement n°91 - Vol 7 (SDB)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°91	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°91	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°91	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Cuisine)	Panneaux de cloisons bois	aucun prélèvement sans sondage destructif
Vol 1 (Entrée)	porte d'entrée	aucun prélèvement à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	S18

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Concernant ce groupe :

12 logements au total ont été visités lors des 3 phases d'intervention au sein du groupe 103. L'analyse des résultats du laboratoire amène les réserves suivantes :

- 4 prélèvements de tampons bitumineux sur 5 sont revenus amiantés. On peut en conclure que les tampons bitumineux d'origines sont amiantés dans tout le bâtiment. Lors des interventions dans les autres logements, il faudra les considérer comme positifs.

- 1 prélèvement de colle faïences de salle de bains sur 12 est revenu positif. Un prélèvement de colle de faïence de salle de bains sera nécessaire en cas d'intervention dans les logements non visités.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°91 - Vol 5 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°91	Vol 7 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S18	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°91	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 069 n°1 - 1 - 002VZ000 069 n°1 - 2	P1	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 069 n°1 - 1 - 002VZ000 069 n°1 - 2	P1	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 8 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 069 n°2 - 1 - 002VZ000 069 n°2 - 2	P2	Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Rangement) - Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 069 n°2 - 1 - 002VZ000 069 n°2 - 2	P2	Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 069 n°4 - 1 - 002VZ000 069 n°4 - 2	P4	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces humides	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 069 n°4 - 1 - 002VZ000 069 n°4 - 2	P4	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°91	Vol 6 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 069 n°5 - 1 - 002VZ000 069 n°5 - 2	P5	Carton Fibreux Souple Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 7 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 069 n°5 - 1 - 002VZ000 069 n°5 - 2	P5	Carton Fibreux Souple Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°91	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons bois	I4			I4 - 1				aucun prélèvement sans sondage destructif
Appartement n°91	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée	I5							aucun prélèvement à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°91	Vol 8 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 069 n°3 - 1	P3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 069 n°3 - 1	P3	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 6 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 069 n°6 - 1	P6	Enduit Effritable Beige Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 7 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 069 n°6 - 1	P6	Enduit Effritable Beige Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 069 n°7 - 1 - 002VZ000 069 n°7 - 2	P7	Colle Dur Gris Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc Joint Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 069 n°8 - 1 - 002VZ000 069 n°8 - 2	P8	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°91	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 069 n°8 - 1 - 002VZ000 069 n°8 - 2	P8	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°91	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°91	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°91	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°91	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°91	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°91	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°91	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°91	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°91	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°91	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°91	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°91	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°91	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°91	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°91	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°91	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°91	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°91	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066






Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°91	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S19							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°91	Appartement n°91 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°91	Appartement n°91 - Plan de prélèvements
	Appartement n°91	Appartement n°91 - MPCA Toutes catégories confondues



APPARTEMENT N°91 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000069

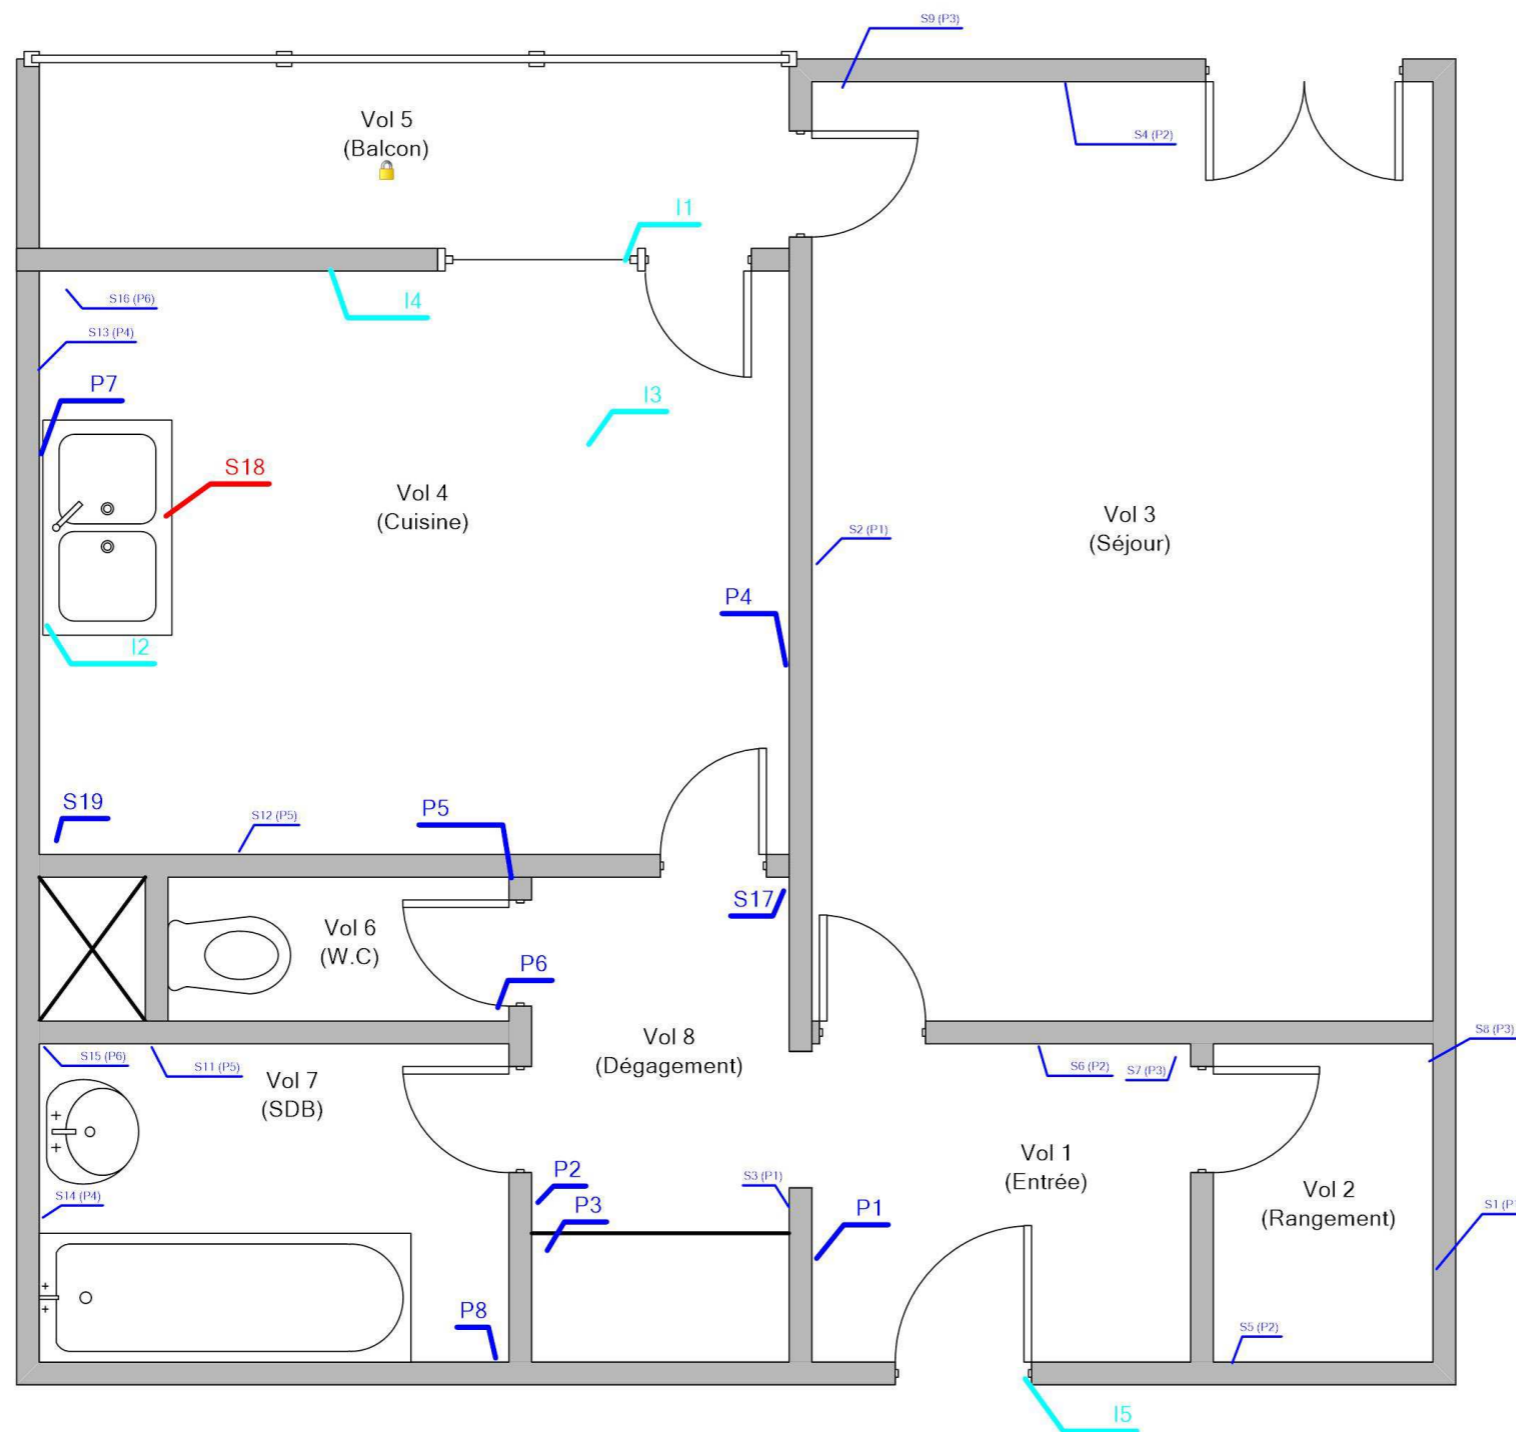

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif
	Volume non visité



Adresse du bien
5 BD DUNANT - BD DUNAND
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 91 de type 1BIS situé au 02 ème étage

Date intervention
27/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain


APPARTEMENT N°91 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000069

Légende



Volume non visité

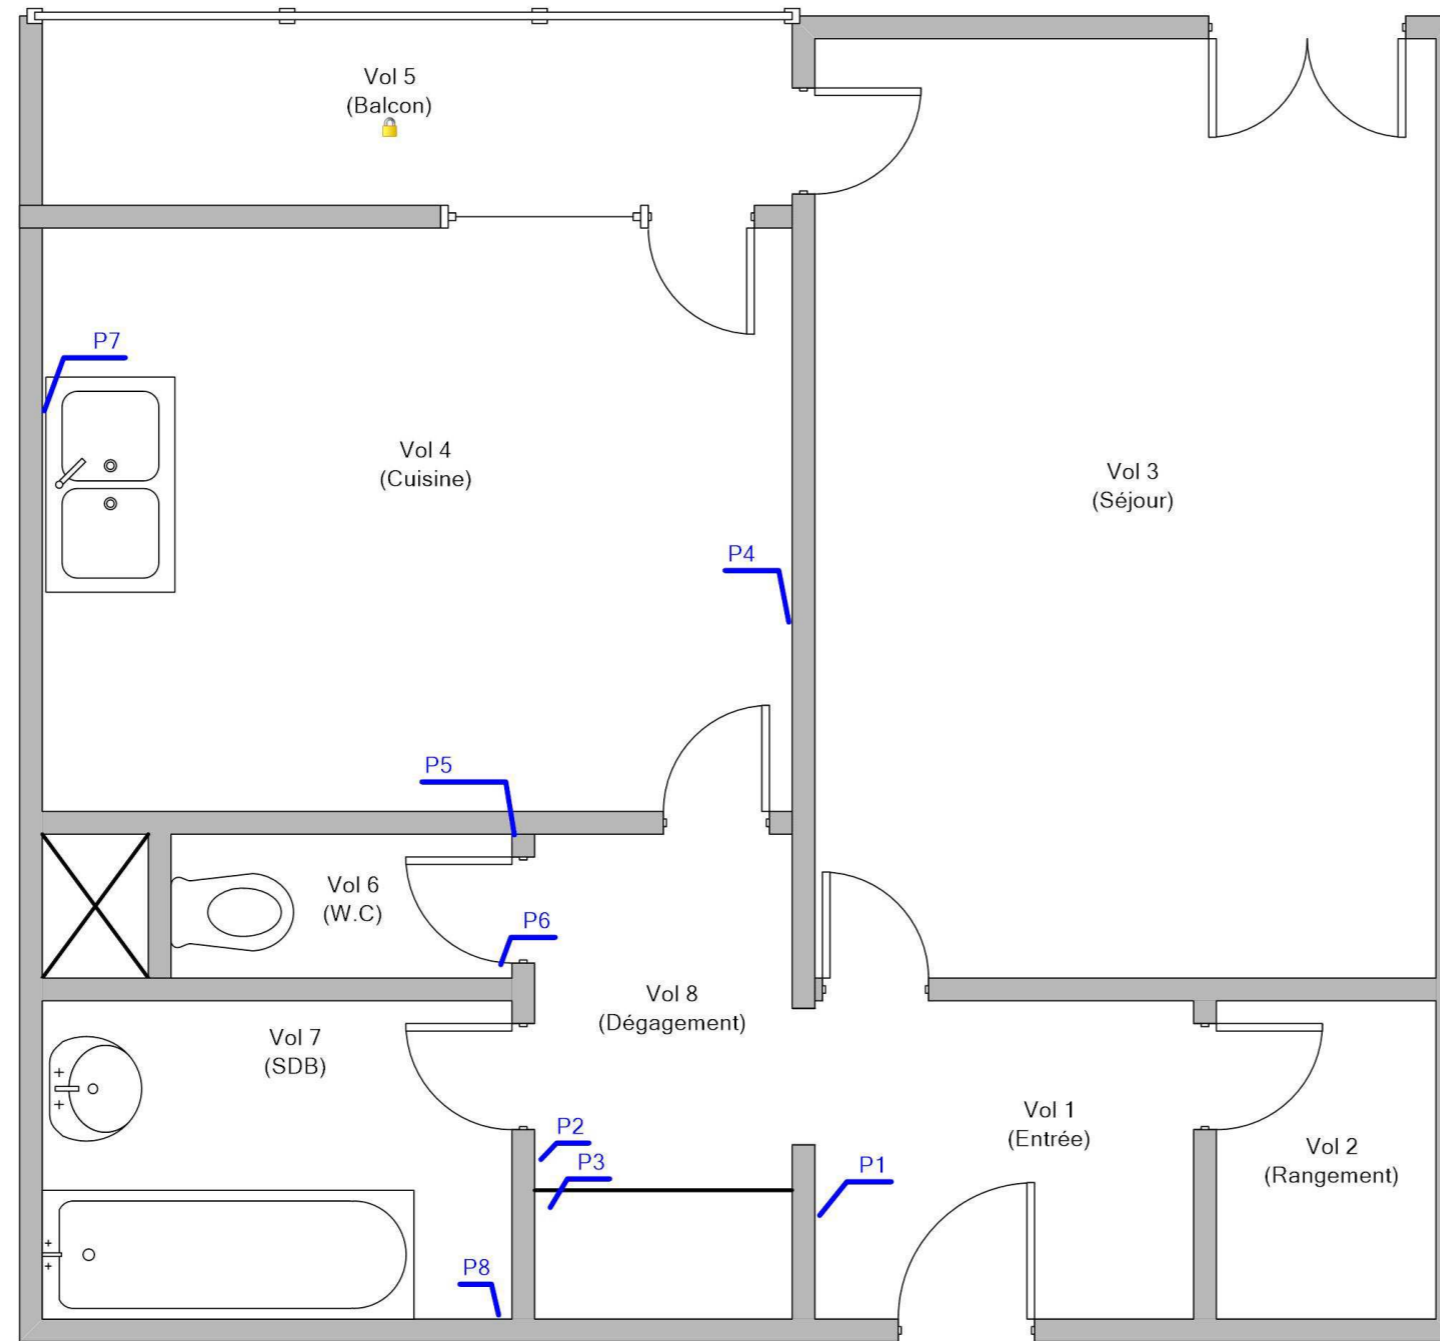

Adresse du bien
5 BD DUNANT - BD DUNAND
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 91 de type 1BIS situé au 02 ème étage

Date intervention
27/07/2017


Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°91 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VZ000069

Légende

 S18: Tampon bitumineux évier

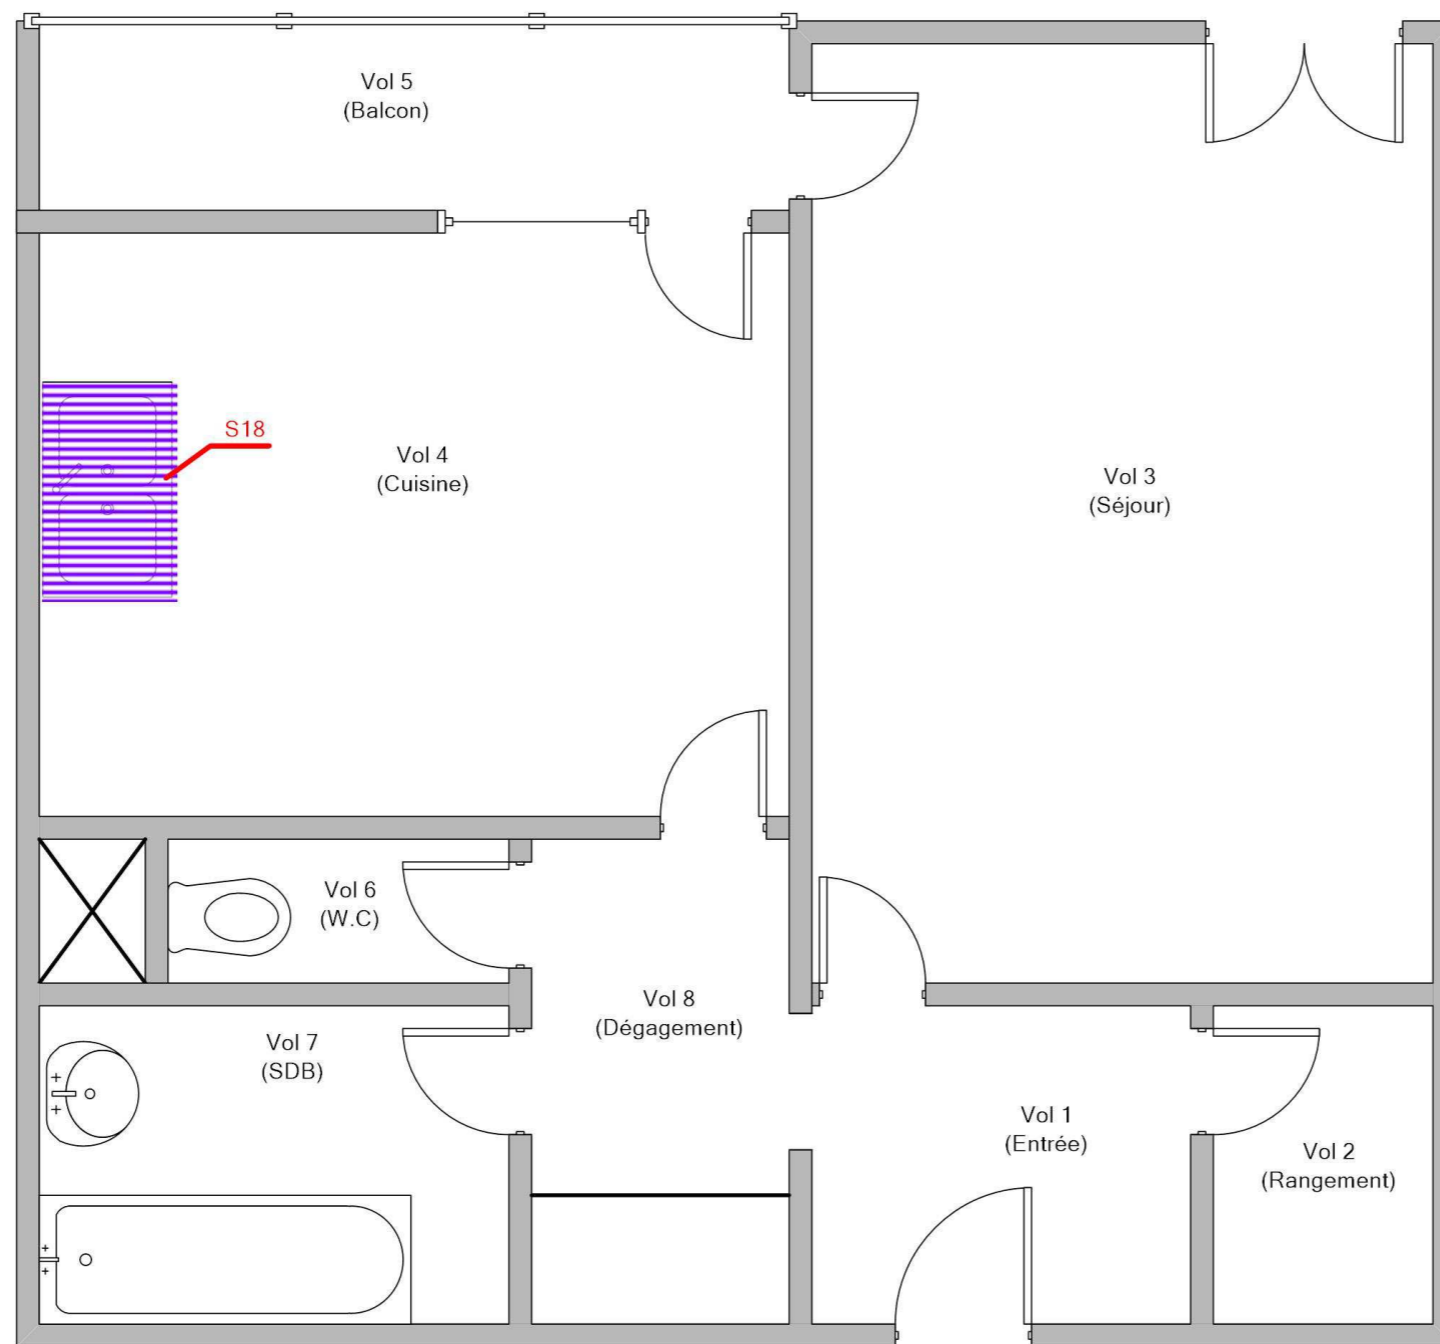


Adresse du bien
5 BD DUNANT - BD DUNAND
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 91 de type 1BIS situé au 02 ème étage

Date intervention
27/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000069 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°91 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°91 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°91 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°91 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°91 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°91 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°91 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°91 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°91 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°91 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°91 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°91 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°91 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000069 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°91 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°91 - Vol 4 (Cuisine)	I1
	Appartement n°91 - Vol 4 (Cuisine)	I2
	Appartement n°91 - Vol 4 (Cuisine)	I3
	Appartement n°91 - Vol 4 (Cuisine)	I4



002VZ000069 n°1 - 1 (P1)



002VZ000069 n°1 - 2 (P1)




002VZ000069 n°2 - 1 (P2)



002VZ000069 n°2 - 2 (P2)



002VZ000069 n°3 - 1 (P3)

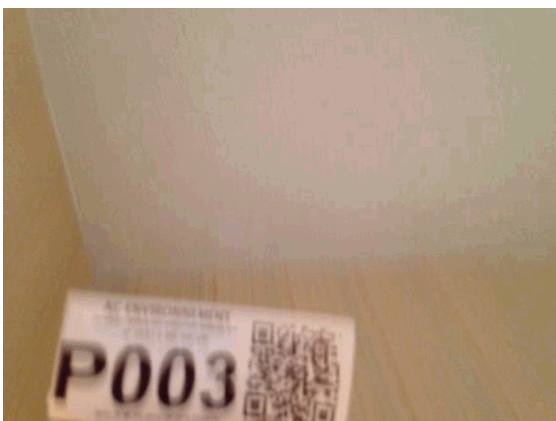

002VZ000069 n°4 - 1 (P4)



002VZ000069 n°4 - 2 (P4)



002VZ000069 n°5 - 2 (P5)



002VZ000069 n°5 - 1 (P5)



002VZ000069 n°6 - 1 (P6)



002VZ000069 n°7 - 1 (P7)



002VZ000069 n°7 - 2 (P7)



002VZ000069 n°8 - 1 (P8)



002VZ000069 n°8 - 2 (P8)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°91 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°91 - Vol 8 (Dégagement)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°91 - Vol 8 (Dégagement)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°91 - Vol 4 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Fibreux Souple Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°91 - Vol 6 (W.C)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Beige Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°91 - Vol 6 (W.C)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Carton Fibreux Souple Marron Plâtre Effritable Blanc Joint Souple Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°91 - Vol 4 (Cuisine)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Joint Dur Blanc - -	Appartement n°91 - Vol 7 (SDB)	

Référence chantier : C012017227562
Adresse chantier : Commande : 002VZ000069
Affaire : _00103000070000100091_
5 BD DUNANT - BD DUNAND
53700 VILLAINES LA JUHEL

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017227562 (8 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01536683

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000069_001		1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et		2	Enduit	Effritable	Beige Blanc	Acétone,Acide			
enduits / Murs et cloisons /		3	Peinture	Effritable	Beige	chlorhydrique			
Enduit plâtre porteurs pièces sèches									
Vol 1 (Entrée)									

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536684

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000069_002		1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et		2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
enduits / Cloisons légères ou		3	Papier	Souple Fibreux	Beige				
préfabriquées / Cloison et		4	Enduit	Effritable	Beige				
doublage plaque plâtre pièces sèches		5	Peinture	Effritable	Blanc				
Vol 8 (Dégagement)									

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536685

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000069_003		1	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds /		2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone			
Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches									
Vol 8 (Dégagement)									

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536686

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000069_004		1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et		2	Enduit	Effritable Fibreux	Blanc	Acétone,Acide			
enduits / Murs et cloisons /		3	Enduit	Effritable	Beige	chlorhydrique			
Enduit plâtre porteur pièces humides		4	Peinture	Effritable	Beige				
Vol 4 (Cuisine)									

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536687 ●

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000069_005		1	Carton	Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et		2	Enduit	Souple	Blanc				
enduits / Cloisons légères ou		3	Papier	Souple	Beige				
préfabriquées / Cloison et		4	Peinture	Fibreux	Beige				
doublage plaque plâtre pièces humides				Effritable					
Vol 6 (W.C)									

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536688 ●

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000069_006		1	Enduit	Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds /		2	Peinture	Effritable	Beige				
Plafonds / Enduit plâtre pièces humides									
Vol 6 (W.C)									

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536689 ●

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000069_007		1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté
Revêtement de mur /		2	Carton	Fibreux	Marron				
Revêtement de mur / Colle de		3	Plâtre	Souple	Blanc				
carrelage (faïence blanche		4	Joint	Souple	Blanc				
cuisine)		5	Peinture	Effritable	Blanc				
Vol 4 (Cuisine)									

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536690 ●

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000069_008		1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Revêtement de mur /		2	Peinture	Effritable	Beige				
Revêtement de mur / Colle de		3	Plâtre	Effritable	Blanc				
carrelage (faïence blanche S.D.B)		4	Joint	Dur	Blanc				
Vol 7 (SDB)									

Remarque : RAS

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Directrice laboratoires

Sana Bourguiba

