

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	5 BD DUNANT - BD DUNAND
CP - Ville :	53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_00103000070000100097_
Date du repérage :	28/07/2017
Désignation :	Appartement n° 97 de type 2 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	5 BD DUNANT - BD DUNAND 53700 VILLAINES LA JUHEL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00103000070000100097_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 97 de type 2 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	07/08/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (0800400100)		A Riorges, le 07/08/2017
Date de repérage :	28/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI 4449 V1		
Délivré le :	27/06/2017		

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°97 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°97 - Vol 2 (W.C)
Appartement n°97 - Vol 3 (Cuisine)	Appartement n°97 - Vol 5 (Séjour)
Appartement n°97 - Vol 6 (Chambre)	Appartement n°97 - Vol 7 (SDB)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°97	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°97	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°97	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)



M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Panneaux de cloisons bois	aucun prélèvement sans sondage destructif
Vol 1 (Entrée)	porte d'entrée	aucun prélèvement à la demande du client
Vol 5 (Séjour)	Colle de dalle 40x40 polystyrène	aucun prélèvement à la demande du locataire

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	S12

Q Réserves / Commentaires



Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Concernant ce groupe :

12 logements au total ont été visités lors des 3 phases d'intervention au sein du groupe 103. L'analyse des résultats du laboratoire amène les réserves suivantes :

- 4 prélèvements de tampons bitumineux sur 5 sont revenus amiantés. On peut en conclure que les tampons bitumineux d'origines sont amiantés dans tout le bâtiment. Lors des interventions dans les autres logements, il faudra les considérer comme positifs.

- 1 prélèvement de colle faïences de salle de bains sur 12 est revenu positif. Un prélèvement de colle de faïence de salle de bains sera nécessaire en cas d'intervention dans les logements non visités.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°97 - Vol 4 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 7 (SDB) - Appartement n°97	Inaccessible sans sondage destructif	dérière et sous la douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°97	Vol 7 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S12	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°97	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 071 n°1 - 1 - 002VZ000 071 n°1 - 2	P1	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces sèches	P1 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 071 n°1 - 1 - 002VZ000 071 n°1 - 2	P1	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 071 n°2 - 1 - 002VZ000 071 n°2 - 2	P2	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 071 n°2 - 1 - 002VZ000 071 n°2 - 2	P2	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 071 n°4 - 1 - 002VZ000 071 n°4 - 2	P4	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces humides	P4 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 071 n°4 - 1 - 002VZ000 071 n°4 - 2	P4	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°97	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 071 n°5 - 1 - 002VZ000 071 n°5 - 2	P5	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 071 n°5 - 1 - 002VZ000 071 n°5 - 2	P5	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°97	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°97	Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons bois	I4			I4 - 1				aucun prélèvement sans sondage destructif
Appartement n°97	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée	I5							aucun prélèvement à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°97	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00071 n°3 - 1	P3	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 6 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ00071 n°3 - 1	P3	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00071 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Blanc Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ00071 n°6 - 1	P6	Peinture Effritable Blanc Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 5 (Séjour)	Plafonds	Dalles polystyrènes 40x40 collé	S14							Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°97	Vol 5 (Séjour)	Plafonds	Colle de dalle 40x40 polystyrène	I6			I6 - 1				aucun prélèvement à la demande du locataire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 071 n°7 - 1 - 002VZ000 071 n°7 - 2	P7	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°97	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 071 n°8 - 1 - 002VZ000 071 n°8 - 2	P8	Colle Effritable Gris Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°97	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S11							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°97	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S11							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°97	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S11							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°97	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S11							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°97	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S11							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	S11							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°97	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°97	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°97	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S13							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°97	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S13							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°97	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S13							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°97	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S13							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066
Appartement n°97	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S13							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066






Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°97	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S13							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000066




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°97	Appartement n°97 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°97	Appartement n°97 - Plan de prélèvements
	Appartement n°97	Appartement n°97 - MPCA Toutes catégories confondues



APPARTEMENT N°97 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000071

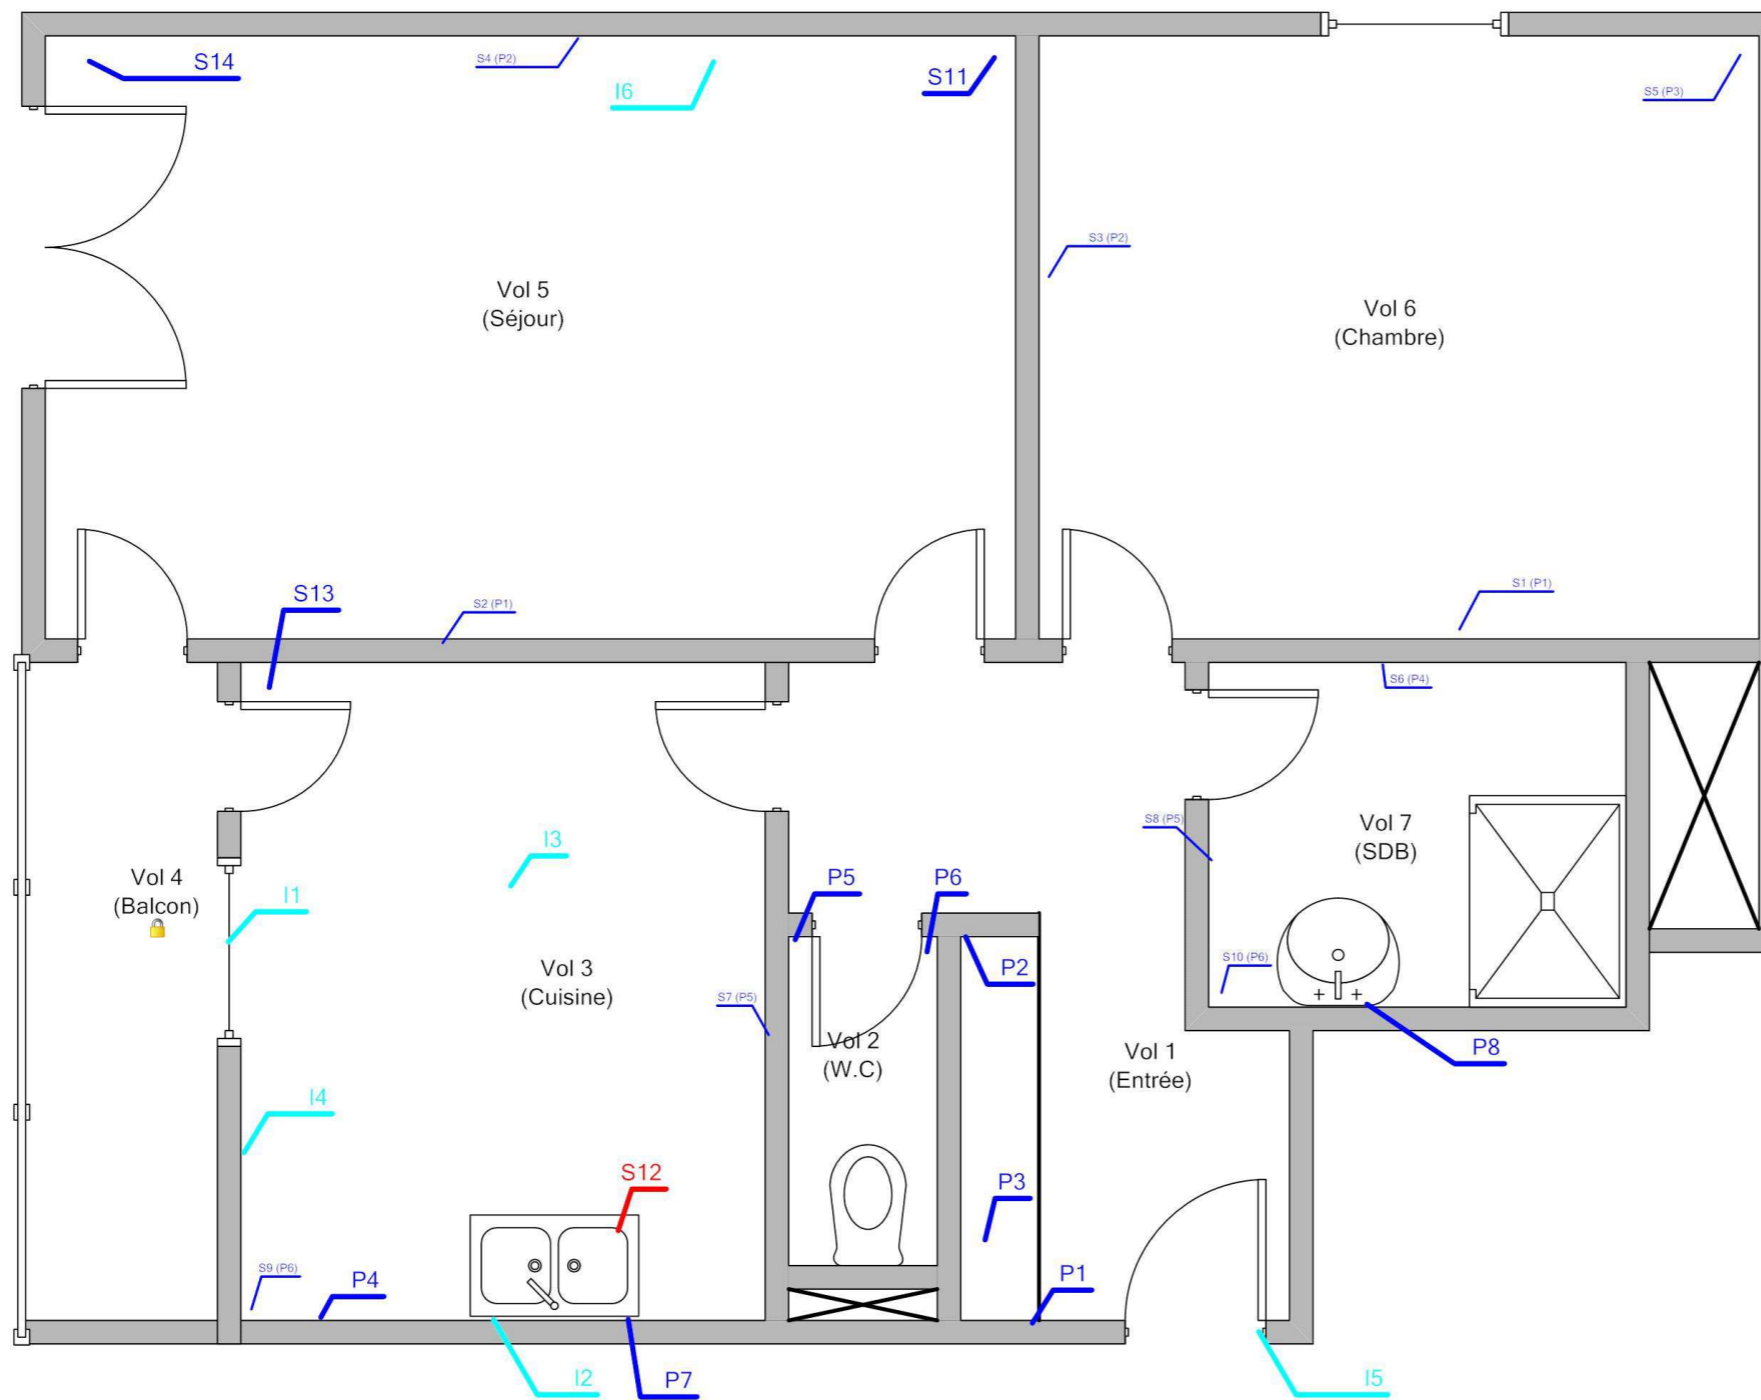

Légende

	Localisation dun prèlevement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 BD DUNANT - BD DUNAND 53700 VILLAINES LA JUHEL	Appartement n° 97 de type 2 situé au 03 ème étage	28/07/2017	ALLEE Alain


APPARTEMENT N°97 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000071

Légende



Volume non visité

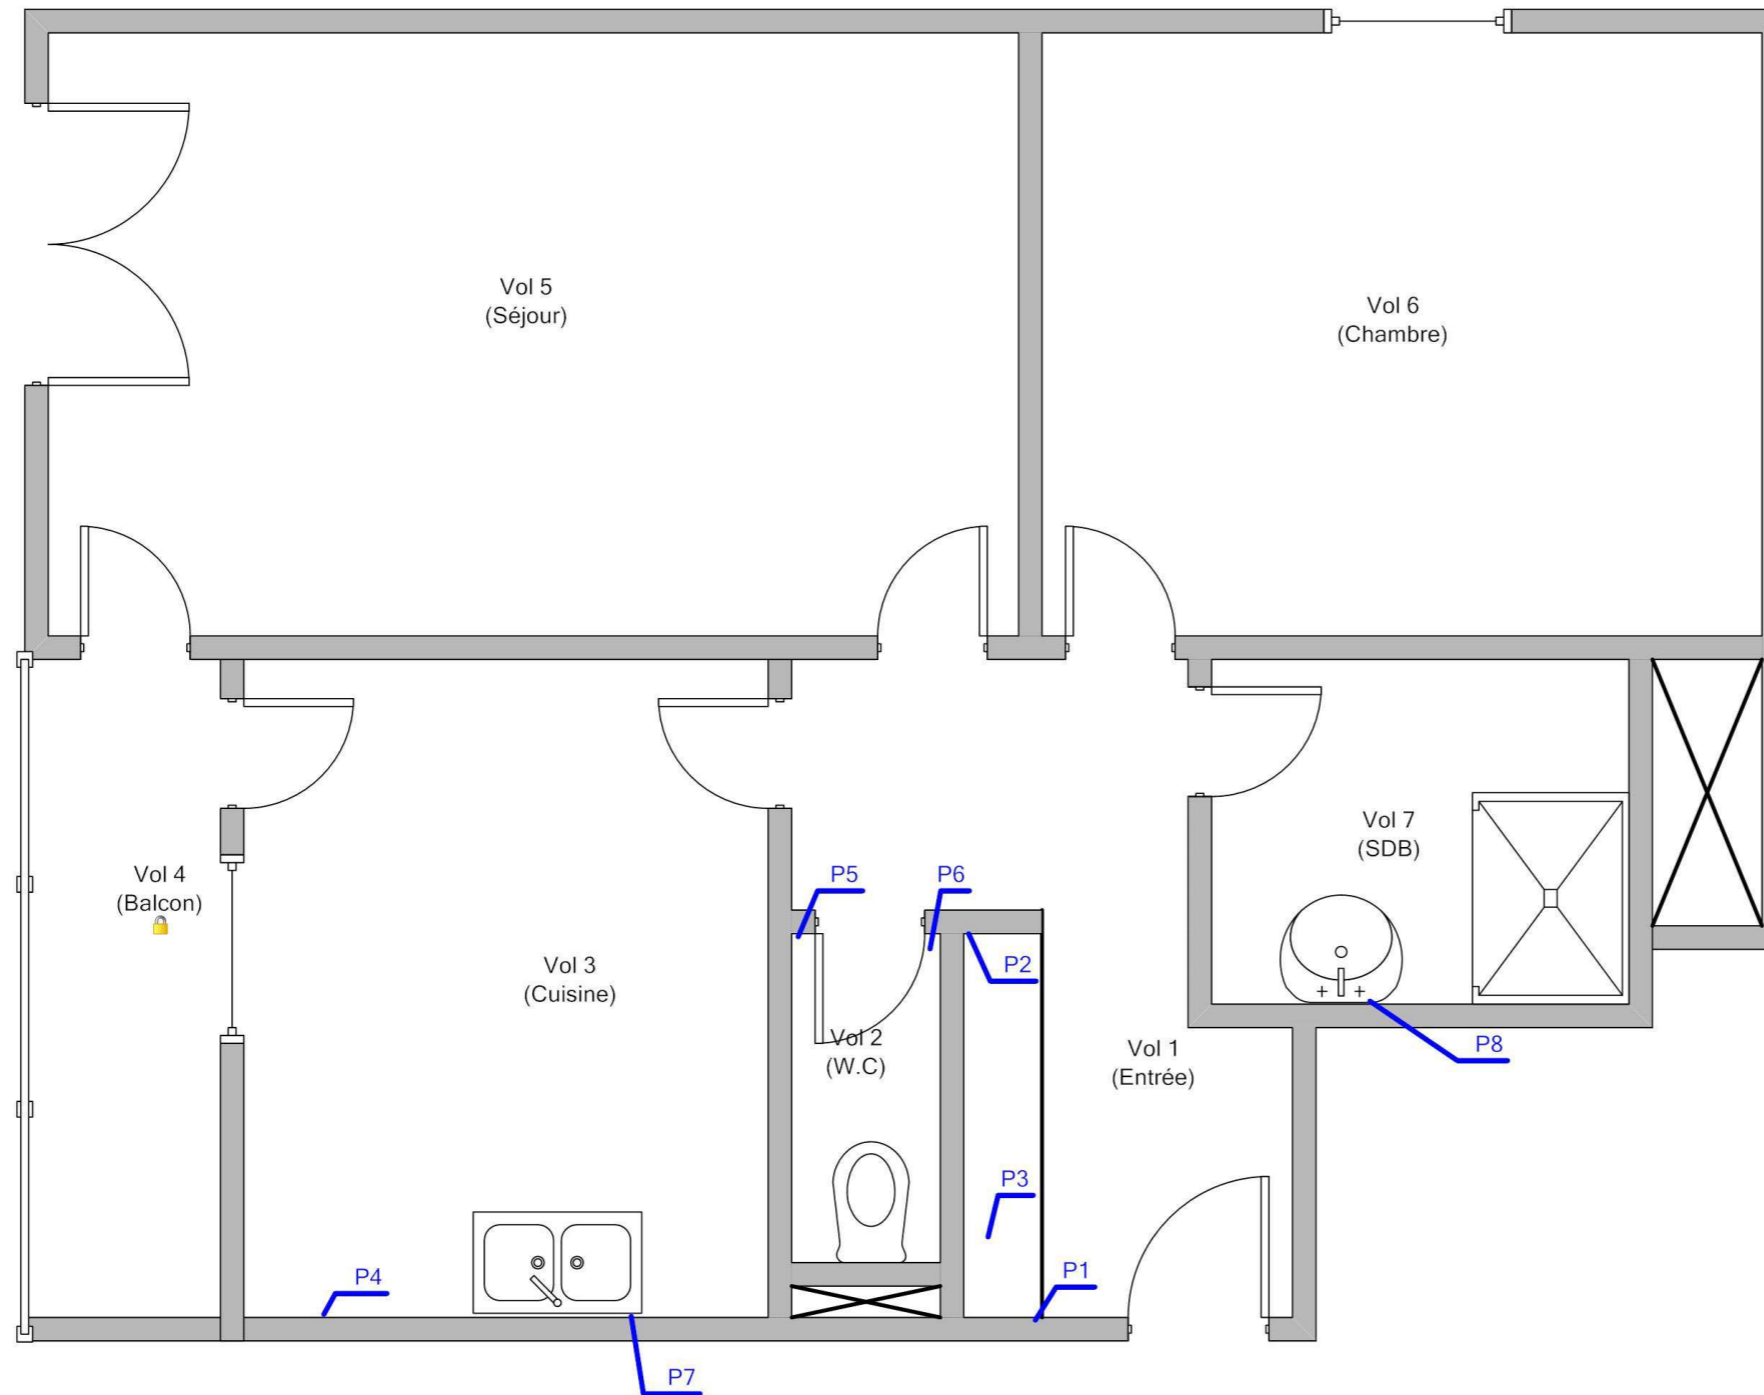


Adresse du bien
5 BD DUNANT - BD DUNAND
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 97 de type 2 situé au 03 ème étage

Date intervention
28/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

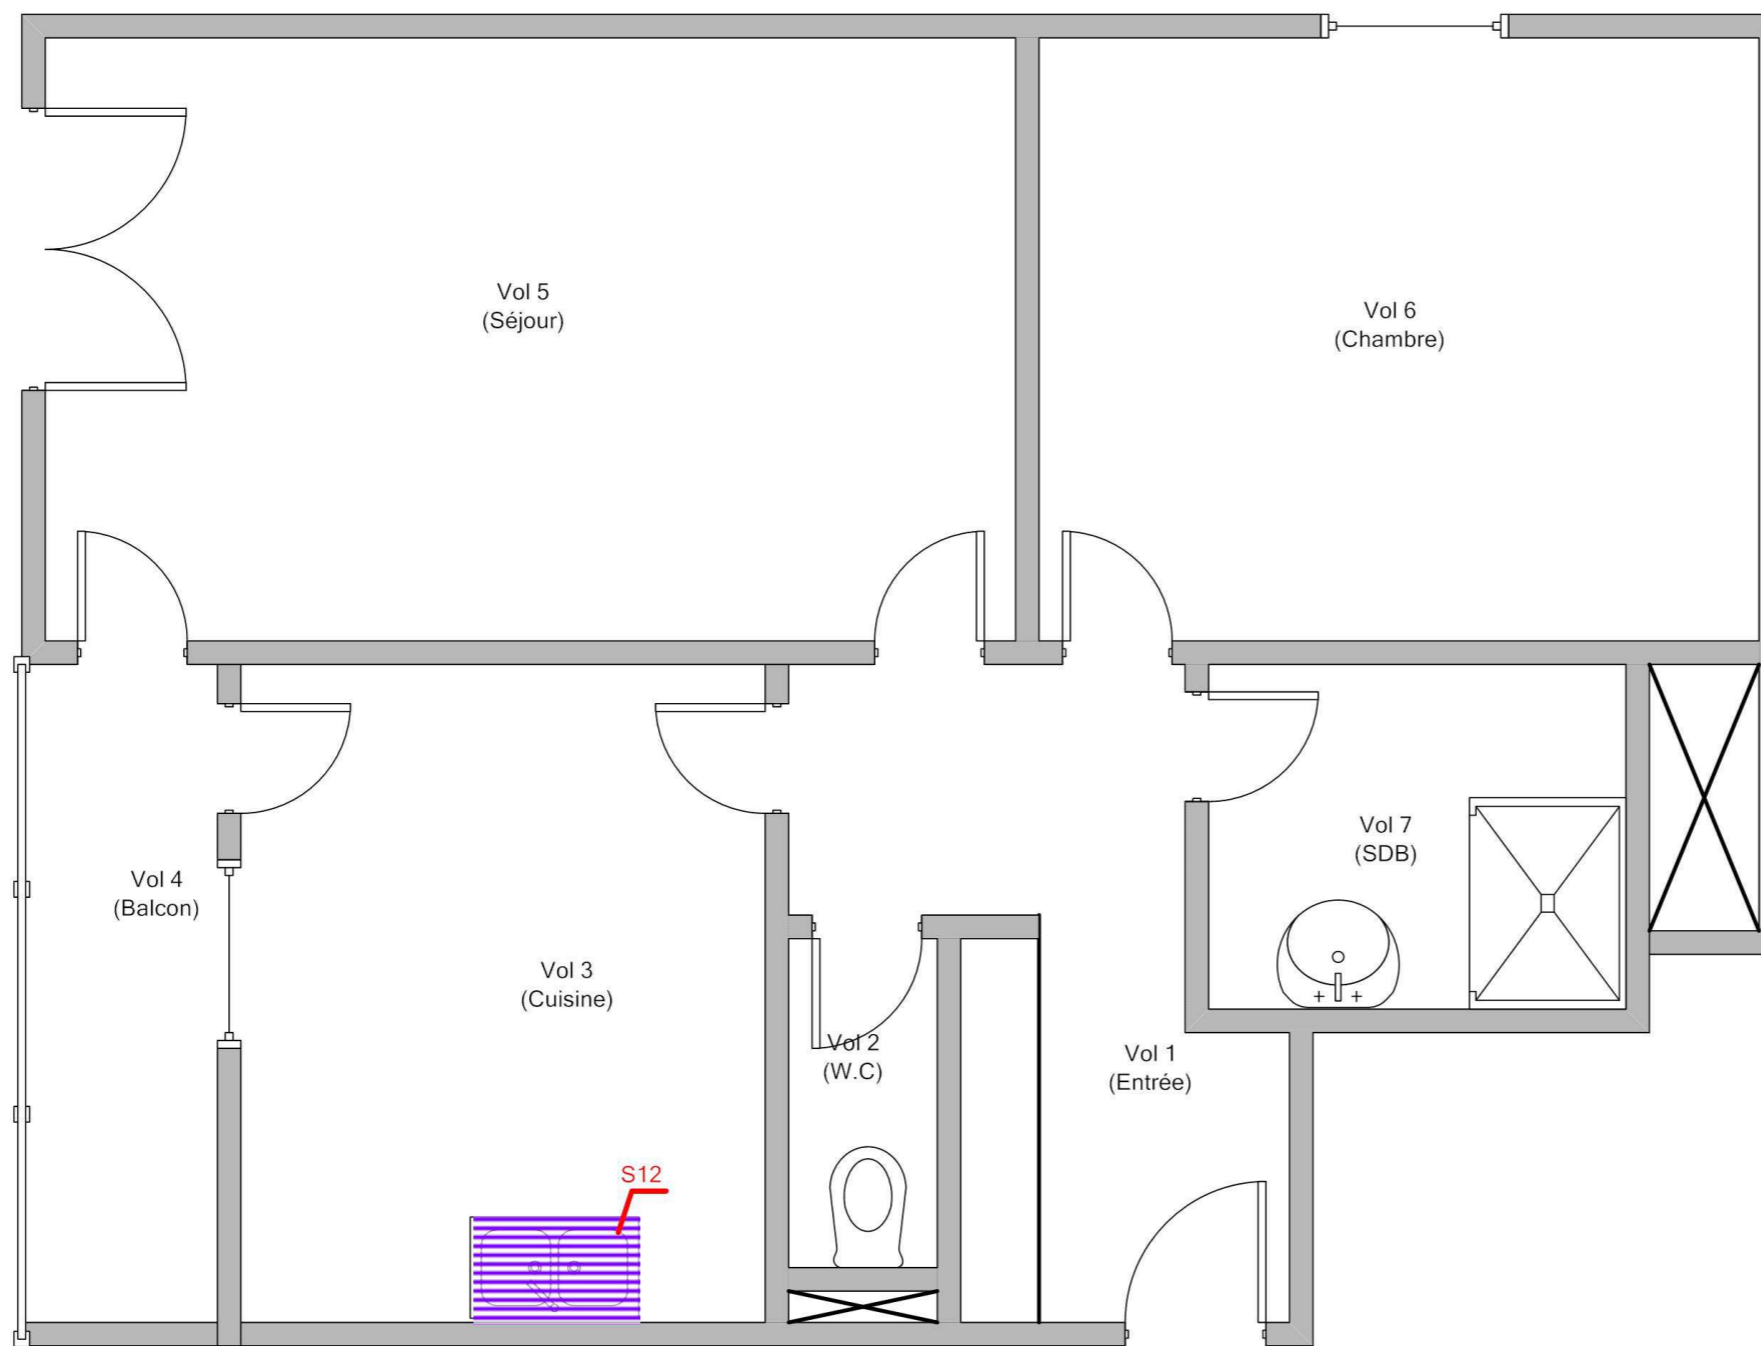

Légende

 S12: Tampon bitumineux évier



Adresse du bien
5 BD DUNANT - BD DUNAND
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 97 de type 2 situé au 03 ème étage

Date intervention
28/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000071 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°97 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°97 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°97 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°97 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°97 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°97 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°97 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°97 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°97 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°97 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°97 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°97 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°97 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000071 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°97 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°97 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement n°97 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Appartement n°97 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Appartement n°97 - Vol 3 (Cuisine)	I4
	Appartement n°97 - Vol 5 (Séjour)	I6



002VZ000071 n°1 - 1 (P1)




002VZ000071 n°1 - 2 (P1)



002VZ000071 n°2 - 1 (P2)



002VZ000071 n°2 - 2 (P2)

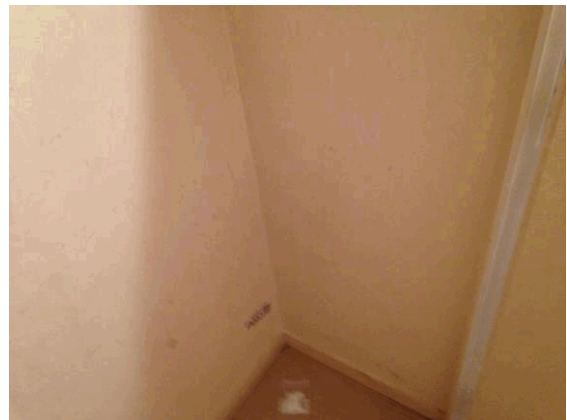

002VZ000071 n°3 - 1 (P3)



002VZ000071 n°4 - 1 (P4)



002VZ000071 n°4 - 2 (P4)



002VZ000071 n°5 - 2 (P5)



002VZ000071 n°5 - 1 (P5)



002VZ000071 n°6 - 1 (P6)




002VZ000071 n°7 - 1 (P7)



002VZ000071 n°7 - 2 (P7)



002VZ000071 n°8 - 1 (P8)

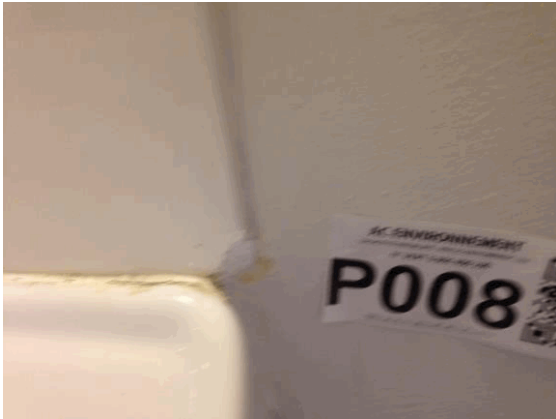

I1 - 1



I3 - 1



002VZ000071 n°8 - 2 (P8)



I2 - 1



I4 - 1



I6 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°97 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°97 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°97 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°97 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°97 - Vol 2 (W.C)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Beige Enduit Effritable Beige - -	Appartement n°97 - Vol 2 (W.C)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°97 - Vol 3 (Cuisine)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Gris Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Appartement n°97 - Vol 7 (SDB)	

Référence chantier : C012017227567
Adresse chantier : Commande : 002VZ000071
Affaire : _00103000070000100097_
5 BD DUNANT - BD DUNAND
53700 VILLAINES LA JUHEL

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017227567 (8 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01536720

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000071_001		1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces sèches		2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 1 (Entrée)		3	Peinture	Effritable	Beige				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536721

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000071_002		1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches		2	Carton	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
Vol 1 (Entrée)		3	Enduit	Effritable	Blanc				
		4	Papier	Souple Fibreux	Beige				
		5	Peinture	Effritable	Beige				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536722

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000071_003		1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches		2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 1 (Entrée)		3	Peinture	Effritable	Blanc				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536723

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000071_004		1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteur pièces humides		2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 3 (Cuisine)		3	Peinture	Effritable	Beige				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536724 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000071_005 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides Vol 2 (W.C)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Carton	Souple Fibreux	Marron				
	3	Enduit	Effritable	Blanc				
	4	Papier	Souple Fibreux	Beige				
	5	Peinture	Effritable	Beige				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536725 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000071_006 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces humides Vol 2 (W.C)	1	Peinture	Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Beige				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01536726 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000071_007 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) Vol 3 (Cuisine)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Beige				

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01536727 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000071_008 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) Vol 7 (SDB)	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Blanc				
	3	Carton	Souple Fibreux	Marron				
	4	Plâtre	Effritable	Blanc				

Remarque : RAS

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Directrice laboratoires

Sana Bourguiba

