

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00104000040000100114_
Date du repérage :	29/06/2017
Désignation :	Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.





## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00104000040000100114_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 29/06/2017	Nom : MORA Denis  Date du rapport : 18/07/2017 A Riorges, le 18/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre  Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées	
<b>Liste des locaux visités :</b>		
Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine) Appartement n°114 - Vol 5 (Salon) Appartement n°114 - Vol 7 (Chambre 2)	Appartement n°114 - Vol 2 (W.C) Appartement n°114 - Vol 4 (Séjour) Appartement n°114 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement n°114 - Vol 8 (SDB)	

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°114	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°114	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (SDB)	
Revêtement de mur	Appartement n°114	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 8 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°114	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°114	Vol 3 (Cuisine)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



## L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

## M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Salon)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 5 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes rouges)	S4
Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes beige)	S5
Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle noire	S6

### Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 10 logements réalisés dans le groupe 104 :

Matériaux amiantés :

- 1 colle noire sur 1 prélevée est amiantée.
- 2 dalles de sol rouge + colle noir sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol beiges + colle noir sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 ragréage amianté sur 7 prélevées (prélèvement dans le placard de la chambre contenant à l'origine une dalle de sol amianté = pollution possible)
- 2 colles de plinthes des cuisines sur les 2 prélevées sont amiantées
- 2 colles de plinthes des SDB sur les 2 prélevées sont amiantées
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

**Note :** En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°114	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S7						Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LQ001389
Appartement n°114	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°114	Vol 8 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°114	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joint	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 4 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°114	Vol 5 (Salon)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°114	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°114	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°114	Vol 8 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée récente avec 3 points sécurité	S8							Materiau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier, portes intérieures	S9							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002OY000274
Appartement n°114	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 90 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 2 (W.C) - Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 90 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 90 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 2 (W.C) - Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0013 90 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 90 n°5 - 1 - 002LQ0013 90 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P5 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 90 n°5 - 1 - 002LQ0013 90 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 6 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons pièces sèches)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 90 n°8 - 1 - 002LQ0013 90 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 5 (Salon) - Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons pièces sèches)	S23 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LQ0013 90 n°8 - 1 - 002LQ0013 90 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 90 n°9 - 1 - 002LQ0013 90 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LQ0013 90 n°9 - 1 - 002LQ0013 90 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°114	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°114	Vol 5 (Salon)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°114	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 90 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 2 (W.C) - Vol 8 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 90 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques (pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 90 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 6 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 90 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 5 (Salon) - Vol 4 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0013 90 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°114	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes rouges)	S4	Réalisation d'un sondage					Présence sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes rouges)	S4	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S4					Présence sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°114	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes beige)	S5	Réalisation d'un sondage					Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°114	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes beige)	S5	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S5					Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002HD000969



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 90 n°4 - 1 - 002LQ0013 90 n°4 - 2	P4	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°114	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 90 n°10 - 1 - 002LQ0013 90 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Rouge)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°114	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Beige)	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002HD000969



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Beige)	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°114	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Gris)	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°114	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle noire	S6	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002OY000274
Appartement n°114	Vol 5 (Salon)	Revêtement de sol	Colle noire	S6	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S6						Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002OY000274





Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°114	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle noire	S6	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S6					Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002OY000274
Appartement n°114	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle noire	S6	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S6					Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002OY000274
Appartement n°114	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S10						Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002LQ001389
Appartement n°114	Vol 5 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S10						Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002LQ001389



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S10							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002LQ001389
Appartement n°114	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S10							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002LQ001389
Appartement n°114	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Appartement n°114	Vol 5 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines







Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°114	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Appartement n°114	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°114	Appartement n°114 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°114	Appartement n°114 - Plan de Prélèvement
	Appartement n°114	Appartement n°114 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°114	Appartement n°114 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°114	Appartement n°114 - MPCA Revêtement de mur








**APPARTEMENT N°114 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002LQ001390

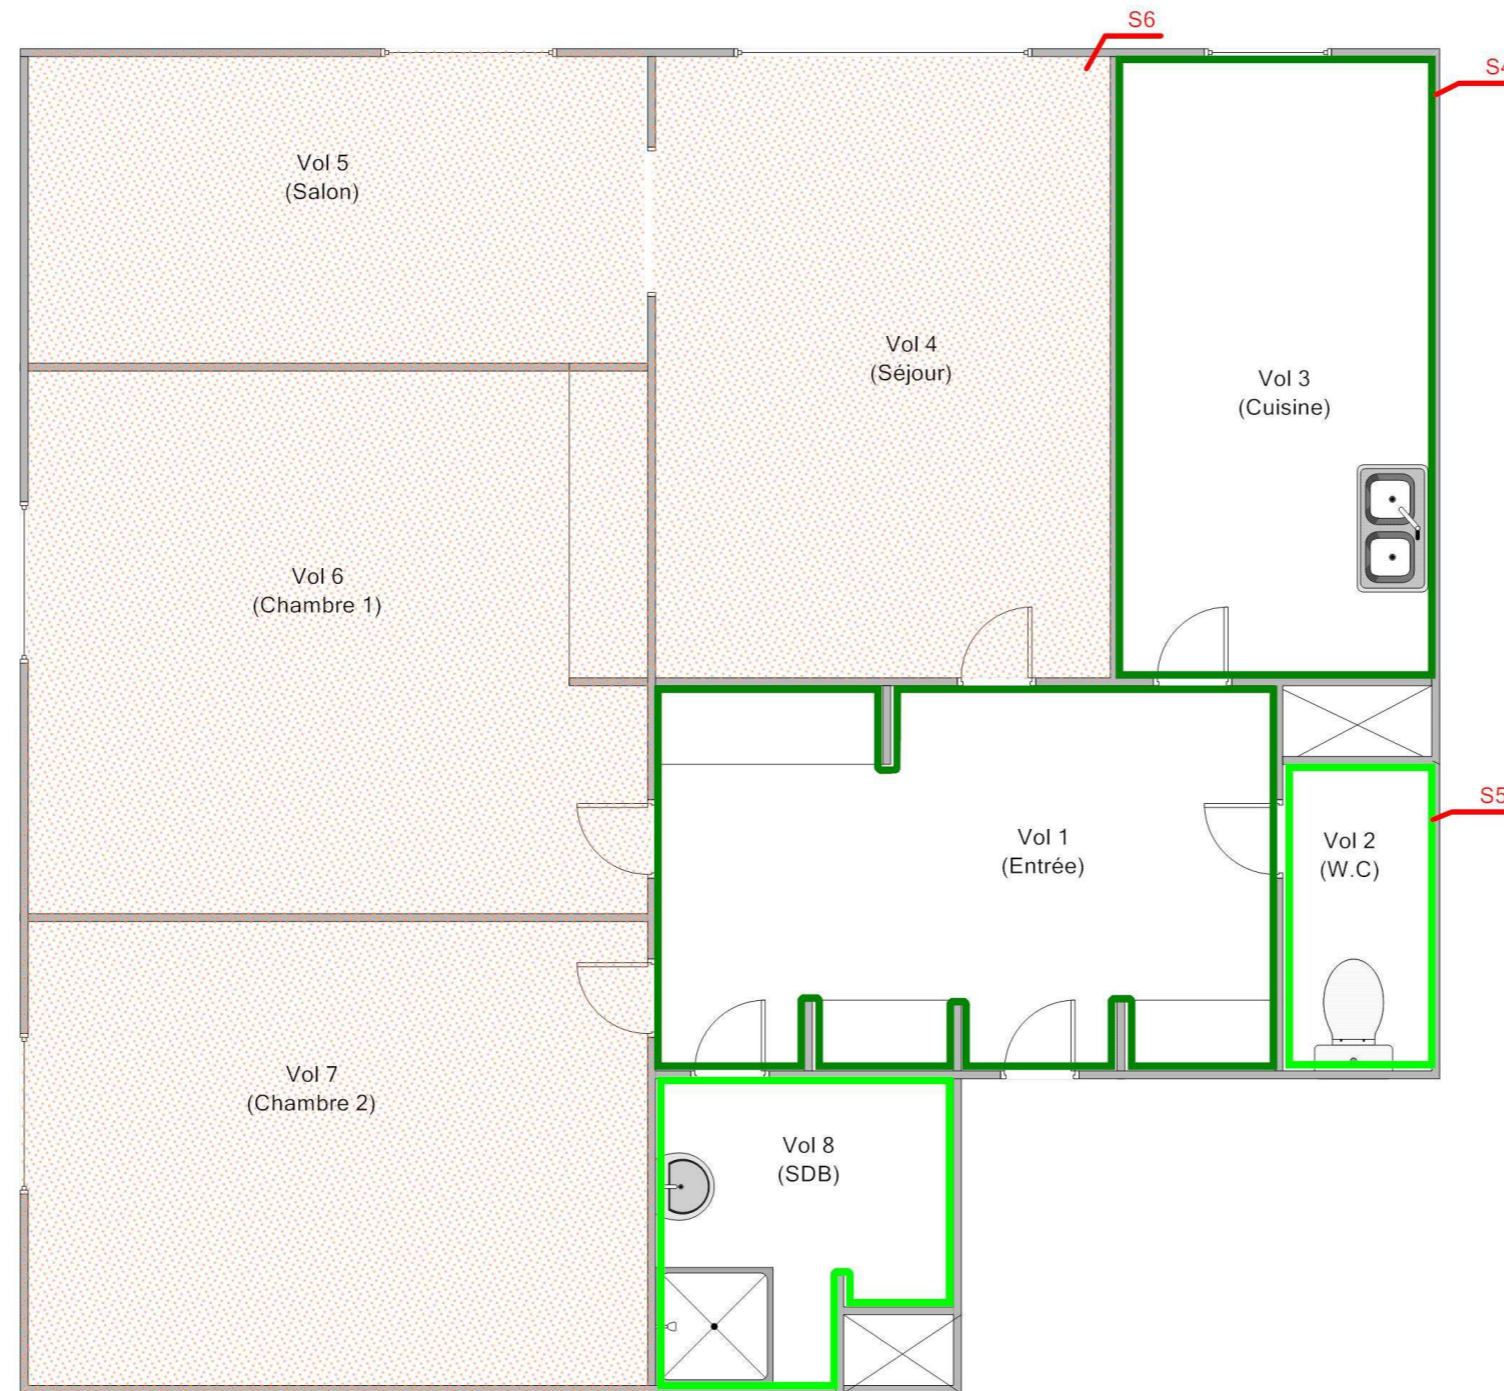

Légende

	S5: Colle de carrelage (plinthes beige)
	S6: Colle noire
	S4: Colle de carrelage (plinthes rouges)



**Adresse du bien**  
25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage

**Date intervention**  
29/06/2017


**Technicien intervenant**  
PALLUEL Matthieu







## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001390 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement
002LQ001390 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement
002LQ001390 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement
002LQ001390 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement
002LQ001390 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement
002LQ001390 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement
002LQ001390 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement
002LQ001390 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement
002LQ001390 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°114 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement
002LQ001390 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°114 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement
002LQ001390 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°114 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement
002LQ001390 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°114 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement
002LQ001390 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°114 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement
002LQ001390 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°114 - Vol 8 (SDB)	Prélevement
002LQ001390 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°114 - Vol 8 (SDB)	Prélevement
	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Appartement n°114 - Vol 4 (Séjour)	I3
	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	I4



002LQ001390 n°1 - 1 (P1)



002LQ001390 n°2 - 1 (P2)



002LQ001390 n°3 - 1 (P3)



002LQ001390 n°4 - 1 (P4)



002LQ001390 n°4 - 2 (P4)



002LQ001390 n°5 - 1 (P5)



002LQ001390 n°5 - 2 (P5)



002LQ001390 n°6 - 1 (P6)




002LQ001390 n°7 - 1 (P7)



002LQ001390 n°8 - 1 (P8)



002LQ001390 n°8 - 2 (P8)

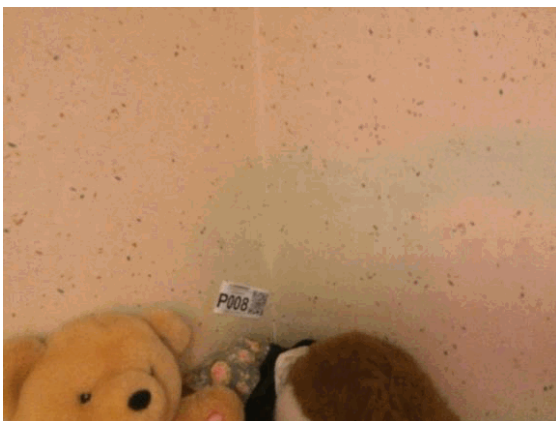

002LQ001390 n°9 - 2 (P9)



002LQ001390 n°9 - 1 (P9)




002LQ001390 n°10 - 2 (P10)



002LQ001390 n°10 - 1 (P10)




I1 - 1

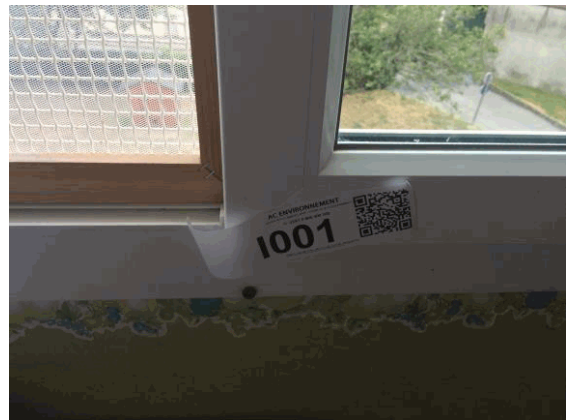

I2 - 1



I3 - 1

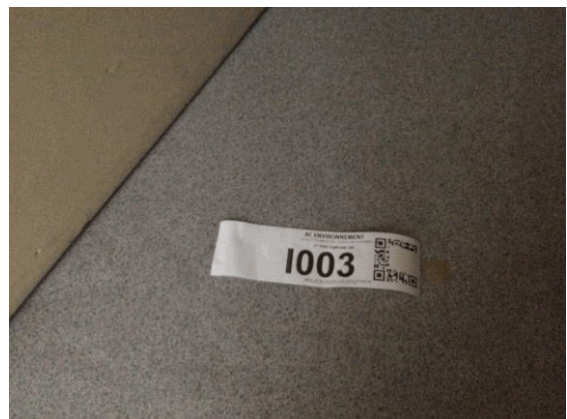

I4 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

### Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement n°114 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°114 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°114 - Vol 6 (Chambre 1)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°114 - Vol 6 (Chambre 1)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable - -	Appartement n°114 - Vol 7 (Chambre 2)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°114 - Vol 8 (SDB)	



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22383 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64767  
Echantillon ITGA : IT071707-22383  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001390
Dossier client	_00104000040000100114_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001390001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste





## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22384 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64767  
Echantillon ITGA : IT071707-22384  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001390
Dossier client	_00104000040000100114_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001390002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22385 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64767  
Echantillon ITGA : IT071707-22385  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001390
Dossier client	_00104000040000100114_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001390003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22386 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64767  
Echantillon ITGA : IT071707-22386  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001390
Dossier client	_00104000040000100114_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001390004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige	META le 18/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22387 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64767  
Echantillon ITGA : IT071707-22387  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001390
Dossier client	_00104000040000100114_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001390005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 18/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22388 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64767  
Echantillon ITGA : IT071707-22388  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001390
Dossier client	_00104000040000100114_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001390006 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques (pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité / Papier

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + papier non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22389 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64767  
Echantillon ITGA : IT071707-22389  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001390
Dossier client	_00104000040000100114_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001390007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces sèches) / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22390 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64767  
Echantillon ITGA : IT071707-22390  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001390
Dossier client	_00104000040000100114_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001390008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons pièces sèches) / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22391 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64767  
Echantillon ITGA : IT071707-22391  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001390
Dossier client	_00104000040000100114_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001390009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces sèches) / Vol 7 (Chambre 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste





## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-22392 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-64767  
Echantillon ITGA : IT071707-22392  
Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001390
Dossier client	_00104000040000100114_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 114 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002LQ001390010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Colle beige en vrac / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en vrac + peinture non séparable	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste