

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

| | |
|--------------------|--|
| Adresse : | 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE |
| CP - Ville : | 53200 CHATEAU GONTIER |
| Référence client : | _00105000030000100066_ |
| Date du repérage : | 27/06/2017 |
| Désignation : | Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




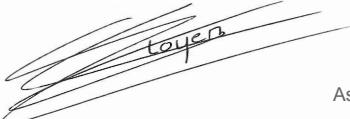
Sommaire

| Rapport | Annexes |
|--|--|
| <p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

Renseignements administratifs

| A | | B | |
|---------------------------|---|--|--|
| Designation de l'immeuble | | Propriétaire / Donneur d'ordre | |
| Adresse : | 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE 53200 CHATEAU GONTIER | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT |
| Référence client : | _00105000030000100066_ | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation : | Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage | | |
| Date de construction : | | | |



| C Opérateur de repérage | | D |
|--|---|---|
| Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage : | AC Environnement (N° 441355914) LOYER Florian J.SEVEN (0 800 400 100) 27/06/2017 | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 Nom : MORA Denis Date du rapport : 17/07/2017 A Riorges, le 17/07/2017 |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre | |  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) |
| Numéro attestation : CPDI3805 V4 Délivré le : 25/03/2016  | | |

| E Pièces visitées |
|--|
| Liste des locaux visités : |
| Appartement n°66 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°66 - Vol 3 (Séjour) Appartement n°66 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°66 - Vol 7 (W.C) |
| Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°66 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°66 - Vol 6 (SDB) |

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|--|------------------|---|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°66 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) | |
| Plafond et faux-plafonds | Appartement n°66 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) | |
| Revêtement de mur | Appartement n°66 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) | |
| Revêtement de sol | Appartement n°66 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) | |

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

| Localisation | Matériau | Justification |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Vol 2 (Cuisine) | Mastic vitrier | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 3 (Séjour) | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 4 (Chambre 1) | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 5 (Chambre 2) | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf pré. |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Vol 1 (Entrée) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de plinthe | S2 |
| Vol 7 (W.C) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de plinthe | S3 |
| Vol 5 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S4 |
| Vol 4 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles plastiques | S5 |
| Vol 5 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles plastiques | S6 |

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 105 :

Matériaux amiantés :

- 2 colles noires sur les 2 prélevées sont amiantées.
- Dalles de sol grises amiantées.
- Dalles de sol rouges amiantées.
- 2 enduit plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 12 prélevés (prélèvement n°6 du rapport 002NI001532 et prélèvement n°4 du rapport 002NI001543)
- 4 colles de plinthes sur les 4 prélevées sont amiantées. (Voir rapport 002OY000074 et 002HD001302)

En prenant en compte l'ensemble des enduits plâtres prélevé dans les 12 logements du groupe 105, soit enduit plâtre porteurs pièces sèches et pièces humides, enduit plâtre cloison et doublage pièces sèches et pièces humides, enduit plâtre plafonds pièces sèches et pièces humides.

Sur les 48 enduits plâtres prélevés dans le bâtiment, seul 2 porteurs pièces sèches sont amiantés.

Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans les 2 logements concernés afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|----------------------------|---------------|------------|
| Sans objet | Sans objet | Sans objet |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|---|------------------|--------------------|------------------------------|--|-------------------------|--|-------------|---|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°66 | Vol 2 (Cuisine) | Menuiseries | Mastic vitrier | I1 | | | I1 - 1 | | | | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°66 | Vol 1 (Entrée) | Menuiseries | Joint d'étanchéité | S1 | | Noir | S1 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°1 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 2 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | P1 | Réalisation d'un prélèvement | Porteurs pièces humides | 002NI0015 37 n°1 - 1 - 002NI0015 37 n°1 - 3 | P1 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 7 (W.C) - Vol 6 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S10 - S11 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 | Porteurs pièces humides | 002NI0015 37 n°1 - 1 - 002NI0015 37 n°1 - 3 | P1 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 2 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | P2 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons pièces humides | 002NI0015 37 n°2 - 1 - 002NI0015 37 n°2 - 2 | P2 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 7 (W.C) - Vol 6 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | S12 - S13 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | Cloisons pièces humides | 002NI0015 37 n°2 - 1 - 002NI0015 37 n°2 - 2 | P2 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 1 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | P4 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons pièces sèches | 002NI0015 37 n°4 - 1 - 002NI0015 37 n°4 - 2 | P4 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (Séjour) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | P4 - S14 - S15 - S16 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | Cloisons pièces sèches | 002NI0015 37 n°4 - 1 - 002NI0015 37 n°4 - 2 | P4 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|---|------------------|------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°66 | Vol 5 (Chambre 2) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | P5 | Réalisation d'un prélèvement | Porteurs pièces sèches | 002NI0015 37 n°5 - 1 - 002NI0015 37 n°5 - 2 | P5 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit plâtre | P5 - S17 - S18 - S19 - S25 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | Porteurs pièces sèches | 002NI0015 37 n°5 - 1 - 002NI0015 37 n°5 - 2 | P5 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|--|-----------|------------------|------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°66 | Vol 3 (Séjour) | Plafonds | Enduit plâtre | P6 | Réalisation d'un prélèvement | Pièces sèches | 002NI0015 37 n°6 - 1 - 002NI0015 37 n°6 - 2 | P6 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) | Plafonds | Enduit plâtre | S20 - S21 - S22 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 | Pièces sèches | 002NI0015 37 n°6 - 1 - 002NI0015 37 n°6 - 2 | P6 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 6 (SDB) | Plafonds | Enduit plâtre | P7 | Réalisation d'un prélèvement | Pièces humides | 002NI0015 37 n°7 - 1 - 002NI0015 37 n°7 - 2 | P7 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 7 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) | Plafonds | Enduit plâtre | S23 - S24 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 | Pièces humides | 002NI0015 37 n°7 - 1 - 002NI0015 37 n°7 - 2 | P7 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------|--------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°66 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de mur | Colle de plinthe | S2 | Réalisation d'un sondage | Rouge 7*7 | S2 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de mur | Colle de plinthe | S2 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S2 | Rouge 7*7 | S2 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de plinthe | S2 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S2 | Rouge 7*7 | S2 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 7 (W.C) | Revêtement de mur | Colle de plinthe | S3 | Réalisation d'un sondage | Beige 7*7 | S3 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°12 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 7 (W.C) | Revêtement de mur | Colle de plinthe | S3 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S3 | Beige 7*7 | S3 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°12 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------|--|-------------|---|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°66 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de plinthe | S3 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S3 | Beige 7*7 | S3 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°12 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P3 | Réalisation d'un prélèvement | Blanche 10*10 | 002NI0015 37 n°3 - 1 - 002NI0015 37 n°3 - 2 | P3 | Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P8 | Réalisation d'un prélèvement | Blanche 10*10 | 002NI0015 37 n°8 - 1 - 002NI0015 37 n°8 - 2 | P8 | Colle beige + joint cassant blanc + peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P8 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8 | Blanche 10*10 | 002NI0015 37 n°8 - 1 - 002NI0015 37 n°8 - 2 | P8 | Colle beige + joint cassant blanc + peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------------------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°66 | Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3 | Lino bleu + colle jaune | | I3 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |
| Appartement n°66 | Vol 4 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3 | Lino bleu + colle jaune | | I3 - 1 | | | | Non prélevé à la demande du client |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°66 | Vol 5 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3 | Lino bleu + colle jaune | | I3 - 1 | | | | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°66 | Vol 5 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S4 | Réalisation d'un sondage | Noire | S4 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°18 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 4 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S4 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S4 | Noire | S4 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°18 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses | S4 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S4 | Noire | S4 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°18 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 4 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Dalles plastiques | S5 | Réalisation d'un sondage | rouge | S5 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°19 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°66 | Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Dalles plastiques | S5 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S5 | rouge | S5 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°19 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 5 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Dalles plastiques | S6 | Réalisation d'un sondage | beige | S6 - 1 | | | | Présence sur document Prélèvement n°16 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Colles de carrelage | S7 | Rouge 3*3 | | S7 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 1 (Entrée) | Revêtement de sol | Colles de carrelage | S8 | Beige et rouge 3*3 | | S8 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 7 (W.C) | Revêtement de sol | Colles de carrelage | S9 | Beige 3*3 | | S9 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |








Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°66 | Vol 6 (SDB) | Revêtement de sol | Colles de carrelage | S9 | Beige 3*3 | | S9 - 1 | | | | Négatif sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074 |
| Appartement n°66 | Vol 5 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Ragréage | P9 | Réalisation d'un prélèvement | Gris | 002NI001537 n°9 - 1 - 002NI001537 n°9 - 2 | P9 | Ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°66 | Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Ragréage | S26 - S27 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9 | Gris | 002NI001537 n°9 - 1 - 002NI001537 n°9 - 2 | P9 | Ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref. | Plans | Titre du plan |
|--|------------------|--|
|  | Appartement n°66 | Appartement n°66 - Plan de repérage - Actions menées |
|  | Appartement n°66 | Appartement n°66 - Plan de prélèvements |
|  | Appartement n°66 | Appartement n°66 - MPCA Toutes catégories confondues |
|  | Appartement n°66 | Appartement n°66 - MPCA Revêtement de sol |
|  | Appartement n°66 | Appartement n°66 - MPCA Revêtement de mur |



APPARTEMENT N°66 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NI001537

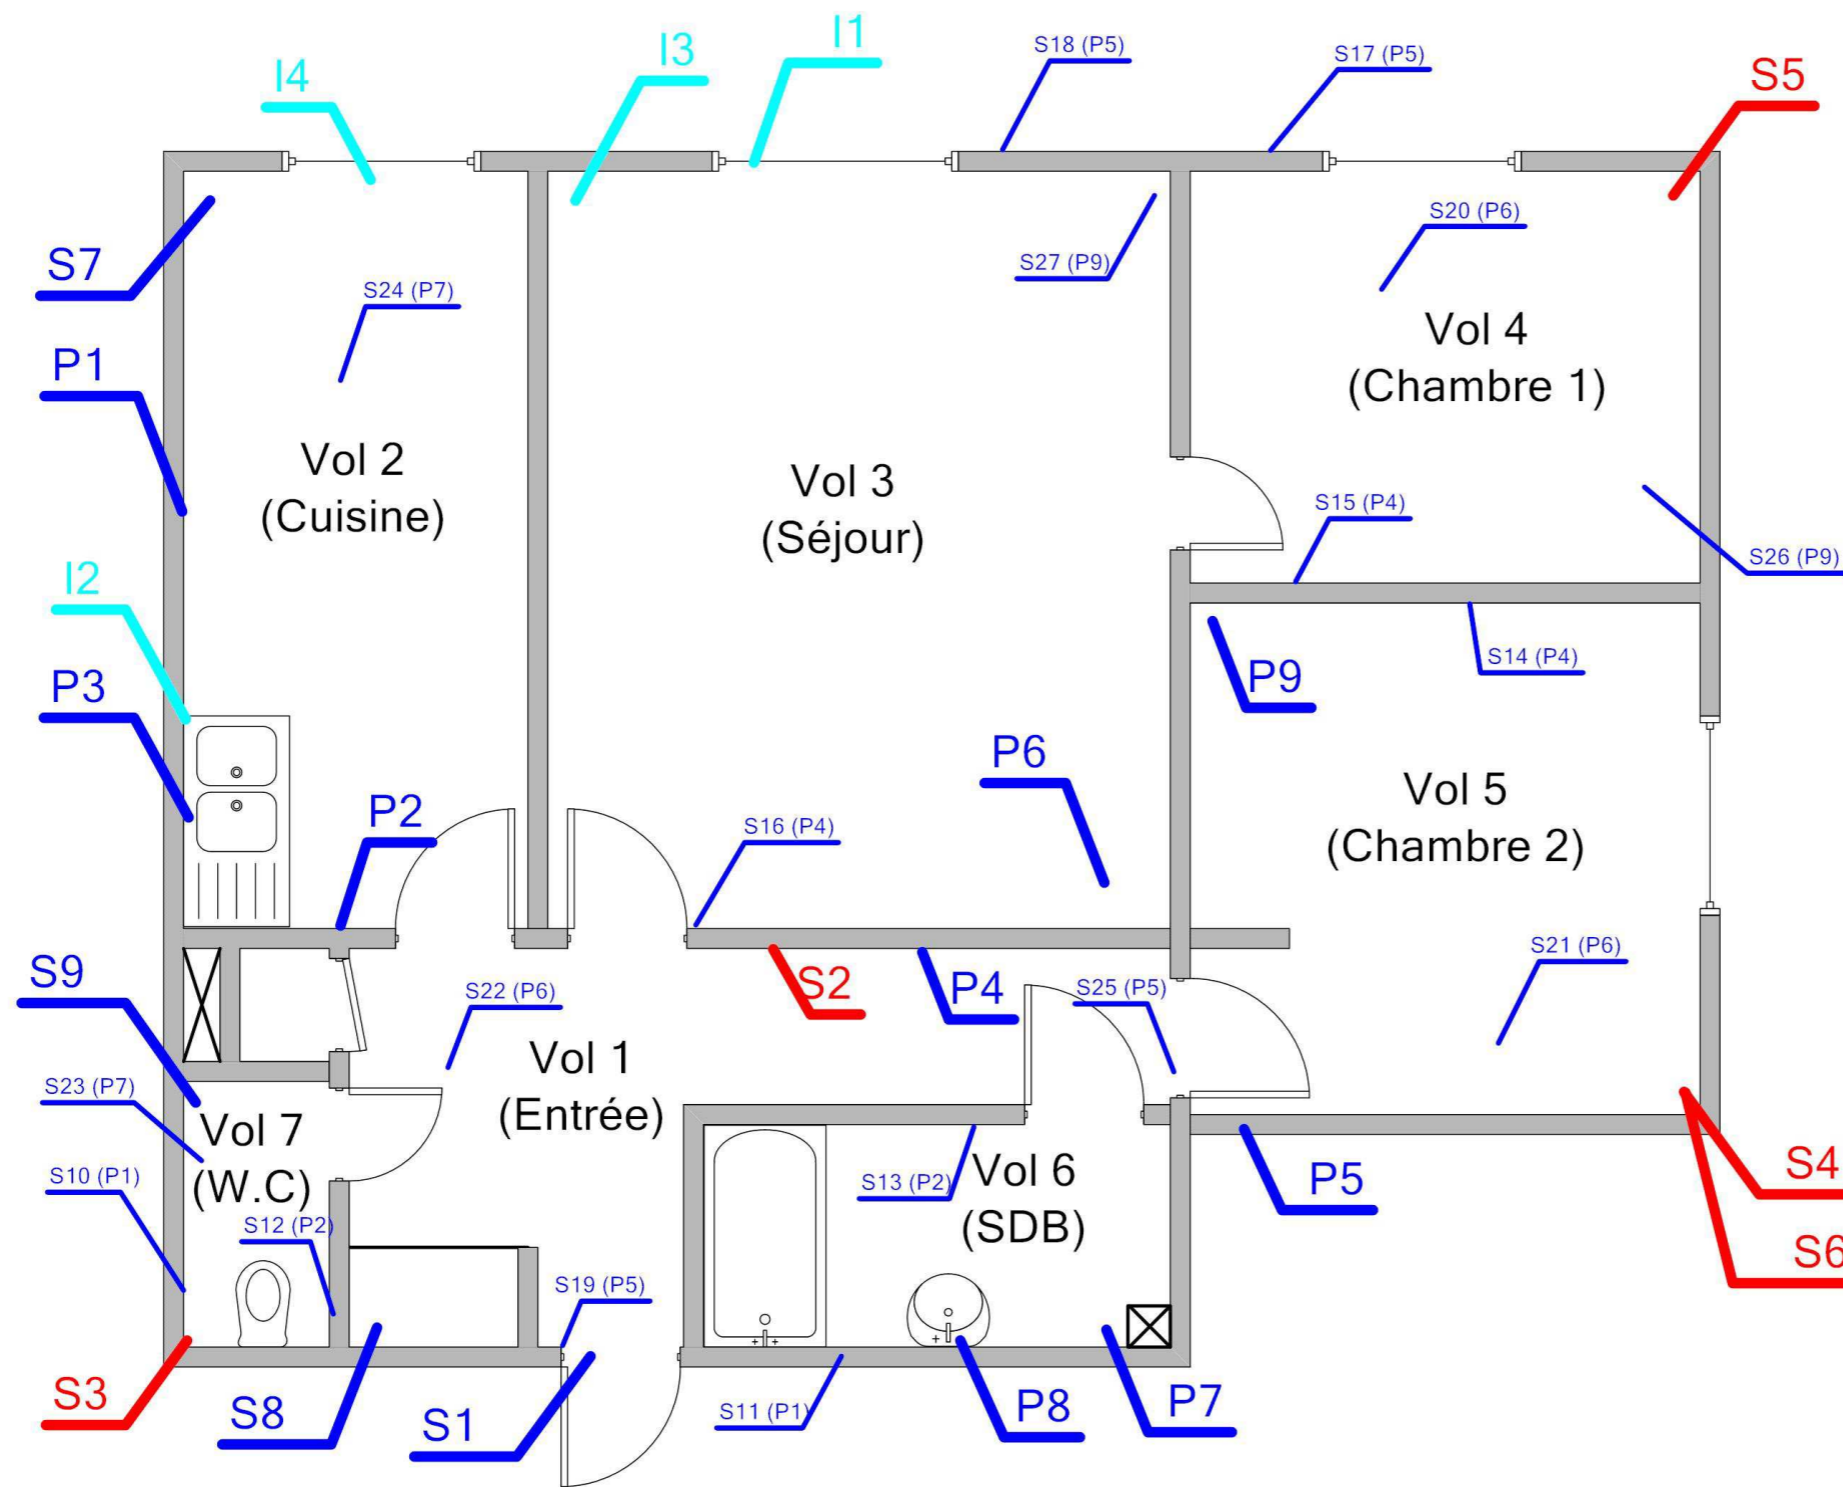

Légende

| | |
|--|--|
| | Localisation d'un prélèvement |
| | Localisation d'une impossibilité technique |
| | Localisation d'un sondage négatif |
| | Localisation d'un sondage positif |



Adresse du bien
22 RUE NOËL - RES DU LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
27/06/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian

APPARTEMENT N°66 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002NI001537

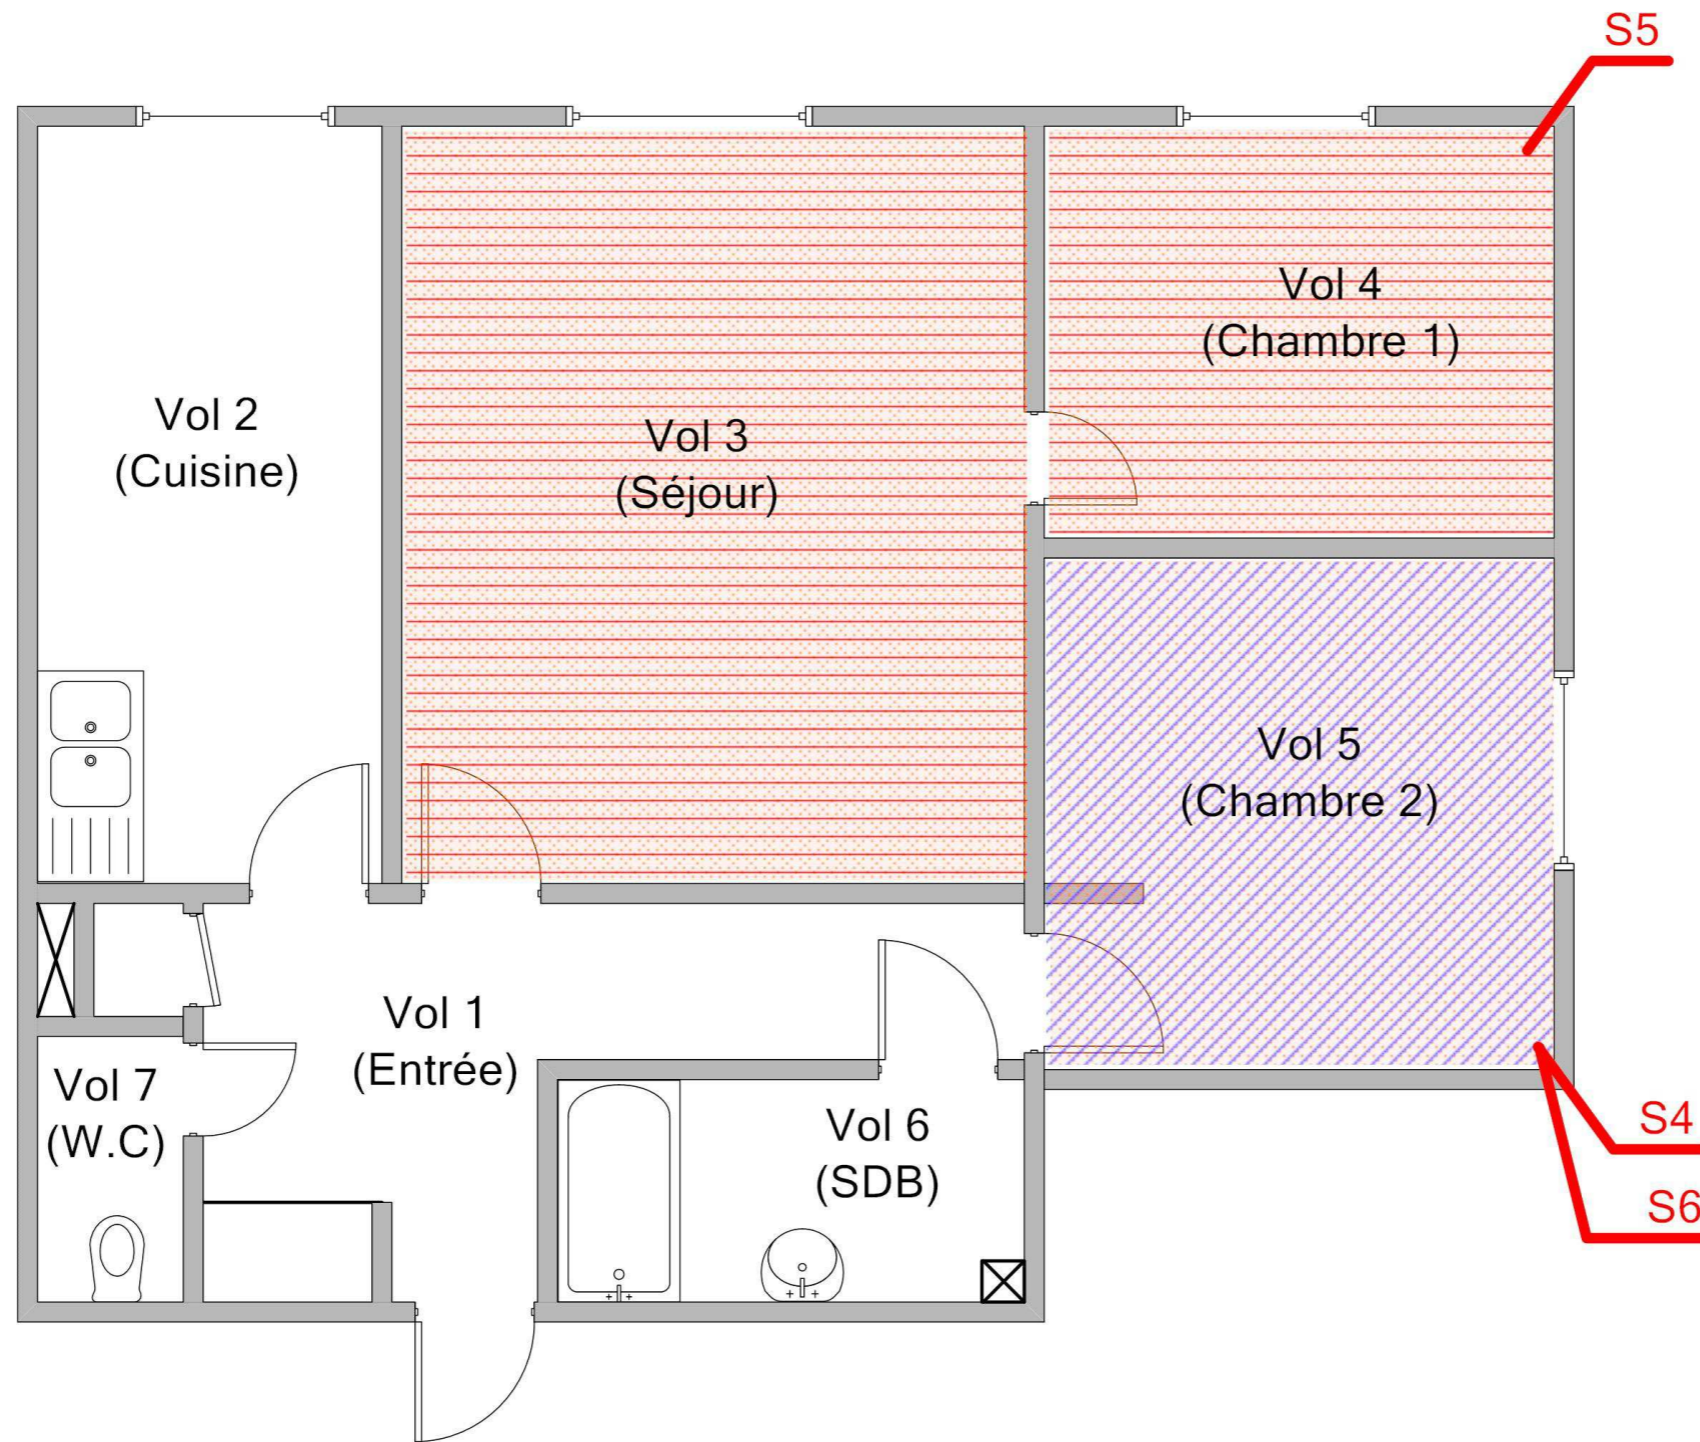

Légende

| | |
|--|------------------------------|
| | S5: Dalles plastiques rouges |
| | S6: Dalles plastiques beiges |
| | S4: Colle bitumeuses |




Adresse du bien
22 RUE NOËL - RES DU LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
27/06/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian

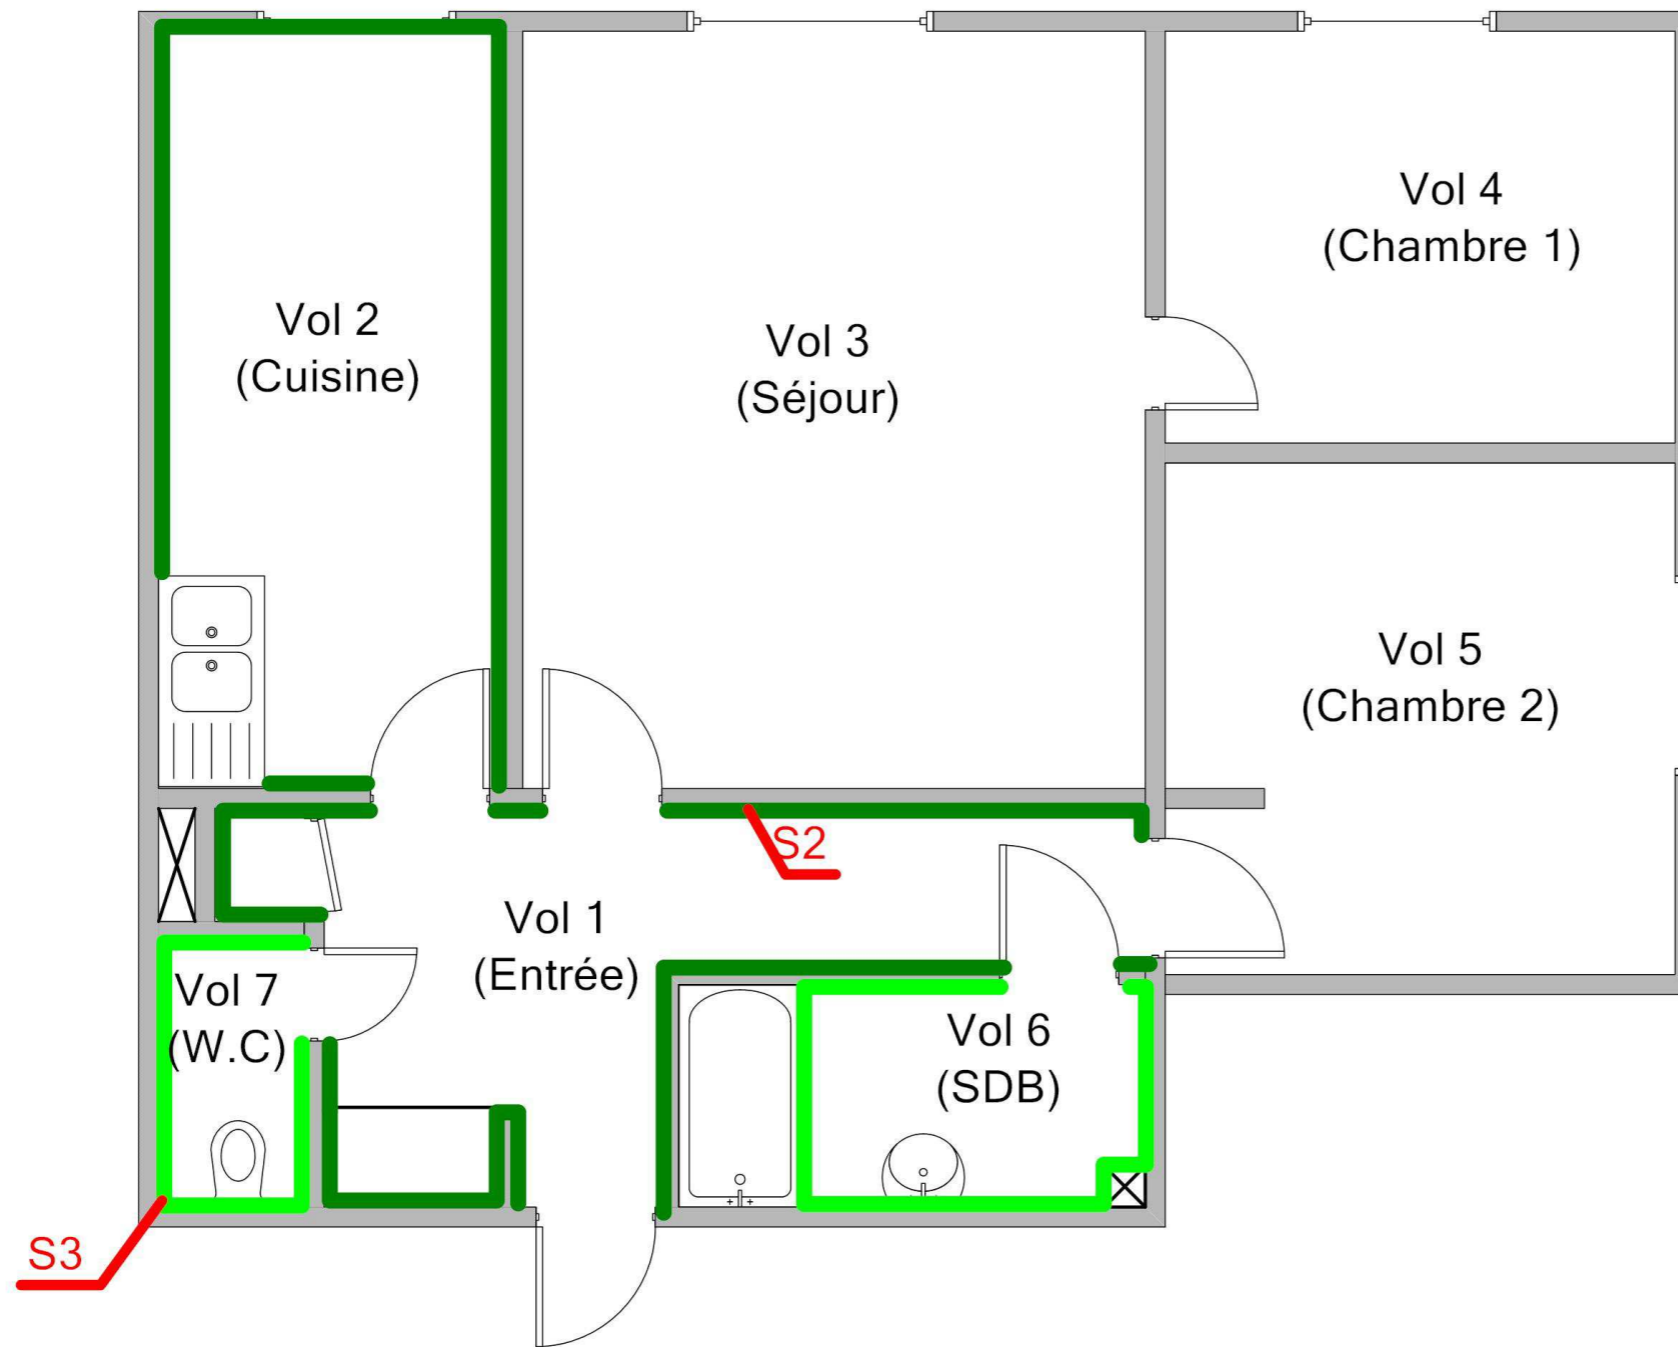

Légende

| | |
|--|---|
| | S3: Colle de plinthe (SDB / WC) |
| | S2: Colle de plinthe (cuisine / entrée) |



Adresse du bien
22 RUE NOËL - RES DU LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
27/06/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|--------------------------|---|--|
| 002NI001537 n°1 - 3 (P1) | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°2 - 2 (P2) | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°3 - 2 (P3) | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°3 - 1 (P3) | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°4 - 2 (P4) | Appartement n°66 - Vol 1 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°4 - 1 (P4) | Appartement n°66 - Vol 1 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°5 - 2 (P5) | Appartement n°66 - Vol 5 (Chambre 2) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°5 - 1 (P5) | Appartement n°66 - Vol 5 (Chambre 2) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°6 - 2 (P6) | Appartement n°66 - Vol 3 (Séjour) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°6 - 1 (P6) | Appartement n°66 - Vol 3 (Séjour) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°7 - 2 (P7) | Appartement n°66 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°7 - 1 (P7) | Appartement n°66 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°8 - 1 (P8) | Appartement n°66 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°8 - 2 (P8) | Appartement n°66 - Vol 6 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°9 - 2 (P9) | Appartement n°66 - Vol 5 (Chambre 2) | Prélevement négatif |
| 002NI001537 n°9 - 1 (P9) | Appartement n°66 - Vol 5 (Chambre 2) | Prélevement négatif |
| | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | I1 |
| | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | I2 |
| | Appartement n°66 - Vol 3 (Séjour) | I3 |
| | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | I4 |
| S1 - 1 (A1) | Appartement n°66 - Vol 1 (Entrée) | Absence sur présentation de documents |
| S2 - 1 (A2) | Appartement n°66 - Vol 1 (Entrée) | Présence sur présentation de documents |
| S3 - 1 (A3) | Appartement n°66 - Vol 7 (W.C) | Présence sur présentation de documents |
| S4 - 1 (A4) | Appartement n°66 - Vol 5 (Chambre 2) | Présence sur présentation de documents |
| S5 - 1 (A5) | Appartement n°66 - Vol 4 (Chambre 1) | Présence sur présentation de documents |
| S6 - 1 (A6) | Appartement n°66 - Vol 5 (Chambre 2) | Présence sur présentation de documents |
| S7 - 1 (A7) | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | Absence sur présentation de documents |
| S8 - 1 (A8) | Appartement n°66 - Vol 1 (Entrée) | Absence sur présentation de documents |
| S9 - 1 (A9) | Appartement n°66 - Vol 7 (W.C) | Absence sur présentation de documents |



002NI001537 n°1 - 3 (P1)



002NI001537 n°1 - 1 (P1)



002NI001537 n°2 - 2 (P2)



002NI001537 n°2 - 1 (P2)



002NI001537 n°3 - 2 (P3)



002NI001537 n°3 - 1 (P3)



002NI001537 n°4 - 2 (P4)



002NI001537 n°4 - 1 (P4)



002NI001537 n°5 - 2 (P5)



002NI001537 n°5 - 1 (P5)



002NI001537 n°6 - 2 (P6)



002NI001537 n°6 - 1 (P6)



002NI001537 n°7 - 2 (P7)



002NI001537 n°7 - 1 (P7)



002NI001537 n°8 - 1 (P8)



002NI001537 n°8 - 2 (P8)



002NI001537 n°9 - 2 (P9)



002NI001537 n°9 - 1 (P9)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



S1 - 1 (A1)




S2 - 1 (A2)



S3 - 1 (A3)



S4 - 1 (A4)

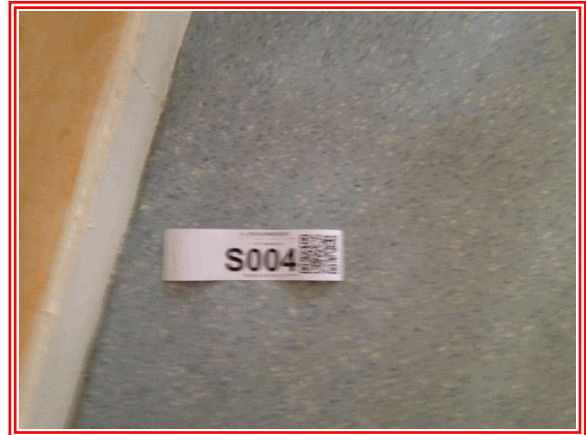

S5 - 1 (A5)



S6 - 1 (A6)



S7 - 1 (A7)



S8 - 1 (A8)



S9 - 1 (A9)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie | Composant | Materiu | Localisation | Observation |
|-----------|--|-------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| P1 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable - Porteurs pièces humides - | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P2 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Cloisons pièces humides - | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P3 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - Blanche 10*10 - | Appartement n°66 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P4 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable - Cloisons pièces sèches - | Appartement n°66 - Vol 1 (Entrée) | |
| P5 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteurs pièces sèches - | Appartement n°66 - Vol 5 (Chambre 2) | |
| P6 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Pièces sèches - | Appartement n°66 - Vol 3 (Séjour) | |
| P7 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable - Pièces humides - | Appartement n°66 - Vol 6 (SDB) | |
| P8 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige + joint cassant blanc + peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable - Blanche 10*10 - | Appartement n°66 - Vol 6 (SDB) | |
| P9 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - Gris - | Appartement n°66 - Vol 5 (Chambre 2) | |



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64591 EN DATE DU 17/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-64591 Réf. Commande Client : 002NI001537 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : _00105000030000100066_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002NI001537001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Cuisine) | | | | Réf échantillon ITGA : IT071707-19517 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 14/07/2017 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : _00105000030000100066_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002NI001537002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Cuisine) | | | | Réf échantillon ITGA : IT071707-19518 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META | 2 | 17/07/2017 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste

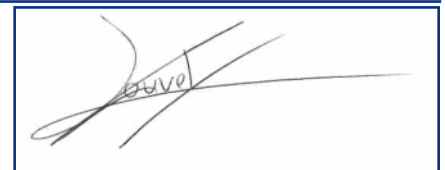

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64591 EN DATE DU 17/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00105000030000100066_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001537003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-19519</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtréuse blanche en faible quantité / Carrelage</p> | | | | |
| ▶ Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtréuse blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 14/07/2017 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |
| <p>Réf dossier client : _00105000030000100066_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001537004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-19520</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable | META | 1 | 14/07/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00105000030000100066_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001537005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Chambre 2)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-19521</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 14/07/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00105000030000100066_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001537006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (Séjour)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-19522</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 14/07/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64591 EN DATE DU 17/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client : _00105000030000100066_ Réf échantillon ITGA : IT071707-19523 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001537007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable | META | 1 | 14/07/2017 | Amiante non détecté / - |
| <p>Réf dossier client : _00105000030000100066_ Réf échantillon ITGA : IT071707-19524 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001537008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (SDB) Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc / Peinture / Matériau souple blanc / Carrelage</p> | | | | |
| ▶ Colle beige + joint cassant blanc + peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable | META | 1 | 14/07/2017 | Amiante non détecté / - |
| Carrelage | --- | | | Non analysé |
| <p>Réf dossier client : _00105000030000100066_ Réf échantillon ITGA : IT071707-19526 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 66 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001537009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 5 (Chambre 2) Description ITGA : Ragréege gris en vrac / Sous couche de ragréege blanche en faible quantité</p> | | | | |
| ▶ Ragréege gris en vrac + sous couche de ragréege blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 13/07/2017 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.