

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00105000030000100084_
Date du repérage :	26/06/2017
Désignation :	Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




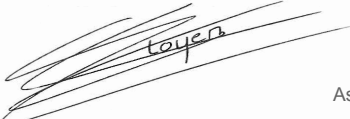
Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00105000030000100084_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) LOYER Florian J.SEVEN (0 800 400 100) 26/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 19/07/2017 A Riorges, le 19/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3805 V4 Délivré le : 25/03/2016 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°84 - Vol 1 (Cuisine) Appartement n°84 - Vol 3 (Chambre 1) Appartement n°84 - Vol 5 (Salle de bain) Appartement n°84 - Vol 7 (W.C)	Appartement n°84 - Vol 2 (Séjour) Appartement n°84 - Vol 4 (Chambre 2) Appartement n°84 - Vol 6 (Entrée)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°84	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Salle de bain) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°84	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Salle de bain) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C)	
Revêtement de mur	Appartement n°84	Vol 1 (Cuisine) - Vol 5 (Salle de bain) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°84	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Salle de bain) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (W.C)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Cuisine)	Mastic vitrier	Non prélevé à la demande du client car vitrages 4/16/4
Vol 2 (Séjour)	Mastic vitrier	Non prélevé à la demande du client car vitrages 4/16/4
Vol 3 (Chambre 1)	Mastic vitrier	Non prélevé à la demande du client car vitrages 4/16/4
Vol 4 (Chambre 2)	Mastic vitrier	Non prélevé à la demande du client car vitrages 4/16/4
Vol 2 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du clients

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 6 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6
Vol 2 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6
Vol 4 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6
Vol 3 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6
Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S20
Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21
Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22
Vol 6 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S23
Vol 5 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 105 :

Matériaux amiantés :

- 2 colles noires sur les 2 prélevées sont amiantées.
- Dalles de sol grises amiantées.
- Dalles de sol rouges amiantées.
- 2 enduit plâtre sur les porteurs des pièces sèches sont amiantés sur les 12 prélevés (prélèvement n°6 du rapport 002NI001532 et prélèvement n°4 du rapport 002NI001543)
- 4 colles de plinthes sur les 4 prélevées sont amiantées. (Voir rapport 002OY000074 et 002HD001302)

En prenant en compte l'ensemble des enduits plâtres prélevé dans les 12 logements du groupe 105, soit enduit plâtre porteurs pièces sèches et pièces humides, enduit plâtre cloison et doublage pièces sèches et pièces humides, enduit plâtre plafonds pièces sèches et pièces humides.

Sur les 48 enduits plâtres prélevés dans le bâtiment, seul 2 porteurs pièces sèches sont amiantés.

Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans les 2 logements concernés afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°84	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Non prélevé à la demande du client car vitrages 4/16/4
Appartement n°84	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Non prélevé à la demande du client car vitrages 4/16/4
Appartement n°84	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Non prélevé à la demande du client car vitrages 4/16/4
Appartement n°84	Vol 4 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Non prélevé à la demande du client car vitrages 4/16/4
Appartement n°84	Vol 6 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S1	Noir		S1 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°1 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074
Appartement n°84	Vol 7 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002NI0015 32 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 1 (Cuisine) - Vol 5 (Salle de bain)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S2 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Porteur pièces humides	002NI0015 32 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 7 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces humides	002NI0015 32 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 1 (Cuisine) - Vol 5 (Salle de bain)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S3 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Cloisons et doublages pièces humides	002NI0015 32 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°84	Vol 6 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI0015 32 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°84	Vol 6 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI0015 32 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°84	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S7 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI0015 32 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°84	Vol 4 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S8 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI0015 32 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°84	Vol 3 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S9 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI0015 32 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°84	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002NI0015 32 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 6 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur pièces sèches	002NI0015 32 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°84	Vol 5 (Salle de bain)	Plafonds	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002NI0015 32 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 7 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Pièces humides	002NI0015 32 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 4 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002NI0015 32 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 6 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Pièces sèches	002NI0015 32 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°84	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement	Blanche 5*5	002NI001532 n°1 - 1	P1	Colle de carrelage (faïence)	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S23	Réalisation d'un sondage	Rouge 5*5	S23 - 1				Présence sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074
Appartement n°84	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23	Rouge 5*5	S23 - 1				Présence sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074
Appartement n°84	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23	Rouge 5*5	S23 - 1				Présence sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074
Appartement n°84	Vol 5 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24	Réalisation d'un sondage	Beige 5*5	S24 - 1				Présence sur document Prélèvement n°12 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°84	Vol 5 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24	Beige 5*5	S24 - 1				Présence sur document Prélèvement n°12 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074
Appartement n°84	Vol 7 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S24	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S24	Beige 5*5	S24 - 1				Présence sur document Prélèvement n°12 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074
Appartement n°84	Vol 5 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélèvement	Blanche 5*5	002NI001532 n°12 - 1	P12	Matériau souple blanc + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°84	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino vert + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé à la demande du client
Appartement n°84	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino bleu+ colle jaune		I4 - 1				Non prélevé à la demande du client
Appartement n°84	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	Lino beige + colle jaune		I5 - 1				Non prélevé à la demande du clients
Appartement n°84	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P2	Réalisation d'un prélèvement	Rouge 3*3	002NI001532 n°2 - 1	P2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Beige et rouge 3*3	002NI001532 n°5 - 1	P5	Colle grise + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°84	Vol 5 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P8	Réalisation d'un prélèvement	Beige 3*3	002NI001532 n°8 - 1	P8	Colle grise en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Beige 3*3	002NI001532 n°8 - 1	P8	Colle grise en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris sous colle noire	002NI001532 n°11 - 1	P11	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Gris sous colle noire	002NI001532 n°11 - 1	P11	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°84	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S20	Réalisation d'un sondage		S20 - 1				Présence sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD001302
Appartement n°84	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20		S20 - 1				Présence sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD001302
Appartement n°84	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20		S20 - 1				Présence sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD001302









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°84	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21	Réalisation d'un sondage		S21 - 1				Présence sur document Prélèvement n°19 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074
Appartement n°84	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S21		S21 - 1				Présence sur document Prélèvement n°19 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074
Appartement n°84	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22	Réalisation d'un sondage		S22 - 1				Présence sur document Prélèvement n°16 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002OY000074




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°84	Appartement n°84 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°84	Appartement n°84 - Plan de prélèvements
	Appartement n°84	Appartement n°84 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°84	Appartement n°84 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement n°84	Appartement n°84 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°84	Appartement n°84 - MPCA Revêtement de mur



APPARTEMENT N°84 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NI001532

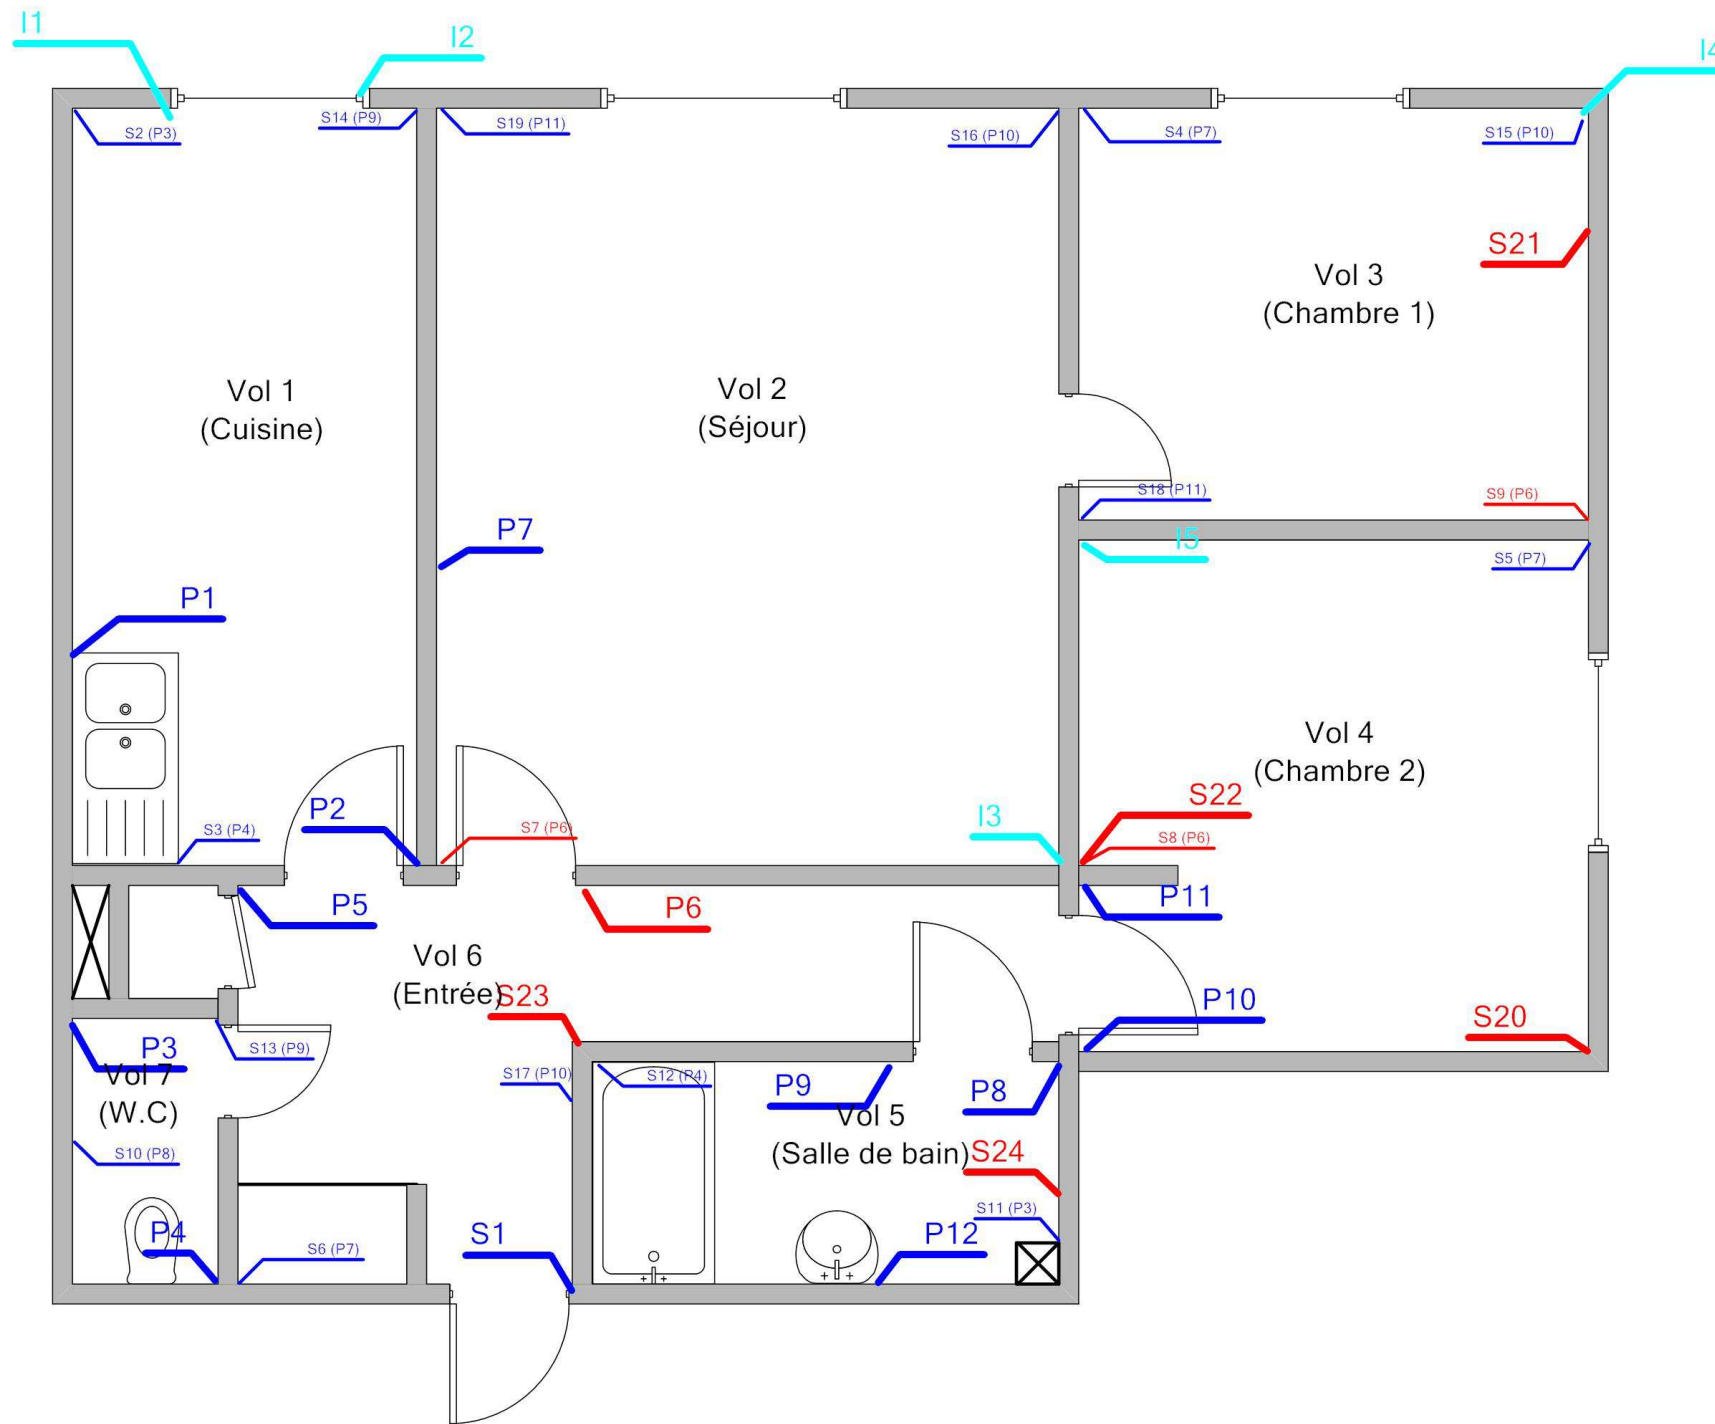

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien
22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage

Date intervention
26/06/2017


Technicien intervenant
LOYER Florian

APPARTEMENT N°84 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002NI001532

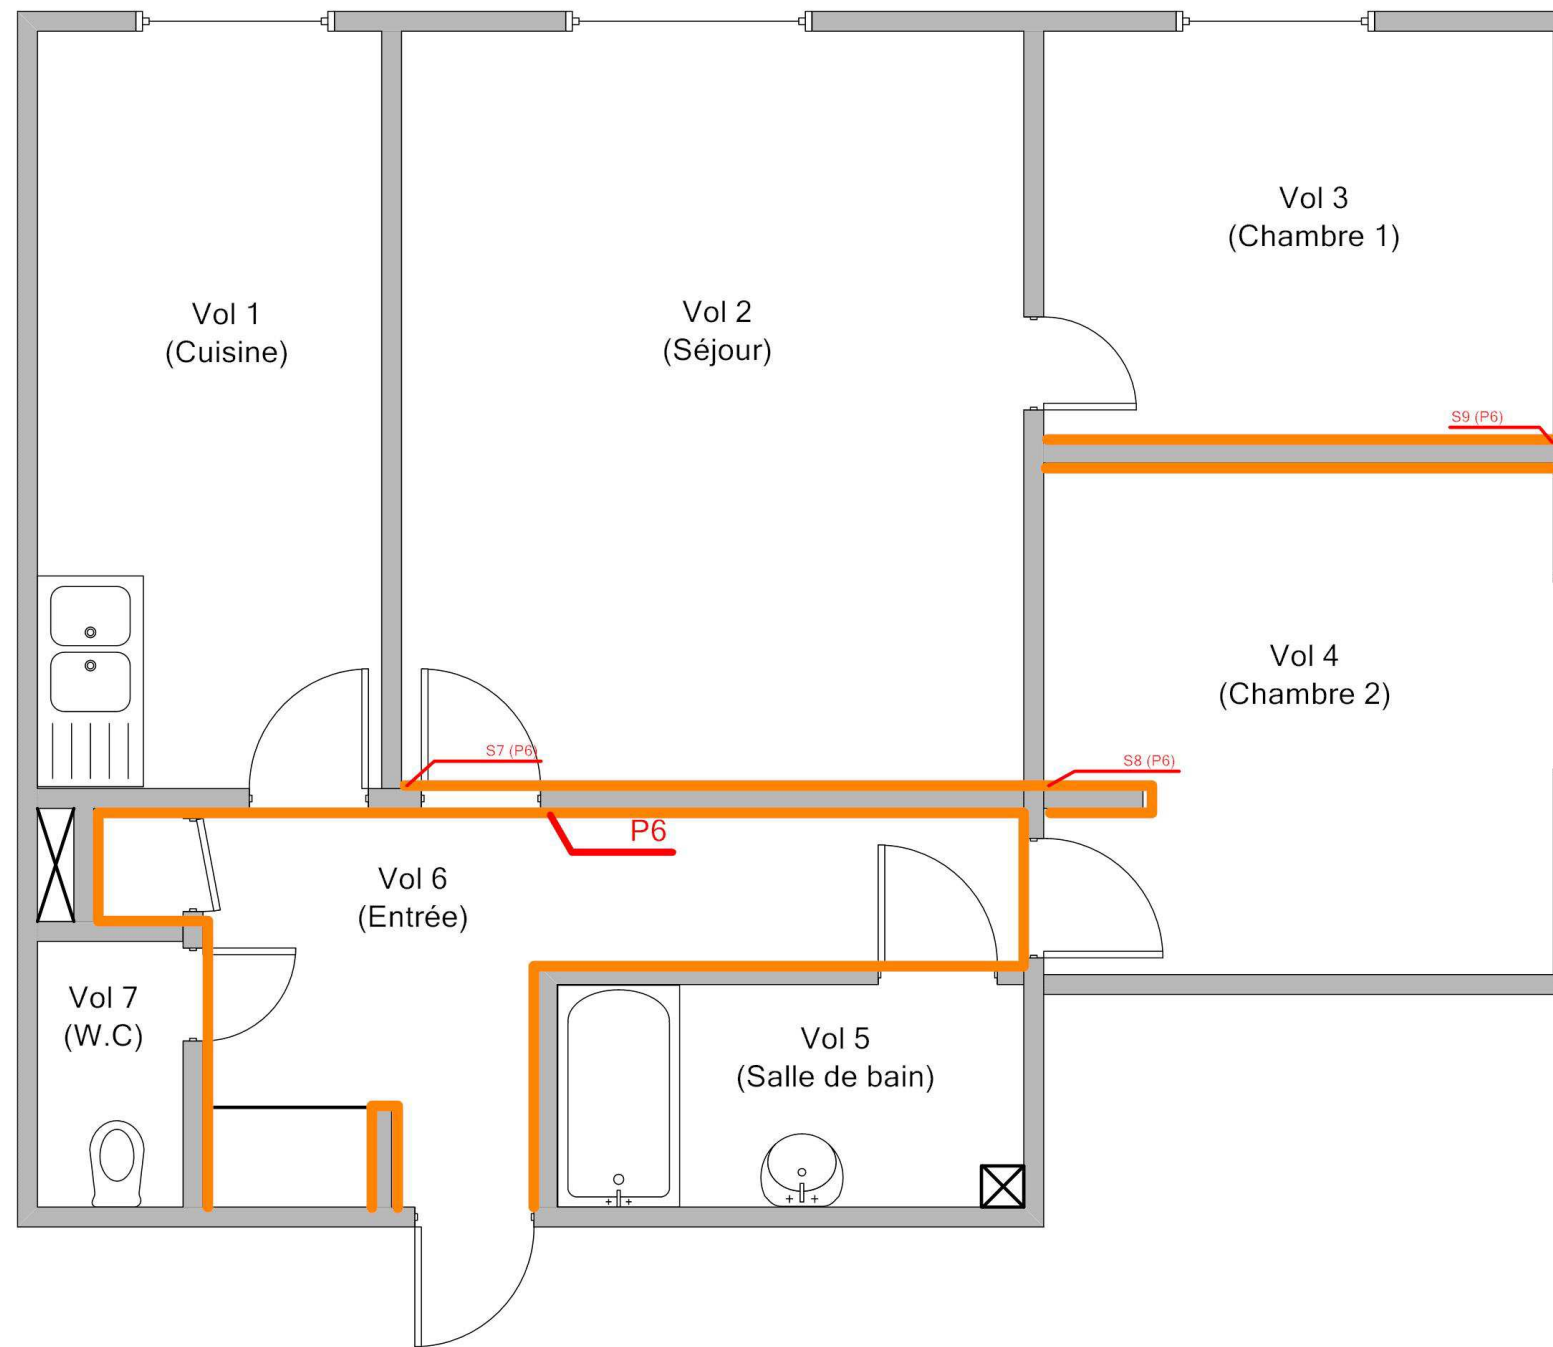

Légende

 P6 : Enduit plâtre
(Cloisons et doublages
pièces sèches)



Adresse du bien
22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage

Date intervention
26/06/2017




Technicien intervenant
LOYER Florian

APPARTEMENT N°84 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

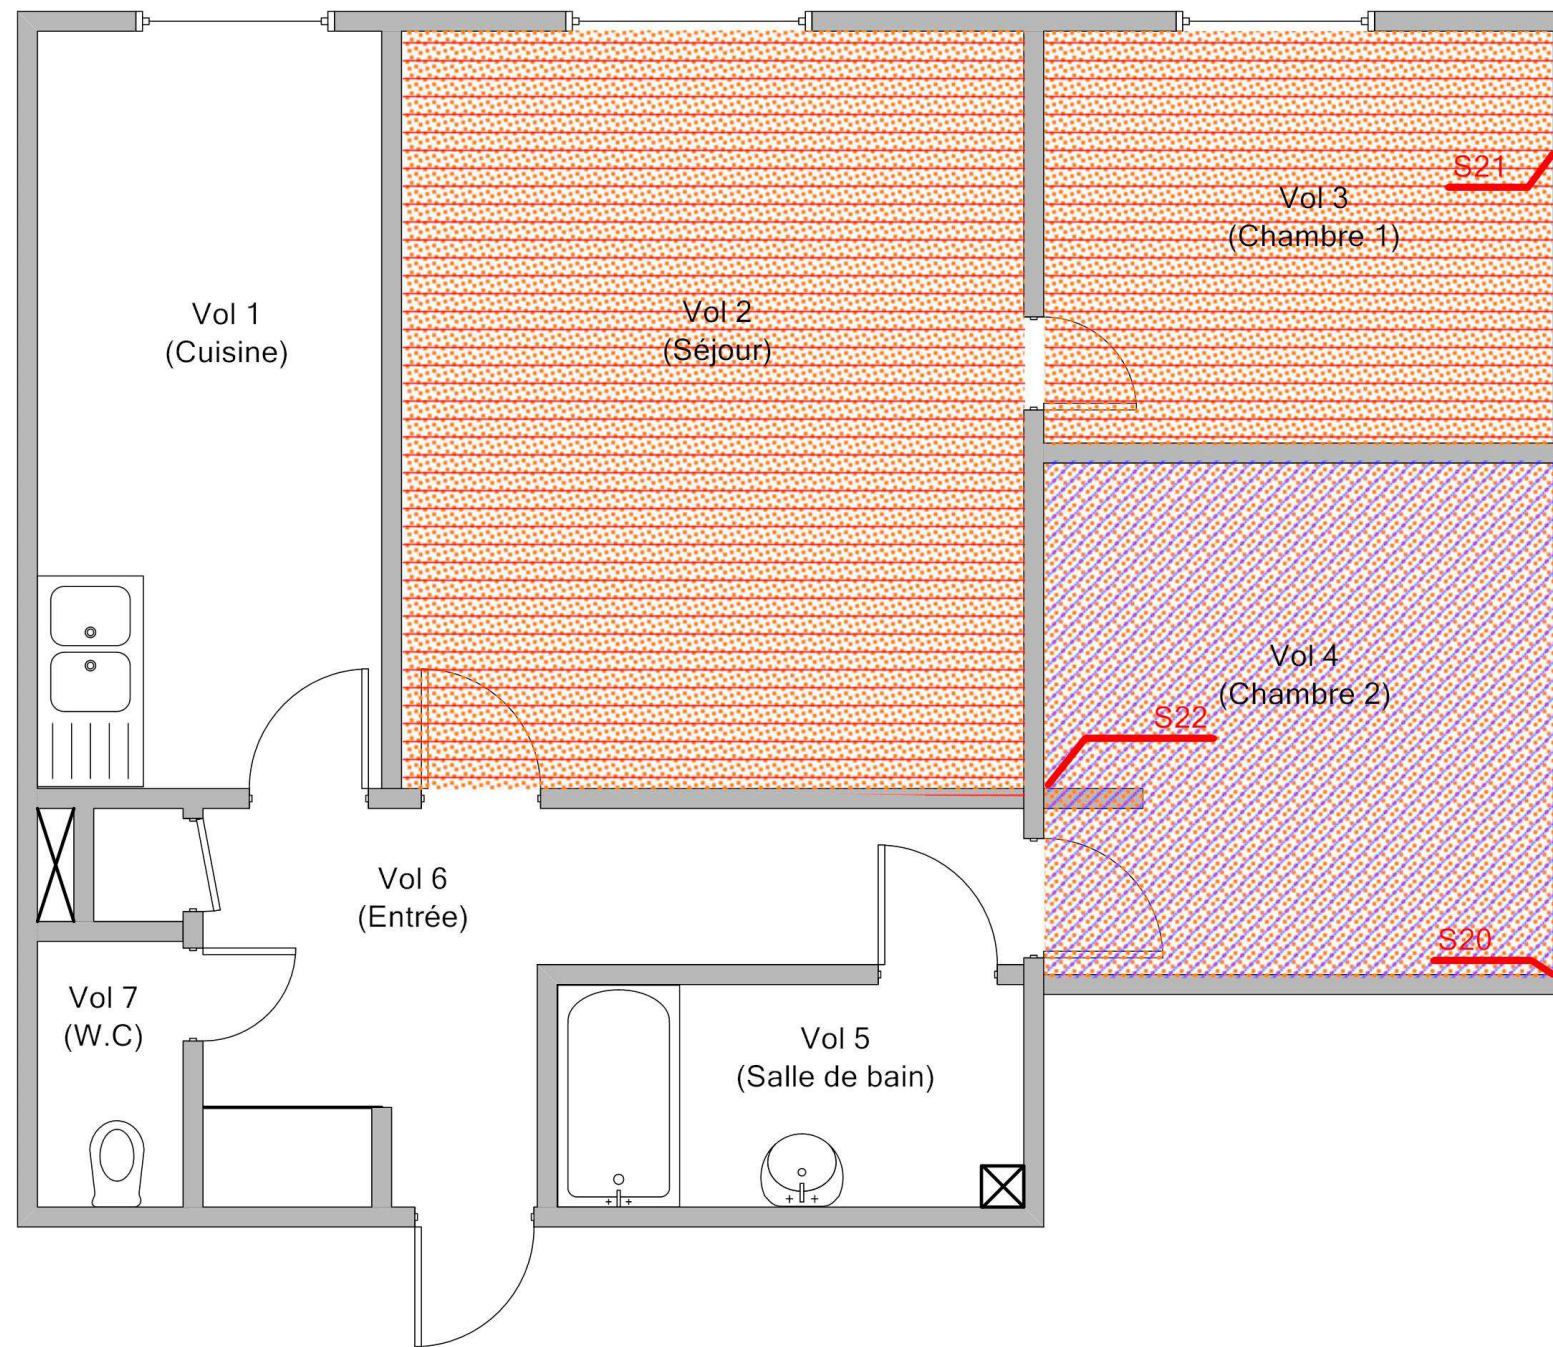Référence:
002NI001532



Légende


	S21: Dalles plastiques
	S20: Colles bitumineuse
	S22: Dalles plastiques





Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage	26/06/2017	LOYER Florian

APPARTEMENT N°84 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

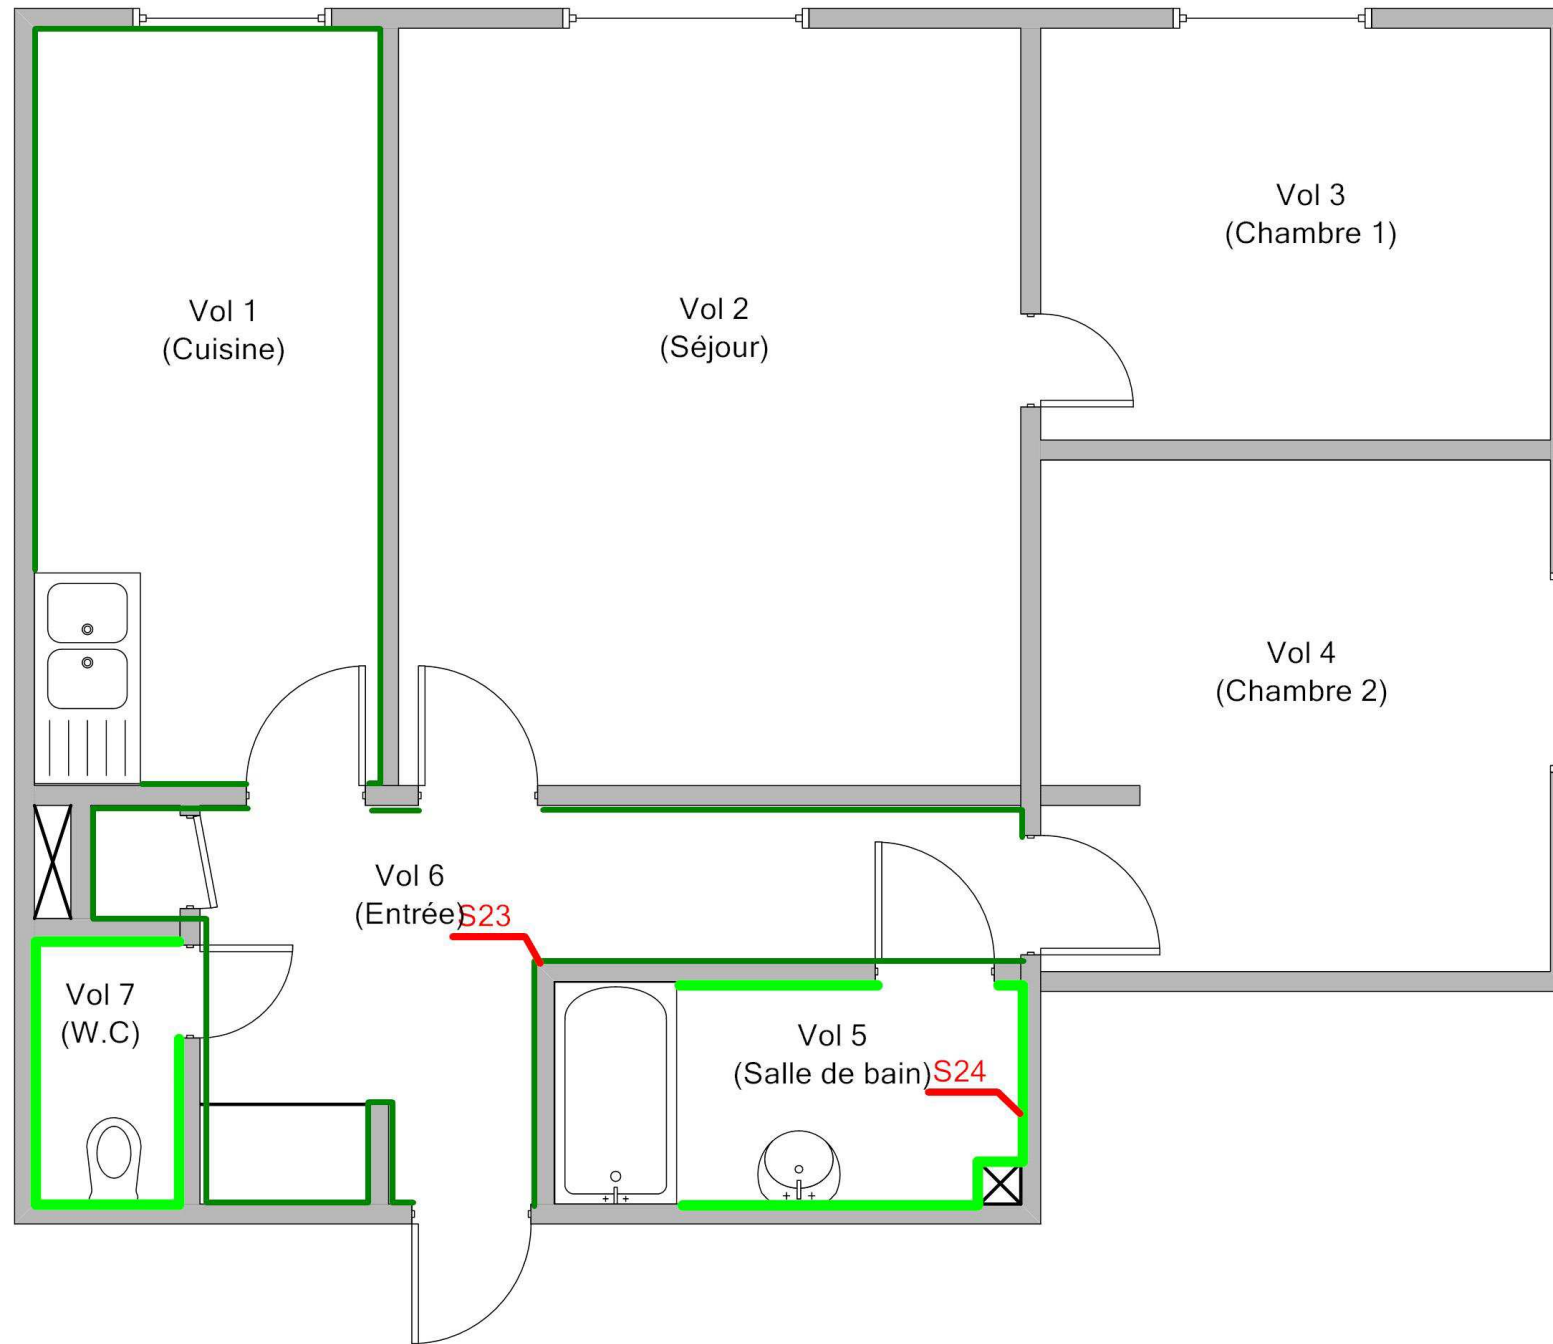Référence:
002NI001532



Légende

	S24: Colle de plinthe (SDB / WC)
	S23: Colle de plinthe (cuisine / entrée)



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage	26/06/2017	LOYER Florian

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NI001532 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°84 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001532 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°84 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001532 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°84 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002NI001532 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°84 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002NI001532 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°84 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001532 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°84 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement positif
002NI001532 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°84 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002NI001532 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°84 - Vol 5 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002NI001532 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°84 - Vol 5 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002NI001532 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°84 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001532 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°84 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001532 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°84 - Vol 5 (Salle de bain)	Prélevement négatif
	Appartement n°84 - Vol 1 (Cuisine)	I1
	Appartement n°84 - Vol 1 (Cuisine)	I2
	Appartement n°84 - Vol 2 (Séjour)	I3
	Appartement n°84 - Vol 3 (Chambre 1)	I4
	Appartement n°84 - Vol 4 (Chambre 2)	I5
S1 - 1 (A1)	Appartement n°84 - Vol 6 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S20 - 1 (A20)	Appartement n°84 - Vol 4 (Chambre 2)	Présence sur présentation de documents
S21 - 1 (A21)	Appartement n°84 - Vol 3 (Chambre 1)	Présence sur présentation de documents
S22 - 1 (A22)	Appartement n°84 - Vol 4 (Chambre 2)	Présence sur présentation de documents
S23 - 1 (A23)	Appartement n°84 - Vol 6 (Entrée)	Présence sur présentation de documents
S24 - 1 (A24)	Appartement n°84 - Vol 5 (Salle de bain)	Présence sur présentation de documents


002NI001532 n°1 - 1 (P1)



002NI001532 n°2 - 1 (P2)



002NI001532 n°3 - 1 (P3)



002NI001532 n°4 - 1 (P4)



002NI001532 n°5 - 1 (P5)



002NI001532 n°6 - 1 (P6)



002NI001532 n°7 - 1 (P7)



002NI001532 n°8 - 1 (P8)



002NI001532 n°9 - 1 (P9)



002NI001532 n°10 - 1 (P10)



002NI001532 n°11 - 1 (P11)



002NI001532 n°12 - 1 (P12)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



S1 - 1 (A1)



S20 - 1 (A20)



S21 - 1 (A21)



S22 - 1 (A22)



S23 - 1 (A23)



S24 - 1 (A24)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) - Blanche 5*5 -	Appartement n°84 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - Rouge 3*3 -	Appartement n°84 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Porteur pièces humides -	Appartement n°84 - Vol 7 (W.C)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Cloisons et doublages pièces humides -	Appartement n°84 - Vol 7 (W.C)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peinture + carrelage - Beige et rouge 3*3 -	Appartement n°84 - Vol 6 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Cloisons et doublages pièces sèches -	Appartement n°84 - Vol 6 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Porteur pièces sèches -	Appartement n°84 - Vol 2 (Séjour)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + peinture - Beige 3*3 -	Appartement n°84 - Vol 5 (Salle de bain)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Pièces humides -	Appartement n°84 - Vol 5 (Salle de bain)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Pièces sèches -	Appartement n°84 - Vol 4 (Chambre 2)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - Gris sous colle noire -	Appartement n°84 - Vol 4 (Chambre 2)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple blanc + carrelage - Blanche 5*5 -	Appartement n°84 - Vol 5 (Salle de bain)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
 13590 MEYREUIL
 Tel : 04.42.12.11.20
 Fax : 04.42.26.69.58
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64608 EN DATE DU 19/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-64608 Réf. Commande Client : 002NI001532
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-20100		
Réf échantillon client : 002NI001532001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1 (Cuisine)		Description ITGA : Colle blanche / Carrelage / Peinture		
▶ Colle blanche + carrelage + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-20101		
Réf échantillon client : 002NI001532002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (Cuisine)		Description ITGA : Colle grise en vrac		
▶ Colle grise en vrac	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

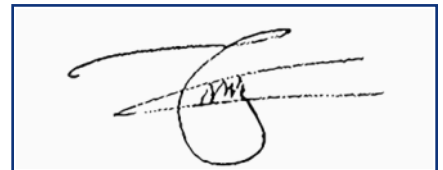

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64608 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001532003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (W.C)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-20102</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001532004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (W.C)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-20103</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001532005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 6 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-20104</p> <p>Description ITGA : Colle grise / Peinture / Carrelage</p>				
▶ Colle grise + peinture + carrelage	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001532006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-20105</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	2	19/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64608 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001532007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Séjour)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-20106</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	2	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001532008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 5 (Salle de bain)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-20107</p> <p>Description ITGA : Colle grise en vrac / Peinture</p>				
▶ Colle grise en vrac + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001532009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 5 (Salle de bain)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-20108</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001532010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Chambre 2)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-20109</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001532011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (Chambre 2)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-20110</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris</p>				
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	18/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64608 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00105000030000100084_ 22 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 84 de type 3 situé au 04 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-20111		
Réf échantillon client : 002NI001532012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (Salle de bain)		Description ITGA : Matériau souple blanc / Carrelage		
▶ Matériau souple blanc + carrelage	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.