

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00107000020000100045_
Date du repérage :	19/06/2017
Désignation :	Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.





Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00107000020000100045_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

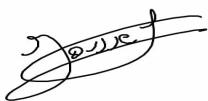

C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 19/06/2017	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 Nom : MORA Denis Date du rapport : 05/07/2017 A Riorges, le 05/07/2017
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015</p> 		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées
Liste des locaux visités :
Appartement n°45 - Vol 1 (W.C) Appartement n°45 - Vol 3 (SDB) Appartement n°45 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°45 - Vol 7 (Séjour)
Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°45 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°45 - Vol 6 (Chambre 3) Appartement n°45 - Vol 8 (Dépassement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement. Aucunes

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°45	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°45	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°45	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 8 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°45	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Dégagement)	Porte d'entrée 4 point sécurités récente	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	P2 Phase 1
Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	P2 Phase 1
Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P17
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P17
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P17
Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P17

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considéré comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels récentes. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sol.

Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB) - Appartement n°45	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous baignoire Accès impossible sans destruction du tablier

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°7 - 1 - 002HD0015 70 n°7 - 2	P7	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 70 n°7 - 1 - 002HD0015 70 n°7 - 2	P7	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°45	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joint	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°45	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°45	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°45	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001570 n°3 - 1 - 002HD001570 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine) - Vol 1 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P3 - S1 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001570 n°3 - 1 - 002HD001570 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°4 - 1 - 002HD0015 70 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 70 n°4 - 1 - 002HD0015 70 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 8 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°9 - 1 - 002HD0015 70 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 8 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P9 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 70 n°9 - 1 - 002HD0015 70 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 8 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°10 - 1 - - 002HD0015 70 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 8 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P10 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 70 n°10 - 1 - - 002HD0015 70 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 8 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces sèches	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°15 - 1 - - 002HD0015 70 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°45	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°45	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°45	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°45	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 8 (Dégagement)	Menuiseries	Porte d'entrée 4 point sécurités récente	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001570 n°5 - 1 - 002HD001570 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001570 n°5 - 1 - 002HD001570 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 8 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD001570 n°8 - 1 - 002HD001570 n°8 - 2	P8	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001570 n°8 - 1 - 002HD001570 n°8 - 2	P8	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001570 n°2 - 1 - 002HD001570 n°2 - 2	P2 Phase 1	Colle grise + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	S22 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 70 n°2 - 1 - 002HD0015 70 n°2 - 2	P2 Phase 1	Colle grise + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°6 - 1 - 002HD0015 70 n°6 - 2	P6	Colle beige + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe beige sdb et WC)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°13 - 1 - 002HD0015 70 n°13 - 2	P13 Phase 1	Colle grise + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 3 (SDB) - Vol 1 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe beige sdb et WC)	P13 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 70 n°13 - 1 - 002HD0015 70 n°13 - 2	P13 Phase 1	Colle grise + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°14 - 1 - 002HD0015 70 n°14 - 2	P14 Phase 1	Joint cassant blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 70 n°14 - 1 - 002HD0015 70 n°14 - 2	P14 Phase 1	Joint cassant blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carreaux 4X4 rouges)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°1 - 1 - 002HD0015 70 n°1 - 2	P1 Phase 2	Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carreaux 4X4 gris et rouge)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°11 - 1 - - 002HD0015 70 n°11 - 2	P11 Phase 1	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carreaux 4X4 Beige)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°12 - 1 - - 002HD0015 70 n°12 - 2	P12 Phase 1	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carreaux 4X4 Beige)	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 70 n°12 - 1 - - 002HD0015 70 n°12 - 2	P12 Phase 1	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°45	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°45	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°45	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°16 - 1 - 002HD0015 70 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0015 70 n°16 - 1 - 002HD0015 70 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°45	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 70 n°17 - 1 - 002HD0015 70 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse








Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°45	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S23 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0015 70 n°17 - 1 - 002HD0015 70 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°45	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S24 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0015 70 n°17 - 1 - 002HD0015 70 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°45	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S25 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0015 70 n°17 - 1 - 002HD0015 70 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°45	Appartement n°45 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°45	Appartement n°45 - Plan de prélèvements
	Appartement n°45	Appartement n°45 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°45	Appartement n°45 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°45	Appartement n°45 - MPCA Revêtement de mur



APPARTEMENT N°45 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001570

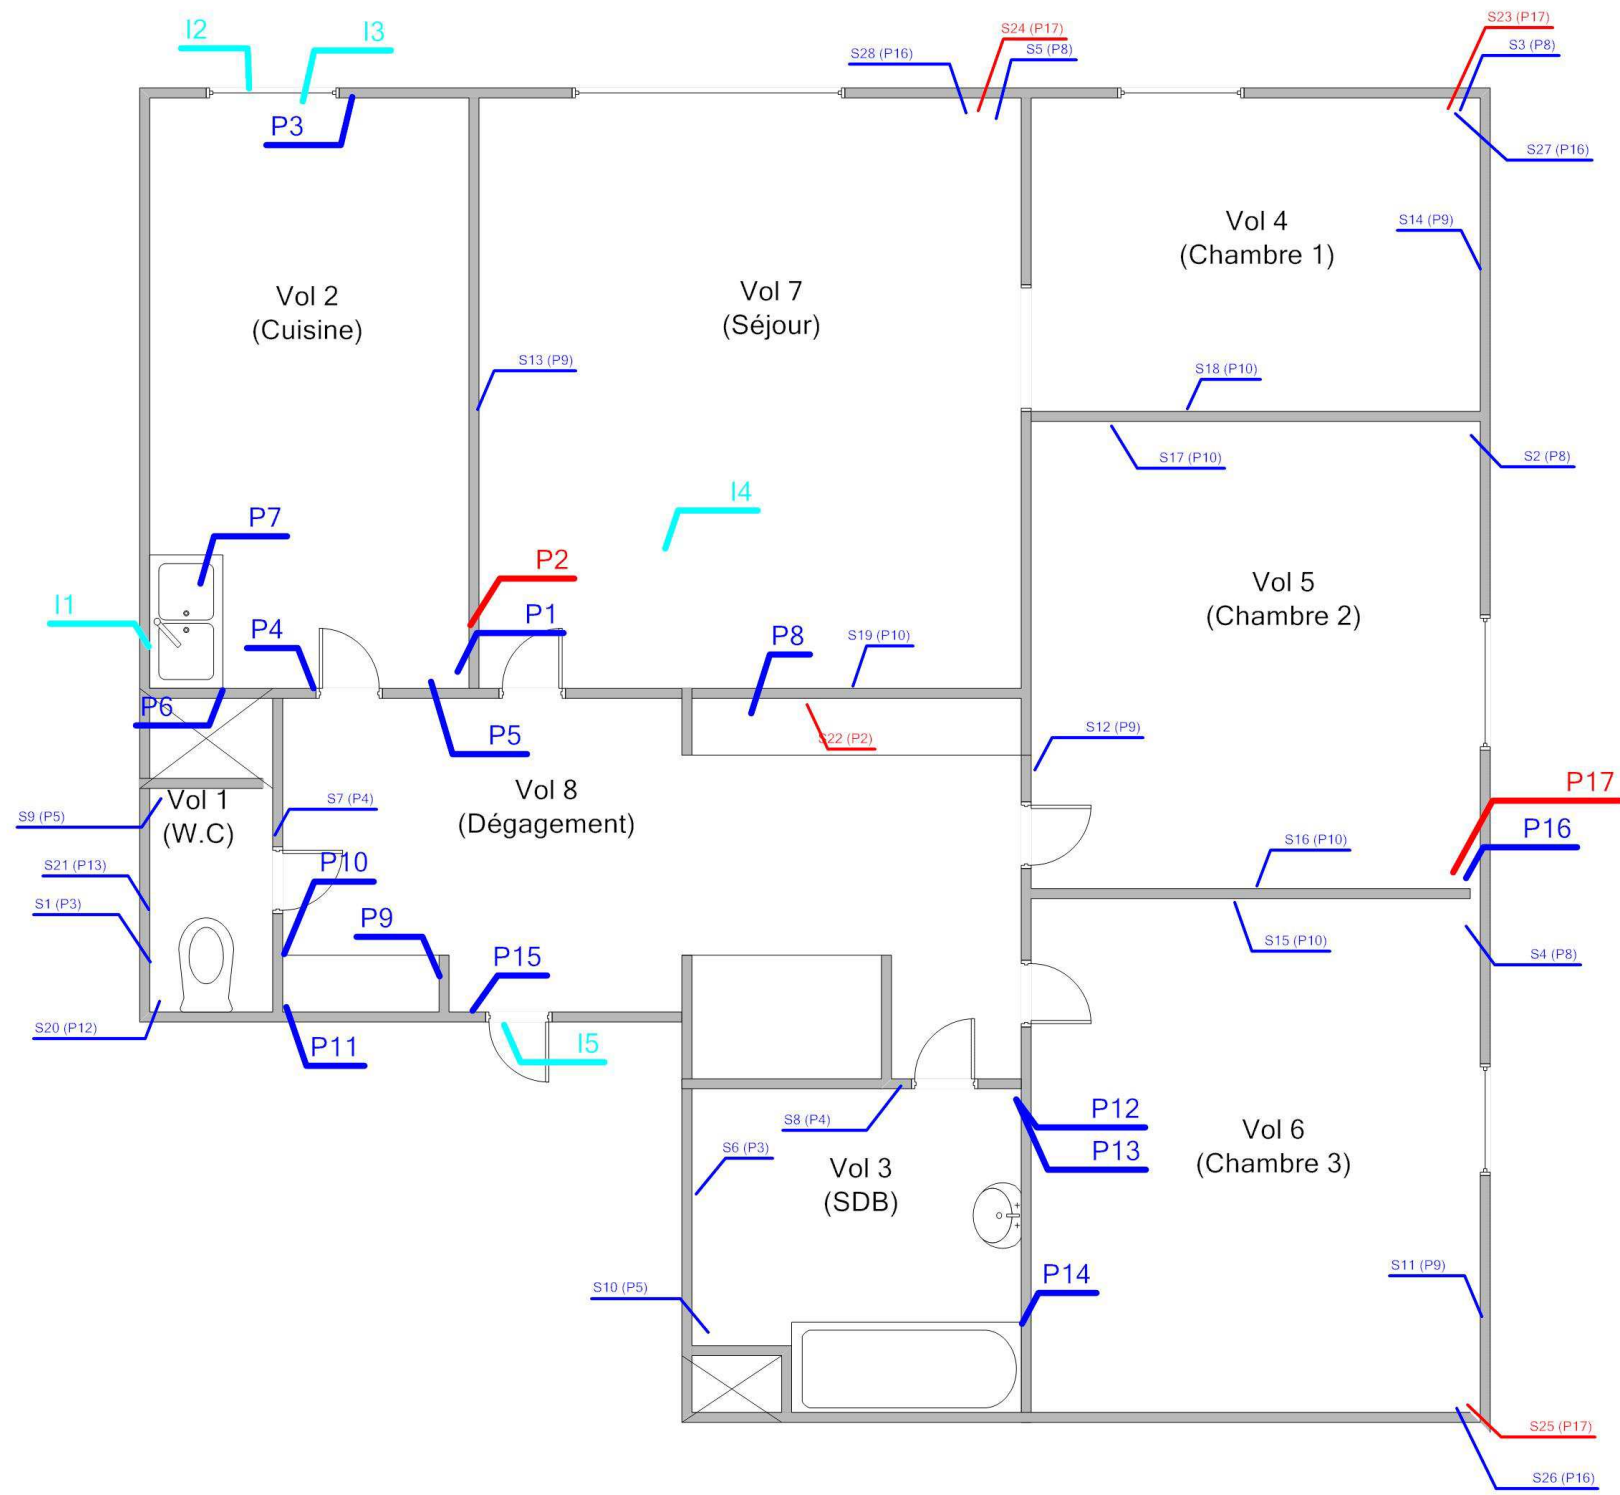

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien
12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage


Date intervention
19/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°45 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001570

Légende

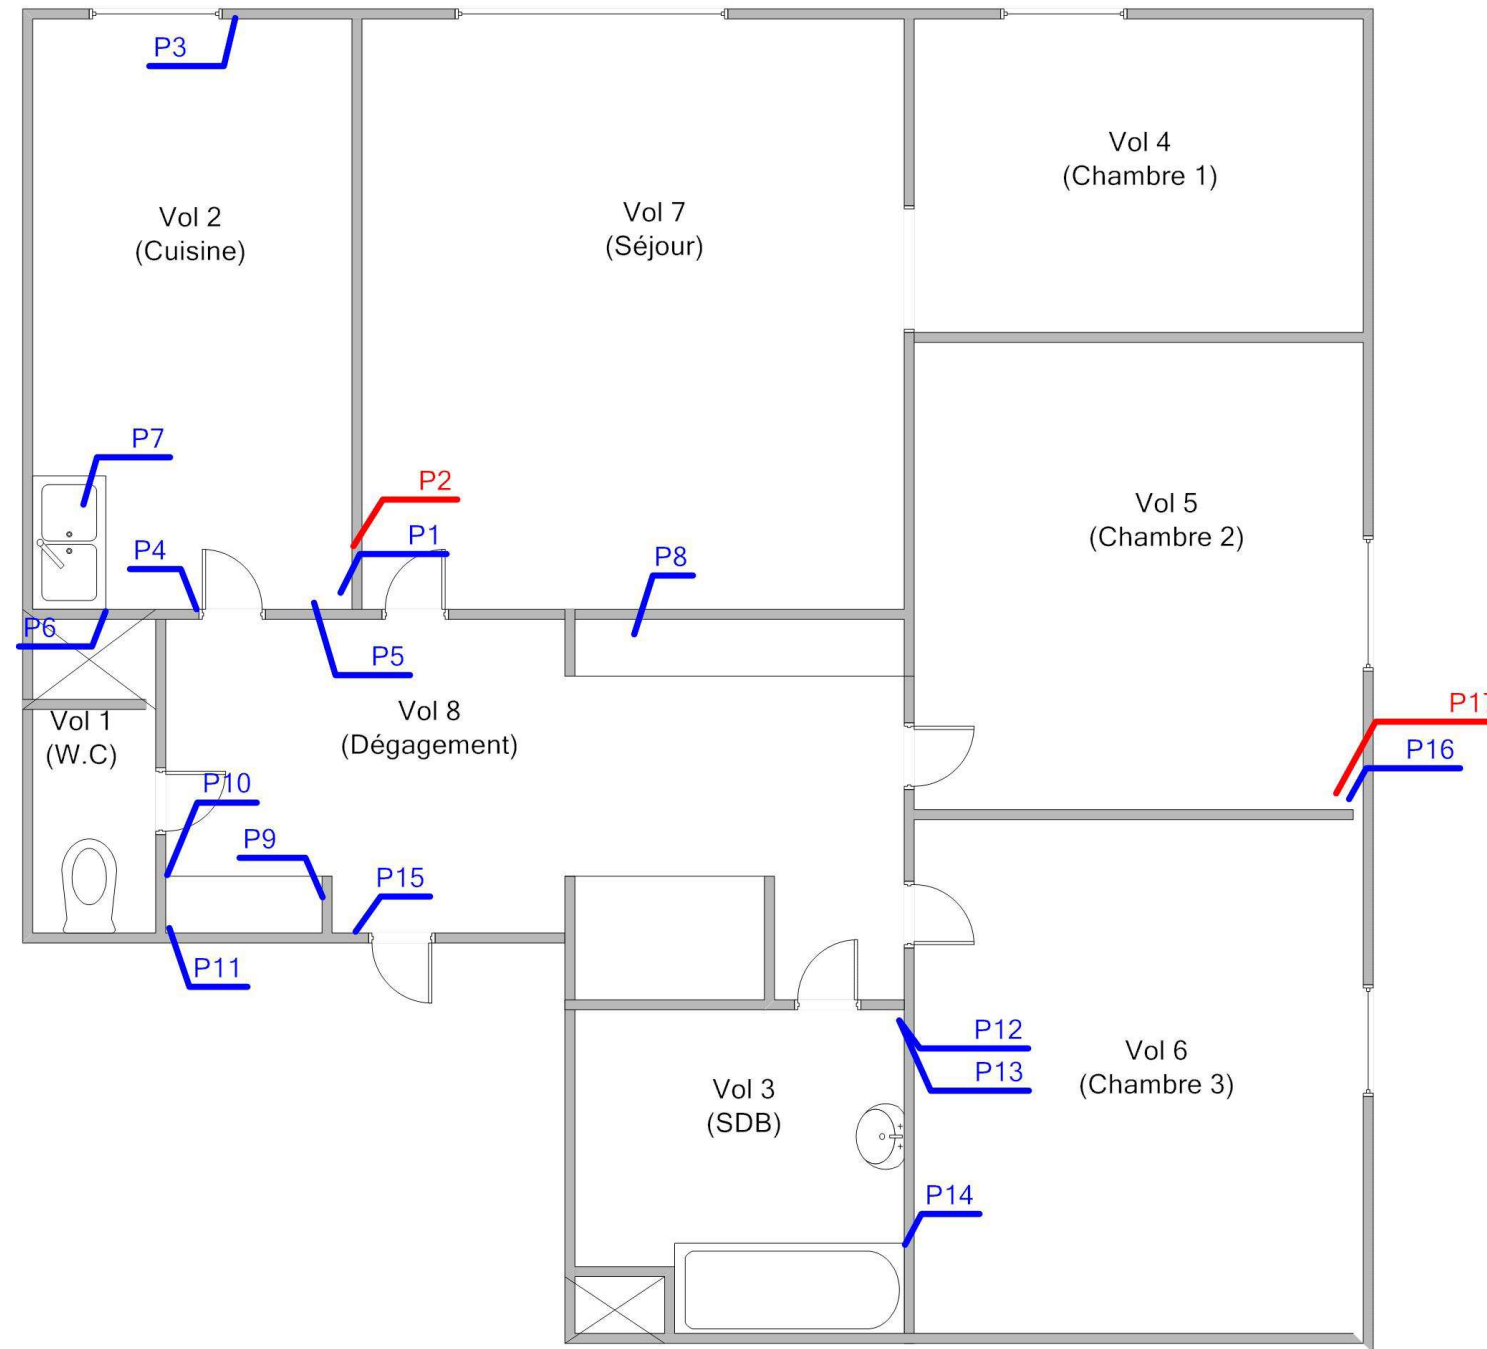

Adresse du bien
12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
19/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°45 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001570

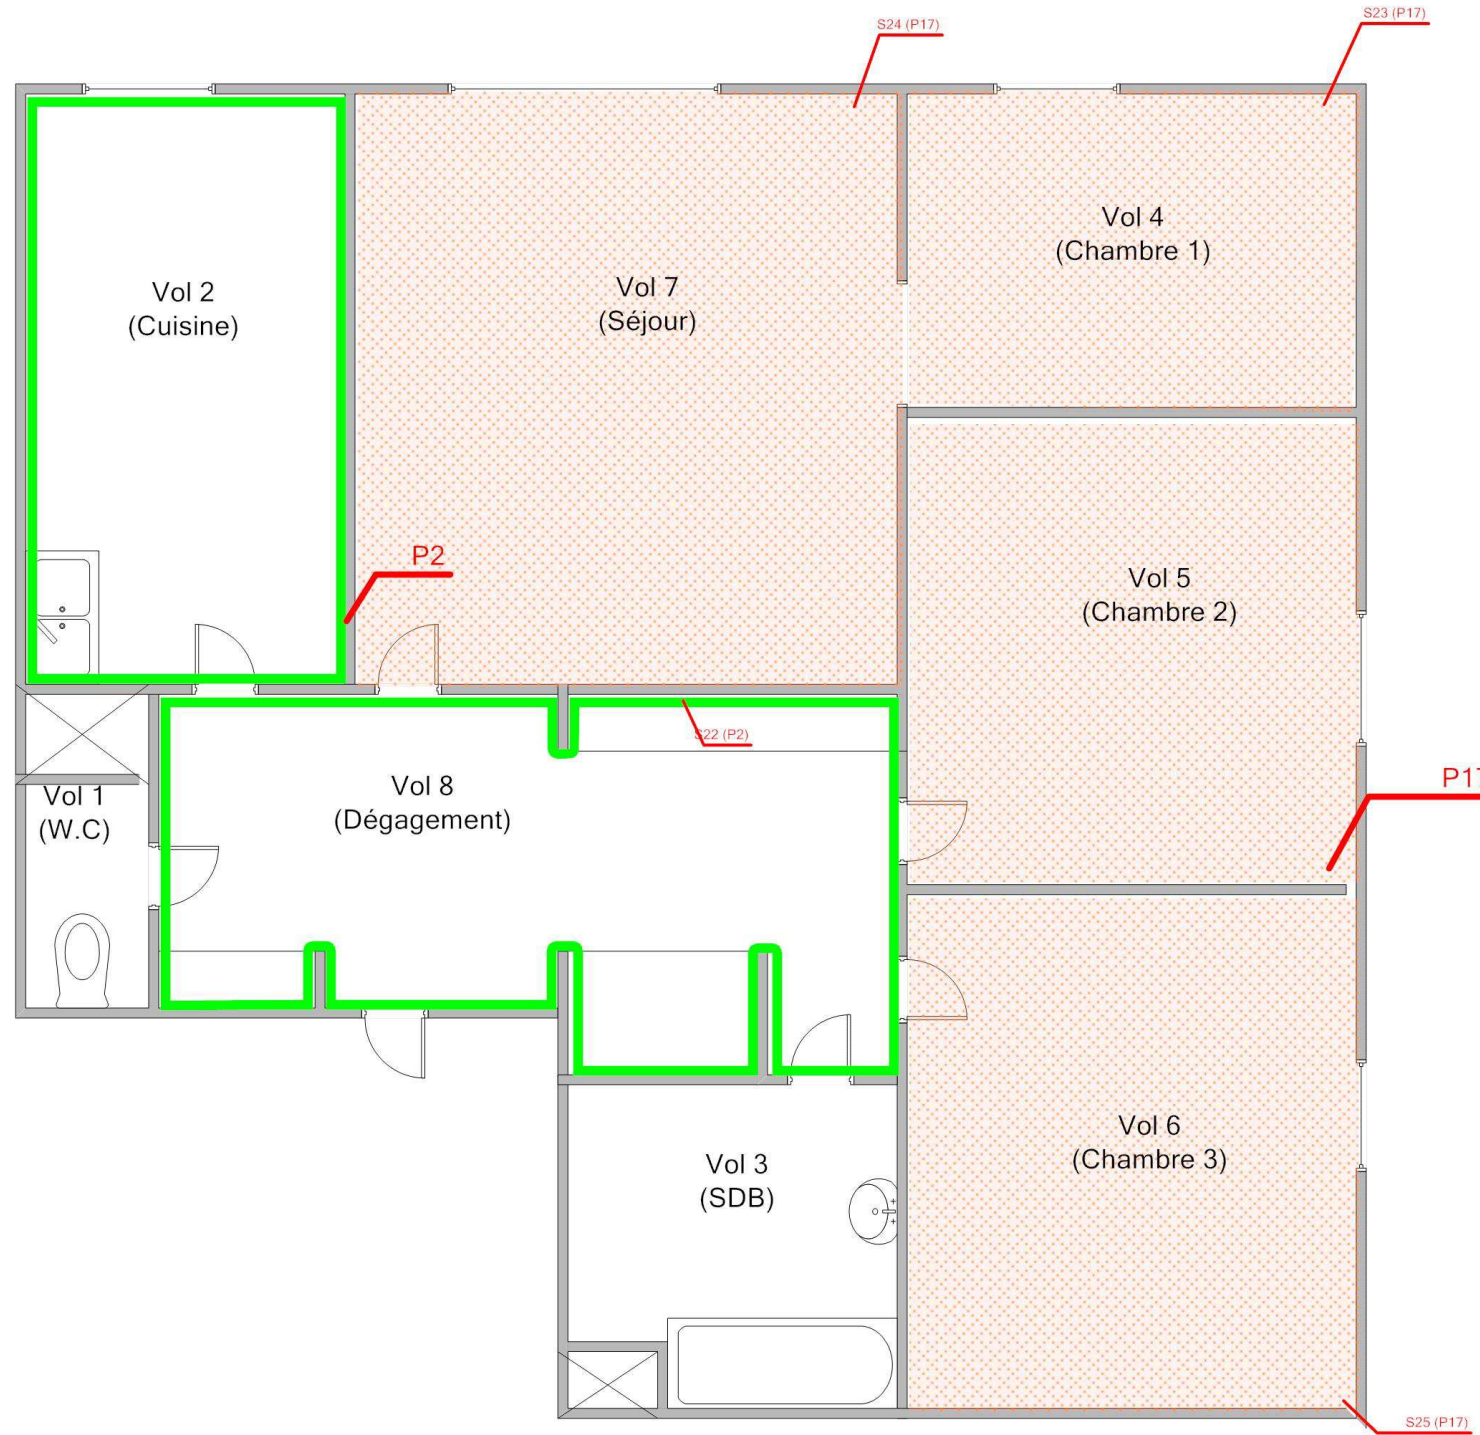

Légende

	P17 : Colle bitumeuses noires
	P2 : Colle de plinthe rouges



Adresse du bien
12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
19/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°45 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001570



Légende

 P17 : Colle bitumeuses noires



Adresse du bien
12 RUE NOËL - RES DU LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage


Date intervention
19/06/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°45 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002HD001570

Légende

	P2 : Colle de plinthe rouges
---	------------------------------

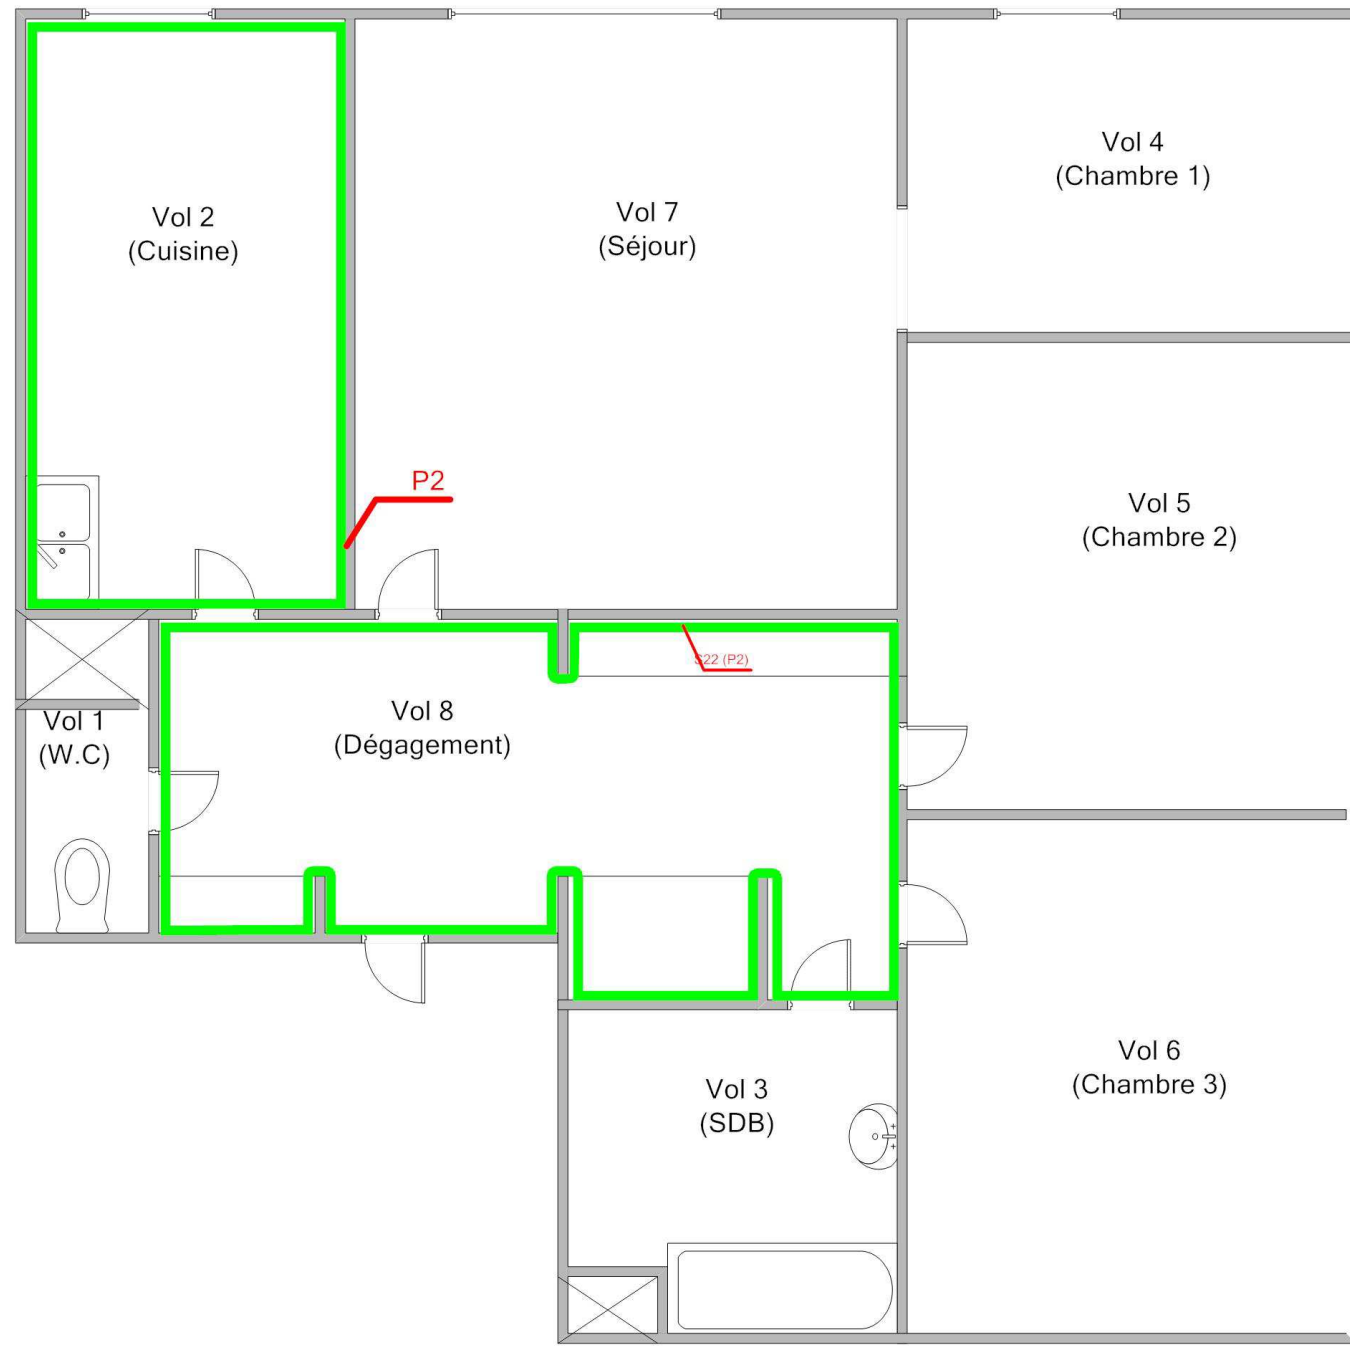

Adresse du bien
12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
19/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001570 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001570 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001570 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001570 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001570 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001570 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001570 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001570 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001570 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001570 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001570 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001570 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°45 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001570 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°45 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001570 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°45 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001570 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°45 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001570 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°45 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001570 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°45 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001570 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001570 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001570 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°45 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001570 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°45 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001570 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°45 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement positif
002HD001570 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°45 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement positif
	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	11
	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	12
	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	13
	Appartement n°45 - Vol 7 (Séjour)	14
	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	15



002HD001570 n°1 - 1 (P1)



002HD001570 n°1 - 2 (P1)



002HD001570 n°2 - 1 (P2)



002HD001570 n°2 - 2 (P2)



002HD001570 n°3 - 1 (P3)



002HD001570 n°3 - 2 (P3)



002HD001570 n°4 - 1 (P4)



002HD001570 n°4 - 2 (P4)



002HD001570 n°5 - 2 (P5)



002HD001570 n°5 - 1 (P5)



002HD001570 n°6 - 1 (P6)



002HD001570 n°6 - 2 (P6)



002HD001570 n°7 - 1 (P7)



002HD001570 n°7 - 2 (P7)



002HD001570 n°8 - 1 (P8)



002HD001570 n°8 - 2 (P8)



002HD001570 n°9 - 1 (P9)



002HD001570 n°9 - 2 (P9)



002HD001570 n°10 - 2 (P10)



002HD001570 n°10 - 1 (P10)



002HD001570 n°11 - 1 (P11)



002HD001570 n°11 - 2 (P11)



002HD001570 n°12 - 1 (P12)



002HD001570 n°12 - 2 (P12)



002HD001570 n°13 - 1 (P13)



002HD001570 n°13 - 2 (P13)



002HD001570 n°14 - 2 (P14)



002HD001570 n°14 - 1 (P14)



002HD001570 n°15 - 2 (P15)



002HD001570 n°15 - 1 (P15)



002HD001570 n°16 - 1 (P16)



002HD001570 n°16 - 2 (P16)



002HD001570 n°17 - 1 (P17)



002HD001570 n°17 - 2 (P17)



I1 - 1



I2 - 1



13 - 1



14 - 1



15 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	
P2 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°45 - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	
P12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peinture non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 3 (SDB)	
P13 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 3 (SDB)	
P14 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 3 (SDB)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°45 - Vol 8 (Dégagement)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise - -	Appartement n°45 - Vol 5 (Chambre 2)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + colle bitumineuse noire - -	Appartement n°45 - Vol 5 (Chambre 2)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60943 EN DATE DU 03/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-60943 Réf. Commande Client : 002HD001570
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00107000020000100045_ 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071706-51609		
Réf échantillon client : 002HD001570001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage (carreaux 4X4 rouges) / Vol 2 (Cuisine)		Description ITGA : Colle grise en vrac / Peinture en faible quantité / Carrelage		
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle grise en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	2	03/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60943 EN DATE DU 03/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51610 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570002 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle grise / Peinture / Carrelage Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe rouge) / Vol 2 (Cuisine)</p>				
▸ Colle grise + peinture non séparable	META	1	03/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51611 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570003 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible intérieures et enduits / Murs et cloisons / quantité en vrac / Peinture Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 2 (Cuisine)</p>				
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51612 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570004 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces humides) / Vol 2 (Cuisine)</p>				
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	03/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51613 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570005 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 2 (Cuisine)</p>				
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60943 EN DATE DU 03/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00107000020000100045_ 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001570006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071706-51614 Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples		
▶ Colle beige + peintures multiples non séparable	META	2	03/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00107000020000100045_ 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001570007 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071706-51615 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00107000020000100045_ 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001570008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 8 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT071706-51616 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture		
▶ Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META	1	03/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00107000020000100045_ 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001570009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 8 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT071706-51617 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture en faible quantité		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60943 EN DATE DU 03/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51618 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) / Vol 8 (Dégagement) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51619 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage (carreaux 4X4 gris et rouge) / Vol 8 (Dégagement) Description ITGA : Colle grise en vrac / Carrelage</p>				
▶ Colle grise en vrac Carrelage	META ---	1	03/07/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51620 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage (carreaux 4X4 Beige) / Vol 3 (SDB) Description ITGA : Colle grise / Peinture / Carrelage</p>				
▶ Colle grise + peinture non séparable Carrelage	META ---	1	03/07/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51621 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe beige sdb et WC) / Vol 3 (SDB) Description ITGA : Colle grise / Peintures multiples / Carrelage</p>				
▶ Colle grise + peintures multiples non séparable Carrelage	META ---	1	03/07/2017	Amiante non détecté / - Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60943 EN DATE DU 03/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51622 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570014 / Revêtement de mur / Description ITGA : Joint cassant blanc / Peinture / Carrelage Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 3 (SDB)</p>				
▶ Joint cassant blanc + peinture non séparable	META	1	01/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51623 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570015 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 8 (Dégagement)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	03/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51624 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570016 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine / Ragréage rose / Sous couche de ragréage grise Vol 5 (Chambre 2)</p>				
▶ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise	META	1	01/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00107000020000100045_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51625 12 RUE NOEL - RES DU LOUVRE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 45 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001570017 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Revêtement de sol / Colle bitumeuses noires / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire Vol 5 (Chambre 2)</p>				
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + colle bitumineuse noire	META	1	30/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.