

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE
CP - Ville :	53230 COSSE LE VIVIEN
Référence client :	_00143000010000100012_
Date du repérage :	13/03/2017
Désignation :	Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.





Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <p>A - Désignation de l'immeuble</p> <p>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</p> <p>C - Opérateur de repérage</p> <p>D - Personne autorisant l'émission du rapport</p> <p>E - Pièces visitées</p> <p>- Etude Préalable</p> <p>F - Descriptif des travaux envisagés</p> <p>G - Périmètre du bâtiment concerné</p> <p>H - Objectif de la mission</p> <p>I - Document(s) mis à disposition</p> <p>J - Périmètre et programme de repérage</p> <p>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</p> <p>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</p> <p>M - Conditions existantes</p> <p>Conditions de repérage</p> <p>N - Modalités de repérage</p> <p>O - Moyens d'investigation</p> <p>Conclusions</p> <p>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</p> <p>Q - Réserves / Commentaires</p> <p>R - Locaux ou partie de locaux non visités</p> <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE 53230 COSSE LE VIVIEN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00143000010000100012_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	GARDENAT Ludovic	Date du rapport :	04/04/2017
Accompagnateur :	David Jousselein (0800 400 100)		A Riorges, le 04/04/2017
Date de repérage :	13/03/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 4002 V3	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	23/06/2016		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement) Appartement N°12 - Vol 3 (W.C) Appartement N°12 - Vol 5 (Séjour)	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB) Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine) Appartement N°12 - Vol 6 (Chambre)

Rapport provisoire



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	
Revêtement de mur	Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	
Revêtement de sol	Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	
Equipements divers et accessoires	Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucune(s)

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Séjour)	pvc	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	pvc	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre)	pvc	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Séjour)	Ragréage	aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Ragréage	aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Ragréage	aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 6 (Chambre)	Ragréage	aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 1 (Dégagement)	Ragréage	aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 6 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 5 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Vol 1 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9
Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15
Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15
Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- Les matériaux compris entre le mur extérieur et le doublage des pièces
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels récentes. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sol.

Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Rapport provisoire



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P11	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 449 n°11 - 1 - 002OY000 449 n°11 - 2	P11	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement N°12	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002OY000 449 n°1 - 1 - 002OY000 449 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces sèches	002OY000 449 n°1 - 1 - 002OY000 449 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	cloisons pièces sèches	002OY000 449 n°2 - 1 - 002OY000 449 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	cloisons pièces sèches	002OY000 449 n°2 - 1 - 002OY000 449 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	cloisons pièces humides	002OY000 449 n°6 - 1 - 002OY000 449 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 3 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	cloisons pièces humides	002OY000 449 n°6 - 1 - 002OY000 449 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces humides	002OY000 449 n°13 - 1 - 002OY000 449 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine) - Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	porteur pièces humides	002OY000 449 n°13 - 1 - 002OY000 449 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P17	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002OY000 449 n°17 - 1 - 002OY000 449 n°17 - 2	P17	Matériau beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Beige	002OY000 449 n°17 - 1 - 002OY000 449 n°17 - 2	P17	Matériau beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	pvc	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	pvc	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement N°12	Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	pvc	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	plafonds pièces sèches	002OY000 449 n°3 - 1 - 002OY000 449 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	plafonds pièces sèches	002OY000 449 n°3 - 1 - 002OY000 449 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	plafonds pièces humides	002OY000 449 n°7 - 1 - 002OY000 449 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°12	Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	plafonds pièces humides	002OY000 449 n°7 - 1 - 002OY000 449 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de mur	plinthes plastiques	P5	Réalisation d'un prélèvement	noires + colle jaune	002OY000 449 n°5 - 1 - 002OY000 449 n°5 - 2	P5	Matériau souple noir + colle jaune non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 3 (W.C)	Revêtement de mur	plinthes plastiques	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	noires + colle jaune	002OY000 449 n°5 - 1 - 002OY000 449 n°5 - 2	P5	Matériau souple noir + colle jaune non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélèvement	blanche - SDB	002OY000 449 n°8 - 1 - 002OY000 449 n°8 - 2	P8	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	blanche - SDB	002OY000 449 n°8 - 1 - 002OY000 449 n°8 - 2	P8	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de mur	plinthe plastique	P10	Réalisation d'un prélèvement	grise + colle jaune	002OY000 449 n°10 - 1 - 002OY000 449 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac + couche plâtréuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	plinthe plastique	P10 - S15 - S16 - S17 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	grise + colle jaune	002OY000 449 n°10 - 1 - 002OY000 449 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac + couche plâtréuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélèvement	blanche - cuisine	002OY000 449 n°12 - 1 - 002OY000 449 n°12 - 2	P12	Colle beige + couche plâtréuse blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	blanche - cuisine	002OY000 449 n°12 - 1 - 002OY000 449 n°12 - 2	P12	Colle beige + couche plâtréuse blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine pièces sèches (au dessous des linoléum +colle jaune+ ragréage rose)	002OY000 449 n°4 - 1 - - 002OY000 449 n°4 - 2	P4	Ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement N°12	Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	gris d'origine pièces sèches (au dessous des linoléum +colle jaune+ ragréage rose)	002OY000 449 n°4 - 1 - 002OY000 449 n°4 - 2	P4	Ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélèvement	rigide bleu clair	002OY000 449 n°9 - 1 - 002OY000 449 n°9 - 2	P9	Dalle dure cassante bleue + colle polymère jaune avec poussières + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°12	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S14 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	rigide bleu clair	002OY000 449 n°9 - 1 - 002OY000 449 n°9 - 2	P9	Dalle dure cassante bleue + colle polymère jaune avec poussières + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces humides d'origine	002OY000 449 n°14 - 1 - 002OY000 449 n°14 - 2	P14	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 3 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	gris pièces humides d'origine	002OY000 449 n°14 - 1 - 002OY000 449 n°14 - 2	P14	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15	Réalisation d'un prélèvement	colle noire d'origine	002OY000 449 n°15 - 1 - 002OY000 449 n°15 - 2	P15	Colle bitumineuse noire + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + matériau compact beige en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement N°12	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	colle noire d'origine	002OY000 449 n°15 - 1 - 002OY000 449 n°15 - 2	P15	Colle bitumineuse noire + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + matériau compact beige en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°12	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S22 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	colle noire d'origine	002OY000 449 n°15 - 1 - 002OY000 449 n°15 - 2	P15	Colle bitumineuse noire + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + matériau compact beige en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°12	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P16	Réalisation d'un prélèvement	résidus colle jaune entre les 2 ragréage	002OY000 449 n°16 - 1 - 002OY000 449 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	résidus colle jaune entre les 2 ragréage	002OY000 449 n°16 - 1 - 002OY000 449 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°12	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris non d'origine au dessous des linoléum + colle jaune		I3 - 1				aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris non d'origine au dessous des linoléum +colle jaune		I3 - 1			aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Appartement N°12	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris non d'origine au dessous des linoléum +colle jaune		I3 - 1			aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Appartement N°12	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris non d'origine au dessous des linoléum +colle jaune		I3 - 1			aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	gris non d'origine au dessous des linoléum +colle jaune		I3 - 1			aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Appartement N°12	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visible:linoléum +colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5			aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Appartement N°12	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visible:linoléum +colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5			aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client






Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement N°12	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visible:linoléum +colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5			aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Appartement N°12	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visible:linoléum +colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5			aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client
Appartement N°12	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	couche supérieure visible:linoléum +colle jaune		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5			aucuns prélèvements réalisés sur les revêtements de sols autres que ceux d'origine à la demande du client




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement N°12	Appartement N°12 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement N°12	Appartement N°12 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement N°12	Appartement N°12 - Plan des prélèvements

Rapport provisoire



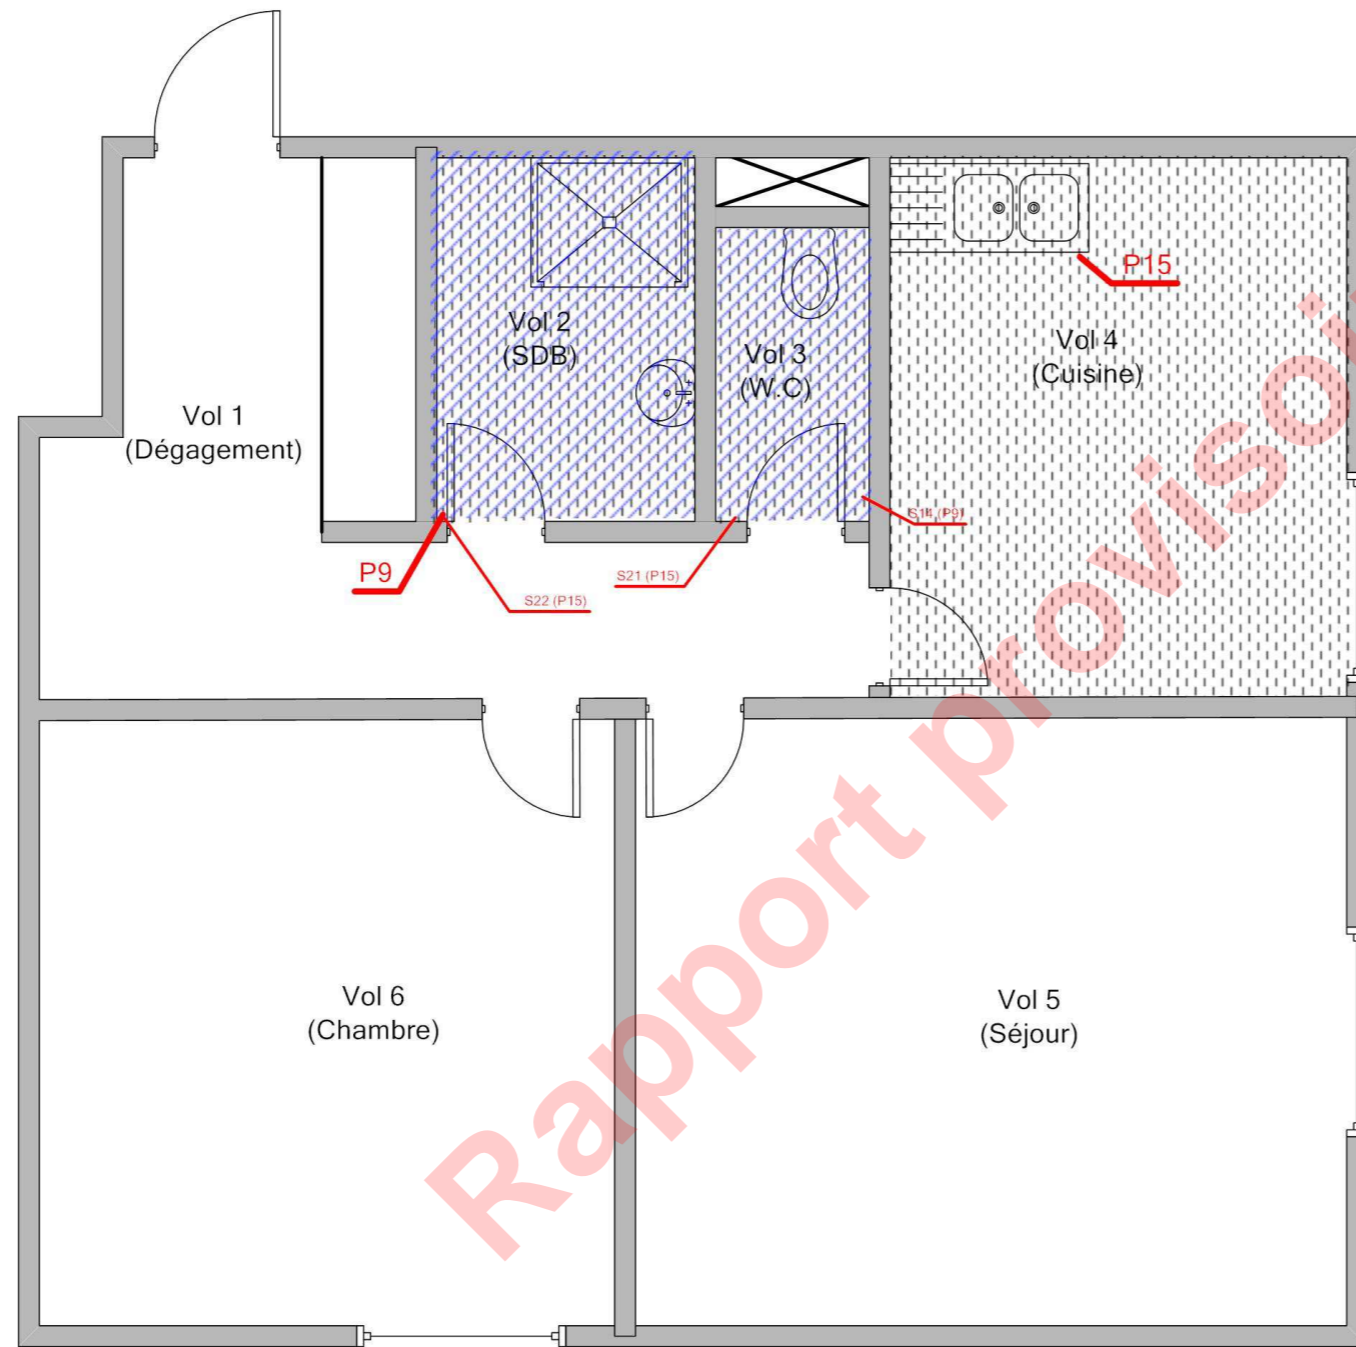

Légende

	P15 : Colles de revêtement de sol bitumineuse noire
	P9 : Dalles plastiques dure cassante bleue



Adresse du bien
6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE
53230 COSSE LE VIVIEN

Désignation
Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 er étage

Date intervention
13/03/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000449 n°1 - 1 (P1)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°1 - 2 (P1)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°2 - 1 (P2)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°2 - 2 (P2)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°3 - 1 (P3)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°3 - 2 (P3)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°4 - 1 (P4)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°4 - 2 (P4)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°5 - 1 (P5)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°5 - 2 (P5)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°6 - 1 (P6)	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000449 n°6 - 2 (P6)	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000449 n°7 - 1 (P7)	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000449 n°7 - 2 (P7)	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000449 n°8 - 1 (P8)	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000449 n°8 - 2 (P8)	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000449 n°9 - 1 (P9)	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	Prélevement positif
002OY000449 n°9 - 2 (P9)	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	Prélevement positif
002OY000449 n°10 - 1 (P10)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°10 - 2 (P10)	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000449 n°11 - 1 (P11)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000449 n°11 - 2 (P11)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000449 n°12 - 1 (P12)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000449 n°12 - 2 (P12)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000449 n°13 - 1 (P13)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000449 n°13 - 2 (P13)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000449 n°14 - 1 (P14)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000449 n°14 - 2 (P14)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000449 n°15 - 1 (P15)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement positif
002OY000449 n°15 - 2 (P15)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement positif
002OY000449 n°16 - 1 (P16)	Appartement N°12 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000449 n°16 - 2 (P16)	Appartement N°12 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002OY000449 n°17 - 1 (P17)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000449 n°17 - 2 (P17)	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement N°12 - Vol 5 (Séjour)	I1
	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	I2
	Appartement N°12 - Vol 5 (Séjour)	I3
	Appartement N°12 - Vol 6 (Chambre)	I4
	Appartement N°12 - Vol 6 (Chambre)	I4
	Appartement N°12 - Vol 6 (Chambre)	I4
	Appartement N°12 - Vol 6 (Chambre)	I4
	Appartement N°12 - Vol 6 (Chambre)	I4

Rapport provisoire



002OY000449 n°1 - 1 (P1)




002OY000449 n°1 - 2 (P1)



002OY000449 n°2 - 1 (P2)



002OY000449 n°2 - 2 (P2)

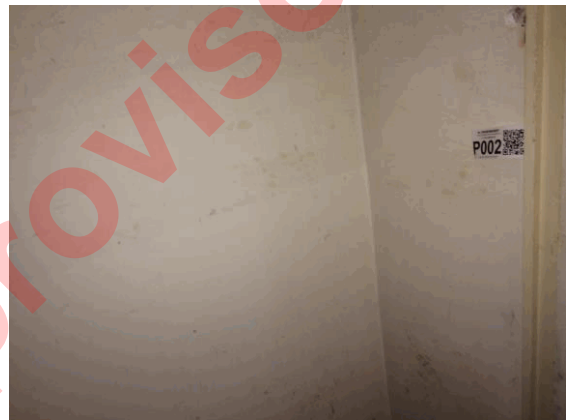

002OY000449 n°3 - 1 (P3)



002OY000449 n°3 - 2 (P3)



002OY000449 n°4 - 1 (P4)



002OY000449 n°4 - 2 (P4)



002OY000449 n°5 - 1 (P5)



002OY000449 n°5 - 2 (P5)



002OY000449 n°6 - 1 (P6)



002OY000449 n°6 - 2 (P6)



002OY000449 n°7 - 1 (P7)



002OY000449 n°7 - 2 (P7)



002OY000449 n°8 - 1 (P8)



002OY000449 n°8 - 2 (P8)



002OY000449 n°9 - 1 (P9)



002OY000449 n°9 - 2 (P9)



002OY000449 n°10 - 1 (P10)



002OY000449 n°10 - 2 (P10)



002OY000449 n°11 - 1 (P11)



002OY000449 n°11 - 2 (P11)



002OY000449 n°12 - 1 (P12)



002OY000449 n°12 - 2 (P12)



002OY000449 n°13 - 1 (P13)



002OY000449 n°13 - 2 (P13)



002OY000449 n°14 - 1 (P14)



002OY000449 n°14 - 2 (P14)



002OY000449 n°15 - 1 (P15)



002OY000449 n°15 - 2 (P15)



002OY000449 n°16 - 1 (P16)



002OY000449 n°16 - 2 (P16)



002OY000449 n°17 - 1 (P17)




002OY000449 n°17 - 2 (P17)



I1 - 1



I2 - 1

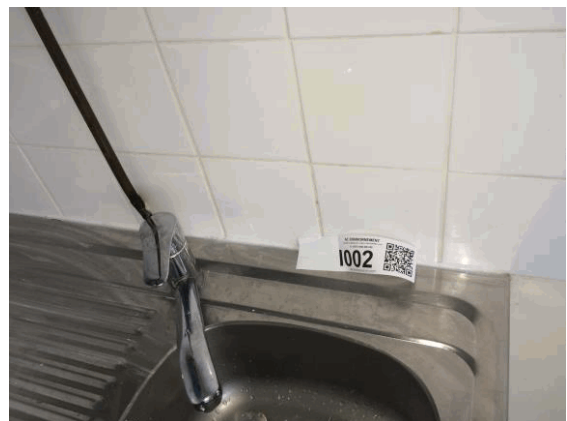

13 - 1



14 - 1



14 - 2



14 - 3



14 - 4



14 - 5



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Porteur pièces sèches -	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - cloisons pièces sèches -	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - plafonds pièces sèches -	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac hétérogène - gris d'origine pièces sèches (au dessous des linoléum +colle jaune+ ragréage rose) -	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple noir + colle jaune non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - noires + colle jaune -	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - cloisons pièces humides -	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable - plafonds pièces humides -	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable - blanche - SDB -	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante bleue + colle polymère jaune avec poussières + peinture non séparable - rigide bleu clair -	Appartement N°12 - Vol 2 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche non séparable - grise + colle jaune -	Appartement N°12 - Vol 1 (Dégagement)	
P11	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture non séparable - blanche - cuisine -	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	

P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtré blanc en vrac - porteur pièces humides -	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène - gris pièces humides d'origine -	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + matériau compact beige en faible quantité non séparable - colle noire d'origine -	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable - résidus colle jaune entre les 2 ragréage -	Appartement N°12 - Vol 6 (Chambre)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peinture non séparable - Beige -	Appartement N°12 - Vol 4 (Cuisine)	

Rapport provisoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-62996 EN DATE DU 04/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
Echantillon ITGA : IT071703-62996
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-62997 EN DATE DU 04/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
Echantillon ITGA : IT071703-62997
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-62998 EN DATE DU 04/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
 Echantillon ITGA : IT071703-62998
 Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

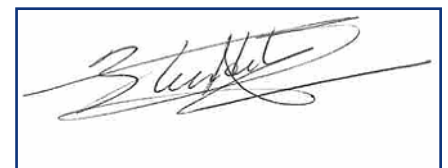



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-62999 EN DATE DU 04/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
Echantillon ITGA : IT071703-62999
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Ragréage gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréage gris en vrac hétérogène	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63000 EN DATE DU 04/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
Echantillon ITGA : IT071703-63000
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / plinthes plastiques / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau souple noir / Colle jaune / Couche plâtreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir + colle jaune non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META le 04/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63001 EN DATE DU 04/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
Echantillon ITGA : IT071703-63001
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63002 EN DATE DU 04/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
Echantillon ITGA : IT071703-63002
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac / Matériau rouge en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63003 EN DATE DU 04/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
Echantillon ITGA : IT071703-63003
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Couche plâtruse blanche / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtruse blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63004 EN DATE DU 04/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
 Echantillon ITGA : IT071703-63004
 Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Dalle dure cassante bleue / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante bleue + colle polymère jaune avec poussières + peinture non séparable	META le 03/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

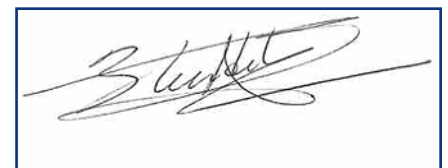

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63005 EN DATE DU 04/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
 Echantillon ITGA : IT071703-63005
 Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / plinthe plastique / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche / Bois sous forme de fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche non séparable	META le 04/04/2017	Amiante non détecté	---	2
Bois sous forme de fibres		Non analysé		

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

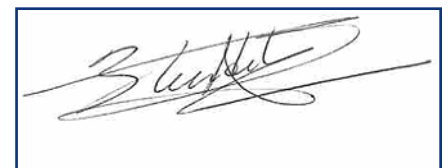



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63006 EN DATE DU 04/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
Echantillon ITGA : IT071703-63006
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449011 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63007 EN DATE DU 04/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
 Echantillon ITGA : IT071703-63007
 Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000449012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Couche plâtreuse blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture non séparable	META le 04/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

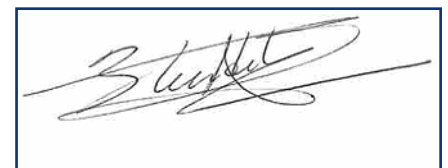



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63008 EN DATE DU 04/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
Echantillon ITGA : IT071703-63008
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63009 EN DATE DU 04/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
Echantillon ITGA : IT071703-63009
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Ragréage gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréage gris hétérogène	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63010 EN DATE DU 04/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
 Echantillon ITGA : IT071703-63010
 Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragréage rose / Colle polymère jaune / Matériau compact beige en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + matériau compact beige en faible quantité non séparable	META le 03/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

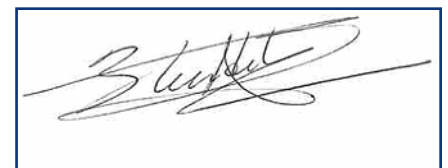

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63011 EN DATE DU 04/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
 Echantillon ITGA : IT071703-63011
 Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000449016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 6 (Chambre)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

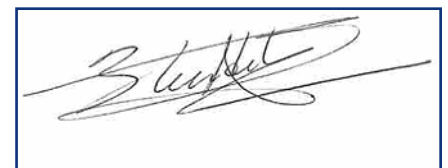

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-63012 EN DATE DU 04/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27927
 Echantillon ITGA : IT071703-63012
 Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000449
Dossier client	_00143000010000100012_ 6 RUE DES TILLEULS - LOT ORIETTE - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 12 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000449017 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau beige en vrac + peinture non séparable	META le 03/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

