

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00159000080000100223_
Date du repérage :	06/07/2017
Désignation :	Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




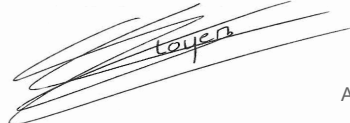
Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00159000080000100223_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	LOYER Florian	Date du rapport :	16/07/2017
Accompagnateur :	J.SEVEN (0 800 400 100)	A Riorges, le 16/07/2017	
Date de repérage :	06/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3805 V4	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	25/03/2016		

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°223 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine) Appartement n°223 - Vol 6 (Chambre 2) Appartement n°223 - Vol 8 (Dégagement)	Appartement n°223 - Vol 2 (Séjour) Appartement n°223 - Vol 5 (Chambre 1) Appartement n°223 - Vol 7 (SDB) Appartement n°223 - Vol 9 (W.C)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°223	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°223	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°223	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dépagement) - Vol 9 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°223	Vol 4 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°223	Vol 4 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Séjour)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 7 (SDB)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 2 (Séjour)	Joints	Non prélevé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Tampon bitumineux	S5

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°223 - Vol 3 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par les travaux

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°223	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2	Blanc		I2 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°223	Vol 7 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2	Blanc		I2 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°223	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I5	Filasse		I5 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°223	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I5	Filasse		I5 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°223	Vol 7 (SDB)	Radiateurs	Joints	I5	Filasse		I5 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°223	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5	Filasse		I5 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°223	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S4	Noir		S4 - 1				Négatif sur document Prélèvement °11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001572

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°223	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°223	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°223	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°223	Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI0015 80 n°3 - 1 - 002NI0015 80 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3 - S9 - S10 - S11 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI0015 80 n°3 - 1 - 002NI0015 80 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces humides	002NI0015 80 n°4 - 1 - 002NI0015 80 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 9 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Cloisons et doublages pièces humides	002NI0015 80 n°4 - 1 - 002NI0015 80 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces sèches	002NI0015 80 n°5 - 1 - 002NI0015 80 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Porteurs pièces sèches	002NI0015 80 n°5 - 1 - 002NI0015 80 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°223	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3	Beige		S3 - 1			Négatif sur document Prélèvement n°13 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 00NI001571
Appartement n°223	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Tampon bitumineux	S5	Réalisation d'un sondage	Noir	S5 - 1			Présence sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001572
Appartement n°223	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S26						Négatif sur document cf prélèvement n°5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002NI001576
Appartement n°223	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S26						Négatif sur document cf prélèvement n°5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002NI001576

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°223	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002NI0015 80 n°7 - 1 - 002NI0015 80 n°7 - 2	P7	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 2 (Séjour) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre	S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Pièces sèches	002NI0015 80 n°7 - 1 - 002NI0015 80 n°7 - 2	P7	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002NI0015 80 n°8 - 1 - 002NI0015 80 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 9 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Pièces humides	002NI0015 80 n°8 - 1 - 002NI0015 80 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°223	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002NI0015 80 n°9 - 1 - 002NI0015 80 n°9 - 2	P9	Colle beige avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002NI0015 80 n°10 - 1 - - 002NI0015 80 n°10 - 2	P10	Colle beige + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Grise	002NI0015 80 n°10 - 1 - - 002NI0015 80 n°10 - 2	P10	Colle beige + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°223	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Aspect parquet + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°223	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Aspect parquet + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°223	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Aspect parquet blanc + colle jaune		I4 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°223	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélèvement	Dalles souples beiges + colle jaune	002NI001580 n°1 - 1 - 002NI001580 n°1 - 2	P1	Peinture + revêtement souple beige avec poussières + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Dalles souples beiges + colle jaune	002NI001580 n°1 - 1 - 002NI001580 n°1 - 2	P1	Peinture + revêtement souple beige avec poussières + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Gris		S1 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°223	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Gris		S1 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°223	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Gris		S1 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°223	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S1	Gris		S1 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°3 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°223	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélèvement	Dalles souples beiges claires + colle jaune	002NI001580 n°2 - 1 - 002NI001580 n°2 - 2	P2	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°223	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°223	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571






Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°223	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°223	Appartement n°223 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°223	Appartement n°223 - Plan de prélèvements
	Appartement n°223	Appartement n°223 - MPCA Toutes catégories confondues




APPARTEMENT N°223 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NI001580

Légende



Volume non visité

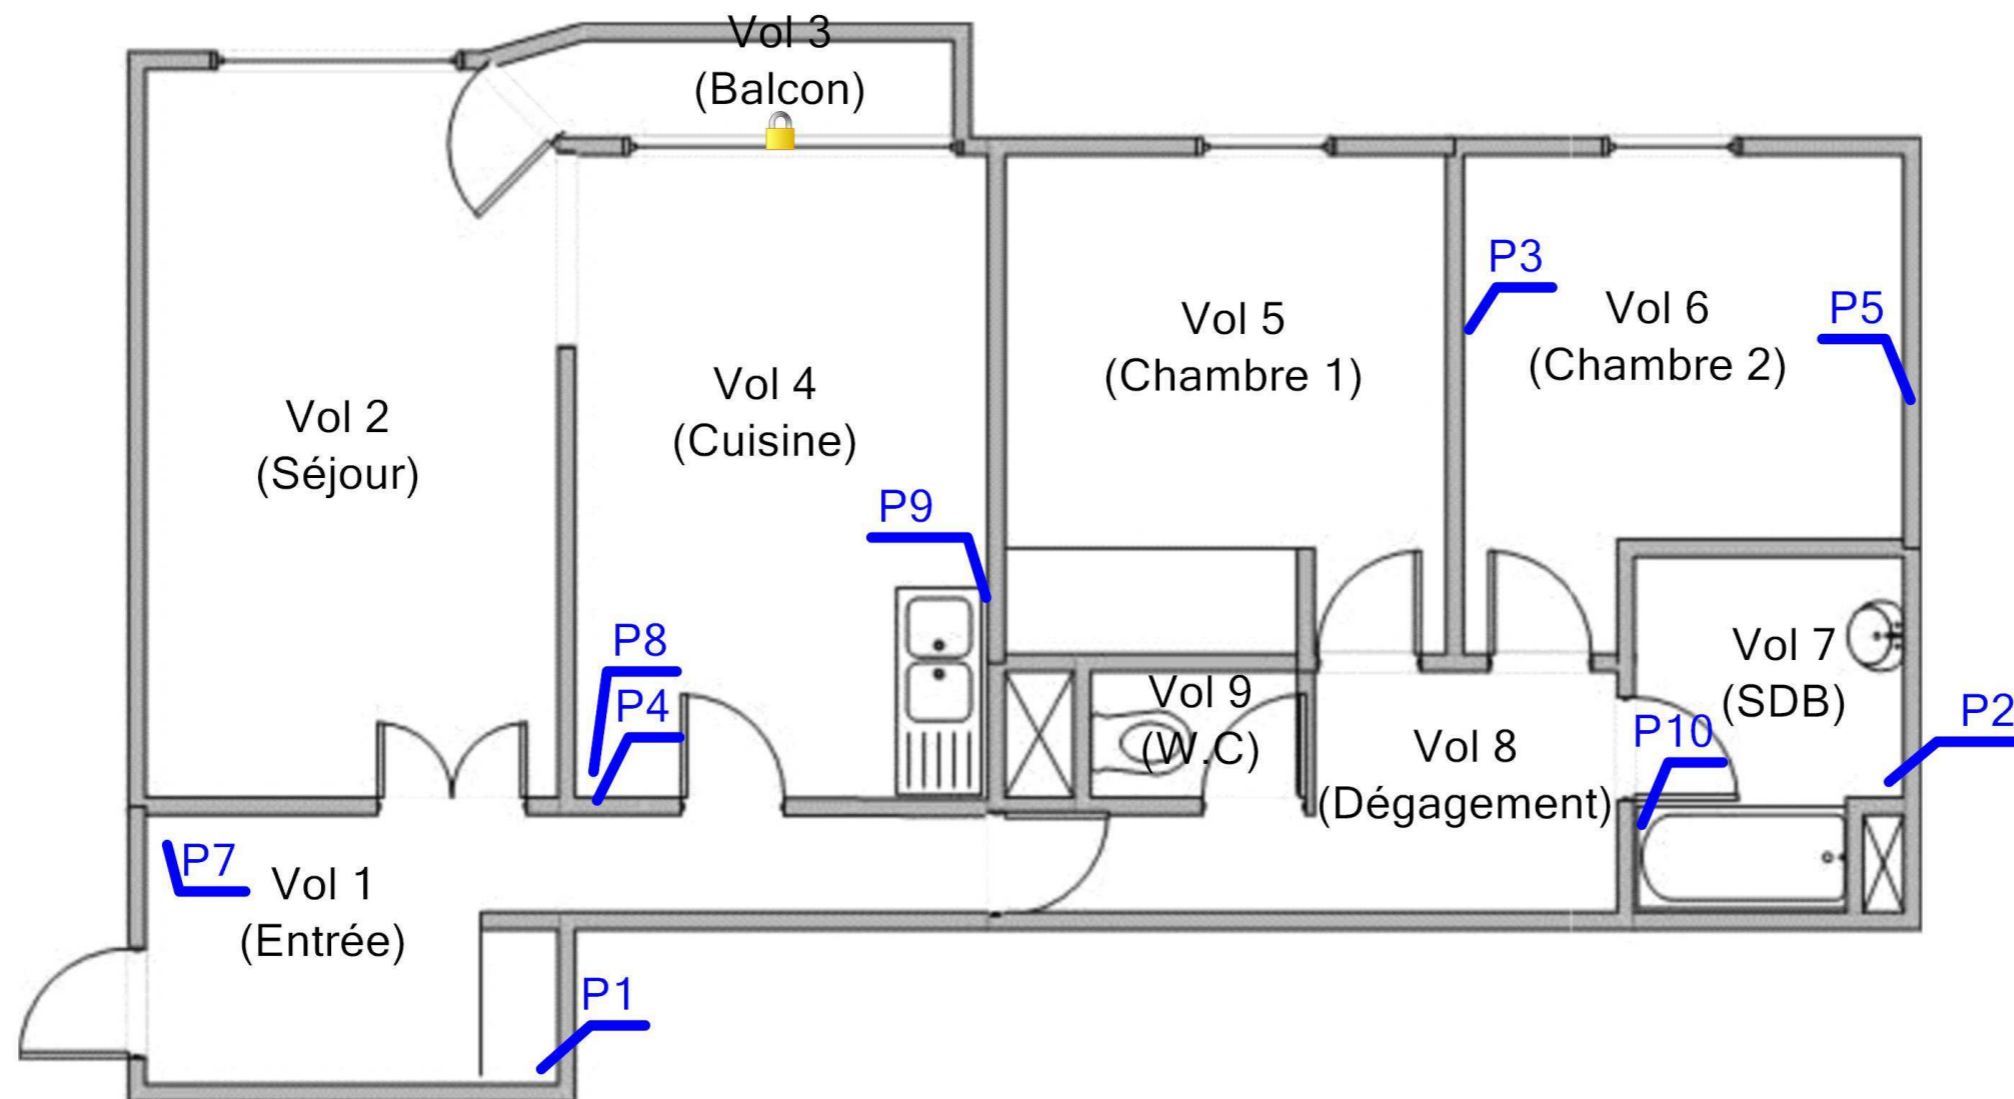


Adresse du bien
36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
06/07/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian

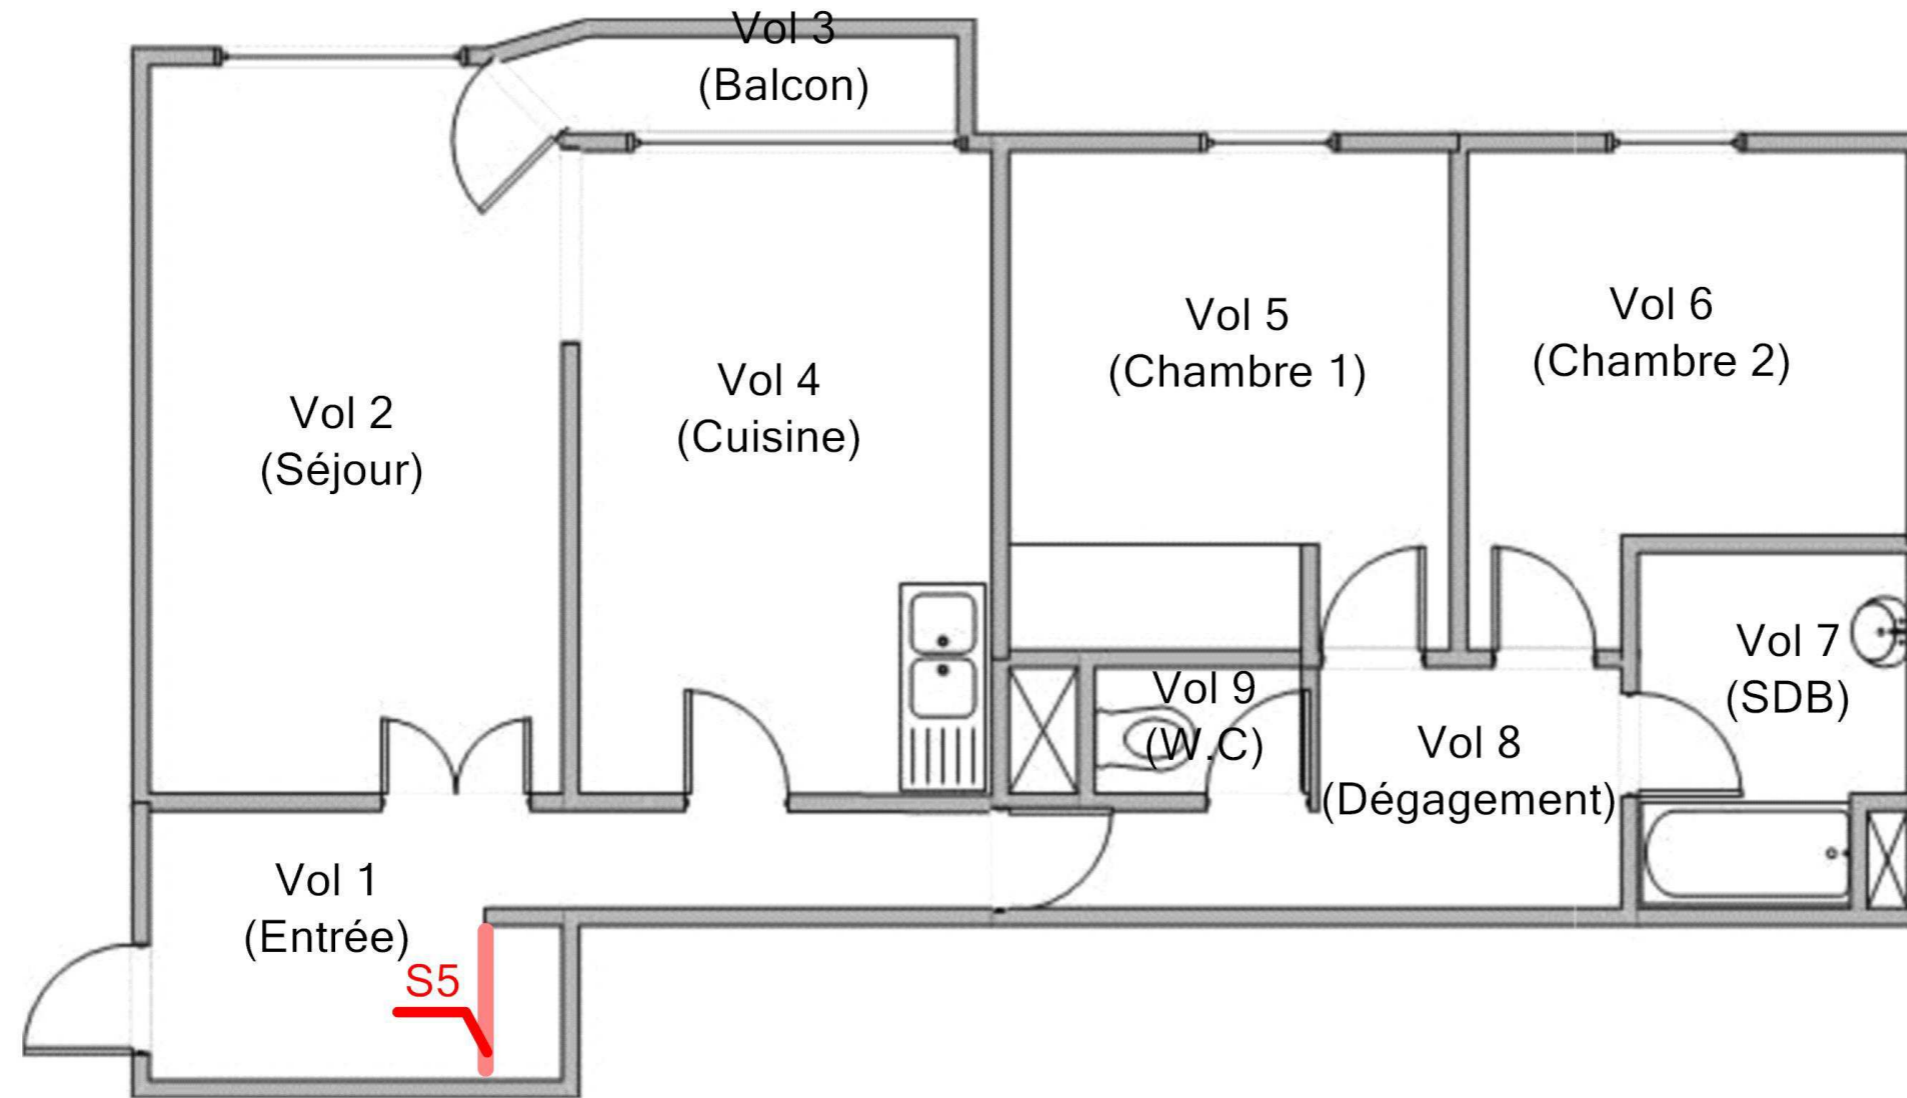

Légende

	S5: Tampon bitumineux porte de placard
--	--



Adresse du bien
36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 223 de type 3 situé au 01^{er} étage

Date intervention
06/07/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NI001580 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°223 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001580 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°223 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001580 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°223 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001580 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°223 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001580 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°223 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001580 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°223 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001580 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001580 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001580 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°223 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001580 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°223 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001580 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°223 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001580 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°223 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001580 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001580 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001580 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001580 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001580 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°223 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001580 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°223 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°223 - Vol 2 (Séjour)	I1
	Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine)	I2
	Appartement n°223 - Vol 6 (Chambre 2)	I3
	Appartement n°223 - Vol 5 (Chambre 1)	I4
	Appartement n°223 - Vol 5 (Chambre 1)	I5
S1 - 1 (A1)	Appartement n°223 - Vol 1 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S2 - 1 (A2)	Appartement n°223 - Vol 5 (Chambre 1)	Absence sur présentation de documents
S3 - 1 (A3)	Appartement n°223 - Vol 1 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S4 - 1 (A4)	Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S5 - 1 (A5)	Appartement n°223 - Vol 1 (Entrée)	Présence sur présentation de documents



002NI001580 n°1 - 2 (P1)



002NI001580 n°1 - 1 (P1)



002NI001580 n°2 - 1 (P2)



002NI001580 n°2 - 2 (P2)



002NI001580 n°3 - 2 (P3)



002NI001580 n°3 - 1 (P3)



002NI001580 n°4 - 1 (P4)



002NI001580 n°4 - 2 (P4)




002NI001580 n°5 - 1 (P5)



002NI001580 n°5 - 2 (P5)



002NI001580 n°7 - 1 (P7)

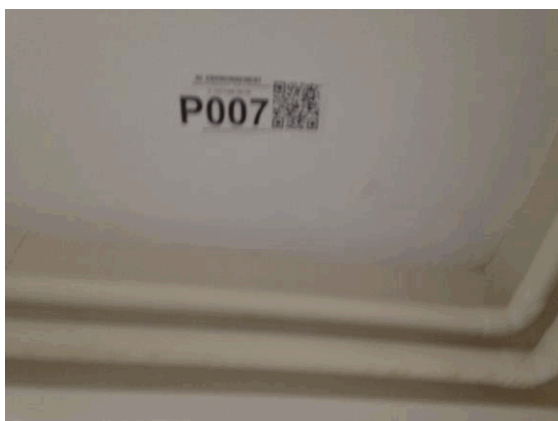

002NI001580 n°7 - 2 (P7)



002NI001580 n°8 - 1 (P8)



002NI001580 n°8 - 2 (P8)



002NI001580 n°9 - 1 (P9)



002NI001580 n°9 - 2 (P9)



002NI001580 n°10 - 1 (P10)



002NI001580 n°10 - 2 (P10)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



S3 - 1 (A3)



S4 - 1 (A4)



S5 - 1 (A5)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture + revêtement souple beige avec poussières + colle polymère jaune + ragréage gris - Dalles souples beiges + colle jaune -	Appartement n°223 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture + ragréage gris - Dalles souples beiges claires + colle jaune -	Appartement n°223 - Vol 7 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - Cloisons et doublages pièces sèches -	Appartement n°223 - Vol 6 (Chambre 2)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture - Cloisons et doublages pièces humides -	Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture - Porteurs pièces sèches -	Appartement n°223 - Vol 6 (Chambre 2)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre - Pièces sèches -	Appartement n°223 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Pièces humides -	Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier - Grise -	Appartement n°223 - Vol 4 (Cuisine)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc - Grise -	Appartement n°223 - Vol 7 (SDB)	



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68364 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-68364 Réf. Commande Client : 002NI001580
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00159000080000100223_ 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002NI001580001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT021707-7259		Description ITGA : Peinture / Revêtement souple beige avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▶ Peinture + revêtement souple beige avec poussières + colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

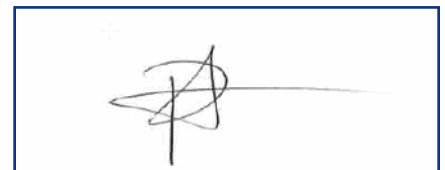

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68364 EN DATE DU 25/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00159000080000100223_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7260 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001580002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 7 (SDB) Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture + ragréage gris	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100223_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7261 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001580003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Chambre 2) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100223_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7262 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001580004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Cuisine) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100223_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7263 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001580005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre 2) Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit gris en vrac + peinture	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68364 EN DATE DU 25/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00159000080000100223_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7265 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001580007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	25/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100223_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7266 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001580008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Cuisine) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	25/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100223_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7267 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001580009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Cuisine) Description ITGA : Colle beige avec couche en papier / Carrelage</p>				
▶ Colle beige avec couche en papier Carrelage	META ---	1	25/07/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
<p>Réf dossier client : _00159000080000100223_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7268 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 223 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001580010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (SDB) Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc / Carrelage</p>				
▶ Colle beige + joint cassant blanc Carrelage	META ---	1	24/07/2017	Amiante non détecté / - Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.