

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00159000080000100224_
Date du repérage :	04/07/2017
Désignation :	Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




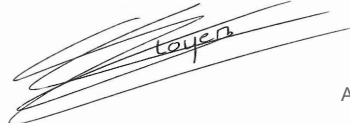
Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00159000080000100224_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	LOYER Florian	Date du rapport :	22/07/2017
Accompagnateur :	J.SEVEN (0 800 400 100)	A Riorges, le 22/07/2017	
Date de repérage :	04/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3805 V4	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	25/03/2016		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
<p>Appartement n°224 - Vol 1 (Entrée)</p> <p>Appartement n°224 - Vol 3 (Séjour)</p> <p>Appartement n°224 - Vol 5 (Chambre 1)</p> <p>Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)</p> <p>Appartement n°224 - Vol 9 (W.C)</p>	<p>Appartement n°224 - Vol 2 (Débarras)</p> <p>Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)</p> <p>Appartement n°224 - Vol 6 (Chambre 2)</p> <p>Appartement n°224 - Vol 8 (Dégagement)</p>



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°224	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°224	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°224	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (W.C)	
Revêtement de mur	Appartement n°224	Vol 4 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Séjour)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 2 (Débarras)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 7 (SDB)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Non prélevé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°224 - Vol 10 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par les travaux

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°224	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2	Blanc		I2 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 7 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2	Blanc		I2 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I7	Filasse		I7 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I7	Filasse		I7 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 7 (SDB)	Radiateurs	Joints	I7	Filasse		I7 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 4 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I7	Filasse		I7 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I7	Filasse		I7 - 1				Non prélevé a la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°224	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°224	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI001571 n°5 - 1 - 002NI001571 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débaras) - Vol 3 (Séjour)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI001571 n°5 - 1 - 002NI001571 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces humides	002NI001571 n°6 - 1 - 002NI001571 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 9 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloisons et doublages pièces humides	002NI001571 n°6 - 1 - 002NI001571 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces sèches	002NI001571 n°7 - 1 - 002NI001571 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 8 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débaras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteurs pièces sèches	002NI001571 n°7 - 1 - 002NI001571 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces humides	002NI001571 n°8 - 1 - 002NI001571 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°224	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Porteurs pièces humides	002NI0015 71 n°8 - 1 - 002NI0015 71 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	P13	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002NI0015 71 n°13 - 1 - 002NI0015 71 n°13 - 2	P13	Matériau beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S27	Noir		S27 - 1				Négatif sur document Prélèvement °14 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000883

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°224	Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002NI0015 71 n°9 - 1 - 002NI0015 71 n°9 - 2	P9	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 2 (Débaras) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Pièces sèches	002NI0015 71 n°9 - 1 - 002NI0015 71 n°9 - 2	P9	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°224	Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002NI0015 71 n°10 - 1 - 002NI0015 71 n°10 - 2	P10	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 9 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Pièces humides	002NI0015 71 n°10 - 1 - 002NI0015 71 n°10 - 2	P10	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°224	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002NI0015 71 n°11 - 1 - 002NI0015 71 n°11 - 2	P11	Colle beige + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002NI0015 71 n°12 - 1 - 002NI0015 71 n°12 - 2	P12	Colle grise + matériau souple blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Grise	002NI0015 71 n°12 - 1 - 002NI0015 71 n°12 - 2	P12	Colle grise + matériau souple blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°224	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Marron aspect carrelage + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Gris + colle jaune		I4 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Gris + colle jaune		I4 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	Bleu + colle jaune		I5 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	Bleu + colle jaune		I5 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 2 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I6	Beige + colle jaune		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°224	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélèvement	Marron + colle jaune	002NI001571 n°1 - 1 - 002NI001571 n°1 - 2	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Marron + colle jaune	002NI001571 n°1 - 1 - 002NI001571 n°1 - 2	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélèvement	Beige + colle jaune	002NI001571 n°2 - 1 - 002NI001571 n°2 - 2	P2	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°224	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002NI0015 71 n°3 - 1 - 002NI0015 71 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 9 (W.C) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Gris	002NI0015 71 n°3 - 1 - 002NI0015 71 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélèvement	Mauve	002NI0015 71 n°4 - 1	P4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°224	Vol 8 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Débaras)	Revêtement de sol	Ragréage	S4 - S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Mauve	002NI0015 71 n°4 - 1	P4	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°224	Appartement n°224 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°224	Appartement n°224 - Plan de prélèvements



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NI001571 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001571 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001571 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°224 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001571 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°224 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001571 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001571 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001571 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°224 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001571 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°224 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001571 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°224 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001571 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001571 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001571 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°224 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001571 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°224 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002NI001571 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001571 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001571 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°224 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002NI001571 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°224 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002NI001571 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001571 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001571 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001571 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001571 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001571 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001571 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°224 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001571 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°224 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
	Appartement n°224 - Vol 3 (Séjour)	I1
	Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)	I2
	Appartement n°224 - Vol 3 (Séjour)	I3
	Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)	I4
	Appartement n°224 - Vol 5 (Chambre 1)	I5
	Appartement n°224 - Vol 2 (Débarras)	I6



Référence	Localisation	Action
	Appartement n°224 - Vol 6 (Chambre 2)	17
S27 - 1 (A27)	Appartement n°224 - Vol 1 (Entrée)	Absence sur présentation de documents



002NI001571 n°1 - 1 (P1)



002NI001571 n°1 - 2 (P1)



002NI001571 n°2 - 2 (P2)



002NI001571 n°2 - 1 (P2)



002NI001571 n°3 - 2 (P3)



002NI001571 n°3 - 1 (P3)



002NI001571 n°4 - 1 (P4)



002NI001571 n°5 - 2 (P5)



002NI001571 n°5 - 1 (P5)



002NI001571 n°6 - 2 (P6)



002NI001571 n°6 - 1 (P6)



002NI001571 n°7 - 1 (P7)



002NI001571 n°7 - 2 (P7)



002NI001571 n°8 - 2 (P8)



002NI001571 n°8 - 1 (P8)



002NI001571 n°9 - 1 (P9)



002NI001571 n°9 - 2 (P9)



002NI001571 n°10 - 2 (P10)



002NI001571 n°10 - 1 (P10)



002NI001571 n°11 - 1 (P11)



002NI001571 n°11 - 2 (P11)



002NI001571 n°12 - 1 (P12)



002NI001571 n°12 - 2 (P12)



002NI001571 n°13 - 2 (P13)



002NI001571 n°13 - 1 (P13)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



I6 - 1



I7 - 1



S27 - 1 (A27)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Marron + colle jaune -	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable - Beige + colle jaune -	Appartement n°224 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable - Gris -	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable - Mauve -	Appartement n°224 - Vol 6 (Chambre 2)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable - Cloisons et doublages pièces sèches -	Appartement n°224 - Vol 6 (Chambre 2)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable - Cloisons et doublages pièces humides -	Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Porteurs pièces sèches -	Appartement n°224 - Vol 6 (Chambre 2)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - Porteurs pièces humides -	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Pièces sèches -	Appartement n°224 - Vol 3 (Séjour)	



P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Pièces humides -	Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier non séparable - Grise -	Appartement n°224 - Vol 4 (Cuisine)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau souple blanc + peinture non séparable - Grise -	Appartement n°224 - Vol 7 (SDB)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige + peinture non séparable - Beige -	Appartement n°224 - Vol 1 (Entrée)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67389 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-67389 Réf. Commande Client : 002NI001571
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _0015900080000100224_ 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002NI001571001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 7 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071707-33100 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture en faible quantité	
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67389 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00159000080000100224_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33101 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001571002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (Entrée)</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Matériau souple blanc en faible quantité</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100224_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33102 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001571003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 7 (SDB)</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Matériau blanc en faible quantité</p>				
▶ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100224_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33103 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001571004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Chambre 2)</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau beige en faible quantité / Matériau blanc en faible quantité</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau beige en faible quantité non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67389 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00159000080000100224_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33104 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001571005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Chambre 2) Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META	2	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100224_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33105 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001571006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Cuisine) Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples / Carton</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META	2	22/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100224_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33106 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001571007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre 2) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100224_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33107 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001571008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67389 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00159000080000100224_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33108 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001571009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (Séjour) Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac</p>				
▶ Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100224_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33109 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001571010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Cuisine) Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac</p>				
▶ Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100224_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33110 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001571011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Cuisine) Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Papier</p>				
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige + papier non séparable	META	2	22/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00159000080000100224_ Réf échantillon ITGA : IT071707-33111 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002NI001571012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (SDB) Description ITGA : Colle grise / Matériau souple blanc / Carrelage / Peinture</p>				
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle grise + matériau souple blanc + peinture non séparable	META	3	22/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67389 EN DATE DU 22/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00159000080000100224_ 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 224 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002NI001571013 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 1 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT071707-33112 Description ITGA : Matériau beige / Peinture				
▶ Matériau beige + peinture non séparable	META	1	21/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.