

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00159000090000100251_
Date du repérage :	05/07/2017
Désignation :	Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




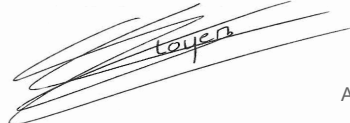
## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00159000090000100251_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020  Nom : MORA Denis  Date du rapport : 22/07/2017 A Riorges, le 22/07/2017    Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Nom :	LOYER Florian	
Accompagnateur :	J.SEVEN (0 800 400 100)	
Date de repérage :	05/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre  Numéro attestation : CPDI3805 V4 Délivré le : 25/03/2016  		

E Pièces visitées								
<b>Liste des locaux visités :</b>								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Appartement n°251 - Vol 1 (Entrée)</td> <td style="width: 50%;">Appartement n°251 - Vol 2 (Débarras)</td> </tr> <tr> <td>Appartement n°251 - Vol 3 (Séjour)</td> <td>Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)</td> </tr> <tr> <td>Appartement n°251 - Vol 6 (Dégagement)</td> <td>Appartement n°251 - Vol 7 (W.C)</td> </tr> <tr> <td>Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)</td> <td>Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)</td> </tr> </table>	Appartement n°251 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°251 - Vol 2 (Débarras)	Appartement n°251 - Vol 3 (Séjour)	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	Appartement n°251 - Vol 6 (Dégagement)	Appartement n°251 - Vol 7 (W.C)	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)
Appartement n°251 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°251 - Vol 2 (Débarras)							
Appartement n°251 - Vol 3 (Séjour)	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)							
Appartement n°251 - Vol 6 (Dégagement)	Appartement n°251 - Vol 7 (W.C)							
Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)							



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°251	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Chambre)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°251	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Chambre)	
Revêtement de sol	Appartement n°251	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Chambre)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°251	Vol 5 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°251	Vol 5 (Cuisine) - Vol 8 (SDB)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



## L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

## M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Séjour)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (SDB)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 9 (Chambre)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (SDB)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 9 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 2 (Débarras)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 9 (Chambre)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (SDB)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Non prélevé à la demande du client

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Tampon bitumineux	S10

### Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

**R** Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°251 - Vol 4 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par les travaux

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°251	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2	Blanc		I2 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 8 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2	Blanc		I2 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 9 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I6	Filasse		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 8 (SDB)	Radiateurs	Joints	I6	Filasse		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I6	Filasse		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I6	Filasse		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I6	Filasse		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S5	Noir		S5 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001574

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°251	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 8 (SDB)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 9 (Chambre)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 9 (Chambre)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI001578 n°2 - 1 - 002NI001578 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 6 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI001578 n°2 - 1 - 002NI001578 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces humides	002NI001578 n°3 - 1 - 002NI001578 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Cloisons et doublages pièces humides	002NI001578 n°3 - 1 - 002NI001578 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 9 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces sèches	002NI001578 n°4 - 1 - 002NI001578 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°251	Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Porteurs pièces sèches	002NI001578 n°4 - 1 - 002NI001578 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces humides	002NI001578 n°5 - 1 - 002NI001578 n°5 - 2	P5	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Porteurs pièces humides	002NI001578 n°5 - 1 - 002NI001578 n°5 - 2	P5	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	S4	Beige		S4 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°13 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°251	Vol 8 (SDB)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S6		Ensemble des joints sur fenêtres de toits	S6 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°15 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000883
Appartement n°251	Vol 9 (Chambre)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S6		Ensemble des joints sur fenêtres de toits	S6 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°15 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002HD000883



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°251	Vol 1 (Entrée)	Porte coupe-feu	Tampon bitumineux	S10	Réalisation d'un sondage	Noir	S10 - 1				Présence sur document Prél n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001572

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°251	Vol 9 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002NI0015 78 n°6 - 1 - 002NI0015 78 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 6 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débaras) - Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Pièces sèches	002NI0015 78 n°6 - 1 - 002NI0015 78 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 9 (Chambre)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement	rampant pièces sèches	002NI0015 78 n°7 - 1 - 002NI0015 78 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc + matériau blanc non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	rampant pièces sèches	002NI0015 78 n°7 - 1 - 002NI0015 78 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc + matériau blanc non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 8 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002NI0015 78 n°8 - 1 - 002NI0015 78 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°251	Vol 7 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Pièces humides	002NI0015 78 n°8 - 1 - 002NI0015 78 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 8 (SDB)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Rampant pièces humides	002NI0015 78 n°9 - 1 - 002NI0015 78 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°251	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002NI0015 78 n°10 - 1 - 002NI0015 78 n°10 - 2	P10	Colle de carrelage (faïence)	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002NI0015 78 n°11 - 1 - 002NI0015 78 n°11 - 2	P11	Colle beige + papier non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Grise	002NI0015 78 n°11 - 1 - 002NI0015 78 n°11 - 2	P11	Colle beige + papier non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°251	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino beige + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°251	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino beige + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 9 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Lino beige + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino bleu + colle jaune		I4 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Lino bleu + colle jaune		I4 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 2 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	Lino gris+ colle jaune		I5 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°251	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélèvement	Dalles souples beiges claire + colle jaune	002NI001578 n°1 - 1	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Dalles souples beiges claire + colle jaune	002NI001578 n°1 - 1	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°251	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°251	Vol 2 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°251	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°251	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°251	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°251	Vol 9 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S2	Mauve		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571






Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°251	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S3	Gris		S3 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571
Appartement n°251	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S3	Gris		S3 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°4 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571






## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°251	Appartement n°251 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°251	Appartement n°251 - Plan de prélèvements
	Appartement n°251	Appartement n°251 - MPCA Toutes catégories confondues



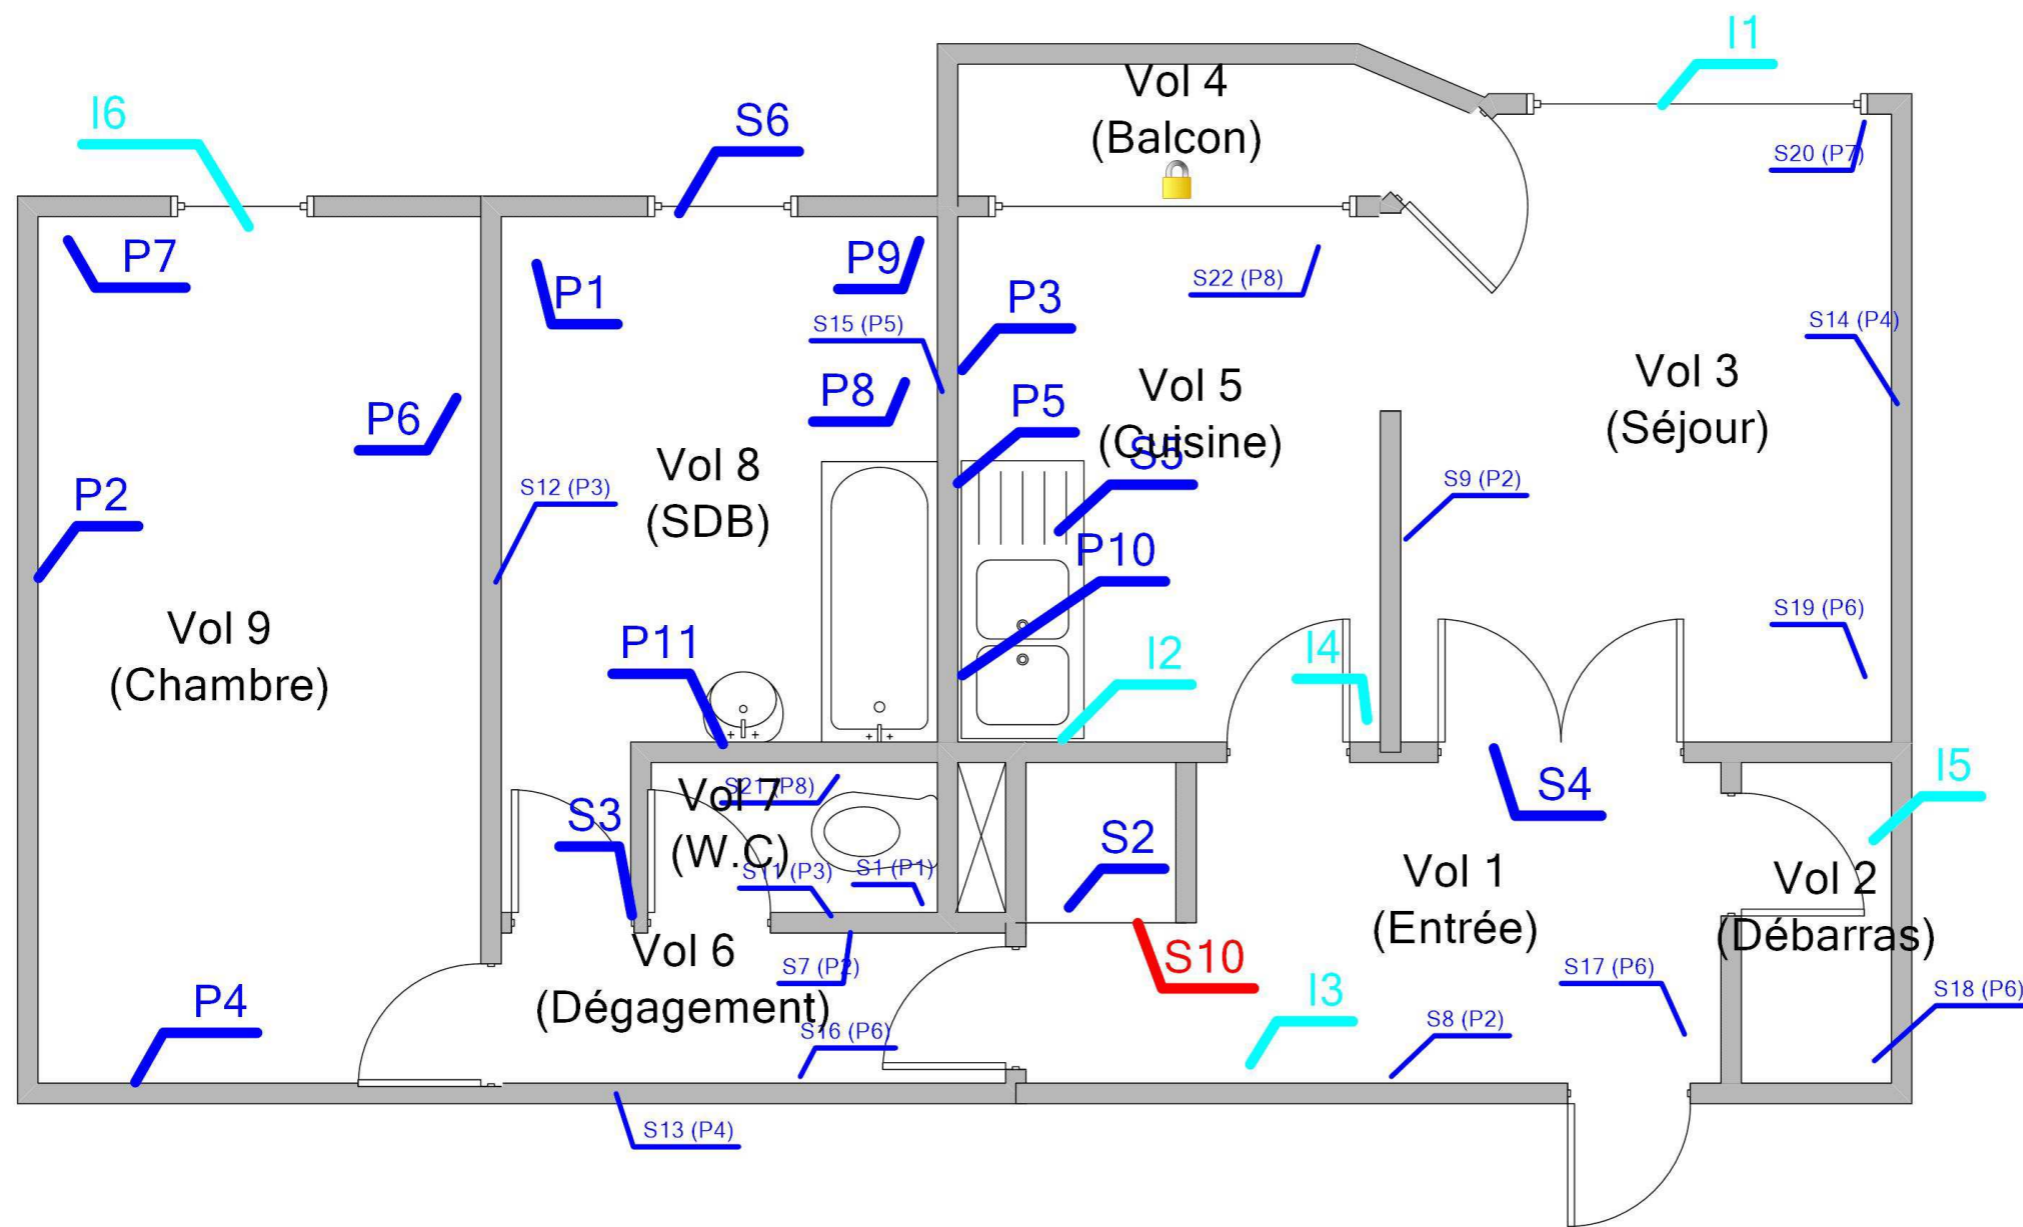

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif
	Volume non visité



**Adresse du bien**  
34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage

**Date intervention**  
05/07/2017

**Technicien intervenant**  
LOYER Florian


APPARTEMENT N°251 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002NI001578

Légende



Volume non visité

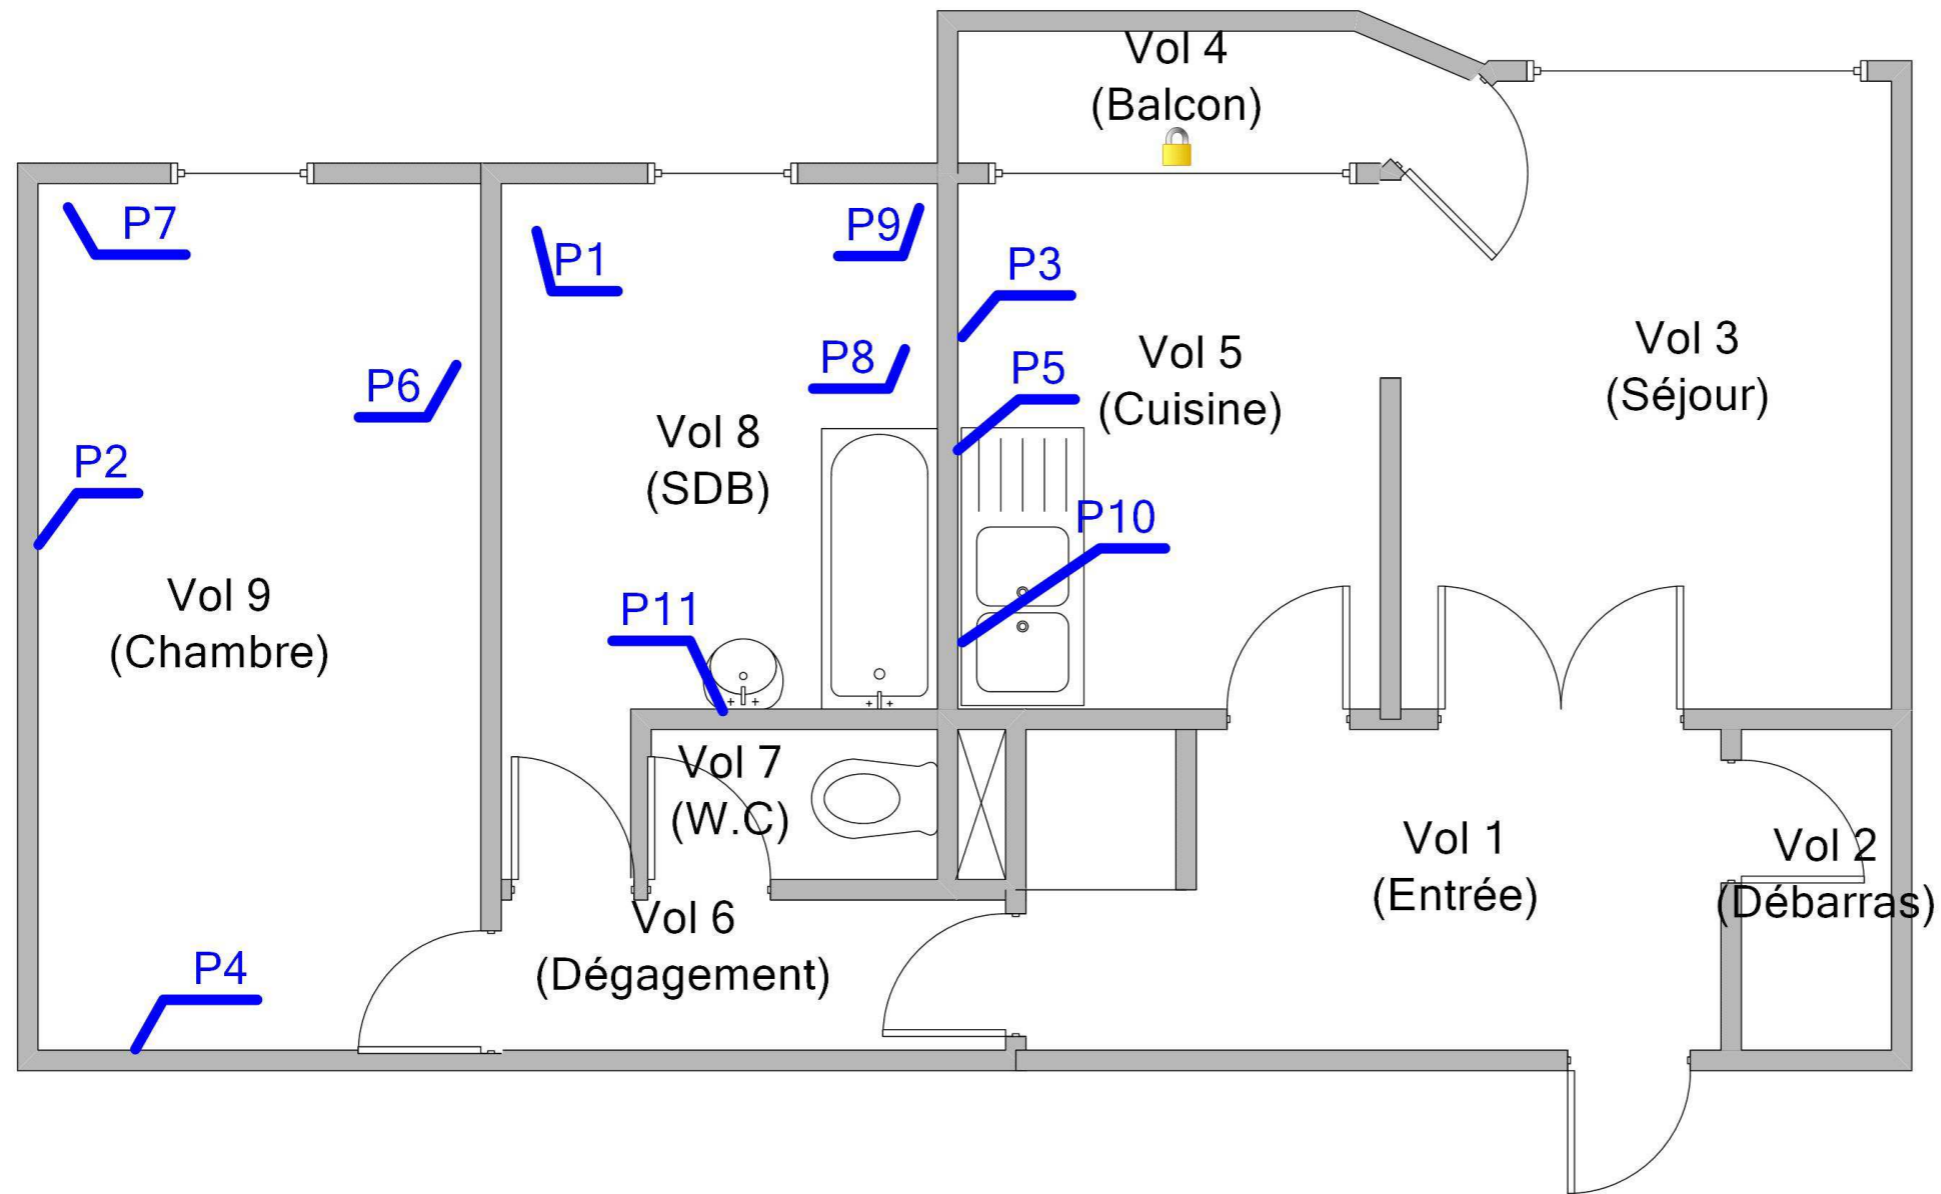

Adresse du bien

34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE  
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation


Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage

Date intervention


05/07/2017

Technicien intervenant

LOYER Florian

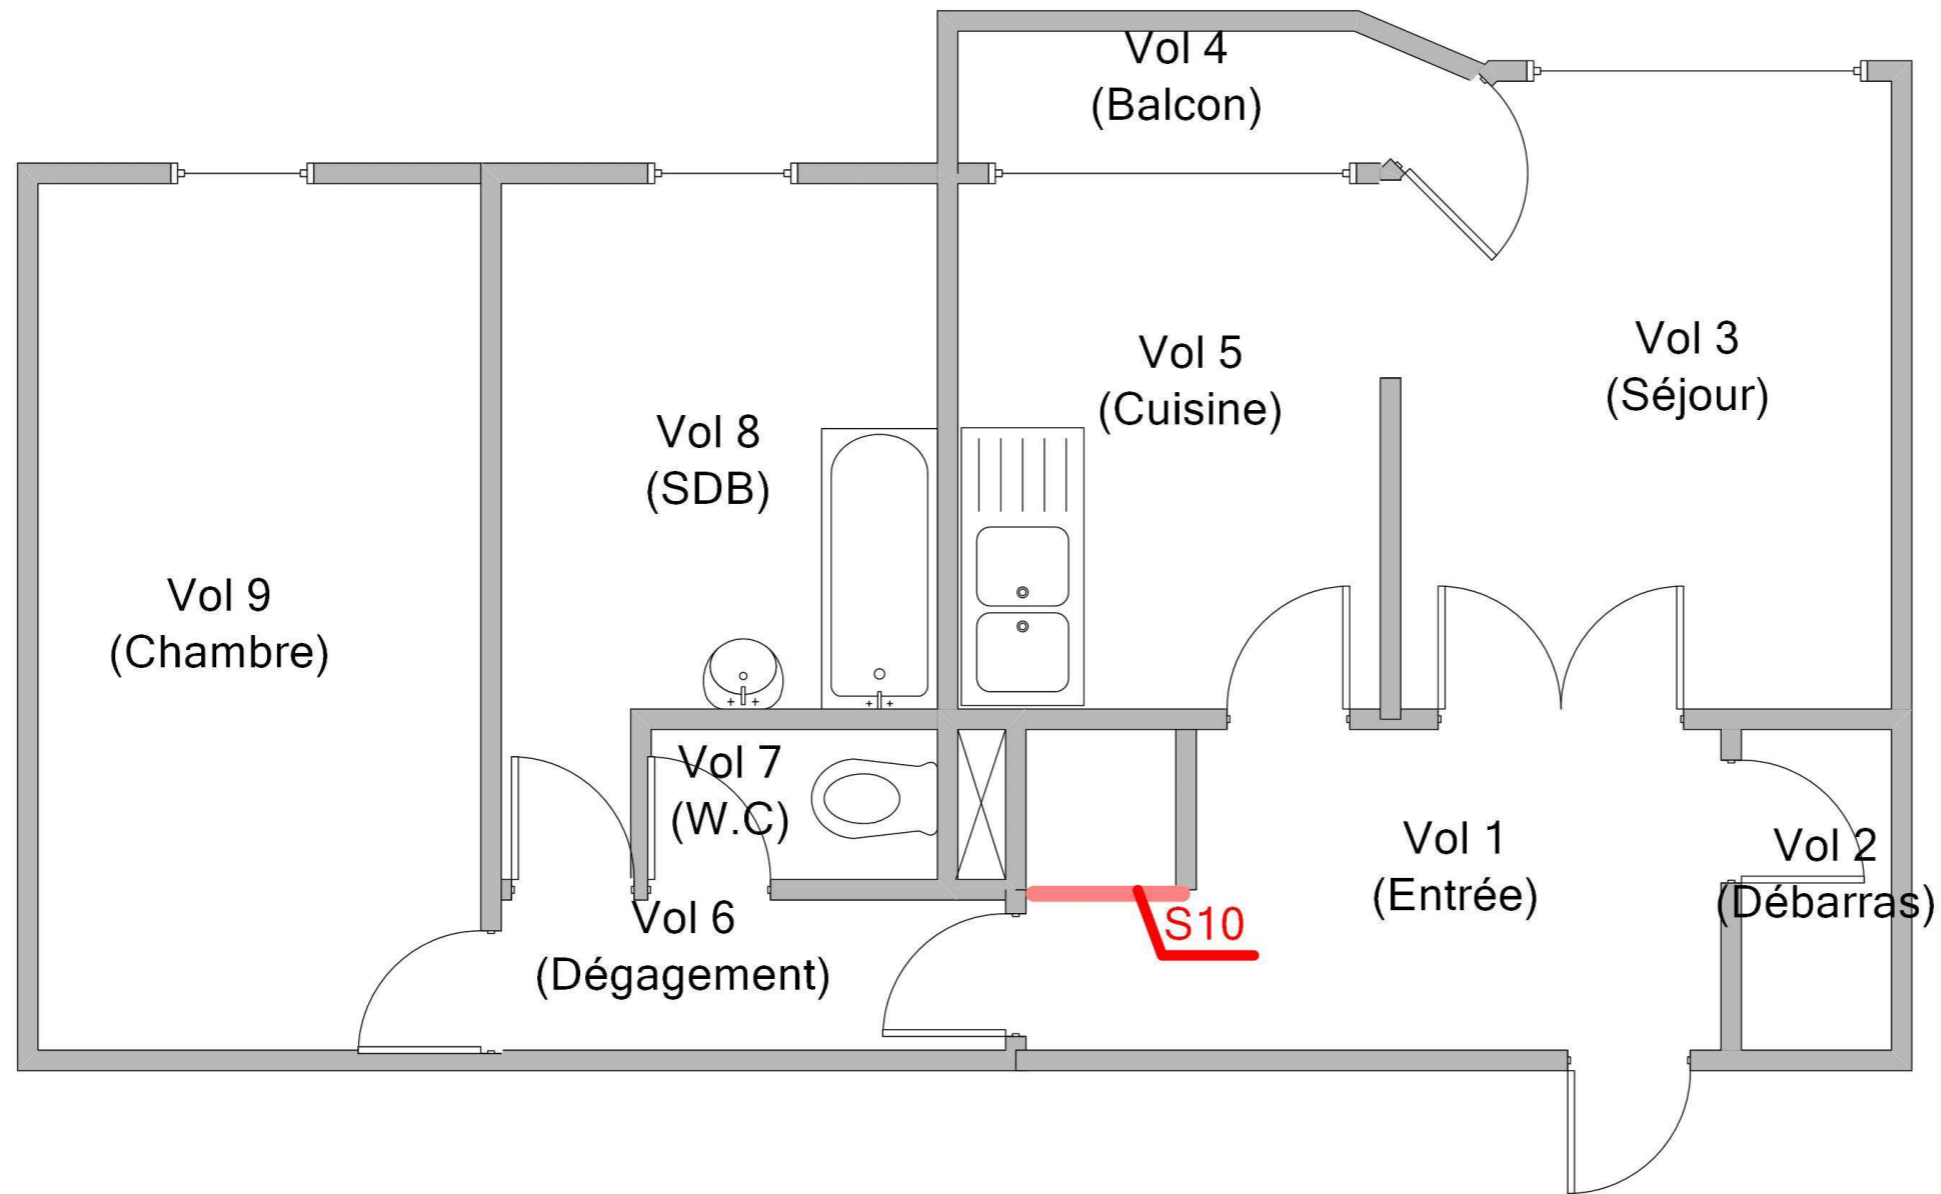

Légende

 S10: Tampon bitumineux porte de placard



Adresse du bien  
34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE  
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation  
Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage

Date intervention  
05/07/2017

Technicien intervenant  
LOYER Florian

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NI001578 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001578 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	Prélevement négatif
002NI001578 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	Prélevement négatif
002NI001578 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001578 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001578 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	Prélevement négatif
002NI001578 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	Prélevement négatif
002NI001578 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001578 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001578 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	Prélevement négatif
002NI001578 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	Prélevement négatif
002NI001578 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	Prélevement négatif
002NI001578 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	Prélevement négatif
002NI001578 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001578 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001578 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001578 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001578 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001578 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001578 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001578 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°251 - Vol 3 (Séjour)	I1
	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	I2
	Appartement n°251 - Vol 1 (Entrée)	I3
	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	I4
	Appartement n°251 - Vol 2 (Débarras)	I5
	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	I6
S2 - 1 (A2)	Appartement n°251 - Vol 1 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S3 - 1 (A3)	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S4 - 1 (A4)	Appartement n°251 - Vol 1 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S5 - 1 (A5)	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents



Référence	Localisation	Action
S6 - 1 (A6)	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	Absence sur présentation de documents
<b>S10 - 1 (A10)</b>	<b>Appartement n°251 - Vol 1 (Entrée)</b>	<b>Présence sur présentation de documents</b>



002NI001578 n°1 - 1 (P1)



002NI001578 n°2 - 2 (P2)



002NI001578 n°2 - 1 (P2)



002NI001578 n°3 - 2 (P3)



002NI001578 n°3 - 1 (P3)



002NI001578 n°4 - 2 (P4)





002NI001578 n°4 - 1 (P4)



002NI001578 n°5 - 1 (P5)



002NI001578 n°5 - 2 (P5)



002NI001578 n°6 - 1 (P6)



002NI001578 n°6 - 2 (P6)



002NI001578 n°7 - 1 (P7)






002NI001578 n°7 - 2 (P7)



002NI001578 n°8 - 1 (P8)



002NI001578 n°8 - 2 (P8)

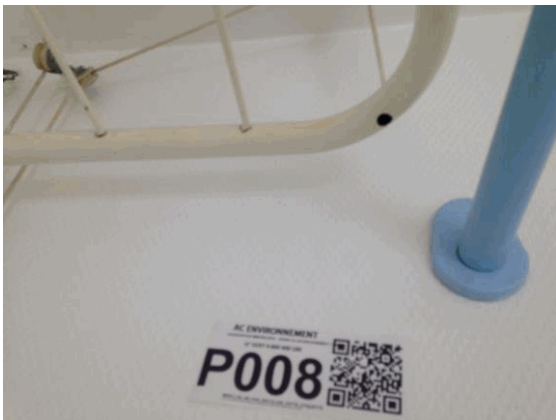

002NI001578 n°9 - 2 (P9)



002NI001578 n°9 - 1 (P9)



002NI001578 n°10 - 1 (P10)



002NI001578 n°10 - 2 (P10)



002NI001578 n°11 - 1 (P11)



002NI001578 n°11 - 2 (P11)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



I6 - 1



S2 - 1 (A2)




S3 - 1 (A3)



S4 - 1 (A4)



S5 - 1 (A5)

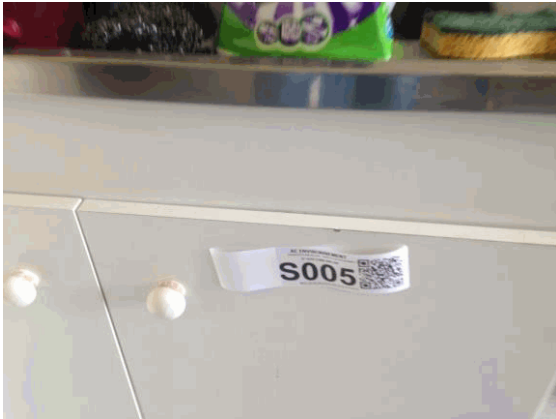

S6 - 1 (A6)



S10 - 1 (A10)





## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Dalles souples beiges claire + colle jaune -	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - Cloisons et doublages pièces sèches -	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable - Cloisons et doublages pièces humides -	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable - Porteurs pièces sèches -	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Porteurs pièces humides -	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Pièces sèches -	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc + matériau blanc non séparable + carton non séparable + papier non séparable - rampant pièces sèches -	Appartement n°251 - Vol 9 (Chambre)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - Pièces humides -	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - Rampant pièces humides -	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) - Grise -	Appartement n°251 - Vol 5 (Cuisine)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable - Grise -	Appartement n°251 - Vol 8 (SDB)	



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33040 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67423  
Echantillon ITGA : IT071707-33040  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001578
Dossier client	_0015900090000100251_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002NI001578001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33041 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67423  
Echantillon ITGA : IT071707-33041  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001578
Dossier client	_00159000090000100251_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002NI001578002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 9 (Chambre)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33042 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67423  
Echantillon ITGA : IT071707-33042  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001578
Dossier client	_0015900090000100251_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002NI001578003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples / Carton

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste





## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33043 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67423  
Echantillon ITGA : IT071707-33043  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001578
Dossier client	_00159000090000100251_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002NI001578004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 9 (Chambre)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Papier / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + peinture non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33044 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67423  
Echantillon ITGA : IT071707-33044  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001578
Dossier client	_0015900090000100251_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002NI001578005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33045 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67423  
Echantillon ITGA : IT071707-33045  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001578
Dossier client	_00159000090000100251_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002NI001578006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 9 (Chambre)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33046 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67423  
Echantillon ITGA : IT071707-33046  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001578
Dossier client	_0015900090000100251_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002NI001578007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 9 (Chambre)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Matériau blanc / Carton / Papier

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc + matériau blanc non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33047 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67423  
Echantillon ITGA : IT071707-33047  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001578
Dossier client	_00159000090000100251_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002NI001578008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33048 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67423  
Echantillon ITGA : IT071707-33048  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001578
Dossier client	_0015900090000100251_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002NI001578009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jessica DE COL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33049 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67423  
Echantillon ITGA : IT071707-33049  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001578
Dossier client	_0015900090000100251_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002NI001578010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Joint cassant blanc en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige non séparable + joint cassant blanc en faible quantité non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Jessica DE COL - Analyste





## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-33050 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Florian LOYER  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67423  
Echantillon ITGA : IT071707-33050  
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NI001578
Dossier client	_0015900090000100251_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 251 de type 2 situé au 03 ème étage
Echantillon	002NI001578011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Papier / Peintures multiples en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + papier non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Jessica DE COL - Analyste