

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	STE CATHERINE BAT B
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_0001300008_
Rapport émis le :	02/08/2016
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Sommaire

Rapport	Annexes
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique 22 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique 6 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B 8 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements 1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire 16 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents 1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visités	
I - Rapports précédemment réalisés	
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention	
K - Périmètre de repérage	
L - Conditions de réalisation du repérage	
M - Grille de résultat du repérage	
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire	
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes	
O - Recommandations générales de sécurité	
P - Informations complémentaires	

Présence d'amiante

Oui



Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



Renseignements administratifs

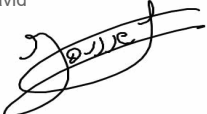A Désignation de l'immeuble		B Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse du bien :	STE CATHERINE BAT B 53000 LAVAL	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Batiment :	Non communiqué	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Etage :	Non communiqué		Ref donneur d'ordre : CVMAY01
Références client :	_0001300008_		
N° de lot :	Non communiqué - Non communiqué	Date commande : 12/07/2016	
Descriptif sommaire :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	Date repérage : 12/07/2016	
Date de construction ou permis de construire :		Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT	
Fonction du bâtiment :	Habitation (Parties communes)	Rapport émis le : 02/08/2016	
C Opérateur de repérage		D Personne autorisant l'émission du rapport	
AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : JOUSSELIN David 		Nom prénom : MORA Denis Fonction : Responsable technique 	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Certification n° : CPDI3391 V2 Délivré le 03/04/2015		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
E Liste des locaux visités			
Plan	Volume	Plan	Volume
Sous sol cage 25	Vol 1 (local vélo)	Sous sol cage 25	Vol 2 (accès caves)
Sous sol cage 29	Vol 3 (local vélo)	Sous sol cage 29	Vol 4 (accès caves)
PC Cage 25	Vol 5 (PC RDC)	PC Cage 25	Vol 6 (PC R+1)
PC Cage 25	Vol 7 (PC R+2)	PC Cage 25	Vol 8 (PC R+3)
PC Cage 29	Vol 9 (PC RDC)	PC Cage 29	Vol 10 (PC R+1)
PC Cage 29	Vol 11 (PC R+2)	PC Cage 29	Vol 12 (PC R+3)
Toiture	Vol 13 (Toiture)	Plan masse	Vol 14 (Plan masse)
Façade avant	Vol 15 (Façade avant)	Pignon droit	Vol 16 (Pignon droit)
Façade arrière	Vol 17 (Façade arrière)	Pignon gauche	Vol 18 (Pignon gauche)
Combles	Vol 19 (combles)		



Conclusions

F Conclusion(s) du rapport de mission

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Matériau	Critère de décision	
		après analyse	sur décision de l'opérateur
Vol 3 (local vélo)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 12 (PC R+3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 8 (PC R+3)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 17 (Façade arrière)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 14 (Plan masse)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 19 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 19 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 19 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 19 (combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

G Commentaire(s) et réserve(s)

Commentaire n°1

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage. Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...) Les matériaux présent sous la laine de verre dans les combles Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
Combles - Vol 20 (chaufferie)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clefs d'accès



Condition de repérage

I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

Objet de la mission : Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

Obligation réglementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre juridique :

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)



L Condition de réalisation du repérage

Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
	2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
	3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
	4. Eléments extérieurs
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.



M Grille de résultats du repérage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conservation
					Réf action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat		
Combles												
Vol 19 (combles)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P36	Réalisation d'un prélèvement	Enduit sur cheminées	P36	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (combles)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36	Enduit sur cheminées	P36	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P37	Réalisation d'un prélèvement	tresse + carton + laine	P37	Matériau fibreux orange avec couche cartonnée + matériau fibreux multicolore avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37	tresse + carton + laine	P37	Matériau fibreux orange avec couche cartonnée + matériau fibreux multicolore avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S131						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 19 (combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S132						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 19 (combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S133						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



Combles												
Vol 19 (combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S134						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façade arrière												
Vol 17 (Façade arrière)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S119	évacuation EP					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Néant												
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
PC Cage 25												
Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 8 (PC R+3) - Vol 7 (PC R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S34 - S35 - S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Enduit gratté	P10	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S73 - S74 - S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Plafond droit (sous face pallier)	P19	Enduit gris en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S77 - S78 - S79	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Sous face escalier + palier (fine couche d'enduit blanc + enduit ciment)	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S84 - S85 - S86 - P21 - S87	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	peinture décorative saumon	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 8 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S91 - S92 - S93 - S94	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Porteur cage escalier (enduit sous peinture décorative)	P22	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (PC R+3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S117	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	plafond dernier étage	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	



PC Cage 25												
Vol 8 (PC R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S118	Plafond gaine gaz					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
PC Cage 29												
Vol 9 (PC RDC) - Vol 10 (PC R+1) - Vol 11 (PC R+2) - Vol 12 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S5 - S7 - S38 - S39 - S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Enduit gratté	P10	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P19	Réalisation d'un prélèvement	Plafond droit (sous face pallier)	P19	Enduit gris en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (PC R+1) - Vol 11 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S10 - S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Plafond droit (sous face pallier)	P19	Enduit gris en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P20	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escalier + palier (fine couche d'enduit blanc + enduit ciment)	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (PC R+1) - Vol 11 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S11 - S76	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Sous face escalier + palier (fine couche d'enduit blanc + enduit ciment)	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P21	Réalisation d'un prélèvement	peinture décorative saumon	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (PC RDC) - Vol 10 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+3) - Vol 11 (PC R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P21 - S80 - S81 - S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	peinture décorative saumon	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P22	Réalisation d'un prélèvement	Porteur cage escalier (enduit sous peinture décorative)	P22	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (PC R+1) - Vol 11 (PC R+2) - Vol 12 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S88 - S89 - S90	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Porteur cage escalier (enduit sous peinture décorative)	P22	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	



PC Cage 29												
Vol 12 (PC R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S9	plafond gaine gaz					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 12 (PC R+3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P26	Réalisation d'un prélèvement	plafond dernier étage	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Plan masse												
Vol 14 (Plan masse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S119	évacuation EP					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Sous sol cage 25												
Vol 1 (local vélo) - Vol 2 (accès caves)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	granuleux beige	P1	Polystyrène expansé (billes) beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (local vélo)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Linteau et jambages porte de service (enduit + peinture verte)	P3	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (local vélo)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Enduit + peinture blanche	P5	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S20 - P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Joint d'assemblage des parpaings	P6	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (accès caves) - Vol 1 (local vélo)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	S21 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Tresse + laine	P7	Matériau fibreux multicolore avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (accès caves)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Gris + peinture blanche	P8	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Enduit gratté	P10	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Joint d'assemblage des pierres	P13	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	



Sous sol cage 25												
Vol 2 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S29 - P21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	peinture décorative saumon	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (local vélo)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P35	Réalisation d'un prélèvement	Enduit sous flocage	P35	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Sous sol cage 29												
Vol 3 (local vélo)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S1						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 3 (local vélo)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	P1	Réalisation d'un prélèvement	granuleux beige	P1	Polystyrène expansé (billes) beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (accès caves)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	granuleux beige	P1	Polystyrène expansé (billes) beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (local vélo)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P3	Réalisation d'un prélèvement	Linteau et jambages porte de service (enduit + peinture verte)	P3	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (local vélo)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P5	Réalisation d'un prélèvement	Enduit + peinture blanche	P5	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (local vélo)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Enduit + peinture blanche	P5	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P6	Réalisation d'un prélèvement	Joint d'assemblage des parpaings	P6	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Joint d'assemblage des parpaings	P6	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (accès caves)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P7	Réalisation d'un prélèvement	Tresse + laine	P7	Matériau fibreux multicolore avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (accès caves) - Vol 3 (local vélo)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P7 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Tresse + laine	P7	Matériau fibreux multicolore avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse	



Sous sol cage 29

Vol 4 (accès caves)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P8	Réalisation d'un prélèvement	Gris + peinture blanche	P8	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P10	Réalisation d'un prélèvement	Enduit gratté	P10	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Enduit gratté	P10	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P13	Réalisation d'un prélèvement	Joint d'assemblage des pierres	P13	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	peinture décorative saumon	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (local vélo)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S130	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35	Enduit sous flocage	P35	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	



N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol cage 25	Sous sol cage 25 - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol cage 25	Sous sol cage 25 - Plan de prélèvements
	Sous sol cage 29	Sous sol cage 29 - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol cage 29	Sous sol cage 29 - Plan de prélèvements
	Sous sol cage 29	Sous sol cage 29 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC Cage 25	PC Cage 25 - Plan de repérage - Actions menées
	PC Cage 25	PC Cage 25 - Plan de prélèvements
	PC Cage 25	PC Cage 25 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC Cage 29	PC Cage 29 - Plan de repérage - Actions menées
	PC Cage 29	PC Cage 29 - Plan de prélèvements
	PC Cage 29	PC Cage 29 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées




SOUS SOL CAGE 29 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001057

Légende



S1: Conduit en fibres-ciment

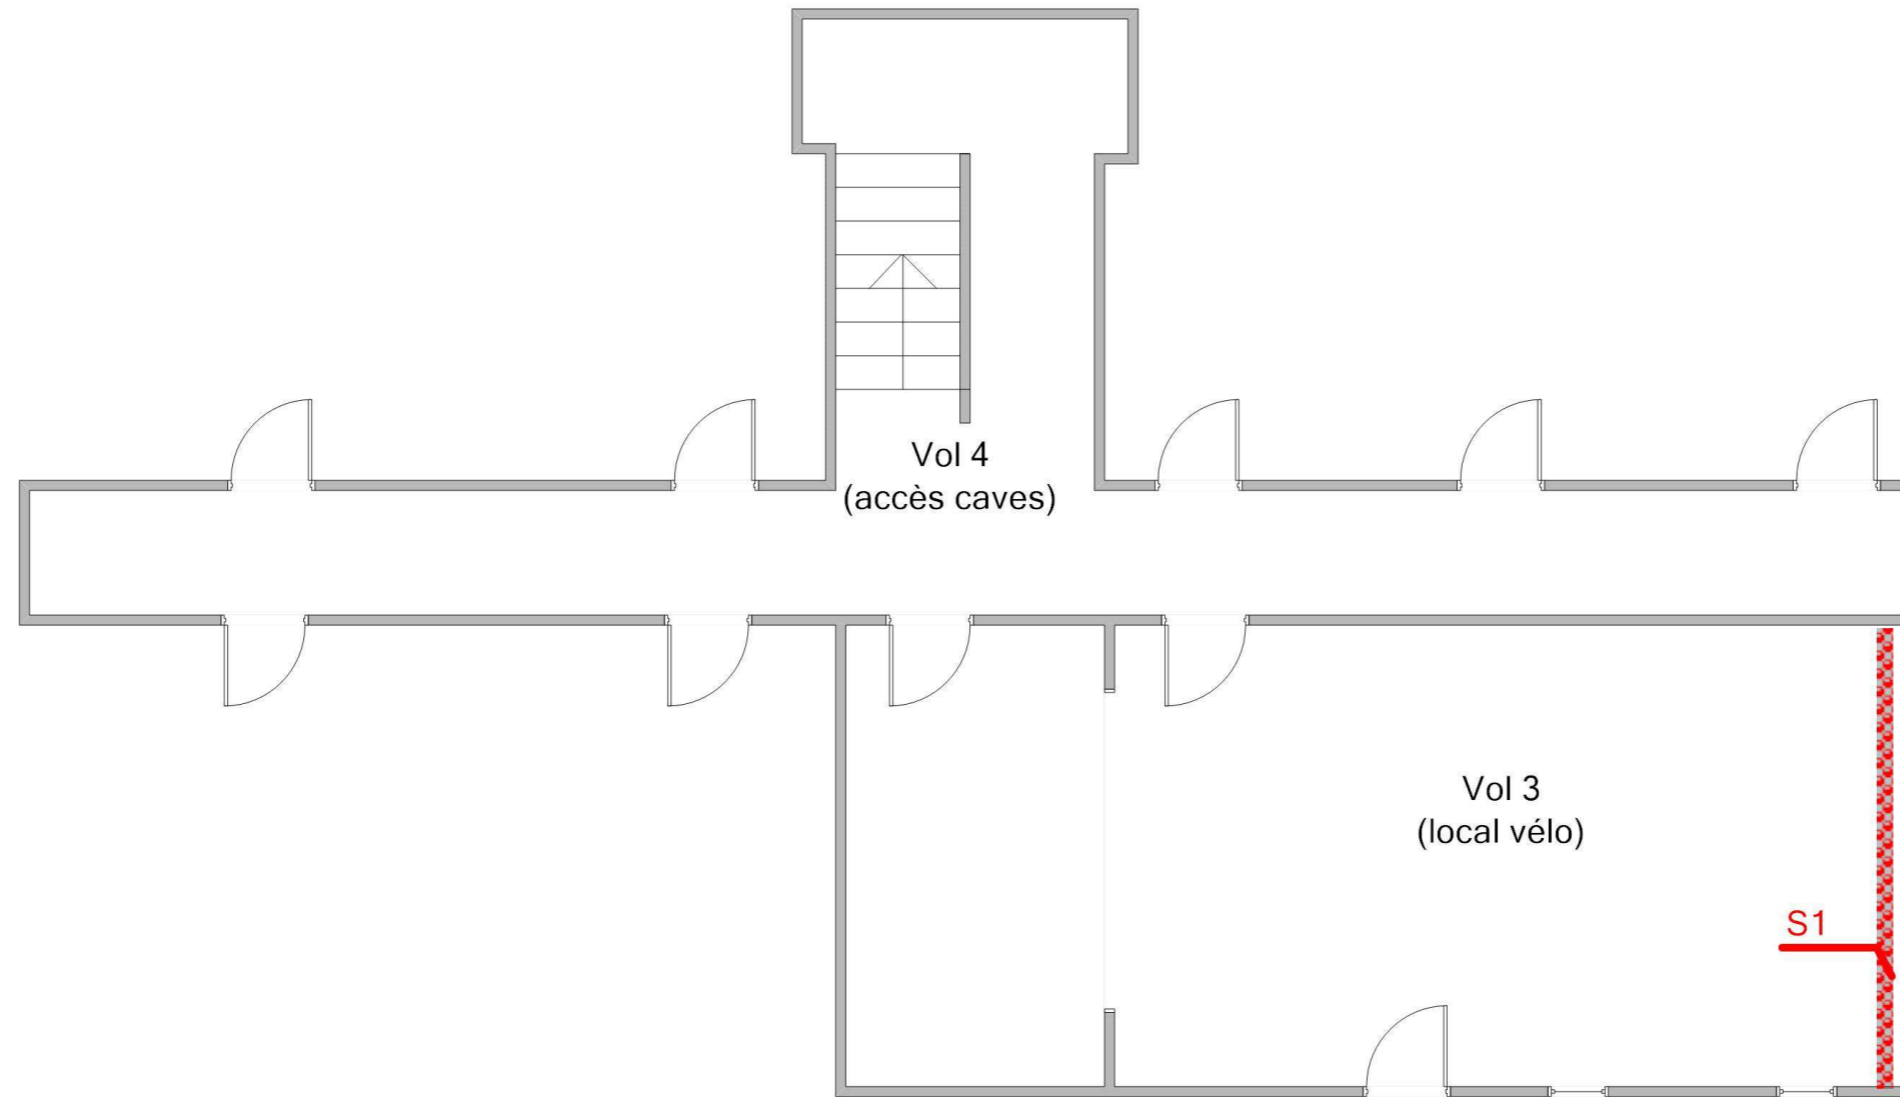

Adresse du bien
STE CATHERINE BAT B
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
12/07/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


PC CAGE 25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001057

Légende

 Localisation d'un sondage négatif

 Localisation d'un sondage positif

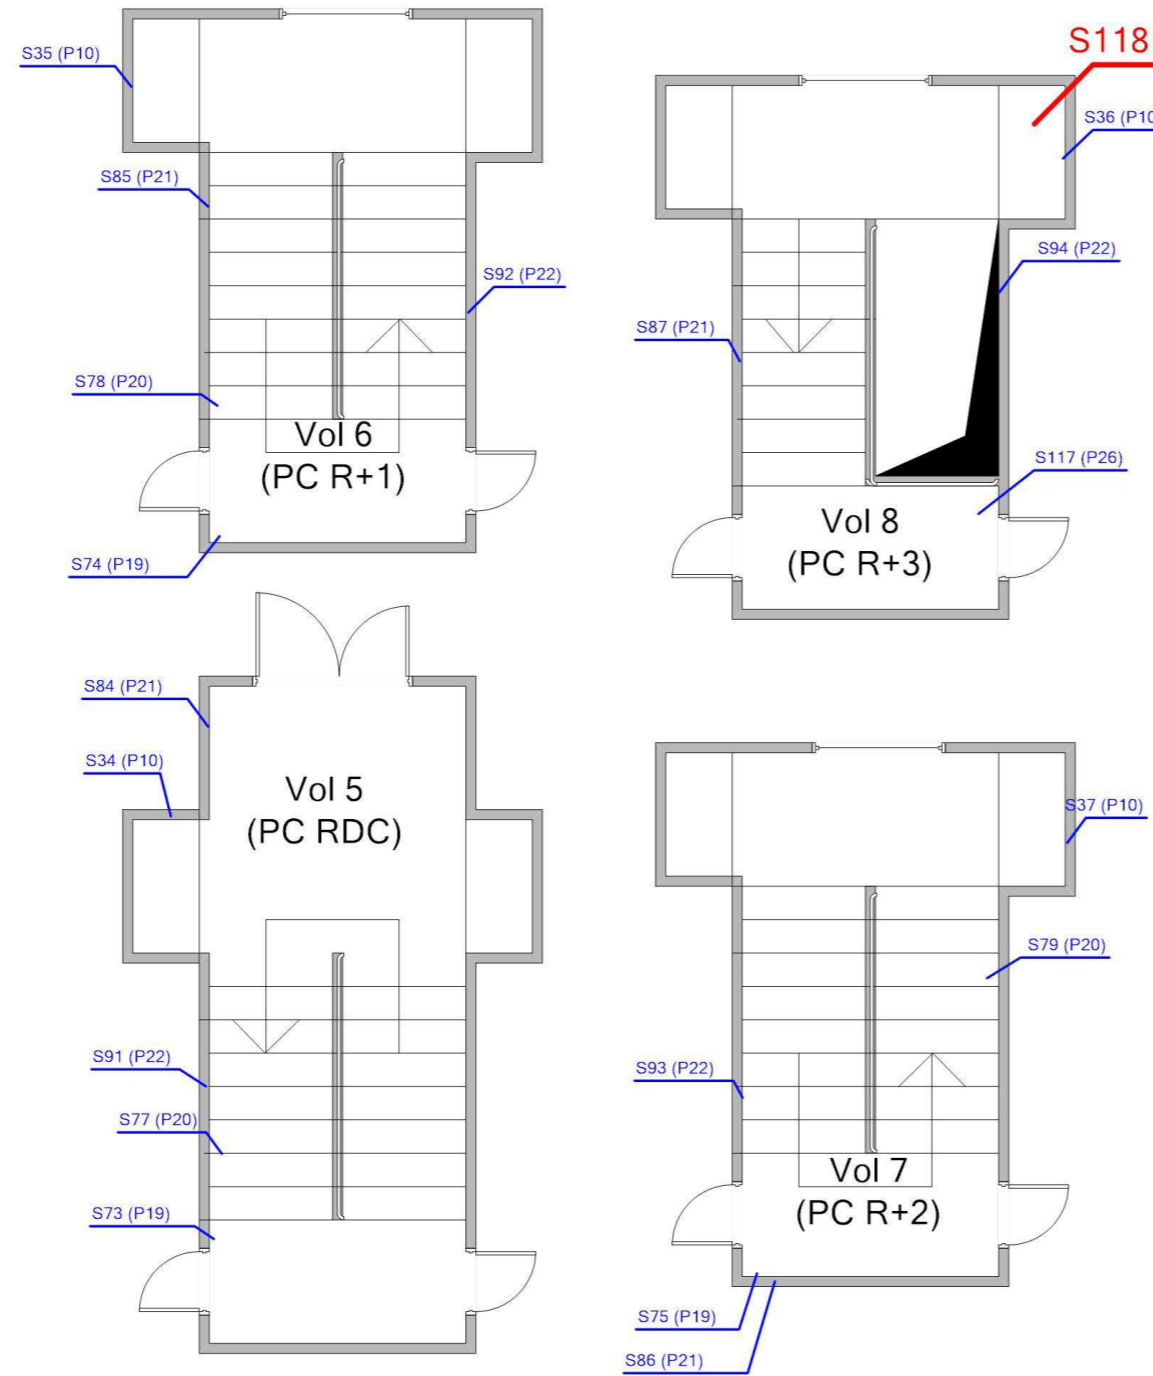

Adresse du bien
STE CATHERINE BAT B
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages


Date intervention
12/07/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC CAGE 25 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001057

Légende

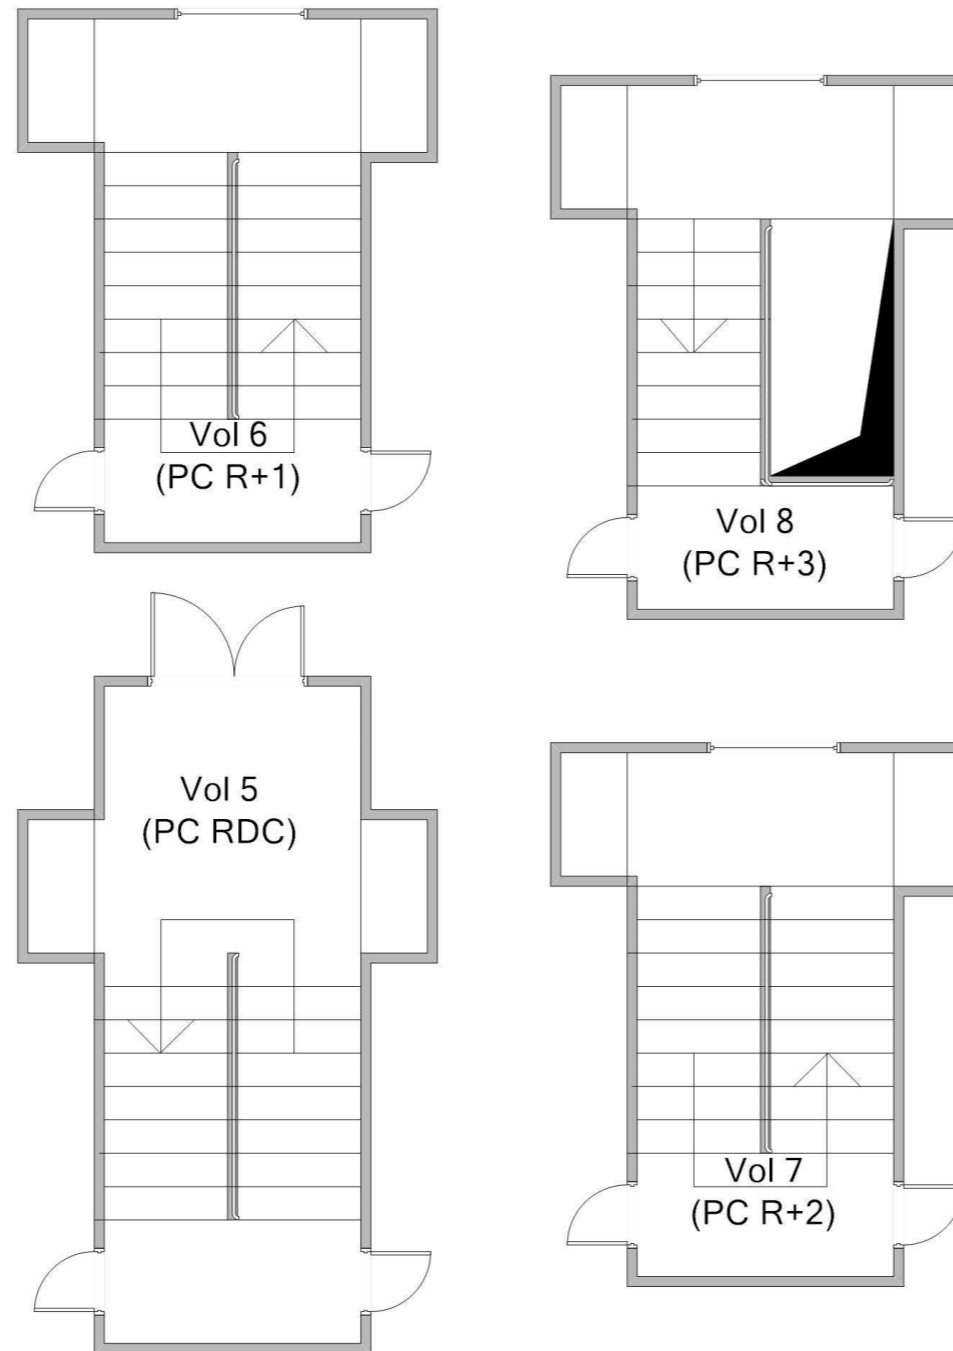

Adresse du bien
STE CATHERINE BAT B
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
12/07/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC CAGE 25 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001057

Légende

 S118: Conduit en fibres-ciment

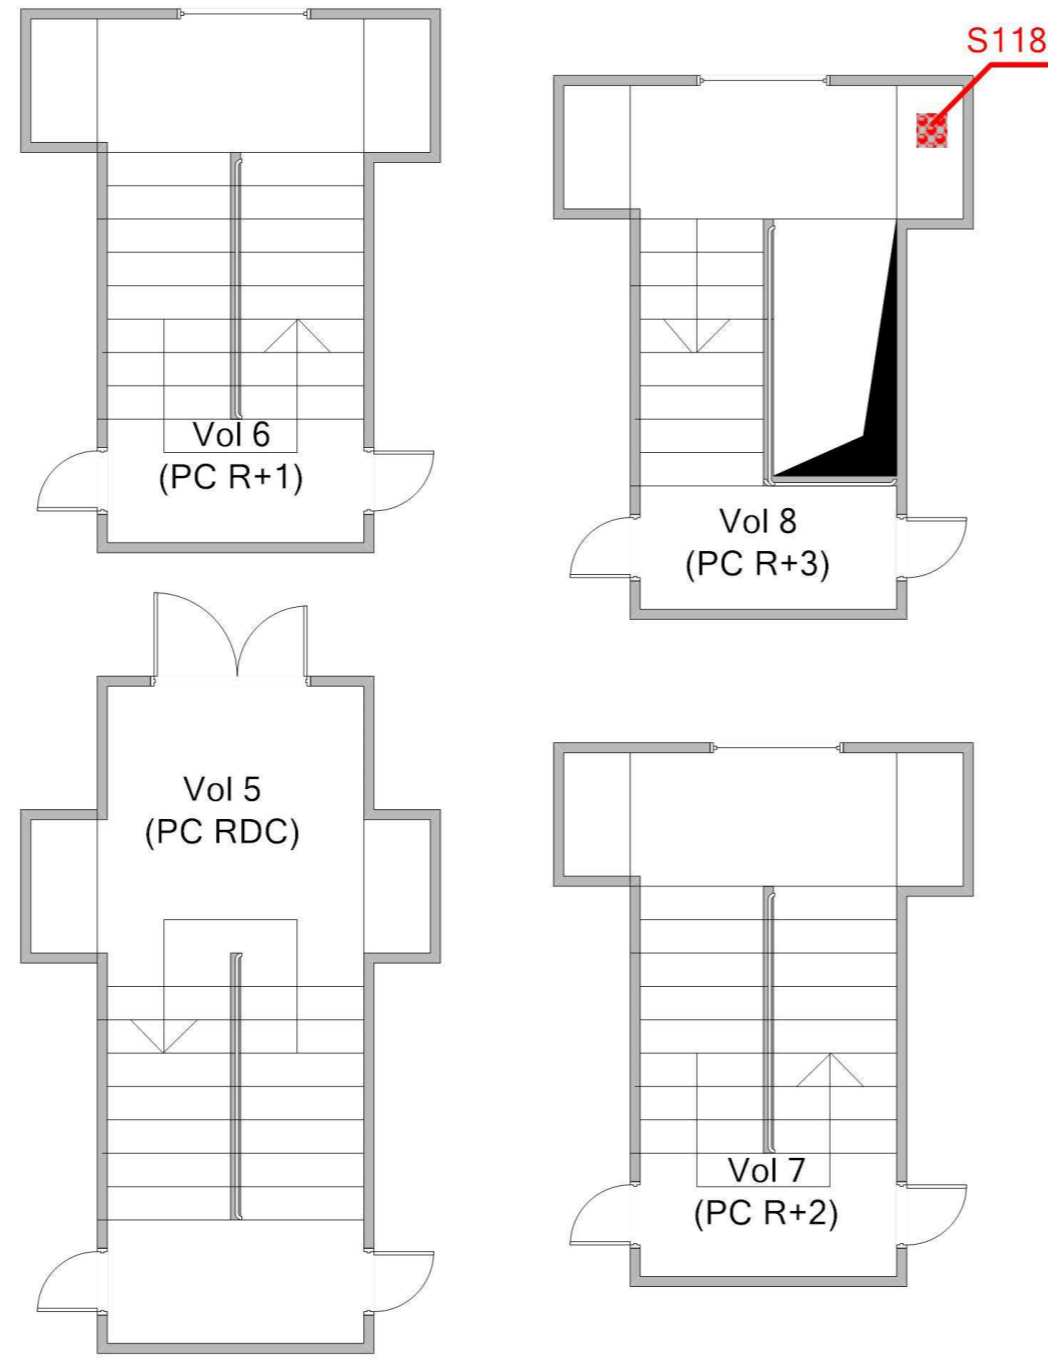

Adresse du bien
STE CATHERINE BAT B
53000 LAVAL


Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
12/07/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC CAGE 29 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001057

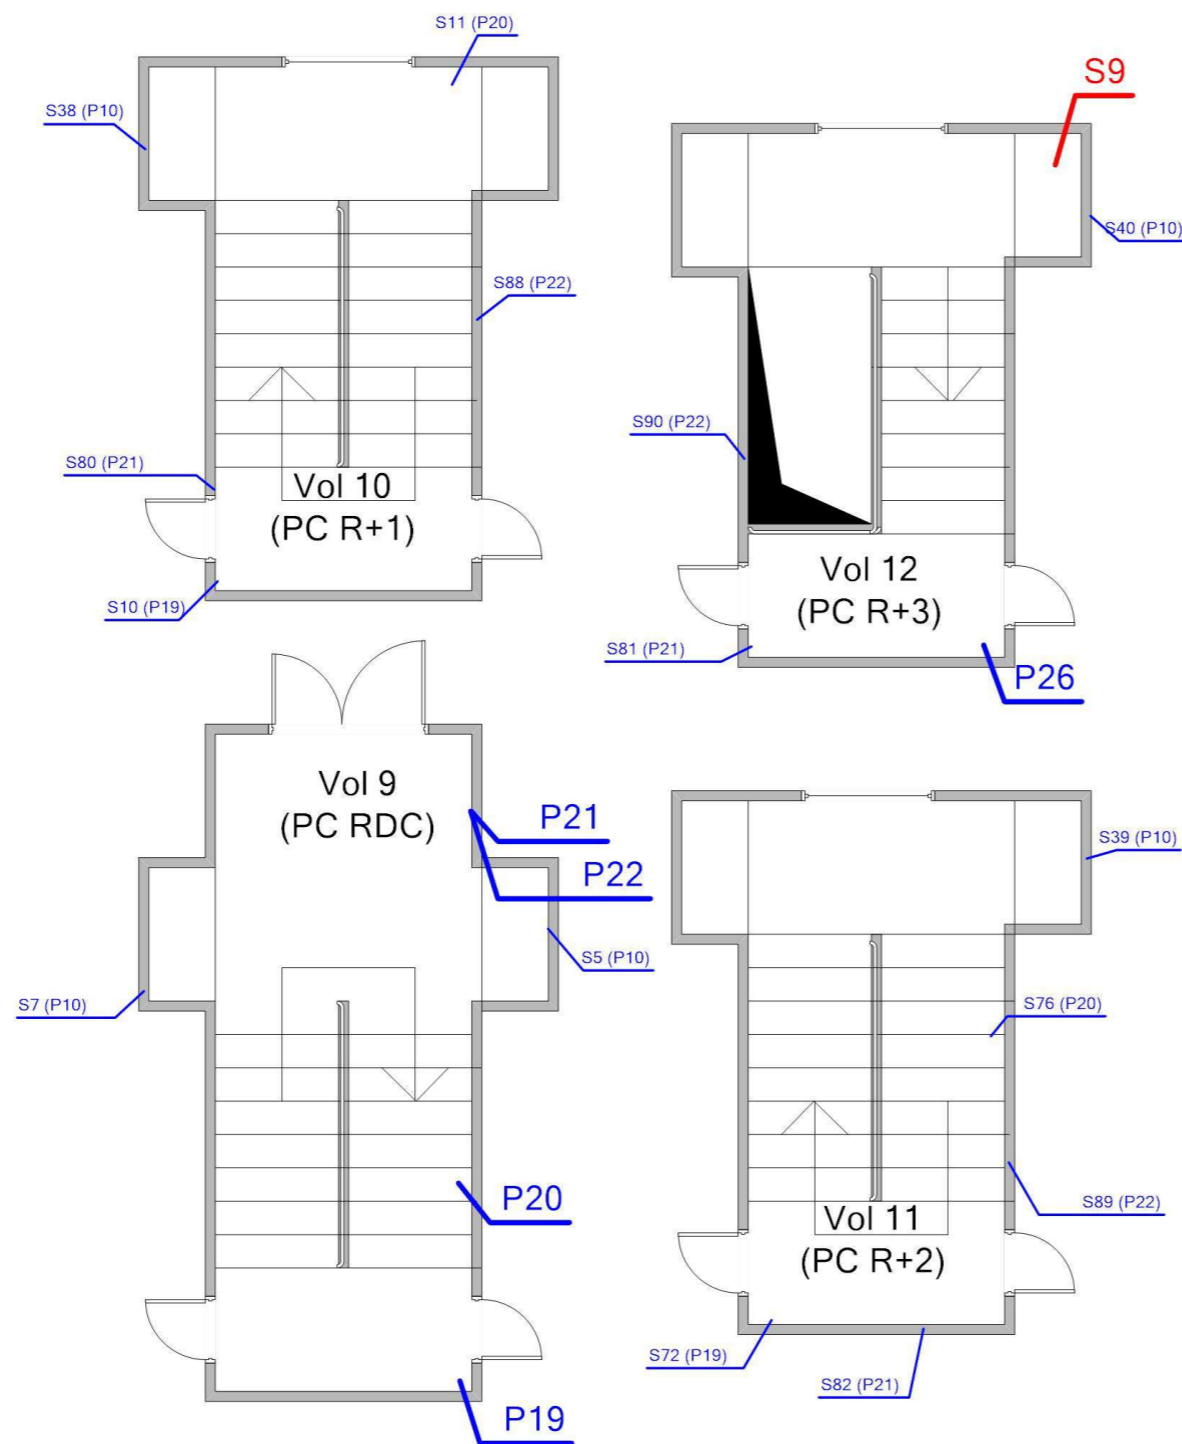

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
STE CATHERINE BAT B 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	12/07/2016	JOUSSELIN David

Légende



S9: Conduit en fibres-ciment

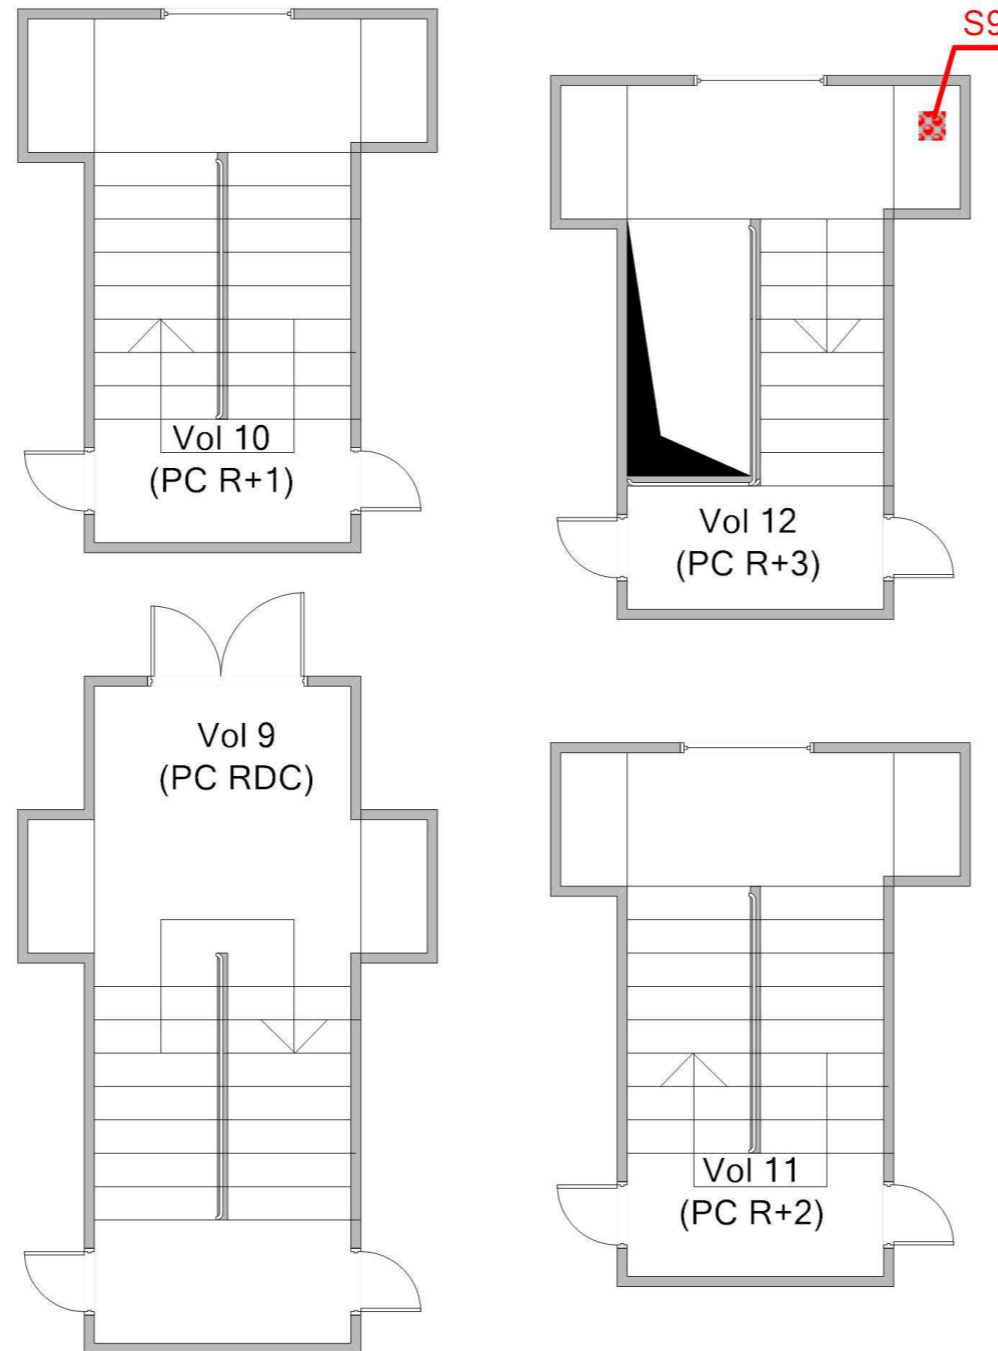

Adresse du bien
STE CATHERINE BAT B
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages




Date intervention
12/07/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001057

Légende

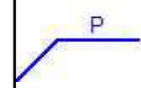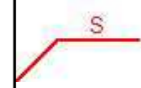	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

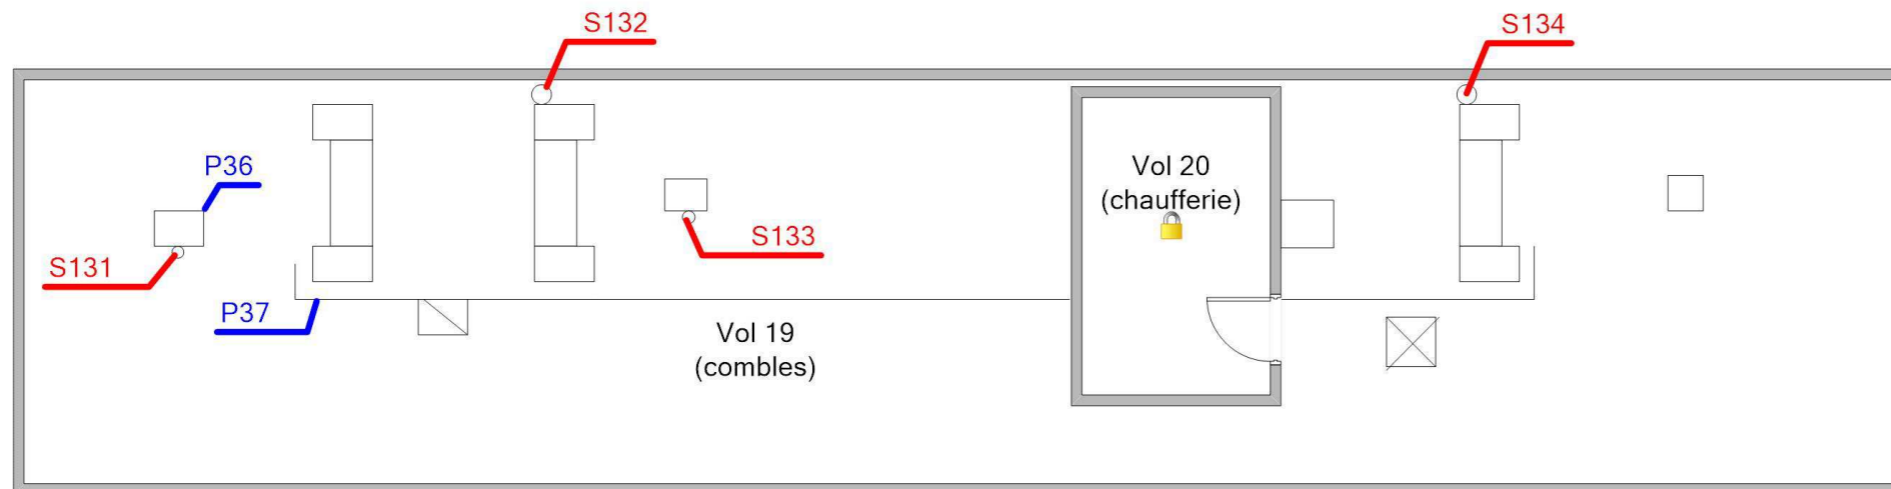

Adresse du bien
STE CATHERINE BAT B
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages





Date intervention
12/07/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001057

Légende

	S133: Conduit en fibres-ciment
	S132: Conduit en fibres-ciment
	S131: Conduit en fibres-ciment
	S134: Conduit en fibres-ciment

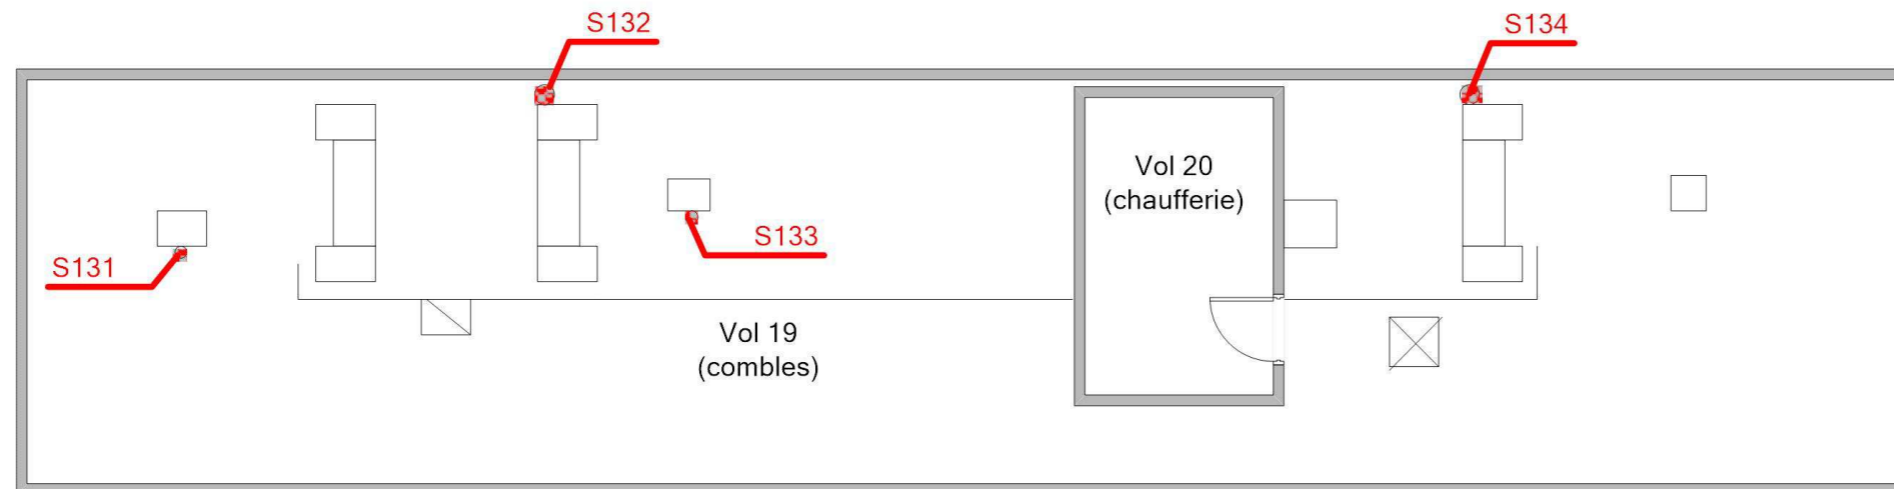

Adresse du bien
STE CATHERINE BAT B
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages


Date intervention
12/07/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PLAN MASSE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001057

Légende

 S119: Conduit en fibres-ciment

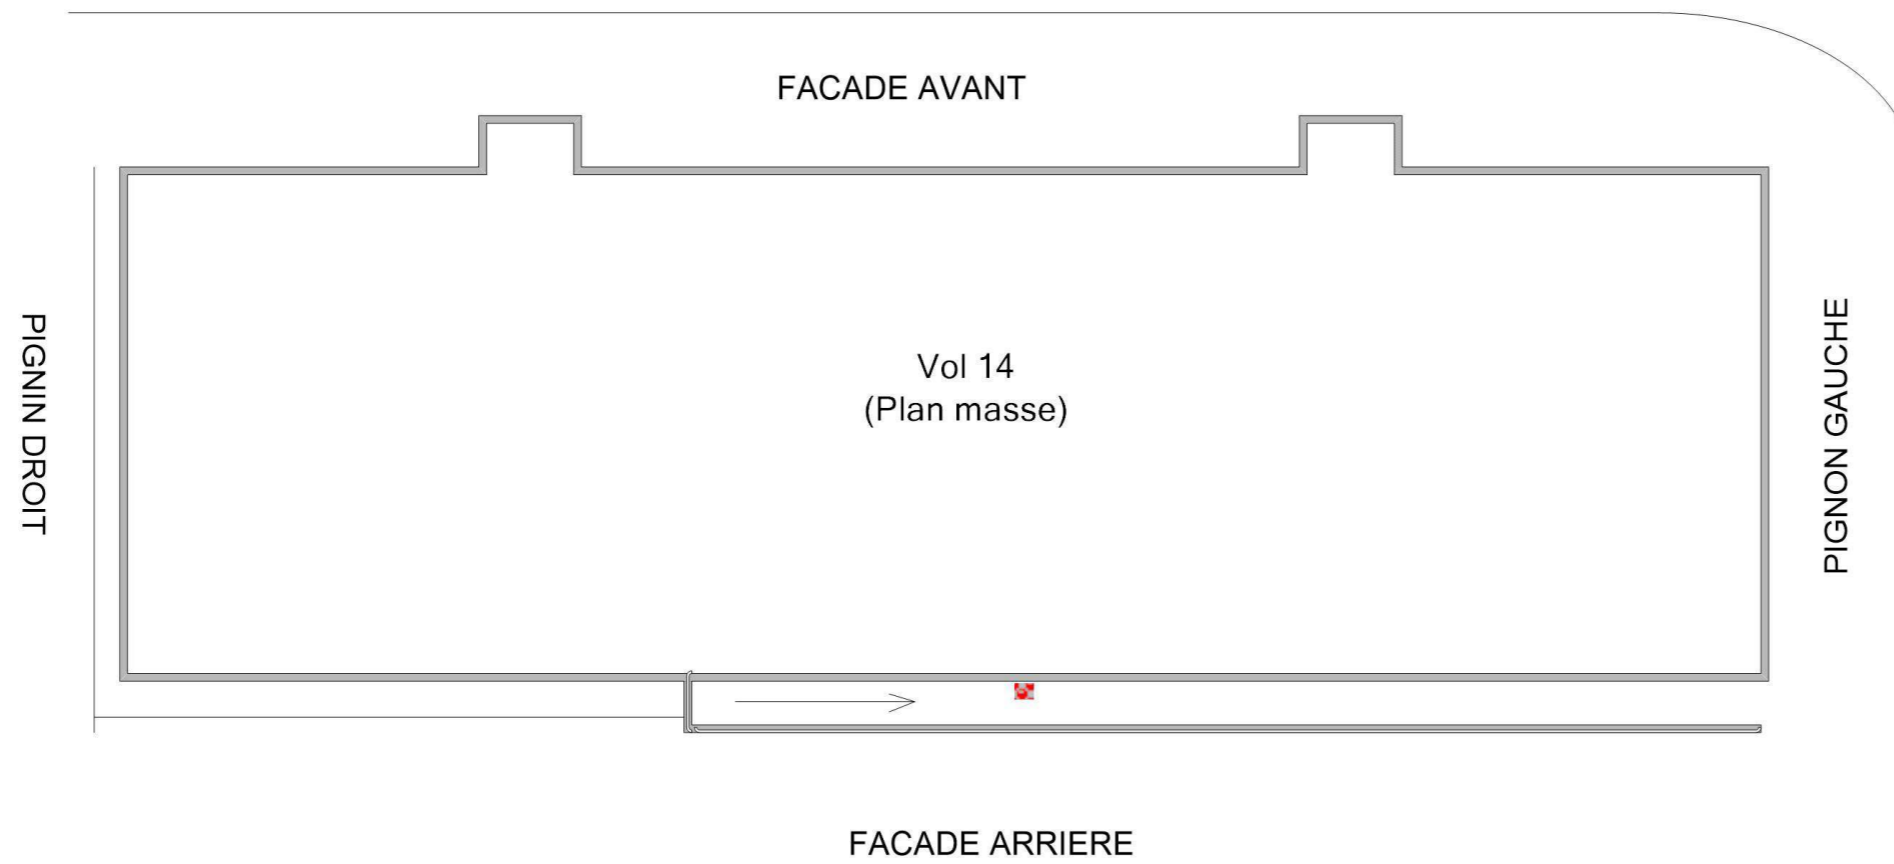

Adresse du bien
STE CATHERINE BAT B
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
12/07/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David



Légende

	Localisation d'un sondage positif
---	-----------------------------------



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
STE CATHERINE BAT B 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	12/07/2016	JOUSSELIN David



Vol 17
(Façade arrière)

Légende

 S119: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
STE CATHERINE BAT B 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	12/07/2016	JOUSSELIN David

Légende



Adresse du bien
STE CATHERINE BAT B
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
12/07/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001057 n°36 - 1 (P36)	Combles - Vol 19 (combles)	Prélevement
002HD001057 n°37 - 1 (P37)	Combles - Vol 19 (combles)	Prélevement
S131 - 1 (S131)	Combles - Vol 19 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S132 - 1 (S132)	Combles - Vol 19 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S133 - 1 (S133)	Combles - Vol 19 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S134 - 1 (S134)	Combles - Vol 19 (combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S119 - 1 (S119)	Façade arrière - Vol 17 (Façade arrière)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S118 - 1 (S118)	PC Cage 25 - Vol 8 (PC R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001057 n°19 - 1 (P19)	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	Prélevement
002HD001057 n°19 - 2 (P19)	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	Prélevement
002HD001057 n°20 - 1 (P20)	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	Prélevement
002HD001057 n°20 - 2 (P20)	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	Prélevement
002HD001057 n°21 - 1 (P21)	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	Prélevement
002HD001057 n°21 - 2 (P21)	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	Prélevement
002HD001057 n°22 - 1 (P22)	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	Prélevement
002HD001057 n°22 - 2 (P22)	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	Prélevement
002HD001057 n°26 - 1 (P26)	PC Cage 29 - Vol 12 (PC R+3)	Prélevement
002HD001057 n°26 - 2 (P26)	PC Cage 29 - Vol 12 (PC R+3)	Prélevement
S9 - 1 (S9)	PC Cage 29 - Vol 12 (PC R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001057 n°1 - 1 (P1)	Sous sol cage 29 - Vol 3 (local vélo)	Prélevement



Référence	Localisation	Action
002HD001057 n°1 - 2 (P1)	Sous sol cage 29 - Vol 3 (local vélo)	Prélevement
002HD001057 n°3 - 1 (P3)	Sous sol cage 29 - Vol 3 (local vélo)	Prélevement
002HD001057 n°3 - 2 (P3)	Sous sol cage 29 - Vol 3 (local vélo)	Prélevement
002HD001057 n°5 - 1 (P5)	Sous sol cage 29 - Vol 3 (local vélo)	Prélevement
002HD001057 n°5 - 2 (P5)	Sous sol cage 29 - Vol 3 (local vélo)	Prélevement
002HD001057 n°6 - 1 (P6)	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	Prélevement
002HD001057 n°6 - 2 (P6)	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	Prélevement
002HD001057 n°7 - 1 (P7)	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	Prélevement
002HD001057 n°7 - 2 (P7)	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	Prélevement
002HD001057 n°8 - 1 (P8)	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	Prélevement
002HD001057 n°8 - 2 (P8)	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	Prélevement
002HD001057 n°10 - 1 (P10)	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	Prélevement
002HD001057 n°10 - 2 (P10)	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	Prélevement
002HD001057 n°13 - 1 (P13)	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	Prélevement
002HD001057 n°13 - 2 (P13)	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	Prélevement
S1 - 1 (S1)	Sous sol cage 29 - Vol 3 (local vélo)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage



002HD001057 n°1 - 1 (P1)



002HD001057 n°1 - 2 (P1)



002HD001057 n°3 - 1 (P3)



002HD001057 n°3 - 2 (P3)



002HD001057 n°5 - 1 (P5)



002HD001057 n°5 - 2 (P5)



002HD001057 n°6 - 1 (P6)



002HD001057 n°6 - 2 (P6)



002HD001057 n°7 - 1 (P7)



002HD001057 n°7 - 2 (P7)



002HD001057 n°8 - 1 (P8)



002HD001057 n°8 - 2 (P8)



002HD001057 n°10 - 1 (P10)



002HD001057 n°10 - 2 (P10)



002HD001057 n°13 - 1 (P13)



002HD001057 n°13 - 2 (P13)



002HD001057 n°19 - 1 (P19)



002HD001057 n°19 - 2 (P19)



002HD001057 n°20 - 1 (P20)



002HD001057 n°20 - 2 (P20)



002HD001057 n°21 - 1 (P21)



002HD001057 n°21 - 2 (P21)



002HD001057 n°22 - 1 (P22)




002HD001057 n°22 - 2 (P22)



002HD001057 n°26 - 1 (P26)



002HD001057 n°26 - 2 (P26)

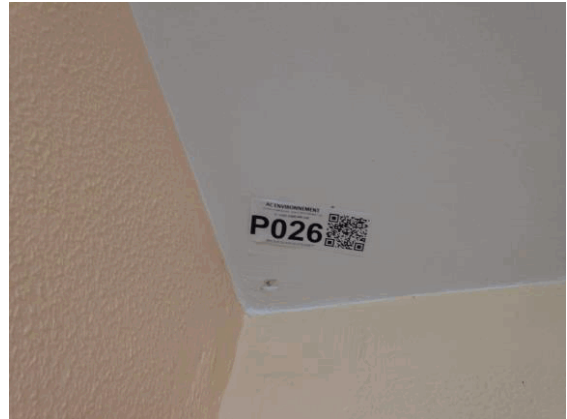

002HD001057 n°36 - 1 (P36)



002HD001057 n°37 - 1 (P37)



S1 - 1 (S1)



S9 - 1 (S9)



S118 - 1 (S118)



S119 - 1 (S119)



S131 - 1 (S131)




S132 - 1 (S132)



S133 - 1 (S133)




S134 - 1 (S134)

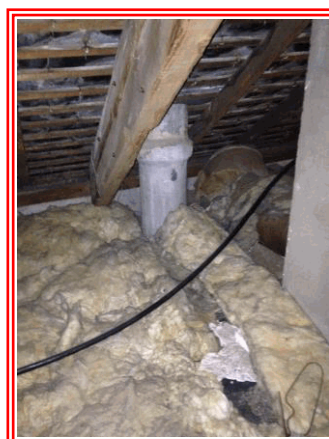

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001057	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S1	Destination du local :	
Date évaluation :	12/07/2016	Local ou zone homogène :	Vol 3 (local vélo)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
---------------------	---------------------	---------------------------	---	----------

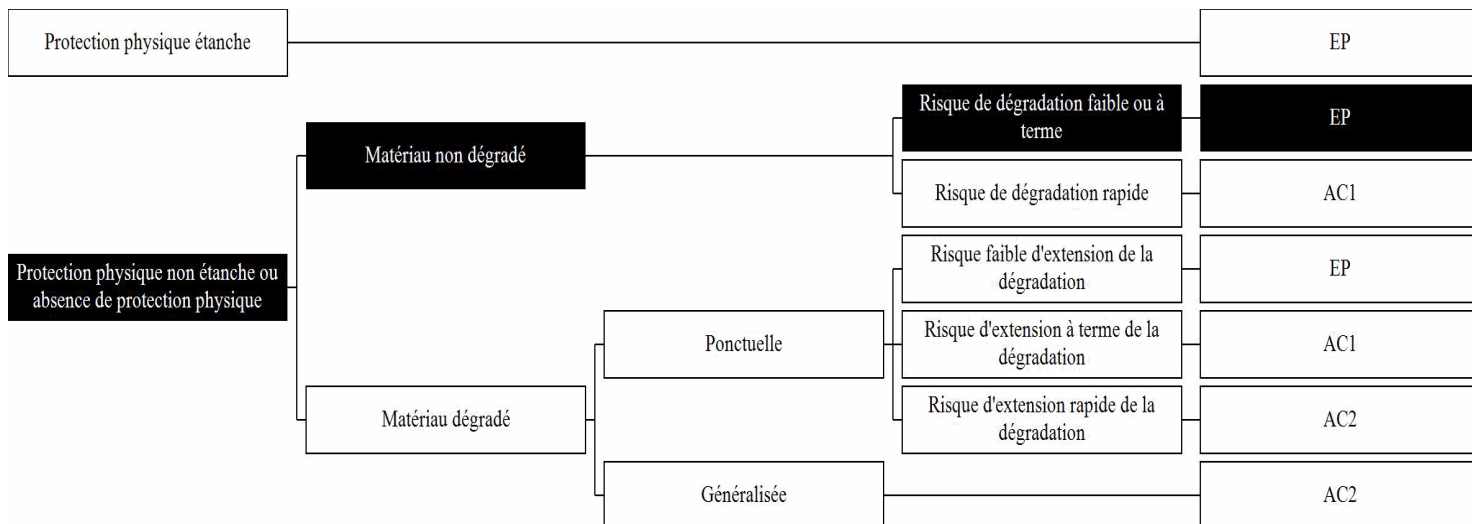

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001057	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S9	Destination du local :	
Date évaluation :	12/07/2016	Local ou zone homogène :	Vol 12
Batiment :			(PC R+3)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
---------------------	---------------------	---------------------------	---	----------

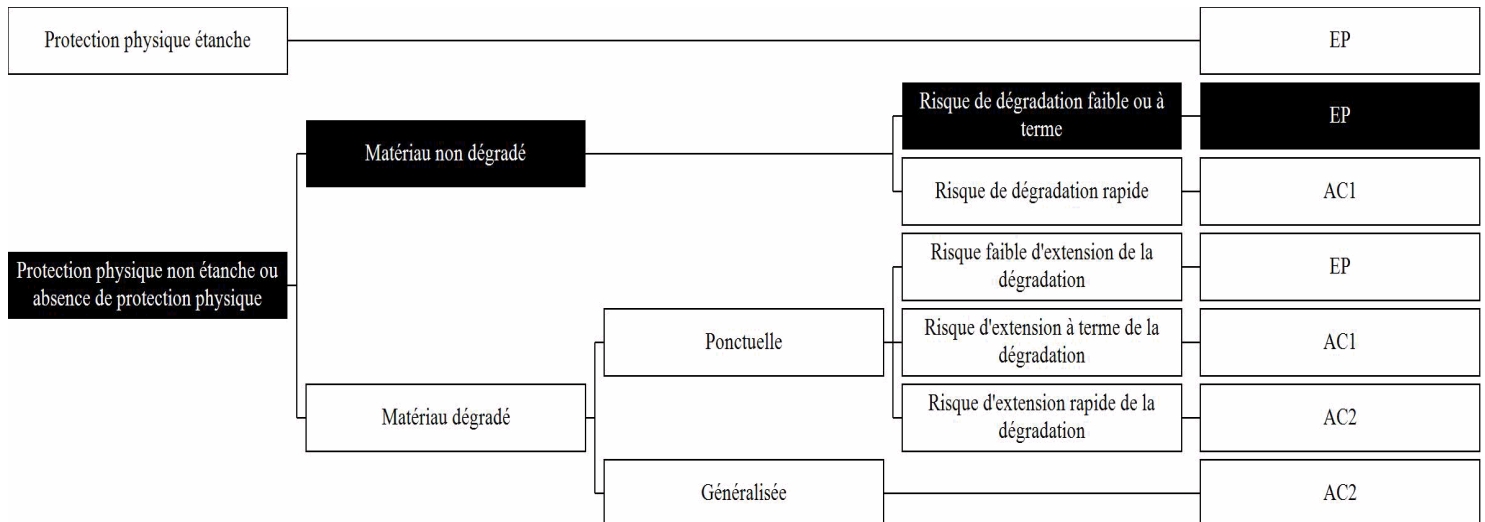

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001057	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S118	Destination du local :	
Date évaluation :	12/07/2016	Local ou zone homogène :	Vol 8
Batiment :			(PC R+3)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001057	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S119	Destination du local :	
Date évaluation :	12/07/2016	Local ou zone homogène :	Vol 17 (Façade arrière), Vol 14 (Plan masse)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001057	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S131	Destination du local :	
Date évaluation :	12/07/2016	Local ou zone homogène :	Vol 19 (combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001057	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S132	Destination du local :	
Date évaluation :	12/07/2016	Local ou zone homogène :	Vol 19 (combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001057	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S133	Destination du local :	
Date évaluation :	12/07/2016	Local ou zone homogène :	Vol 19 (combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001057	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S134	Destination du local :	
Date évaluation :	12/07/2016	Local ou zone homogène :	Vol 19 (combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Polystyrène expansé (billes) beige en vrac + peinture - granuleux beige -	Sous sol cage 29 - Vol 3 (local vélo)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture - Linteau et jambages porte de service (enduit + peinture verte) -	Sous sol cage 29 - Vol 3 (local vélo)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture - Enduit + peinture blanche -	Sous sol cage 29 - Vol 3 (local vélo)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture - Joint d'assemblage des parpaings -	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	
P7	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux multicolore avec couche en toile - Tresse + laine -	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture - Gris + peinture blanche -	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Enduit gratté -	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture - Joint d'assemblage des pierres -	Sous sol cage 29 - Vol 4 (accès caves)	
P19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peintures multiples - Plafond droit (sous face palier) -	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Sous face escalier + palier (fine couche d'enduit blanc + enduit ciment) -	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - peinture décorative saumon -	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture - Porteur cage escalier (enduit sous peinture décorative) -	PC Cage 29 - Vol 9 (PC RDC)	
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - plafond dernier étage -	PC Cage 29 - Vol 12 (PC R+3)	
P35	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture - Enduit sous flocage -	Sous sol cage 25 - Vol 1 (local vélo)	
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Enduit sur cheminées -	Combles - Vol 19 (combles)	
P37	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux orange avec couche cartonnée + matériau fibreux multicolore avec couche en toile - tresse + carton + laine -	Combles - Vol 19 (combles)	

Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA
Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre
Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Téléphone : 0299354149
Email : Helene.Grude@itga.fr
Numéro d'accréditation : 1-5970

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55708 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55708
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_1bc0af79-29fb-4d73-991d-540c395500
5f

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 3 (local vélo)
Description ITGA	Polystyrène expansé (billes) beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Polystyrène expansé (billes) beige en vrac + peinture	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

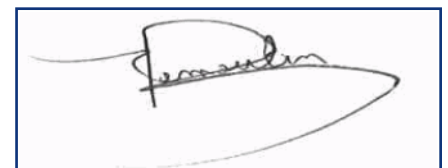

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55710 EN DATE DU 02/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
 Echantillon ITGA : IT071607-55710
 Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
 MesureAmianteAT_b2b1383f-41a4-45ad-a41c-5d0baa4c35a
 0

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (local vélo)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

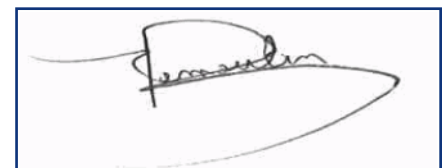

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55712 EN DATE DU 02/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
 Echantillon ITGA : IT071607-55712
 Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
 MesureAmianteAT_cf5f275e-522b-410c-8ed3-df78290164
 e0

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (local vélo)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

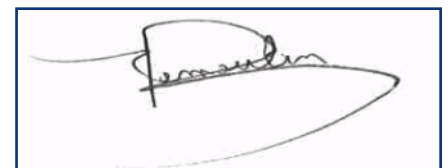

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55713 EN DATE DU 02/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55713
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_68775def-a973-4fcd-865e-1ced5aa4cbf
4

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

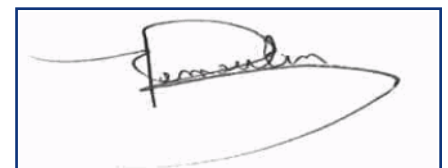

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55714 EN DATE DU 02/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55714
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_7dbf793e-74a0-428f-8671-5c20539cd9
f1

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057007 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 4 (accès caves)
Description ITGA	Matériau fibreux multicolore avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique


Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux multicolore avec couche en toile	MOLP le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

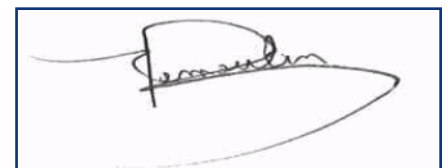

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55715 EN DATE DU 02/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55715
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_8d31ed52-6fe2-409d-a4fa-813f0555ec
3b

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 4 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

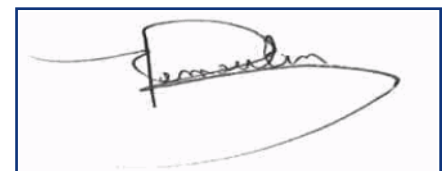

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55717 EN DATE DU 02/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
 Echantillon ITGA : IT071607-55717
 Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
 MesureAmianteAT_48c6f727-051c-4e49-bbb6-66b3c2283c
 10

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

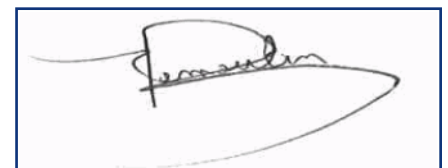

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55720 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55720
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_b52f793b-34e8-4b02-a542-d0b92718a
370

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

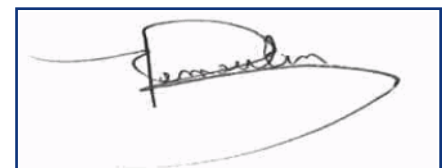

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55726 EN DATE DU 02/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55726
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_e25ccb70-a604-4017-9742-a5ed66089
0c7

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057019 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 9 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peintures multiples	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

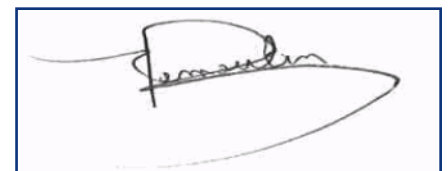

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55727 EN DATE DU 02/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55727
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_07933556-5ecf-49cf-99e3-17b31c77e8
d3

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057020 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 9 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

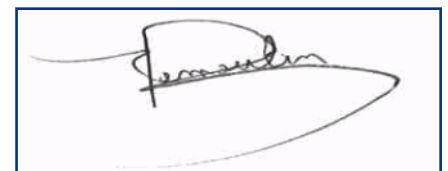

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55728 EN DATE DU 02/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55728
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_4c140765-498b-4dc6-9a29-69d918c87
9a0

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 9 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

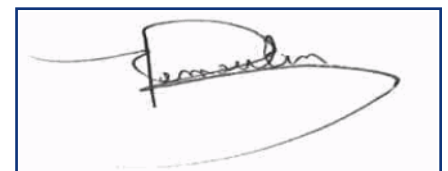

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55729 EN DATE DU 02/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55729
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_3e867ede-18c5-4c49-a55f-0188dfb97c
40

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 9 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

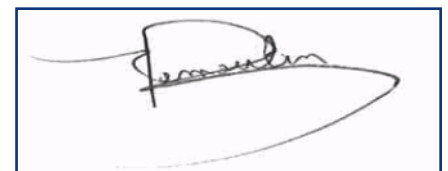

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55733 EN DATE DU 02/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55733
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_76adf55f-1a86-4bf7-bfbf-249cd2047ed
9

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057026 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 12 (PC R+3)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

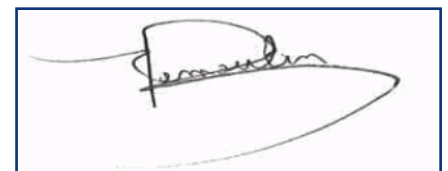

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55742 EN DATE DU 02/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55742
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_29884f49-34d9-44cd-b1e7-cfc7aa9d32
24

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057035 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 1 (local vélo)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

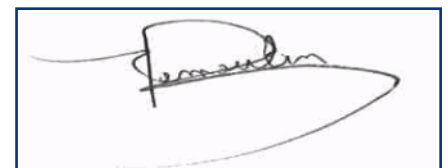

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55743 EN DATE DU 02/08/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
Echantillon ITGA : IT071607-55743
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_fc204a7f-d48e-491a-af69-1ff53d9ecf81

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057036 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 19 (combles)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

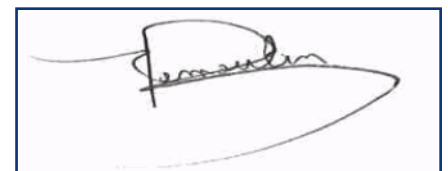

RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-55744 EN DATE DU 02/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78417
 Echantillon ITGA : IT071607-55744
 Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
 MesureAmianteAT_ba14083a-bcbf-4903-b08b-23c83f0442
 08

Réf. Client :

Commande	002HD001057
Dossier client	_0001300008_ STE CATHERINE BAT B - 53000 LAVAL Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002HD001057037 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 19 (combles)
Description ITGA	Matériau fibreux orange avec couche cartonnée / Matériau fibreux multicolore avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux orange avec couche cartonnée + matériau fibreux multicolore avec couche en toile	MOLP le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

