

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	LE LOUVRE 1
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0010400004_
Rapport émis le :	28/10/2016
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

### Sommaire

Rapport	Annexes
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique 26 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique 5 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B 12 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements 1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire 8 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents 1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visités	
I - Rapports précédemment réalisés	
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention	
K - Périmètre de repérage	
L - Conditions de réalisation du repérage	
M - Grille de résultat du repérage	
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire	
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes	
O - Recommandations générales de sécurité	
P - Informations complémentaires	



Présence d'amiante Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s) Oui

**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité**



**Renseignements administratifs**

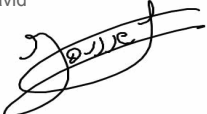A	Désignation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse du bien :	LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Batiment :	Non communiqué	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Etage :	Non communiqué		Ref donneur d'ordre : CVMAY01
Références client :	_0010400004_	Date commande : 17/10/2016	
N° de lot :	Non communiqué - Non communiqué	Date repérage : 17/10/2016	
Descriptif sommaire :	Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages	Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT	
Date de construction ou permis de construire :		Rapport émis le : 28/10/2016	
Fonction du bâtiment :	Habitation (Parties communes)		
C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport
AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : JOUSSELIN David		Nom prénom : MORA Denis Fonction : Responsable technique	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Certification n° : CPDI3391 V2 Délivré le 03/04/2015		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
E	Liste des locaux visités		
Plan	Volume	Plan	Volume
Sous sol	Vol 1 (fosse asc)	RDC	Vol 2 (Asc RDC)
R+1 / 2 / 3	Vol 3 (asc R+1)	R+1 / 2 / 3	Vol 4 (asc R+2)
R+1 / 2 / 3	Vol 5 (asc R+3)	R+4 / 5 / 6	Vol 6 (asc R+4)
R+4 / 5 / 6	Vol 7 (asc R+5)	R+4 / 5 / 6	Vol 8 (asc R+6)
Machinerie ascenseur	Vol 9 (machinerie ascenseur)	Sous sol	Vol 10 (accès caves)
Sous sol	Vol 11 (local commun)	Sous sol	Vol 12 (local poubelle)
Sous sol	Vol 13 (vide ordure)	Sous sol	Vol 14 (local ménage)
RDC	Vol 15 (local vélo)	RDC	Vol 16 (SAS entrée)
RDC	Vol 17 (accès lgt)	RDC	Vol 18 (local VO)
R+1 / 2 / 3	Vol 19 (VO 1)	R+1 / 2 / 3	Vol 20 (VO 2)
R+4 / 5 / 6	Vol 22 (VO 4)	R+4 / 5 / 6	Vol 23 (VO 5)
R+1 / 2 / 3	Vol 25 (PC R+1)	R+1 / 2 / 3	Vol 26 (PC R+2)
R+1 / 2 / 3	Vol 27 (PC R+3)	R+4 / 5 / 6	Vol 28 (PC R+4)
R+4 / 5 / 6	Vol 29 (PC R+5)	R+4 / 5 / 6	Vol 30 (PC R+6)
Toiture	Vol 31 (toiture)	Toiture	Vol 33 (machinerie ascenseur)
Plan masse	Vol 35 (Plan masse)	Façade avant	Vol 36 (Façade avant)
Façade droite	Vol 37 (Façade droite)	Façade arrière	Vol 38 (Façade arrière)
Façade gauche	Vol 39 (Façade gauche)		



**Conclusions**

**F Conclusion(s) du rapport de mission**

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Matériau	Critère de décision	
		après analyse	sur décision de l'opérateur
Vol 14 (local ménage)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 13 (vide ordure)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 13 (vide ordure)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 10 (accès caves)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 17 (accès lgt)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 18 (local VO)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 30 (PC R+6)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 31 (toiture)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 19 (VO 1)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 20 (VO 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 22 (VO 4)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 23 (VO 5)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

**G Commentaire(s) et réserve(s)**

**Commentaire n°1**

Diagnostic ascenseur : Des réserves sont émises sur les matériaux présent à l'intérieur de la machinerie (moteur...) inaccessible sans démontage des appareils. Des réserves sont émises sur les parois externes ainsi que sur les matériaux présent à l'intérieur des parois (si double peau) de la cabine inaccessibles sans démontage de celle-ci. Une intervention supplémentaire peut s'avérer nécessaire en cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante par les ascensoristes lors de la dépose du groupe de traction ou des parois de la cabine.

**Commentaire n°2**

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage. Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. (fibralth sous sol et faux plafond hall d'entrée) Les matériaux présents sous les blocs préfabriqués présent en façade. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture recouvert par un revêtement d'étanchéité. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...) Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...) Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries des appartements (Menuiserie 4/16/4)



## H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
R+4 / 5 / 6 - Vol 24 (VO 6)	Moyen investigation non mis a disposition	pas de clef d'accès
R+1 / 2 / 3 - Vol 21 (VO 3)	Moyen investigation non mis a disposition	pas de clef d'accès
Toiture - Vol 32 (chaufferie)	Moyen investigation non mis a disposition	pas de clef d'accès



## Condition de repérage

### I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

### J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

**Objet de la mission :** Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

**Obligation réglementaire de la constitution du DTA :** le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

**Méthodologie :** rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

**Cadre juridique :**

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R.1334-23, R.1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

**Limite de la mission:**

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

### K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)



## L Condition de réalisation du repérage

### Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

#### COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

#### COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

#### PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	<b>1. Parois verticales intérieures</b>
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
	<b>2. Planchers et plafonds</b>
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
	<b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
	<b>4. Eléments extérieurs</b>
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.



## M Grille de résultats du repérage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conservation
					Réf action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat		
<b>Néant</b>												
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
<b>R+1 / 2 / 3</b>												
Vol 19 (VO 1) - Vol 20 (VO 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (plafond brut dalle pleine)	B	S49 - S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (VO 1) - Vol 20 (VO 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S55 - S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		P13	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (PC R+1) - Vol 26 (PC R+2) - Vol 27 (PC R+3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S128 - S129 - S130	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	plafond droit + rampant	P30	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (PC R+1) - Vol 26 (PC R+2) - Vol 27 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S143 - S144 - S145	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	murs et plafonds gaines techniques	P33	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
<b>Vol 19 (VO 1)</b>	<b>Conduits, canalisations et équipements</b>	<b>Vide ordure</b>	<b>Conduit en fibres-ciment</b>	<b>B</b>	<b>S106</b>						<b>Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage</b>	<b>EP</b>
<b>Vol 20 (VO 2)</b>	<b>Conduits, canalisations et équipements</b>	<b>Conduit air</b>	<b>Conduit en fibres-ciment</b>	<b>B</b>	<b>S107</b>						<b>Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage</b>	<b>EP</b>
<b>R+4 / 5 / 6</b>												
Vol 22 (VO 4) - Vol 23 (VO 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (plafond brut dalle pleine)	B	S52 - S53	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



R+4 / 5 / 6												
Vol 22 (VO 4) - Vol 23 (VO 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S57 - S58	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		P13	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (PC R+4) - Vol 29 (PC R+5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S131 - S132	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	plafond droit + rampant	P30	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (PC R+4) - Vol 29 (PC R+5) - Vol 30 (PC R+6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S146 - S147 - S148	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	murs et plafonds gaines techniques	P33	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (PC R+6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P36	Réalisation d'un prélèvement	plafond dernier étage	P36	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (PC R+6)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S42						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 22 (VO 4)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S108						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 23 (VO 5)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S109						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
RDC												
Vol 18 (local VO)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (plafond brut dalle pleine)	B	S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (local VO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		P13	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	





RDC												
Vol 17 (accès lgt)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P30	Réalisation d'un prélèvement	plafond droit + rampant	P30	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (accès lgt)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P33	Réalisation d'un prélèvement	murs et plafonds gaines techniques	P33	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (accès lgt)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	murs et plafonds gaines techniques	P33	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (accès lgt)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S35	ventilation gaine gaz					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 18 (local VO)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S37						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Sous sol												
Vol 14 (local ménage)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P2	Réalisation d'un prélèvement	Gratté	P2	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (local ménage) - Vol 11 (local commun) - Vol 12 (local poubelle)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P2 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Gratté	P2	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (local ménage)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S6						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 10 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment (béton banché brut)	B	P10	Réalisation d'un prélèvement		P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (accès caves) - Vol 13 (vide ordure)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment (béton banché brut)	B	P10 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	



Sous sol												
Vol 10 (accès caves)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (plafond brut dalle pleine)	B	P11	Réalisation d'un prélèvement		P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (accès caves) - Vol 13 (vide ordure)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (plafond brut dalle pleine)	B	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (vide ordure)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	B	S8						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 13 (vide ordure)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	B	S9	Pénétration EU dans sol					Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 13 (vide ordure)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment taloché	B	P12	Réalisation d'un prélèvement		P12	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (vide ordure)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P13	Réalisation d'un prélèvement		P13	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (accès caves)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S10						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Toiture												
Vol 31 (toiture)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S105						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



## N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

### Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

**Score 1** : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

**Score 2** : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

**Score 3** : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

## N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

### Produits de la liste B :

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**Score AC1** : Cette action corrective consiste à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

**Score AC2** : Cette action corrective consiste à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



## O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations Générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amiantés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr)

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

#### b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

#### e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



## P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.


























Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).




## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Plan de prélèvements
	Sous sol	Sous sol - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol	Sous sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de prélèvements
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1 / 2 / 3	R+1 / 2 / 3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 / 2 / 3	R+1 / 2 / 3 - Plan de prélèvements
	R+1 / 2 / 3	R+1 / 2 / 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 / 2 / 3	R+1 / 2 / 3 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+4 / 5 / 6	R+4 / 5 / 6 - Plan de repérage - Actions menées
	R+4 / 5 / 6	R+4 / 5 / 6 - Plan de prélèvements
	R+4 / 5 / 6	R+4 / 5 / 6 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+4 / 5 / 6	R+4 / 5 / 6 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Machinerie ascenseur	Machinerie ascenseur - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - MPCA Toutes catégories confondues
	Toiture	Toiture - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade droite	Façade droite - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade gauche	Façade gauche - Plan de repérage - Actions menées



# SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD000988-1

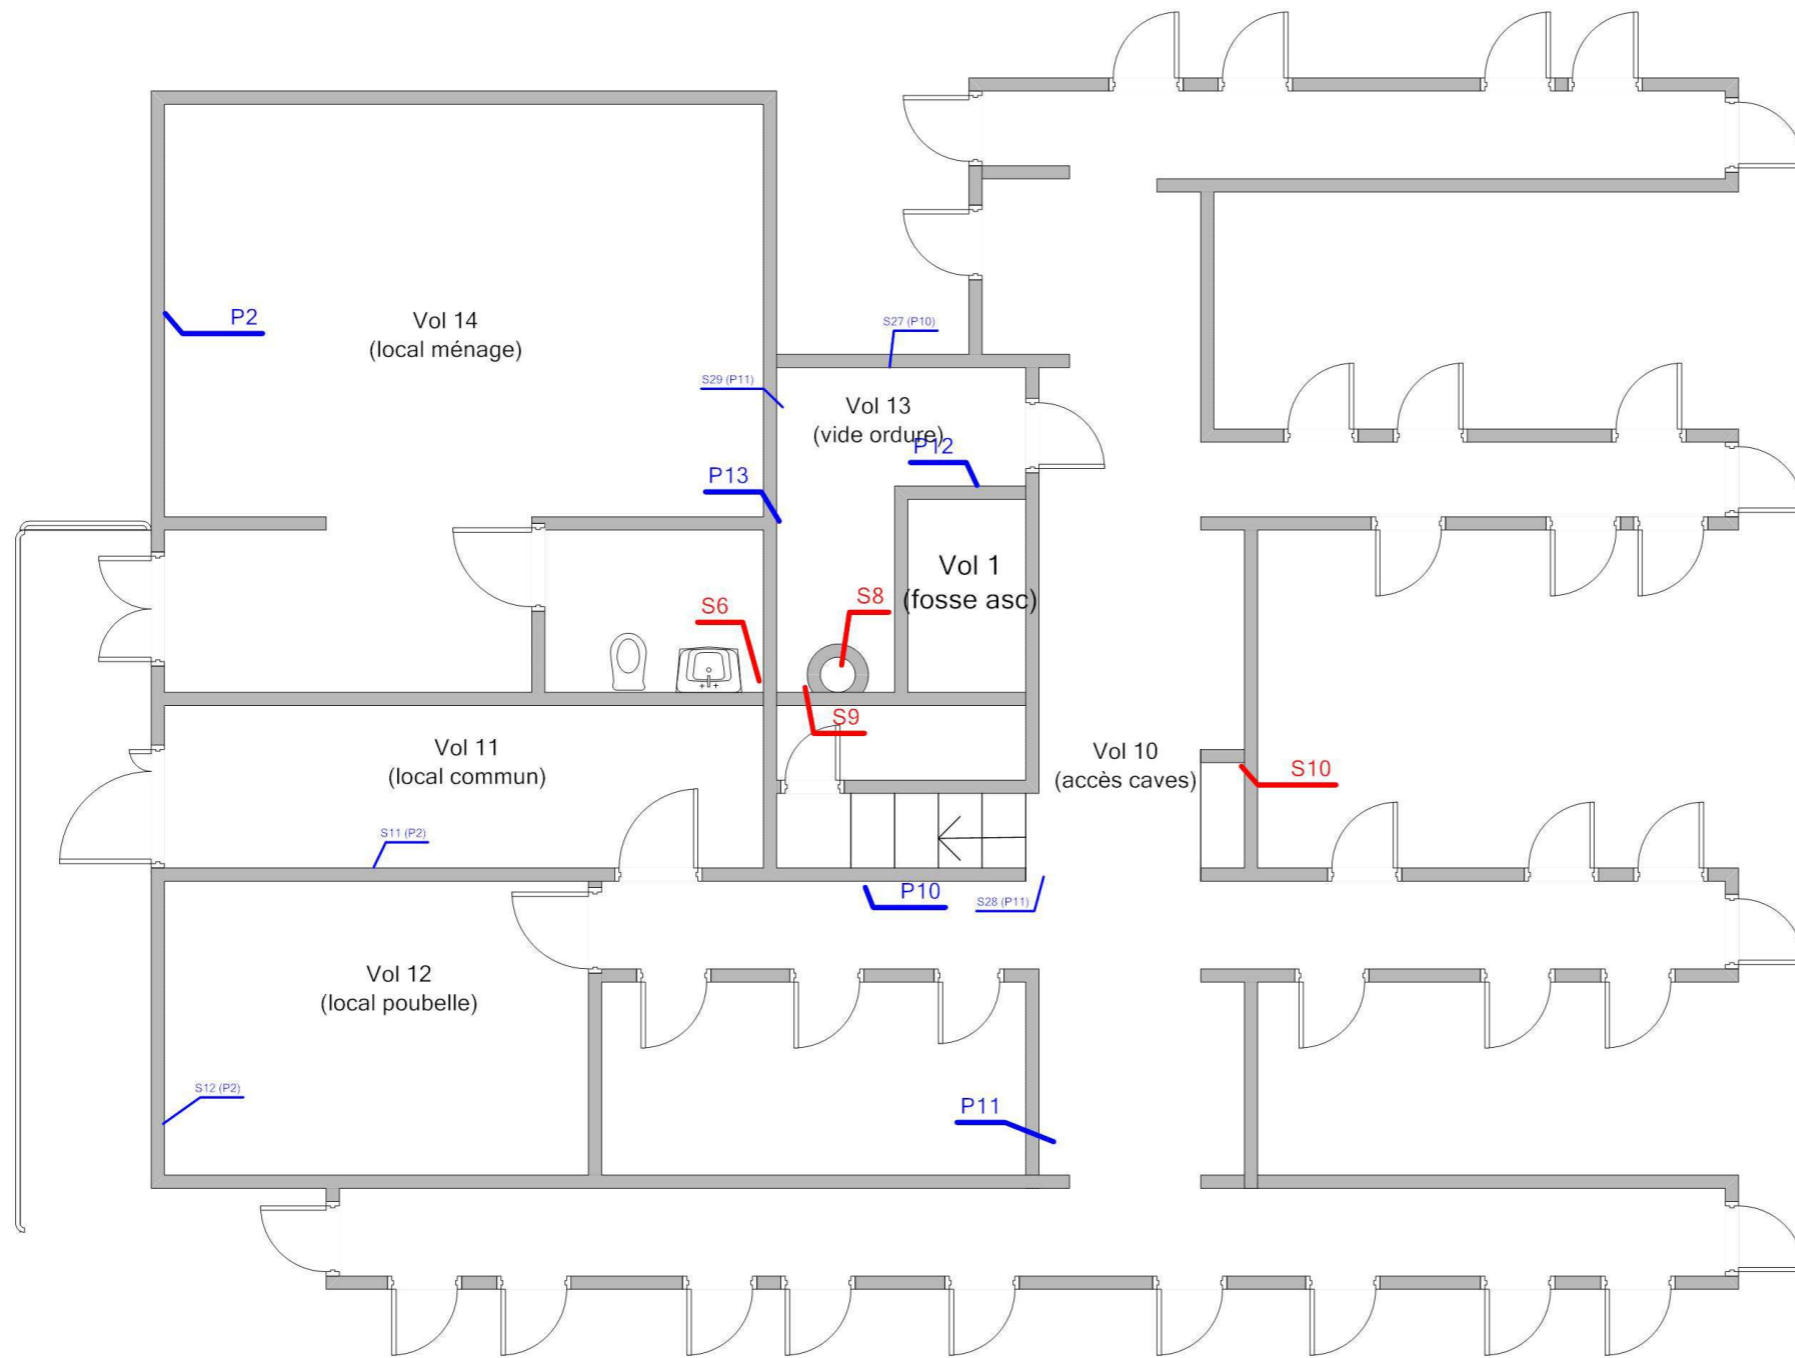

## Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages


**Date intervention**  
17/10/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

**SOUS SOL - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS**

Référence:  
002HD000988-1

Légende

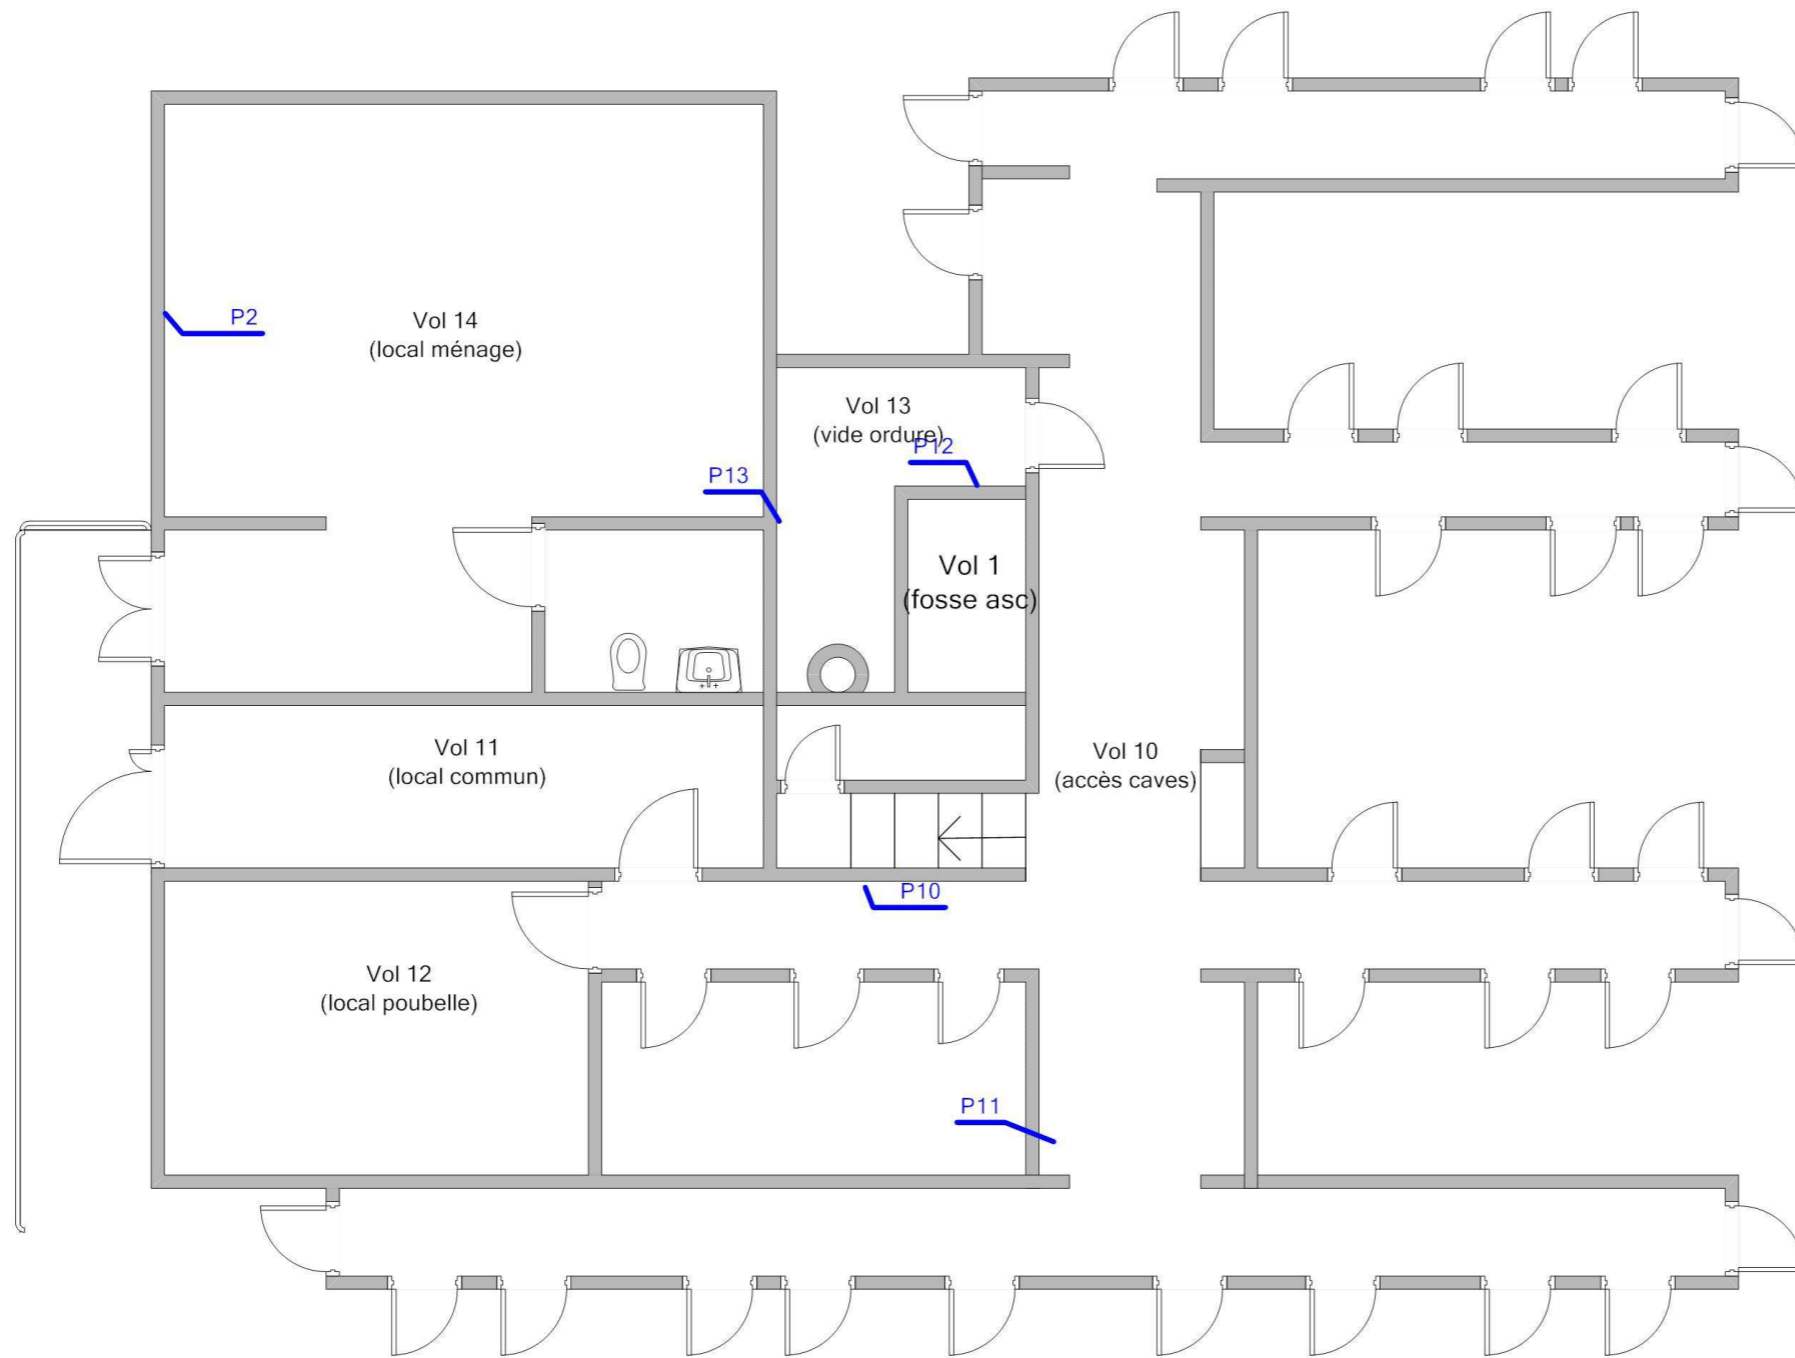

**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages


**Date intervention**  
17/10/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David



**SOUS SOL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002HD000988-1

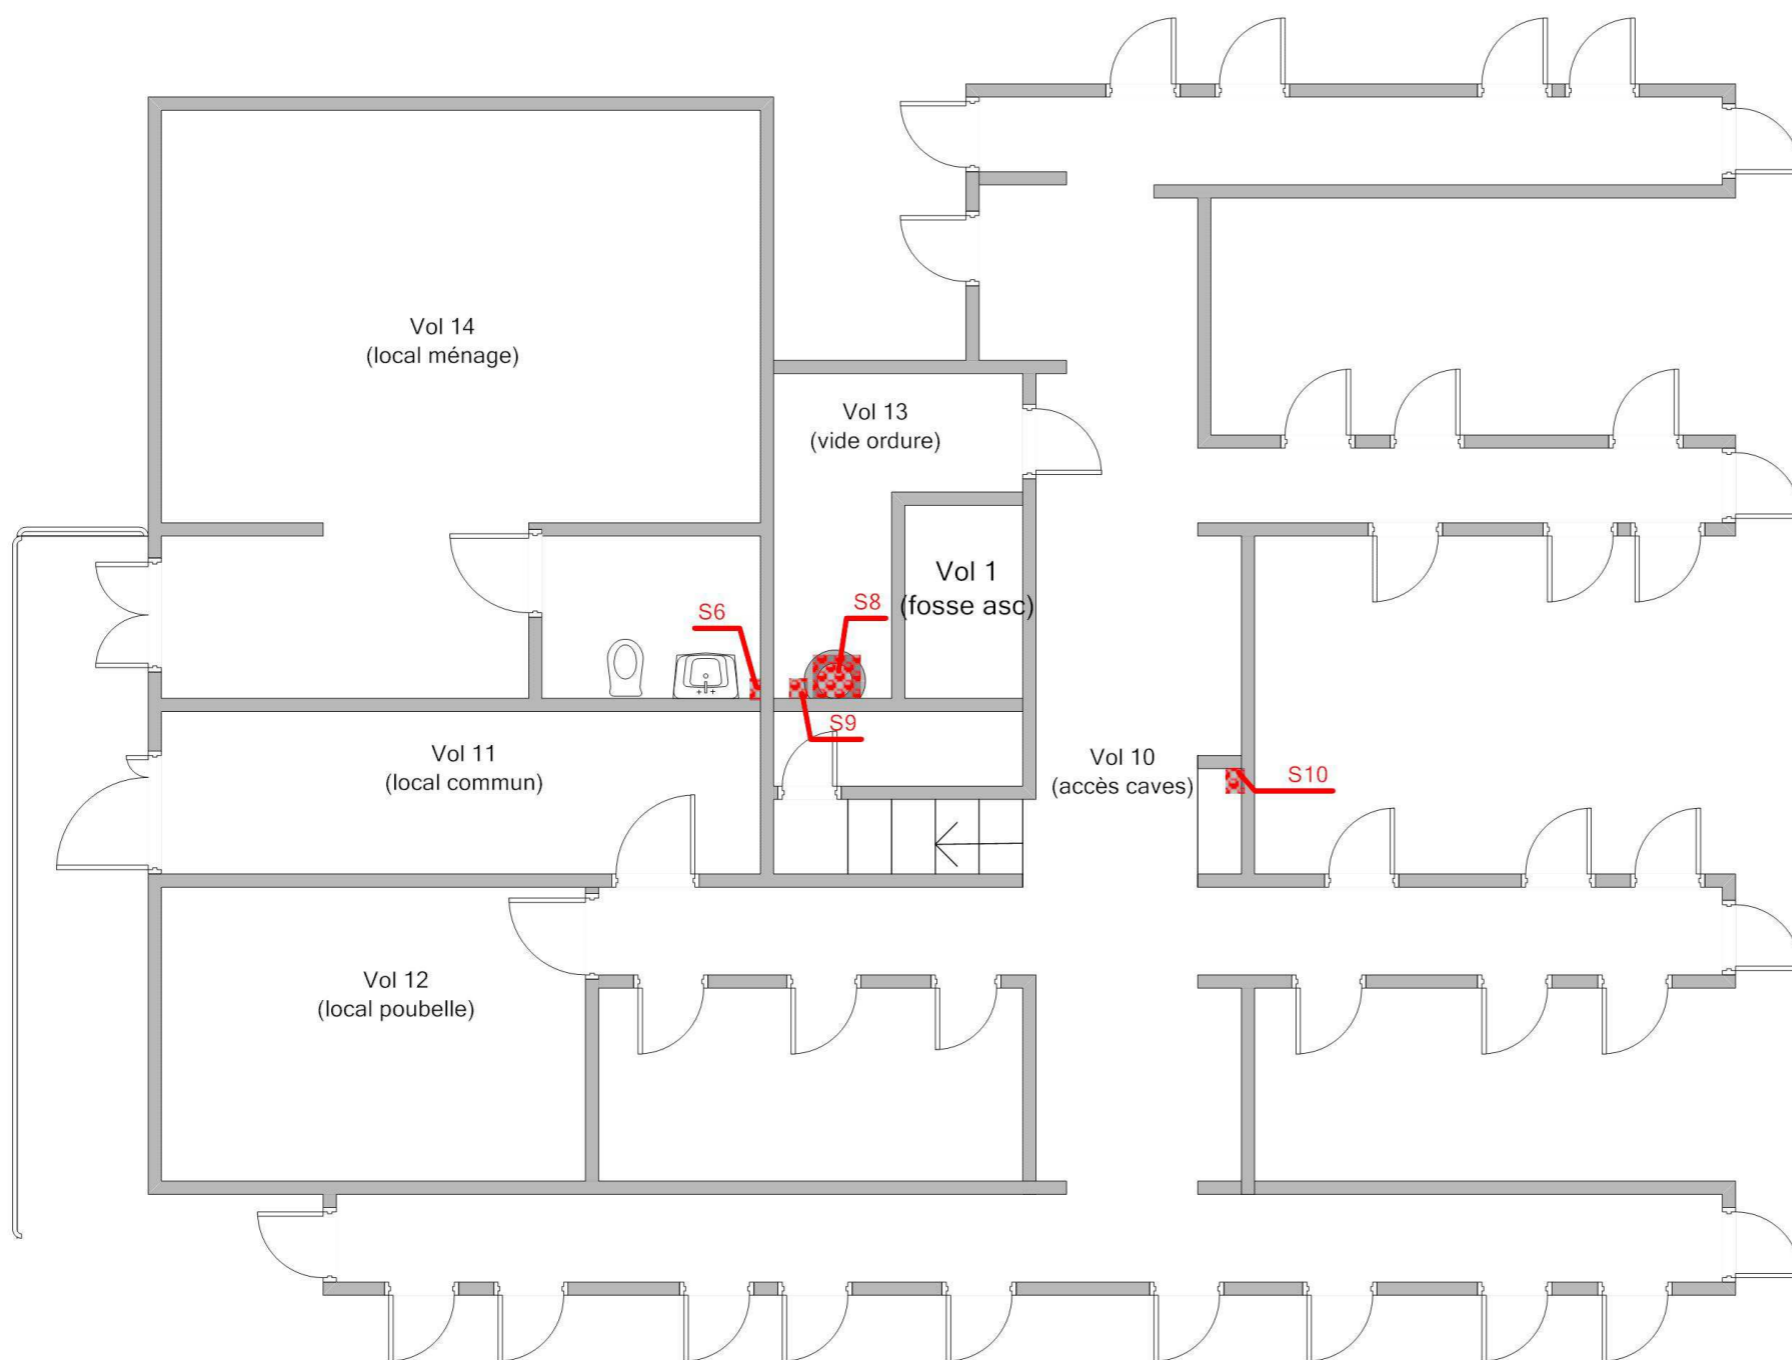

Légende

	S9: Conduit en fibres-ciment
	S6: Conduit en fibres-ciment
	S8: Conduit en fibres-ciment
	S10: Conduit en fibres-ciment



**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER


**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

**Date intervention**  
17/10/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

# SOUS SOL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:  
002HD000988-1

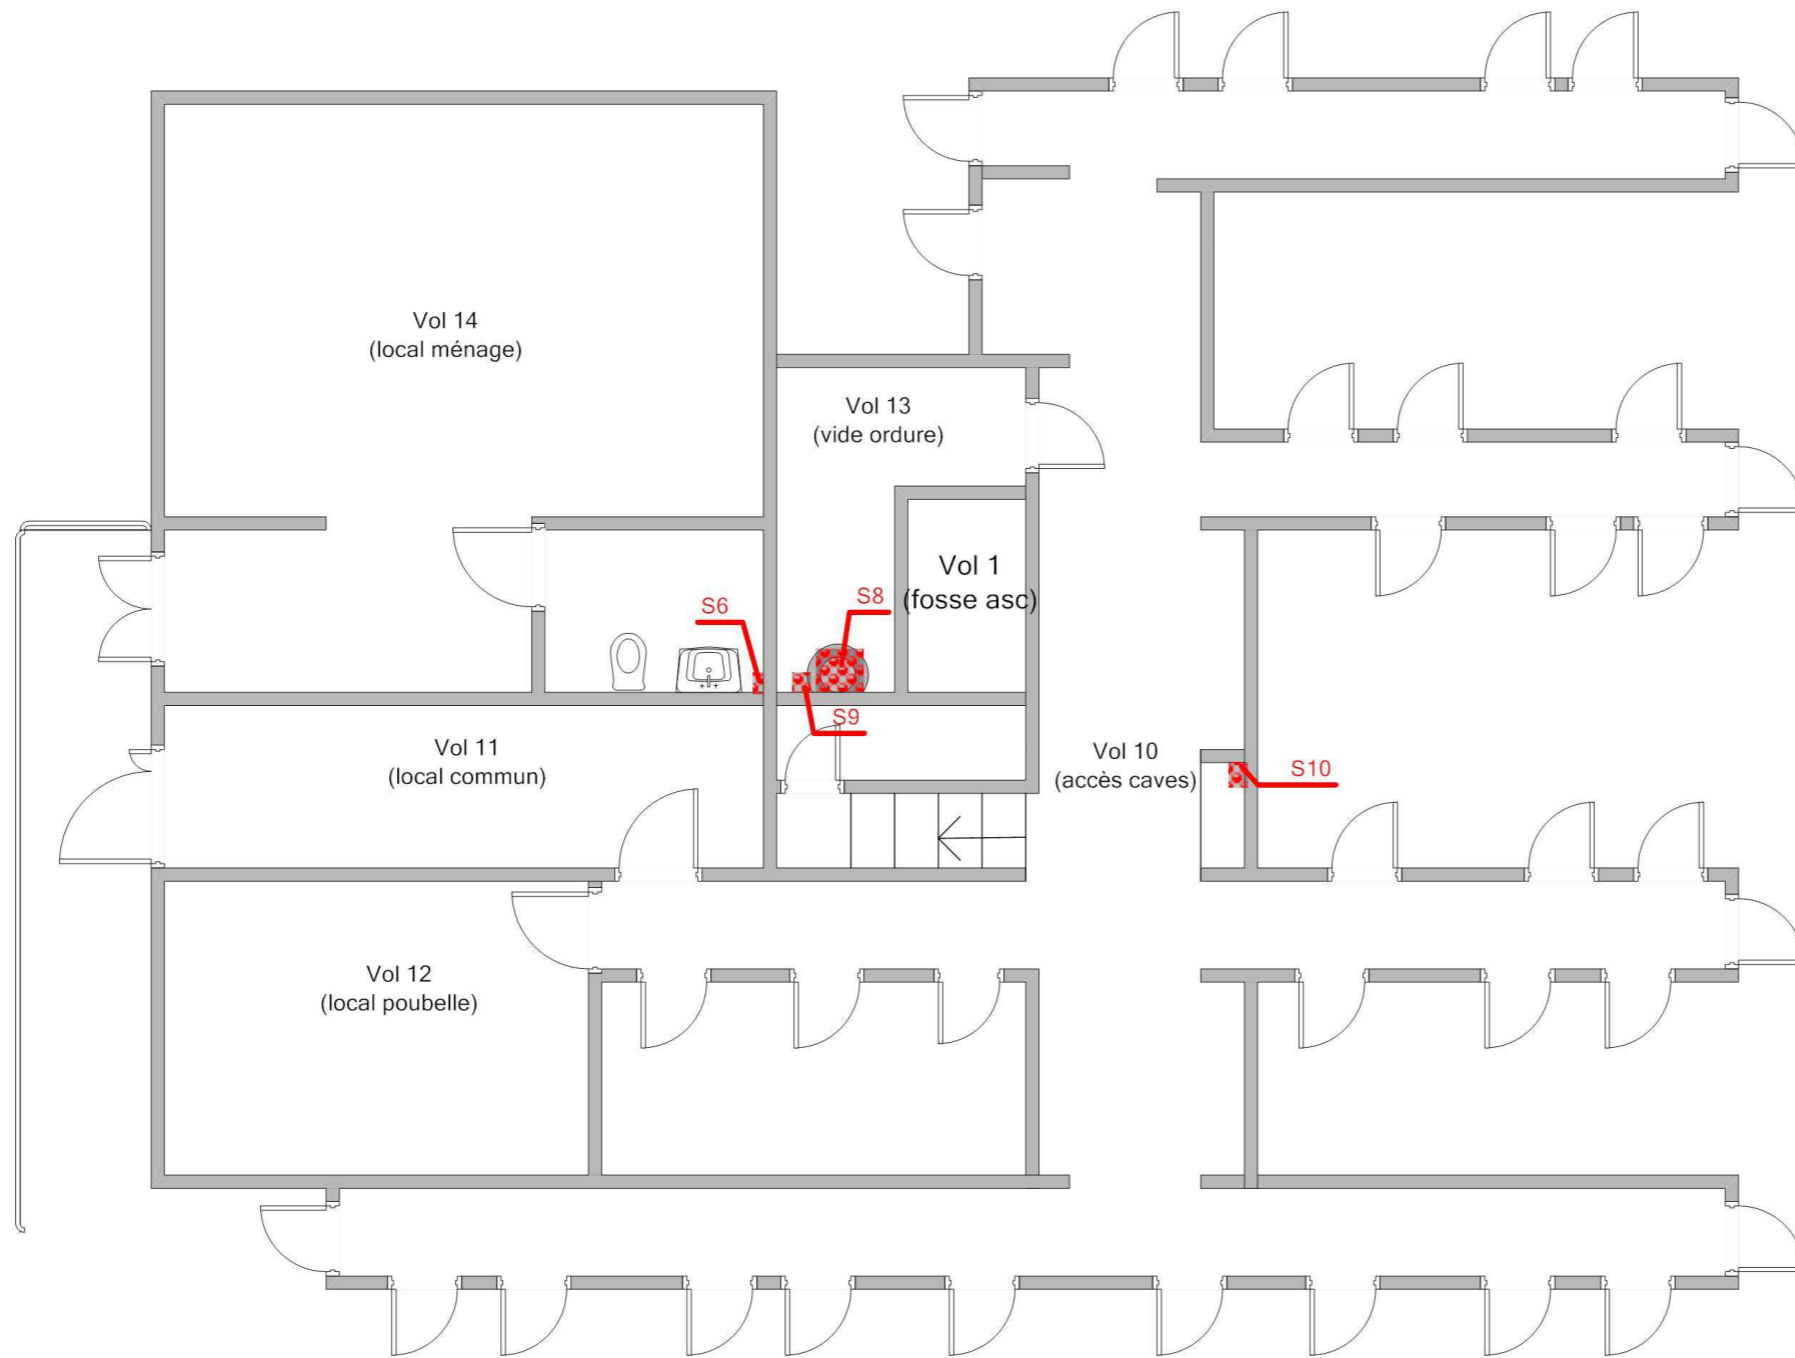

## Légende

	S9: Conduit en fibres-ciment
	S6: Conduit en fibres-ciment
	S8: Conduit en fibres-ciment
	S10: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

Date intervention
17/10/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

# RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD000988-1

## Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

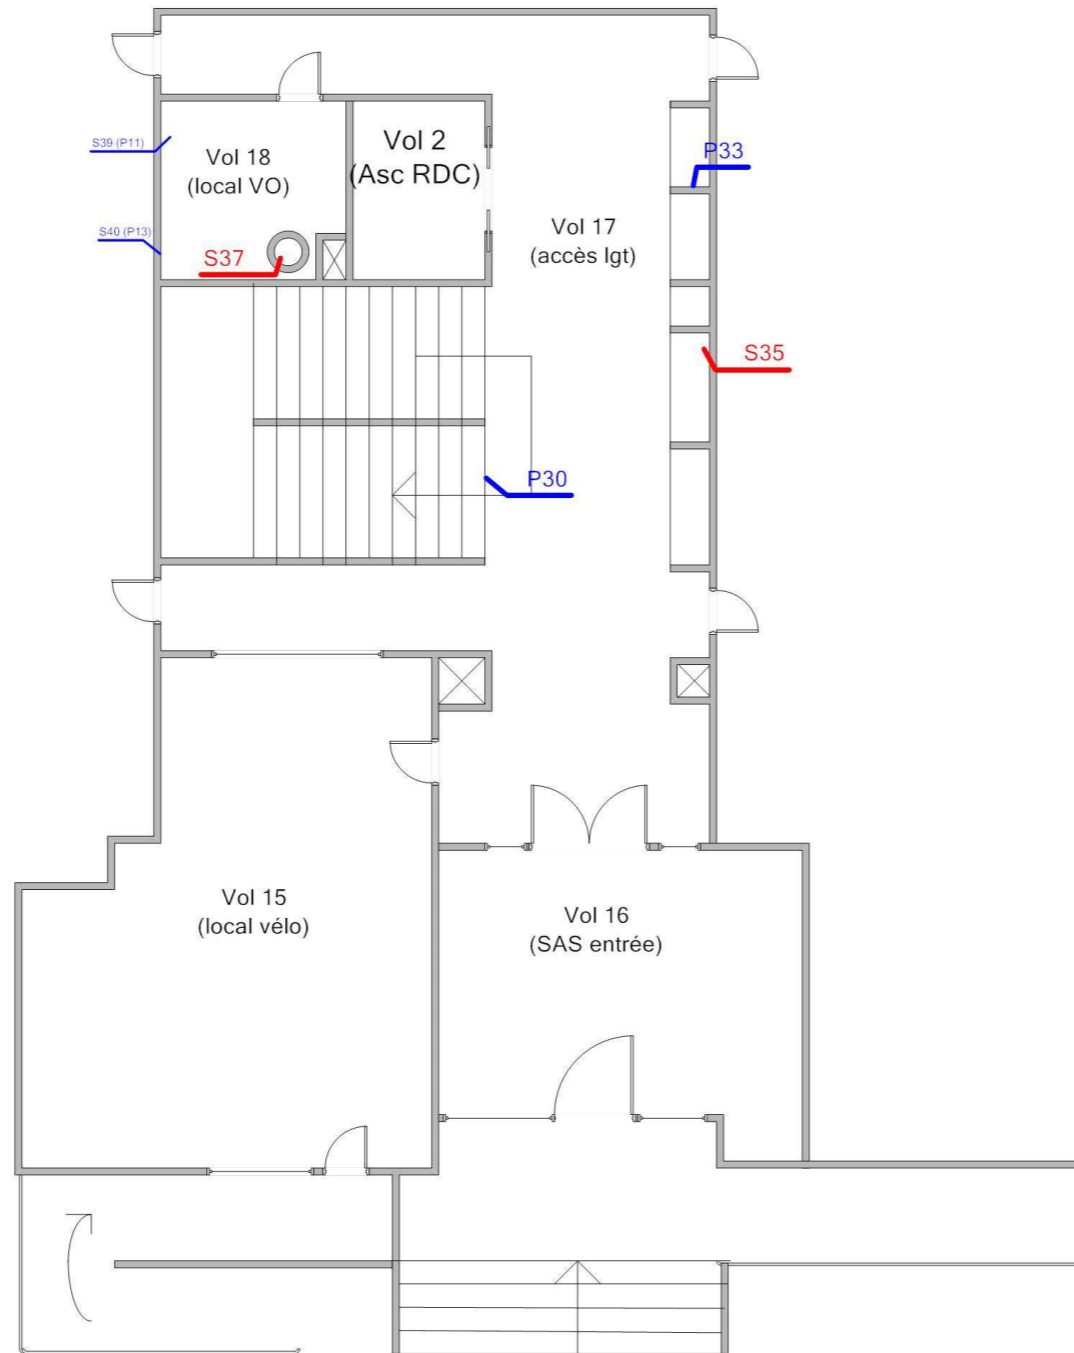

**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages


**Date intervention**  
17/10/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

# RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002HD000988-1

Légende

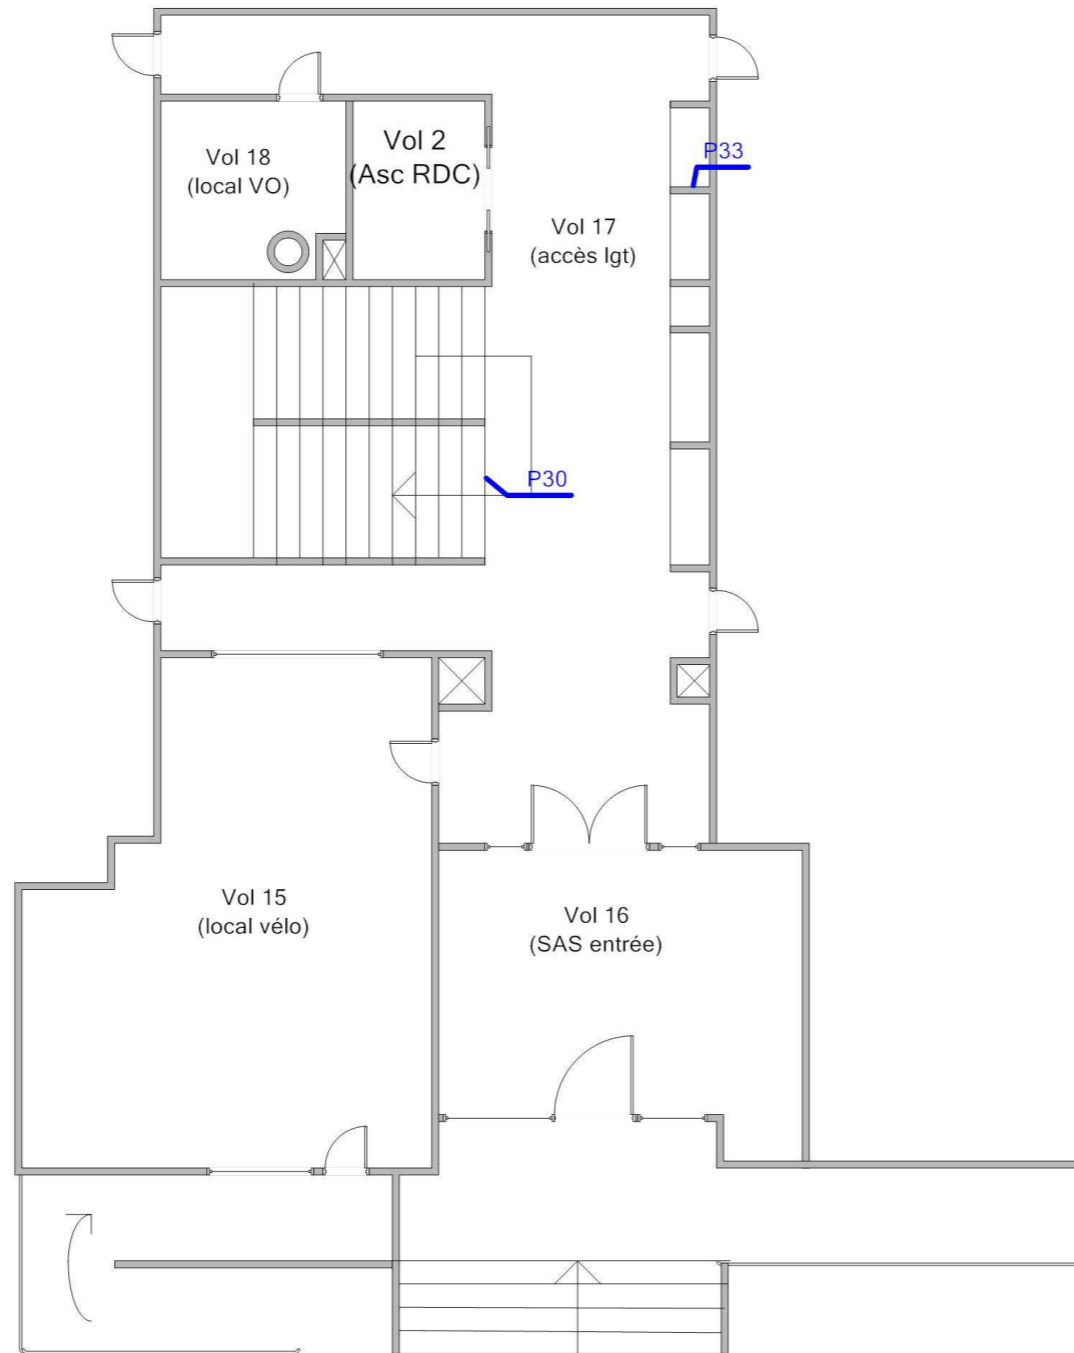

**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

**Date intervention**  
17/10/2016


**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David


# RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:  
002HD000988-1



## Légende

 S37: Conduit en fibres-ciment

 S35: Conduit en fibres-ciment



**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

**Date intervention**  
17/10/2016


**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

# RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:  
002HD000988-1

## Légende

	S37: Conduit en fibres-ciment
	S35: Conduit en fibres-ciment


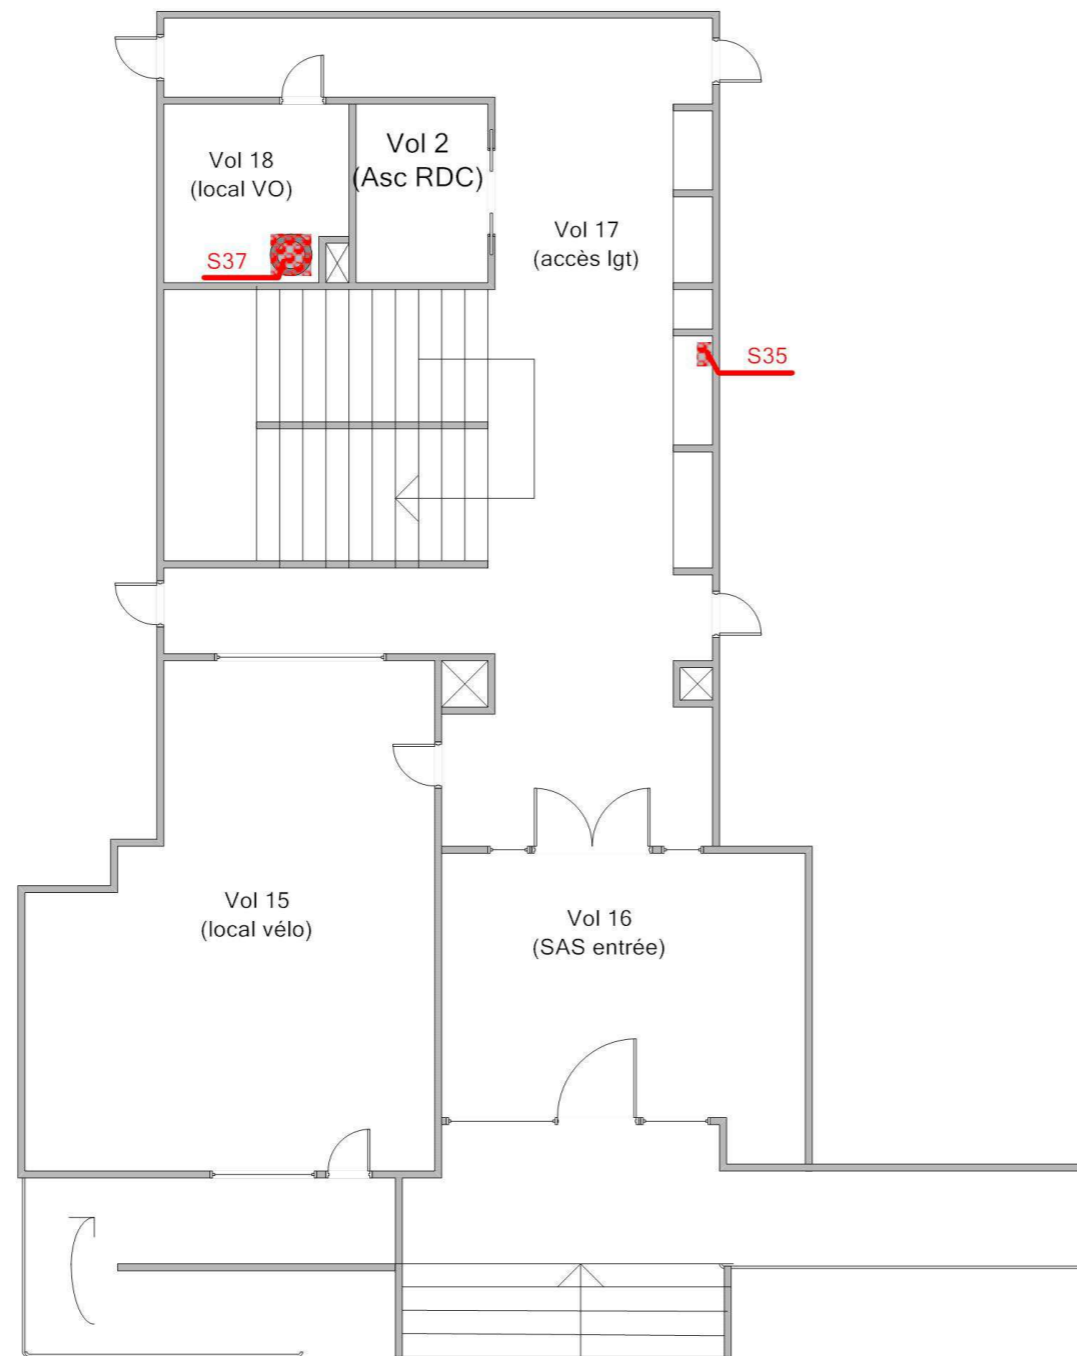



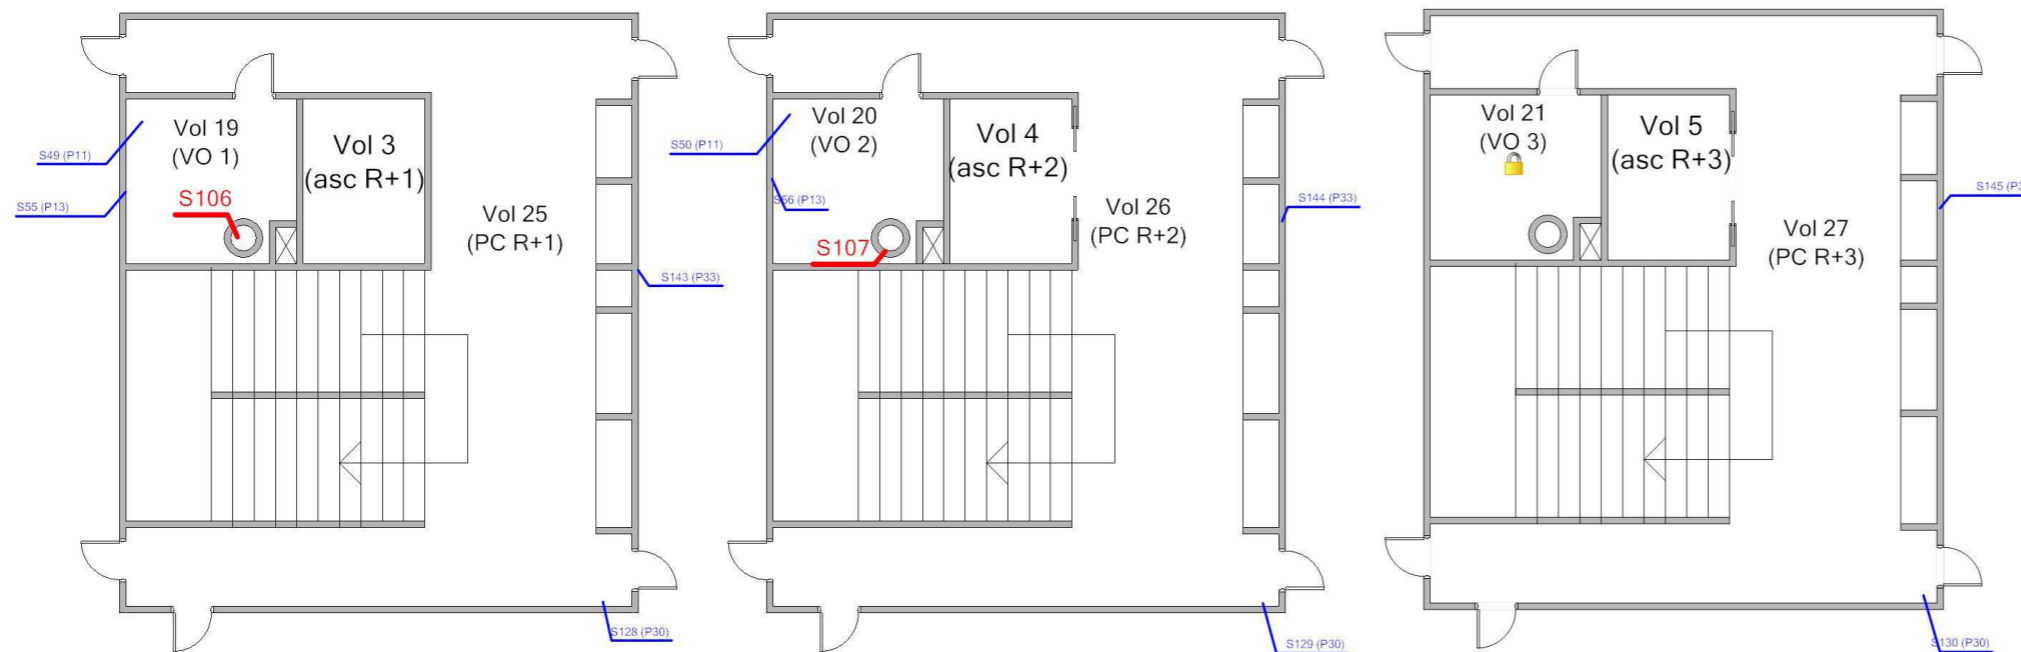
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages	17/10/2016	JOUSSELIN David

# R+1 / 2 / 3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD000988-1

## Légende

	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité



**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

**Date intervention**  
17/10/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David


# R+1 / 2 / 3 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002HD000988-1

## Légende



Volume non visité

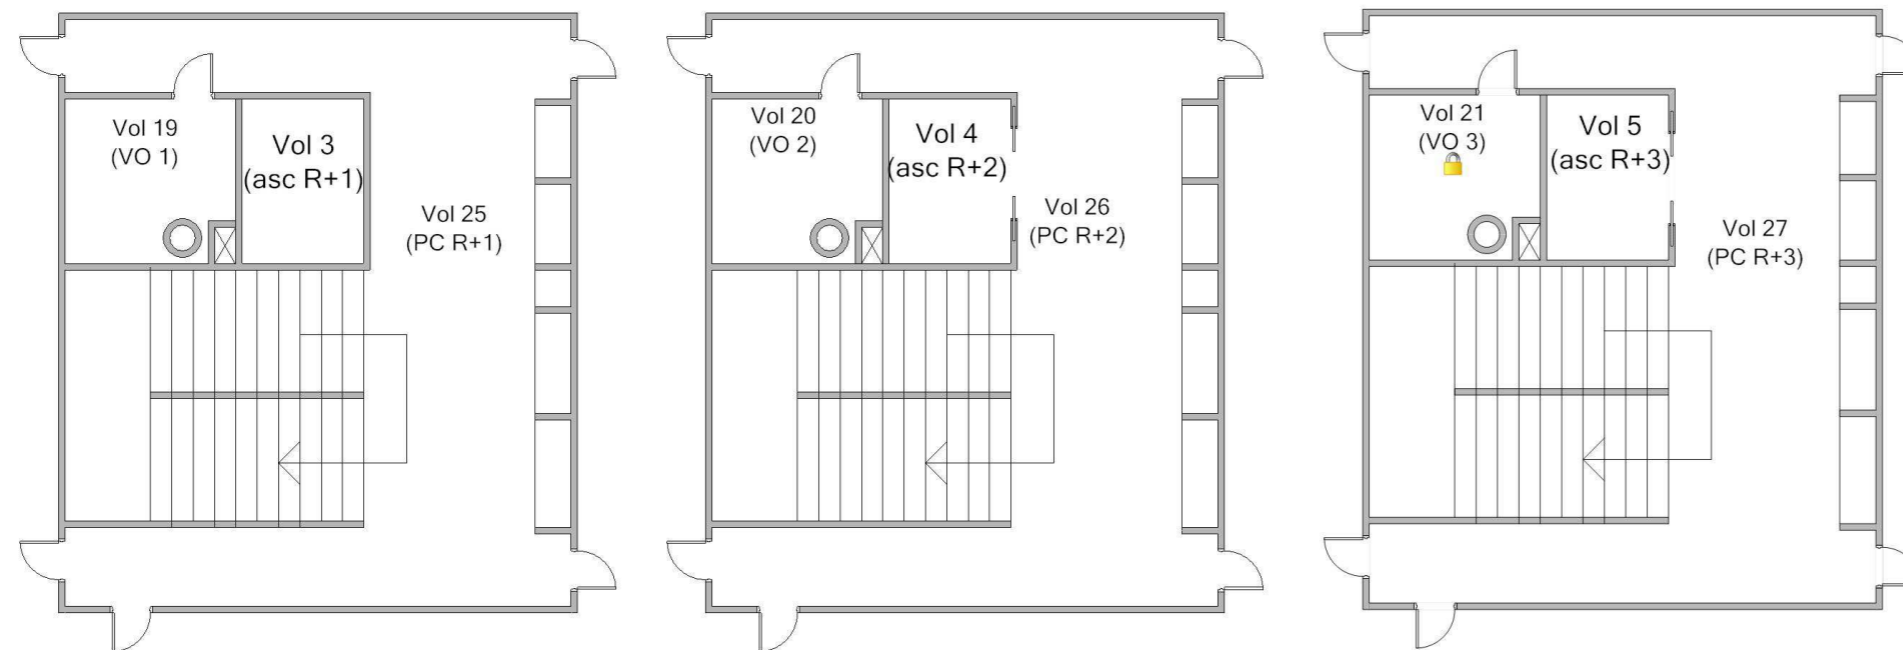

**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages


**Date intervention**  
17/10/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David



Légende

	S107: Conduit en fibres-ciment
	S106: Conduit en fibres-ciment

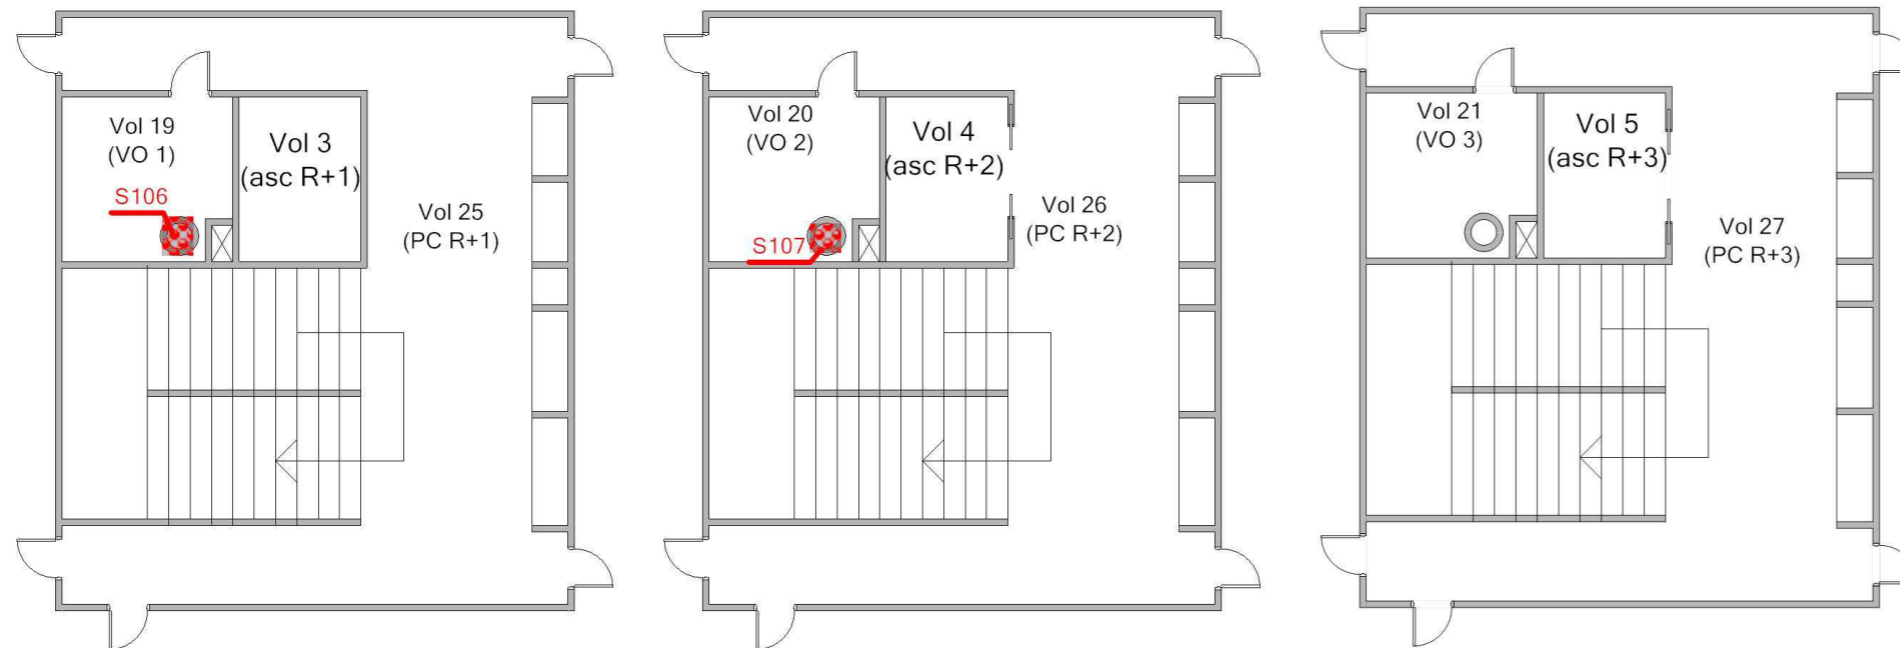

**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER


**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

**Date intervention**  
17/10/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

Légende

	S107: Conduit en fibres-ciment
	S106: Conduit en fibres-ciment

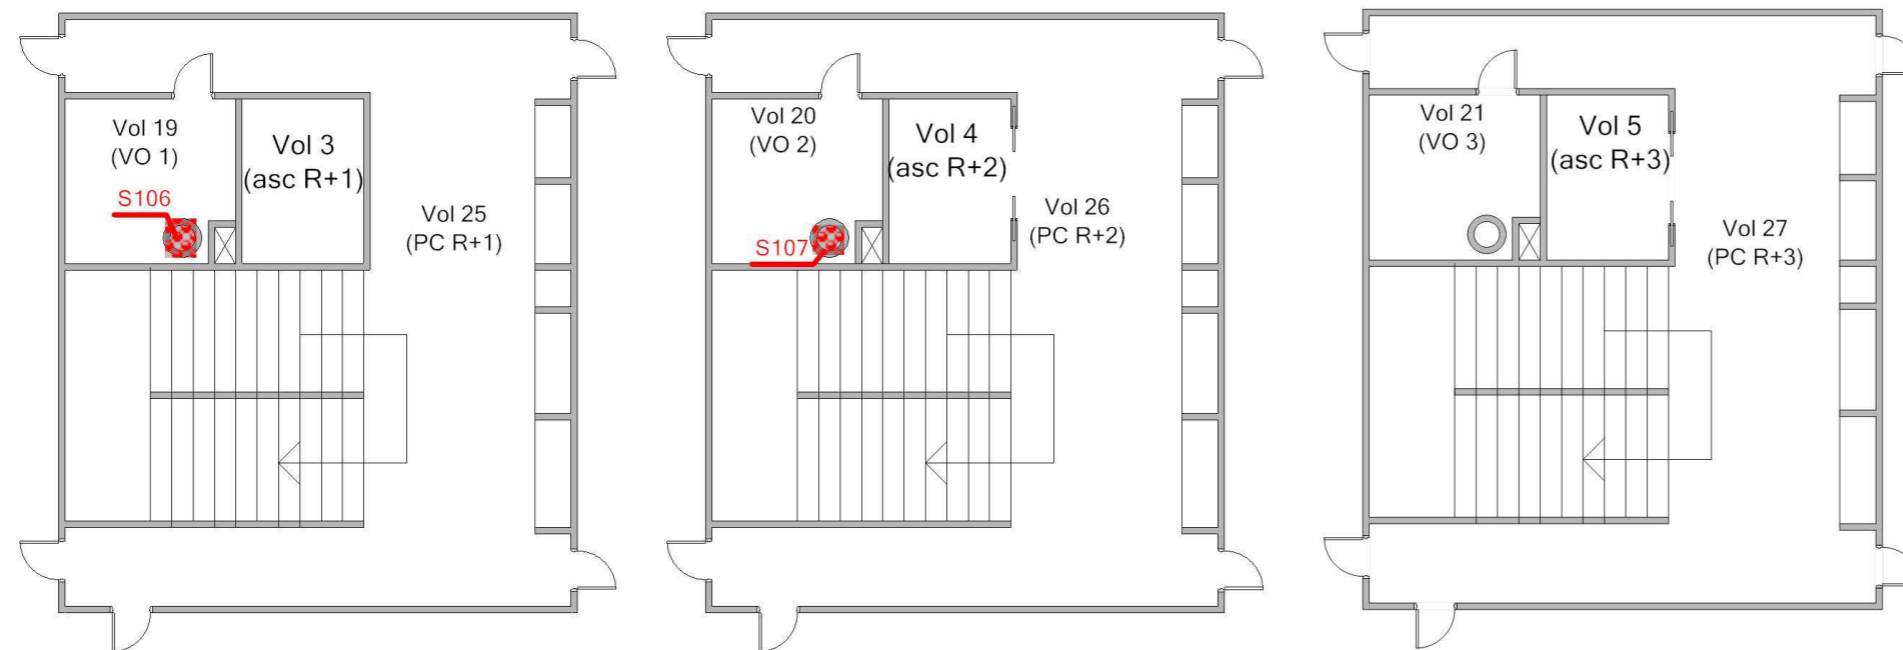

**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

**Date intervention**  
17/10/2016


**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

# R+4 / 5 / 6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD000988-1

## Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

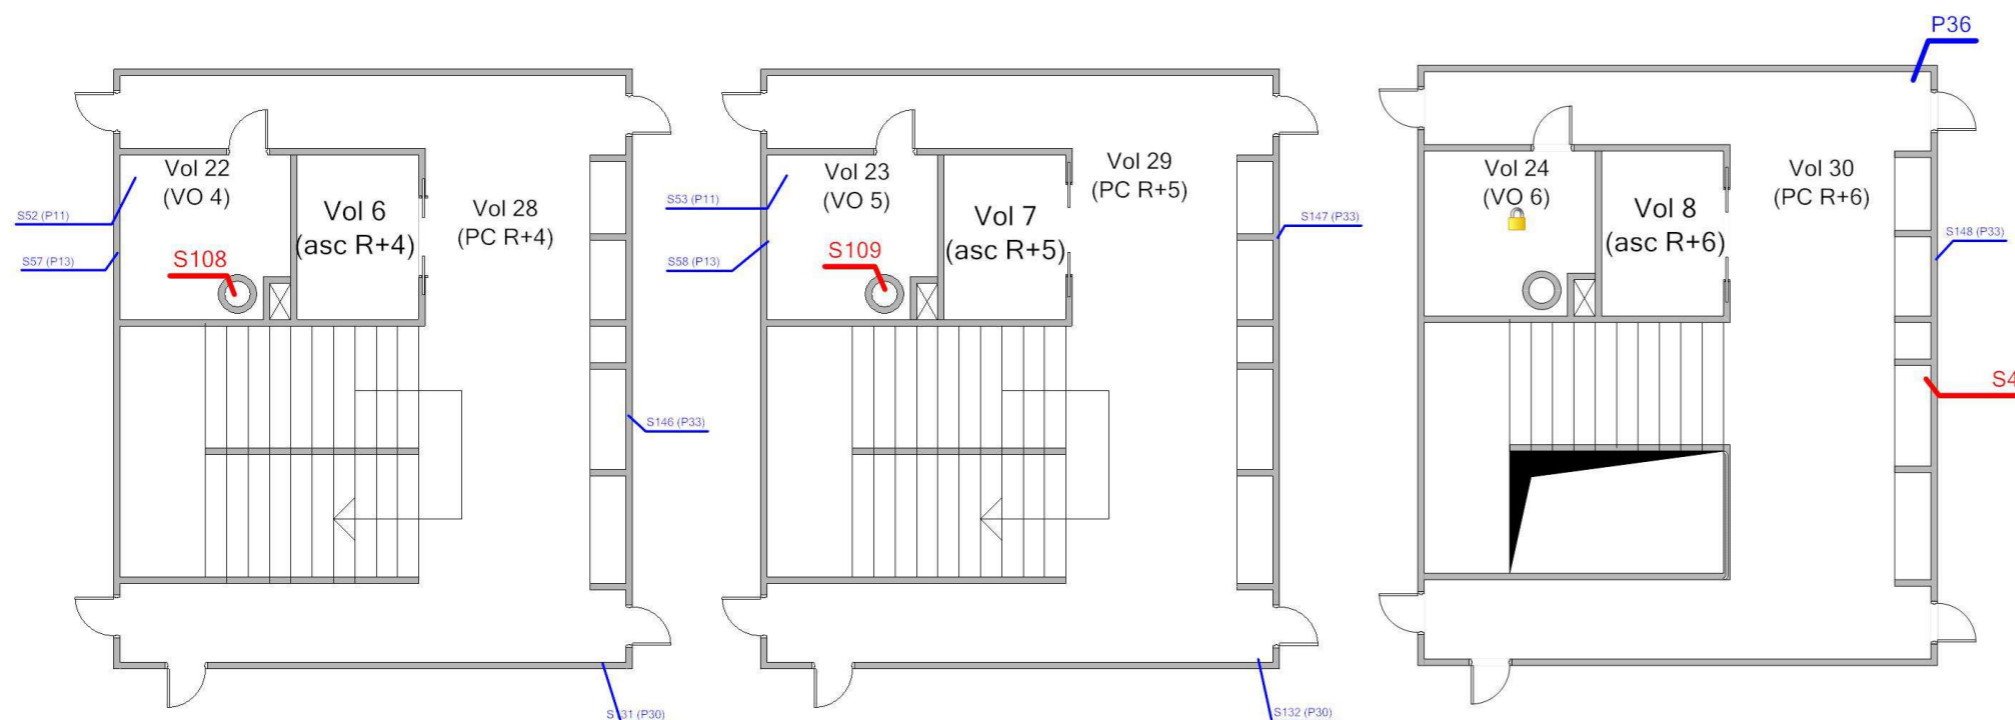

**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

**Date intervention**  
17/10/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David


# R+4 / 5 / 6 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002HD000988-1

## Légende



Volume non visité

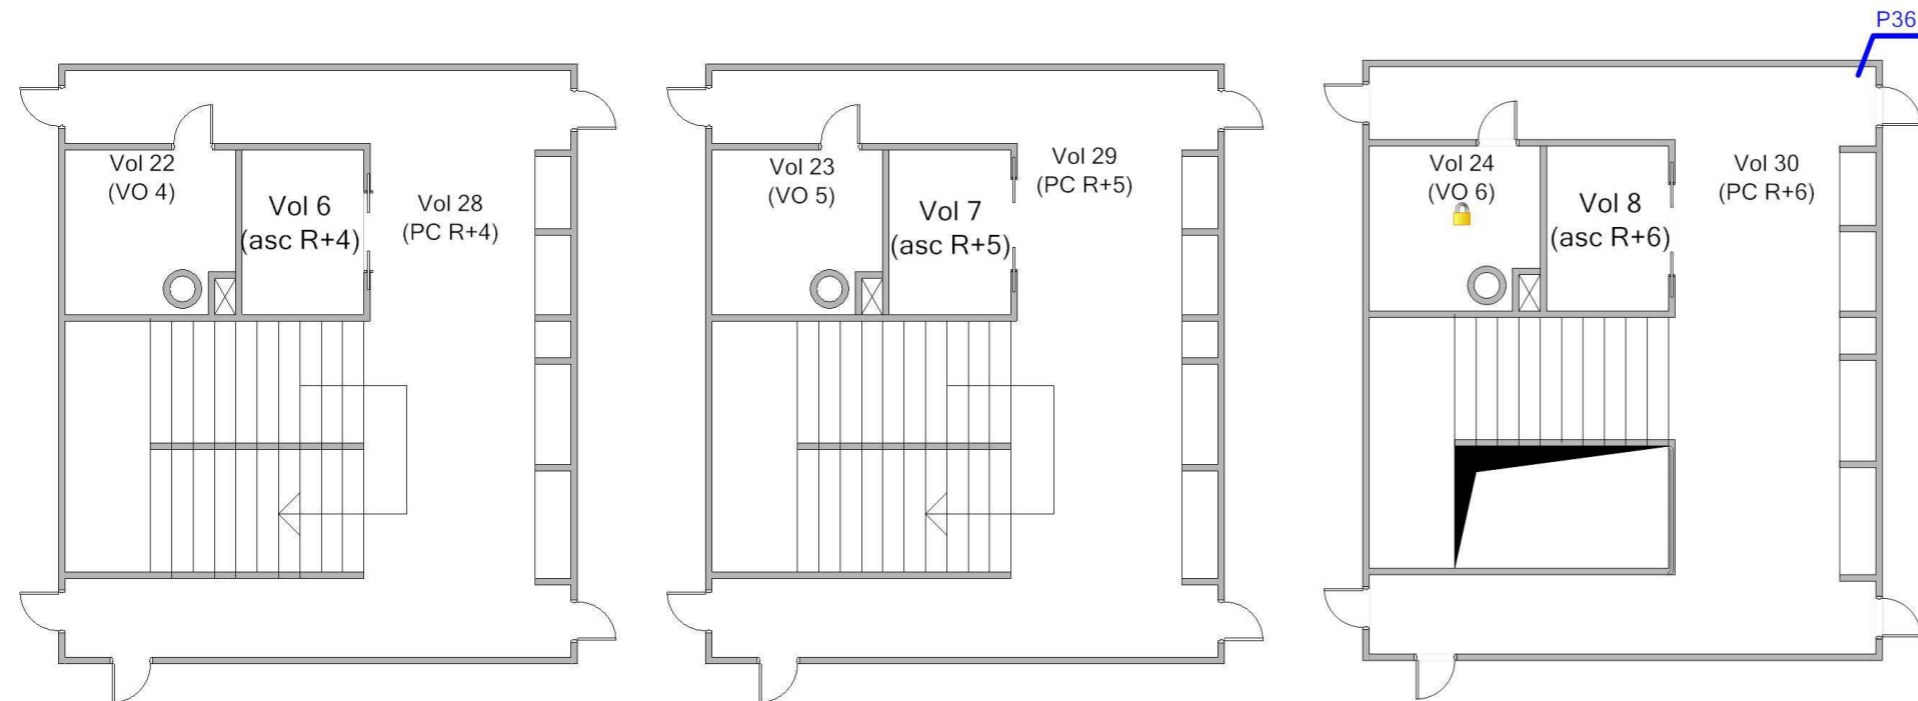




**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER


**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

**Date intervention**  
17/10/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

Légende

	S109: Conduit en fibres-ciment
	S42: Conduit en fibres-ciment
	S108: Conduit en fibres-ciment

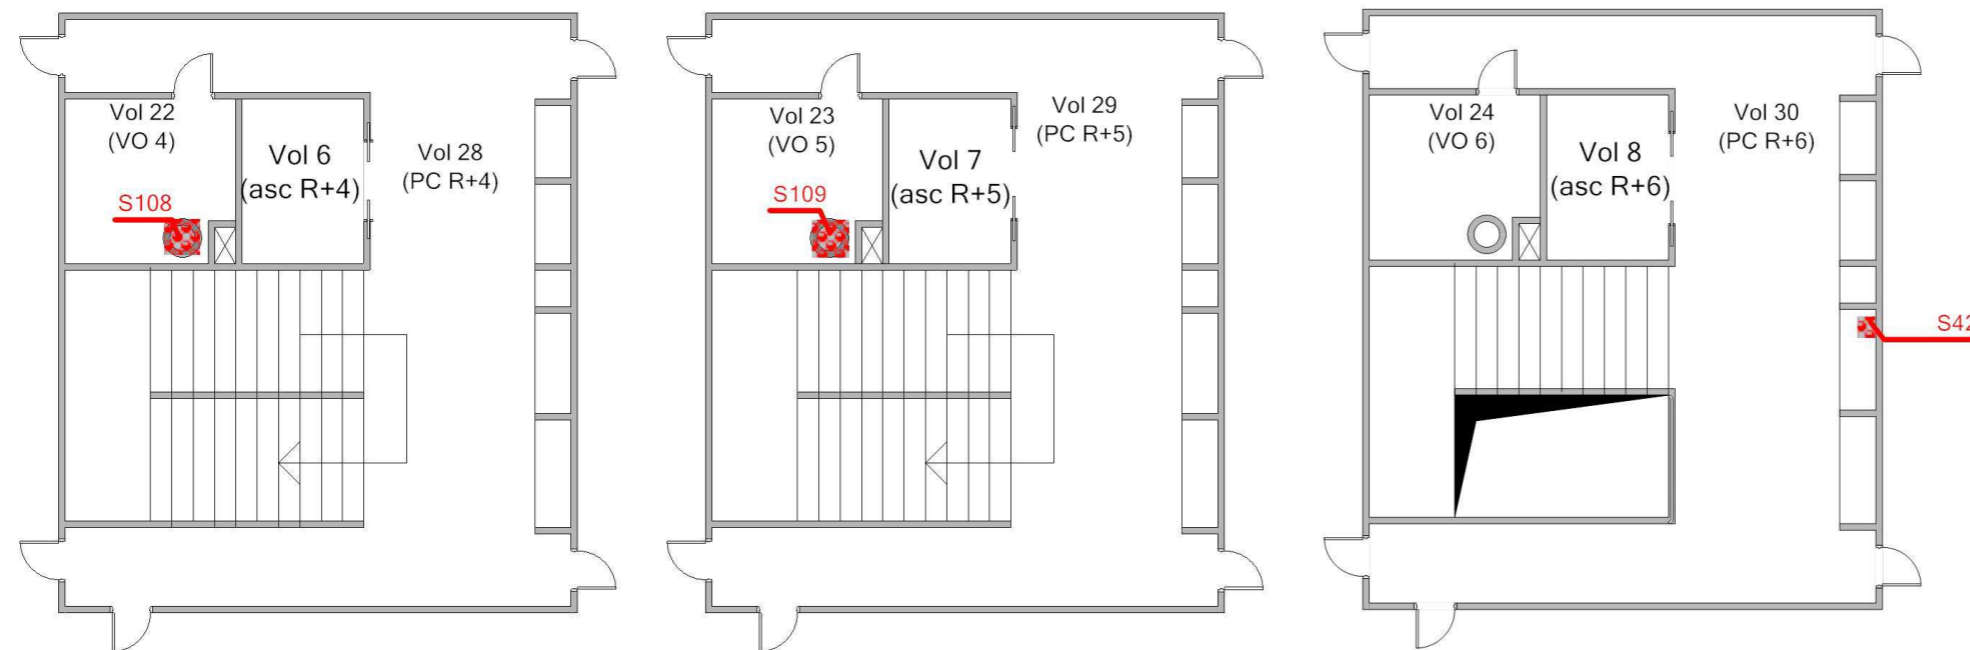




Adresse du bien  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

Date intervention  
17/10/2016

Technicien intervenant  
JOUSSELIN David

Légende

	S109: Conduit en fibres-ciment
	S42: Conduit en fibres-ciment
	S108: Conduit en fibres-ciment

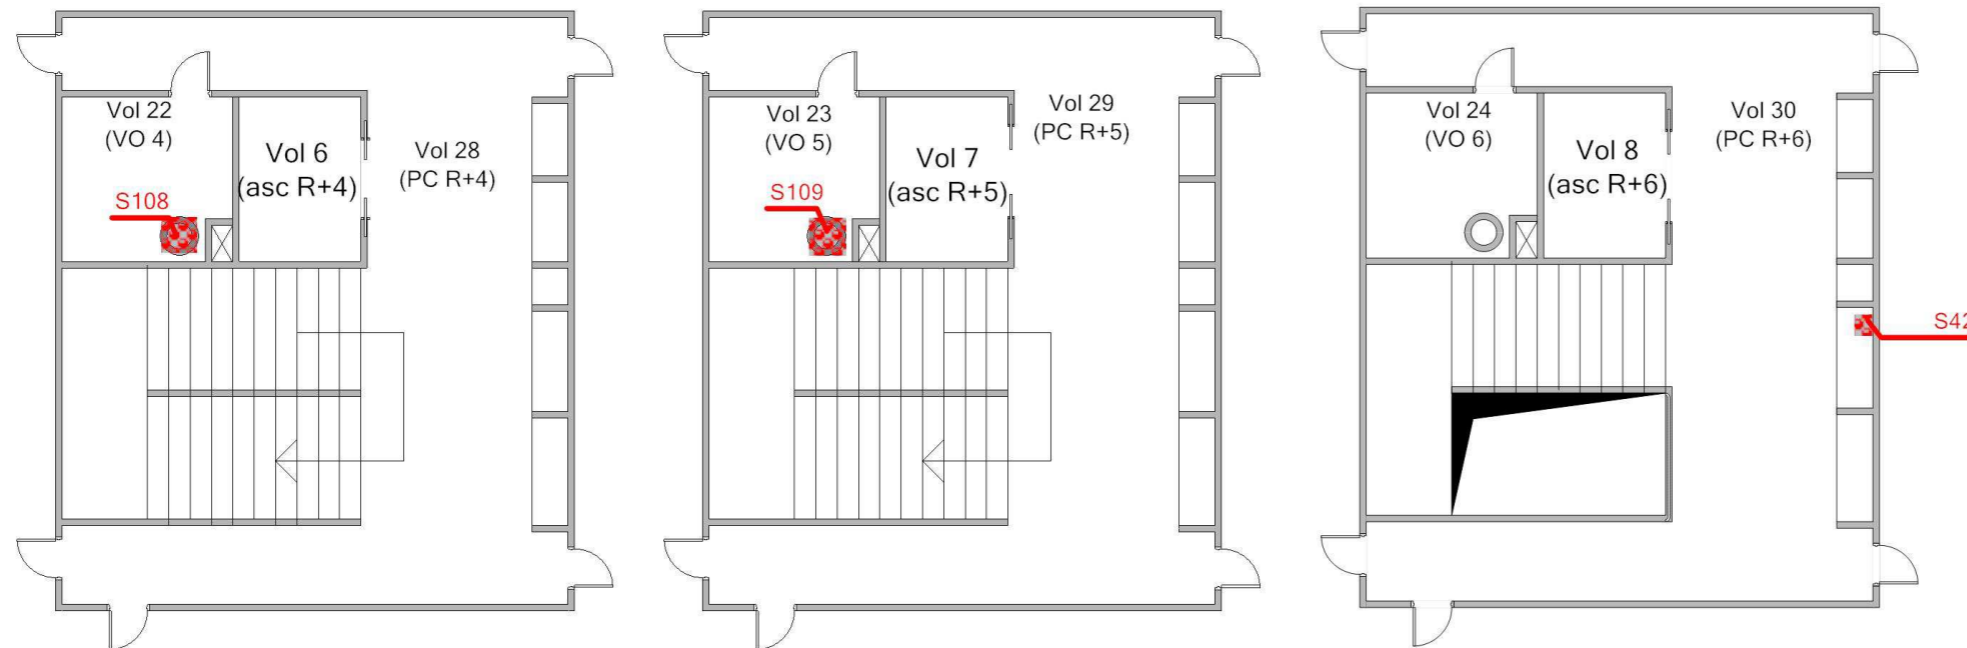


**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

**Date intervention**  
17/10/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

Légende

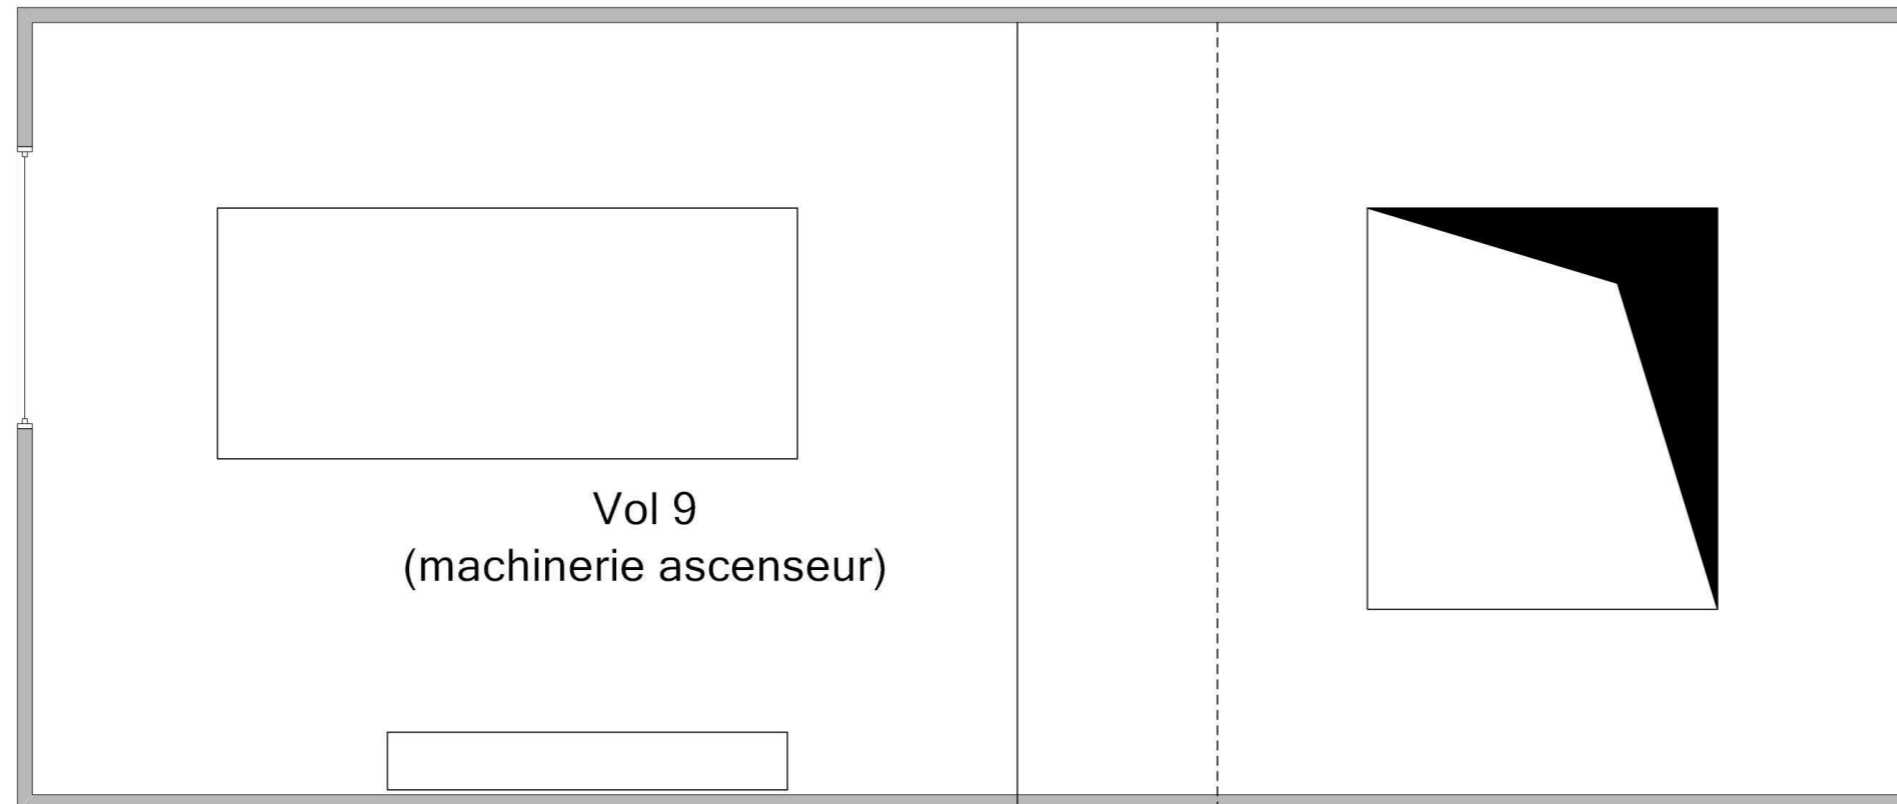

Vol 9  
(machinerie ascenseur)



Adresse du bien  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

Date intervention  
17/10/2016


Technicien intervenant  
JOUSSELIN David

# TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD000988-1

## Légende

	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

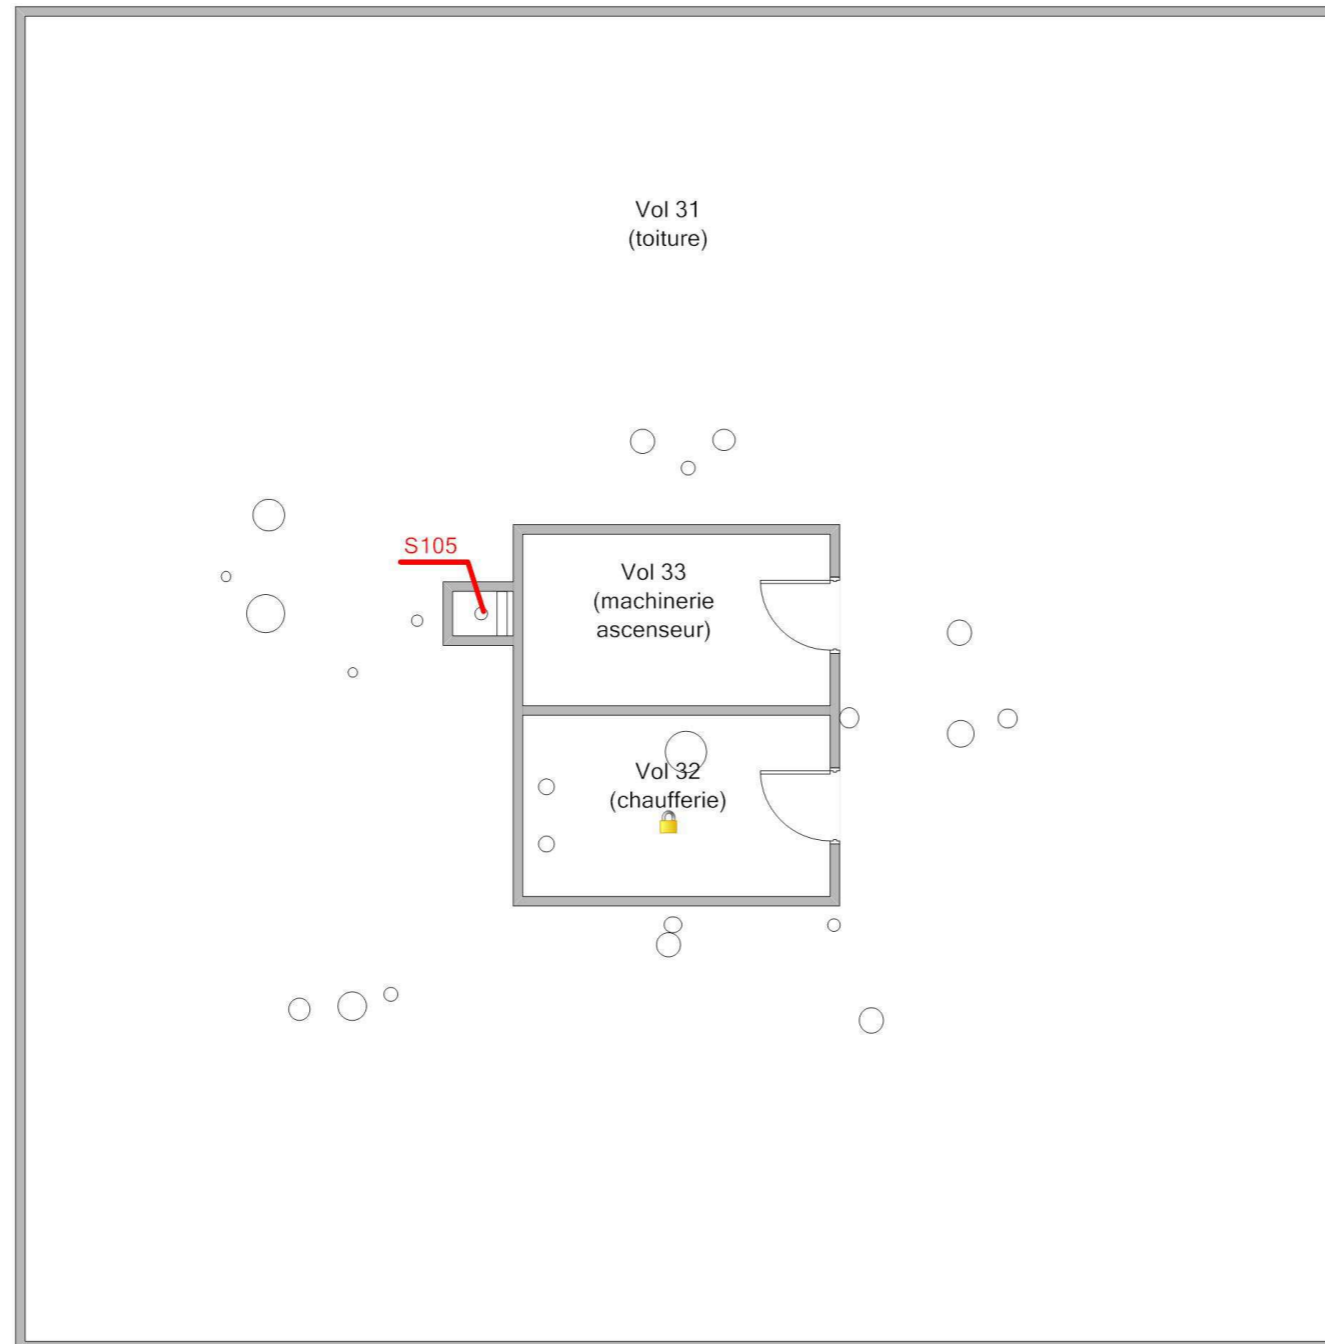


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages	17/10/2016	JOUSSELIN David




**TOITURE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002HD000988-1

Légende

 S105: Conduit en fibres-ciment

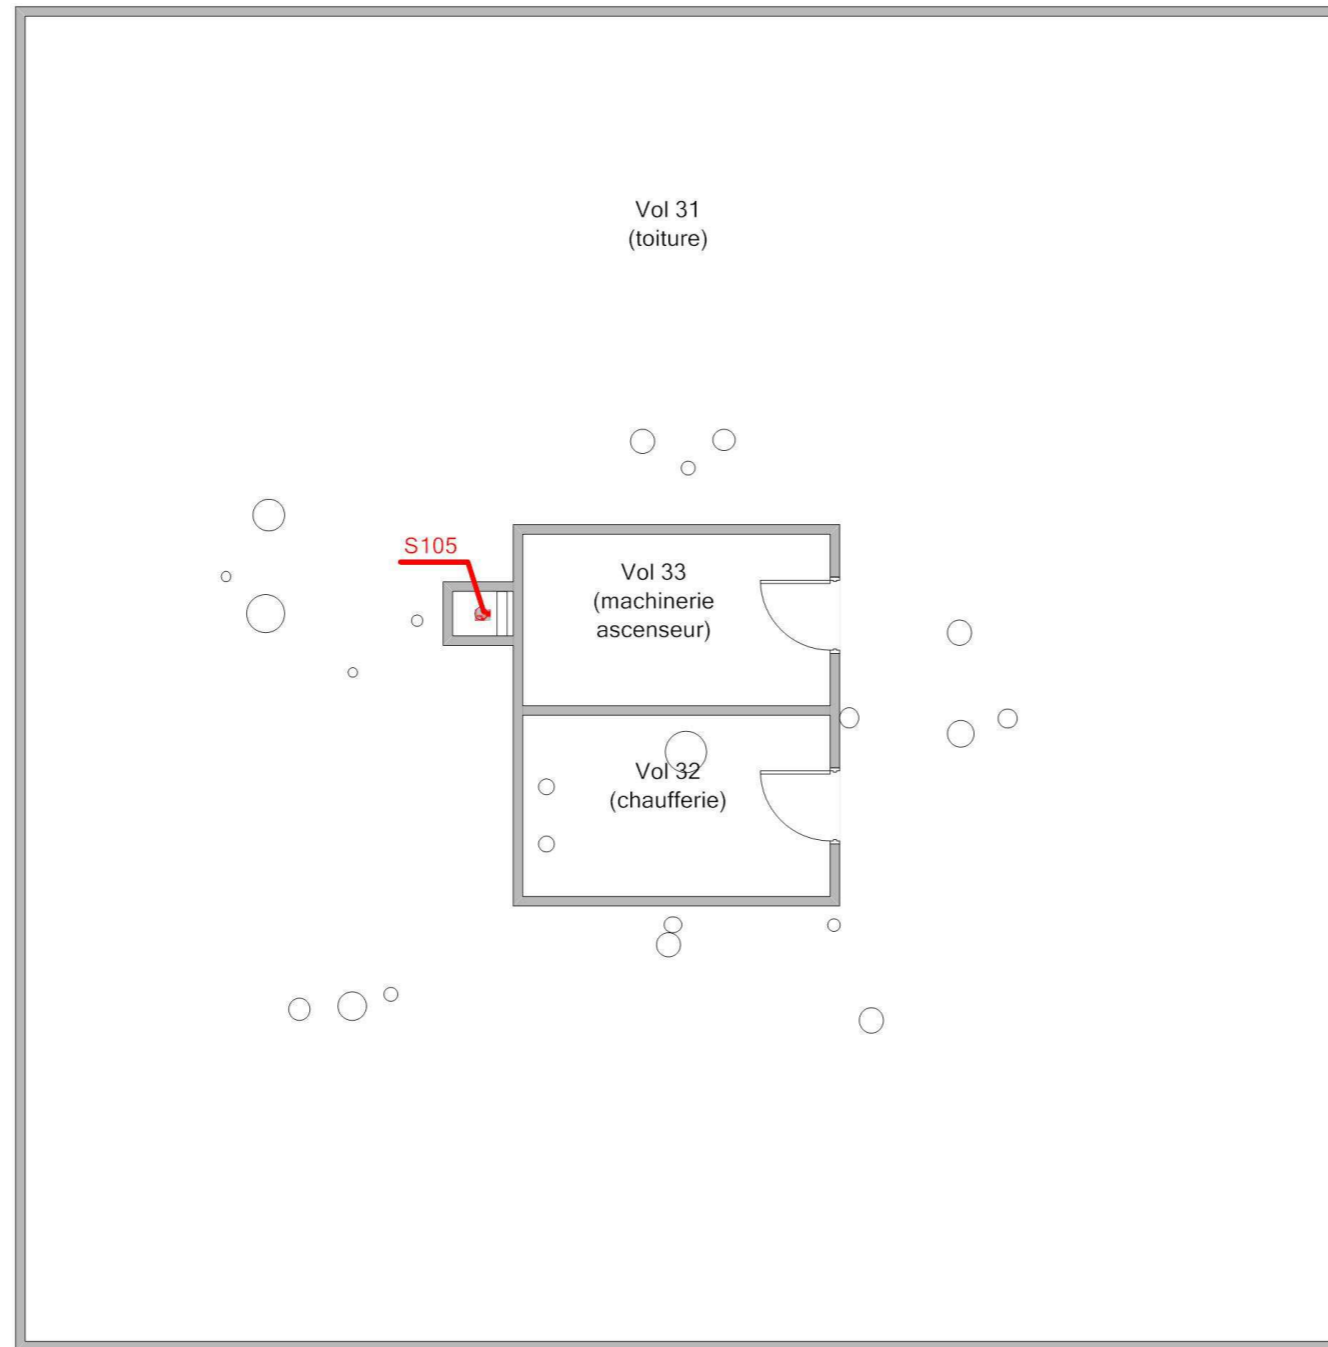

**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages


**Date intervention**  
17/10/2016


**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

**TOITURE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS**

Référence:  
002HD000988-1

Légende

 S105: Conduit en fibres-ciment

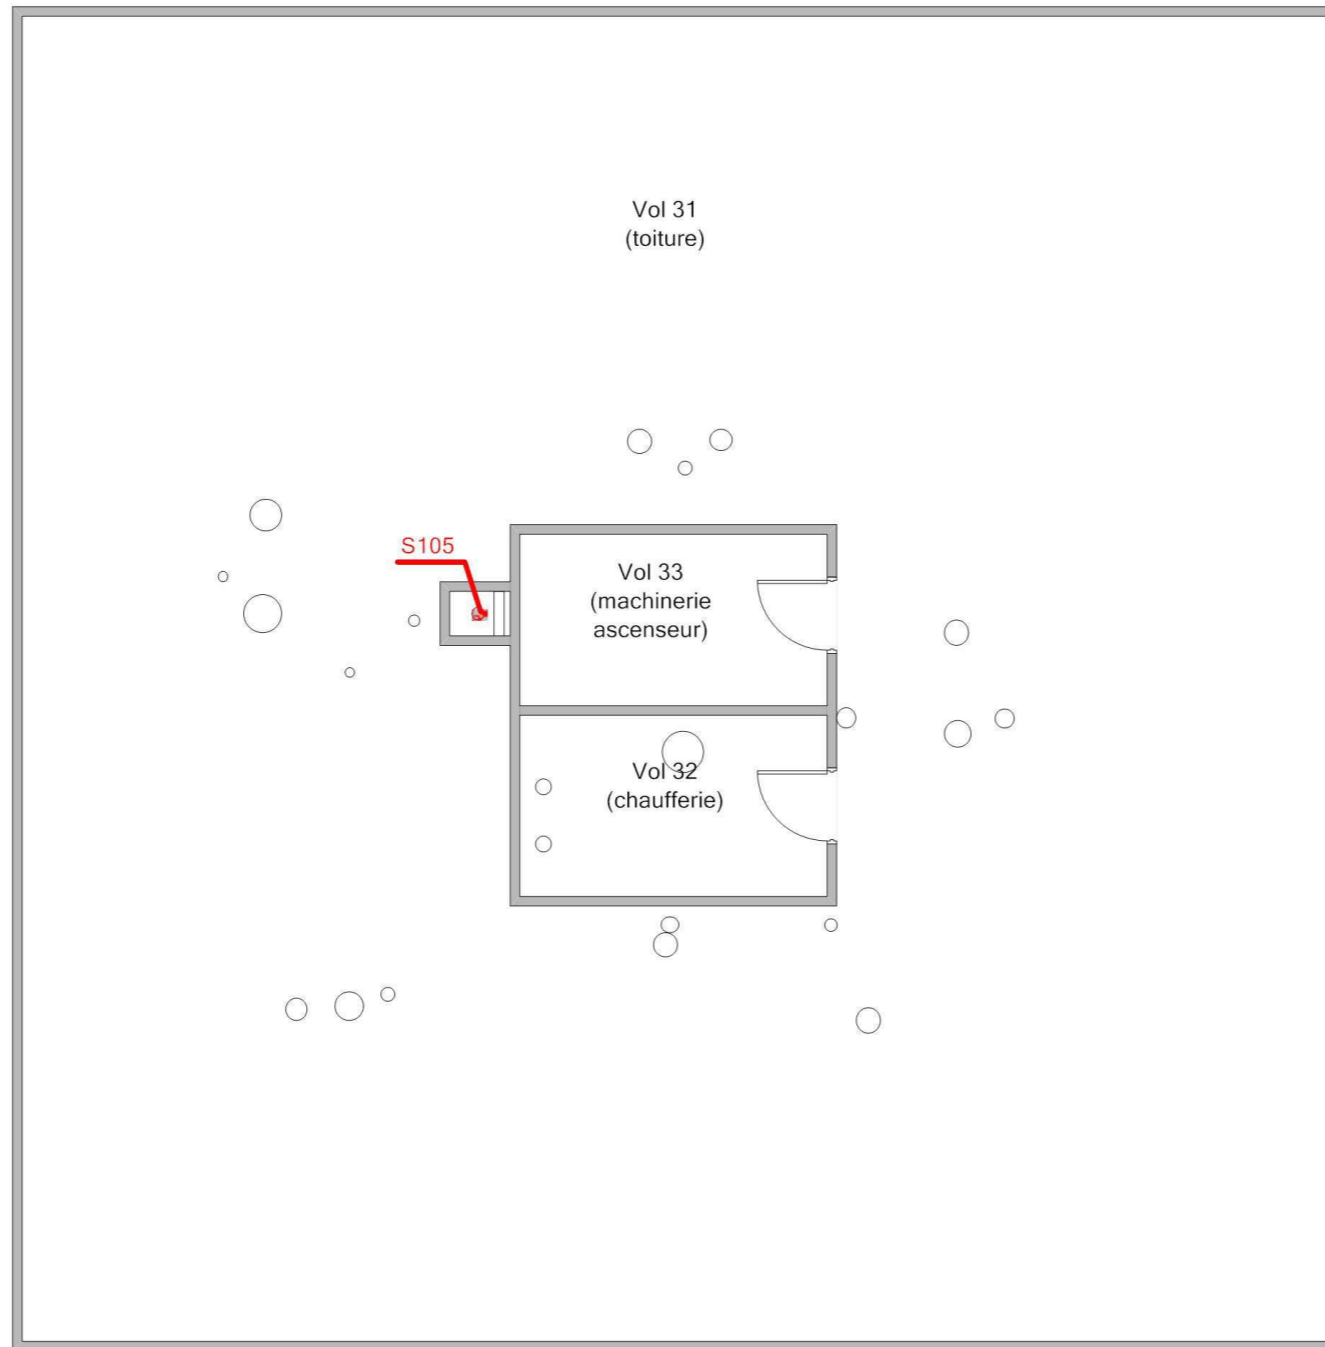


**Adresse du bien**  
LE LOUVRE 1  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages

**Date intervention**  
17/10/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

Légende

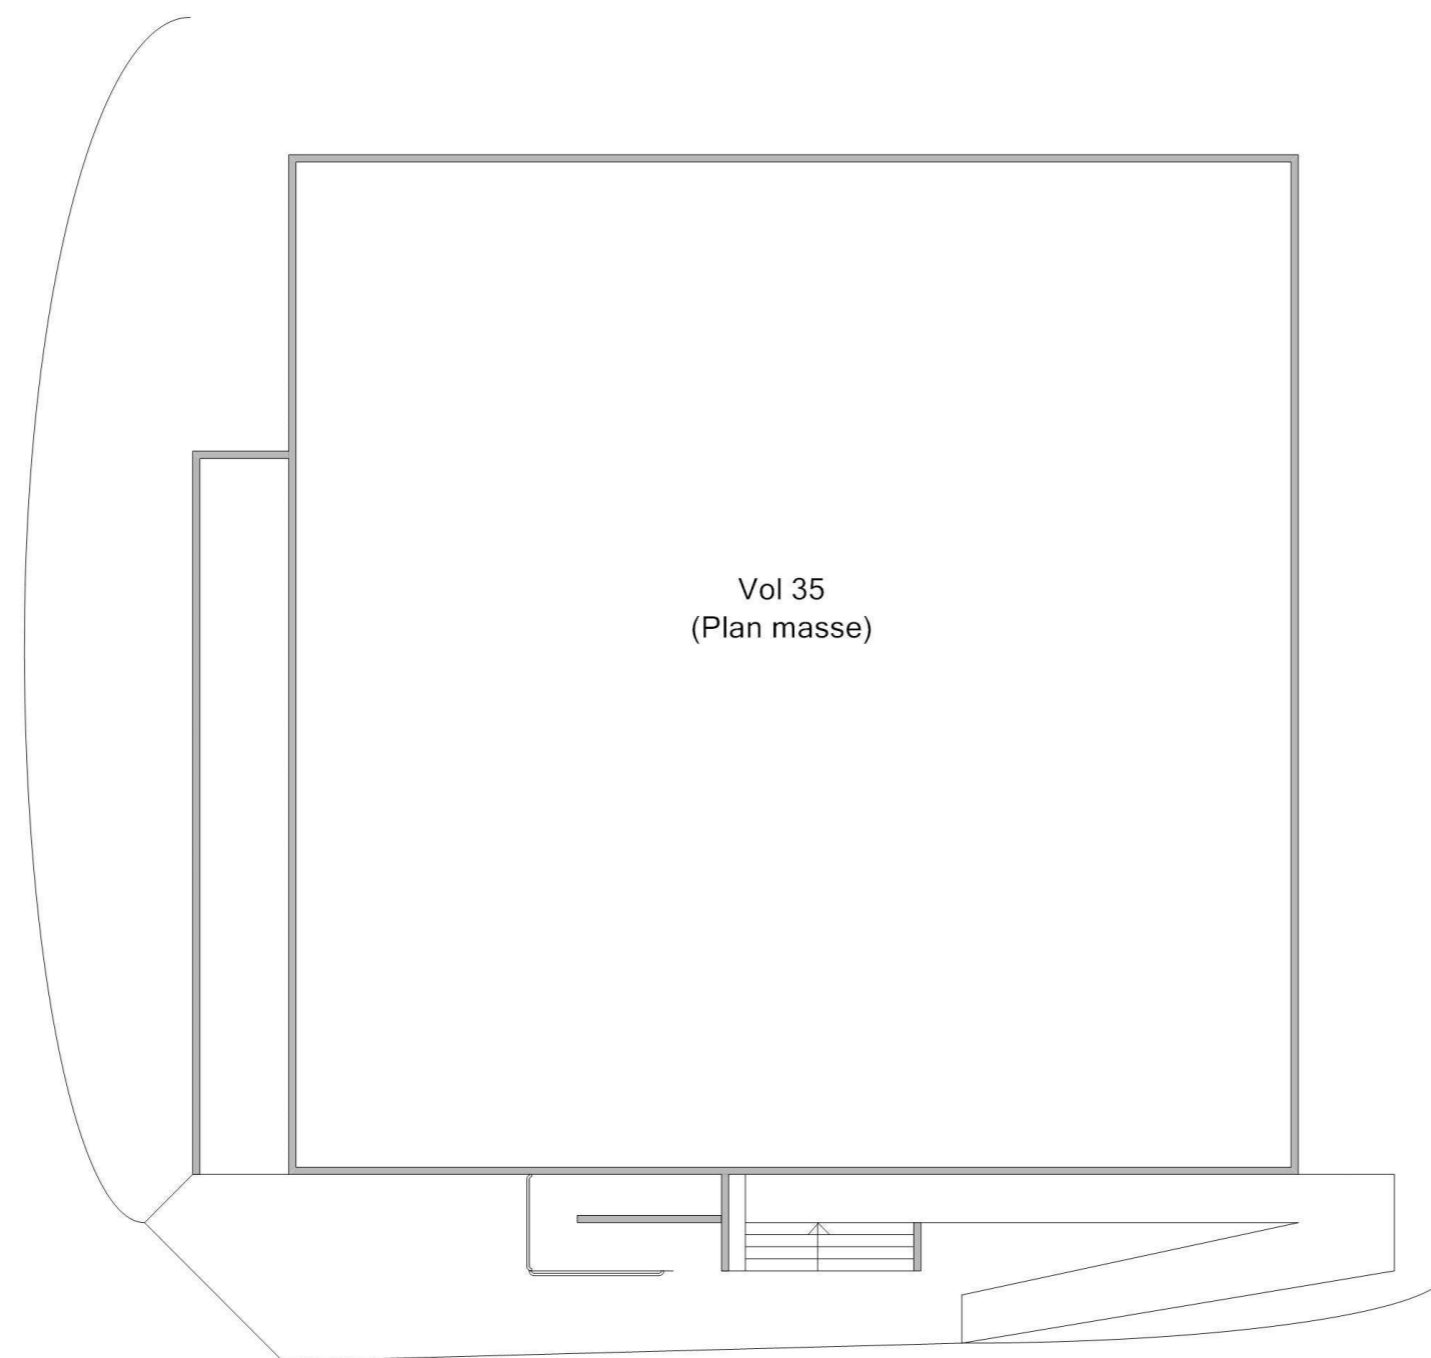

Vol 35  
(Plan masse)



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages	17/10/2016	JOUSSELIN David

Vol 36  
(Façade avant)



Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages	17/10/2016	JOUSSELIN David



Légende





Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages	17/10/2016	JOUSSELIN David

Vol 39  
(Façade gauche)



Légende


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages	17/10/2016	JOUSSELIN David

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
S106 - 1 (S106)	R+1 / 2 / 3 - Vol 19 (VO 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S107 - 1 (S107)	R+1 / 2 / 3 - Vol 20 (VO 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000988-1 n°36 - 2 (P36)	R+4 / 5 / 6 - Vol 30 (PC R+6)	Prélevement
002HD000988-1 n°36 - 1 (P36)	R+4 / 5 / 6 - Vol 30 (PC R+6)	Prélevement
S42 - 1 (S42)	R+4 / 5 / 6 - Vol 30 (PC R+6)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S108 - 1 (S108)	R+4 / 5 / 6 - Vol 22 (VO 4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S109 - 1 (S109)	R+4 / 5 / 6 - Vol 23 (VO 5)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000988-1 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 17 (accès lgt)	Prélevement
002HD000988-1 n°30 - 2 (P30)	RDC - Vol 17 (accès lgt)	Prélevement
002HD000988-1 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 17 (accès lgt)	Prélevement
002HD000988-1 n°33 - 2 (P33)	RDC - Vol 17 (accès lgt)	Prélevement
S35 - 1 (S35)	RDC - Vol 17 (accès lgt)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S37 - 1 (S37)	RDC - Vol 18 (local VO)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000988-1 n°2 - 1 (P2)	Sous sol - Vol 14 (local ménage)	Prélevement
002HD000988-1 n°2 - 2 (P2)	Sous sol - Vol 14 (local ménage)	Prélevement
002HD000988-1 n°10 - 1 (P10)	Sous sol - Vol 10 (accès caves)	Prélevement
002HD000988-1 n°10 - 2 (P10)	Sous sol - Vol 10 (accès caves)	Prélevement
002HD000988-1 n°11 - 1 (P11)	Sous sol - Vol 10 (accès caves)	Prélevement
002HD000988-1 n°11 - 2 (P11)	Sous sol - Vol 10 (accès caves)	Prélevement
002HD000988-1 n°12 - 1 (P12)	Sous sol - Vol 13 (vide ordure)	Prélevement
002HD000988-1 n°12 - 2 (P12)	Sous sol - Vol 13 (vide ordure)	Prélevement
002HD000988-1 n°13 - 2 (P13)	Sous sol - Vol 13 (vide ordure)	Prélevement
002HD000988-1 n°13 - 1 (P13)	Sous sol - Vol 13 (vide ordure)	Prélevement
S6 - 1 (S6)	Sous sol - Vol 14 (local ménage)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S8 - 1 (S8)	Sous sol - Vol 13 (vide ordure)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S9 - 1 (S9)	Sous sol - Vol 13 (vide ordure)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S10 - 1 (S10)	Sous sol - Vol 10 (accès caves)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage





Référence	Localisation	Action
S105 - 1 (S105)	Toiture - Vol 31 (toiture)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage



002HD000988-1 n°2 - 1 (P2)



002HD000988-1 n°2 - 2 (P2)




002HD000988-1 n°10 - 1 (P10)



002HD000988-1 n°10 - 2 (P10)




002HD000988-1 n°11 - 1 (P11)

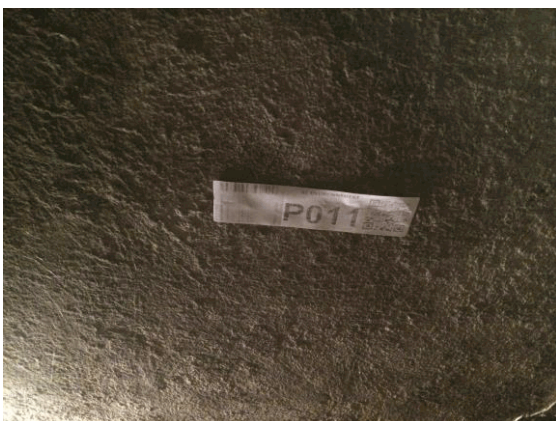

002HD000988-1 n°11 - 2 (P11)



002HD000988-1 n°12 - 1 (P12)

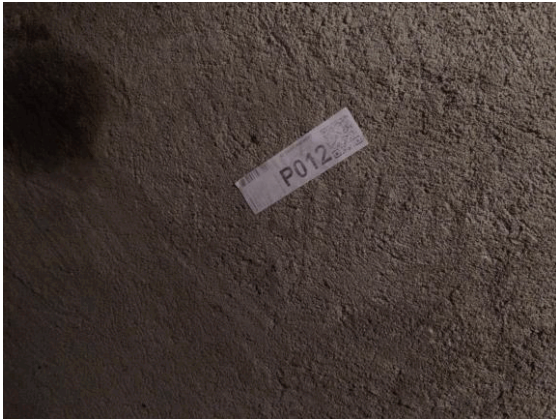

002HD000988-1 n°12 - 2 (P12)



002HD000988-1 n°13 - 2 (P13)



002HD000988-1 n°13 - 1 (P13)




002HD000988-1 n°30 - 1 (P30)



002HD000988-1 n°30 - 2 (P30)



002HD000988-1 n°33 - 1 (P33)

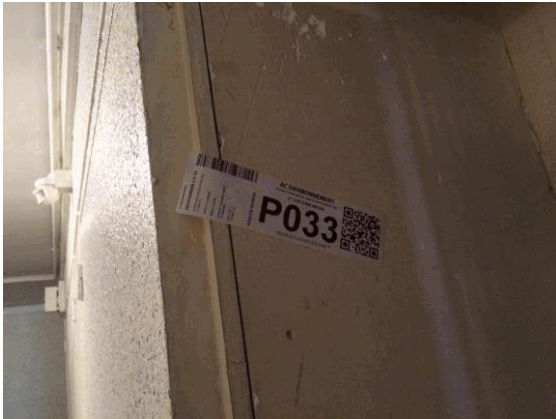

002HD000988-1 n°33 - 2 (P33)



002HD000988-1 n°36 - 2 (P36)



002HD000988-1 n°36 - 1 (P36)



S6 - 1 (S6)



S8 - 1 (S8)



S9 - 1 (S9)



S10 - 1 (S10)



S35 - 1 (S35)



S37 - 1 (S37)



S42 - 1 (S42)



S105 - 1 (S105)



S106 - 1 (S106)



S107 - 1 (S107)



S108 - 1 (S108)



S109 - 1 (S109)



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002HD000988-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S6	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 14 (local ménage)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002HD000988-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S8	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 13 (vide ordure)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
---------------------	---------------------	---------------------------	---	----------

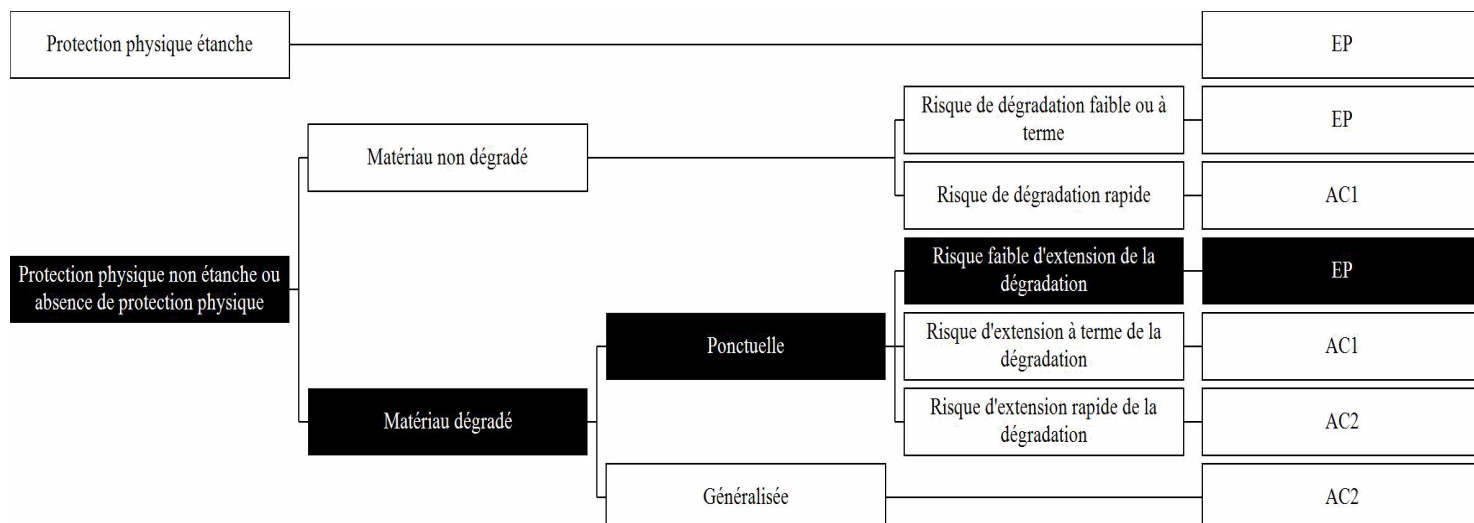

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.






**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002HD000988-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S9	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 13 (vide ordure)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
---------------------	---------------------	---------------------------	---	----------

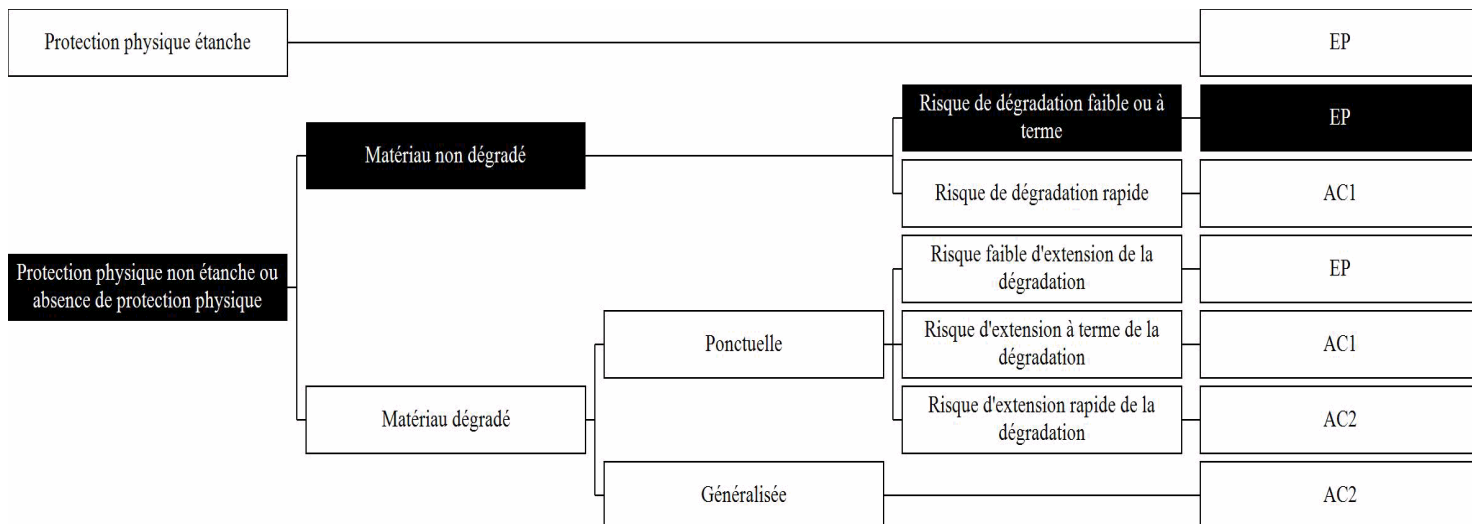

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002HD000988-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S10	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 10 (accès caves)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002HD000988-1	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S35	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 17 (accès lgt)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002HD000988-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S37	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 18 (local VO)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002HD000988-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S42	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 30 (PC R+6)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
---------------------	---------------------	---------------------------	---	----------

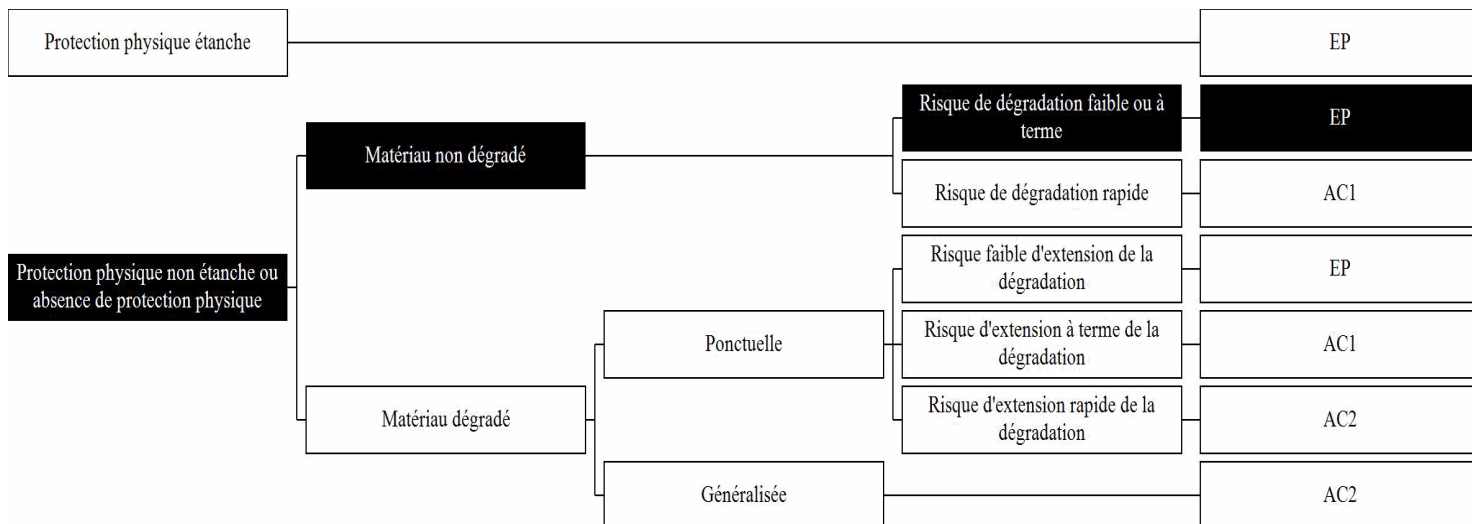

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :


- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002HD000988-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S105	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 31 (toiture)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
---------------------	---------------------	---------------------------	---	----------

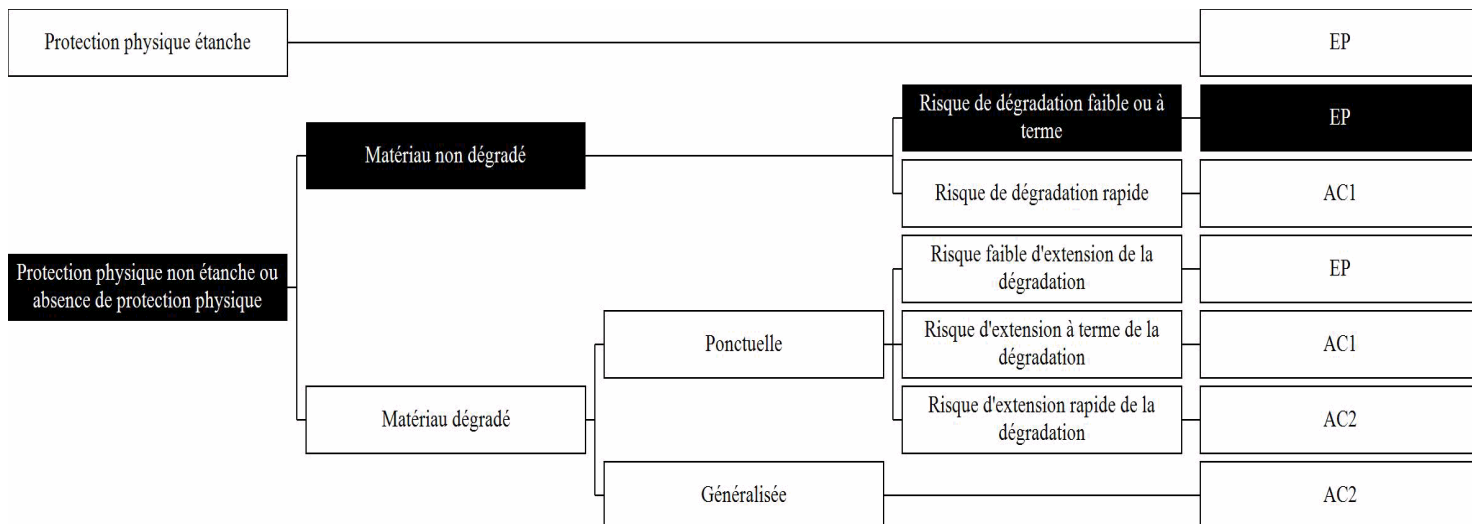

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002HD000988-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S106	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 19 (VO 1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002HD000988-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S107	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 20 (VO 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.





## Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD000988-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S108	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 22 (VO 4)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

### Rappel des recommandations au propriétaire :

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002HD000988-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S109	Destination du local :	
Date évaluation :	17/10/2016	Local ou zone homogène :	Vol 23 (VO 5)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - Gratté -	Sous sol - Vol 14 (local ménage)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	Sous sol - Vol 10 (accès caves)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - -	Sous sol - Vol 10 (accès caves)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	Sous sol - Vol 13 (vide ordure)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	Sous sol - Vol 13 (vide ordure)	
P30	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - plafond droit + rampant -	RDC - Vol 17 (accès lgt)	
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable - murs et plafonds gaines techniques -	RDC - Vol 17 (accès lgt)	
P36	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - plafond dernier étage -	R+4 / 5 / 6 - Vol 30 (PC R+6)	

### Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA  
 Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Téléphone : 0299354149  
 Email : Helene.Grude@itga.fr  
 Numéro d'accréditation : 1-5970



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-43203 EN DATE DU 28/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. David JOUSSELIN  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-106660  
Echantillon ITGA : IT071610-43203  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2016

### Réf. Client :

Commande	002HD000988-1
Dossier client	_0010400004_ LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages
Echantillon	002HD000988-1002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 14 (local ménage)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène	META le 27/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-43211 EN DATE DU 28/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. David JOUSSELIN  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-106660  
Echantillon ITGA : IT071610-43211  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2016

### Réf. Client :

Commande	002HD000988-1
Dossier client	_0010400004_ LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages
Echantillon	002HD000988-1010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (béton banché brut) / Vol 10 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META le 27/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-43212 EN DATE DU 28/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. David JOUSSELIN  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-106660  
Echantillon ITGA : IT071610-43212  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2016

### Réf. Client :

Commande	002HD000988-1
Dossier client	_0010400004_ LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages
Echantillon	002HD000988-1011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (plafond brut dalle pleine) / Vol 10 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META le 27/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-43213 EN DATE DU 28/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. David JOUSSELIN  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-106660  
Echantillon ITGA : IT071610-43213  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2016

### Réf. Client :

Commande	002HD000988-1
Dossier client	_0010400004_ LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages
Echantillon	002HD000988-1012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment taloché / Vol 13 (vide ordure)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META le 27/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-43214 EN DATE DU 28/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. David JOUSSELIN  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-106660  
Echantillon ITGA : IT071610-43214  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2016

### Réf. Client :

Commande	002HD000988-1
Dossier client	_0010400004_ LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages
Echantillon	002HD000988-1013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 13 (vide ordure)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META le 27/10/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste





## RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-43231 EN DATE DU 28/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. David JOUSSELIN  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-106660  
Echantillon ITGA : IT071610-43231  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2016

### Réf. Client :

Commande	002HD000988-1
Dossier client	_0010400004_ LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages
Echantillon	002HD000988-1030 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 17 (accès lgt)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/10/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-43234 EN DATE DU 28/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. David JOUSSELIN  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-106660  
Echantillon ITGA : IT071610-43234  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2016

### Réf. Client :

Commande	002HD000988-1
Dossier client	_0010400004_ LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages
Echantillon	002HD000988-1033 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 17 (accès lgt)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META le 27/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-43237 EN DATE DU 28/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. David JOUSSELIN  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-106660  
Echantillon ITGA : IT071610-43237  
Reçu au laboratoire le : 25/10/2016

### Réf. Client :

Commande	002HD000988-1
Dossier client	_0010400004_ LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 6 étages
Echantillon	002HD000988-1036 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 30 (PC R+6)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 27/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste