

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00005000010000100001_
Date du repérage :	14/06/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00005000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 14/06/2017	Nom : MORA Denis  Date du rapport : 30/06/2017 A Riorges, le 30/06/2017	
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015</p> 			  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre 1) Appartement n°1 - Vol 3 (Chambre 3) Appartement n°1 - Vol 5 (W.C) Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine) Appartement n°1 - Vol 9 (Dégagement)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre 2) Appartement n°1 - Vol 4 (Séjour) Appartement n°1 - Vol 6 (SDB) Appartement n°1 - Vol 8 (Loggia) Appartement n°1 - Vol 10 (Entrée)



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°1	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Loggia) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°1	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Loggia) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Entrée)	
Revêtement de sol	Appartement n°1	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Loggia) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Entrée)	
Revêtement de mur	Appartement n°1	Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	



Conduits, canalisations et équipements	Appartement n°1	Vol 8 (Loggia)	
--	-----------------	----------------	--

**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 8 (Loggia)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S26

### Q Réserves / Commentaires



Bilan matériaux amianté pour la cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 5 :

L'enduit du mur porteur pièce humide du logement 2 est amianté (Prélèvement n°2 du 002HD001556)

Sur les 12 logements réalisés pour le groupe n°5 (les archives), aucun autre prélèvement d'enduit mural n'est amianté.

Il est possible que le prélèvement P2 ai été pollué soit par les peintures décrites dans le descriptif du laboratoire ou par un enduit de rebouchage présent de manière ponctuelle.

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires dans l'appartement n°2 pour confirmer ou non les premiers résultats obtenus dans ce logement.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

**Note :** En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 8 (Loggia)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S26	Réalisation d'un sondage		S26 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001555 n°2 - 1 - 002HD001555 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 5 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001555 n°2 - 1 - 002HD001555 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001555 n°3 - 1 - 002HD001555 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine) - Vol 6 (SDB) - Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P3 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001555 n°3 - 1 - 002HD001555 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 5 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier dure beige	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001555 n°4 - 1 - 002HD001555 n°4 - 2	P4	Matériau compact gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001555 n°5 - 1 - 002HD001555 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P5 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001555 n°5 - 1 - 002HD001555 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 9 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001555 n°6 - 1 - 002HD001555 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 10 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001555 n°6 - 1 - 002HD001555 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 8 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment loggia	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001555 n°10 - 1 - 002HD001555 n°10 - 2	P10	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 10 (Entrée)	Menuiseries	Joit porte d'entrée	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD001555 n°15 - 1 - 002HD001555 n°15 - 2	P15	Matériau souple gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 8 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1	Vol 3 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°1	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 55 n°16 - 1 - 002HD0015 55 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 5 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 55 n°1 - 1 - 002HD0015 55 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0015 55 n°1 - 1 - 002HD0015 55 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 9 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 55 n°7 - 1 - 002HD0015 55 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 10 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 55 n°7 - 1 - 002HD0015 55 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 8 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment (plafond loggia)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 55 n°9 - 1 - 002HD0015 55 n°9 - 2	P9	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe beige tacheté rouge)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 55 n°11 - 1 - 002HD0015 55 n°11 - 2	P11	Colle grise en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine) - Vol 6 (SDB) - Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe beige tacheté rouge)	P11 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 55 n°11 - 1 - 002HD0015 55 n°11 - 2	P11	Colle grise en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 55 n°13 - 1 - 002HD0015 55 n°13 - 2	P13	Colle grise + carrelage + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 55 n°13 - 1 - 002HD0015 55 n°13 - 2	P13	Colle grise + carrelage + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 55 n°14 - 1 - 002HD0015 55 n°14 - 2	P14	Colle grise + couche plâtrée blanche + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 8 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre loggia	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 55 n°8 - 1 - 002HD0015 55 n°8 - 2	P8	Matériau compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD001555 n°12 - 1 - 002HD001555 n°12 - 2	P12	Colle grise + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001555 n°12 - 1 - 002HD001555 n°12 - 2	P12	Colle grise + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Parquet bois	S27			S27 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°1	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Parquet bois	S27			S27 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°1	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Parquet bois	S27			S27 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Parquet bois	S27			S27 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°1	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Parquet bois	S27			S27 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°1	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Parquet bois	S27			S27 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°1	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de prélèvements
	Appartement n°1	Appartement n°1 - MPCA Toutes catégories confondues








**APPARTEMENT N°1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002HD001555

Légende

 S26: Conduit en fibres-ciment

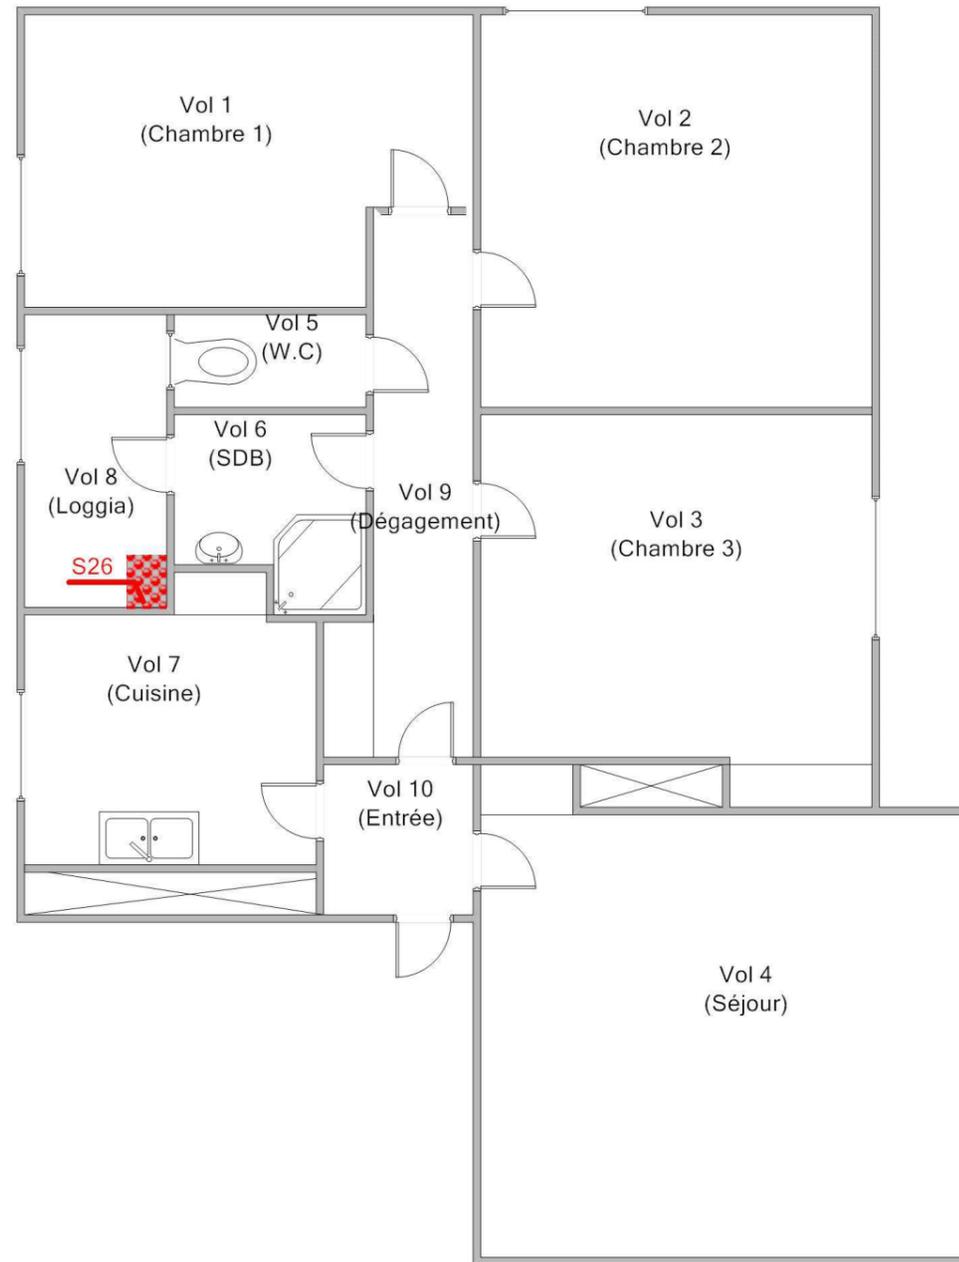

**Adresse du bien**  
14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES  
53000 LAVAL

**Désignation**  
Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC

**Date intervention**  
14/06/2017

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

## ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001555 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°1 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001555 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°1 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001555 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001555 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001555 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001555 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001555 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°1 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001555 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°1 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001555 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001555 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001555 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°1 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001555 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°1 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001555 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°1 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001555 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°1 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001555 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°1 - Vol 8 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001555 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°1 - Vol 8 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001555 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°1 - Vol 8 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001555 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°1 - Vol 8 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001555 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°1 - Vol 8 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001555 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°1 - Vol 8 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001555 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001555 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001555 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°1 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001555 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°1 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001555 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001555 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°1 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001555 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001555 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001555 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°1 - Vol 10 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001555 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°1 - Vol 10 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001555 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001555 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	Appartement n°1 - Vol 5 (W.C)	11
	Appartement n°1 - Vol 4 (Séjour)	12
	Appartement n°1 - Vol 6 (SDB)	13
	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	14
<b>S26 - 1 (A26)</b>	<b>Appartement n°1 - Vol 8 (Loggia)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
S27 - 1 (A27)	Appartement n°1 - Vol 2 (Chambre 2)	Absence : pas d'amiante par nature



002HD001555 n°1 - 1 (P1)



002HD001555 n°1 - 2 (P1)



002HD001555 n°2 - 1 (P2)



002HD001555 n°2 - 2 (P2)



002HD001555 n°3 - 1 (P3)



002HD001555 n°3 - 2 (P3)



002HD001555 n°4 - 1 (P4)



002HD001555 n°4 - 2 (P4)



002HD001555 n°5 - 2 (P5)



002HD001555 n°5 - 1 (P5)



002HD001555 n°6 - 1 (P6)



002HD001555 n°6 - 2 (P6)



002HD001555 n°7 - 1 (P7)




002HD001555 n°7 - 2 (P7)



002HD001555 n°8 - 1 (P8)



002HD001555 n°8 - 2 (P8)

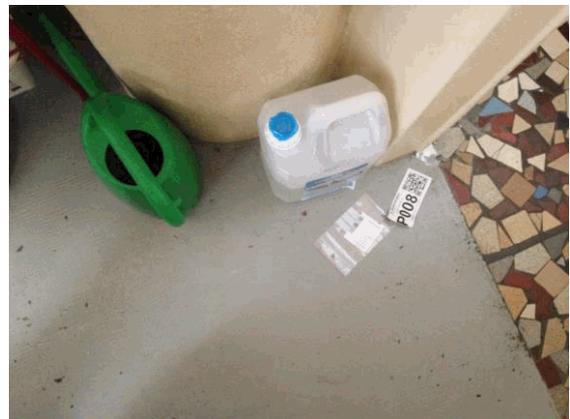

002HD001555 n°9 - 2 (P9)



002HD001555 n°9 - 1 (P9)



002HD001555 n°10 - 2 (P10)



002HD001555 n°10 - 1 (P10)



002HD001555 n°11 - 1 (P11)



002HD001555 n°11 - 2 (P11)



002HD001555 n°12 - 1 (P12)



002HD001555 n°12 - 2 (P12)



002HD001555 n°13 - 1 (P13)



002HD001555 n°13 - 2 (P13)



002HD001555 n°14 - 1 (P14)



002HD001555 n°14 - 2 (P14)



002HD001555 n°15 - 2 (P15)



002HD001555 n°15 - 1 (P15)



002HD001555 n°16 - 1 (P16)



I1 - 1



I3 - 1



002HD001555 n°16 - 2 (P16)



I2 - 1



I4 - 1



S26 - 1 (A26)



S27 - 1 (A27)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 5 (W.C)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 6 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact gris en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 5 (W.C)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre 1)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 9 (Dégagement)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 9 (Dégagement)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 8 (Loggia)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 8 (Loggia)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 8 (Loggia)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + carrelage + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 5 (W.C)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + carrelage + matériau compact beige - -	Appartement n°1 - Vol 6 (SDB)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage - -	Appartement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple gris + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 10 (Entrée)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier peint - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre 1)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
 13590 MEYREUIL  
 Tel : 04.42.12.11.20  
 Fax : 04.42.26.69.58  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60207 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-60207 Réf. Commande Client : 002HD001555
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001555001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 5 (W.C)				Réf échantillon ITGA : IT041706-17532 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001555002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 6 (SDB)				Réf échantillon ITGA : IT041706-17533 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

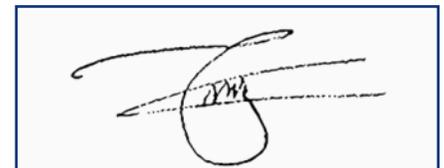

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60207 EN DATE DU 30/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 7 (Cuisine)			<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17534  <b>Description ITGA :</b> Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555004 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier dure beige / Vol 5 (W.C)			<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17535  <b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris en vrac / Peinture	
▶ Matériau compact gris en vrac + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 1 (Chambre 1)			<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17536  <b>Description ITGA :</b> Matériau plâtreux blanc / Peinture	
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge) / Vol 9 (Dégagement)			<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17537  <b>Description ITGA :</b> Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 9 (Dégagement)			<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17538  <b>Description ITGA :</b> Matériau plâtreux blanc / Peinture	
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60207 EN DATE DU 30/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre loggia / Vol 8 (Loggia)			<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17539  <b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris / Peinture	
▶ Matériau compact gris + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (plafond loggia) / Vol 8 (Loggia)			<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17540  <b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris / Peinture	
▶ Matériau compact gris + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment loggia / Vol 8 (Loggia)			<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17541  <b>Description ITGA :</b> Enduit compact gris / Peinture	
▶ Enduit compact gris + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe beige tacheté rouge) / Vol 7 (Cuisine)			<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17542  <b>Description ITGA :</b> Colle grise en vrac / Peinture	
▶ Colle grise en vrac + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 5 (W.C)			<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17543  <b>Description ITGA :</b> Colle grise / Carrelage / Peinture	
▶ Colle grise + carrelage + peinture	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60207 EN DATE DU 30/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 6 (SDB)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17544  <b>Description ITGA :</b> Colle grise / Carrelage / Matériau compact beige		
▶ Colle grise + carrelage + matériau compact beige	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 7 (Cuisine)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17545  <b>Description ITGA :</b> Colle grise / Couche plâtréuse blanche / Carrelage		
▶ Colle grise + couche plâtréuse blanche + carrelage	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555015 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joit porte d'entrée / Vol 10 (Entrée)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17546  <b>Description ITGA :</b> Matériau souple gris / Peinture		
▶ Matériau souple gris + peinture	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100001_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001555016 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Chambre 1)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT041706-17547  <b>Description ITGA :</b> Enduit plâtréux blanc / Peinture / Papier peint		
▶ Enduit plâtréux blanc + peinture + papier peint	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.