

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00005000010000100010_
Date du repérage :	14/06/2017
Désignation :	Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00005000010000100010_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu H.MERCIER (0 800 400 100) 14/06/2017	Nom : MORA Denis  Date du rapport : 05/07/2017 A Riorges, le 05/07/2017	
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016</p> 			  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

**E Pièces visitées**

Liste des locaux visités :	
Appartement n°10 - Vol 1 (Séjour) Appartement n°10 - Vol 3 (Chambre 2) Appartement n°10 - Vol 6 (Dégagement) Appartement n°10 - Vol 8 (Cuisine) Appartement n°10 - Vol 10 (Cellier)	Appartement n°10 - Vol 2 (Chambre 1) Appartement n°10 - Vol 4 (Chambre 3) Appartement n°10 - Vol 7 (Entrée) Appartement n°10 - Vol 9 (SDB) Appartement n°10 - Vol 11 (W.C)



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°10	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cellier) - Vol 11 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°10	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cellier) - Vol 11 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°10	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cellier) - Vol 11 (W.C)	
Revêtement de mur	Appartement n°10	Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (SDB) - Vol 11 (W.C)	



Conduits, canalisations et équipements	Appartement n°10	Vol 10 (Cellier)	
--	------------------	------------------	--

**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 11 (W.C)	Colle de carrelage (faïence blanche wc)	Refus de prélèvement de la part du locataire
Vol 8 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Cellier)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 10 (Cellier)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S25

### Q Réserves / Commentaires



Bilan matériaux amianté pour la cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 5 :

L'enduit du mur porteur pièce humide du logement 2 est amianté (Prélèvement n°2 du 002HD001556)

Sur les 12 logements réalisés pour le groupe n°5 (les archives), aucun autre prélèvement d'enduit mural n'est amianté.

Il est possible que le prélèvement P2 ai été pollué soit par les peintures décrites dans le descriptif du laboratoire ou par un enduit de rebouchage présent de manière ponctuelle.

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires dans l'appartement n°2 pour confirmer ou non les premiers résultats obtenus dans ce logement.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

**R** Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°10 - Vol 5 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

**Note :** En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 10 (Cellier)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S25	Réalisation d'un sondage		S25 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°10	Vol 9 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 8 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°10	Vol 9 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°10	Vol 2 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°10	Vol 3 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°10	Vol 4 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°10	Vol 1 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 6 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 37 n°1 - 1 - 002LQ0013 37 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 7 (Entrée) - Vol 1 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LQ0013 37 n°1 - 1 - 002LQ0013 37 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 6 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 37 n°2 - 1 - 002LQ0013 37 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 7 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	P2 - S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 37 n°2 - 1 - 002LQ0013 37 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 37 n°4 - 1 - 002LQ0013 37 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 11 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LQ0013 37 n°4 - 1 - 002LQ0013 37 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 37 n°5 - 1 - 002LQ0013 37 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 11 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 37 n°5 - 1 - 002LQ0013 37 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 8 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°10	Vol 10 (Cellier)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°10	Vol 4 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°10	Vol 3 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 2 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°10	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°10	Vol 7 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité (porte d'entrée)	S27							Négatif sur document cf. prélèvement n°15 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002HD00155 5
Appartement n°10	Vol 11 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier (menuiseries bois)	S28							Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002HD00155 5



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 10 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S30							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°002HD001555

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 6 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ00137 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 7 (Entrée) - Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ00137 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 9 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ00137 n°6 - 1 - 002LQ00137 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 11 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ00137 n°6 - 1 - 002LQ00137 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 10 (Cellier)	Plafonds	Enduit ciment	S31							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du rapport AC ENVIRONNEMENT NT n°

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 37 n°7 - 1 - 002LQ0013 37 n°7 - 2	P7 Phase 1	Colle beige + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 37 n°8 - 1 - 002LQ0013 37 n°8 - 2	P8	Colle grise + couche plâtrée blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 11 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LQ0013 37 n°8 - 1 - 002LQ0013 37 n°8 - 2	P8	Colle grise + couche plâtrée blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 37 n°10 - 1 - 002LQ0013 37 n°10 - 2	P10	Colle grise + couche plâtrée blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 11 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche wc)	I1			I1 - 1				Refus de prélèvement de la part du locataire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 37 n°9 - 1 - 002LQ0013 37 n°9 - 2	P9	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 11 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LQ0013 37 n°9 - 1 - 002LQ0013 37 n°9 - 2	P9	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°10	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Parquet bois	S26			S26 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°10	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Parquet bois	S26			S26 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°10	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Parquet bois	S26			S26 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°10	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Parquet bois	S26			S26 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°10	Vol 7 (Entrée)	Revêtement de sol	Parquet bois	S26			S26 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°10	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Parquet bois	S26			S26 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°10	Vol 7 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°10	Vol 10 (Cellier)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S29							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du rapport AC ENVIRONNEMENT n°002HD001555



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°10	Appartement n°10 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°10	Appartement n°10 - Plan de prélèvements
	Appartement n°10	Appartement n°10 - MPCA Toutes catégories confondues






# APPARTEMENT N°10 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002LQ001337

## Légende



Volume non visité

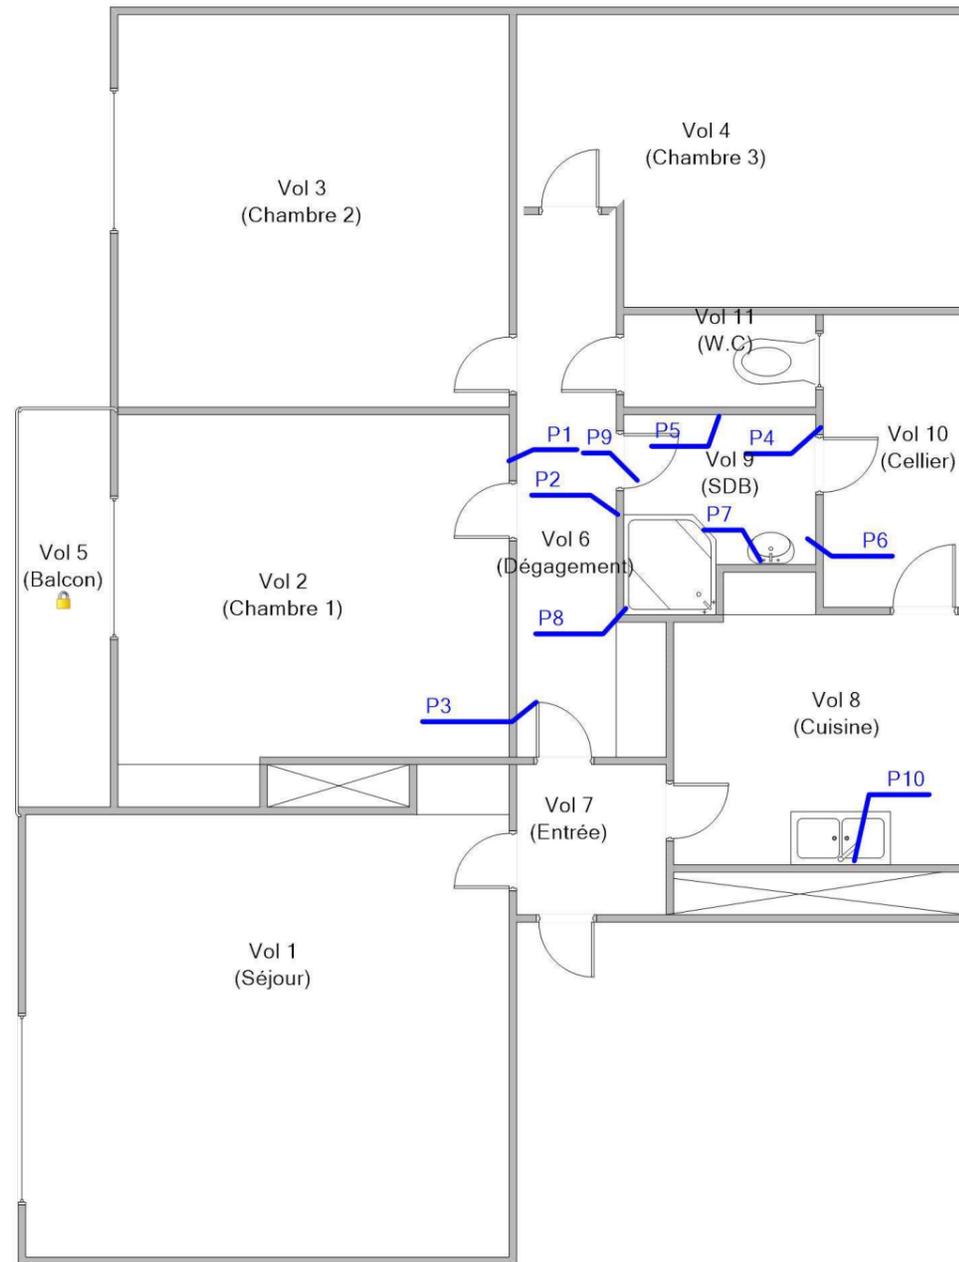

**Adresse du bien**  
14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES  
53000 LAVAL

**Désignation**  
Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage

**Date intervention**  
14/06/2017


**Technicien intervenant**  
PALLUEL Matthieu

**APPARTEMENT N°10 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002LQ001337

Légende

 S25: Conduit en fibres-ciment

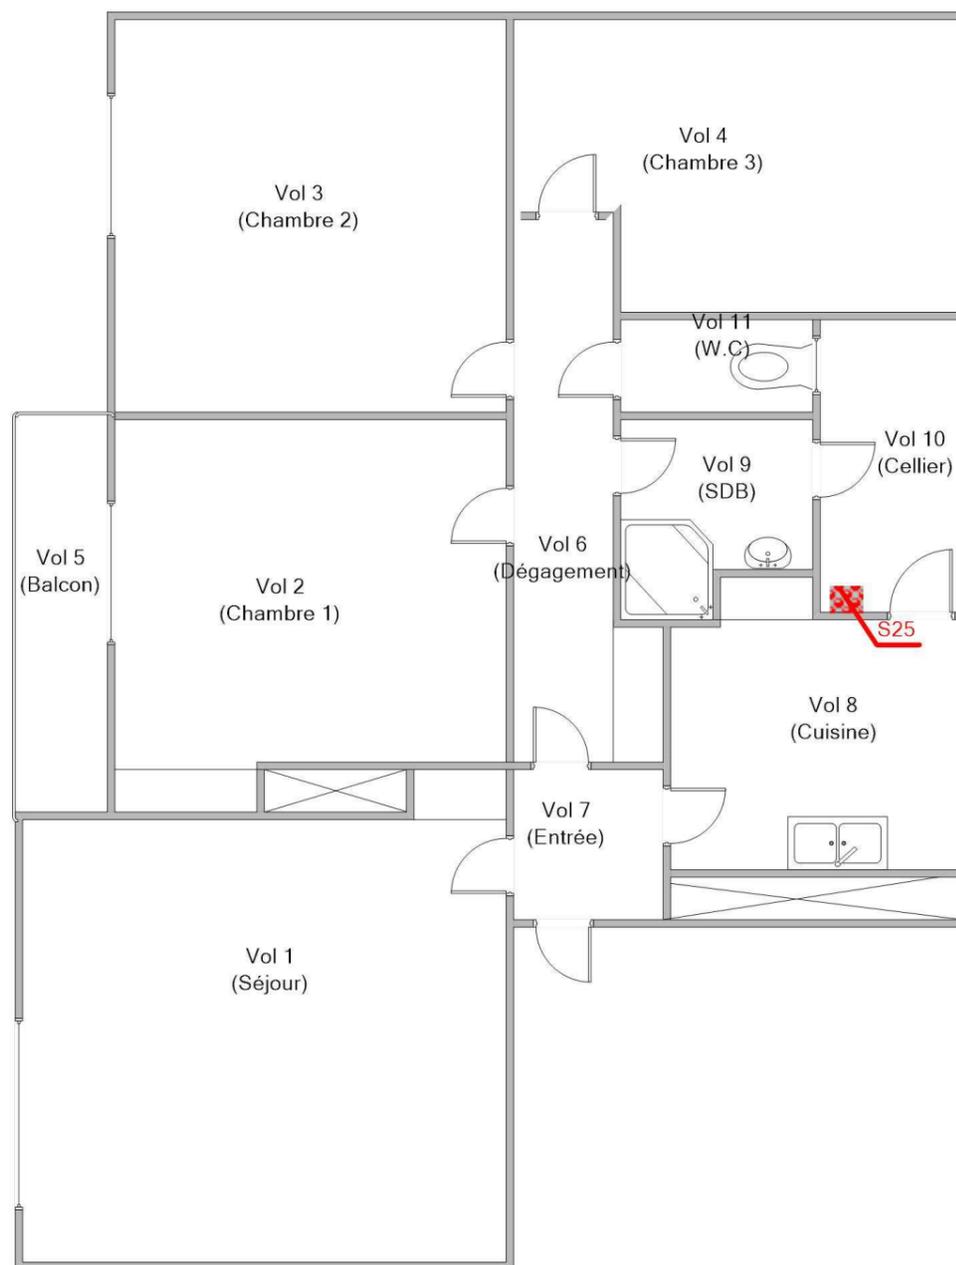

**Adresse du bien**  
14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES  
53000 LAVAL

**Désignation**  
Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage

**Date intervention**  
14/06/2017

**Technicien intervenant**  
PALLUEL Matthieu

**ANNEXE : Reportage photographique**

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°10 - Vol 11 (W.C)	I1
	Appartement n°10 - Vol 8 (Cuisine)	I2
	Appartement n°10 - Vol 8 (Cuisine)	I3
	Appartement n°10 - Vol 8 (Cuisine)	I4
	Appartement n°10 - Vol 7 (Entrée)	I5
<b>S25 - 1 (A25)</b>	<b>Appartement n°10 - Vol 10 (Cellier)</b>	<b>Présence sur décision de l'opérateur de repérage</b>
S26 - 1 (A26)	Appartement n°10 - Vol 4 (Chambre 3)	Absence : pas d'amiante par nature
002LQ001337 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°10 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°10 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°10 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°10 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°10 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°10 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001337 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°10 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif




I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1

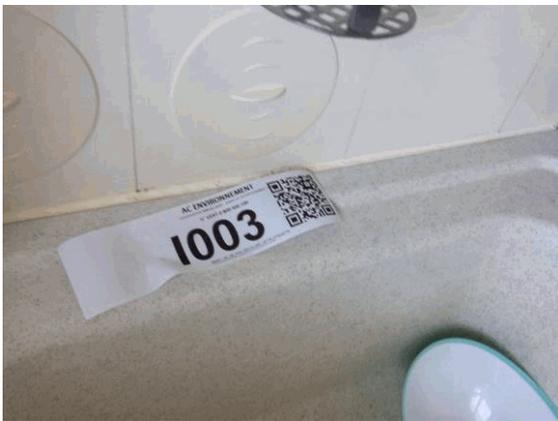

I4 - 1



I5 - 1



S25 - 1 (A25)



S26 - 1 (A26)



002LQ001337 n°1 - 1 (P1)



002LQ001337 n°1 - 2 (P1)



002LQ001337 n°2 - 1 (P2)



002LQ001337 n°2 - 2 (P2)



002LQ001337 n°3 - 1 (P3)



002LQ001337 n°4 - 1 (P4)



002LQ001337 n°4 - 2 (P4)



002LQ001337 n°5 - 1 (P5)



002LQ001337 n°5 - 2 (P5)



002LQ001337 n°6 - 1 (P6)



002LQ001337 n°6 - 2 (P6)



002LQ001337 n°7 - 1 (P7)



002LQ001337 n°7 - 2 (P7)



002LQ001337 n°8 - 1 (P8)



002LQ001337 n°8 - 2 (P8)



002LQ001337 n°9 - 1 (P9)



002LQ001337 n°9 - 2 (P9)



002LQ001337 n°10 - 1 (P10)



002LQ001337 n°10 - 2 (P10)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

### Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°10 - Vol 6 (Dégagement)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + matériau rouge en vrac non séparable - -	Appartement n°10 - Vol 6 (Dégagement)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°10 - Vol 6 (Dégagement)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	
P7 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau souple blanc - -	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable - -	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Appartement n°10 - Vol 9 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche + peinture non séparable - -	Appartement n°10 - Vol 8 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60152 EN DATE DU 30/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-60152 Réf. Commande Client : 002LQ001337
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00005000010000100010_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002LQ001337001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces sèches) / Vol 6 (Dégagement)			Réf échantillon ITGA : IT071706-49523 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60152 EN DATE DU 30/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00005000010000100010_  14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES -  53000 LAVAL  Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001337002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) / Vol 6 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-49524</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Matériau rouge en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	META	2	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00005000010000100010_  14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES -  53000 LAVAL  Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001337003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces sèches) / Vol 6 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-49525</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00005000010000100010_  14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES -  53000 LAVAL  Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001337004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces humides) / Vol 9 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-49526</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00005000010000100010_  14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES -  53000 LAVAL  Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001337005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces humides) / Vol 9 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-49527</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60152 EN DATE DU 30/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100010_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002LQ001337006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces humides) / Vol 9 (SDB)				<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-49528  <b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100010_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002LQ001337007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 9 (SDB)				<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-49529  <b>Description ITGA :</b> Colle beige / Matériau souple blanc / Carrelage
▶ Colle beige + matériau souple blanc Carrelage	META ---	1	29/06/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100010_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002LQ001337008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 9 (SDB)				<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-49530  <b>Description ITGA :</b> Colle grise / Couche plâtreuse blanche en vrac
▶ Colle grise + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00005000010000100010_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage <b>Réf échantillon client :</b> 002LQ001337009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 9 (SDB)				<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-49531  <b>Description ITGA :</b> Colle grise en vrac
▶ Colle grise en vrac	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60152 EN DATE DU 30/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :      _00005000010000100010_ 14 RUE DE LA FLEURIERE - LES ARCHIVES - 53000 LAVAL Appartement n° 10 de type 4 situé au 04 ème étage Réf échantillon client :   002LQ001337010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 8 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA :	IT071706-49532	
		Description ITGA :	Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peinture	
▶ Colle grise + couche plâtreuse blanche + peinture non séparable	META	1	29/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.