

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00010000030000100039_
Date du repérage :	22/08/2017
Désignation :	Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00010000030000100039_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0800400100) 22/08/2017	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 Nom : MORA Denis Date du rapport : 28/08/2017 A Riorges, le 28/08/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017		

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
Appartement n°39 - Vol 1 (Séjour) Appartement n°39 - Vol 3 (Chambre 2) Appartement n°39 - Vol 5 (Dégagement) Appartement n°39 - Vol 7 (Loggia) Appartement n°39 - Vol 9 (SDB) Appartement n°39 - Vol 11 (Entrée)	Appartement n°39 - Vol 2 (Chambre 1) Appartement n°39 - Vol 4 (Chambre 3) Appartement n°39 - Vol 6 (Chambre 4) Appartement n°39 - Vol 8 (W.C) Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°39	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 7 (Loggia) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°39	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 7 (Loggia) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Entrée)	

Revêtement de sol	Appartement n°39	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 7 (Loggia) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Entrée)	
Revêtement de mur	Appartement n°39	Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Entrée)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°39	Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 3)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 4)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (SDB)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 4)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 6 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8
Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°39 - Vol 12 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°4 - 1 - 002VZ000 107 n°4 - 2	P4	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 9 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°10 - 1 - 002VZ000 107 n°10 - 2	P10	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°39	Vol 9 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 9 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°39	Vol 3 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°39	Vol 4 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°39	Vol 6 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°39	Vol 2 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°39	Vol 1 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°39	Vol 10 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces humides	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°1 - 1 - 002VZ000 107 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 9 (SDB) - Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces humides	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 107 n°1 - 1 - 002VZ000 107 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 9 (SDB) - Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 107 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 11 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°5 - 1 - 002VZ000 107 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 5 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches	S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 107 n°5 - 1 - 002VZ000 107 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 2 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment Porteur pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°6 - 1 - 002VZ000 107 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 1 (Séjour) - Vol 11 (Entrée) - Vol 6 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment Porteur pièces sèches	S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000107 n°6 - 1 - 002VZ000107 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 7 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia	P16	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000107 n°16 - 1 - 002VZ000107 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 4 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P19	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000107 n°19 - 1 - 002VZ000107 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 6 (Chambre 4) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 1 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002VZ000107 n°19 - 1 - 002VZ000107 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 2 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°39	Vol 3 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°39	Vol 4 (Chambre 3)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°39	Vol 6 (Chambre 4)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°39	Vol 9 (SDB)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 10 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°39	Vol 11 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée 4 points de sécurité	S45							Négatif sur document

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 11 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°7 - 1 - 002VZ000 107 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 3 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièces sèches	S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 107 n°7 - 1 - 002VZ000 107 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 9 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre plafond pièces humides	P14	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°14 - 1 - 002VZ000 107 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 10 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre plafond pièces humides	S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ000 107 n°14 - 1 - 002VZ000 107 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 7 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment plafond loggia	P15	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°15 - 1 - 002VZ000 107 n°15 - 2	P15	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°3 - 1 - 002VZ000 107 n°3 - 2 - 002VZ000 107 n°3 - 3	P3	Colle beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B))	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°11 - 1 - 002VZ000 107 n°11 - 2	P11	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B))	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002VZ000 107 n°11 - 1 - 002VZ000 107 n°11 - 2	P11	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 8 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe beige)	P18	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°18 - 1 - 002VZ000 107 n°18 - 2	P18	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe beige)	S39 - S40 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002VZ000 107 n°18 - 1 - 002VZ000 107 n°18 - 2	P18	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°8 - 1 - 002VZ000 107 n°8 - 2	P8	Colle bitumeuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°39	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S21 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 107 n°8 - 1 - 002VZ000 107 n°8 - 2	P8	Colle bitumeuse noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S22 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 107 n°8 - 1 - 002VZ000 107 n°8 - 2	P8	Colle bitumeuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°39	Vol 6 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S23 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 107 n°8 - 1 - 002VZ000 107 n°8 - 2	P8	Colle bitumeuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°39	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S24 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 107 n°8 - 1 - 002VZ000 107 n°8 - 2	P8	Colle bitumeuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°39	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S25 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 107 n°8 - 1 - 002VZ000 107 n°8 - 2	P8	Colle bitumeuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°39	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°9 - 1 - 002VZ000 107 n°9 - 2	P9	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 1 (Séjour) - Vol 11 (Entrée) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 4 (Chambre 3) - Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 107 n°9 - 1 - 002VZ000 107 n°9 - 2	P9	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 4x4	P12	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°12 - 1 - 002VZ000 107 n°12 - 2	P12	Colle grise + carrelage + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 10 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage 4x4	S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002VZ000 107 n°12 - 1 - 002VZ000 107 n°12 - 2	P12	Colle grise + carrelage + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	P13	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°13 - 1 - 002VZ000 107 n°13 - 2	P13	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 10 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ000 107 n°13 - 1 - 002VZ000 107 n°13 - 2	P13	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°39	Vol 7 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre loggia	P17	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 107 n°17 - 1 - 002VZ000 107 n°17 - 2	P17	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°39	Vol 6 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°39	Vol 4 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°39	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°39	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°39	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°39	Vol 11 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°39	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°39	Appartement n°39 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°39	Appartement n°39 - Plan de prélèvements
	Appartement n°39	Appartement n°39 - MPCA Toutes catégories confondues




APPARTEMENT N°39 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000107

Légende



Volume non visité

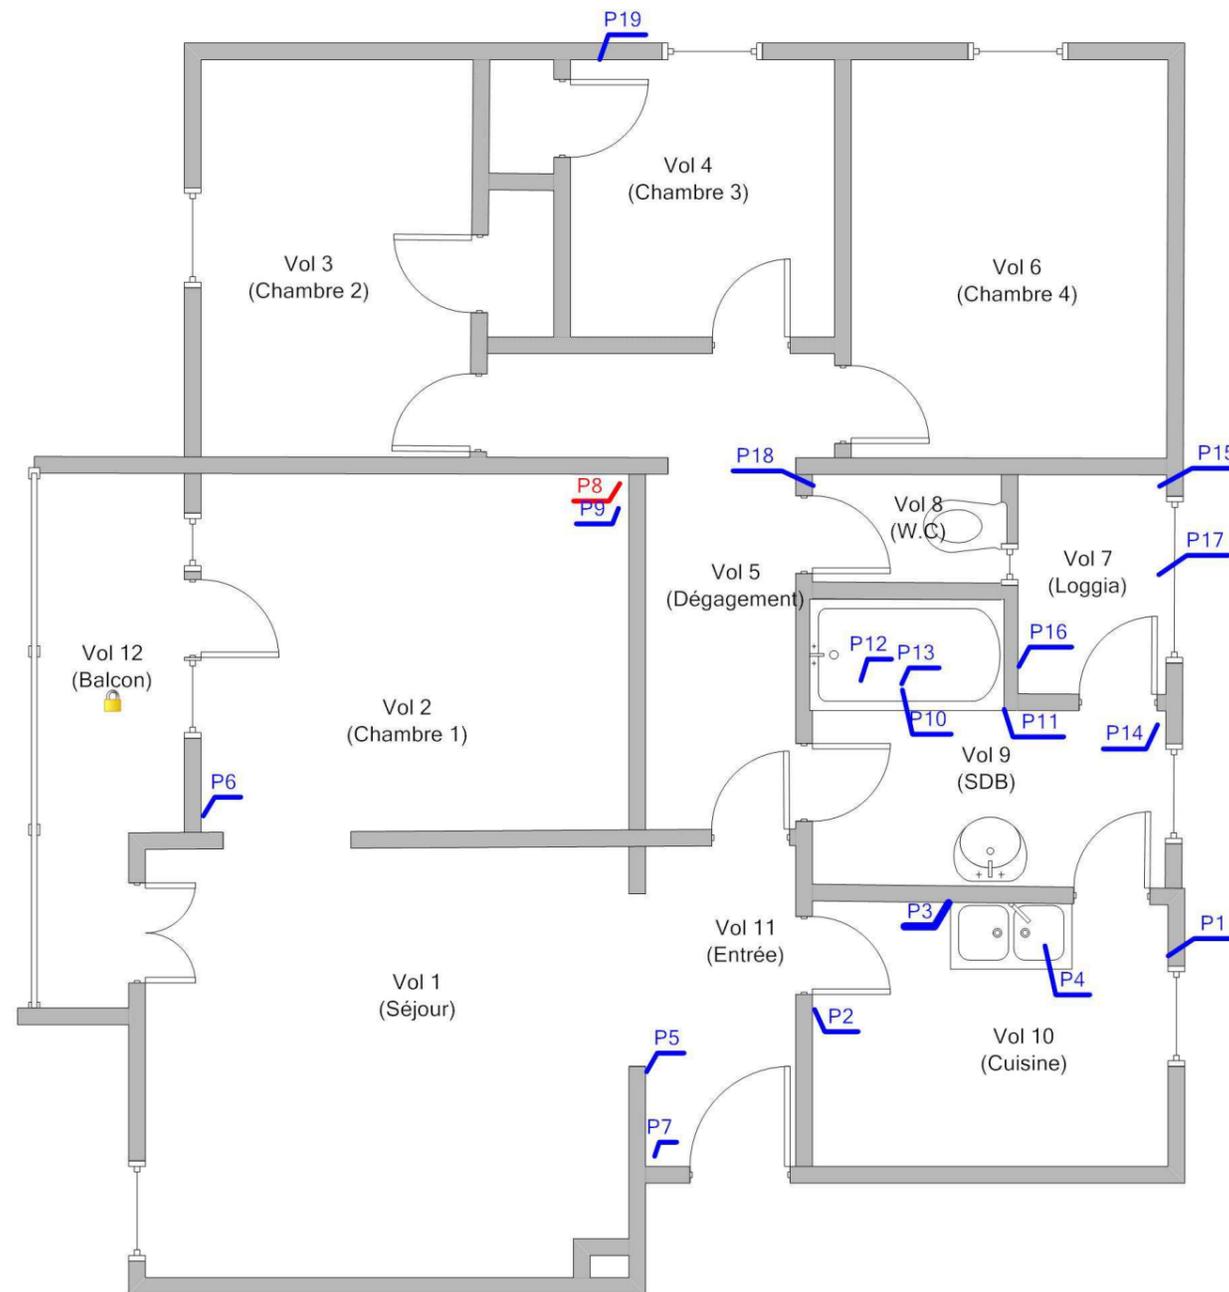

Adresse du bien
41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention
22/08/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000107 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°3 - 3 (P3)	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°39 - Vol 11 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°39 - Vol 11 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°39 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°39 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°39 - Vol 11 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°39 - Vol 11 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°39 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement positif
002VZ000107 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°39 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement positif
002VZ000107 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°39 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°39 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°39 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°39 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°39 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002VZ000107 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°39 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°39 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°39 - Vol 7 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°39 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°39 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°39 - Vol 4 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002VZ000107 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°39 - Vol 4 (Chambre 3)	Prélevement négatif
	Appartement n°39 - Vol 1 (Séjour)	I1
	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	I2
	Appartement n°39 - Vol 5 (Dégagement)	I3
	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	I4

002VZ000107 n°1 - 1 (P1)



002VZ000107 n°1 - 2 (P1)



002VZ000107 n°2 - 1 (P2)



002VZ000107 n°3 - 1 (P3)



002VZ000107 n°3 - 2 (P3)



002VZ000107 n°3 - 3 (P3)



002VZ000107 n°4 - 1 (P4)



002VZ000107 n°4 - 2 (P4)



002VZ000107 n°5 - 1 (P5)



002VZ000107 n°5 - 2 (P5)



002VZ000107 n°6 - 1 (P6)



002VZ000107 n°6 - 2 (P6)



002VZ000107 n°7 - 1 (P7)



002VZ000107 n°7 - 2 (P7)



002VZ000107 n°8 - 1 (P8)



002VZ000107 n°8 - 2 (P8)



002VZ000107 n°9 - 1 (P9)



002VZ000107 n°9 - 2 (P9)



002VZ000107 n°10 - 1 (P10)



002VZ000107 n°10 - 2 (P10)



002VZ000107 n°11 - 1 (P11)



002VZ000107 n°11 - 2 (P11)



002VZ000107 n°12 - 1 (P12)



002VZ000107 n°12 - 2 (P12)



002VZ000107 n°13 - 1 (P13)



002VZ000107 n°13 - 2 (P13)



002VZ000107 n°14 - 1 (P14)



002VZ000107 n°14 - 2 (P14)



002VZ000107 n°15 - 1 (P15)



002VZ000107 n°15 - 2 (P15)



002VZ000107 n°16 - 1 (P16)



002VZ000107 n°16 - 2 (P16)



002VZ000107 n°17 - 1 (P17)



002VZ000107 n°17 - 2 (P17)



002VZ000107 n°18 - 1 (P18)



002VZ000107 n°18 - 2 (P18)



002VZ000107 n°19 - 1 (P19)



002VZ000107 n°19 - 2 (P19)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier + peintures multiples - -	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage - -	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	
P4	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°39 - Vol 10 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°39 - Vol 11 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°39 - Vol 2 (Chambre 1)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°39 - Vol 11 (Entrée)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - -	Appartement n°39 - Vol 2 (Chambre 1)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - -	Appartement n°39 - Vol 2 (Chambre 1)	
P10	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples + carrelage - -	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + carrelage + joint cassant gris - -	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - -	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°39 - Vol 9 (SDB)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris + peinture - -	Appartement n°39 - Vol 7 (Loggia)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - -	Appartement n°39 - Vol 7 (Loggia)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - -	Appartement n°39 - Vol 7 (Loggia)	
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage + peintures multiples - -	Appartement n°39 - Vol 8 (W.C)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable - -	Appartement n°39 - Vol 4 (Chambre 3)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80788 EN DATE DU 28/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-80788 Réf. Commande Client : 002VZ000107
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteur pièces humides / Vol 10 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041708-11329 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides / Vol 10 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041708-11330 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux beige en vrac avec couche en papier + peintures multiples	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80788 EN DATE DU 28/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 10 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11331 Description ITGA : Colle beige / Carrelage		
▶ Colle beige + carrelage	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107004 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 10 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11332 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces sèches / Vol 11 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11333 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Porteur pièces sèches / Vol 2 (Chambre 1)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11334 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Plafond pièces sèches / Vol 11 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11335 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80788 EN DATE DU 28/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuse / Vol 2 (Chambre 1)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11336 Description ITGA : Colle bitumineuse noire		
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP	2	25/08/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces sèches / Vol 2 (Chambre 1)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11337 Description ITGA : Matériau compact gris		
▶ Matériau compact gris	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107010 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 9 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11338 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) / Vol 9 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11339 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage		
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples + carrelage	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage 4x4 / Vol 9 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11340 Description ITGA : Colle grise / Carrelage / Joint cassant gris		
▶ Colle grise + carrelage + joint cassant gris	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80788 EN DATE DU 28/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces humides / Vol 9 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11341 Description ITGA : Matériau compact gris		
▶ Matériau compact gris	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre plafond pièces humides / Vol 9 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11342 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107015 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment plafond loggia / Vol 7 (Loggia)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11343 Description ITGA : Enduit compact gris / Peinture		
▶ Enduit compact gris + peinture	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteur loggia / Vol 7 (Loggia)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11344 Description ITGA : Enduit compact gris		
▶ Enduit compact gris	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000107017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre loggia / Vol 7 (Loggia)		Réf échantillon ITGA : IT041708-11345 Description ITGA : Matériau compact gris		
▶ Matériau compact gris	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-80788 EN DATE DU 28/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000107018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe beige) / Vol 8 (W.C)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041708-11346</p> <p>Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Peintures multiples</p>				
▶ Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage + peintures multiples	META	1	25/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00010000030000100039_ 41 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 39 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000107019 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 4 (Chambre 3)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041708-11347</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META	2	26/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.