

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00013000080000200191_
Date du repérage :	12/07/2016
Désignation :	Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00013000080000200191_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	GARDENAT Ludovic	Date du rapport :	29/07/2016
Accompagnateur :	néant (néant)	A Riorges, le 29/07/2016	
Date de repérage :	12/07/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 4002 V3		
Délivré le :	23/06/2016		
		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	logement 191 - Vol 2 (W.C)
logement 191 - Vol 3 (SDB)	logement 191 - Vol 4 (Loggia)
logement 191 - Vol 5 (Chambre 1)	logement 191 - Vol 6 (Rangement)
logement 191 - Vol 7 (Chambre 2)	logement 191 - Vol 8 (Salon)
logement 191 - Vol 9 (Dégagement)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	logement 191	Vol 1 (Cuisine) - Vol 4 (Loggia)	
Equipements divers et accessoires	logement 191	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	logement 191	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Rangement) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	logement 191	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Rangement) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Dégagement)	
Revêtement de mur	logement 191	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Revêtement de sol	logement 191	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Rangement) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Dégagement)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 8 (Salon)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 7 (Chambre 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 5 (Chambre 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 9 (Dégagement)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 8 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 9 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 1 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 2 (W.C)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 3 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 1 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 3 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 2 (W.C)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 1 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 1 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 8 (Salon)	menuiseries pvc	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	menuiseries pvc	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	menuiseries pvc	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (SDB)	menuiseries pvc	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Vol 1 (Cuisine)	menuiseries pvc	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Salon)	Joint	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Cuisine)	Joint	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joint	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joint	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joint	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15
Vol 4 (Loggia)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15
Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15
Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15
Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15
Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16
Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16
Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17
Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17
Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17
Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18

Q

Réerves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols récents mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sol.

Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB) - logement 191	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous et derrière la cabine de douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Conduit eau	Calorifugeage	S19	noir		S19 - 1				Négatif sur marquagedaté 2008
logement 191	Vol 4 (Loggia)	Conduit eau	Calorifugeage	S19	noir		S19 - 1				Négatif sur marquagedaté 2008

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P8	Réalisation d'un prélèvement	dur noir	002OY000 042 n°8 - 1	P8	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 8 (Salon)	Radiateurs	Joints	I11			I11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I11			I11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
logement 191	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I11			I11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
logement 191	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I11			I11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I11			I11 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I12			I12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
logement 191	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I12			I12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002OY000 042 n°1 - 1 - 002OY000 042 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces humides	002OY000 042 n°1 - 1 - 002OY000 042 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	cloisons pièces humides	002OY000 042 n°2 - 1 - 002OY000 042 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	cloisons pièces humides	002OY000 042 n°2 - 1 - 002OY000 042 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 8 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002OY000 042 n°4 - 1 - 002OY000 042 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 9 (Dégagement) - Vol 6 (Rangement) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Porteur pièces sèches	002OY000 042 n°4 - 1 - 002OY000 042 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	cloisons pièces sèches	002OY000 042 n°5 - 1 - 002OY000 042 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Rangement) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5 - S9 - S10 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	cloisons pièces sèches	002OY000 042 n°5 - 1 - 002OY000 042 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 4 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement	blocs préfabriqués + peintures rouge	002OY000 042 n°9 - 1	P9	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 4 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	gris + peinture blanche	002OY000 042 n°11 - 1 - 002OY000 042 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 9 (Dégagement)	Menuiseries	joint porte d'entrée	S20			S20 - 1				Négatif sur marquage porte récente avec 3 points sécurités
logement 191	Vol 8 (Salon)	Menuiseries	menuiseries pvc	I10			I10 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
logement 191	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	menuiseries pvc	I10			I10 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	menuiseries pvc	I10			I10 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
logement 191	Vol 3 (SDB)	Menuiseries	menuiseries pvc	I10			I10 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	menuiseries pvc	I10			I10 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
logement 191	Vol 5 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	doublages placoplatre		S37 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage travaux en cours de réalisation

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002OY000 042 n°3 - 1 - 002OY000 042 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 3 (SDB) - Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond pièces humides	002OY000 042 n°3 - 1 - 002OY000 042 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 6 (Rangement)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002OY000 042 n°6 - 1 - 002OY000 042 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre	S14 - S15 - S18 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plafond pièces sèches	002OY000 042 n°6 - 1 - 002OY000 042 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 4 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement	gris	002OY000 042 n°12 - 1	P12	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Réalisation d'un prélèvement	Faïences blanche 15*15 + colle grise	002OY000 042 n°7 - 1 - 002OY000 042 n°7 - 2	P7	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P19	Réalisation d'un prélèvement	colle grise	002OY000 042 n°19 - 1	P19	Colle blanche en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 4 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P10	Réalisation d'un prélèvement	grise et brut	002OY000 042 n°10 - 1 - 002OY000 042 n°10 - 2	P10	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 6 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèches	002OY000 042 n°13 - 1 - 002OY000 042 n°13 - 2	P13	Ragréage gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S21 - S22 - S23 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	pièces sèches	002OY000 042 n°13 - 1 - 002OY000 042 n°13 - 2	P13	Ragréage gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélèvement	pièces humides	002OY000 042 n°14 - 1 - 002OY000 042 n°14 - 2	P14	Ragréage gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	pièces humides	002OY000 042 n°14 - 1 - 002OY000 042 n°14 - 2	P14	Ragréage gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
logement 191	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15	Réalisation d'un prélèvement	noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°15 - 1	P15	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau compact gris en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 4 (Loggia)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S26 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°15 - 1	P15	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau compact gris en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S27 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°15 - 1	P15	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau compact gris en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S29 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°15 - 1	P15	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau compact gris en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S30 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°15 - 1	P15	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau compact gris en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S31 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°15 - 1	P15	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau compact gris en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S32 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°15 - 1	P15	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau compact gris en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélèvement	types dalles plastiques oranges + colle noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°16 - 1 - 002OY000 042 n°16 - 2	P16	Dalle dure cassante orange + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S33 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	types dalles plastiques oranges + colle noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°16 - 1 - 002OY000 042 n°16 - 2	P16	Dalle dure cassante orange + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17	Réalisation d'un prélèvement	noires + colle noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°17 - 1 - 002OY000 042 n°17 - 2	P17	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S34 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	noires + colle noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°17 - 1 - 002OY000 042 n°17 - 2	P17	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S35 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	noires + colle noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°17 - 1 - 002OY000 042 n°17 - 2	P17	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S36 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	noires + colle noire - au-dessus du ragréage d'origine	002OY000 042 n°17 - 1 - 002OY000 042 n°17 - 2	P17	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18	Réalisation d'un prélèvement	beige - couche supérieure visible au-dessus de la colle noire	002OY000 042 n°18 - 1	P18	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
logement 191	Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	gris pièces sèches	au-dessus des dalles plastiques noires	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	gris pièces sèches	au-dessus des dalles plastiques noires	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	gris pièces sèches	au-dessus des dalles plastiques noires	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	gris pièces sèches	au-dessus des dalles plastiques noires	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure visible linoléum marron imitation parquets		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure visible linoléum marron imitation parquets		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	Couche supérieure visible linoléum bleu ciel		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	Couche supérieure visible linoléum bleu foncé		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	Couche supérieure visible linoléum beige +colle jaune		I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	Couche supérieure visible linoléum beige +colle jaune		I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I6	rose	au-dessus de la colle noire	I6 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	16	rose	au-dessus de la colle noire	16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	16	rose	au-dessus de la colle noire	16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	17	linoléum beige + colle jaune	au-dessus de la colle noire + ragréage rose	17 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	17	linoléum beige + colle jaune	au-dessus de la colle noire + ragréage rose	17 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	18	gris au-dessous de la couche supérieure visible		18 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	18	gris au-dessous de la couche supérieure visible		18 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	18	gris au-dessous de la couche supérieure visible		18 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
logement 191	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	19	Couche supérieure visible linoléum gris + colle jaune		19 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 191	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	19	Couche supérieure visible linoléum gris + colle jaune		19 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 logement 191	logement 191	logement 191 - Plan de repérage - Actions menées
 logement 191	logement 191	logement 191 - Plan de prélèvements
 logement 191	logement 191	logement 191 - MPCA Revêtement de sol



LOGEMENT 191 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002OY000042

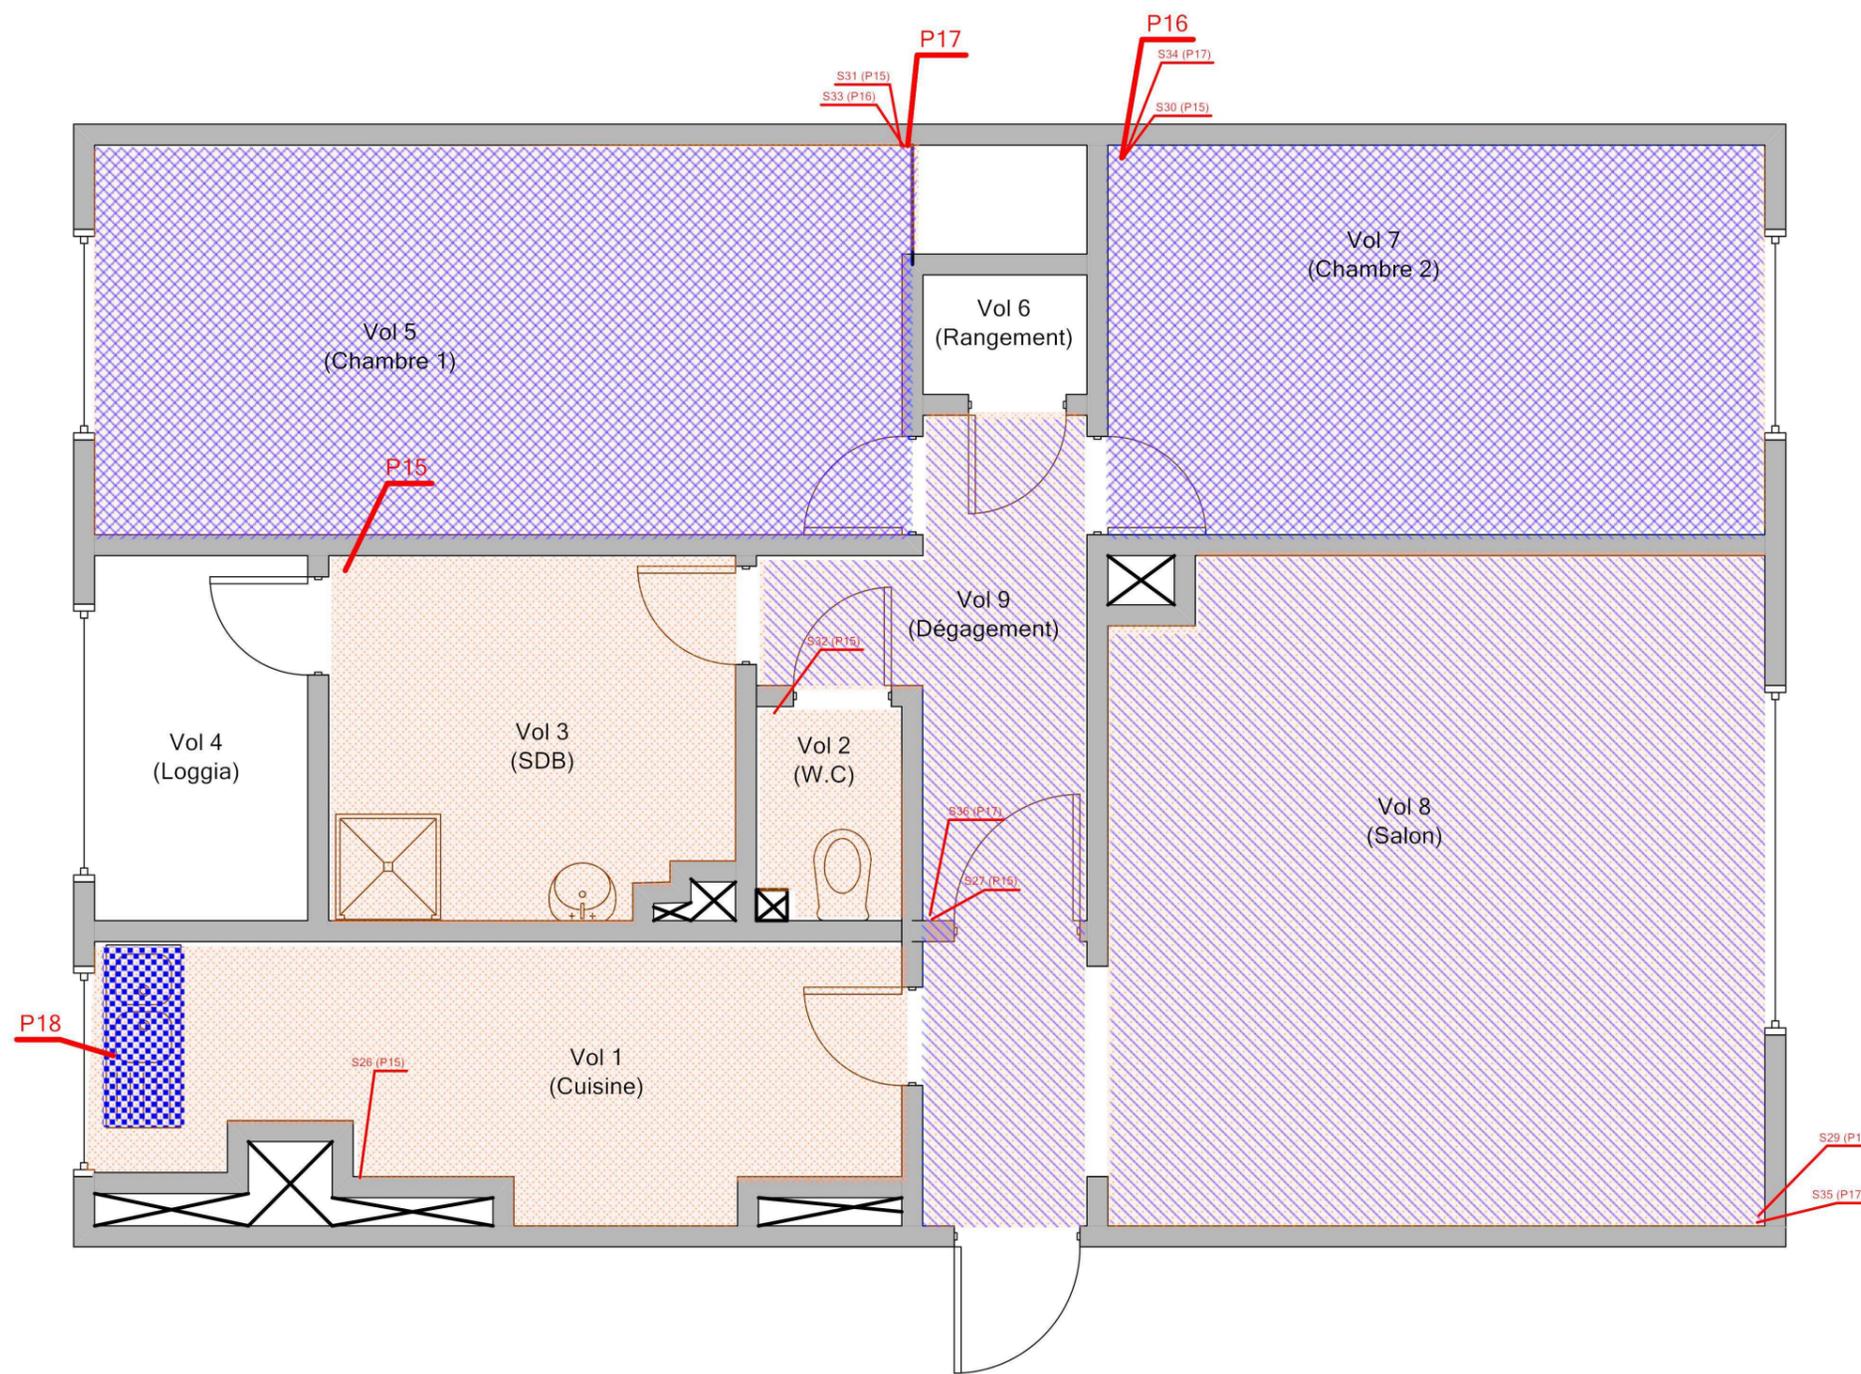

Légende

	P16 : Dalles plastiques orange
	P18 : Dalles plastiques beige
	P17 : Dalles plastiques noire
	P15 : Colle bitumeuses



Adresse du bien

29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

12/07/2016

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000042 n°1 - 1 (P1)	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000042 n°1 - 2 (P1)	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000042 n°2 - 1 (P2)	logement 191 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000042 n°2 - 2 (P2)	logement 191 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000042 n°3 - 1 (P3)	logement 191 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000042 n°3 - 2 (P3)	logement 191 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000042 n°4 - 1 (P4)	logement 191 - Vol 8 (Salon)	Prélevement négatif
002OY000042 n°4 - 2 (P4)	logement 191 - Vol 8 (Salon)	Prélevement négatif
002OY000042 n°5 - 1 (P5)	logement 191 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000042 n°5 - 2 (P5)	logement 191 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000042 n°6 - 1 (P6)	logement 191 - Vol 6 (Rangement)	Prélevement négatif
002OY000042 n°6 - 2 (P6)	logement 191 - Vol 6 (Rangement)	Prélevement négatif
002OY000042 n°7 - 1 (P7)	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000042 n°7 - 2 (P7)	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000042 n°8 - 1 (P8)	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000042 n°9 - 1 (P9)	logement 191 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000042 n°10 - 1 (P10)	logement 191 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000042 n°10 - 2 (P10)	logement 191 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000042 n°11 - 1 (P11)	logement 191 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000042 n°11 - 2 (P11)	logement 191 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000042 n°12 - 1 (P12)	logement 191 - Vol 4 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000042 n°13 - 2 (P13)	logement 191 - Vol 6 (Rangement)	Prélevement négatif
002OY000042 n°13 - 1 (P13)	logement 191 - Vol 6 (Rangement)	Prélevement négatif
002OY000042 n°14 - 2 (P14)	logement 191 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000042 n°14 - 1 (P14)	logement 191 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000042 n°15 - 1 (P15)	logement 191 - Vol 3 (SDB)	Prélevement positif
002OY000042 n°16 - 1 (P16)	logement 191 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement positif
002OY000042 n°16 - 2 (P16)	logement 191 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement positif
002OY000042 n°17 - 1 (P17)	logement 191 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement positif
002OY000042 n°17 - 2 (P17)	logement 191 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement positif
002OY000042 n°18 - 1 (P18)	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement positif



Référence	Localisation	Action
002OY000042 n°19 - 1 (P19)	logement 191 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
	logement 191 - Vol 8 (Salon)	I1
	logement 191 - Vol 7 (Chambre 2)	I2
	logement 191 - Vol 5 (Chambre 1)	I3
	logement 191 - Vol 5 (Chambre 1)	I4
	logement 191 - Vol 9 (Dégagement)	I5
	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	I6
	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	I7
	logement 191 - Vol 3 (SDB)	I8
	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	I9
	logement 191 - Vol 8 (Salon)	I10
	logement 191 - Vol 8 (Salon)	I11
	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	I12
S19 - 1 (A19)	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	Absence sur marquage du materiau
S20 - 1 (A20)	logement 191 - Vol 9 (Dégagement)	Absence sur marquage du materiau
S37 - 1 (A37)	logement 191 - Vol 5 (Chambre 1)	

002OY000042 n°1 - 1 (P1)



002OY000042 n°1 - 2 (P1)




002OY000042 n°2 - 1 (P2)



002OY000042 n°2 - 2 (P2)



002OY000042 n°3 - 1 (P3)

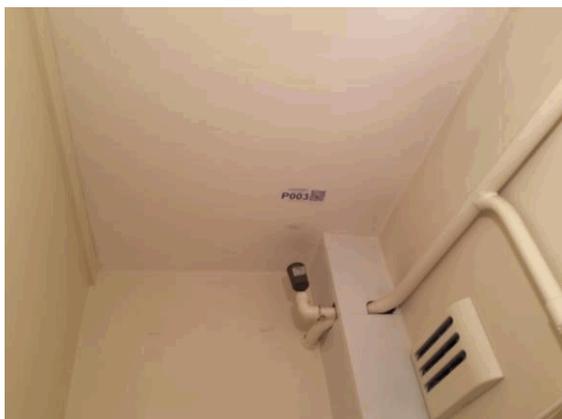

002OY000042 n°3 - 2 (P3)



002OY000042 n°4 - 1 (P4)



002OY000042 n°4 - 2 (P4)



002OY000042 n°5 - 1 (P5)



002OY000042 n°5 - 2 (P5)



002OY000042 n°6 - 1 (P6)



002OY000042 n°6 - 2 (P6)



002OY000042 n°7 - 1 (P7)



002OY000042 n°7 - 2 (P7)



002OY000042 n°8 - 1 (P8)



002OY000042 n°9 - 1 (P9)



002OY000042 n°10 - 1 (P10)



002OY000042 n°10 - 2 (P10)



002OY000042 n°11 - 1 (P11)




002OY000042 n°11 - 2 (P11)



002OY000042 n°12 - 1 (P12)



002OY000042 n°13 - 2 (P13)

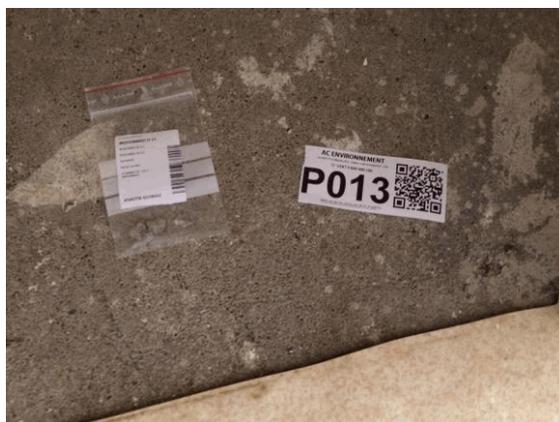

002OY000042 n°13 - 1 (P13)



002OY000042 n°14 - 2 (P14)



002OY000042 n°14 - 1 (P14)



002OY000042 n°15 - 1 (P15)



002OY000042 n°16 - 1 (P16)



002OY000042 n°16 - 2 (P16)



002OY000042 n°17 - 1 (P17)



002OY000042 n°17 - 2 (P17)



002OY000042 n°18 - 1 (P18)



I1 - 1



I3 - 1



002OY000042 n°19 - 1 (P19)



I2 - 1



I4 - 1




15 - 1



16 - 1



17 - 1

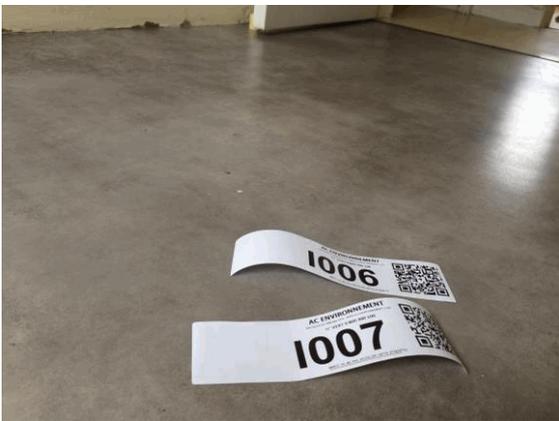

18 - 1



19 - 1



110 - 1



I11 - 1



I12 - 1



S19 - 1 (A19)



S20 - 1 (A20)



S37 - 1 (A37)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - cloisons pièces humides -	logement 191 - Vol 3 (SDB)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	logement 191 - Vol 2 (W.C)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	logement 191 - Vol 8 (Salon)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - cloisons pièces sèches -	logement 191 - Vol 5 (Chambre 1)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	logement 191 - Vol 6 (Rangement)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture non séparable - Faïences blanche 15*15 + colle grise -	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	
P8	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - dur noir -	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable - blocs préfabriqués + peintures rouge -	logement 191 - Vol 4 (Loggia)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - grise et brut -	logement 191 - Vol 4 (Loggia)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - gris + peinture blanche -	logement 191 - Vol 4 (Loggia)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac + peinture non séparable - gris -	logement 191 - Vol 4 (Loggia)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - pièces sèches -	logement 191 - Vol 6 (Rangement)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac + peinture non séparable - pièces humides -	logement 191 - Vol 3 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau compact gris en vrac + peinture non séparable - noire -	logement 191 - Vol 3 (SDB)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante orange + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable - types dalles plastiques oranges + colle noire -	logement 191 - Vol 7 (Chambre 2)	



P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire non séparable + peinture en faible quantité non séparable - noires + colle noire -	logement 191 - Vol 5 (Chambre 1)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige - beige -	logement 191 - Vol 1 (Cuisine)	
P19	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac + peinture non séparable - colle grise -	logement 191 - Vol 3 (SDB)	





RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45126 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45126
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_1f89d291-6e8e-482d-a15e-1652071a1
319

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45127 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45127
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_74ebd815-8f60-44da-8bf2-ee720195c0
c3

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45128 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45128
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_33e6556a-22d7-4495-a7e2-a6d69dee7
d41

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45129 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45129
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_3e3663e3-f78a-4ec4-86c1-998cb821c4
50

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (Salon)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45130 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45130
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_51be6ff3-35c8-4b60-829e-82b8158a7b
7b

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45131 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45131
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_e87b8a5f-806f-47aa-ae53-299508f0eab
e

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (Rangement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45132 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45132
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_e4f1a422-38f0-4d33-9e47-103c01006a
7e

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Loïc DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45133 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45133
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_a4d118e8-2993-4e21-9741-ab0bd1904
718

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042008 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau bitumineux noir	META le 28/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45134 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45134
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_5bc4f13d-7df9-45d5-babc-31c9392619
b9

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45135 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45135
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_20facdd7-40c8-44c5-9800-dc973eb5a5
52

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45136 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45136
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_c11ef807-790d-4fa7-b244-0a9f07d0f7a
0

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45137 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45137
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_25faeaf8-3310-4cf8-8864-6afebf874fe
3

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 4 (Loggia)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45138 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45138
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_64b82578-e28a-4ca7-8681-c967a8bb0
9a2

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Rangement)
Description ITGA	Ragréage gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45139 EN DATE DU 29/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45139
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_e68f866a-5786-4e65-9b18-ba900d655
957

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Ragréage gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris en vrac + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste

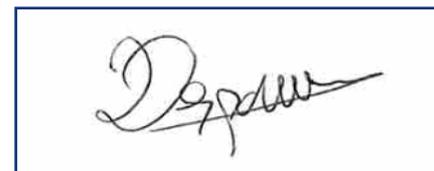



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45140 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45140
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_8aec6b49-21df-414e-8f12-b851990080
ad

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle bitumineuse noire non séparable + matériau compact gris en vrac + peinture non séparable	META le 28/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45141 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45141
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_394566a0-a2dc-4fa9-b30a-b0c74f0cf72
1

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 7 (Chambre 2)
Description ITGA	Dalle dure cassante orange / Colle bitumineuse noire / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante orange + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable	META le 28/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45142 EN DATE DU 29/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45142
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_799c1b63-1967-4b88-9a00-aabd91c1c8
47

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 28/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45143 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45143
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_71247c12-880f-4724-b2fd-fb66c335aa
bb

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Dalle dure cassante beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante beige	META le 28/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT141607-45144 EN DATE DU 29/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78344
Echantillon ITGA : IT141607-45144
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_5f795812-a8cb-44c6-be97-adee79d80e
Od

Réf. Client :

Commande	002OY000042
Dossier client	_00013000080000200191_ 29 RUE AVOISE DE CRAON - STE CATHERINE 7 - 53000 LAVAL Appartement n° 191 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000042019 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle blanche en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche en vrac + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Loic DESPAUX - Analyste