

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00040000040000300082_
Date du repérage :	11/07/2017
Désignation :	Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00040000040000300082_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David A.ALLEE (0 800 400 100) 11/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 27/07/2017 A Riorges, le 27/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine) Appartement n°82 - Vol 3 (SDB) Appartement n°82 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°82 - Vol 7 (Séjour) Appartement n°82 - Vol 9 (Dégagement) Appartement n°82 - Vol 11 (W.C)	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia) Appartement n°82 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°82 - Vol 6 (Chambre 3) Appartement n°82 - Vol 8 (Entrée) Appartement n°82 - Vol 10 (Placard)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
---	----------------------------------

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
---	-------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
---	---

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Loggia) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Dépassement) - Vol 10 (Placard) - Vol 11 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Loggia) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Dépassement) - Vol 10 (Placard) - Vol 11 (W.C)	
Revêtement de mur	Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 11 (W.C)	

Revêtement de sol	Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (Loggia) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Placard) - Vol 11 (W.C)	
Façades	Appartement n°82	Vol 2 (Loggia)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (SDB)	Colle de carrelage (faïence 15X15 sdb)	Refus de prélèvement du locataire (douche réalisée à ses frais)
Vol 1 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Placard)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Parquet flottant	Impossible de voir les matériaux présents sous le parquet sans destruction de celui-ci.
Vol 6 (Chambre 3)	Parquet flottant	Impossible de voir les matériaux présents sous le parquet sans destruction de celui-ci.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P13
Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P13
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P13
Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P13
Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P13
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P13
Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P16
Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P16

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 40 :

Matériaux amiantés :

- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol beiges sur les 3 prélevées sont amiantées.
- La seule dalle de sol orange prélevée est revenue amiantée.
- 4 tampons bitumineux de baignoire sont amianté. (uniquement les tampons d'origine)
- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages. Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB) - Appartement n°82	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux évier	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°14 - 1 - 002HD001600 n°14 - 2	P14	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux évier	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD001600 n°14 - 1 - 002HD001600 n°14 - 2	P14	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°82	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°82	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°82	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°82	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 2 (Loggia)	Bardages	Plaques dures grise (complexe étanchéité)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°7 - 1 - 002HD001600 n°7 - 2	P7	Matériau gris en vrac avec couche en toile non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 8 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°1 - 1 - 002HD001600 n°1 - 2	P1	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Placard) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001600 n°1 - 1 - 002HD001600 n°1 - 2	P1	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 8 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°2 - 1 - 002HD001600 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Placard) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001600 n°2 - 1 - 002HD001600 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°4 - 1 - 002HD001600 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P4 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001600 n°4 - 1 - 002HD001600 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°5 - 1 - 002HD001600 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau orange en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 11 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P5 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001600 n°5 - 1 - 002HD001600 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau orange en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 2 (Loggia)	Murs et cloisons	Joint de dilatation parpaings	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°9 - 1 - 002HD001600 n°9 - 2	P9	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 8 (Entrée)	Murs et cloisons	joint porte d'entrée	S2							Négatif sur marquage
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 2 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°82	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°82	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°82	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 8 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 10 (Placard) - Vol 9 (Dépassement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001600 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°6 - 1	P6	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 11 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001600 n°6 - 1	P6	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 2 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment (plafond loggia)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°10 - 1	P10	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence 15X15 sdb)	I1			I1 - 1				Refus de prélèvement du locataire (douche réalisée à ses frais)
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence 15 X 15 d'origine cuisine)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°15 - 1 - 002HD001600 n°15 - 2	P15	Colle grise en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe grise)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°17 - 1 - 002HD001600 n°17 - 2	P17	Colle grise + joint cassant gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 11 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe grise)	S39 - S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001600 n°17 - 1 - 002HD001600 n°17 - 2	P17	Colle grise + joint cassant gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 2 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre loggia	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°8 - 1 - 002HD001600 n°8 - 2	P8	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage carreaux 4X4 gris	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°11 - 1 - 002HD001600 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune non séparable + colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine) - Vol 11 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage carreaux 4X4 gris	S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD001600 n°11 - 1 - 002HD001600 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune non séparable + colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°12 - 1 - 002HD001600 n°12 - 2	P12	Ragréage gris hétérogène + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 10 (Placard) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001600 n°12 - 1 - 002HD001600 n°12 - 2	P12	Ragréage gris hétérogène + peinture en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°82	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°13 - 1 - 002HD001600 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°82	Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S34 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001600 n°13 - 1 - 002HD001600 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°82	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S35 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001600 n°13 - 1 - 002HD001600 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°82	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S36 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001600 n°13 - 1 - 002HD001600 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°82	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S37 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001600 n°13 - 1 - 002HD001600 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S38 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001600 n°13 - 1 - 002HD001600 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°82	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD001600 n°16 - 1 - 002HD001600 n°16 - 2	P16	Dalles dures beiges	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°82	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	S1 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001600 n°16 - 1 - 002HD001600 n°16 - 2	P16	Dalles dures beiges	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°82	Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°82	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 10 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°82	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°82	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°82	Vol 11 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°82	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°82	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°82	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Parquet flottant	I6			I6 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous le parquet sans destruction de celui-ci.
Appartement n°82	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Parquet flottant	I6			I6 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous le parquet sans destruction de celui-ci.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°82	Appartement n°82	Appartement n°82 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°82	Appartement n°82	Appartement n°82 - Plan de prélèvements
 Appartement n°82	Appartement n°82	Appartement n°82 - MPCA Toutes catégories confondues



APPARTEMENT N°82 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001600

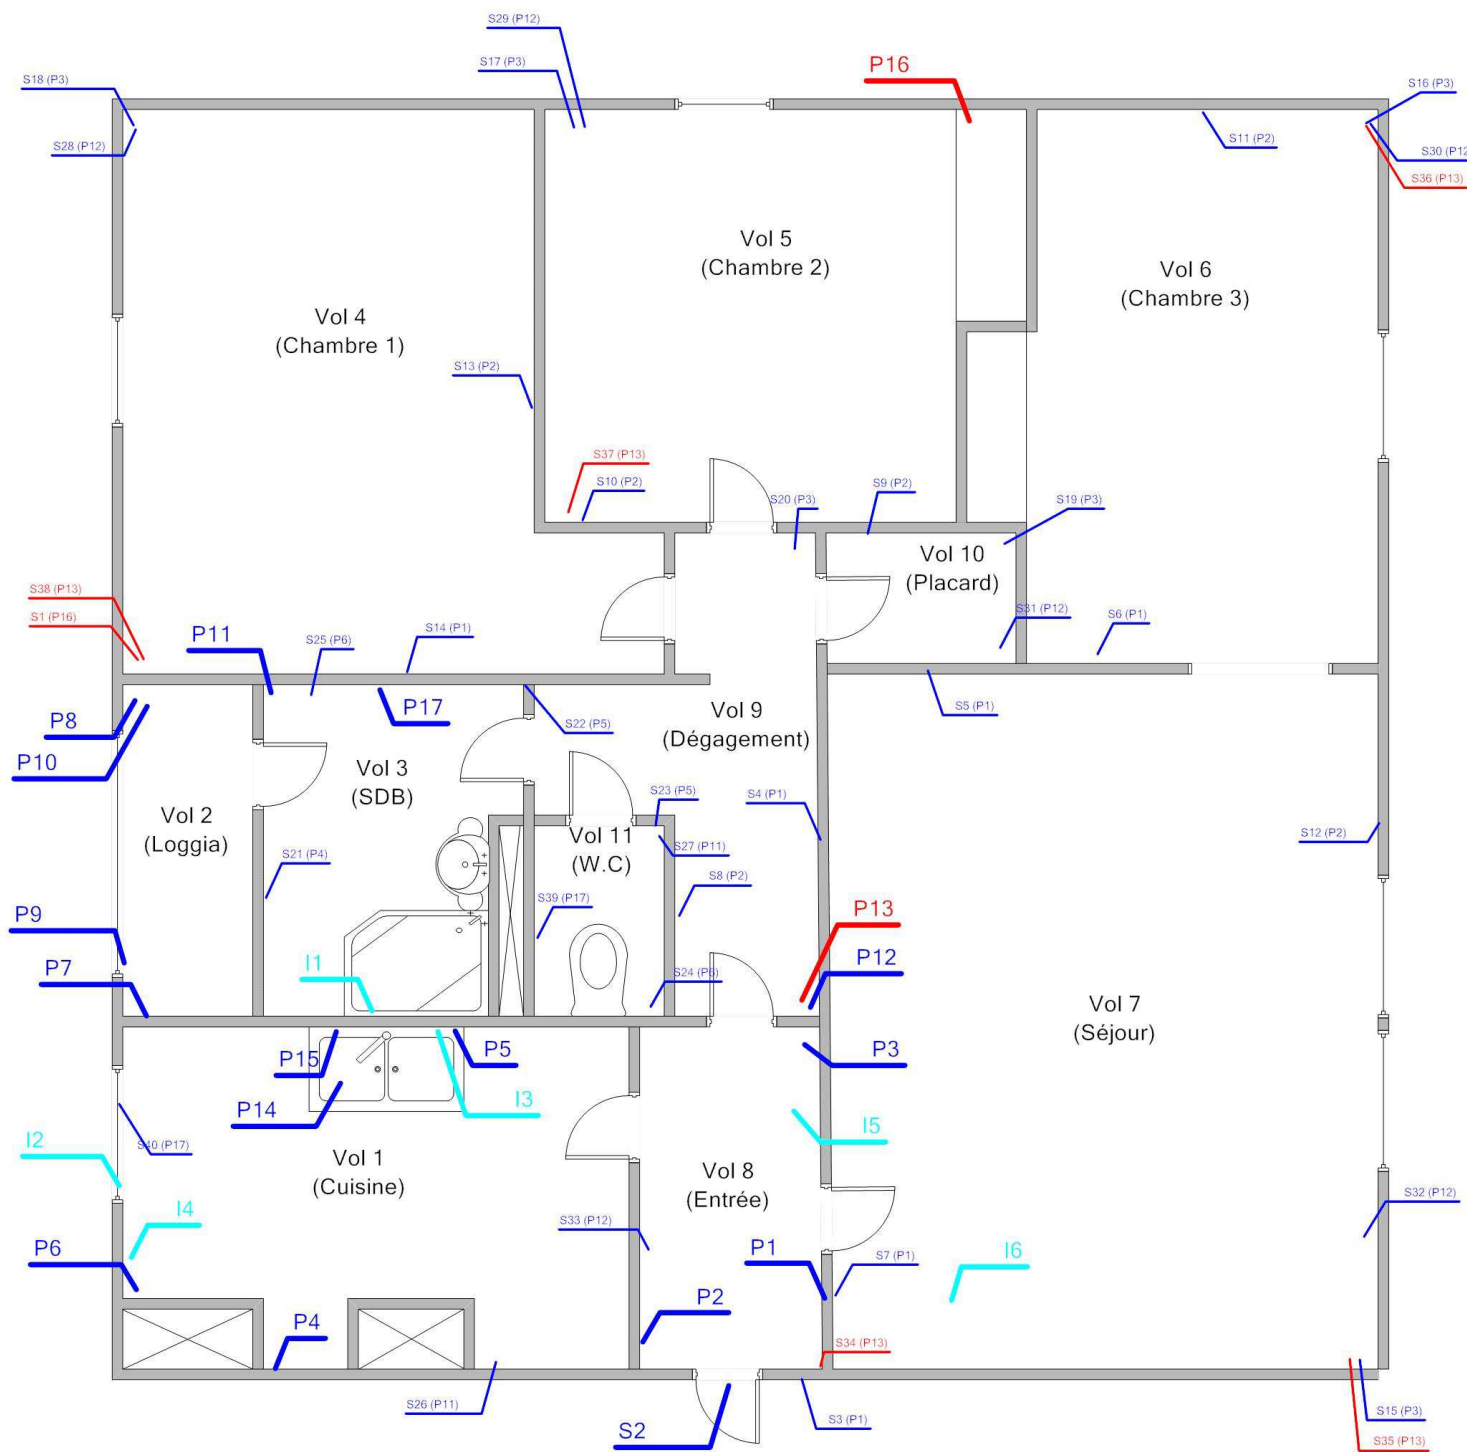

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



Adresse du bien

57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC

Date intervention

11/07/2017


Technicien intervenant

JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°82 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001600

Légende

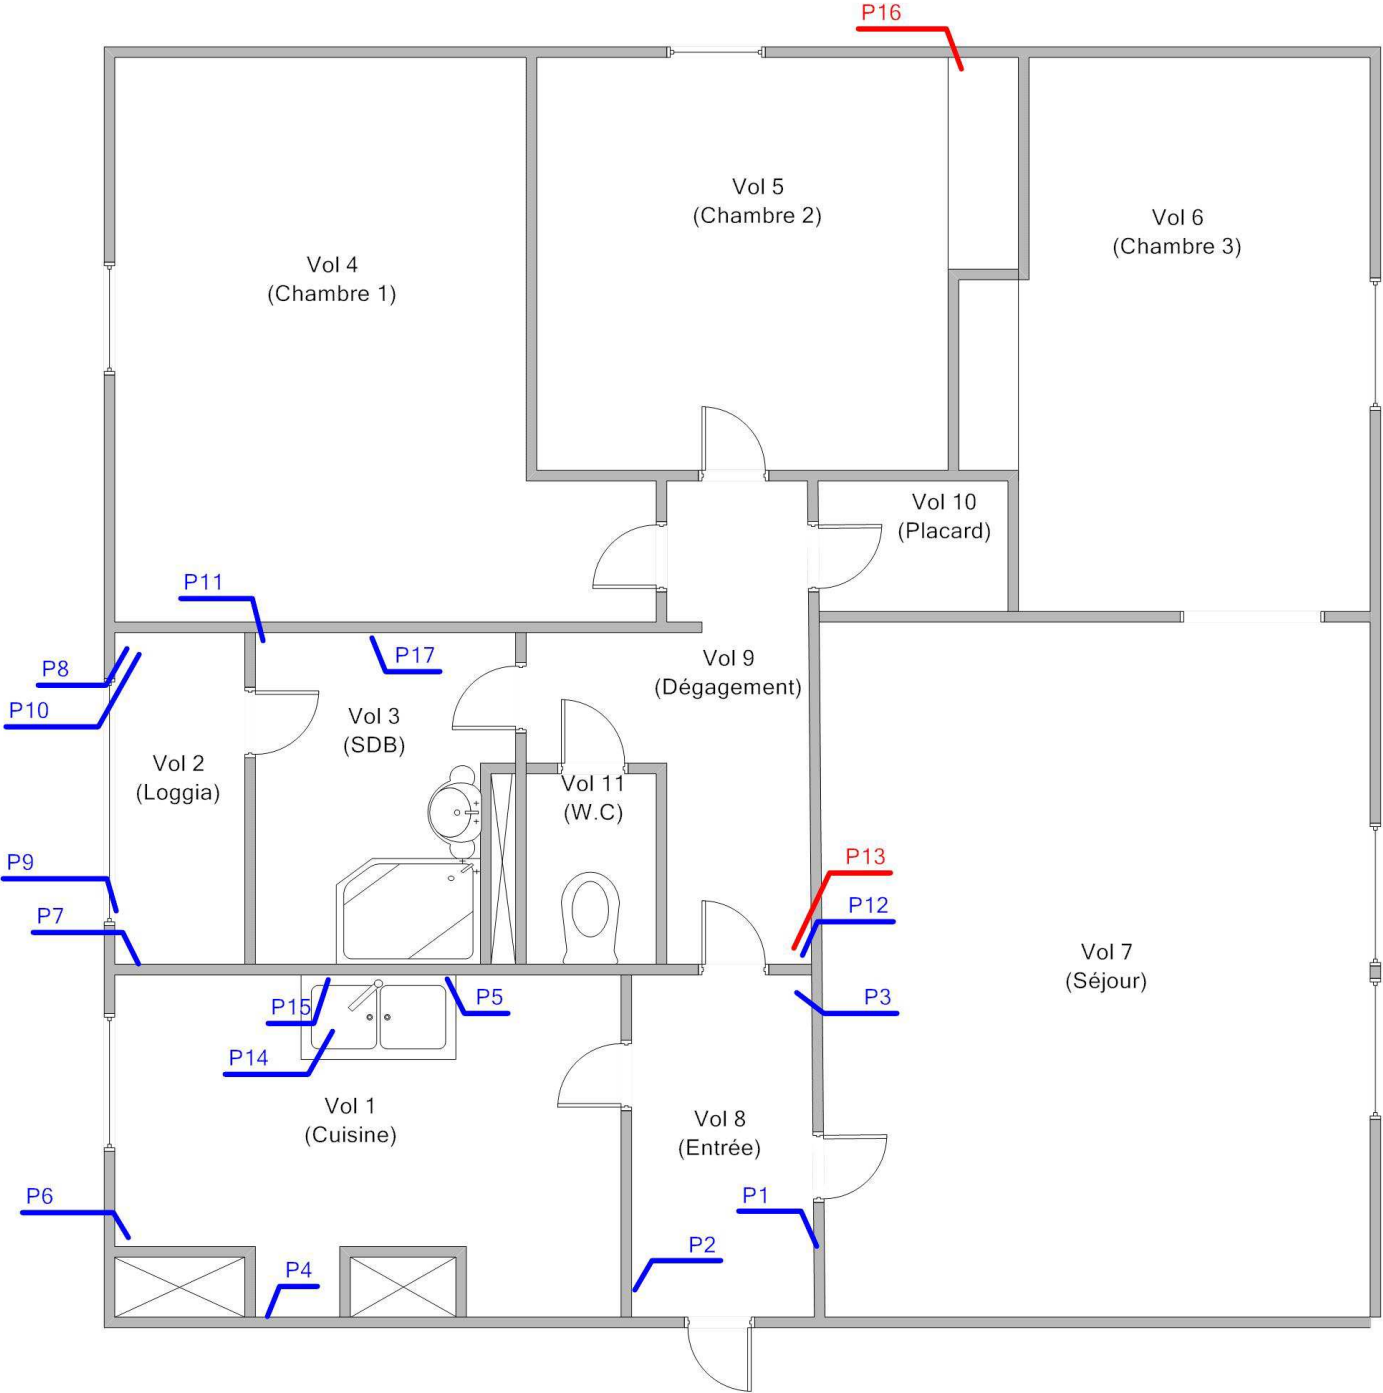

Adresse du bien

57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC

Date intervention

11/07/2017


Technicien intervenant

JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°82 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001600

Légende

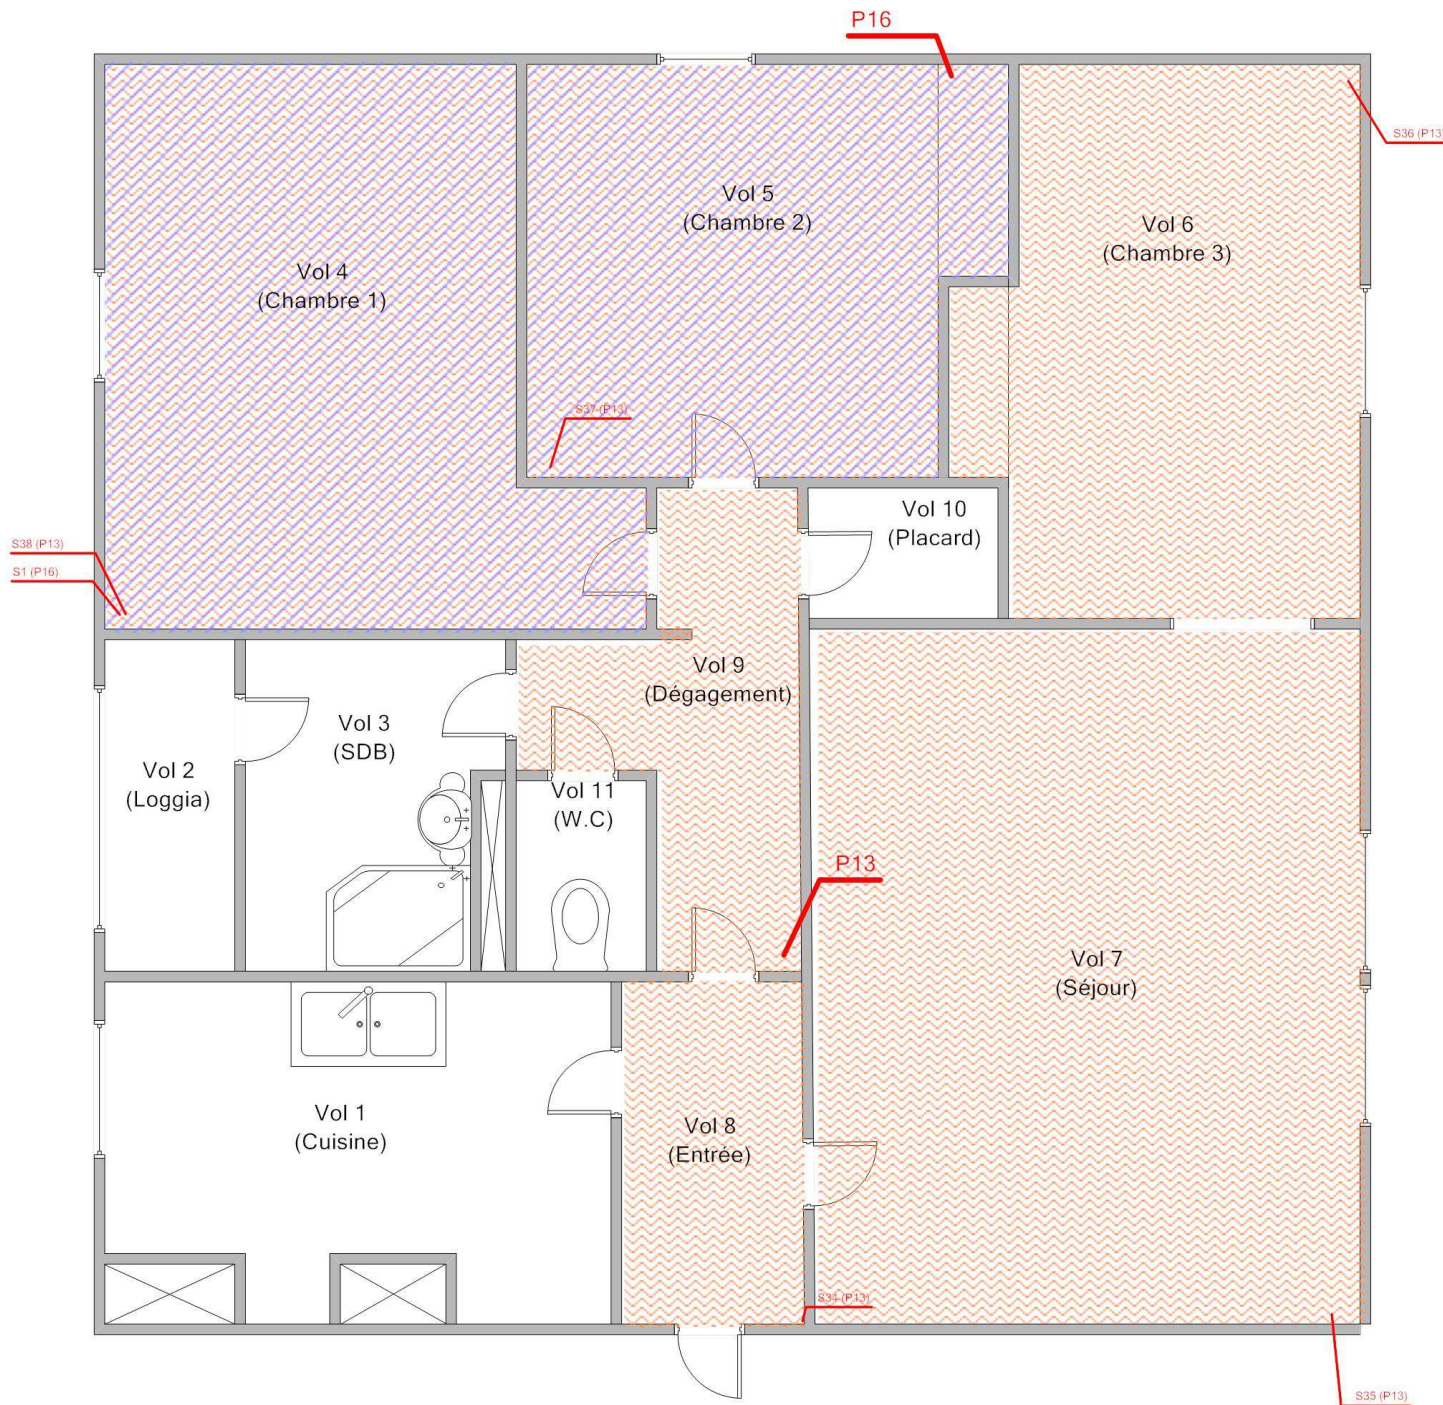

P16 : Dalles dures
beiges

P13 : Colle bitumeuse
noires

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001600 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°82 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001600 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°82 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001600 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°82 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001600 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°82 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001600 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°82 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001600 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001600 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001600 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001600 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001600 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001600 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001600 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001600 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001600 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001600 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001600 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001600 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia)	Prélevement négatif
002HD001600 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°82 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001600 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°82 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001600 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°82 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001600 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°82 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001600 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°82 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001600 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°82 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001600 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001600 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001600 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001600 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001600 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°82 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement positif
002HD001600 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°82 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement positif
002HD001600 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°82 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001600 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°82 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°82 - Vol 3 (SDB)	I1
	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	I2
	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	I3
	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	I4
	Appartement n°82 - Vol 8 (Entrée)	I5
	Appartement n°82 - Vol 7 (Séjour)	I6

002HD001600 n°1 - 1 (P1)



002HD001600 n°1 - 2 (P1)



002HD001600 n°2 - 1 (P2)



002HD001600 n°2 - 2 (P2)




002HD001600 n°3 - 1 (P3)



002HD001600 n°4 - 1 (P4)



002HD001600 n°4 - 2 (P4)

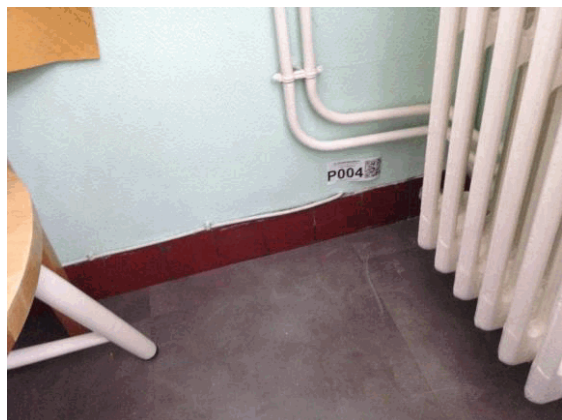


002HD001600 n°5 - 1 (P5)



002HD001600 n°5 - 2 (P5)



002HD001600 n°6 - 1 (P6)

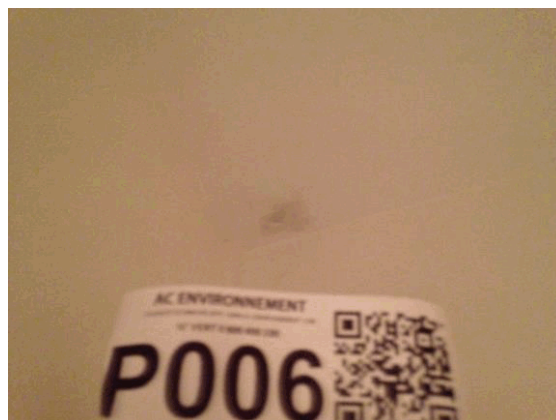

002HD001600 n°7 - 1 (P7)



002HD001600 n°7 - 2 (P7)



002HD001600 n°8 - 1 (P8)



002HD001600 n°8 - 2 (P8)



002HD001600 n°9 - 1 (P9)



002HD001600 n°9 - 2 (P9)



002HD001600 n°10 - 1 (P10)



002HD001600 n°11 - 1 (P11)




002HD001600 n°11 - 2 (P11)



002HD001600 n°12 - 1 (P12)



002HD001600 n°12 - 2 (P12)

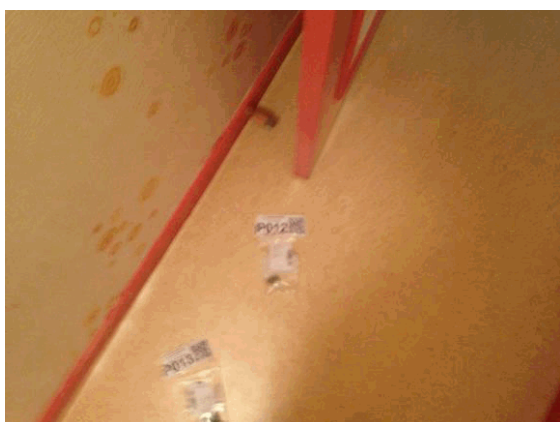

002HD001600 n°13 - 1 (P13)



002HD001600 n°13 - 2 (P13)



002HD001600 n°14 - 1 (P14)



002HD001600 n°14 - 2 (P14)



002HD001600 n°15 - 1 (P15)



002HD001600 n°15 - 2 (P15)



002HD001600 n°16 - 1 (P16)




002HD001600 n°16 - 2 (P16)



002HD001600 n°17 - 1 (P17)



002HD001600 n°17 - 2 (P17)

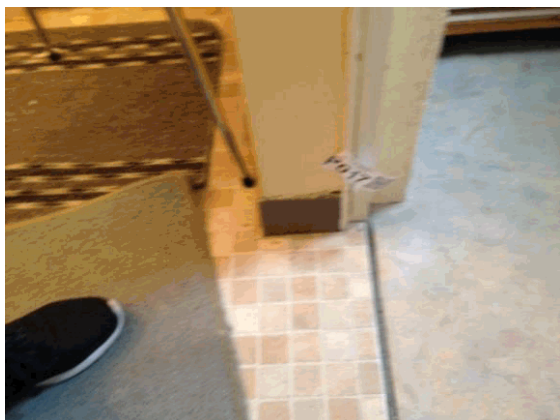

I2 - 1



I4 - 1



I1 - 1




I3 - 1



I5 - 1

I6 - 1

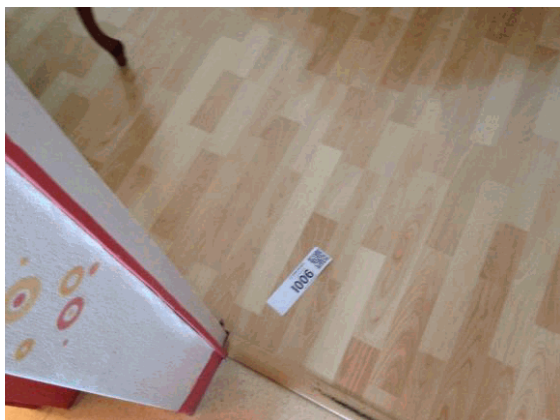

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) - -	Appartement n°82 - Vol 8 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 8 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 8 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau orange en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	
P7	Façades	Bardages	Matériau gris en vrac avec couche en toile non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris + peinture non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 2 (Loggia)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°82 - Vol 3 (SDB)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène + peinture en faible quantité en vrac non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 9 (Dégagement)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 9 (Dégagement)	
P14	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	

P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 1 (Cuisine)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges - -	Appartement n°82 - Vol 5 (Chambre 2)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + joint cassant gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable - -	Appartement n°82 - Vol 3 (SDB)	



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70935 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-70935 Réf. Commande Client : 002HD001600
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 8 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT141707-41030		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70935 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00040000040000300082_ Réf échantillon ITGA : IT141707-41031 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600002 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible intérieures et enduits / Murs et cloisons / quantité en vrac / Peintures multiples en faible Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces quantité en vrac sèches) / Vol 8 (Entrée)				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00040000040000300082_ Réf échantillon ITGA : IT141707-41032 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600003 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 8 (Entrée)				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00040000040000300082_ Réf échantillon ITGA : IT141707-41033 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600004 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en intérieures et enduits / Murs et cloisons / vrac Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 1 (Cuisine)				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00040000040000300082_ Réf échantillon ITGA : IT141707-41034 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600005 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / intérieures et enduits / Murs et cloisons / Matériau orange en faible quantité en vrac / Peintures Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces multiples en vrac humides) / Vol 1 (Cuisine)				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau orange en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70935 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 1 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT141707-41035 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac				
► Matériau plâtreux blanc en vrac	META	2	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600007 / Façades / Bardages / Plaques dures grise (complexe étanchéité) / Vol 2 (Loggia)				
Réf échantillon ITGA : IT141707-41036 Description ITGA : Matériau gris en vrac avec couche en toile / Matériau beige en vrac / Peinture en faible quantité en vrac				
► Matériau gris en vrac avec couche en toile non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre loggia / Vol 2 (Loggia)				
Réf échantillon ITGA : IT141707-41037 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples				
► Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de dilatation parpaings / Vol 2 (Loggia)				
Réf échantillon ITGA : IT141707-41038 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture				
► Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (plafond loggia) / Vol 2 (Loggia)				
Réf échantillon ITGA : IT141707-41039 Description ITGA : Matériau compact gris / Peinture				
► Matériau compact gris + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70935 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage carreaux 4X4 gris) / Vol 3 (SDB)				
		Réf échantillon ITGA : IT141707-41040 Description ITGA : Colle polymère jaune / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage en vrac		
► Colle polymère jaune non séparable + colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage en vrac	---			Non analysé
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine / Vol 9 (Dégagement)				
		Réf échantillon ITGA : IT141707-41041 Description ITGA : Ragréage gris hétérogène / Peinture en faible quantité en vrac		
► Ragréage gris hétérogène + peinture en faible quantité en vrac non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses noires / Vol 9 (Dégagement)				
		Réf échantillon ITGA : IT141707-41042 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire		
► Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	META	1	27/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600014 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux évier / Vol 1 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT141707-41043 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
► Tampon bitumineux noir	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70935 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence 15 X 15 d'origine cuisine) / Vol 1 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT141707-41044 Description ITGA : Colle grise en faible quantité / Peinture avec poussières / Carrelage		
► Colle grise en faible quantité non séparable + peinture avec poussières non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures bleues / Vol 5 (Chambre 2)				
		Réf échantillon ITGA : IT141707-41045 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Peinture en vrac / Ragrée gris en faible quantité en vrac / Colle polymère incolore avec poussières		
► Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + peinture en vrac non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère incolore avec poussières non séparable	META	1	27/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00040000040000300082_ 57 A RUE DE PROVENCE - LA DACTERIE 2 - 53000 LAVAL Appartement n° 82 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001600017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe grise) / Vol 3 (SDB)				
		Réf échantillon ITGA : IT141707-41046 Description ITGA : Colle grise / Joint cassant gris en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité en vrac		
► Colle grise + joint cassant gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -