

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00045000020000100026_
Date du repérage :	18/07/2017
Désignation :	Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00045000020000100026_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 18/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 01/08/2017 A Riorges, le 01/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°26 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°26 - Vol 3 (Loggia) Appartement n°26 - Vol 5 (W.C) Appartement n°26 - Vol 7 (Rangement) Appartement n°26 - Vol 9 (Séjour)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°26 - Vol 4 (Salle d'eau) Appartement n°26 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement n°26 - Vol 8 (Chambre 2) Appartement n°26 - Vol 10 (Chambre 3)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°26	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°26	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3)	
Revêtement de sol	Appartement n°26	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (Salle d'eau)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Entrée)	panneau de bois aggloméré	Inaccessible sans sondage destructif
Vol 7 (Rangement)	panneau de bois aggloméré	Inaccessible sans sondage destructif
Vol 6 (Chambre 1)	panneau de bois aggloméré	Inaccessible sans sondage destructif
Vol 2 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Loggia)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Chambre 3)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (Salle d'eau)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Salle d'eau)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Salle d'eau)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S25
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S33
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques beige d'origine	S35
Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire d'origine	S36

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 45 :

Matériaux amiantés :

- 4 faïences du rangement sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol grises sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 dalles de sol rouges sur le prélevées est amiantée.
- 1 dalle de sol beige sur le prélevées est amiantée.
- Présence d'un ragréage amianté car pollué par la colle noire (celle-ci est présente dans le descriptif du laboratoire / prélèvement 14 du 002VZ000035)

On retrouve de l'amiante dans les colles de faïences des 3 rangements rencontrer sur les 3 logements type 5 investigués.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°26 - Vol 11 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 4 (Salle d'eau) - Appartement n°26	Inaccessible sans sondage destructif	derrière et sous la douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S22							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 2 - 002VZ000 037 n°9 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°26	Vol 4 (Salle d'eau)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 2 - 002VZ000 037 n°9 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°26	Vol 8 (Chambre 2)	Radiateurs	Joint	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°26	Vol 4 (Salle d'eau)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°26	Vol 9 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°26	Vol 10 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 3 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1	Mur porteur loggia						Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	P1	Réalisation d'un prélèvement	Refend pièce humide	002VZ000 037 n°1 - 1 - 002VZ000 037 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Refend pièce humide	002VZ000 037 n°1 - 1 - 002VZ000 037 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pèces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 037 n°2 - 1 - 002VZ000 037 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pèces humides	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 037 n°2 - 1 - 002VZ000 037 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 037 n°3 - 1 - 002VZ000 037 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 7 (Rangement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces sèches	S7 - S8 - S9 - S10 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 037 n°3 - 1 - 002VZ000 037 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 037 n°4 - 1 - 002VZ000 037 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Rangement) - Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 037 n°4 - 1 - 002VZ000 037 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°26	Vol 3 (Loggia)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°26	Vol 8 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°26	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°26	Vol 10 (Chambre 3)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°26	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée 4 points sécurité	S34							Négatif sur marquage porte poser après 2000



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 3 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 037 n°9 - 1 - 002VZ000 037 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 4 (Salle d'eau)	Menuiseries	Mastic vitrier	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 037 n°10 - 1 - 002VZ000 037 n°10 - 2	P10	Matériau mou gris + peintures multiples non séparable + bois non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 5 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 037 n°10 - 1 - 002VZ000 037 n°10 - 2	P10	Matériau mou gris + peintures multiples non séparable + bois non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 3 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment	S2	Plafond loggia						Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°26	Vol 6 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 037 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 037 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 037 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 037 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 037 n°7 - 1 - 002VZ000 037 n°7 - 2	P7	Colle blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 037 n°7 - 1 - 002VZ000 037 n°7 - 2	P7	Colle blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 4 (Salle d'eau)	Revêtement de mur	Colle jaune de plinthe beige	S24							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appatement n°26	Vol 3 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre loggia	S23							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appatement n°26	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S25	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appatement n°26	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appatement n°26	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°26	Vol 4 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°26	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S25	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S25						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°26	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000037 n°8 - 1 - 002VZ000037 n°8 - 2	P8	Ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000037 n°8 - 1 - 002VZ000037 n°8 - 2	P8	Ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S33	Réalisation d'un sondage		002VZ000037 n°9 - 1 - 002VZ000037 n°9 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002VZ000035
Appartement n°26	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	panneau de bois aggloméré	I1			I1 - 1				Inaccessible sans sondage destructif
Appartement n°26	Vol 7 (Rangement)	Revêtement de sol	panneau de bois aggloméré	I1			I1 - 1				Inaccessible sans sondage destructif



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appatement n°26	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	panneau de bois aggloméré	I1			I1 - 1				Inaccessible sans sondage destructif
Appatement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appatement n°26	Vol 4 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appatement n°26	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appatement n°26	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°26	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°26	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°26	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beige d'origine	S35	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°26	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire d'origine	S36	Réalisation d'un sondage		002VZ000037 n°9 - 1 - 002VZ000037 n°9 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000035
Appartement n°26	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire d'origine	S36	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S36		002VZ000037 n°9 - 1 - 002VZ000037 n°9 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000035
Appartement n°26	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire d'origine	S36	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S36		002VZ000037 n°9 - 1 - 002VZ000037 n°9 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000035



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire d'origine	S36	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S36		002VZ000037 n°9 - 1 - 002VZ000037 n°9 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002VZ000035



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appatement n°26	Appatement n°26 - Plan de repérage - Actions menées
	Appatement n°26	Appatement n°26 - Plan de prélèvements
	Appatement n°26	Appatement n°26 - MPCA Toutes catégories confondues



APPATEMENT N°26 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000037

Légende

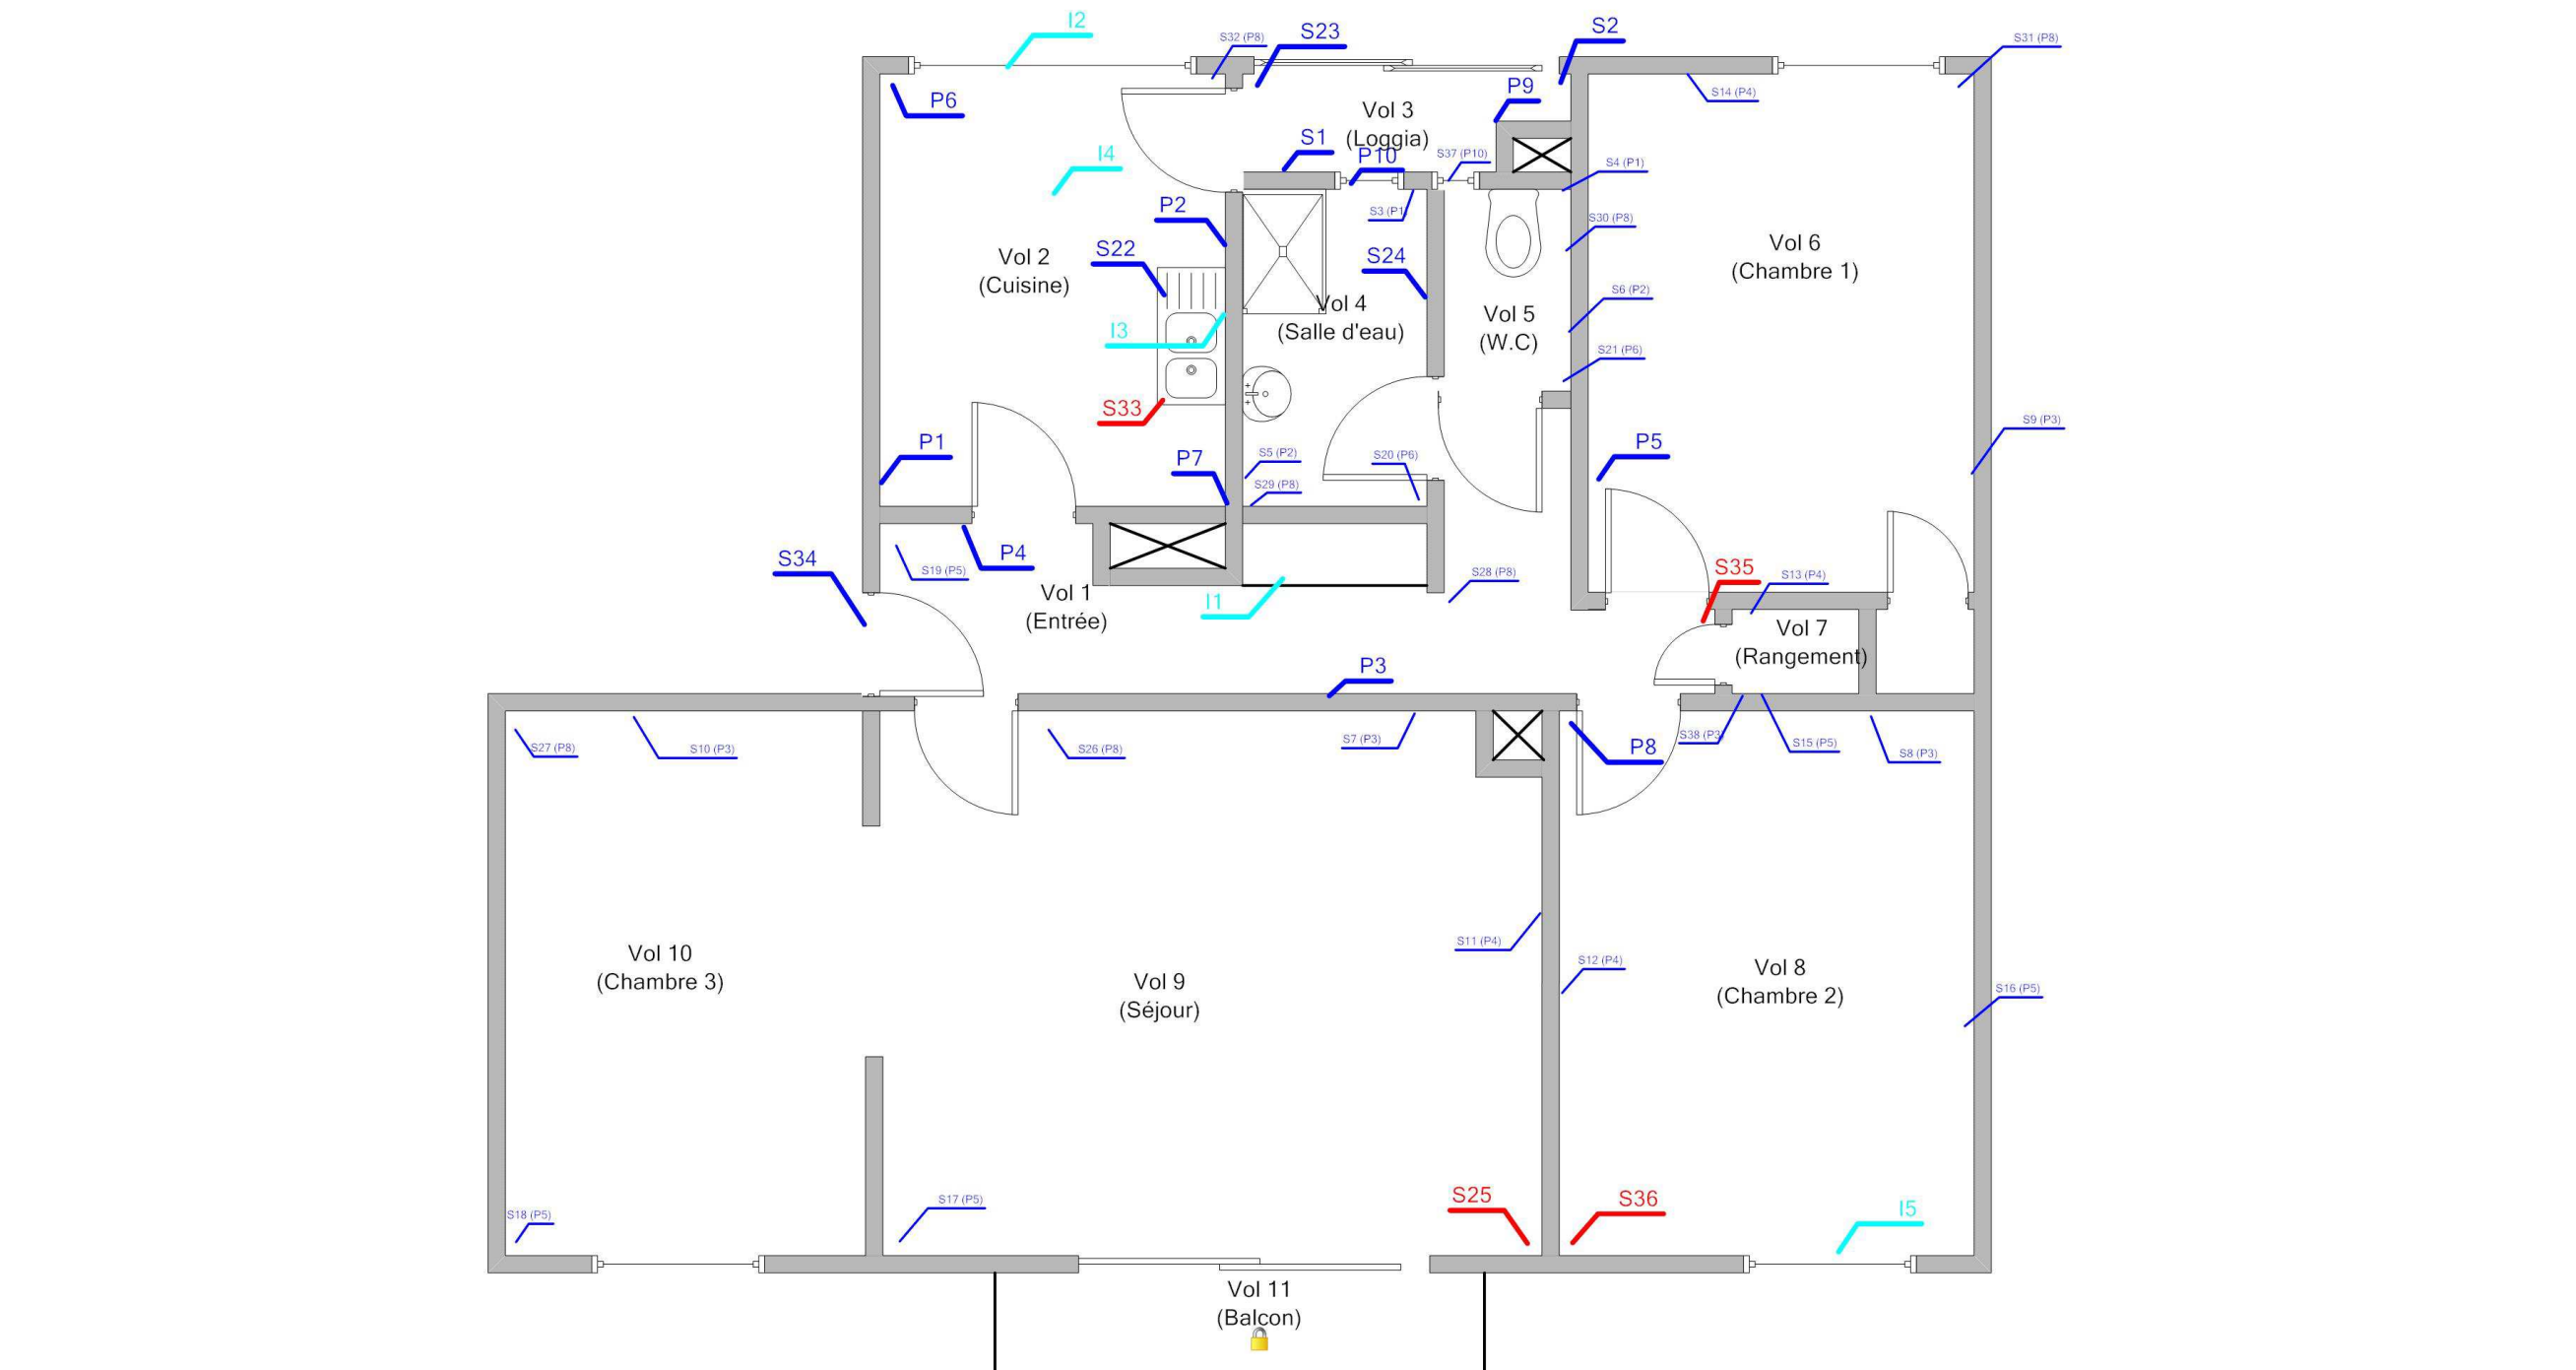

	Localisation du prélèvement
---	-----------------------------

	Localisation d'une impossibilité technique
---	--

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

	Volume non visité
---	-------------------



--	--

Techniciens intervenant	
ALLEE Alain	

Techniciens intervenant	
ALLEE Alain	

Techniciens intervenant	
ALLEE Alain	

	Techniciens intervenant
ALLEE Alain	

Techniciens intervenant
ALLEE Alain

ALLEE Alain

--	--



Adresse du bien

7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

18/07/2017

Techniciens intervenant

ALLEE Alain


APPATEMENT N°26 - PLAN DE PRÉLEVEMENTS

Référence:
002VZ000037

Légende



Volume non visité

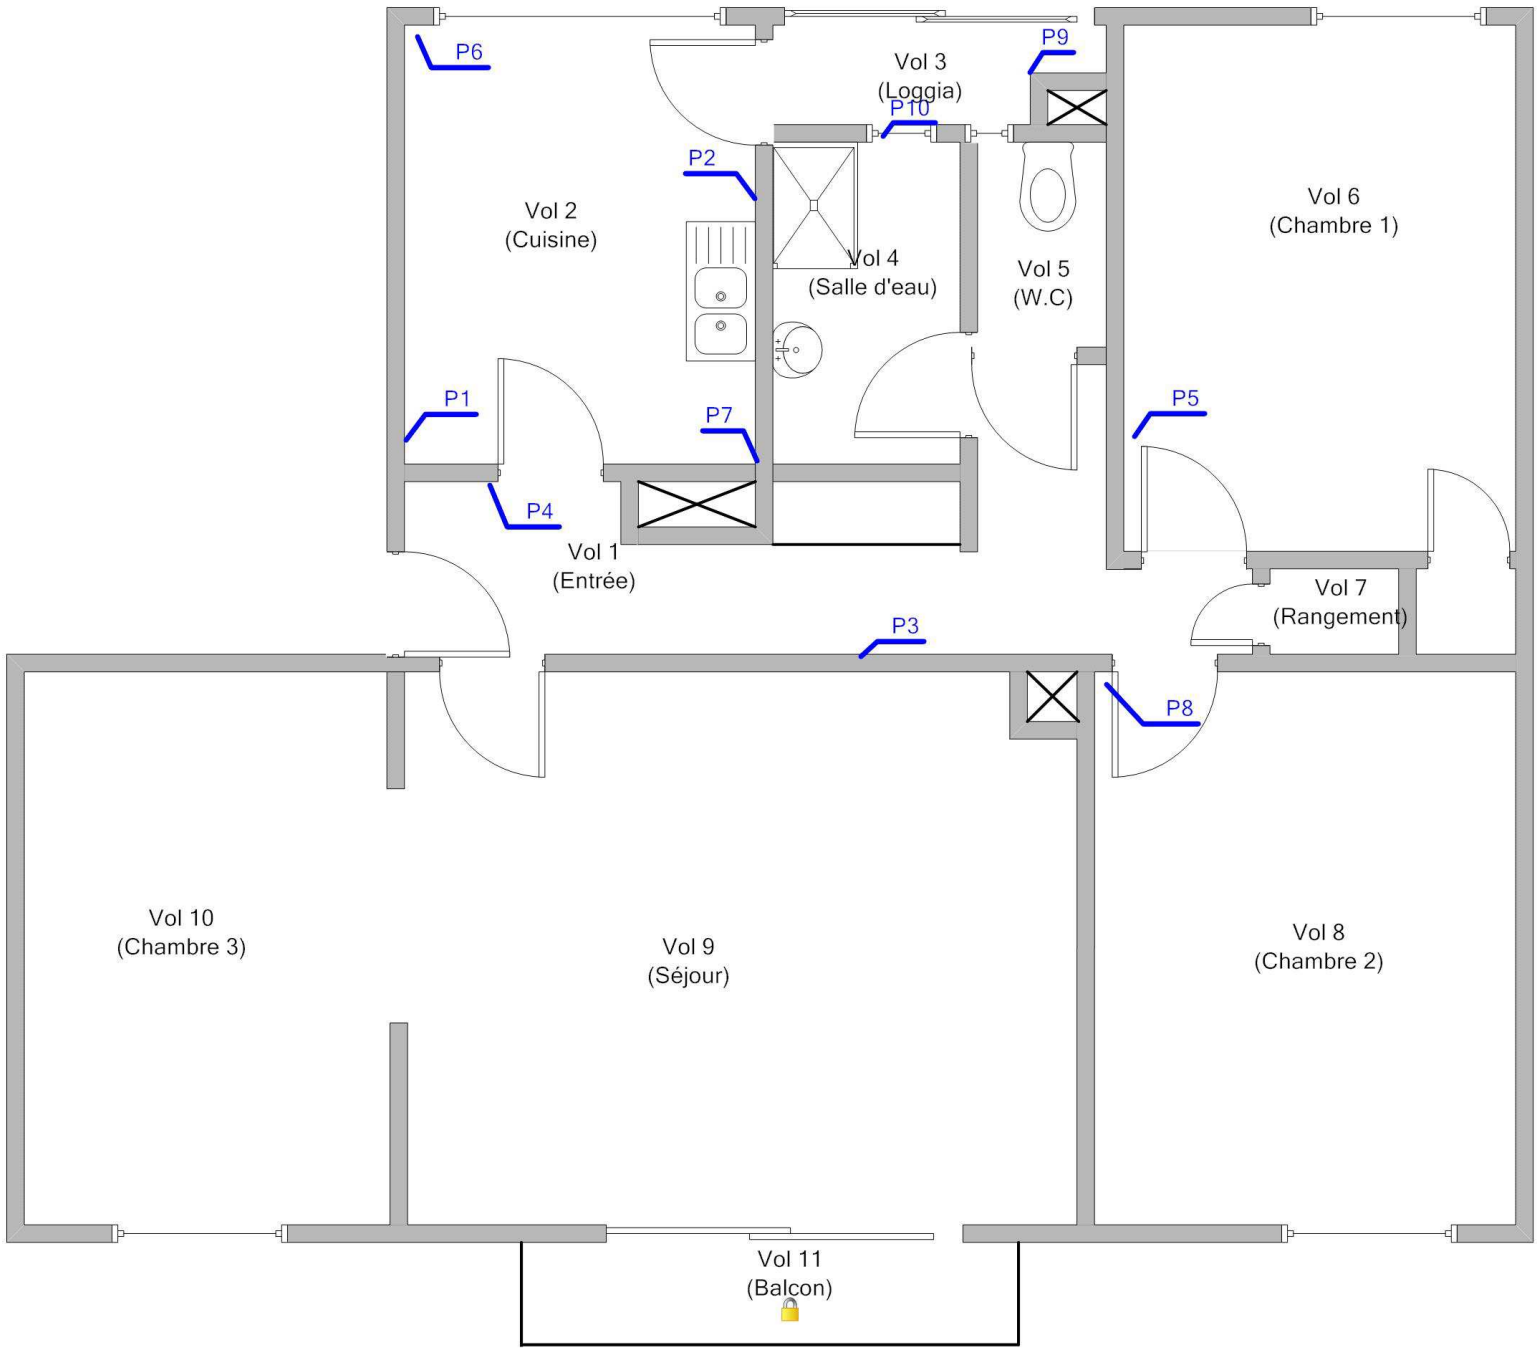

Adresse du bien

7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

18/07/2017

Technicien intervenant

ALLEE Alain

APPATEMENT N°26 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VZ000037

Légende

	S35: Dalles plastiques beige dorigine
	S33: Dalles plastiques rouge
	S25: Colle bitumeuse
	S36: Dalles plastiques noire dorigine



Adresse du bien

7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

18/07/2017

Technicien intervenant

ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000037 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°26 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°26 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°26 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°26 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°26 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°26 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°26 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°26 - Vol 3 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°26 - Vol 3 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°26 - Vol 4 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
002VZ000037 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°26 - Vol 4 (Salle d'eau)	Prélevement négatif
	Appartement n°26 - Vol 1 (Entrée)	I1
	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	I3
	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	I3
	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	I4
	Appartement n°26 - Vol 8 (Chambre 2)	I5
002VZ000037 n°9 - 2 (A33)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Présence sur présentation de documents
002VZ000037 n°9 - 1 (A33)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Présence sur présentation de documents
002VZ000037 n°9 - 2 (A36)	Appartement n°26 - Vol 8 (Chambre 2)	Présence sur présentation de documents
002VZ000037 n°9 - 1 (A36)	Appartement n°26 - Vol 8 (Chambre 2)	Présence sur présentation de documents



002VZ000037 n°1 - 1 (P1)



002VZ000037 n°1 - 2 (P1)



002VZ000037 n°2 - 2 (P2)



002VZ000037 n°2 - 1 (P2)



002VZ000037 n°3 - 2 (P3)



002VZ000037 n°3 - 1 (P3)



002VZ000037 n°4 - 2 (P4)



002VZ000037 n°4 - 1 (P4)



002VZ000037 n°5 - 1 (P5)



002VZ000037 n°6 - 1 (P6)



002VZ000037 n°7 - 1 (P7)




002VZ000037 n°7 - 2 (P7)




002VZ000037 n°8 - 1 (P8)



002VZ000037 n°8 - 2 (P8)

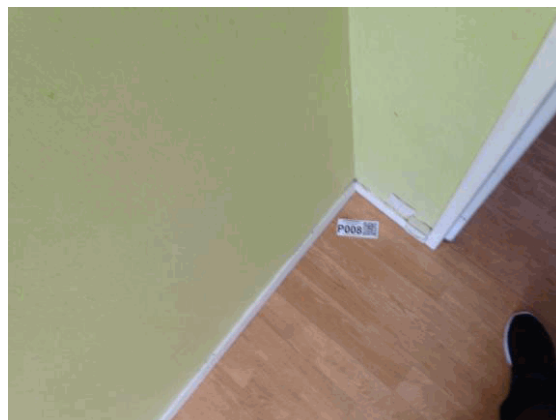

002VZ000037 n°9 - 1 (P9)

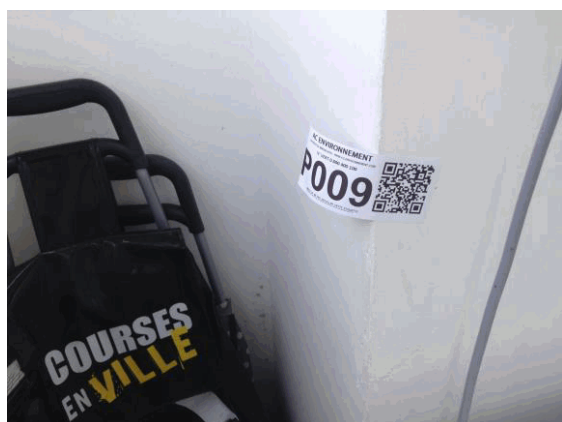

002VZ000037 n°9 - 2 (P9)



002VZ000037 n°10 - 1 (P10)



002VZ000037 n°10 - 2 (P10)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 2



002VZ000037 n°9 - 1



I4 - 1



I5 - 1



002VZ000037 n°9 - 2 (A33)



002VZ000037 n°9 - 1 (A33)



002VZ000037 n°9 - 2 (A36)



002VZ000037 n°9 - 1 (A36)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Refend pièce humide -	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 6 (Chambre 1)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peinture non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac - -	Appartement n°26 - Vol 8 (Chambre 2)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 3 (Loggia)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou gris + peintures multiples non séparable + bois non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 4 (Salle d'eau)	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72991 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-72991 Réf. Commande Client : 002VZ000037
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000100026_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000037001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces humides / Vol 2 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51781 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000100026_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000037002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pèces humides / Vol 2 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51782 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton	
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72991 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000100026_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000037003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteur pièces sèches / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51783 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000100026_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000037004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces sèches / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51784 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier en faible quantité	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000100026_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000037005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches / Vol 6 (Chambre 1)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51785 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000100026_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000037006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces humides / Vol 2 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51786 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72991 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000100026_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51787 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000037007 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle blanche / Peinture / Carrelage Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 2 (Cuisine)				
► Colle blanche + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00045000020000100026_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51788 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000037008 / Revêtement de sol / Description ITGA : Ragrée gris en vrac Revêtement de sol / Ragrée / Vol 8 (Chambre 2)				
► Ragrée gris en vrac	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000100026_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51789 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000037009 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 3 (Loggia)				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000100026_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51790 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 26 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000037010 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Matériau mou gris / Peintures multiples / Bois et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 4 (Salle d'eau)				
► Matériau mou gris + peintures multiples non séparable + bois non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.