

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00045000020000100028_
Date du repérage :	18/07/2017
Désignation :	Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00045000020000100028_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	01/08/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)	A Riorges, le 01/08/2017	
Date de repérage :	18/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Numéro attestation : CPDI 4449 V1			
Délivré le : 27/06/2017			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°28 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°28 - Vol 3 (Loggia) Appartement n°28 - Vol 5 (W.C) Appartement n°28 - Vol 7 (Rangement) Appartement n°28 - Vol 9 (Séjour) Appartement n°28 - Vol 12 (Salon)	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°28 - Vol 4 (Salle d'eau) Appartement n°28 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement n°28 - Vol 8 (Chambre 2) Appartement n°28 - Vol 10 (Dégagement)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°28	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 12 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°28	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 12 (Salon)	
Revêtement de sol	Appartement n°28	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 12 (Salon)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine)	



Revêtement de mur	Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (Salle d'eau)	
-------------------	------------------	---------------------------------------	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 10 (Dégagement)	plancher en bois aggloméré	plancher en panneau bois
Vol 7 (Rangement)	plancher en bois aggloméré	plancher en panneau bois
Vol 6 (Chambre 1)	plancher en bois aggloméré	plancher en panneau bois
Vol 2 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Loggia)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 12 (Salon)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Salle d'eau)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 12 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Salle d'eau)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 12 (Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S37
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S38
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques beige d'origine	S40

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 45 :

Matériaux amiantés :

- 4 faïences du rangement sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol grises sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 dalles de sol rouges sur le prélevées est amiantée.
- 1 dalle de sol beige sur le prélevées est amiantée.
- Présence d'un ragréage amianté car pollué par la colle noire (celle-ci est présente dans le descriptif du laboratoire / prélèvement 14 du 002VZ000035)

On retrouve de l'amiante dans les colles de faïences des 3 rangements rencontrer sur les 3 logements type 5 investigués.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°28 - Vol 11 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 4 (Salle d'eau) - Appartement n°28	Inaccessible sans sondage destructif	dérière et dessous la douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S23			002VZ000 036 n°8 - 1 - 002VZ000 036 n°8 - 2				Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			002VZ000 036 n°11 - 1 - I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I5			002VZ000 036 n°11 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°28	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I5			002VZ000 036 n°11 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°28	Vol 4 (Salle d'eau)	Radiateurs	Joints	I5			002VZ000 036 n°11 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 8 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I5			002VZ000 036 n°11 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°28	Vol 9 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5			002VZ000 036 n°11 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°28	Vol 12 (Salon)	Radiateurs	Joints	I5			002VZ000 036 n°11 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 10 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 036 n°1 - 1 - 002VZ000 036 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 036 n°1 - 1 - 002VZ000 036 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 10 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Porteur pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 036 n°2 - 1 - 002VZ000 036 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 12 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Porteur pièces sèches	S7 - S8 - S9 - S10 - P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ00036 n°2 - 1 - 002VZ00036 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Porteur pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00036 n°4 - 1 - 002VZ00036 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Porteur pièces humides	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ00036 n°4 - 1 - 002VZ00036 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Porteur pièces humides	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00036 n°5 - 1 - 002VZ00036 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Porteur pièces humides	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ00036 n°5 - 1 - 002VZ00036 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 3 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison plaque plâtre pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00036 n°8 - 1 - 002VZ00036 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 5 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00036 n°9 - 1 - 002VZ00036 n°9 - 2	P9	Matériau mou gris non séparable + bois avec poussières non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 4 (Salle d'eau)	Menuiseries	Mastic vitrier	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 036 n°9 - 1 - 002VZ000 036 n°9 - 2	P9	Matériau mou gris non séparable + bois avec poussières non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 3 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S35			002VZ000 036 n°11 - 1 - 002VZ000 036 n°11 - 2				Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			002VZ000 036 n°11 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°28	Vol 3 (Loggia)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			002VZ000 036 n°11 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°28	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			002VZ000 036 n°11 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 8 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			002VZ000 036 n°11 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°28	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			002VZ000 036 n°11 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°28	Vol 12 (Salon)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I2			002VZ000 036 n°11 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°28	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée 4 points sécurité	S39							Négatif sur marquage porte posé après 2000

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 10 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 036 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Rangement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour) - Vol 12 (Salon) - Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièces sèches	S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000036 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 5 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000036 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre Plafond pièces humides	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000036 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 3 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment	S36			002VZ000036 n°11 - 1				Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000036 n°7 - 1 - 002VZ000036 n°7 - 2	P7	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 4 (Salle d'eau)	Revêtement de mur	Colle jaune de plinthe beige	S25							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 3 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre loggia	S24			002VZ00036 n°8 - 1 - 002VZ00036 n°8 - 2				Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 12 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00036 n°10 - 1 - 002VZ00036 n°10 - 2	P10	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°28	Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 4 (Salle d'eau) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ00036 n°10 - 1 - 002VZ00036 n°10 - 2	P10	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 10 (Dégagement)	Revêtement de sol	plancher en bois aggloméré	I1			I1 - 1				plancher en panneau bois
Appartement n°28	Vol 7 (Rangement)	Revêtement de sol	plancher en bois aggloméré	I1			I1 - 1				plancher en panneau bois
Appartement n°28	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	plancher en bois aggloméré	I1			I1 - 1				plancher en panneau bois
Appartement n°28	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S37	Réalisation d'un sondage		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S37	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S37		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 10 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S37	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S37		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S37	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S37		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 12 (Salon)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S37	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S37		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S37	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S37		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S37	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S37		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 4 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S37	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S37		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S37	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S37		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S38	Réalisation d'un sondage		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°15 du dossier AC Environnement n° 002VZ000035
Appartement n°28	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I4			002VZ00036 n°11 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 4 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I4			002VZ00036 n°11 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°28	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I4			002VZ00036 n°11 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°28	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I4			002VZ00036 n°11 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°28	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I4			002VZ00036 n°11 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I4			002VZ000 036 n°11 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°28	Vol 12 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I4			002VZ000 036 n°11 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°28	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I4			002VZ000 036 n°11 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°28	Vol 10 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I4			002VZ000 036 n°11 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°28	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beige d'origine	S40	Réalisation d'un sondage		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 10 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beige d'origine	S40	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S40		002VZ00036 n°11 - 1 - 002VZ00036 n°11 - 2				Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002VZ000034
Appartement n°28	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noir	S41							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000035
Appartement n°28	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noir	S41							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000035



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°28	Appartement n°28 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°28	Appartement n°28 - Plan de prélèvements
	Appartement n°28	Appartement n°28 - MPCA Toutes catégories confondues




APPARTEMENT N°28 - PLAN DE PRÉLEVEMENTS

Référence:
002VZ000036

Légende



Volume non visité

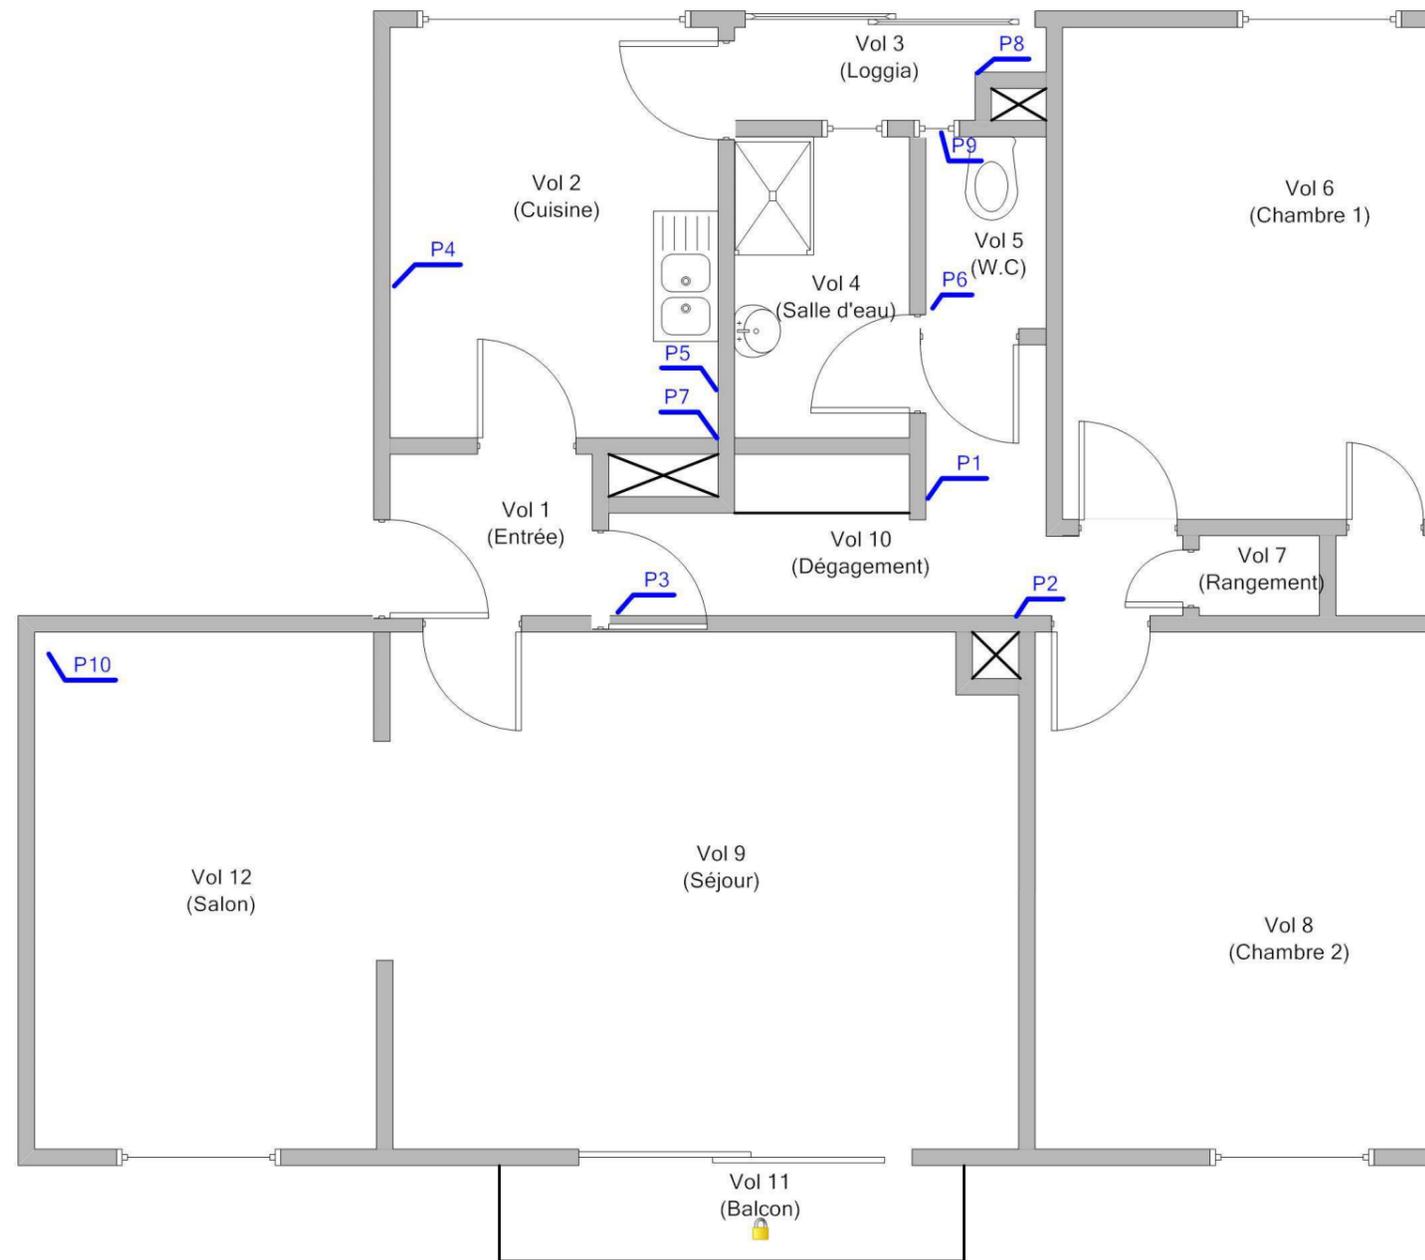


Adresse du bien
7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage

Date intervention
18/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

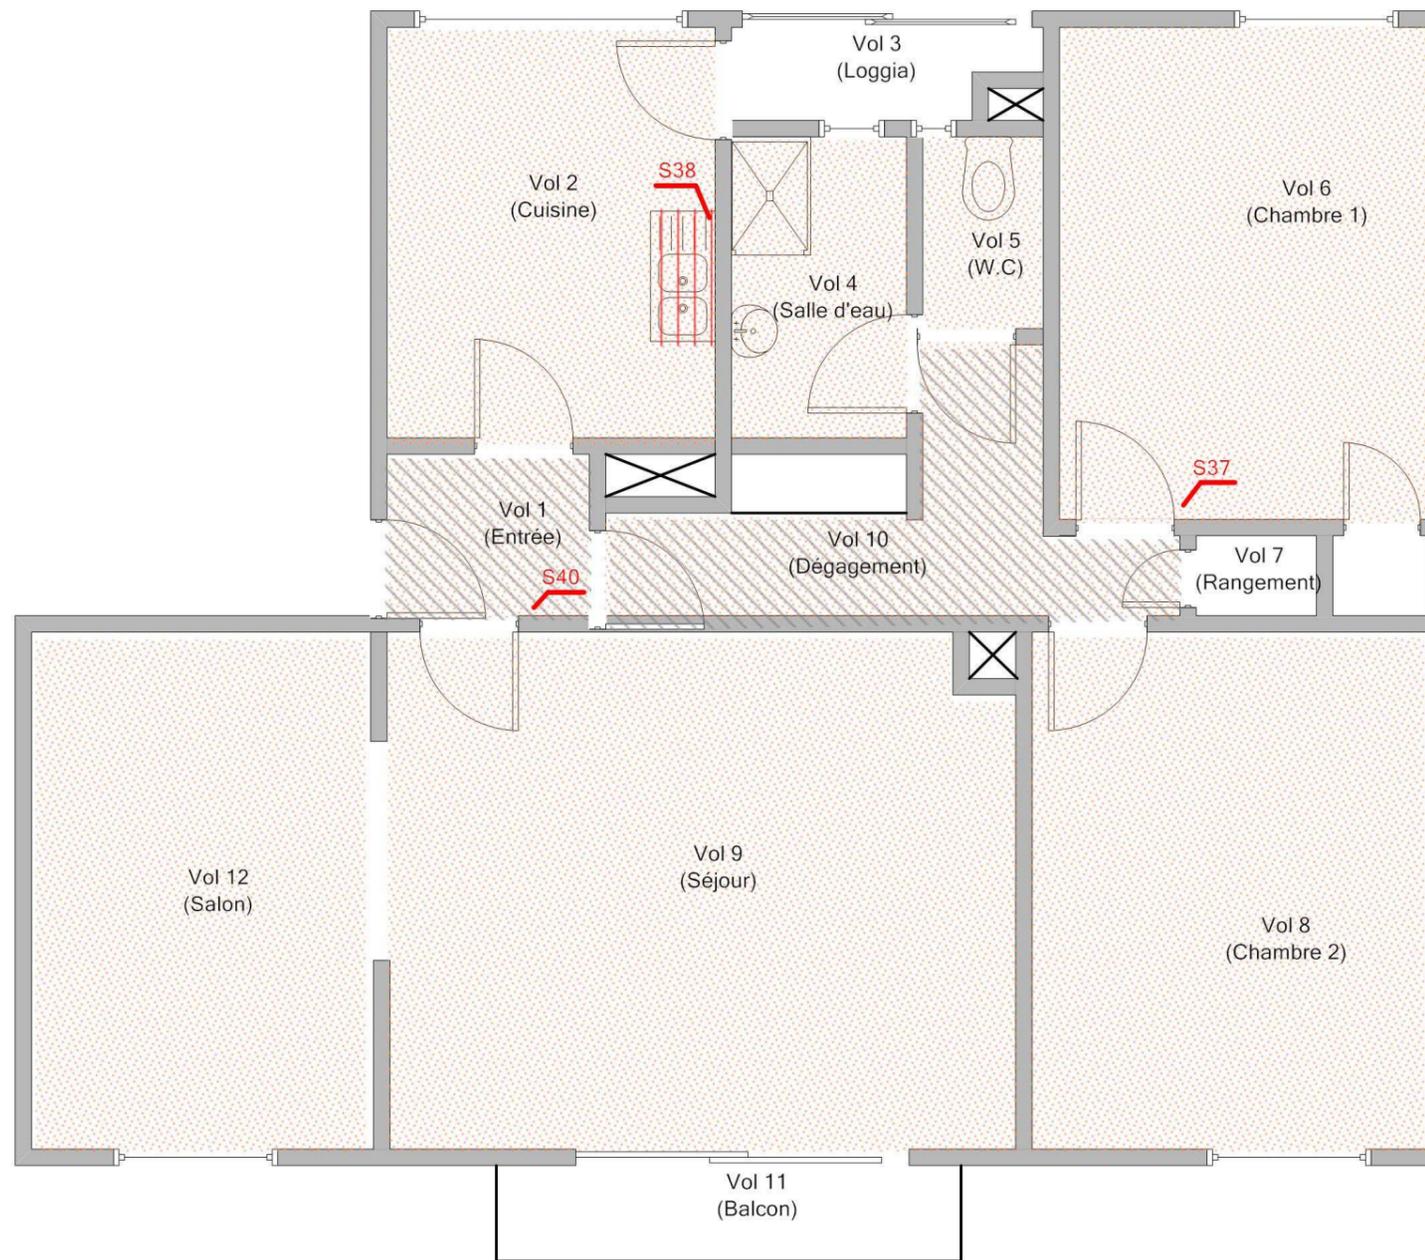

Légende

	S40: Dalles plastiques beige dorigine
	S38: Dalles plastiques rouge
	S37: Colles noire de revêtement de sol dorigine



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX 53000 LAVAL	Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage	18/07/2017	ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000036 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°28 - Vol 10 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°28 - Vol 10 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°28 - Vol 10 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°28 - Vol 10 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°28 - Vol 10 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°28 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°28 - Vol 3 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°28 - Vol 3 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°28 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°28 - Vol 5 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°28 - Vol 12 (Salon)	Prélevement négatif
002VZ000036 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°28 - Vol 12 (Salon)	Prélevement négatif
	Appartement n°28 - Vol 10 (Dégagement)	I1
	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	I3
	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	I3
	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	I4
	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	I4
	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	I5
	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	I5
002VZ000036 n°8 - 1 (A23)	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002VZ000036 n°8 - 2 (A23)	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002VZ000036 n°8 - 2 (A24)	Appartement n°28 - Vol 3 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
002VZ000036 n°8 - 1 (A24)	Appartement n°28 - Vol 3 (Loggia)	Absence sur présentation de documents



Référence	Localisation	Action
002VZ000036 n°11 - 1 (A35)	Appartement n°28 - Vol 3 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
002VZ000036 n°11 - 2 (A35)	Appartement n°28 - Vol 3 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
002VZ000036 n°11 - 1 (A36)	Appartement n°28 - Vol 3 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
002VZ000036 n°11 - 1 (A37)	Appartement n°28 - Vol 6 (Chambre 1)	Présence sur présentation de documents
002VZ000036 n°11 - 2 (A37)	Appartement n°28 - Vol 6 (Chambre 1)	Présence sur présentation de documents
002VZ000036 n°11 - 1 (A38)	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	Présence sur présentation de documents
002VZ000036 n°11 - 2 (A38)	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	Présence sur présentation de documents
002VZ000036 n°11 - 1 (A40)	Appartement n°28 - Vol 1 (Entrée)	Présence sur présentation de documents
002VZ000036 n°11 - 2 (A40)	Appartement n°28 - Vol 1 (Entrée)	Présence sur présentation de documents



002VZ000036 n°1 - 1 (P1)



002VZ000036 n°1 - 2 (P1)



002VZ000036 n°2 - 1 (P2)




002VZ000036 n°2 - 2 (P2)



002VZ000036 n°3 - 1 (P3)



002VZ000036 n°4 - 2 (P4)

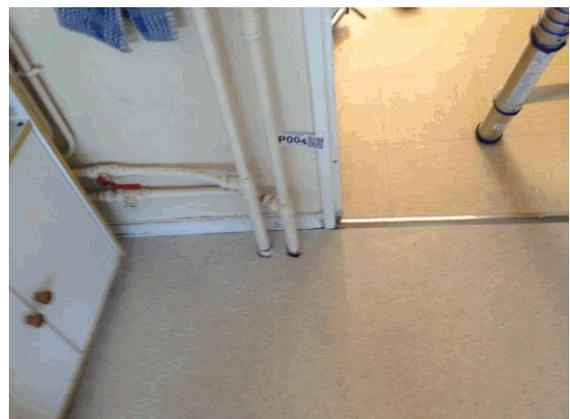

002VZ000036 n°4 - 1 (P4)



002VZ000036 n°5 - 2 (P5)



002VZ000036 n°5 - 1 (P5)



002VZ000036 n°6 - 1 (P6)



002VZ000036 n°7 - 1 (P7)



002VZ000036 n°7 - 2 (P7)



002VZ000036 n°8 - 2 (P8)



002VZ000036 n°8 - 1 (P8)



002VZ000036 n°9 - 2 (P9)



002VZ000036 n°9 - 1 (P9)



002VZ000036 n°10 - 1 (P10)



002VZ000036 n°10 - 2 (P10)



I1 - 1



002VZ000036 n°11 - 1



I2 - 2



I3 - 2



002VZ000036 n°11 - 1



002VZ000036 n°11 - 1



I4 - 2



I5 - 2



002VZ000036 n°11 - 1



002VZ000036 n°8 - 1 (A23)



002VZ000036 n°8 - 2 (A23)



002VZ000036 n°8 - 2 (A24)



002VZ000036 n°8 - 1 (A24)



002VZ000036 n°11 - 1 (A35)



002VZ000036 n°11 - 2 (A35)



002VZ000036 n°11 - 1 (A36)



002VZ000036 n°11 - 1 (A37)



002VZ000036 n°11 - 2 (A37)



002VZ000036 n°11 - 1 (A38)



002VZ000036 n°11 - 2 (A38)



002VZ000036 n°11 - 1 (A40)



002VZ000036 n°11 - 2 (A40)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	Appartement n°28 - Vol 10 (Dégagement)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°28 - Vol 10 (Dégagement)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°28 - Vol 10 (Dégagement)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°28 - Vol 5 (W.C)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité non séparable + carrelage - -	Appartement n°28 - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°28 - Vol 3 (Loggia)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou gris non séparable + bois avec poussières non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°28 - Vol 5 (W.C)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°28 - Vol 12 (Salon)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72993 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-72993 Réf. Commande Client : 002VZ000036
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000100028_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000036001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces sèches / Vol 10 (Dégagement)				Réf échantillon ITGA : IT071707-51708 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac	META	2	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000100028_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000036002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Porteur pièces sèches / Vol 10 (Dégagement)				Réf échantillon ITGA : IT071707-51709 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72993 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000100028_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000036003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Plafond pièces sèches / Vol 10 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT071707-51710 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000100028_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000036004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Porteur pièces humides / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-51711 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000100028_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000036005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Porteur pièces humides / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-51712 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000100028_ 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000036006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Plafond pièces humides / Vol 5 (W.C)		Réf échantillon ITGA : IT071707-51713 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-72993 EN DATE DU 01/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00045000020000100028_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51714 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000036007 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche en Revêtement de mur / Colle de carrelage faible quantité / Joint cassant blanc en faible quantité / (faïence blanche cuisine) / Vol 2 Carrelage (Cuisine)</p>				
▶ Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité non séparable + carrelage	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000100028_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51715 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000036008 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Papier / Peinture Cloison plaque plâtre pièces sèches / Vol 3 (Loggia)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000100028_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51716 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000036009 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Matériau mou gris / Bois avec poussières / Peinture et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 5 (W.C)</p>				
▶ Matériau mou gris non séparable + bois avec poussières non séparable + peinture non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000100028_ Réf échantillon ITGA : IT071707-51717 7 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 28 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000036010 / Revêtement de sol / Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture en faible Revêtement de sol / Ragréage / Vol 12 quantité (Salon)</p>				
▶ Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.