

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00045000020000200038_
Date du repérage :	17/07/2017
Désignation :	Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00045000020000200038_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	31/07/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 31/07/2017
Date de repérage :	17/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation : CPDI 4449 V1			
Délivré le : 27/06/2017			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
<p>Appartement n°38 - Vol 1 (Entrée)</p> <p>Appartement n°38 - Vol 3 (Loggia)</p> <p>Appartement n°38 - Vol 5 (W.C)</p> <p>Appartement n°38 - Vol 7 (Chambre 2)</p> <p>Appartement n°38 - Vol 9 (Chambre 5)</p> <p>Appartement n°38 - Vol 11 (Séjour)</p>	<p>Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)</p> <p>Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)</p> <p>Appartement n°38 - Vol 6 (Chambre 1)</p> <p>Appartement n°38 - Vol 8 (Rangement)</p> <p>Appartement n°38 - Vol 10 (Chambre 4)</p>



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°38	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Rangement) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°38	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Rangement) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour)	

Revêtement de sol	Appartement n°38	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Loggia) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Rangement) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 8 (Rangement)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 11 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Chambre 4)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 5)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Loggia)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 5)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Chambre 4)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 5)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 8 (Rangement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	P13
Vol 9 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	P13
Vol 10 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	P13
Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	P13
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	P13
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	P13
Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	P13
Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	P13
Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	P13
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	P13
Vol 9 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P14
Vol 10 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P14
Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P14
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P14
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P14
Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P14
Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P14
Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P14
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P14
Vol 8 (Rangement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P14
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P15 Phase 1
Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P15 Phase 1
Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P15 Phase 1
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P15 Phase 2
Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P15 Phase 2
Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P15 Phase 2
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques beige d'origine	P16
Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire d'origine	P17
Vol 8 (Rangement)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche rangement)	P18

Q Réerves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 45 :

Matériaux amiantés :

- 4 faïences du rangement sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol grises sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 dalles de sol rouges sur le prélevées est amiantée.
- 1 dalle de sol beige sur le prélevées est amiantée.
- Présence d'un ragréage amianté car pollué par la colle noire (celle-ci est présente dans le descriptif du laboratoire / prélèvement 14 du 002VZ000035)

On retrouve de l'amiante dans les colles de faïences des 3 rangements rencontrer sur les 3 logements type 5 investigués.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (SDB) - Appartement n°38	Inaccessible sans sondage destructif	derrière et dessous la douche
Appartement n°38 - Vol 12 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon visité lors du diagnostic facade

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 035 n°10 - 1 - 002VZ000 035 n°10 - 3 - 002VZ000 035 n°10 - 2	P10	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°38	Vol 11 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°38	Vol 10 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I4			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°38	Vol 9 (Chambre 5)	Radiateurs	Joints	I4			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°38	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°38	Vol 4 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 3 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Mur porteur loggia	002VZ000 035 n°1 - 3 - 002VZ000 035 n°1 - 4	P1	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 3 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Mur porteur loggia	002VZ000 035 n°1 - 3 - 002VZ000 035 n°1 - 4	P1	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00035 n°3 - 4 - 002VZ00035 n°3 - 5	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteurs pièces humides	S3 - S4 - S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ00035 n°3 - 4 - 002VZ00035 n°3 - 5	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pèces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00035 n°4 - 3 - 002VZ00035 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 5 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pèces humides	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ00035 n°4 - 3 - 002VZ00035 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00035 n°5 - 3 - 002VZ00035 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 8 (Rangement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre porteur pièces sèches	S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ00035 n°5 - 3 - 002VZ00035 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 11 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000 035 n°16 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°38	Vol 10 (Chambre 4)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000 035 n°16 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°38	Vol 9 (Chambre 5)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000 035 n°16 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°38	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000 035 n°16 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°38	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000 035 n°16 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 3 (Loggia)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000 035 n°16 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1			002VZ000 035 n°16 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°38	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée 4 points sécurité	S47							Négatif sur marquage pore poser après 2000
Appartement n°38	Vol 3 (Loggia)	Allège P.V.C	P.V.C plein	S48							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°38	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 035 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 8 (Rangement) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 035 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 3 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S62							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000037
Appartement n°38	Vol 5 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	S63							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000037
Appartement n°38	Vol 4 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	S63							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000037

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 3 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	Plafond loggia	002VZ00035 n°2 - 1	P2	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 035 n°7 - 2 - 002VZ000 035 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 8 (Rangement) - Vol 9 (Chambre 5) - Vol 10 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 035 n°7 - 2 - 002VZ000 035 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 035 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 5 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 035 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 035 n°9 - 1 - 002VZ000 035 n°9 - 3 - 002VZ000 035 n°9 - 2	P9	Colle blanche + couche plâtreuse blanche + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle jaune de plinthe beige	P12	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 035 n°12 - 1 - 002VZ000 035 n°12 - 3	P12	Matériau souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 8 (Rangement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche rangement)	P18	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 035 n°18 - 1 - 002VZ000 035 n°18 - 4	P18	Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 3 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre loggia	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 035 n°11 - 1	P11	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°38	Vol 8 (Rangement)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	P13	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 035 n°13 - 1 - 002VZ000 035 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 9 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S26 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ000 035 n°13 - 1 - 002VZ000 035 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 10 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S27 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ00035 n°13 - 1 - 002VZ00035 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S28 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ00035 n°13 - 1 - 002VZ00035 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S29 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ00035 n°13 - 1 - 002VZ00035 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S30 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ00035 n°13 - 1 - 002VZ00035 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S31 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ00035 n°13 - 1 - 002VZ00035 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S32 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ00035 n°13 - 1 - 002VZ00035 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S33 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ00035 n°13 - 1 - 002VZ00035 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles noire de revêtement de sol d'origine	S34 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VZ00035 n°13 - 1 - 002VZ00035 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 9 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	P14	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00035 n°14 - 3 - 002VZ00035 n°14 - 4	P14	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 10 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S35 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ00035 n°14 - 3 - 002VZ00035 n°14 - 4	P14	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S36 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ00035 n°14 - 3 - 002VZ00035 n°14 - 4	P14	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S37 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ00035 n°14 - 3 - 002VZ00035 n°14 - 4	P14	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S38 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ00035 n°14 - 3 - 002VZ00035 n°14 - 4	P14	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S39 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ00035 n°14 - 3 - 002VZ00035 n°14 - 4	P14	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S40 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ00035 n°14 - 3 - 002VZ00035 n°14 - 4	P14	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S41 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ00035 n°14 - 3 - 002VZ00035 n°14 - 4	P14	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S42 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ00035 n°14 - 3 - 002VZ00035 n°14 - 4	P14	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 8 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire	S43 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ00035 n°14 - 3 - 002VZ00035 n°14 - 4	P14	Ragréage avec colle noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P15	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00035 n°15 - 2 - 002VZ00035 n°15 - 3	P15 Phase 1	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S44 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002VZ00035 n°15 - 2 - 002VZ00035 n°15 - 3	P15 Phase 1	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S45 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002VZ00035 n°15 - 2 - 002VZ00035 n°15 - 3	P15 Phase 1	Dalle dure cassante rouge	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	P15	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00035 n°15 - 2 - 002VZ00035 n°15 - 3	P15 Phase 2	Colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S44 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002VZ00035 n°15 - 2 - 002VZ00035 n°15 - 3	P15 Phase 2	Colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques rouge	S45 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002VZ00035 n°15 - 2 - 002VZ00035 n°15 - 3	P15 Phase 2	Colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I3			002VZ00035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°38	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°38	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°38	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°38	Vol 9 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°38	Vol 10 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°38	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3			002VZ000 035 n°16 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°38	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beige d'origine	P16	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 035 n°16 - 2 - 002VZ000 035 n°16 - 4	P16	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°38	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques noire d'origine	P17	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 035 n°17 - 3	P17	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage beige + peinture	Positif	Présence sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°38	Appartement n°38 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°38	Appartement n°38 - Plan de prélèvements
	Appartement n°38	Appartement n°38 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°38	Appartement n°38 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°38	Appartement n°38 - MPCA Revêtement de mur




APPARTEMENT N°38 - PLAN DE PRÉLEVEMENTS

Référence:
002VZ000035

Légende



Volume non visité

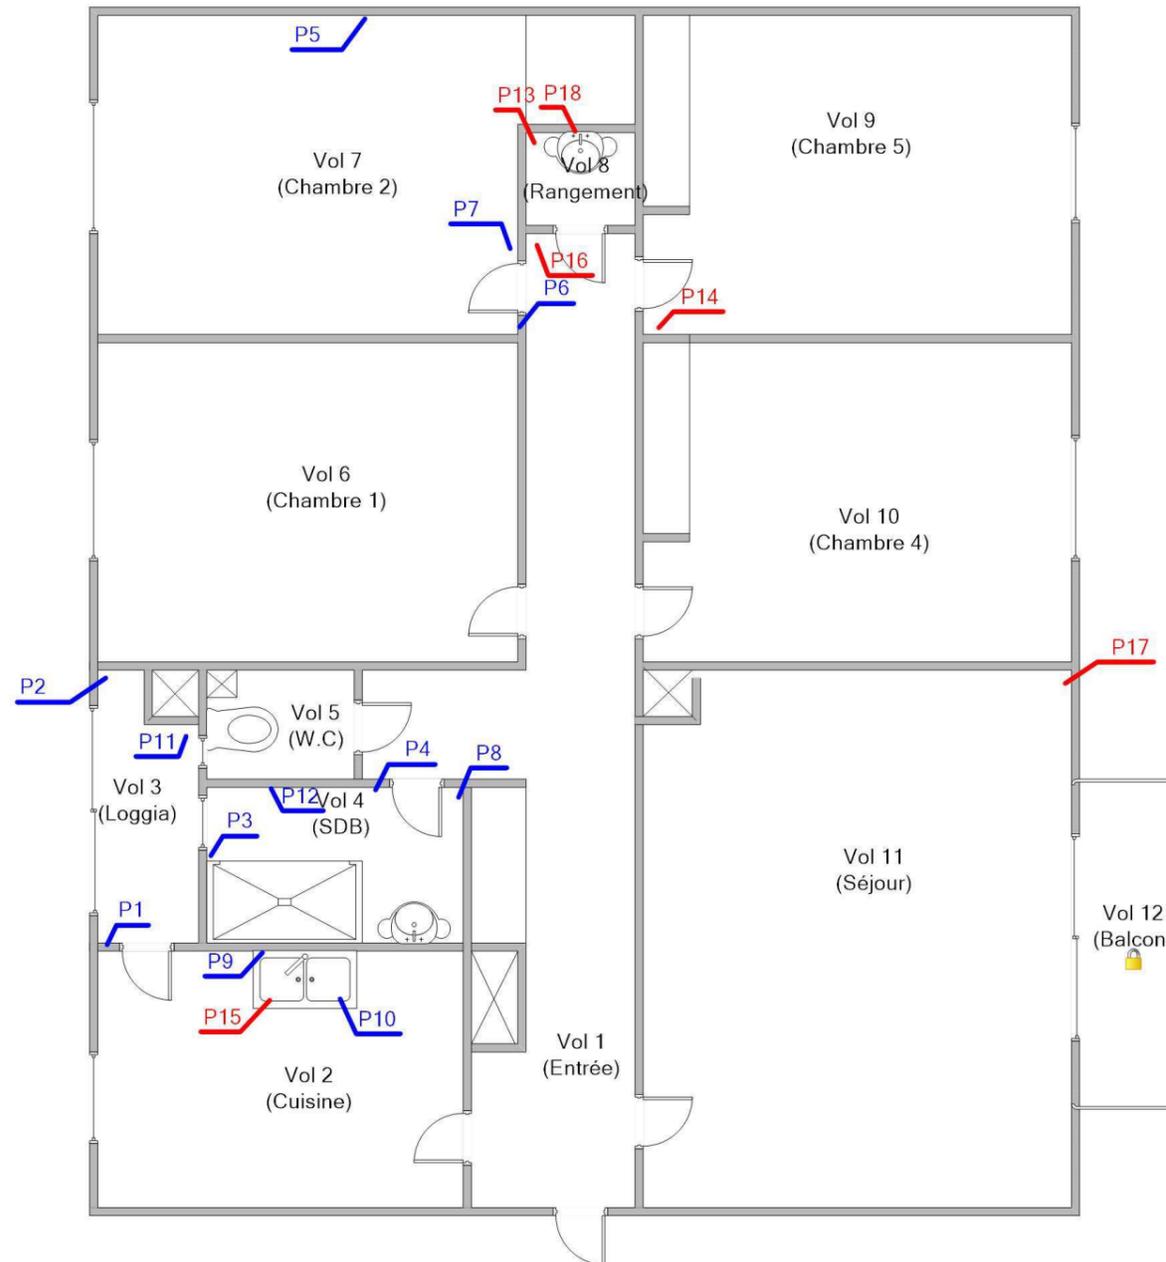

Adresse du bien
11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage

Date intervention
17/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000035 n°1 - 4 (P1)	Appartement n°38 - Vol 3 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°1 - 3 (P1)	Appartement n°38 - Vol 3 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°38 - Vol 3 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°3 - 4 (P3)	Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°3 - 5 (P3)	Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°4 - 4 (P4)	Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°4 - 3 (P4)	Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°5 - 3 (P5)	Appartement n°38 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°5 - 4 (P5)	Appartement n°38 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°38 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°38 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°38 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°9 - 3 (P9)	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°10 - 3 (P10)	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°38 - Vol 3 (Loggia)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°12 - 3 (P12)	Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000035 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°38 - Vol 8 (Rangement)	Prélevement positif
002VZ000035 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°38 - Vol 8 (Rangement)	Prélevement positif
002VZ000035 n°14 - 4 (P14)	Appartement n°38 - Vol 9 (Chambre 5)	Prélevement positif
002VZ000035 n°14 - 3 (P14)	Appartement n°38 - Vol 9 (Chambre 5)	Prélevement positif
002VZ000035 n°15 - 3 (P15)	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002VZ000035 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002VZ000035 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°38 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002VZ000035 n°16 - 4 (P16)	Appartement n°38 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002VZ000035 n°17 - 3 (P17)	Appartement n°38 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement positif



Référence	Localisation	Action
002VZ000035 n°18 - 4 (P18)	Appartement n°38 - Vol 8 (Rangement)	Prélevement positif
002VZ000035 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°38 - Vol 8 (Rangement)	Prélevement positif
	Appartement n°38 - Vol 11 (Séjour)	11
	Appartement n°38 - Vol 11 (Séjour)	11
	Appartement n°38 - Vol 11 (Séjour)	11
	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	12
	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	13
	Appartement n°38 - Vol 11 (Séjour)	14



002VZ000035 n°1 - 4 (P1)



002VZ000035 n°1 - 3 (P1)



002VZ000035 n°2 - 1 (P2)



002VZ000035 n°3 - 4 (P3)



002VZ000035 n°3 - 5 (P3)



002VZ000035 n°4 - 4 (P4)



002VZ000035 n°4 - 3 (P4)



002VZ000035 n°5 - 3 (P5)



002VZ000035 n°5 - 4 (P5)



002VZ000035 n°6 - 2 (P6)



002VZ000035 n°7 - 1 (P7)



002VZ000035 n°7 - 2 (P7)



002VZ000035 n°8 - 2 (P8)



002VZ000035 n°9 - 2 (P9)



002VZ000035 n°9 - 3 (P9)



002VZ000035 n°9 - 1 (P9)



002VZ000035 n°10 - 3 (P10)



002VZ000035 n°10 - 2 (P10)



002VZ000035 n°10 - 1 (P10)



002VZ000035 n°11 - 1 (P11)



002VZ000035 n°12 - 3 (P12)



002VZ000035 n°12 - 1 (P12)



002VZ000035 n°13 - 2 (P13)



002VZ000035 n°13 - 1 (P13)



002VZ000035 n°14 - 4 (P14)



002VZ000035 n°14 - 3 (P14)



002VZ000035 n°15 - 3 (P15)



002VZ000035 n°15 - 2 (P15)



002VZ000035 n°16 - 2 (P16)



002VZ000035 n°16 - 4 (P16)



002VZ000035 n°17 - 3 (P17)



002VZ000035 n°18 - 4 (P18)



002VZ000035 n°18 - 1 (P18)



002VZ000035 n°16 - 1



I1 - 2



I1 - 3



002VZ000035 n°16 - 1



002VZ000035 n°16 - 1



002VZ000035 n°16 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable - Mur porteur loggia -	Appartement n°38 - Vol 3 (Loggia)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable - Plafond loggia -	Appartement n°38 - Vol 3 (Loggia)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton - -	Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°38 - Vol 7 (Chambre 2)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°38 - Vol 7 (Chambre 2)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + couche plâtreuse blanche + carrelage - -	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	
P10	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°38 - Vol 3 (Loggia)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple beige - -	Appartement n°38 - Vol 4 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable - -	Appartement n°38 - Vol 8 (Rangement)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage avec colle noire - -	Appartement n°38 - Vol 9 (Chambre 5)	
P15 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge - -	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	
P15 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable - -	Appartement n°38 - Vol 2 (Cuisine)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité - -	Appartement n°38 - Vol 1 (Entrée)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage beige + peinture - -	Appartement n°38 - Vol 11 (Séjour)	
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage + peinture non séparable - -	Appartement n°38 - Vol 8 (Rangement)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint - -	Appartement n°38 - Vol 7 (Chambre 2)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71434 EN DATE DU 31/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-71434 Réf. Commande Client : 002VZ000035
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000200038_ 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000035001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Loggia)				
		Réf échantillon ITGA : IT041707-15361		
		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Peinture		
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000200038_ 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000035002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 3 (Loggia)				
		Réf échantillon ITGA : IT041707-15362		
		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Peinture		
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire Adjoint

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71434 EN DATE DU 31/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15363 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteurs pièces humides / Vol 4 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15364 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pèces humides / Vol 4 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15365 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre porteur pièces sèches / Vol 7 (Chambre 2) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15366 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces sèches / Vol 7 (Chambre 2) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier peint</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier peint	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71434 EN DATE DU 31/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15367 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches / Vol 7 (Chambre 2) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	3	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15368 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces humides / Vol 4 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15369 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 2 (Cuisine) Description ITGA : Colle blanche / Couche plâtreuse blanche / Carrelage</p>				
▶ Colle blanche + couche plâtreuse blanche + carrelage	META	3	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15370 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035010 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine) Description ITGA : Tampon bitumineux noir</p>				
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15371 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre loggia / Vol 3 (Loggia) Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène</p>				
▶ Matériau compact gris hétérogène	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71434 EN DATE DU 31/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15372 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle jaune de plinthe beige / Vol 4 (SDB) Description ITGA : Matériau souple beige</p>				
▶ Matériau souple beige	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15373 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles noire de revêtement de sol d'origine / Vol 8 (Rangement) Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage beige et gris</p>				
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage beige et gris non séparable	META	1	31/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15374 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 9 (Chambre 5) Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène</p>				
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène non séparable	META	1	28/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15375 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques rouge / Vol 2 (Cuisine) Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris</p>				
▶ Dalle dure cassante rouge	META	1	31/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable	MOLP	2	31/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71434 EN DATE DU 31/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15376 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques beige d'origine / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire en faible quantité</p>				
▶ Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité	META	1	28/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15377 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques noire d'origine / Vol 11 (Séjour) Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Colle polymère jaune / Ragréage beige / Peinture</p>				
▶ Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité + colle polymère jaune + ragréage beige + peinture	META	1	28/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00045000020000200038_ Réf échantillon ITGA : IT041707-15378 11 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 38 de type 5 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VZ000035018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche rangement) / Vol 8 (Rangement) Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Peinture</p>				
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage + peinture non séparable	META	1	31/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.