

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00045000020000300041_
Date du repérage :	18/07/2017
Désignation :	Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00045000020000300041_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GONDARD Didier D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 18/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 01/08/2017 A Riorges, le 01/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation : CPDI 3884 Délivré le : 28/04/2016		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Logement 41 - Vol 1 (W.C) Logement 41 - Vol 3 (Cuisine) Logement 41 - Vol 5 (Loggia) Logement 41 - Vol 8 (Salon) Logement 41 - Vol 10 (Chambre 2) Logement 41 - Vol 12 (Chambre 4)	Logement 41 - Vol 2 (SDB) Logement 41 - Vol 4 (Entrée) Logement 41 - Vol 7 (Pt d'eau) Logement 41 - Vol 9 (Chambre 1) Logement 41 - Vol 11 (Chambre 3)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 41	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Loggia) - Vol 7 (Pt d'eau) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 12 (Chambre 4)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 41	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Loggia) - Vol 7 (Pt d'eau) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 12 (Chambre 4)	
Revêtement de sol	Logement 41	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Loggia) - Vol 7 (Pt d'eau) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 12 (Chambre 4)	
Revêtement de mur	Logement 41	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 7 (Pt d'eau)	

Equipements divers et accessoires	Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	
-----------------------------------	-------------	-----------------	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (Pt d'eau)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 11 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 12 (Chambre 4)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Salon)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Pt d'eau)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 12 (Chambre 4)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 11 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 12 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Vol 9 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 7 (Pt d'eau)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) point d'eau	P8
Vol 12 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S8

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 45 :

Matériaux amiantés :

- 4 faïences du rangement sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol grises sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 dalles de sol rouges sur le prélevées est amiantée.
- 1 dalle de sol beige sur le prélevées est amiantée.
- Présence d'un ragréage amianté car pollué par la colle noire (celle-ci est présente dans le descriptif du laboratoire / prélèvement 14 du 002VZ000035)

On retrouve de l'amiante dans les colles de faïences des 3 rangements rencontrer sur les 3 logements type 5 investigués.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Logement 41	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous et derrière la douche.
Logement 41 - Vol 6 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Vol 12 (Chambre 4) - Logement 41	Moyen investigation non mis a disposition	Placard Accès bloqué par une armoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S11			S11 - 2 - S11 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 21 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 41	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 7 (Pt d'eau)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 41	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 41	Vol 11 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 41	Vol 12 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 10 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 41	Vol 9 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 41	Vol 8 (Salon)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002OA001741 n°1 - 2 - 002OA001741 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 4 (Entrée) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 4) - Vol 11 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001741 n°1 - 2 - 002OA001741 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 741 n°2 - 2 - 002OA001 741 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 4 (Entrée) - Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 4) - Vol 11 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P2 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OA001 741 n°2 - 2 - 002OA001 741 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 741 n°4 - 2 - 002OA001 741 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 1 (W.C) - Vol 7 (Pt d'eau)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P4 - S28 - S29 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OA001 741 n°4 - 2 - 002OA001 741 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 741 n°5 - 2 - 002OA001 741 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 7 (Pt d'eau)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P5 - S30 - S31 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002OA001 741 n°5 - 2 - 002OA001 741 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3			S3 - 2 - S3 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 1 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3			S3 - 2 - S3 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 5 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur loggia)	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 5 (Loggia)	Gaines et coffre verticaux	(Cloison et doublage pièces sèches)	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 8 (Salon)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S10			S10 - 2 - S10 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée (4 points de sécurité)	S12			S12 - 2 - S12 - 4				Négatif sur document Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 5 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 41	Vol 11 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 41	Vol 12 (Chambre 4)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 41	Vol 10 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 41	Vol 9 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 8 (Salon)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 4 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002OA001741 n°3 - 2 - 002OA001741 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 8 (Salon) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 4) - Vol 11 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S23 - S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002OA001741 n°3 - 2 - 002OA001741 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002OA001741 n°6 - 2 - 002OA001741 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 2 (SDB) - Vol 1 (W.C) - Vol 7 (Pt d'eau)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OA001741 n°6 - 2 - 002OA001741 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 2 (SDB)	Gaines et coffre horizontaux	Plafond plaques de plâtre pièces humides	S1			S1 - 2 - S1 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 4 (Entrée)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur faux plafond lattis	S2			S2 - 2 - S2 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 5 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment loggia	S7			S7 - 2 - S7 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) cuisine	P7	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 741 n°7 - 2 - 002OA001 741 n°7 - 4	P7	Joint cassant blanc avec poussières + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) cuisine	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002OA001 741 n°7 - 2 - 002OA001 741 n°7 - 4	P7	Joint cassant blanc avec poussières + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 7 (Pt d'eau)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) point d'eau	P8	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 741 n°8 - 2 - 002OA001 741 n°8 - 4	P8	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture	Positif	Présence sur analyse
Logement 41	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique SDB	P9	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 741 n°9 - 2 - 002OA001 741 n°9 - 4	P9	Colle polymère jaune + peintures multiples avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 41	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique SDB	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002OA001 741 n°9 - 2 - 002OA001 741 n°9 - 4	P9	Colle polymère jaune + peintures multiples avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 5 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment) loggia	S4			S4 - 2 - S4 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 12 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S8	Réalisation d'un sondage		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S8	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S8		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S8	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S8		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S8	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S8		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S8	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S8		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S8	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S8		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S8	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S8		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S8	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S8		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S8	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S8		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 7 (Pt d'eau)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S8	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S8		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 12 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S9			S9 - 2 - S9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 18 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S9			S9 - 2 - S9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 18 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S9			S9 - 2 - S9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 18 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S9			S9 - 2 - S9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 18 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S9			S9 - 2 - S9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 18 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S9			S9 - 2 - S9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 18 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S9			S9 - 2 - S9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 18 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S9			S9 - 2 - S9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 18 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S9			S9 - 2 - S9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 18 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 7 (Pt d'eau)	Revêtement de sol	Ragréage	S9			S9 - 2 - S9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 18 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 41	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 41	Vol 8 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 41	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 41	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 7 (Pt d'eau)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 41	Vol 12 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 41	Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 41	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 41	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Logement 41	Logement 41 - Plan de repérage - Actions menées
	Logement 41	Logement 41 - Plan de prélèvements
	Logement 41	Logement 41 - MPCA Toutes catégories confondues
	Logement 41	Logement 41 - MPCA Revêtement de sol
	Logement 41	Logement 41 - MPCA Revêtement de mur

LOGEMENT 41 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OA001741

Légende

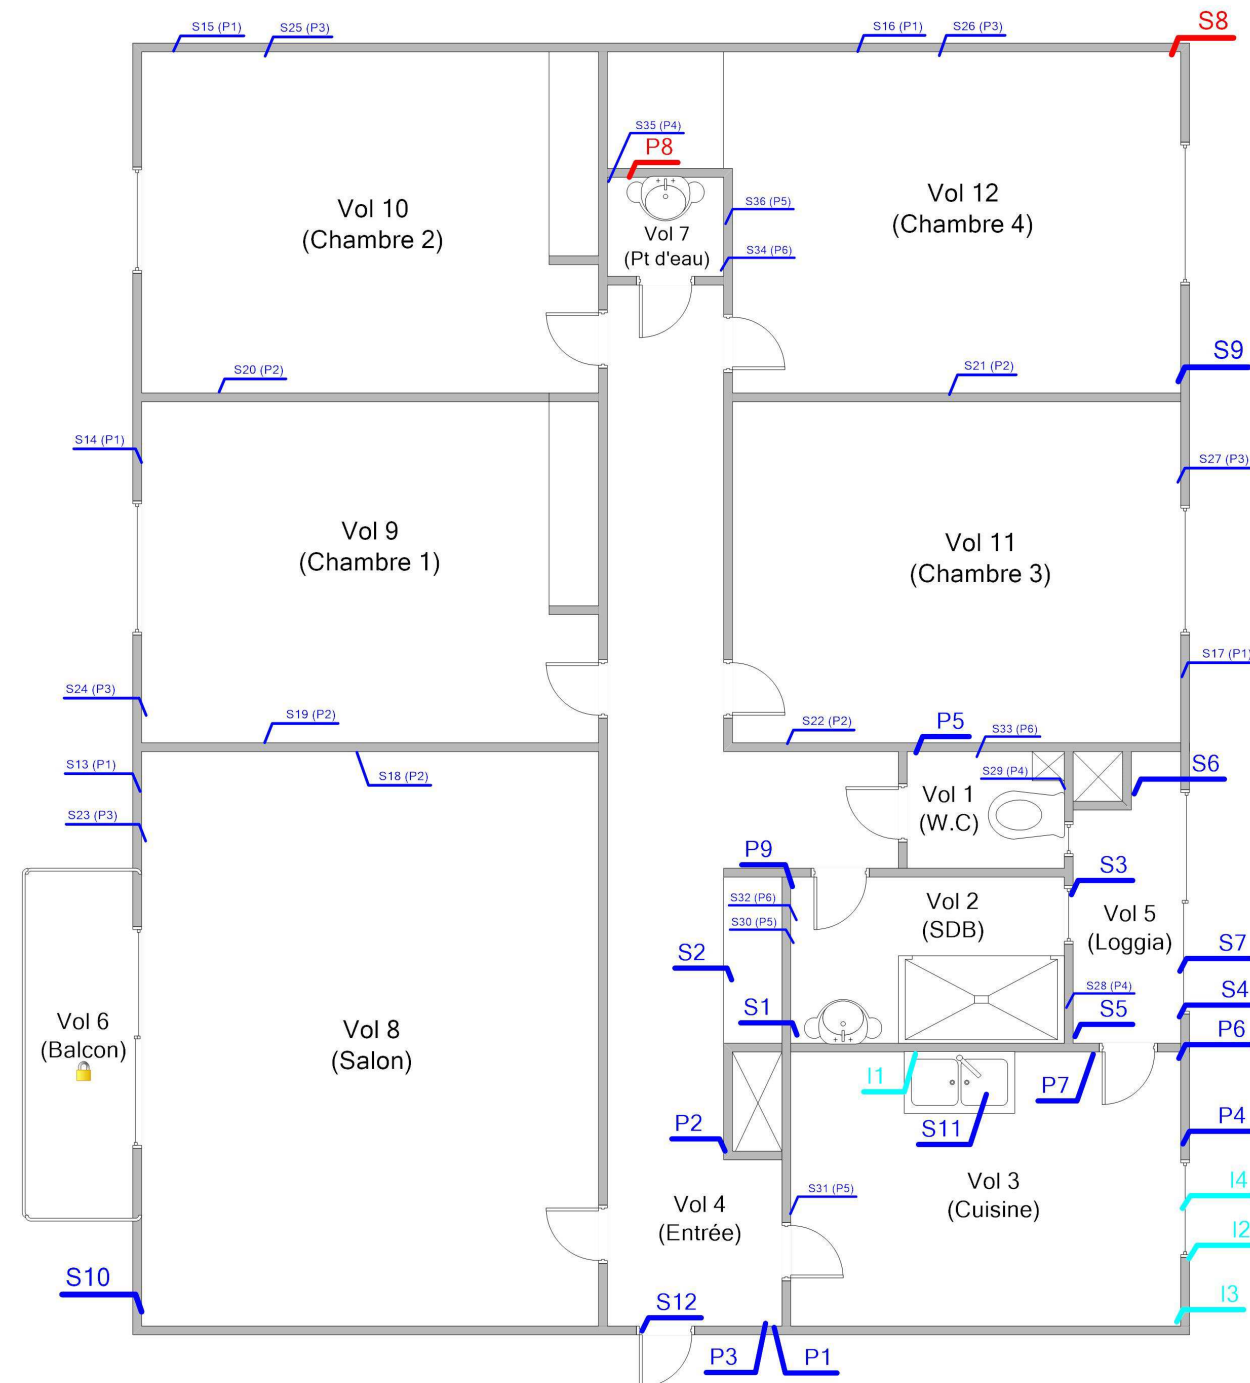

Localisation du
prélèvement positif

Localisation du
prélèvement

Localisation d'une impossibilité technique

A graph with a horizontal axis labeled t and a vertical axis labeled S . The curve is a horizontal line at a constant value S , labeled with S at its right end.

Localisation d'un sondage négatif

A graph of S versus t . The vertical axis is labeled S and the horizontal axis is labeled t . The curve starts at the origin, increases linearly with a constant positive slope, and then becomes a horizontal line.

Localisation dun sondage positif



Volume non visité

Adresse du bien

15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC

Date intervention

	18/07/2017
--	------------

Technicien intervenant

GONDARD Didier


LOGEMENT 41 - PLAN DE PRÉLEVEMENTS

Référence:
002OA001741

Légende



Volume non visité

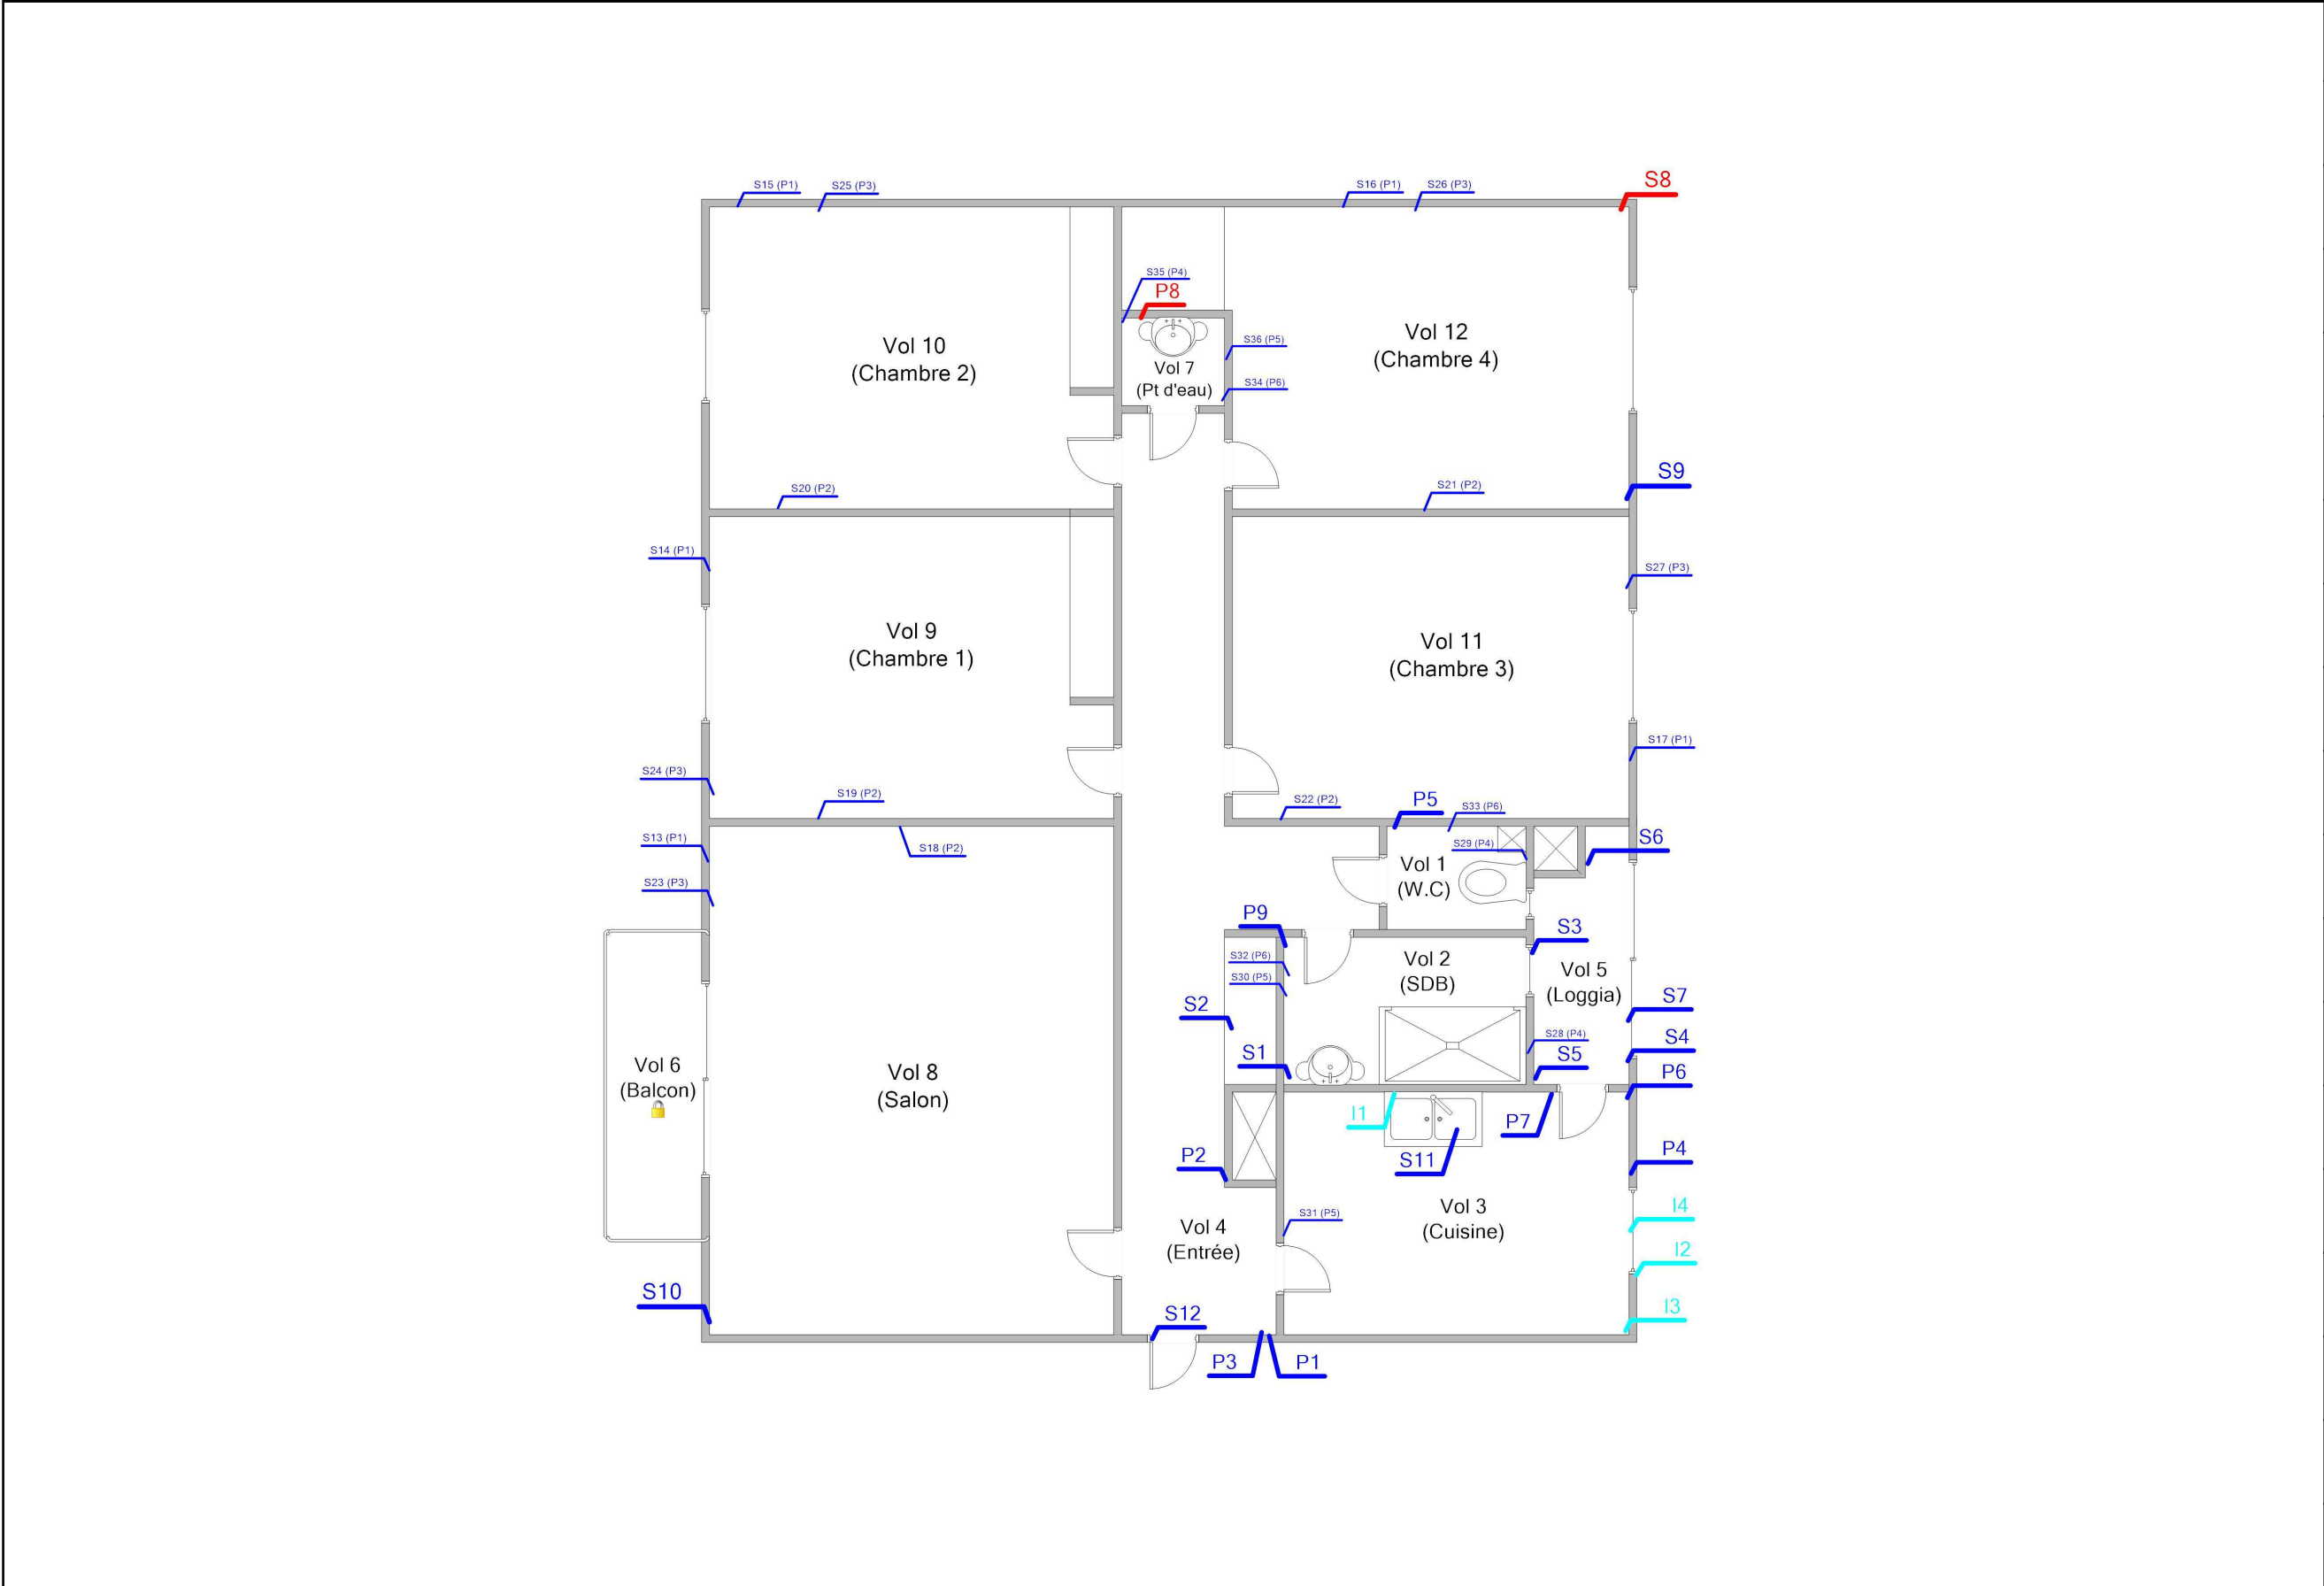

Adresse du bien
15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX 53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC

Date intervention
18/07/2017

18/07/2017

Techniciens intervenant
GONDARD Didier


GONDARD Didier

LOGEMENT 41 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OA001741

Légende

	S8: Colle bitumeuses
	P8 : Colle de carrelage (faïence) point deau

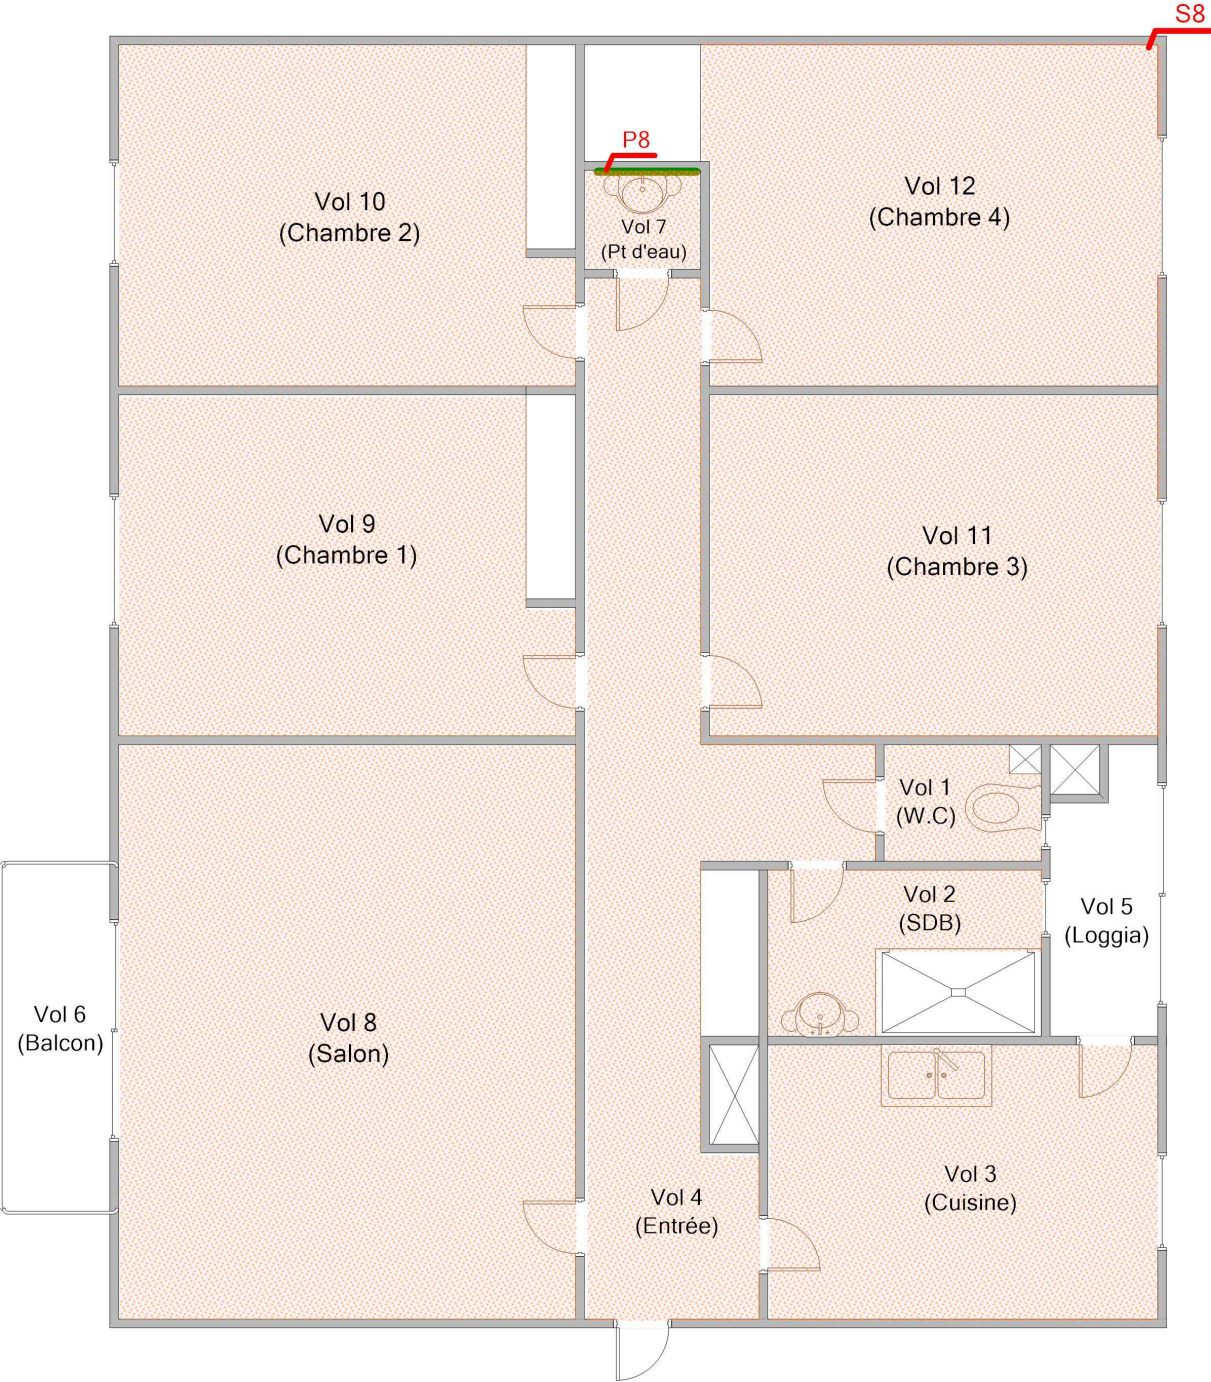

Adresse du bien
15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC

Date intervention
18/07/2017

Technicien intervenant
GONDARD Didier

LOGEMENT 41 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002OA001741

Légende

	S8: Colle bitumeuses
---	-----------------------------



Adresse du bien
15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX 53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC

Date intervention
18/07/2017

Date intervention
18/07/2017

Techniciens intervenant
GONDARD Didier

Techniciens intervenant
GONDARD Didier

LOGEMENT 41 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002OA001741

Légende

	P8 : Colle de carrelage (faïence) point deau
---	---



Adresse du bien
15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX 53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC

Date intervention
18/07/2017

Techniciens intervenant
GONDARD Didier

GONDARD Didier

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001741 n°1 - 2 (P1)	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001741 n°1 - 4 (P1)	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001741 n°2 - 2 (P2)	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001741 n°2 - 4 (P2)	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001741 n°3 - 4 (P3)	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001741 n°3 - 2 (P3)	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001741 n°4 - 4 (P4)	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001741 n°4 - 2 (P4)	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001741 n°5 - 2 (P5)	Logement 41 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001741 n°5 - 4 (P5)	Logement 41 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001741 n°6 - 4 (P6)	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001741 n°6 - 2 (P6)	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001741 n°7 - 2 (P7)	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001741 n°7 - 4 (P7)	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001741 n°8 - 4 (P8)	Logement 41 - Vol 7 (Pt d'eau)	Prélevement positif
002OA001741 n°8 - 2 (P8)	Logement 41 - Vol 7 (Pt d'eau)	Prélevement positif
002OA001741 n°9 - 2 (P9)	Logement 41 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001741 n°9 - 4 (P9)	Logement 41 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	I4
	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	I4
S1 - 4 (A1)	Logement 41 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S1 - 2 (A1)	Logement 41 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S2 - 2 (A2)	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S2 - 4 (A2)	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S3 - 2 (A3)	Logement 41 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents



Référence	Localisation	Action
S3 - 4 (A3)	Logement 41 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S4 - 2 (A4)	Logement 41 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S4 - 4 (A4)	Logement 41 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S5 - 4 (A5)	Logement 41 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S5 - 2 (A5)	Logement 41 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S6 - 4 (A6)	Logement 41 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S6 - 2 (A6)	Logement 41 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S7 - 4 (A7)	Logement 41 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S7 - 2 (A7)	Logement 41 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S8 - 2 (A8)	Logement 41 - Vol 12 (Chambre 4)	Présence sur présentation de documents
S8 - 4 (A8)	Logement 41 - Vol 12 (Chambre 4)	Présence sur présentation de documents
S9 - 2 (A9)	Logement 41 - Vol 12 (Chambre 4)	Absence sur présentation de documents
S9 - 4 (A9)	Logement 41 - Vol 12 (Chambre 4)	Absence sur présentation de documents
S10 - 2 (A10)	Logement 41 - Vol 8 (Salon)	Absence sur présentation de documents
S10 - 4 (A10)	Logement 41 - Vol 8 (Salon)	Absence sur présentation de documents
S11 - 4 (A11)	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S11 - 2 (A11)	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S12 - 2 (A12)	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S12 - 4 (A12)	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents

002OA001741 n°1 - 2 (P1)



002OA001741 n°1 - 4 (P1)




002OA001741 n°2 - 2 (P2)



002OA001741 n°2 - 4 (P2)



002OA001741 n°3 - 4 (P3)

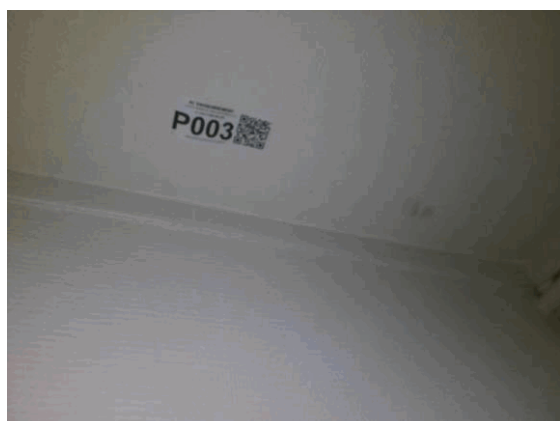

002OA001741 n°3 - 2 (P3)



002OA001741 n°4 - 4 (P4)



002OA001741 n°4 - 2 (P4)



002OA001741 n°5 - 2 (P5)



002OA001741 n°5 - 4 (P5)



002OA001741 n°6 - 4 (P6)



002OA001741 n°6 - 2 (P6)



002OA001741 n°7 - 2 (P7)



002OA001741 n°7 - 4 (P7)



002OA001741 n°8 - 4 (P8)



002OA001741 n°8 - 2 (P8)



002OA001741 n°9 - 2 (P9)



002OA001741 n°9 - 4 (P9)



I1 - 4




I1 - 2



I2 - 4



I2 - 2

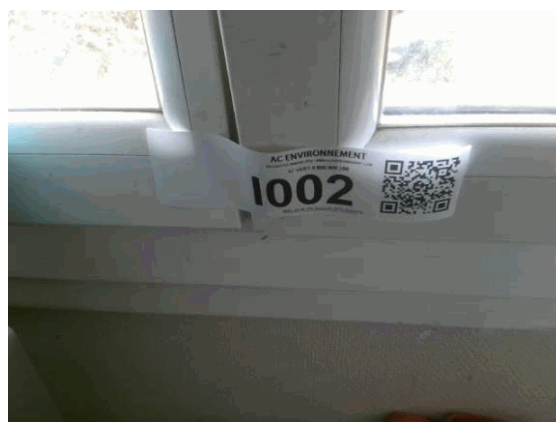

I3 - 4



I3 - 2



I4 - 4



I4 - 2



S1 - 4 (A1)



S1 - 2 (A1)



S2 - 2 (A2)



S2 - 4 (A2)



S3 - 2 (A3)



S3 - 4 (A3)



S4 - 2 (A4)



S4 - 4 (A4)



S5 - 4 (A5)



S5 - 2 (A5)




S6 - 4 (A6)



S6 - 2 (A6)



S7 - 4 (A7)

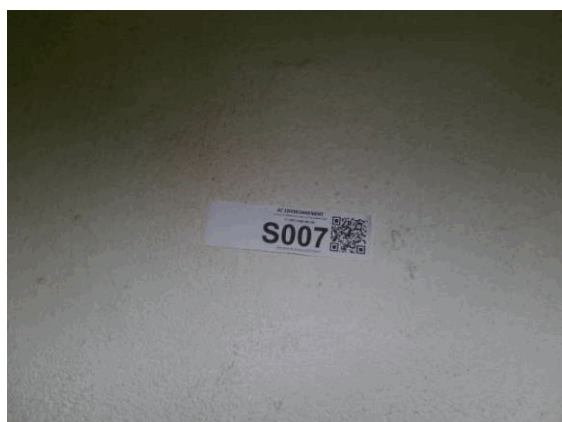

S7 - 2 (A7)



S8 - 2 (A8)



S8 - 4 (A8)



S9 - 2 (A9)



S9 - 4 (A9)



S10 - 2 (A10)



S10 - 4 (A10)



S11 - 4 (A11)



S11 - 2 (A11)



S12 - 2 (A12)



S12 - 4 (A12)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples - -	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Logement 41 - Vol 4 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - -	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - -	Logement 41 - Vol 1 (W.C)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau beige - -	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc avec poussières + peinture - -	Logement 41 - Vol 3 (Cuisine)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture - -	Logement 41 - Vol 7 (Pt d'eau)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + peintures multiples avec couche en toile - -	Logement 41 - Vol 2 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-48484 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-71432
Echantillon ITGA : IT071707-48484
Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001741
Dossier client	_00045000020000300041_ 15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC
Echantillon	002OA001741001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 4 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 31/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-48485 EN DATE DU 01/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-71432
Echantillon ITGA : IT071707-48485
Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001741
Dossier client	_00045000020000300041_ 15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC
Echantillon	002OA001741002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge) / Vol 4 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	META le 31/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-48486 EN DATE DU 01/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-71432
Echantillon ITGA : IT071707-48486
Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001741
Dossier client	_00045000020000300041_ 15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC
Echantillon	002OA001741003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 4 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 31/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-48487 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-71432
Echantillon ITGA : IT071707-48487
Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001741
Dossier client	_00045000020000300041_ 15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC
Echantillon	002OA001741004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META le 31/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-48488 EN DATE DU 01/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-71432
Echantillon ITGA : IT071707-48488
Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001741
Dossier client	_00045000020000300041_ 15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC
Echantillon	002OA001741005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 1 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META le 31/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-48489 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-71432
Echantillon ITGA : IT071707-48489
Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001741
Dossier client	_00045000020000300041_ 15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC
Echantillon	002OA001741006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + matériau beige	META le 31/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-48490 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-71432
Echantillon ITGA : IT071707-48490
Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001741
Dossier client	_00045000020000300041_ 15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC
Echantillon	002OA001741007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) cuisine / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Joint cassant blanc avec poussières / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Joint cassant blanc avec poussières + peinture	META le 31/07/2017	Amiante non détecté	---	2
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-48491 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-71432
Echantillon ITGA : IT071707-48491
Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001741
Dossier client	_00045000020000300041_ 15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC
Echantillon	002OA001741008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) point d'eau / Vol 7 (Pt d'eau)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche en faible quantité / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable + peinture	META le 01/08/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-48492 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-71432
Echantillon ITGA : IT071707-48492
Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Réf. Client :

Commande	002OA001741
Dossier client	_00045000020000300041_ 15 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 41 de type 5 situé au RDC
Echantillon	002OA001741009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique SDB / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Peintures multiples avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune + peintures multiples avec couche en toile	META le 31/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste