

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00045000020000400053_
Date du repérage :	18/07/2017
Désignation :	Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00045000020000400053_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	GONDARD Didier	Date du rapport :	01/08/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 01/08/2017
Date de repérage :	18/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 3884	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	28/04/2016		
			

E	Pièces visitées
<b>Liste des locaux visités :</b>	
Logement 53 - Vol 1 (W.C) Logement 53 - Vol 3 (Cuisine) Logement 53 - Vol 5 (Loggia) Logement 53 - Vol 7 (Chambre 2)	Logement 53 - Vol 2 (SDB) Logement 53 - Vol 4 (Entrée) Logement 53 - Vol 6 (Salon) Logement 53 - Vol 8 (Chambre 1)

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 53	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 53	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	
Revêtement de sol	Logement 53	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	
Equipements divers et accessoires	Logement 53	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement 53	Vol 3 (Cuisine)	



**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

**P** Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Salon)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Loggia)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Entrée)	Sol en bois	Sondage impossible sous le bois sans sondage destructif.
Vol 8 (Chambre 1)	Sol en bois	Sondage impossible sous le bois sans sondage destructif.

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures noires	S8
Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures grises	S9



Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S10
-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-----

## Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 45 :

Matériaux amiantés :

- 4 faïences du rangement sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol grises sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 dalles de sol rouges sur le prélevées est amiantée.
- 1 dalle de sol beige sur le prélevées est amiantée.
- Présence d'un ragréage amianté car pollué par la colle noire (celle-ci est présente dans le descriptif du laboratoire / prélèvement 14 du 002VZ000035)

On retrouve de l'amiante dans les colles de faïences des 3 rangements rencontrer sur les 3 logements type 5 investigués.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plenums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Logement 53 - Vol 9 (Balcon)	pièce non visitée par le présent diagnostic	
Vol 2 (SDB) - Logement 53	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous et derrière la douche

**Note :** En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P9	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 739 n°9 - 2 - 002OA001 739 n°9 - 4	P9	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 53	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 53	Vol 6 (Salon)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 53	Vol 8 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 53	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 53	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 739 n°1 - 2 - 002OA001 739 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 4 (Entrée) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001 739 n°1 - 2 - 002OA001 739 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 739 n°2 - 2 - 002OA001 739 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 4 (Entrée) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P2 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OA001 739 n°2 - 2 - 002OA001 739 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 739 n°4 - 2 - 002OA001 739 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OA001 739 n°4 - 2 - 002OA001 739 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 739 n°5 - 2 - 002OA001 739 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P5 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002OA001 739 n°5 - 2 - 002OA001 739 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3			S3 - 2 - S3 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 53	Vol 1 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3			S3 - 2 - S3 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 53	Vol 5 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur loggia)	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 5 (Loggia)	Gaines et coffre verticaux	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 53	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée ( 4 points de sécurité)	S11			S11 - 2 - S11 - 4				Négatif sur document Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 53	Vol 6 (Salon)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 53	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 53	Vol 5 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 53	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 4 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002OA001739 n°3 - 2 - 002OA001739 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002OA001 739 n°3 - 2 - 002OA001 739 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 1 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélevement		002OA001 739 n°6 - 2 - 002OA001 739 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OA001 739 n°6 - 2 - 002OA001 739 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 2 (SDB)	Gainés et coffre horizontaux	Plafond plaques plâtre pièces humides	S1			S1 - 2 - S1 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00173 8
Logement 53	Vol 4 (Entrée)	Faux plafonds	Plafond plâtre sur lattis	S2			S2 - 2 - S2 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00173 8



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 5 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment loggia	S7			S7 - 2 - S7 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) cuisine	P8	Réalisation d'un prélèvement		002OA001739 n°8 - 2 - 002OA001739 n°8 - 4	P8	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) cuisine	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002OA001739 n°8 - 2 - 002OA001739 n°8 - 4	P8	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement		002OA001739 n°7 - 2 - 002OA001739 n°7 - 4	P7	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + peinture + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Salon) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002OA001 739 n°7 - 2 - 002OA001 739 n°7 - 4	P7	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + peinture + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 53	Vol 5 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment) loggia	S4			S4 - 2 - S4 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00173 8
Logement 53	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles dures noires	S8	Réalisation d'un sondage		S8 - 2 - S8 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00173 8
Logement 53	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles dures grises	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 2 - S9 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00173 8



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S10	Réalisation d'un sondage		S10 - 2 - S10 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 53	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S10	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S10		S10 - 2 - S10 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 53	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S10	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S10		S10 - 2 - S10 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S10	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S10		S10 - 2 - S10 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 53	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S10	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S10		S10 - 2 - S10 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 53	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S10	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S10		S10 - 2 - S10 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S10	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S10		S10 - 2 - S10 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 53	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 53	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 53	Vol 5 (Loggia)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 53	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 53	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 53	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 53	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 53	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Sol en bois	I5			I5 - 2 - I5 - 4				Sondage impossible sous le bois sans sondage destructif.
Logement 53	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Sol en bois	I5			I5 - 2 - I5 - 4				Sondage impossible sous le bois sans sondage destructif.



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement 53	Logement 53	Logement 53 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement 53	Logement 53	Logement 53 - Plan de prélèvements
 Logement 53	Logement 53	Logement 53 - MPCA Toutes catégories confondues






**LOGEMENT 53 - PLAN DE PRÉLEVEMENTS**

Référence:  
002OA001739

Légende



Volume non visité

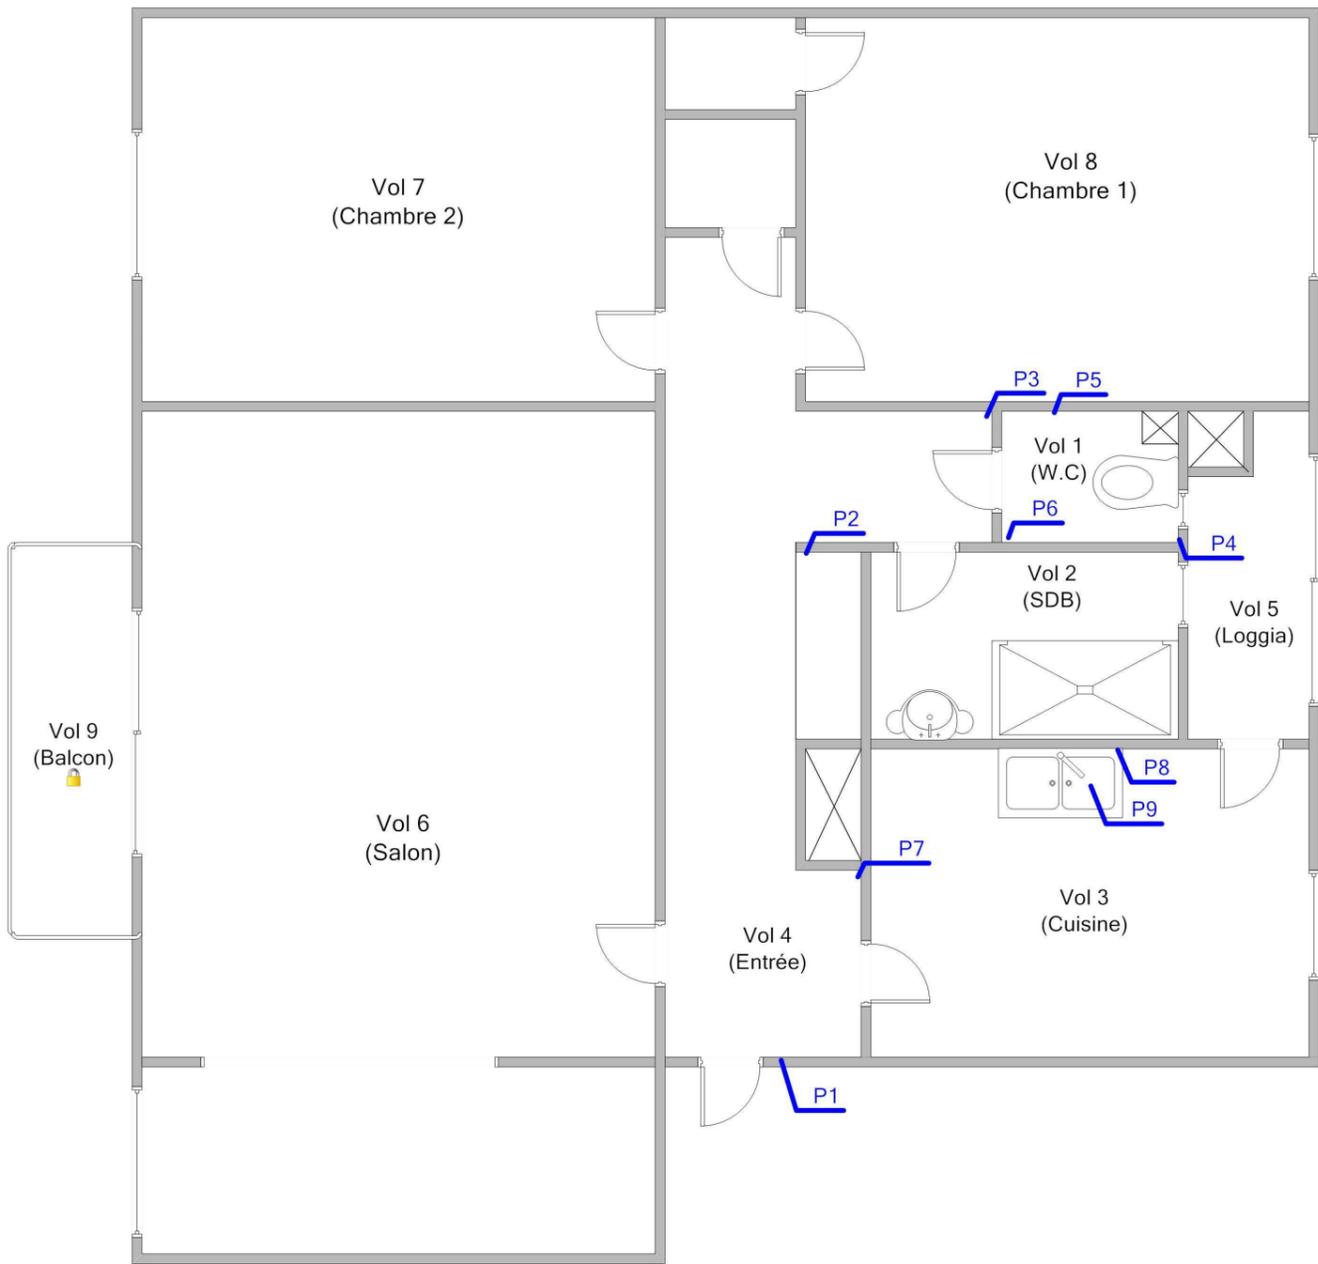

**Adresse du bien**  
19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX  
53000 LAVAL

**Désignation**  
Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage

**Date intervention**  
18/07/2017

**Technicien intervenant**  
GONDARD Didier



## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001739 n°1 - 2 (P1)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001739 n°1 - 4 (P1)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001739 n°2 - 4 (P2)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001739 n°2 - 2 (P2)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001739 n°3 - 2 (P3)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001739 n°3 - 4 (P3)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001739 n°4 - 4 (P4)	Logement 53 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001739 n°4 - 2 (P4)	Logement 53 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001739 n°5 - 4 (P5)	Logement 53 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001739 n°5 - 2 (P5)	Logement 53 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001739 n°6 - 4 (P6)	Logement 53 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001739 n°6 - 2 (P6)	Logement 53 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001739 n°7 - 2 (P7)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001739 n°7 - 4 (P7)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001739 n°8 - 4 (P8)	Logement 53 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001739 n°8 - 2 (P8)	Logement 53 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001739 n°9 - 4 (P9)	Logement 53 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001739 n°9 - 2 (P9)	Logement 53 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Logement 53 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Logement 53 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Logement 53 - Vol 6 (Salon)	I2
	Logement 53 - Vol 6 (Salon)	I2
	Logement 53 - Vol 6 (Salon)	I3
	Logement 53 - Vol 6 (Salon)	I3
	Logement 53 - Vol 6 (Salon)	I4
	Logement 53 - Vol 6 (Salon)	I4
	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	I5
	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	I5
S1 - 2 (A1)	Logement 53 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S1 - 4 (A1)	Logement 53 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S2 - 4 (A2)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
S2 - 2 (A2)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S3 - 2 (A3)	Logement 53 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S3 - 4 (A3)	Logement 53 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S4 - 2 (A4)	Logement 53 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S4 - 4 (A4)	Logement 53 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S5 - 4 (A5)	Logement 53 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S5 - 2 (A5)	Logement 53 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S6 - 4 (A6)	Logement 53 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S6 - 2 (A6)	Logement 53 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S7 - 2 (A7)	Logement 53 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S7 - 4 (A7)	Logement 53 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
<b>S8 - 2 (A8)</b>	<b>Logement 53 - Vol 7 (Chambre 2)</b>	<b>Présence sur présentation de documents</b>
<b>S8 - 4 (A8)</b>	<b>Logement 53 - Vol 7 (Chambre 2)</b>	<b>Présence sur présentation de documents</b>
<b>S9 - 4 (A9)</b>	<b>Logement 53 - Vol 4 (Entrée)</b>	<b>Présence sur présentation de documents</b>
<b>S9 - 2 (A9)</b>	<b>Logement 53 - Vol 4 (Entrée)</b>	<b>Présence sur présentation de documents</b>
<b>S10 - 4 (A10)</b>	<b>Logement 53 - Vol 3 (Cuisine)</b>	<b>Présence sur présentation de documents</b>
<b>S10 - 2 (A10)</b>	<b>Logement 53 - Vol 3 (Cuisine)</b>	<b>Présence sur présentation de documents</b>
S11 - 4 (A11)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S11 - 2 (A11)	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents

002OA001739 n°1 - 2 (P1)



002OA001739 n°1 - 4 (P1)



002OA001739 n°2 - 4 (P2)



002OA001739 n°2 - 2 (P2)



002OA001739 n°3 - 2 (P3)



002OA001739 n°3 - 4 (P3)



002OA001739 n°4 - 4 (P4)



002OA001739 n°4 - 2 (P4)



002OA001739 n°5 - 4 (P5)



002OA001739 n°5 - 2 (P5)



002OA001739 n°6 - 4 (P6)



002OA001739 n°6 - 2 (P6)



002OA001739 n°7 - 2 (P7)



002OA001739 n°7 - 4 (P7)



002OA001739 n°8 - 4 (P8)



002OA001739 n°8 - 2 (P8)



002OA001739 n°9 - 4 (P9)



002OA001739 n°9 - 2 (P9)



I1 - 2



I1 - 4



I2 - 2



I2 - 4



I3 - 2



I3 - 4



I4 - 4



I4 - 2



I5 - 2



I5 - 4



S1 - 2 (A1)



S1 - 4 (A1)



S2 - 4 (A2)



S2 - 2 (A2)



S3 - 2 (A3)



S3 - 4 (A3)



S4 - 2 (A4)



S4 - 4 (A4)



S5 - 4 (A5)



S5 - 2 (A5)



S6 - 4 (A6)



S6 - 2 (A6)



S7 - 2 (A7)



S7 - 4 (A7)



S8 - 2 (A8)



S8 - 4 (A8)



S9 - 4 (A9)



S9 - 2 (A9)



S10 - 4 (A10)



S10 - 2 (A10)



S11 - 4 (A11)



S11 - 2 (A11)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

### Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier peint - -	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac - -	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + papier - -	Logement 53 - Vol 1 (W.C)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - -	Logement 53 - Vol 1 (W.C)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - -	Logement 53 - Vol 1 (W.C)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + peinture + matériau compact gris hétérogène - -	Logement 53 - Vol 4 (Entrée)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Logement 53 - Vol 3 (Cuisine)	
P9	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Logement 53 - Vol 3 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71433 EN DATE DU 31/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-71433 Réf. Commande Client : 002OA001739
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000400053_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001739001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre(Porteur pièces sèches) / Vol 4 (Entrée)				
		Réf échantillon ITGA : IT071707-48475		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400053_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001739002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge) / Vol 4 (Entrée)				
		Réf échantillon ITGA : IT071707-48476		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier peint		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture + papier peint	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -



Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71433 EN DATE DU 31/07/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00045000020000400053_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48477            19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3            SPECIAUX - 53000 LAVAL            Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001739003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 4 (Entrée)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000400053_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48478            19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3            SPECIAUX - 53000 LAVAL            Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001739004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 1 (W.C)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + papier	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000400053_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48479            19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3            SPECIAUX - 53000 LAVAL            Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001739005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 1 (W.C)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000400053_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48480            19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3            SPECIAUX - 53000 LAVAL            Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001739006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 1 (W.C)      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71433 EN DATE DU 31/07/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000400053_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48481 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001739007 / Revêtement de sol / Description ITGA : Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4      Peinture / Matériau compact gris hétérogène (Entrée)				
▶ Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + peinture + matériau compact gris hétérogène	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400053_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48482 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001739008 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) cuisine / Vol 3 (Cuisine)				
▶ Colle beige	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400053_      Réf échantillon ITGA : IT071707-48483 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 53 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001739009 / Equipements divers et Description ITGA : Tampon bitumineux noir accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)				
▶ Tampon bitumineux noir	META	2	31/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.