

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00045000020000400054_
Date du repérage :	17/07/2017
Désignation :	Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <p>A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées</p> <p>- Etude Préalable</p> <p>F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes</p> <p>Conditions de repérage</p> <p>N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation</p> <p>Conclusions</p> <p>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités</p> <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00045000020000400054_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	GONDARD Didier	Date du rapport :	31/07/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 31/07/2017
Date de repérage :	17/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 3884	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	28/04/2016		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Logement 54 - Vol 1 (W.C) Logement 54 - Vol 3 (Cuisine) Logement 54 - Vol 5 (Salon) Logement 54 - Vol 7 (Chambre 3) Logement 54 - Vol 9 (Chambre 2) Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	Logement 54 - Vol 2 (SDB) Logement 54 - Vol 4 (Dgt) Logement 54 - Vol 6 (Chambre 4) Logement 54 - Vol 8 (Chambre 1) Logement 54 - Vol 10 (Pt d'eau)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 54	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Dgt) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Pt d'eau) - Vol 11 (Loggia)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 54	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Dgt) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Pt d'eau) - Vol 11 (Loggia)	
Revêtement de sol	Logement 54	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Dgt) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Pt d'eau) - Vol 11 (Loggia)	
Equipements divers et accessoires	Logement 54	Vol 3 (Cuisine)	



Revêtement de mur	Logement 54	Vol 3 (Cuisine) - Vol 10 (Pt d'eau)	
-------------------	-------------	-------------------------------------	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 10 (Pt d'eau)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 11 (Loggia)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 3)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 4)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Salon)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 4)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Dgt)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Loggia)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Vol 8 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Dgt)	Sol en bois	Impossibilité de sonder le sol présent sous le bois sans sondage destructif.
Vol 6 (Chambre 4)	Sol en bois	Impossibilité de sonder le sol présent sous le bois sans sondage destructif.
Vol 7 (Chambre 3)	Sol en bois	Impossibilité de sonder le sol présent sous le bois sans sondage destructif.
Vol 9 (Chambre 2)	Sol en bois	Impossibilité de sonder le sol présent sous le bois sans sondage destructif.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dure noires	P15
Vol 4 (Dgt)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures grises	P16
Vol 10 (Pt d'eau)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures grises	P16
Vol 4 (Dgt)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P17
Vol 5 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P17
Vol 6 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P17
Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P17
Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P17
Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P17
Vol 10 (Pt d'eau)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P17
Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P17
Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P17
Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P17
Vol 10 (Pt d'eau)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P20

Q

Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 45 :

Matériaux amiantés :

- 4 faïences du rangement sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol grises sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 dalles de sol rouges sur le prélevées est amiantée.
- 1 dalle de sol beige sur le prélevées est amiantée.
- Présence d'un ragréage amianté car pollué par la colle noire (celle-ci est présente dans le descriptif du laboratoire / prélèvement 14 du 002VZ000035)

On retrouve de l'amiante dans les colles de faïences des 3 rangements rencontrer sur les 3 logements type 5 investigués.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Logement 54	Inaccessible sans sondage destructif	Sous et derrière bac à douche
Logement 54 - Vol 12 (Balcon)	Non visé par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P21	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°21 - 2 - 002OA001 738 n°21 - 4	P21	Tampon bitumineux noir avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 54	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 10 (Pt d'eau)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 54	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 2 - I5 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 54	Vol 5 (Salon)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 2 - I5 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 54	Vol 6 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 2 - I5 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 54	Vol 7 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 2 - I5 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 9 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 2 - I5 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 54	Vol 8 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 2 - I5 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 54	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 2 - I5 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 4 (Dgt)	Murs et cloisons	Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°1 - 2 - 002OA001 738 n°1 - 4	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 4 (Dgt) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P1 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001 738 n°1 - 2 - 002OA001 738 n°1 - 4	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 4 (Dgt)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°2 - 2 - 002OA001 738 n°2 - 4	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 4 (Dgt) - Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P2 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OA001 738 n°2 - 2 - 002OA001 738 n°2 - 4	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°4 - 2 - 002OA001 738 n°4 - 4	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 10 (Pt d'eau)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P4 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OA001 738 n°4 - 2 - 002OA001 738 n°4 - 4	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°5 - 2 - 002OA001 738 n°5 - 4	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 3 (Cuisine) - Vol 10 (Pt d'eau) - Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P5 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002OA001 738 n°5 - 2 - 002OA001 738 n°5 - 4	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	P9	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°9 - 2 - 002OA001 738 n°9 - 4	P9	Matériau beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 1 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002OA001 738 n°9 - 2 - 002OA001 738 n°9 - 4	P9	Matériau beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 11 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur loggia)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°12 - 2 - 002OA001 738 n°12 - 4	P12	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 11 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur loggia)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002OA001 738 n°12 - 2 - 002OA001 738 n°12 - 4	P12	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 11 (Loggia)	Gaines et coffre verticaux	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P13	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°13 - 2 - 002OA001 738 n°13 - 4	P13	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 11 (Loggia)	Gaines et coffre verticaux	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002OA001 738 n°13 - 2 - 002OA001 738 n°13 - 4	P13	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 9 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P19	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°19 - 2 - 002OA001 738 n°19 - 4	P19	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 54	Vol 11 (Loggia)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 54	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 54	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 7 (Chambre 3)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 54	Vol 6 (Chambre 4)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 54	Vol 5 (Salon)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 54	Vol 4 (Dgt)	Menuiseries	Porte d'entrée (4 points de sécurité)	S19			S19 - 2 - S19 - 4				Négatif sur marquage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 4 (Dgt)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur faux plafond latis (pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°3 - 2 - 002OA001 738 n°3 - 4	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 4 (Dgt)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°6 - 2 - 002OA001 738 n°6 - 4	P6	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 5 (Salon) - Vol 8 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OA001 738 n°6 - 2 - 002OA001 738 n°6 - 4	P6	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°7 - 2 - 002OA001 738 n°7 - 4	P7	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 10 (Pt d'eau)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002OA001 738 n°7 - 2 - 002OA001 738 n°7 - 4	P7	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 2 (SDB)	Gaines et coffre horizontaux	Plafond plaque plâtre pièces humides	P8	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°8 - 2 - 002OA001 738 n°8 - 4	P8	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 11 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment (plafond loggia)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°14 - 2 - 002OA001 738 n°14 - 4	P14	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) cuisine	P10	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°10 - 2 - 002OA001 738 n°10 - 4	P10	Colle blanche en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) cuisine	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002OA001 738 n°10 - 2 - 002OA001 738 n°10 - 4	P10	Colle blanche en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 10 (Pt d'eau)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P20	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°20 - 2 - 002OA001 738 n°20 - 4	P20	Colle beige + couche plâtrée blanche	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 11 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment) loggia	P11	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°11 - 2 - 002OA001 738 n°11 - 4	P11	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 5 (Salon)	Revêtement de sol	Dalles dure noires	P15	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°15 - 2 - 002OA001 738 n°15 - 4	P15	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 4 (Dgt)	Revêtement de sol	Dalles dures grises	P16	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°16 - 2 - 002OA001 738 n°16 - 4	P16	Dalle dure cassante grise avec poussières + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
Logement 54	Vol 10 (Pt d'eau)	Revêtement de sol	Dalles dures grises	S28 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002OA001 738 n°16 - 2 - 002OA001 738 n°16 - 4	P16	Dalle dure cassante grise avec poussières + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
Logement 54	Vol 4 (Dgt)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P17	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°17 - 2 - 002OA001 738 n°17 - 4	P17	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Logement 54	Vol 5 (Salon)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S29 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002OA001 738 n°17 - 2 - 002OA001 738 n°17 - 4	P17	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Logement 54	Vol 6 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S30 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002OA001 738 n°17 - 2 - 002OA001 738 n°17 - 4	P17	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S31 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002OA001 738 n°17 - 2 - 002OA001 738 n°17 - 4	P17	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Logement 54	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S32 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002OA001 738 n°17 - 2 - 002OA001 738 n°17 - 4	P17	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Logement 54	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S33 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002OA001 738 n°17 - 2 - 002OA001 738 n°17 - 4	P17	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Logement 54	Vol 10 (Pt d'eau)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S34 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002OA001 738 n°17 - 2 - 002OA001 738 n°17 - 4	P17	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Logement 54	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S35 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002OA001 738 n°17 - 2 - 002OA001 738 n°17 - 4	P17	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S36 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002OA001 738 n°17 - 2 - 002OA001 738 n°17 - 4	P17	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Logement 54	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S37 (P17)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002OA001 738 n°17 - 2 - 002OA001 738 n°17 - 4	P17	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Logement 54	Vol 4 (Dgt)	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 738 n°18 - 2 - 002OA001 738 n°18 - 4	P18	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 5 (Salon) - Vol 6 (Chambre 4) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 10 (Pt d'eau)	Revêtement de sol	Ragréage	S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002OA001 738 n°18 - 2 - 002OA001 738 n°18 - 4	P18	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 54	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 54	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 54	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 54	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 54	Vol 6 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 54	Vol 5 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 54	Vol 4 (Dgt)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 54	Vol 11 (Loggia)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 2 - I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 54	Vol 4 (Dgt)	Revêtement de sol	Sol en bois	I6			I6 - 2 - I6 - 4				Impossibilité de sonder le sol présent sous le bois sans sondage destructif.
Logement 54	Vol 6 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Sol en bois	I6			I6 - 2 - I6 - 4				Impossibilité de sonder le sol présent sous le bois sans sondage destructif.
Logement 54	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Sol en bois	I6			I6 - 2 - I6 - 4				Impossibilité de sonder le sol présent sous le bois sans sondage destructif.
Logement 54	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Sol en bois	I6			I6 - 2 - I6 - 4				Impossibilité de sonder le sol présent sous le bois sans sondage destructif.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Logement 54	Logement 54 - Plan de repérage - Actions menées
	Logement 54	Logement 54 - Plan de prélèvements
	Logement 54	Logement 54 - MPCA Toutes catégories confondues
	Logement 54	Logement 54 - MPCA Revêtement de sol
	Logement 54	Logement 54 - MPCA Revêtement de mur




LOGEMENT 54 - PLAN DE PRÉLEVEMENTS

Référence:
002OA001738

Légende



Volume non visité

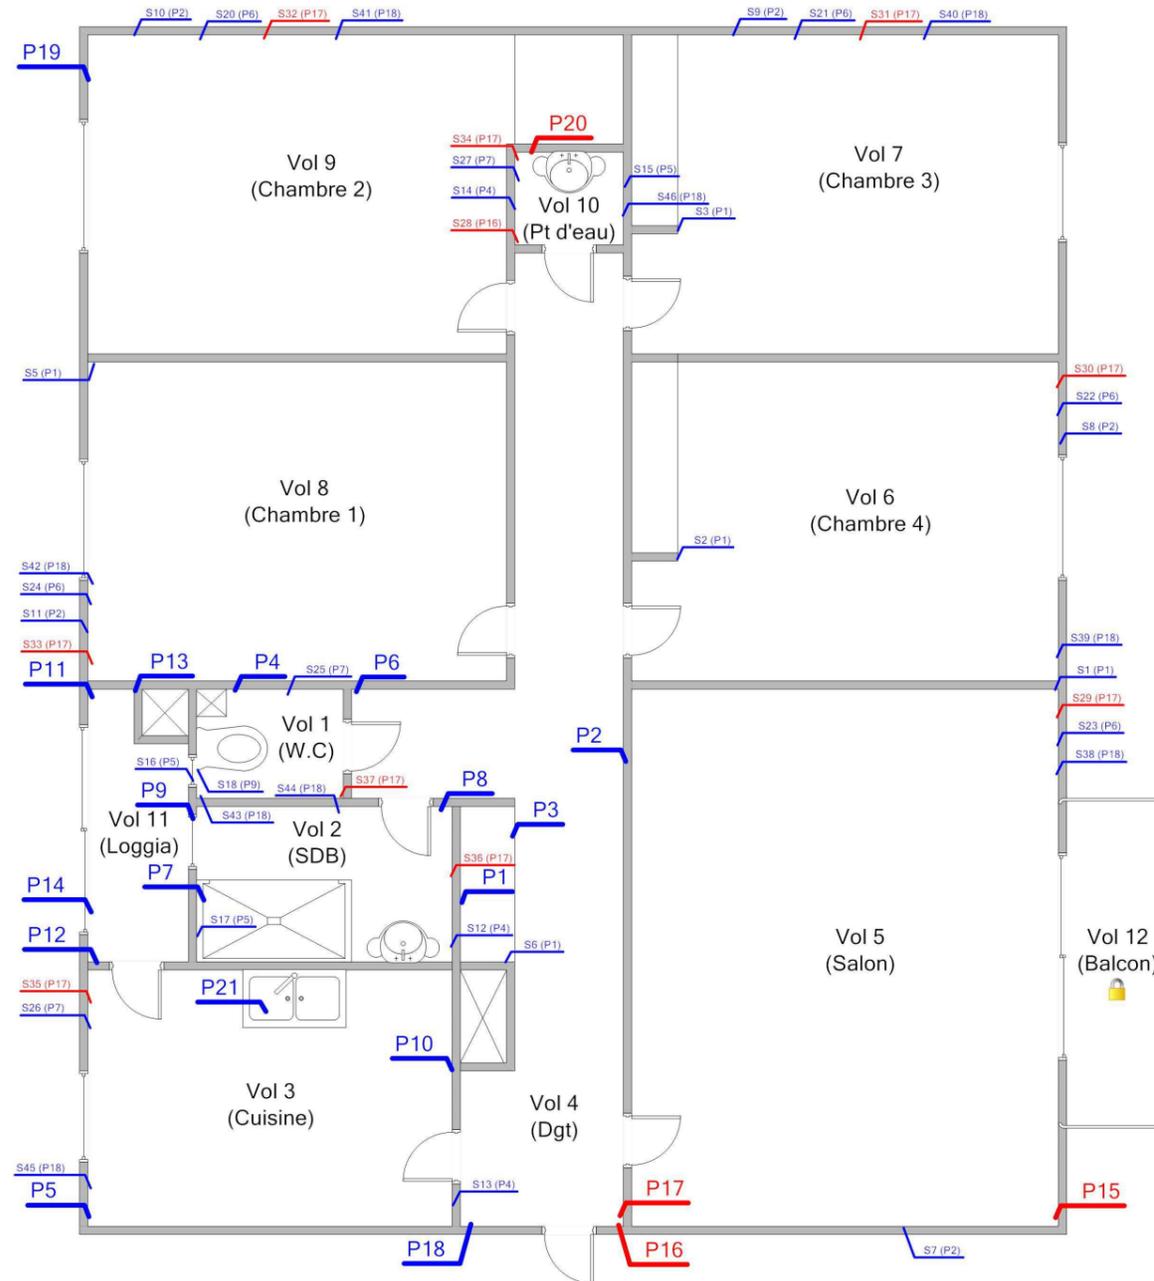

Adresse du bien
19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL


Désignation
Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention
17/07/2017

Technicien intervenant
GONDARD Didier

LOGEMENT 54 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
0020A001738

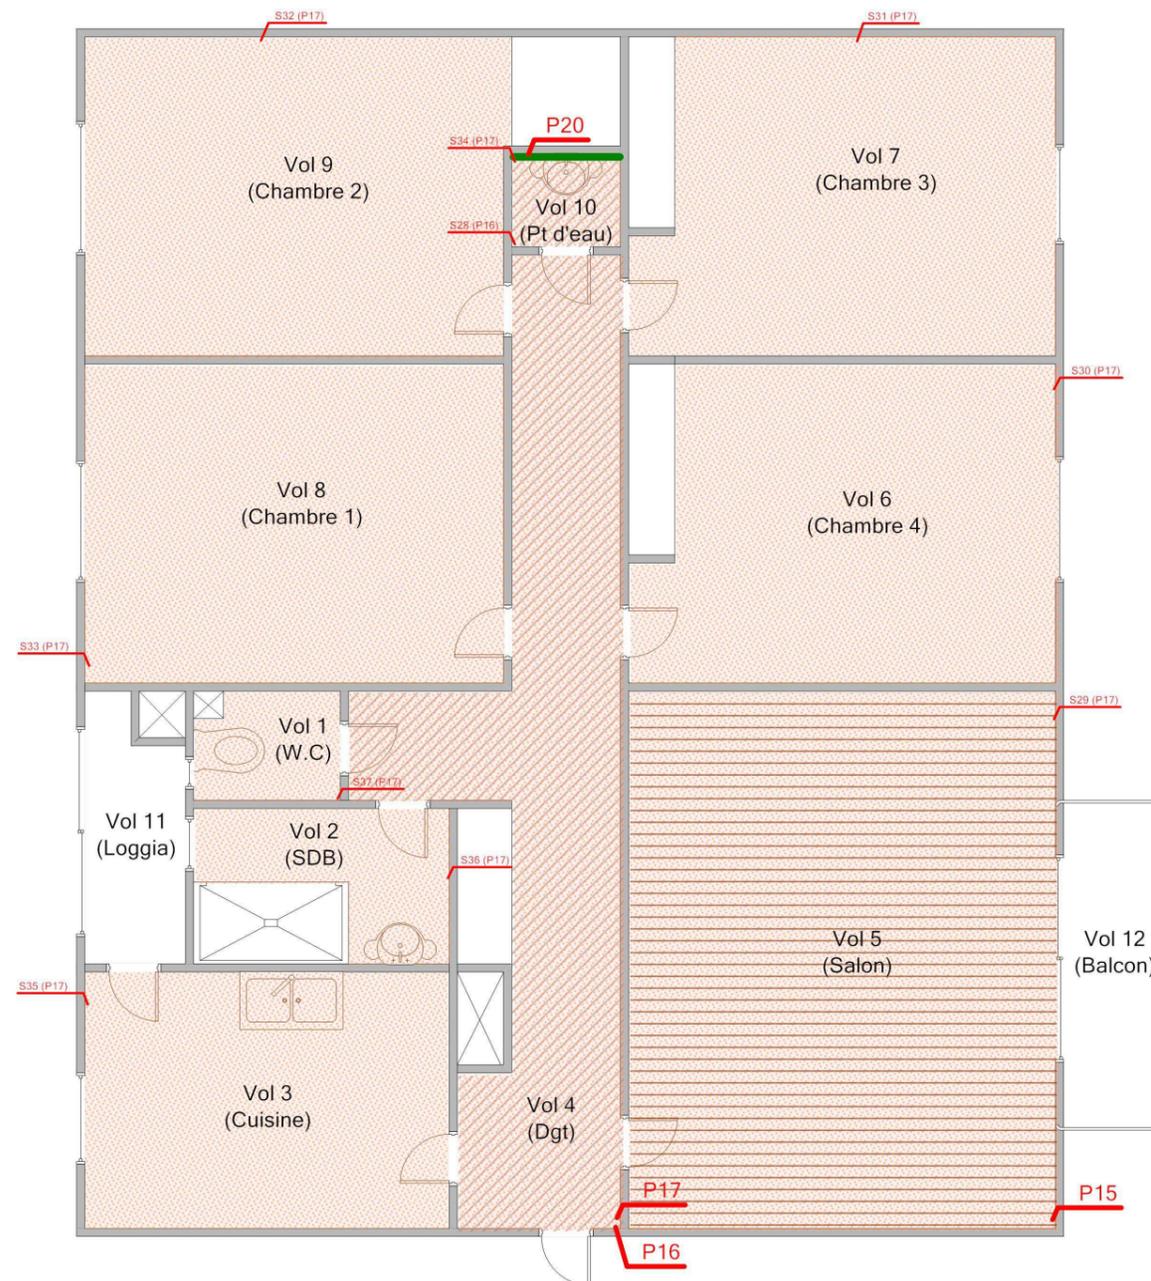

Légende

	P16 : Dalles dures grises
	P15 : Dalles dure noires
	P17 : Colle bitumeuses
	P20 : Colle de carrelage (faïence)



Adresse du bien
19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention
17/07/2017


Technicien intervenant
GONDARD Didier

LOGEMENT 54 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
0020A001738

Légende

	P20 : Colle de carrelage (faïence)
---	------------------------------------

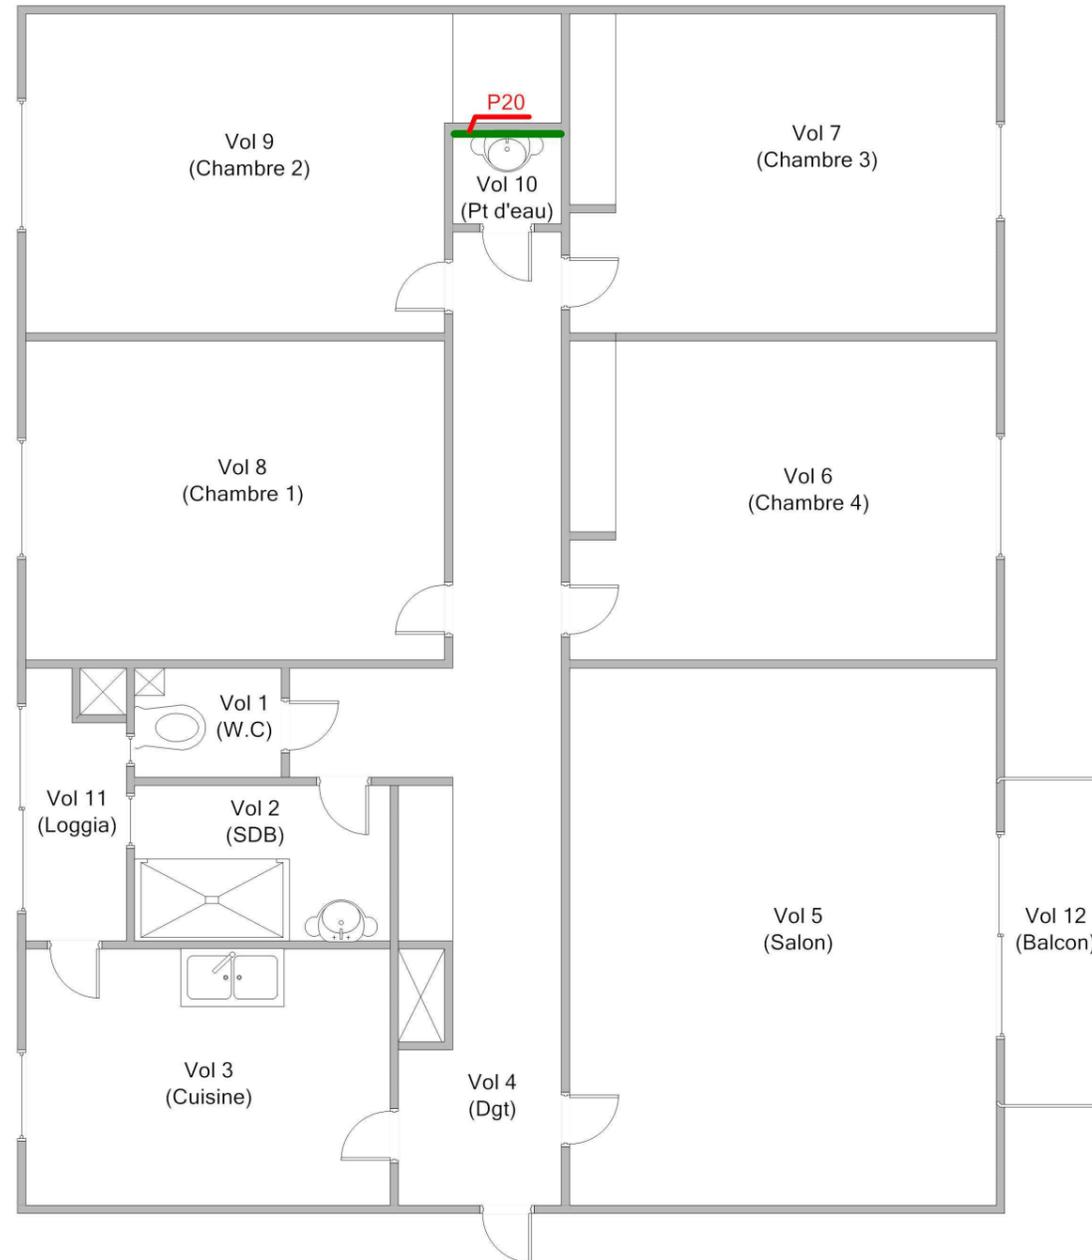

Adresse du bien
19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention
17/07/2017

Technicien intervenant
GONDARD Didier

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001738 n°1 - 2 (P1)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement négatif
002OA001738 n°1 - 4 (P1)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement négatif
002OA001738 n°2 - 2 (P2)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement négatif
002OA001738 n°2 - 4 (P2)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement négatif
002OA001738 n°3 - 2 (P3)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement négatif
002OA001738 n°3 - 4 (P3)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement négatif
002OA001738 n°4 - 2 (P4)	Logement 54 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001738 n°4 - 4 (P4)	Logement 54 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002OA001738 n°5 - 2 (P5)	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001738 n°5 - 4 (P5)	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001738 n°6 - 2 (P6)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement négatif
002OA001738 n°6 - 4 (P6)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement négatif
	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	I2
002OA001738 n°7 - 2 (P7)	Logement 54 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001738 n°7 - 4 (P7)	Logement 54 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001738 n°8 - 2 (P8)	Logement 54 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001738 n°8 - 4 (P8)	Logement 54 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001738 n°9 - 2 (P9)	Logement 54 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001738 n°9 - 4 (P9)	Logement 54 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002OA001738 n°10 - 2 (P10)	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001738 n°10 - 4 (P10)	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001738 n°11 - 4 (P11)	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001738 n°11 - 2 (P11)	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001738 n°12 - 4 (P12)	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001738 n°12 - 2 (P12)	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001738 n°13 - 2 (P13)	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001738 n°13 - 4 (P13)	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement négatif
	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	I2
002OA001738 n°14 - 4 (P14)	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement négatif
002OA001738 n°14 - 2 (P14)	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement négatif
	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	I5

Référence	Localisation	Action
002OA001738 n°15 - 2 (P15)	Logement 54 - Vol 5 (Salon)	Prélevement positif
002OA001738 n°15 - 4 (P15)	Logement 54 - Vol 5 (Salon)	Prélevement positif
002OA001738 n°16 - 4 (P16)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement positif
002OA001738 n°16 - 2 (P16)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement positif
002OA001738 n°17 - 2 (P17)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement positif
002OA001738 n°17 - 4 (P17)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement positif
002OA001738 n°18 - 2 (P18)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement négatif
002OA001738 n°18 - 4 (P18)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Prélevement négatif
002OA001738 n°19 - 4 (P19)	Logement 54 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001738 n°19 - 2 (P19)	Logement 54 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OA001738 n°20 - 4 (P20)	Logement 54 - Vol 10 (Pt d'eau)	Prélevement positif
002OA001738 n°20 - 2 (P20)	Logement 54 - Vol 10 (Pt d'eau)	Prélevement positif
002OA001738 n°21 - 2 (P21)	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001738 n°21 - 4 (P21)	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	13
	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	13
	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	14
	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	14
	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	16
	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	16
S19 - 2 (A19)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Absence sur marquage du materiau
S19 - 4 (A19)	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	Absence sur marquage du materiau
	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	15

002OA001738 n°1 - 2 (P1)



002OA001738 n°1 - 4 (P1)



002OA001738 n°2 - 2 (P2)



002OA001738 n°2 - 4 (P2)



002OA001738 n°3 - 2 (P3)



002OA001738 n°3 - 4 (P3)



002OA001738 n°4 - 2 (P4)



002OA001738 n°4 - 4 (P4)



002OA001738 n°5 - 2 (P5)



002OA001738 n°5 - 4 (P5)



002OA001738 n°6 - 2 (P6)



002OA001738 n°6 - 4 (P6)



I2 - 4



002OA001738 n°7 - 2 (P7)



002OA001738 n°7 - 4 (P7)



002OA001738 n°8 - 2 (P8)



002OA001738 n°8 - 4 (P8)



002OA001738 n°9 - 2 (P9)



002OA001738 n°9 - 4 (P9)



002OA001738 n°10 - 2 (P10)



002OA001738 n°10 - 4 (P10)



002OA001738 n°11 - 4 (P11)




002OA001738 n°11 - 2 (P11)



002OA001738 n°12 - 4 (P12)



002OA001738 n°12 - 2 (P12)

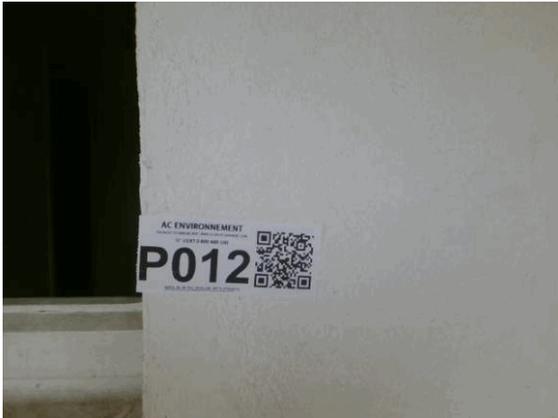

002OA001738 n°13 - 2 (P13)




002OA001738 n°13 - 4 (P13)




12 - 2



002OA001738 n°14 - 4 (P14)

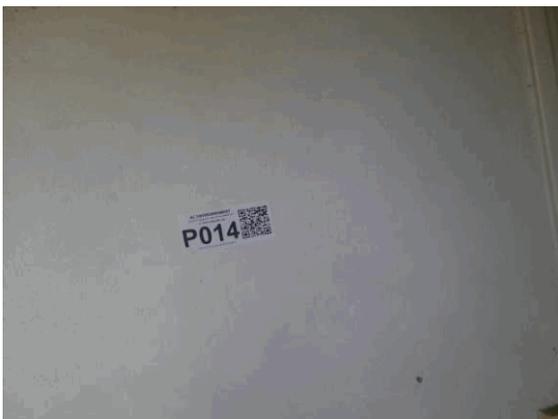


002OA001738 n°14 - 2 (P14)

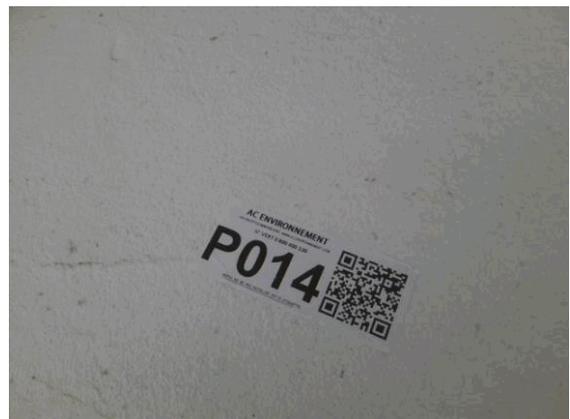

I5 - 2



002OA001738 n°15 - 2 (P15)

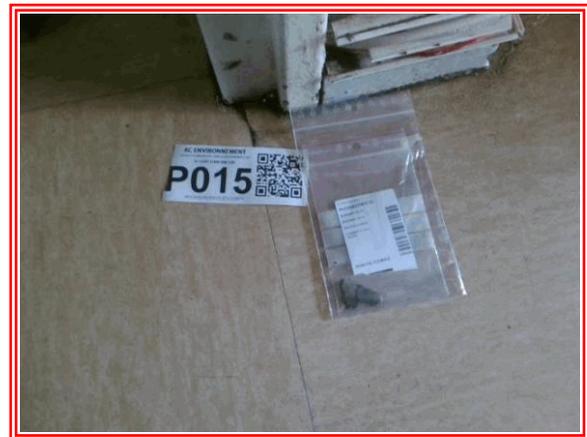

002OA001738 n°15 - 4 (P15)



002OA001738 n°16 - 4 (P16)



002OA001738 n°16 - 2 (P16)



002OA001738 n°17 - 2 (P17)



002OA001738 n°17 - 4 (P17)



002OA001738 n°18 - 2 (P18)



002OA001738 n°18 - 4 (P18)



002OA001738 n°19 - 4 (P19)



002OA001738 n°19 - 2 (P19)



002OA001738 n°20 - 4 (P20)



002OA001738 n°20 - 2 (P20)



002OA001738 n°21 - 2 (P21)



002OA001738 n°21 - 4 (P21)



13 - 4



13 - 2



14 - 4



I4 - 2



I6 - 2



I6 - 4



S19 - 2 (A19)



S19 - 4 (A19)



I5 - 4



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en vrac non séparable - -	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	Logement 54 - Vol 1 (W.C)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Logement 54 - Vol 2 (SDB)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable - -	Logement 54 - Vol 2 (SDB)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peinture non séparable - -	Logement 54 - Vol 2 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac + peintures multiples non séparable - -	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris - -	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture - -	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - -	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène + peinture - -	Logement 54 - Vol 11 (Loggia)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire - -	Logement 54 - Vol 5 (Salon)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise avec poussières + colle polymère jaune non séparable - -	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène - -	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	Logement 54 - Vol 4 (Dgt)	

P19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture + papier peint - -	Logement 54 - Vol 9 (Chambre 2)	
P20	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche - -	Logement 54 - Vol 10 (Pt d'eau)	
P21	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir avec couche souple - -	Logement 54 - Vol 3 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71430 EN DATE DU 31/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-71430 Réf. Commande Client : 002OA001738
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-48004		
Réf échantillon client : 002OA001738001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge) / Vol 4 (Dgt)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en vrac		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en vrac non séparable	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Bastien PORRES - Responsable Laboratoire adjoint

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71430 EN DATE DU 31/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 4 (Dgt)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48005 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738003 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit plâtre sur faux plafond latis (pièces sèches) / Vol 4 (Dgt)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48006 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 1 (W.C)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48007 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48008 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac	META	2	28/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71430 EN DATE DU 31/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 4 (Dgt)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48009 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 2 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48010 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738008 / Plafond et faux-plafonds / Gaines et coffre horizontaux / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 2 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48011 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche		
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738009 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 2 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48012 Description ITGA : Matériau beige en vrac / Peinture		
▶ Matériau beige en vrac + peinture non séparable	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71430 EN DATE DU 31/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) cuisine / Vol 3 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48013 Description ITGA : Colle blanche en vrac / Peintures multiples		
▶ Colle blanche en vrac + peintures multiples non séparable	META	2	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) loggia / Vol 11 (Loggia)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48014 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris		
▶ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (porteur loggia) / Vol 11 (Loggia)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48015 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Peinture		
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400054_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002OA001738013 / Parois verticales intérieures et enduits / Gains et coffre verticaux / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 11 (Loggia)		Réf échantillon ITGA : IT071707-48016 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71430 EN DATE DU 31/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00045000020000400054_ Réf échantillon ITGA : IT071707-48017 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001738014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (plafond loggia) / Vol 11 (Loggia) Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Peinture</p>				
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000400054_ Réf échantillon ITGA : IT071707-48018 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001738015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dure noires / Vol 5 (Salon) Description ITGA : Colle polymère jaune / Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire	META	1	28/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00045000020000400054_ Réf échantillon ITGA : IT071707-48019 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001738016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures grises / Vol 4 (Dgt) Description ITGA : Dalle dure cassante grise avec poussières / Colle polymère jaune</p>				
▶ Dalle dure cassante grise avec poussières + colle polymère jaune non séparable	META	1	28/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00045000020000400054_ Réf échantillon ITGA : IT071707-48020 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001738017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 4 (Dgt) Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène</p>				
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris hétérogène	META	1	28/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71430 EN DATE DU 31/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00045000020000400054_ Réf échantillon ITGA : IT071707-48021 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01^{er} étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001738018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (Dgt) Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000400054_ Réf échantillon ITGA : IT071707-48022 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01^{er} étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001738019 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 9 (Chambre 2) Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture / Papier peint</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture + papier peint	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00045000020000400054_ Réf échantillon ITGA : IT071707-48023 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01^{er} étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001738020 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 10 (Pt d'eau) Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage avec poussières</p>				
Carrelage avec poussières	---			Non analysé
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche	META	2	31/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00045000020000400054_ Réf échantillon ITGA : IT071707-48024 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 54 de type 5 situé au 01^{er} étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001738021 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine) Description ITGA : Tampon bitumineux noir avec couche souple</p>				
▶ Tampon bitumineux noir avec couche souple	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.