

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00045000020000400057_
Date du repérage :	18/07/2017
Désignation :	Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00045000020000400057_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GONDARD Didier D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 18/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 31/07/2017 A Riorges, le 31/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation : CPDI 3884 Délivré le : 28/04/2016		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Logement 57 - Vol 1 (W.C)	Logement 57 - Vol 2 (SDB)
Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)
Logement 57 - Vol 5 (Loggia)	Logement 57 - Vol 6 (Salon)
Logement 57 - Vol 7 (Chambre 1)	Logement 57 - Vol 8 (Chambre 2)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
---	----------------------------------

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I	Document(s) mis à disposition
---	-------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
---	---

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 57	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 57	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Logement 57	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Equipements divers et accessoires	Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Salon)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Entrée)	Sol en bois	La partie du sol située sous le bois est inaccessible sans sondage destructif .
Vol 8 (Chambre 2)	Sol en bois	La partie du sol située sous le bois est inaccessible sans sondage destructif .

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S7

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 45 :

Matériaux amiantés :

- 4 faïences du rangement sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 4 dalles de sol noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol grises sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 dalles de sol rouges sur le prélevées est amiantée.
- 1 dalle de sol beige sur le prélevées est amiantée.
- Présence d'un ragréage amianté car pollué par la colle noire (celle-ci est présente dans le descriptif du laboratoire / prélèvement 14 du 002VZ000035)

On retrouve de l'amiante dans les colles de faïences des 3 rangements rencontrer sur les 3 logements type 5 investigués.

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plenums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Logement 57	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous et derrière la douche.
Logement 57 - Vol 9 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S8		cf prélèvement n° 21 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA00173 8	S8 - 2				Négatif sur document
Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 57	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joint	I4			I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 57	Vol 8 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 57	Vol 7 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 57	Vol 6 (Salon)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002OA001740 n°1 - 2 - 002OA001740 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 57	Vol 4 (Entrée) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (Salon) - Vol 8 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001740 n°1 - 2 - 002OA001740 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 740 n°2 - 2 - 002OA001 740 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 57	Vol 4 (Entrée) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P2 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OA001 740 n°2 - 2 - 002OA001 740 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 740 n°4 - 2 - 002OA001 740 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 57	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P4 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OA001 740 n°4 - 2 - 002OA001 740 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 740 n°5 - 2 - 002OA001 740 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + toile fibreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 57	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (SDB) - Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P5 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002OA001 740 n°5 - 2 - 002OA001 740 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + toile fibreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 2 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2		cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA00173 8	S2 - 2 - S2 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA00173 8
Logement 57	Vol 1 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2		cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA00173 8	S2 - 2 - S2 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA00173 8
Logement 57	Vol 5 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs loggia	S4			S4 - 2 - S4 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA00173 8



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 5 (Loggia)	Gaines et coffre verticaux	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S5			S5 - 2 - S5 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 57	Vol 5 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 57	Vol 8 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 57	Vol 6 (Salon)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 57	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée (4 points de sécurité)	S9			S9 - 4				Négatif sur document Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 4 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002OA001740 n°3 - 2 - 002OA001740 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 6 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002OA001 740 n°3 - 2 - 002OA001 740 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 740 n°6 - 2 - 002OA001 740 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 57	Vol 2 (SDB) - Vol 1 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OA001 740 n°6 - 2 - 002OA001 740 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 57	Vol 2 (SDB)	Gaines et coffre horizontaux	Plafond plaques de plâtre ppièces humides	S1			S1 - 2 - S1 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00173 8
Logement 57	Vol 5 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment (loggia)	S6			S6 - 2 - S6 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OA00173 8



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 4 (Entrée)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur lattes	S31			S31 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) cuisine	P7	Réalisation d'un prélèvement		002OA001740 n°7 - 2 - 002OA001740 n°7 - 4	P7	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002OA001740 n°8 - 2 - 002OA001740 n°8 - 4	P8	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 57	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002OA001740 n°8 - 2 - 002OA001740 n°8 - 4	P8	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 5 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment) loggia	S3			S3 - 2 - S3 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 57	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S7	Réalisation d'un sondage		S7 - 2 - S7 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 57	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S7	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S7		S7 - 2 - S7 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S7	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S7		S7 - 2 - S7 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 57	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S7	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S7		S7 - 2 - S7 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 57	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S7	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S7		S7 - 2 - S7 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S7	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S7		S7 - 2 - S7 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 57	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S7	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S7		S7 - 2 - S7 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001738
Logement 57	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 57	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 57	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 57	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 57	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 57	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 57	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Sol en bois	I5			I5 - 4				La partie du sol située sous le bois est inaccessible sans sondage destructif .
Logement 57	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Sol en bois	I5			I5 - 4				La partie du sol située sous le bois est inaccessible sans sondage destructif .






ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement 57		Logement 57 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement 57		Logement 57 - Plan de prélèvements
 Logement 57		Logement 57 - MPCA Toutes catégories confondues

LOGEMENT 57 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OA001740

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif
	Volume non visité

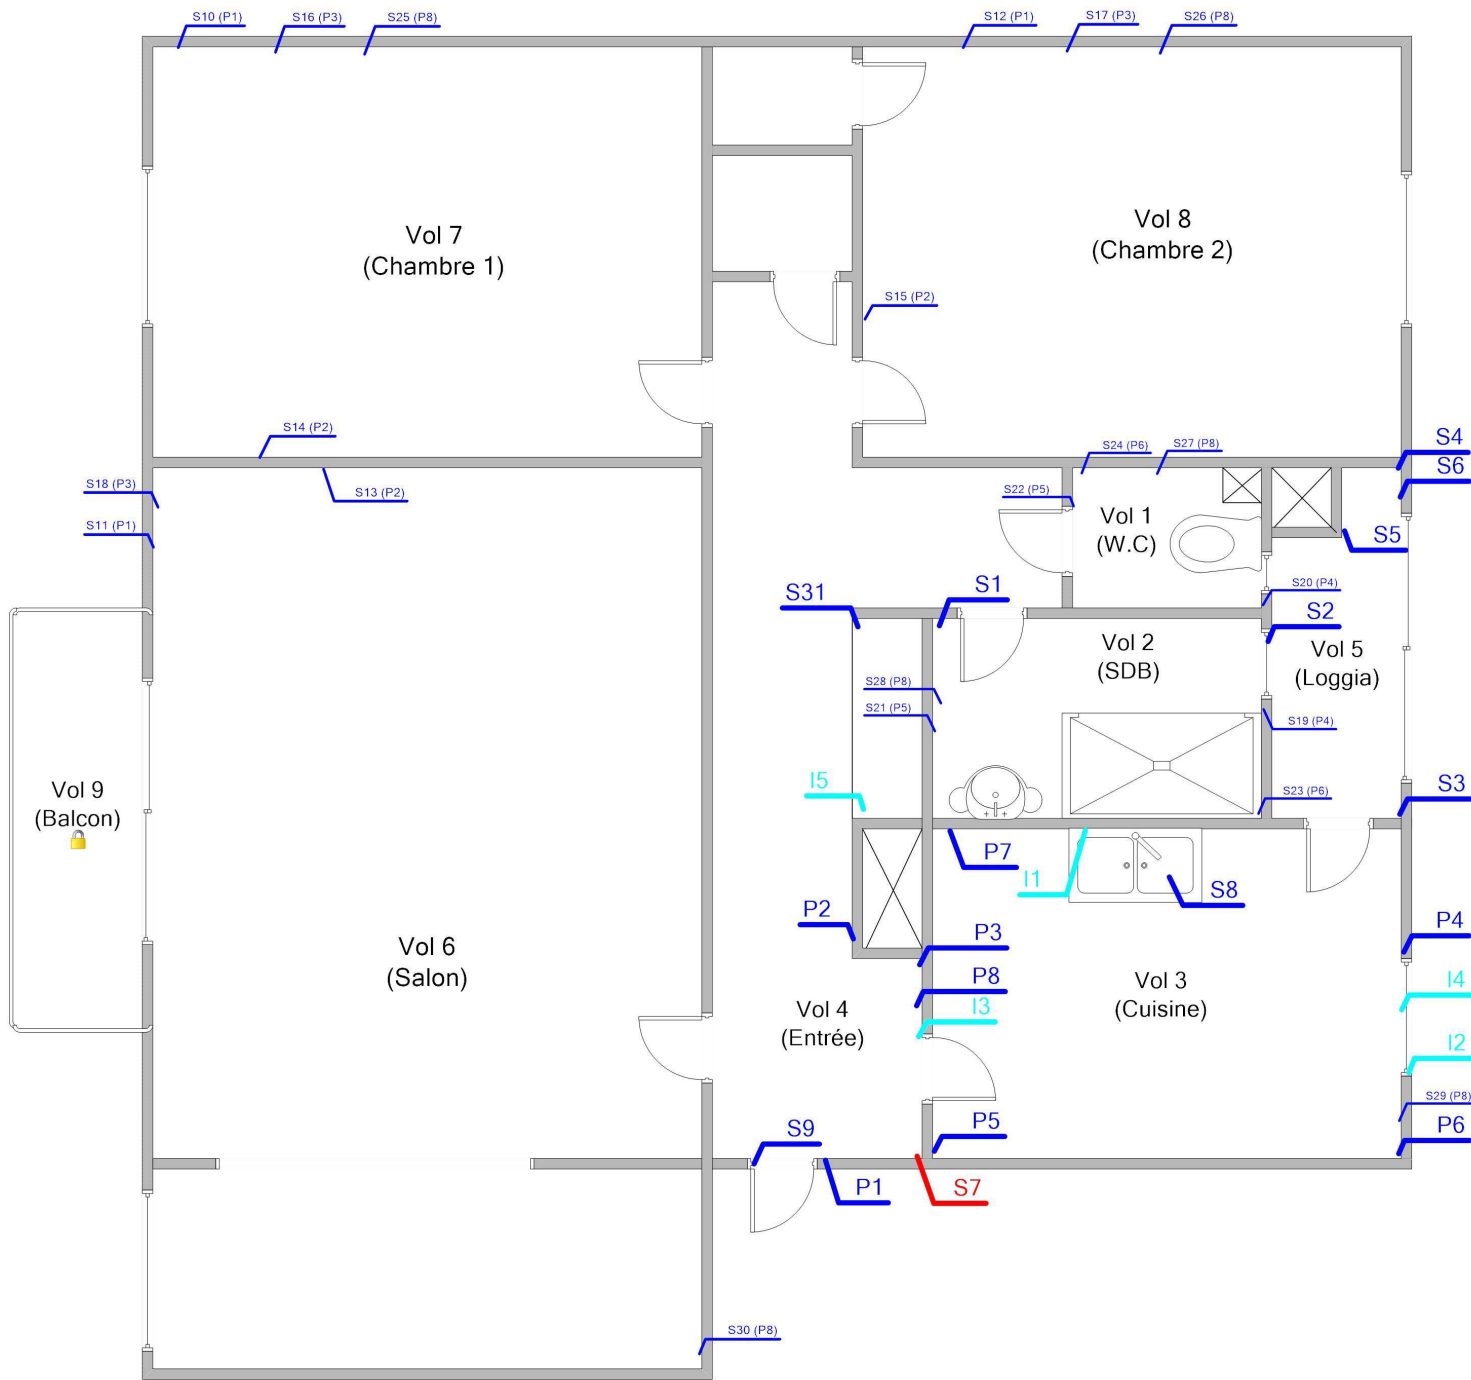

Adresse du bien

19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage

Date intervention

18/07/2017

Technicien intervenant

GONDARD Didier


LOGEMENT 57 - PLAN DE PRÉLEVEMENTS				Référence: 002OA001740	
				Légende	
					Volume non visité
				Technicien intervenant	
				GONDARD Didier	

LOGEMENT 57 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OA001740

Légende

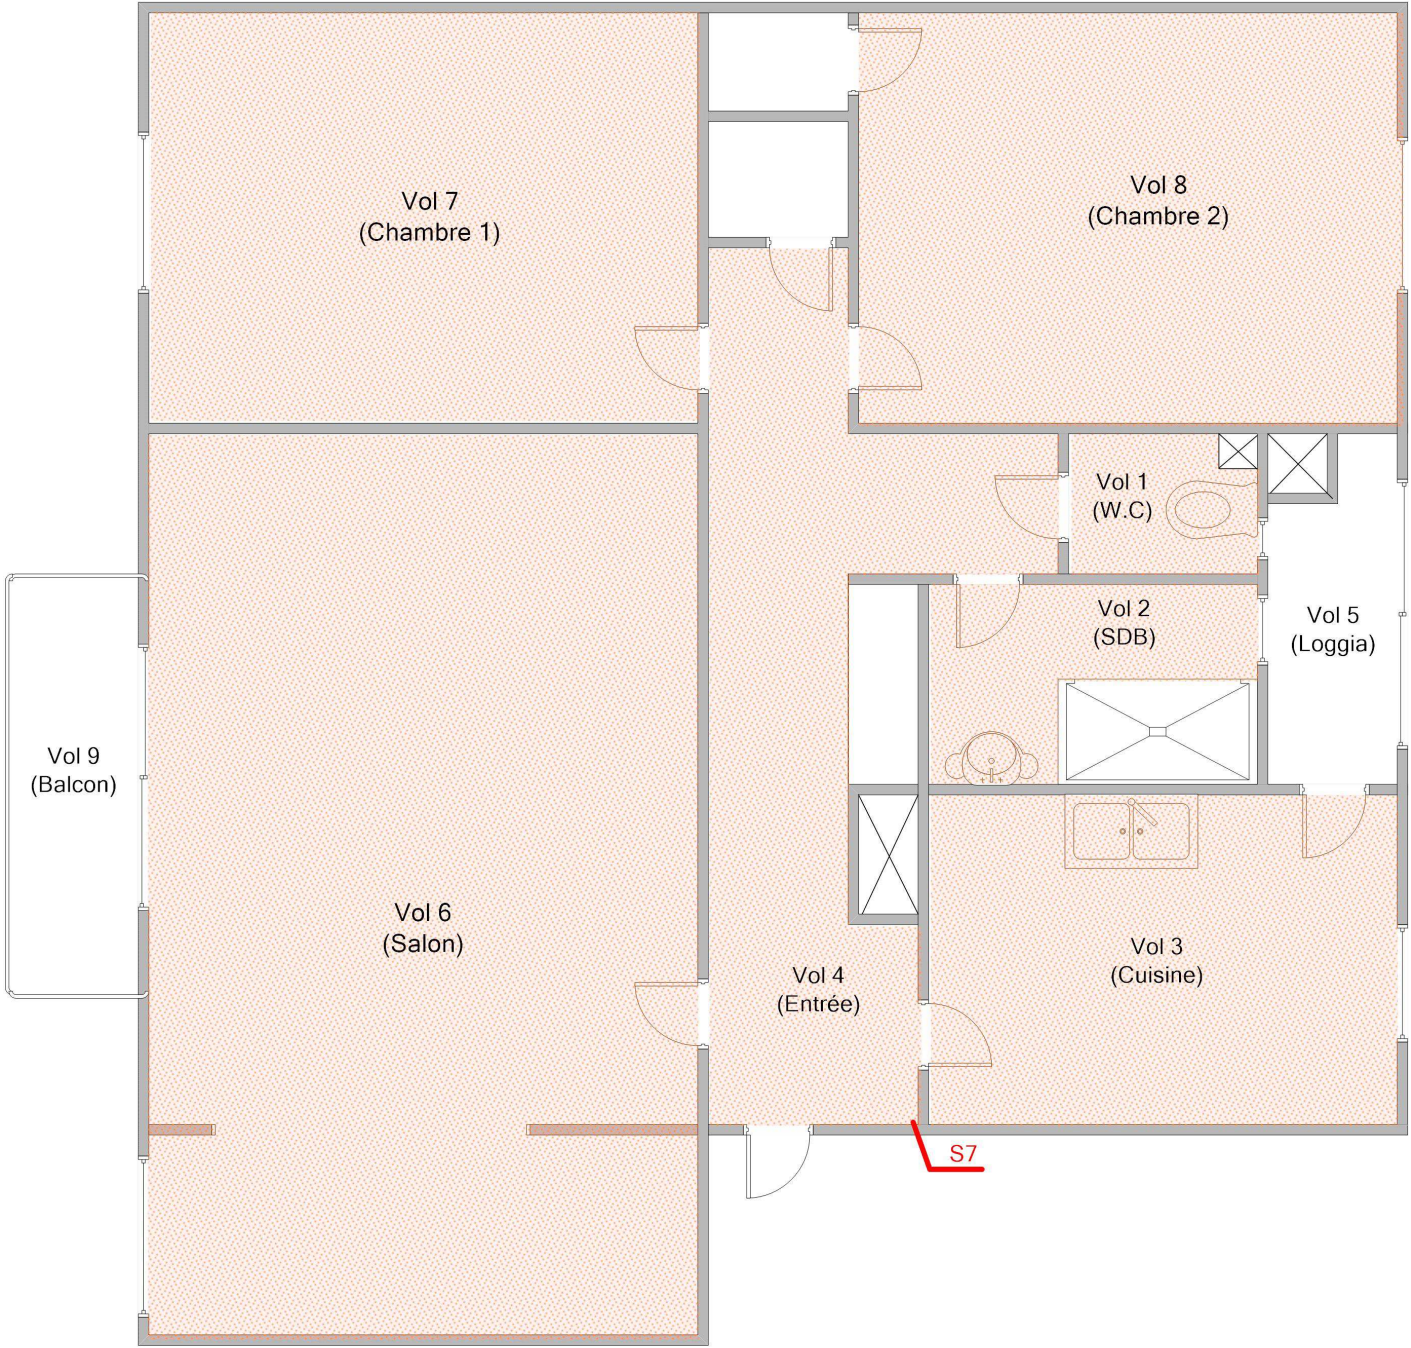 S7: Colle bitumeuses



Adresse du bien

19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage

Date intervention

18/07/2017

Technicien intervenant

GONDARD Didier

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001740 n°1 - 2 (P1)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001740 n°1 - 4 (P1)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001740 n°2 - 4 (P2)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001740 n°2 - 2 (P2)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001740 n°3 - 2 (P3)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001740 n°3 - 4 (P3)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001740 n°4 - 4 (P4)	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001740 n°4 - 2 (P4)	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001740 n°5 - 2 (P5)	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001740 n°5 - 4 (P5)	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001740 n°6 - 4 (P6)	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001740 n°6 - 2 (P6)	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001740 n°7 - 4 (P7)	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001740 n°7 - 2 (P7)	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001740 n°8 - 2 (P8)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001740 n°8 - 4 (P8)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	I3
	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	I4
	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	I5
S1 - 2 (A1)	Logement 57 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S1 - 4 (A1)	Logement 57 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S2 - 2 (A2)	Logement 57 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S2 - 4 (A2)	Logement 57 - Vol 2 (SDB)	Absence sur présentation de documents
S3 - 2 (A3)	Logement 57 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S3 - 4 (A3)	Logement 57 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S4 - 4 (A4)	Logement 57 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S4 - 2 (A4)	Logement 57 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S5 - 4 (A5)	Logement 57 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S5 - 2 (A5)	Logement 57 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
S6 - 4 (A6)	Logement 57 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S6 - 2 (A6)	Logement 57 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents
S7 - 2 (A7)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Présence sur présentation de documents
S7 - 4 (A7)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Présence sur présentation de documents
S8 - 2 (A8)	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S9 - 4 (A9)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S31 - 2 (A31)	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	Absence sur présentation de documents

002OA001740 n°1 - 2 (P1)



002OA001740 n°1 - 4 (P1)



002OA001740 n°2 - 4 (P2)



002OA001740 n°2 - 2 (P2)



002OA001740 n°3 - 2 (P3)



002OA001740 n°3 - 4 (P3)



002OA001740 n°4 - 4 (P4)



002OA001740 n°4 - 2 (P4)



002OA001740 n°5 - 2 (P5)



002OA001740 n°5 - 4 (P5)



002OA001740 n°6 - 4 (P6)



002OA001740 n°6 - 2 (P6)



002OA001740 n°7 - 4 (P7)



002OA001740 n°7 - 2 (P7)



002OA001740 n°8 - 2 (P8)



002OA001740 n°8 - 4 (P8)



I1 - 4



I2 - 2



I3 - 4



I4 - 4



I5 - 4



S1 - 2 (A1)



S1 - 4 (A1)



S2 - 2 (A2)



S2 - 4 (A2)



S3 - 2 (A3)



S3 - 4 (A3)



S4 - 4 (A4)



S4 - 2 (A4)



S5 - 4 (A5)



S5 - 2 (A5)



S6 - 4 (A6)



S6 - 2 (A6)



S7 - 2 (A7)



S7 - 4 (A7)



S8 - 2 (A8)



S9 - 4 (A9)



S31 - 2 (A31)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier - -	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + toile fibreuse blanche - -	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac - -	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture - -	Logement 57 - Vol 3 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène - -	Logement 57 - Vol 4 (Entrée)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71431 EN DATE DU 31/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-71431 Réf. Commande Client : 002OA001740
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000400057_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001740001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 4 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-49076		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400057_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001740002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge) / Vol 4 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-49077		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier
► Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71431 EN DATE DU 31/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000400057_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001740003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 4 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071707-49078 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400057_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001740004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071707-49079 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400057_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001740005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071707-49080 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + toile fibreuse blanche	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400057_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001740006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071707-49081 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-71431 EN DATE DU 31/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00045000020000400057_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001740007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) cuisine / Vol 3 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT071707-49082 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture				
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00045000020000400057_ 19 PLACE ABBE DE L EPEE - LES FOURCHES 3 SPECIAUX - 53000 LAVAL Appartement n° 57 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001740008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 4 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT071707-49083 Description ITGA : Ragréege gris hétérogène				
▶ Ragréege gris hétérogène	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -