

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00054000010000100002_
Date du repérage :	21/07/2017
Désignation :	Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00054000010000100002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) SEVEN Jérôme H.MERCIER (0 800 400 100) 21/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 03/08/2017 A Riorges, le 03/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4455 Délivré le : 28/06/2017		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartement n°2 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°2 - Vol 2 (Chambre 3)	
Appartement n°2 - Vol 3 (Séjour)	Appartement n°2 - Vol 4 (Loggia)	
Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 1)	Appartement n°2 - Vol 6 (Placard)	
Appartement n°2 - Vol 7 (Chambre 2)	Appartement n°2 - Vol 8 (W.C)	
Appartement n°2 - Vol 9 (Débarras)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	
Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)		

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°2	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Placard) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Débarras) - Vol 10 (SDB) - Vol 11 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°2	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Placard) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Débarras) - Vol 10 (SDB) - Vol 11 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°2	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Loggia) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Placard) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Débarras) - Vol 10 (SDB) - Vol 11 (Cuisine)	
Façades	Appartement n°2	Vol 4 (Loggia)	

Conduits, canalisations et équipements	Appartement n°2	Vol 8 (W.C) - Vol 10 (SDB)	
Revêtement de mur	Appartement n°2	Vol 10 (SDB) - Vol 11 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 11 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Débarras)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 11 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Débarras)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Placard)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 10 (SDB)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S1

Vol 8 (W.C)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S2
-------------	--	-------------	--------------------------	----

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 54 :

Matériaux amiantés :

- 2 colle de faïence sur les 12 prélevées dans les cuisines sont amiantées.
- 1 colle de carrelage (posé par un locataire voir référence 002VW000002)
- conduit en fibre ciment dans les WC et SDB des logements
- Commentaire n°1 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

Commentaire n°2 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 10 (SDB)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur document
Appartement n°2	Vol 8 (W.C)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Présence sur document

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S3							Négatif sur document Prélèvement n°1 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002VW000005
Appartement n°2	Vol 10 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 4 (Loggia)	Murs	Complexe étanchéité	S31			002VW000 011 n°9 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002VW000002

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 10 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 011 n°2 - 1 - 002VW000 011 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 10 (SDB) - Vol 8 (W.C) - Vol 11 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P2 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VW000 011 n°2 - 1 - 002VW000 011 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 011 n°3 - 1 - 002VW000 011 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine) - Vol 10 (SDB) - Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P3 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VW000 011 n°3 - 1 - 002VW000 011 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 011 n°5 - 1 - 002VW000 011 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VW000 011 n°5 - 1 - 002VW000 011 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 6 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 011 n°6 - 1 - 002VW000 011 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VW000 011 n°6 - 1 - 002VW000 011 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 9 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit ciment gratté débarras	S24							Négatif sur document Prélèvement n°10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002VW000003
Appartement n°2	Vol 4 (Loggia)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	S26							Négatif sur document Prélèvement n°12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002VW000003
Appartement n°2	Vol 4 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia	S28							Négatif sur document Prélèvement n°14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002VW000003
Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 10 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°2	Vol 9 (Débarras)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°2	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°2	Vol 4 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°2	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 2 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 011 n°4 - 1	P4	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine) - Vol 10 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VW000 011 n°4 - 1	P4	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 5 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 011 n°7 - 1	P7	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 6 (Placard) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VW000 011 n°7 - 1	P7	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 9 (Débarras)	Plafonds	Enduit ciment dalle béton brut)	S25							Négatif sur document Prélèvement n°11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002VW000003



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 4 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment dalle béton brut)	S25							Négatif sur document Prélèvement n°11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002VW000003

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VW000011 n°1 - 1 - 002VW000011 n°1 - 2	P1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 10 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VW000011 n°8 - 1 - 002VW000011 n°8 - 2	P8	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 4 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre avec peinture grise	S27							Négatif sur document Prélèvement n°13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002VW000003



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 6 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S29							Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S29							Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 9 (Débaras)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S29							Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S29							Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S29							Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S29							Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S29							Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S29							Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S29							Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 2 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S29							Négatif sur document Prélèvement n°9 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°2	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°2	Vol 9 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°2	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°2	Vol 6 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°2	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°2	Vol 2 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°2	Vol 2 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune (chambres)	S30							Négatif sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune (chambres)	S30							Négatif sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune (chambres)	S30							Négatif sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 6 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune	S32							Négatif sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune	S32							Négatif sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 9 (Débaras)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune	S32							Négatif sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune	S32							Négatif sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 10 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune	S32							Négatif sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 11 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune	S32							Négatif sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006
Appartement n°2	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune	S32							Négatif sur document Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000006




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°2		Appartement n°2 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°2		Appartement n°2 - Plan de prélèvements
 Appartement n°2		Appartement n°2 - MPCA Toutes catégories confondues



APPARTEMENT N°2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VW000011

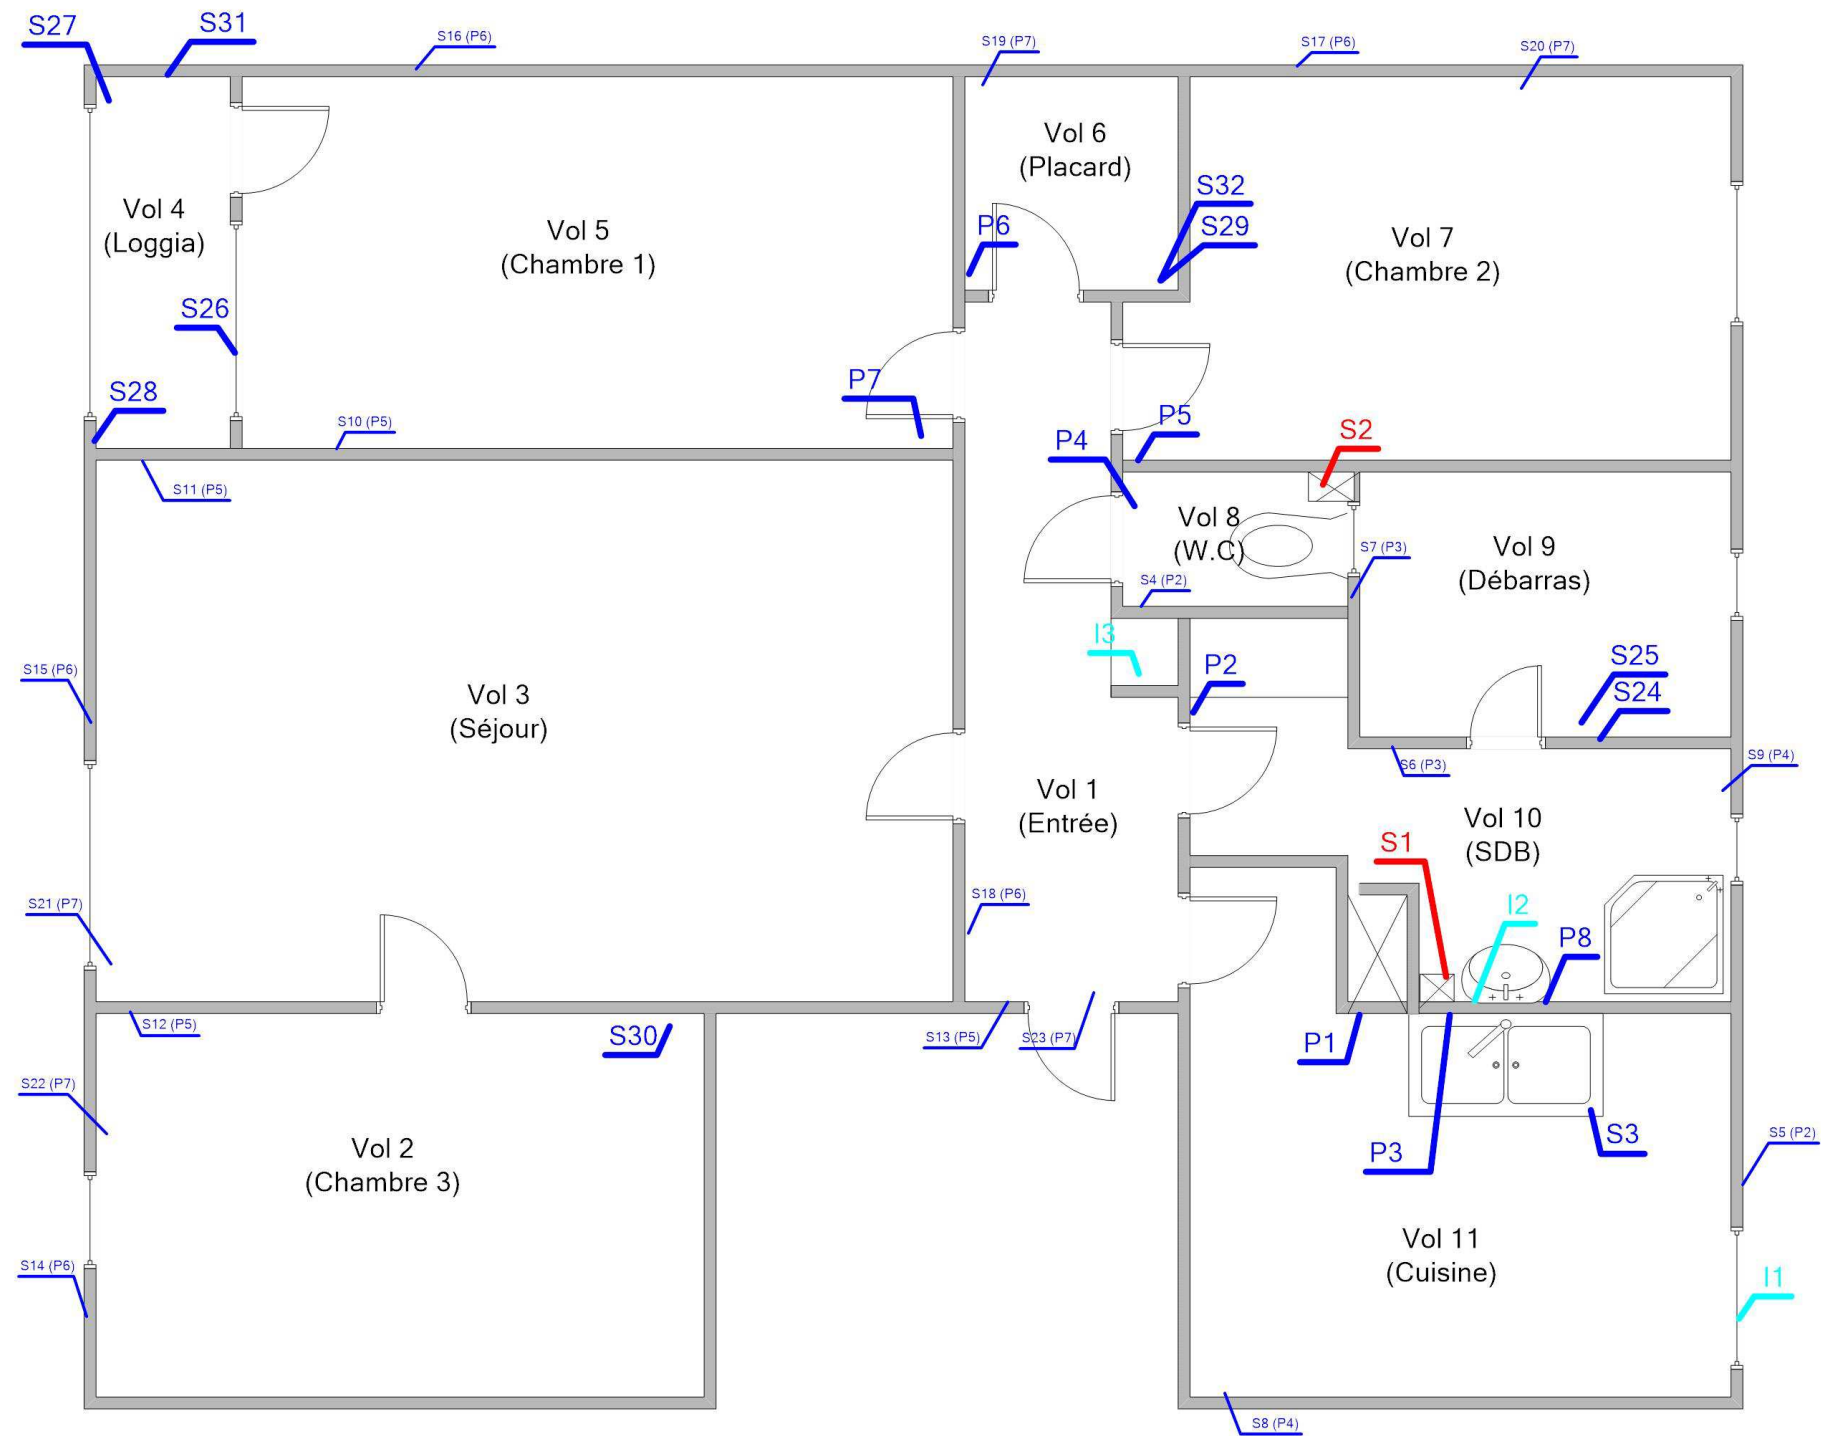

Légende

P	Localisation d'un prélèvement
I	Localisation d'une impossibilité technique
S	Localisation d'un sondage négatif
S	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien
20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC


Date intervention
21/07/2017

Technicien intervenant
SEVEN JérémY

APPARTEMENT N°2 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VW000011

Légende

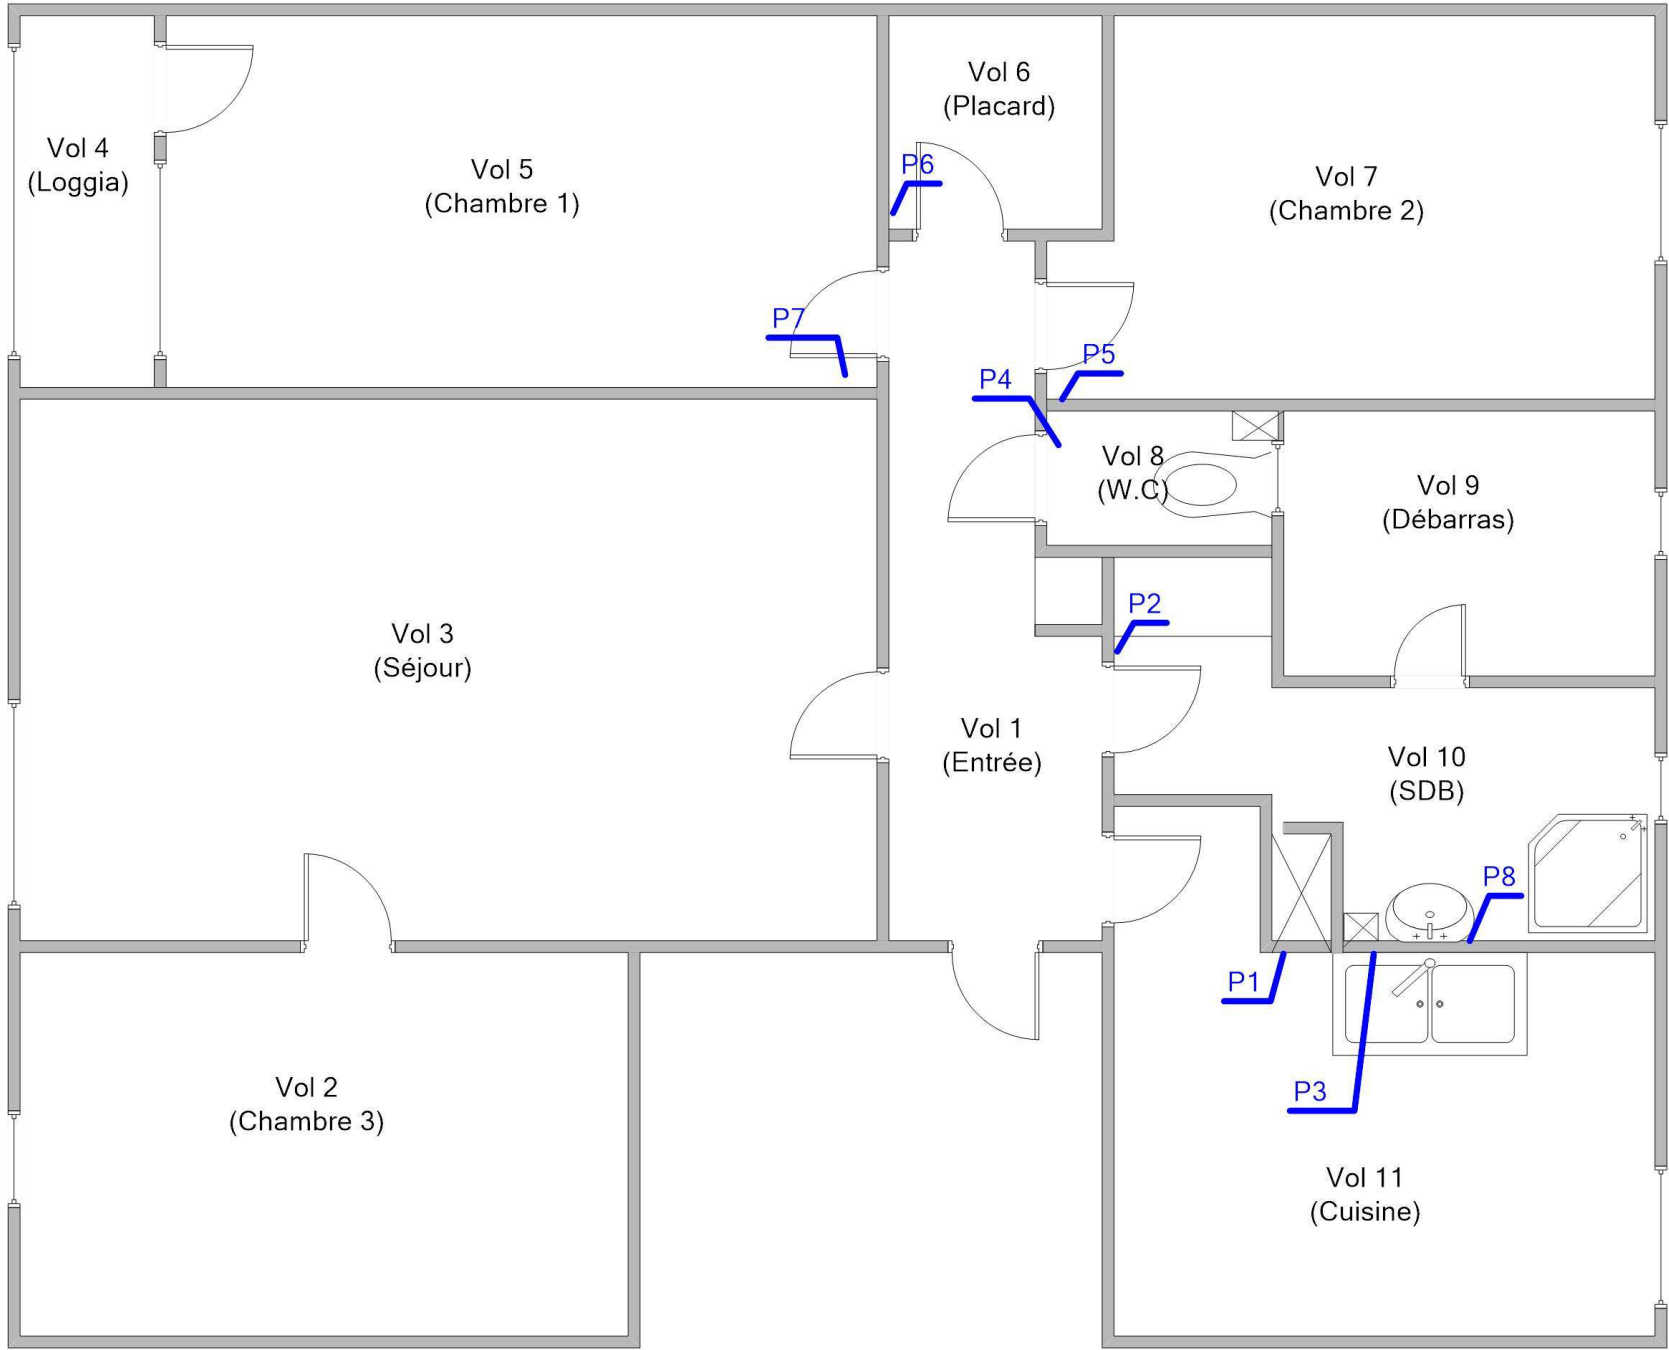

Adresse du bien

20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC

Date intervention


21/07/2017

Technicien intervenant

SEVEN JérémY

APPARTEMENT N°2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VW000011

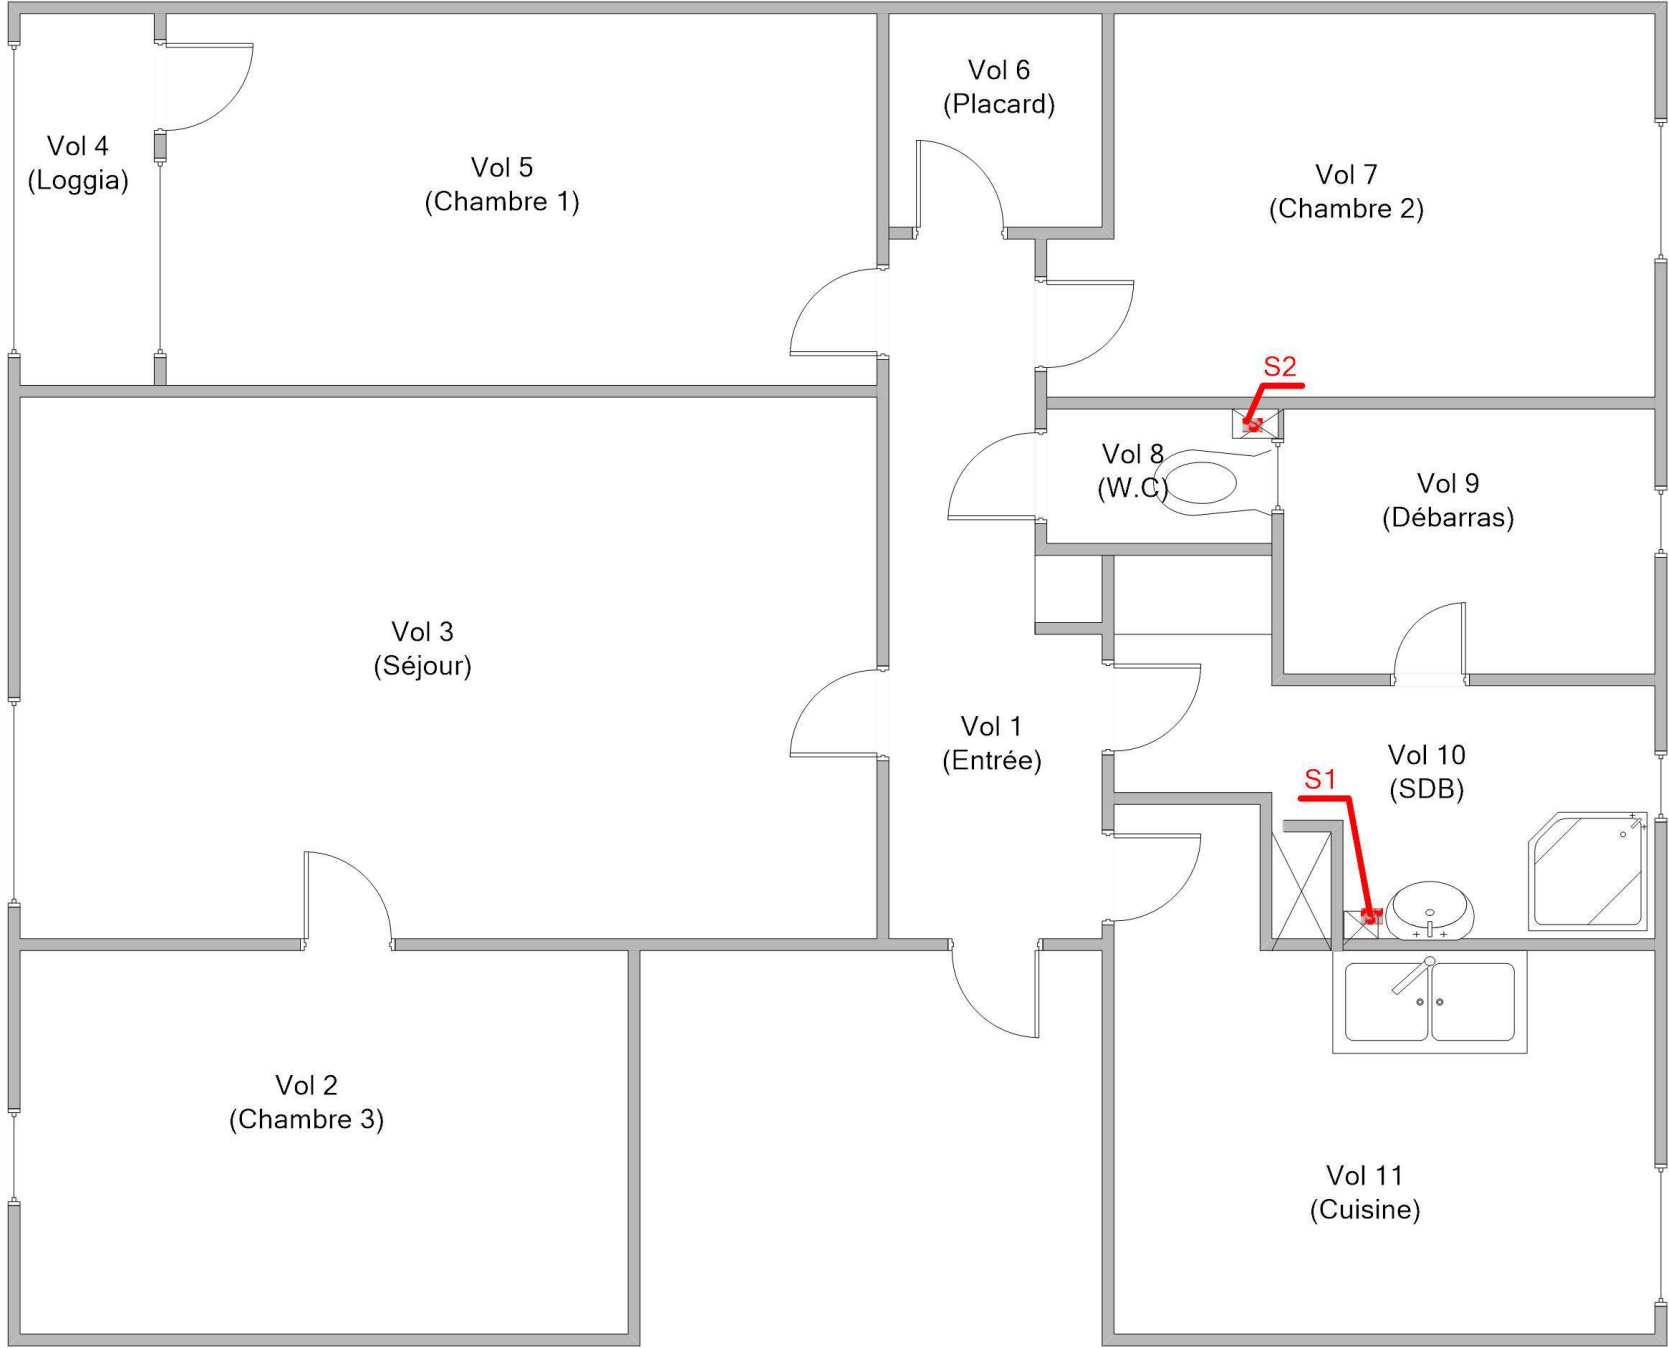

Légende

	S1: Conduit en fibres-ciment
	S2: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien

20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 2 de type 4 situé au RDC

Date intervention

21/07/2017

Technicien intervenant

SEVEN JérémY

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000011 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000011 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000011 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000011 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000011 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000011 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000011 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°2 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000011 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°2 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000011 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°2 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000011 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°2 - Vol 6 (Placard)	Prélevement négatif
002VW000011 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°2 - Vol 6 (Placard)	Prélevement négatif
002VW000011 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VW000011 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000011 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	I1
	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	I2
	Appartement n°2 - Vol 1 (Entrée)	I3
S1 - 1 (A1)	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	Présence sur présentation de documents
S2 - 1 (A2)	Appartement n°2 - Vol 8 (W.C)	Présence sur présentation de documents
002VW000011 n°9 - 1 (A31)	Appartement n°2 - Vol 4 (Loggia)	Absence sur présentation de documents

002VW000011 n°1 - 1 (P1)



002VW000011 n°1 - 2 (P1)



002VW000011 n°2 - 2 (P2)



002VW000011 n°2 - 1 (P2)



002VW000011 n°3 - 2 (P3)



002VW000011 n°3 - 1 (P3)



002VW000011 n°4 - 1 (P4)



002VW000011 n°5 - 2 (P5)



002VW000011 n°5 - 1 (P5)



002VW000011 n°6 - 1 (P6)



002VW000011 n°6 - 2 (P6)



002VW000011 n°7 - 1 (P7)




002VW000011 n°8 - 1 (P8)



I1 - 1



I3 - 1

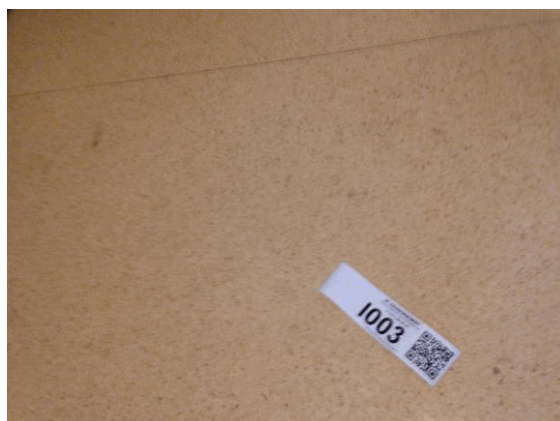

002VW000011 n°8 - 2 (P8)



I2 - 1



S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



002VW000011 n°9 - 1 (A31)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtréuse blanche avec couche cartonnée + peinture - -	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable - -	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°2 - Vol 11 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac - -	Appartement n°2 - Vol 8 (W.C)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + papier - -	Appartement n°2 - Vol 7 (Chambre 2)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°2 - Vol 6 (Placard)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°2 - Vol 5 (Chambre 1)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtréuse blanche + peinture - -	Appartement n°2 - Vol 10 (SDB)	



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de
l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51101 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Jeremy SEVEN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73090
Echantillon ITGA : IT071707-51101
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 er étage
Echantillon	002VW000011001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 11 (Cuisine)
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Carrelage	Non analysé			
► Colle beige + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée + peinture	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de
l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51102 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Jeremy SEVEN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73090
Echantillon ITGA : IT071707-51102
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VW000011002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 10 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de
l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51103 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Jeremy SEVEN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73090
Echantillon ITGA : IT071707-51103
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VW000011003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 11 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de
l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51104 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Jeremy SEVEN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73090
Echantillon ITGA : IT071707-51104
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VW000011004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 8 (W.C)
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de
l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51105 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Jeremy SEVEN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73090
Echantillon ITGA : IT071707-51105
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VW000011005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 7 (Chambre 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + papier	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de
l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51106 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Jeremy SEVEN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73090
Echantillon ITGA : IT071707-51106
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VW000011006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 6 (Placard)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de
l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51107 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Jeremy SEVEN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73090
Echantillon ITGA : IT071707-51107
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VW000011007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (Plafond pièces sèches) / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de
l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51108 EN DATE DU 02/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Jeremy SEVEN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73090
Echantillon ITGA : IT071707-51108
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002VW000011
Dossier client	_00545000010000100002_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 2 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VW000011008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 10 (SDB)
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Carrelage	Non analysé			
► Colle beige + couche plâtrée blanche + peinture	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire