

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00054000010000100004_
Date du repérage :	18/07/2017
Désignation :	Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 <sup>er</sup> étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00054000010000100004_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	SEVEN Jérôme	Date du rapport :	02/08/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 02/08/2017
Date de repérage :	18/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI 4455		
Délivré le :	28/06/2017		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
<p>Appartement n°4 - Vol 1 (Chambre 1)</p> <p>Appartement n°4 - Vol 3 (Chambre 3)</p> <p>Appartement n°4 - Vol 5 (Loggia)</p> <p>Appartement n°4 - Vol 7 (Placard)</p> <p>Appartement n°4 - Vol 9 (SDB)</p> <p>Appartement n°4 - Vol 11 (Dégagement)</p>	<p>Appartement n°4 - Vol 2 (Chambre 2)</p> <p>Appartement n°4 - Vol 4 (Séjour)</p> <p>Appartement n°4 - Vol 6 (Débarras)</p> <p>Appartement n°4 - Vol 8 (W.C)</p> <p>Appartement n°4 - Vol 10 (Cuisine)</p>

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Débarras) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Débarras) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Débarras) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Dégagement)	
Façades	Appartement n°4	Vol 5 (Loggia)	

Conduits, canalisations et équipements	Appartement n°4	Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	
Revêtement de mur	Appartement n°4	Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°4	Vol 10 (Cuisine)	

**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Débarras)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (SDB)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 8 (W.C)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S2
Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P2

### Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 54 :

Matériaux amiantés :

- 2 colle de faïence sur les 12 prélevées dans les cuisines est amianté sur les 12 prélevées
- 1 colle de carrelage (posé par un locataire voir référence 002VW000002)
- conduit en fibre ciment dans les WC et SDB des logements
- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :
- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 9 (SDB) - Appartement n°4	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 9 (SDB)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Appartement n°4	Vol 8 (W.C)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VW000003 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 9 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 5 (Loggia)	Murs	Complexe étanchéité	S25			S25 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002VW000002

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°3 - 1 - 002VW000003 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 10 (Cuisine) - Vol 9 (SDB) - Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P3 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VW000003 n°3 - 1 - 002VW000003 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°4 - 1 - 002VW000003 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VW000003 n°4 - 1 - 002VW000003 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°6 - 1 - 002VW000003 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 11 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VW000003 n°6 - 1 - 002VW000003 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°7 - 1 - 002VW000003 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 11 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 7 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VW000003 n°7 - 1 - 002VW000003 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 6 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit ciment gratté débarras	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°10 - 1 - 002VW000003 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Loggia)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P12	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°12 - 1	P12	Matériau beige en faible quantité en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 8 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002VW000003 n°12 - 1	P12	Matériau beige en faible quantité en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur loggia	P14	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°14 - 1 - 002VW000003 n°14 - 2	P14	Enduit gris en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°4	Vol 5 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 3 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°4	Vol 6 (Débarras)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°4	Vol 9 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°4	Vol 10 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 003 n°5 - 1	P5	Enduit gris en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 10 (Cuisine) - Vol 9 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VW000 003 n°5 - 1	P5	Enduit gris en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 003 n°8 - 1	P8	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 7 (Placard) - Vol 11 (Dégagement) - Vol 1 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VW000 003 n°8 - 1	P8	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 6 (Débarras)	Plafonds	Enduit ciment dalle béton brut)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 003 n°11 - 1	P11	Enduit beige en faible quantité en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment dalle béton brut)	S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002VW000 003 n°11 - 1	P11	Enduit beige en faible quantité en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 003 n°2 - 1 - 002VW000 003 n°2 - 2	P2	Colle de carrelage (faïence cuisine)	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VW000 003 n°9 - 1 - 002VW000 003 n°9 - 2	P9	Colle de carrelage (faïence sdb)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 5 (Loggia)	Revêtement de sol	Chape maigre avec peinture grise	P13	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°13 - 1 - 002VW000003 n°13 - 2	P13	Matériau compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 6 (Débaras)	Revêtement de sol	Chape maigre avec peinture grise	S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002VW000003 n°13 - 1 - 002VW000003 n°13 - 2	P13	Matériau compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes marron vec colle jaune	P15	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°15 - 1 - 002VW000003 n°15 - 2	P15	Moquette beige + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (Chambre 3) - Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes marron vec colle jaune	S26 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002VW000003 n°15 - 1 - 002VW000003 n°15 - 2	P15	Moquette beige + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 7 (Placard)	Revêtement de sol	Dalles semies durs beiges avec colle jaune	P16	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°16 - 1	P16	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 8 (W.C) - Vol 11 (Dégagement) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 9 (SDB) - Vol 6 (Débaras) - Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles semies durs beiges avec colle jaune	S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002VW000003 n°16 - 1	P16	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 7 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P17	Réalisation d'un prélèvement		002VW000003 n°17 - 1 - 002VW000003 n°17 - 2	P17	Ragréage gris + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 11 (Dégagement) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002VW000003 n°17 - 1 - 002VW000003 n°17 - 2	P17	Ragréage gris + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°4	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°4	Appartement n°4 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°4	Appartement n°4 - Plan de prélèvements
	Appartement n°4	Appartement n°4 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°4	Appartement n°4 - MPCA Revêtement de mur
	Appartement n°4	Appartement n°4 - MPCA Conduits, canalisations et équipements






# APPARTEMENT N°4 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002VW000003

Légende

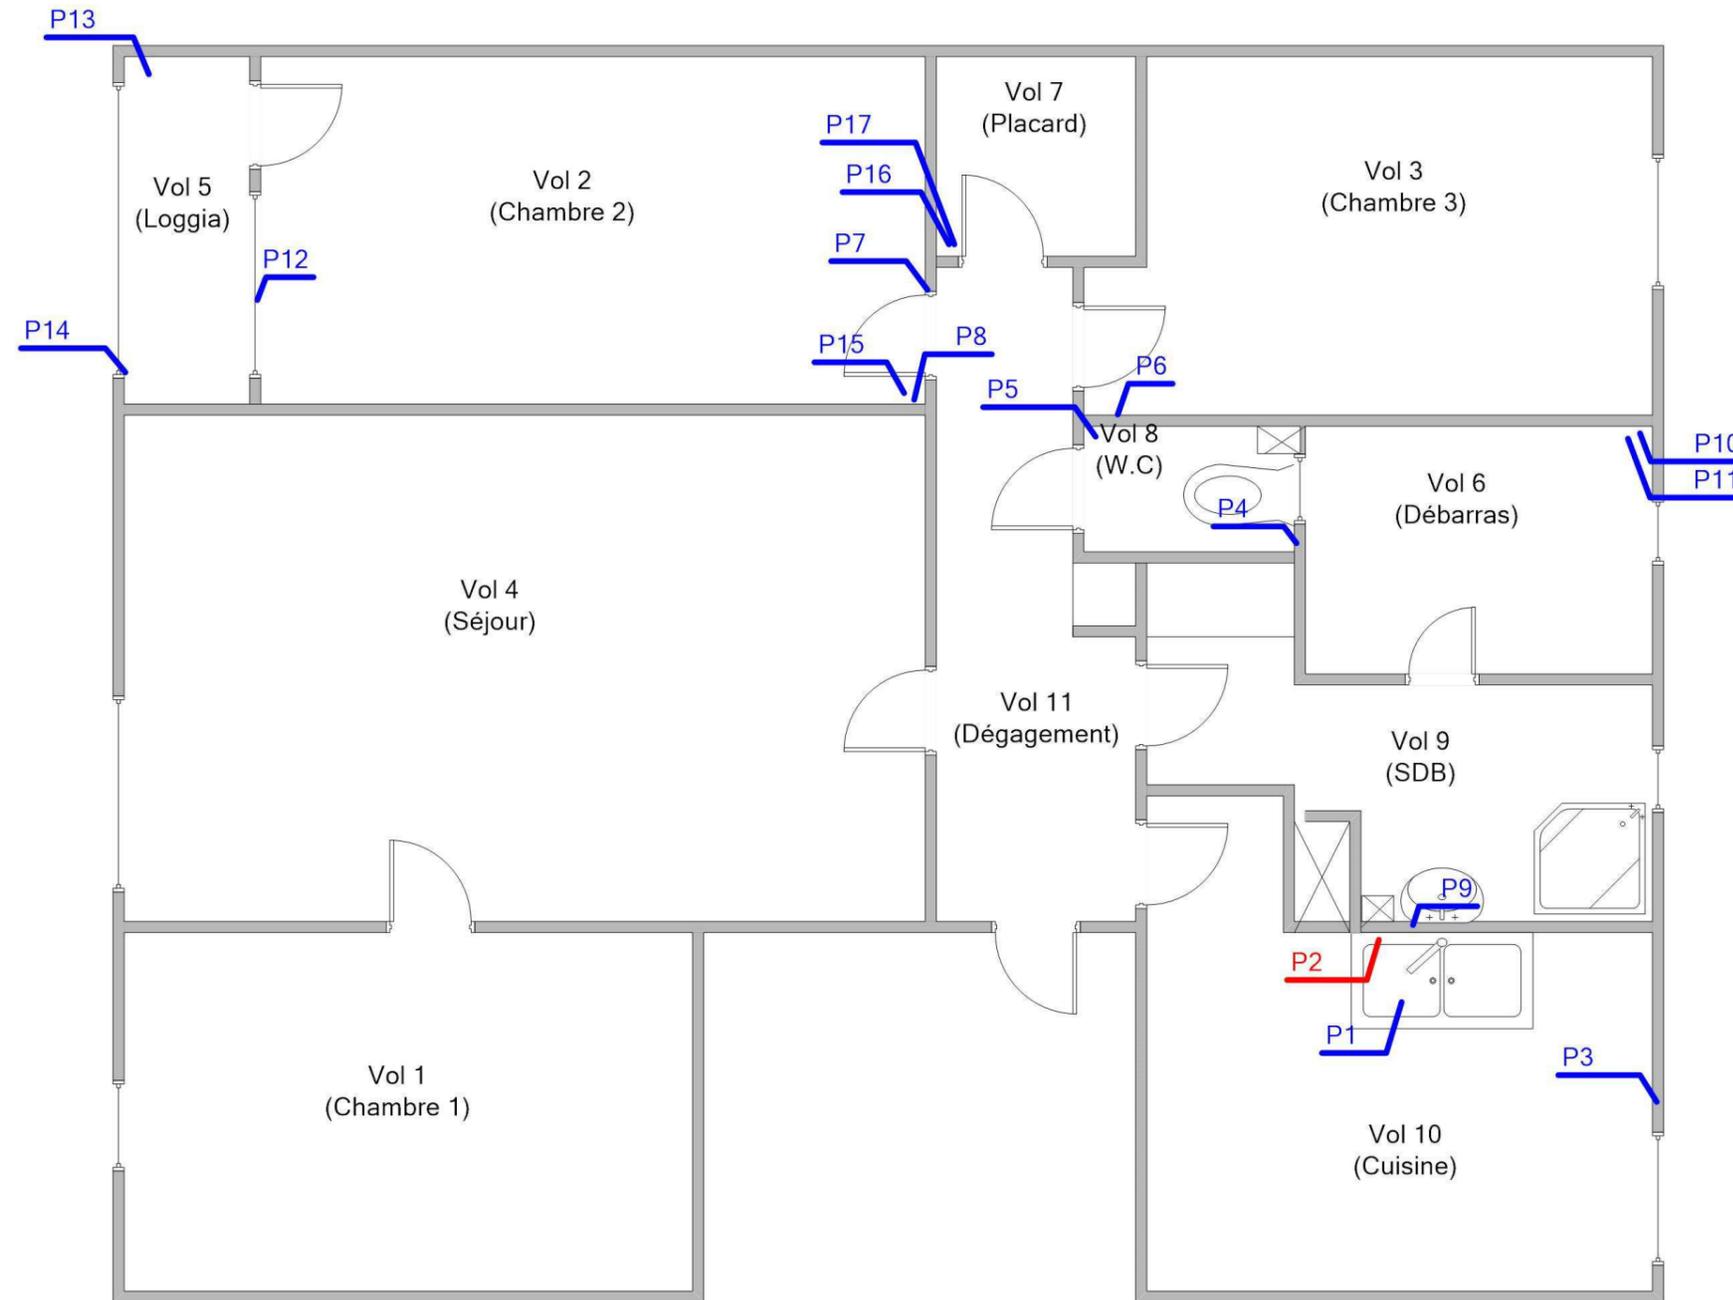

Adresse du bien

20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE  
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention


18/07/2017

Technicien intervenant

SEVEN Jérèmy

# APPARTEMENT N°4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:  
002VW000003

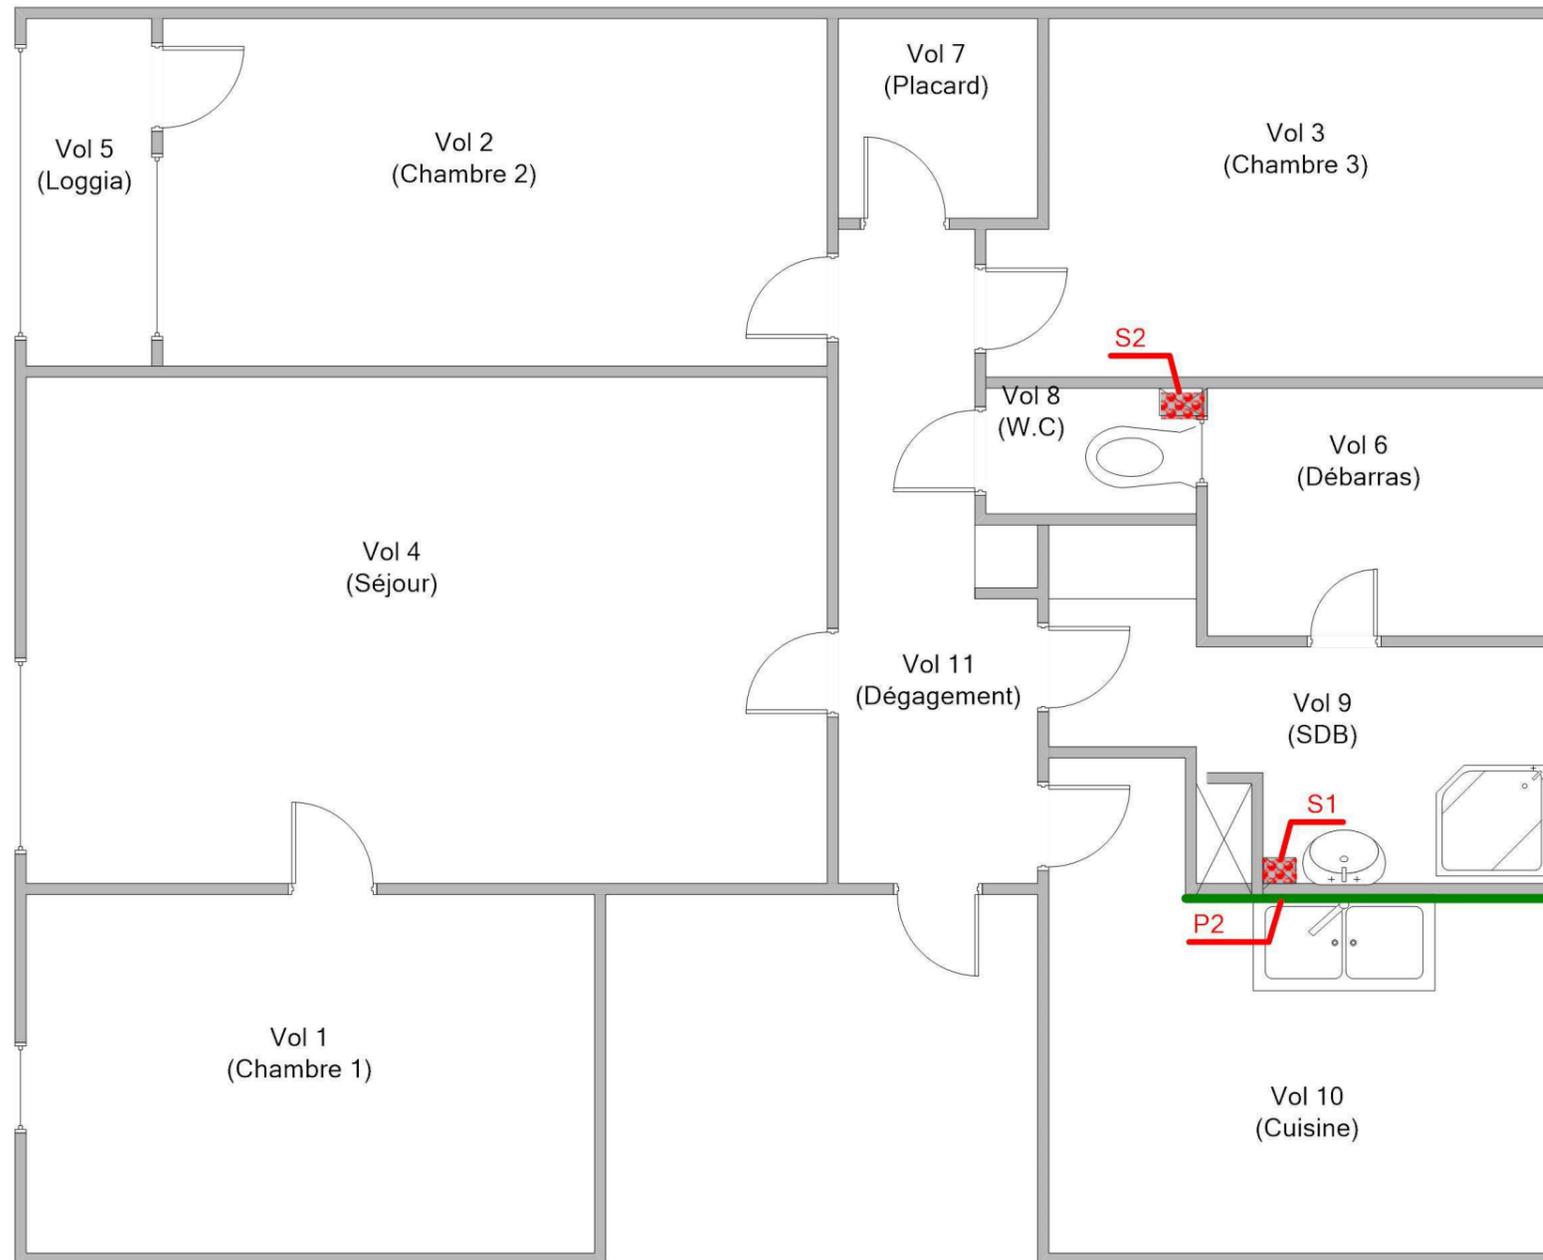

## Légende

	S1: Conduit en fibres-ciment
	P2 : Colle de carrelage (faïence cuisine)
	S2: Conduit en fibres-ciment




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE 53000 LAVAL	Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage	18/07/2017	SEVEN Jérèmy



# APPARTEMENT N°4 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:  
002VW000003

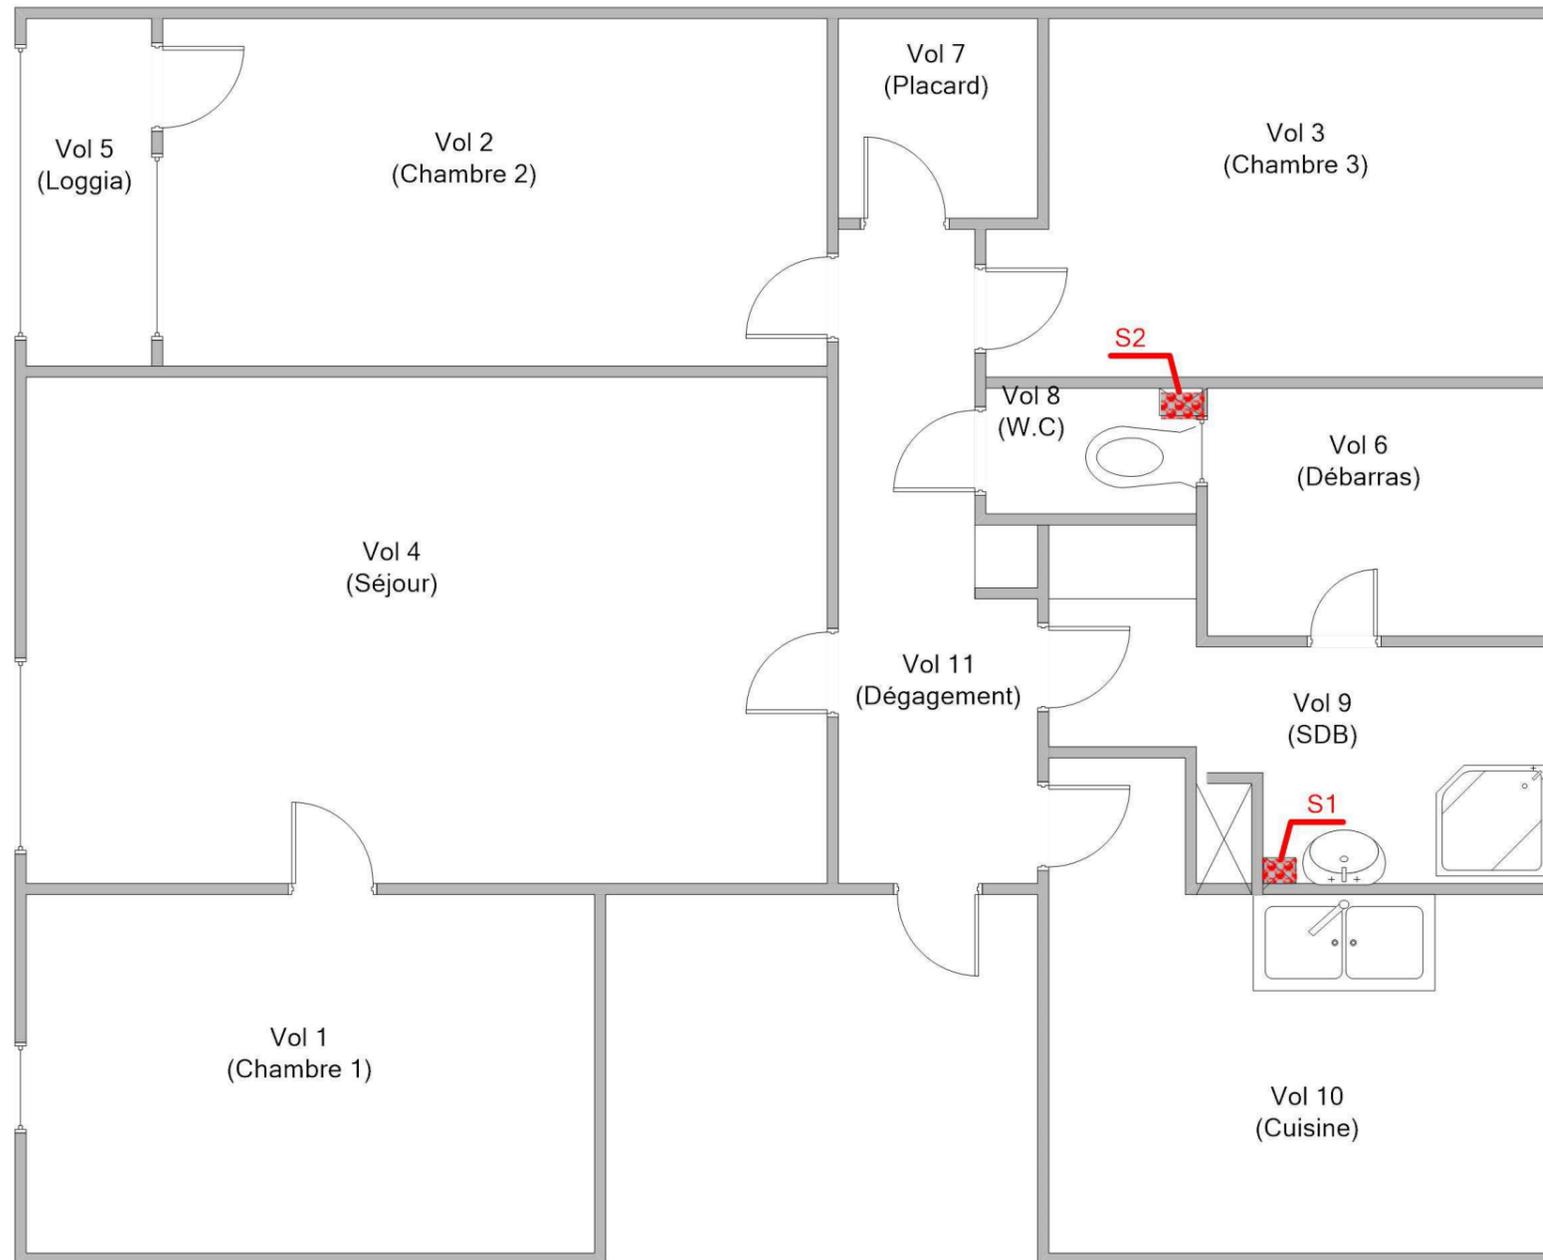

## Légende

	S1: Conduit en fibres-ciment
	S2: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE 53000 LAVAL	Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage	18/07/2017	SEVEN Jérèmy

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000003 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°4 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000003 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°4 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement positif
002VW000003 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°4 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement positif
002VW000003 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°4 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000003 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°4 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000003 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°4 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000003 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°4 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000003 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°4 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002VW000003 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°4 - Vol 3 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002VW000003 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°4 - Vol 3 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002VW000003 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°4 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000003 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°4 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000003 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°4 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000003 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°4 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000003 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°4 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000003 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°4 - Vol 6 (Débarras)	Prélevement négatif
002VW000003 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°4 - Vol 6 (Débarras)	Prélevement négatif
002VW000003 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°4 - Vol 6 (Débarras)	Prélevement négatif
002VW000003 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°4 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000003 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°4 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000003 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°4 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000003 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°4 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000003 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°4 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002VW000003 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°4 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000003 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°4 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000003 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°4 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002VW000003 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°4 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002VW000003 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°4 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
	Appartement n°4 - Vol 4 (Séjour)	I1
	Appartement n°4 - Vol 10 (Cuisine)	I2
	Appartement n°4 - Vol 1 (Chambre 1)	I3



Référence	Localisation	Action
S1 - 1 (A1)	Appartement n°4 - Vol 9 (SDB)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2 - 1 (A2)	Appartement n°4 - Vol 8 (W.C)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S25 - 1 (A25)	Appartement n°4 - Vol 5 (Loggia)	Absence sur présentation de documents



002VW000003 n°1 - 1 (P1)



002VW000003 n°2 - 1 (P2)




002VW000003 n°2 - 2 (P2)



002VW000003 n°3 - 1 (P3)



002VW000003 n°3 - 2 (P3)

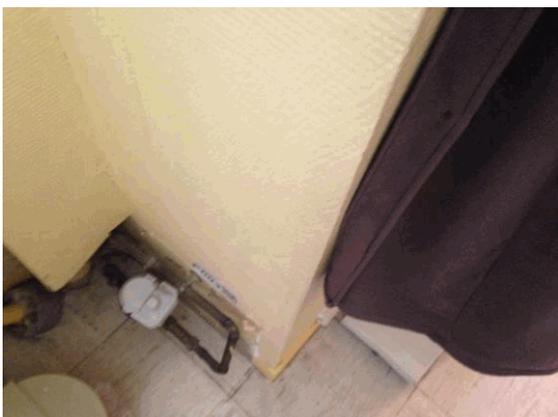

002VW000003 n°4 - 1 (P4)



002VW000003 n°4 - 2 (P4)




002VW000003 n°5 - 1 (P5)



002VW000003 n°6 - 1 (P6)




002VW000003 n°6 - 2 (P6)

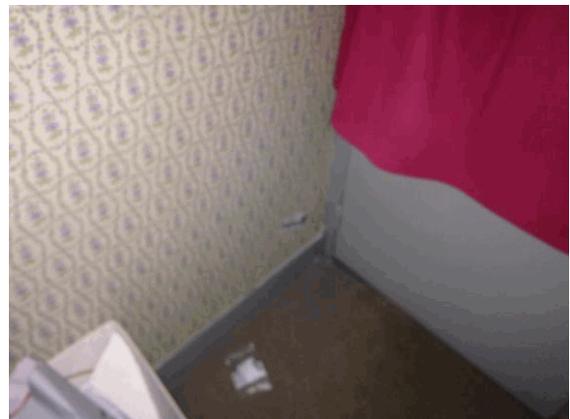

002VW000003 n°7 - 1 (P7)



002VW000003 n°7 - 2 (P7)

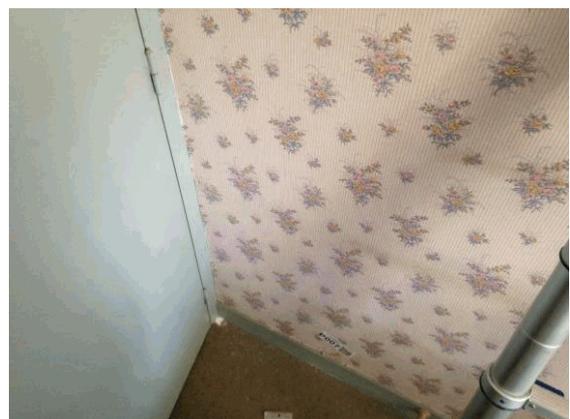

002VW000003 n°8 - 1 (P8)



002VW000003 n°9 - 1 (P9)



002VW000003 n°9 - 2 (P9)



002VW000003 n°10 - 1 (P10)



002VW000003 n°10 - 2 (P10)



002VW000003 n°11 - 1 (P11)



002VW000003 n°12 - 1 (P12)



002VW000003 n°13 - 1 (P13)



002VW000003 n°13 - 2 (P13)



002VW000003 n°14 - 1 (P14)



002VW000003 n°14 - 2 (P14)



002VW000003 n°15 - 1 (P15)



002VW000003 n°15 - 2 (P15)



002VW000003 n°16 - 1 (P16)



002VW000003 n°17 - 2 (P17)



002VW000003 n°17 - 1 (P17)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



S25 - 1 (A25)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°4 - Vol 10 (Cuisine)	
<b>P2</b>	<b>Revêtement de mur</b>	<b>Revêtement de mur</b>	<b>Colle de carrelage (faïence cuisine) - -</b>	<b>Appartement n°4 - Vol 10 (Cuisine)</b>	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°4 - Vol 10 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + papier - -	Appartement n°4 - Vol 8 (W.C)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peintures multiples - -	Appartement n°4 - Vol 8 (W.C)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - -	Appartement n°4 - Vol 3 (Chambre 3)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°4 - Vol 2 (Chambre 2)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture - -	Appartement n°4 - Vol 2 (Chambre 2)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb) - -	Appartement n°4 - Vol 9 (SDB)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	Appartement n°4 - Vol 6 (Débarras)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en faible quantité en vrac + peinture - -	Appartement n°4 - Vol 6 (Débarras)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en faible quantité en vrac + peintures multiples - -	Appartement n°4 - Vol 5 (Loggia)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture - -	Appartement n°4 - Vol 5 (Loggia)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peintures multiples - -	Appartement n°4 - Vol 5 (Loggia)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette beige + colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°4 - Vol 2 (Chambre 2)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité - -	Appartement n°4 - Vol 7 (Placard)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + matériau gris hétérogène - -	Appartement n°4 - Vol 7 (Placard)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73080 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73080 Réf. Commande Client : 002VW000003
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00054000010000100004_ 20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000003001 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 10 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071707-51425 Description ITGA : Tampon bitumineux noir
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00054000010000100004_ 20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE - 53000 LAVAL Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000003002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 10 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071707-51426 Description ITGA : Colle beige / Peinture / Carrelage
▶ Colle beige + peinture Carrelage	META ---	1	01/08/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile Non analysé

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

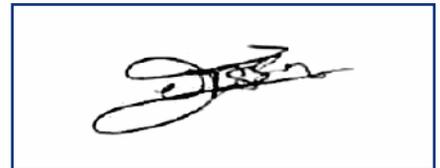

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73080 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003003 / Parois verticales  intérieures et enduits / Murs et cloisons /  Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces  humides) / Vol 10  (Cuisine)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51427</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003004 / Parois verticales  intérieures et enduits / Murs et cloisons /  Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 8  (W.C)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51428</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples /  Papier</p>
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples + papier	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003005 / Plafond et faux-plafonds /  Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces  humides) / Vol 8  (W.C)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51429</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples</p>
▶ Enduit gris en vrac + peintures multiples	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003006 / Parois verticales  intérieures et enduits / Murs et cloisons /  Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 3  (Chambre 3)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51430</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003007 / Parois verticales  intérieures et enduits / Murs et cloisons /  Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces  sèches) / Vol 2  (Chambre 2)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51431</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73080 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003008 / Plafond et faux-plafonds /  Plafonds / Enduit ciment (Plafond pièces  sèches) / Vol 2  (Chambre 2)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51432</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture</p>
▶ Enduit gris en vrac + peinture	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003009 / Revêtement de mur /  Revêtement de mur / Colle de carrelage  (faïence sdb) / Vol 9  (SDB)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51433</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible  quantité / Carrelage / Peinture en faible quantité</p>
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité + peinture en faible quantité	META	2	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003010 / Parois verticales  intérieures et enduits / Murs et cloisons /  Enduit ciment gratté débarras / Vol 6  (Débarras)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51434</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène</p>
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003011 / Plafond et faux-plafonds /  Plafonds / Enduit ciment dalle béton brut) / Vol  6  (Débarras)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51435</p> <p>Description ITGA : Enduit beige en faible quantité en vrac / Peinture</p>
▶ Enduit beige en faible quantité en vrac + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003012 / Parois verticales  intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic  vitrier dur beige / Vol 5  (Loggia)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51436</p> <p>Description ITGA : Matériau beige en faible quantité en vrac / Peintures  multiples</p>
▶ Matériau beige en faible quantité en vrac + peintures multiples	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73080 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003013 / Revêtement de sol /  Revêtement de sol / Chape maigre avec  peinture grise / Vol 5  (Loggia)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51437</p> <p>Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture</p>
▶ Matériau compact gris hétérogène + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003014 / Parois verticales  intérieures et enduits / Murs et cloisons /  Enduit ciment porteur loggia / Vol 5  (Loggia)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51438</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples</p>
▶ Enduit gris en vrac + peintures multiples	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003015 / Revêtement de sol /  Revêtement de sol / Moquettes marron vec  colle jaune / Vol 2  (Chambre 2)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51439</p> <p>Description ITGA : Moquette beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris</p>
▶ Moquette beige + colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003016 / Revêtement de sol /  Revêtement de sol / Dalles semies durs beiges  avec colle jaune / Vol 7  (Placard)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51440</p> <p>Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité</p>
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00054000010000100004_  20 RUE DE CHAMPAGNE - RUE CHAMPAGNE -  53000 LAVAL  Appartement n° 4 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002VW000003017 / Revêtement de sol /  Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine /  Vol 7  (Placard)</p>				<p>Réf échantillon ITGA : IT071707-51441</p> <p>Description ITGA : Ragréage gris / Matériau gris hétérogène</p>
▶ Ragréage gris + matériau gris hétérogène	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

---

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73080 EN DATE DU 02/08/2017  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

---

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
-------------------	----------------------	--------------------	----------------	---------------------------

---

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.