

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00084000010000100006_
Date du repérage :	03/08/2017
Désignation :	Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00084000010000100006_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0800400100) 03/08/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 18/08/2017 A Riorges, le 18/08/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°6 - Vol 2 (Séjour 1) Appartement n°6 - Vol 4 (Chambre 2) Appartement n°6 - Vol 6 (Rgt 2) Appartement n°6 - Vol 8 (Chambre 4) Appartement n°6 - Vol 10 (Cuisine) Appartement n°6 - Vol 12 (W.c 2)	Appartement n°6 - Vol 3 (Salon) Appartement n°6 - Vol 5 (Rgt 1) Appartement n°6 - Vol 7 (Chambre 5) Appartement n°6 - Vol 9 (SDB) Appartement n°6 - Vol 11 (Dégagement) Appartement n°6 - Vol 13 (Entrée)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°6	Vol 2 (Séjour 1) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Rgt 1) - Vol 6 (Rgt 2) - Vol 7 (Chambre 5) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Dépassement) - Vol 12 (W.c 2) - Vol 13 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°6	Vol 2 (Séjour 1) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Rgt 1) - Vol 6 (Rgt 2) - Vol 7 (Chambre 5) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Dépassement) - Vol 12 (W.c 2) - Vol 13 (Entrée)	
Revêtement de sol	Appartement n°6	Vol 2 (Séjour 1) - Vol 3 (Salon) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Rgt 1) - Vol 6 (Rgt 2) - Vol 7 (Chambre 5) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Dépassement) - Vol 12 (W.c 2) - Vol 13 (Entrée)	
Revêtement de mur	Appartement n°6	Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 12 (W.c 2)	



Equipements divers et accessoires	Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	
-----------------------------------	-----------------	------------------	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 10 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (SDB)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 4)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 5)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Salon)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 10 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 13 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 12 (W.c 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Rgt 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Séjour 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 5)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Séjour 1)	Panneaux de cloisons bois	aucun prélèvement sans sondage destructifs
Vol 3 (Salon)	Panneaux de cloisons bois	aucun prélèvement sans sondage destructifs
Vol 4 (Chambre 2)	Panneaux de cloisons bois	aucun prélèvement sans sondage destructifs

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 9 (SDB) - Appartement n°6	Inaccessible sans sondage destructif	Dérrière et sous la douche
Appartement n°6 - Vol 14 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S36							Négatif sur marquageevier daté de 2001
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°6	Vol 2 (Séjour 1)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°6	Vol 3 (Salon)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 7 (Chambre 5)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°6	Vol 8 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°6	Vol 9 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 11 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000088 n°1 - 1	P1	Enduit blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 11 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Rgt 1) - Vol 6 (Rgt 2) - Vol 7 (Chambre 5) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 3 (Salon) - Vol 2 (Séjour 1) - Vol 13 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteur pièces sèches	S1 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000088 n°1 - 1	P1	Enduit blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 11 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 088 n°2 - 1 - 002VZ000 088 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Rgt 1) - Vol 6 (Rgt 2) - Vol 7 (Chambre 5) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 13 (Entrée) - Vol 2 (Séjour 1) - Vol 3 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces sèches	S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 088 n°2 - 1 - 002VZ000 088 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 088 n°4 - 1 - 002VZ000 088 n°4 - 2	P4	Enduit blanc en vrac non séparable + peinture en faible quantité avec poussières non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment porteurs pièces humides	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 088 n°4 - 1 - 002VZ000 088 n°4 - 2	P4	Enduit blanc en vrac non séparable + peinture en faible quantité avec poussières non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 088 n°5 - 1 - 002VZ000 088 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 9 (SDB) - Vol 12 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloisons pièces humides	S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 088 n°5 - 1 - 002VZ000 088 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°6	Vol 9 (SDB)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°6	Vol 8 (Chambre 4)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°6	Vol 7 (Chambre 5)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 3 (Salon)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°6	Vol 2 (Séjour 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°6	Vol 2 (Séjour 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons bois	I5							aucun prélèvement sans sondage destructifs
Appartement n°6	Vol 3 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons bois	I5							aucun prélèvement sans sondage destructifs
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons bois	I5							aucun prélèvement sans sondage destructifs
Appartement n°6	Vol 13 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée	S42							Négatif sur document

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 11 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000088 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Rgt 1) - Vol 6 (Rgt 2) - Vol 7 (Chambre 5) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 3 (Salon) - Vol 2 (Séjour 1) - Vol 13 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 088 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre plafonds pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 088 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 12 (W.c 2) - Vol 9 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre plafonds pièces humides	S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 088 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 088 n°7 - 1 - 002VZ000 088 n°7 - 2	P7	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe grise	S38							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe grise	S38							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 12 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe grise	S38							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 2 (Séjour 1)	Revêtement de sol	moquettes beige marron + colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00088 n°8 - 1 - 002VZ00088 n°8 - 2	P8	Moquette jaune + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	moquettes beige marron + colle jaune	S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ00088 n°8 - 1 - 002VZ00088 n°8 - 2	P8	Moquette jaune + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 7 (Chambre 5)	Revêtement de sol	moquettes bleu + colle jaunes	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 088 n°9 - 1 - 002VZ000 088 n°9 - 2	P9	Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 2 (Séjour 1)	Revêtement de sol	moquettes bleu + colle jaunes	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 088 n°9 - 1 - 002VZ000 088 n°9 - 2	P9	Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	moquettes rouges + colle jaune	S35							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000083
Appartement n°6	Vol 8 (Chambre 4)	Revêtement de sol	moquettes rouges + colle jaune	S35							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000083



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	moquettes rouges + colle jaune	S35							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000083
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces humides	S37							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 12 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces humides	S37							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces humides	S37							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 5 (Rgt 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 6 (Rgt 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 7 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 8 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 12 (W.c 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 13 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 2 (Séjour 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S39							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 3 (Salon)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	S40							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	S40							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 5 (Rgt 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	S40							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 6 (Rgt 2)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	S40							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 7 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	S40							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	S40							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 8 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	S40							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 13 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	S40							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 2 (Séjour 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol pièces sèches	S40							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 6 (Rgt 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques beige + colle jaune	S41							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002VZ000082
Appartement n°6	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°6	Vol 13 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 12 (W.c 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°6	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°6	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°6	Vol 5 (Rgt 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaires	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°6	Appartement n°6	Appartement n°6 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°6	Appartement n°6	Appartement n°6 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000088

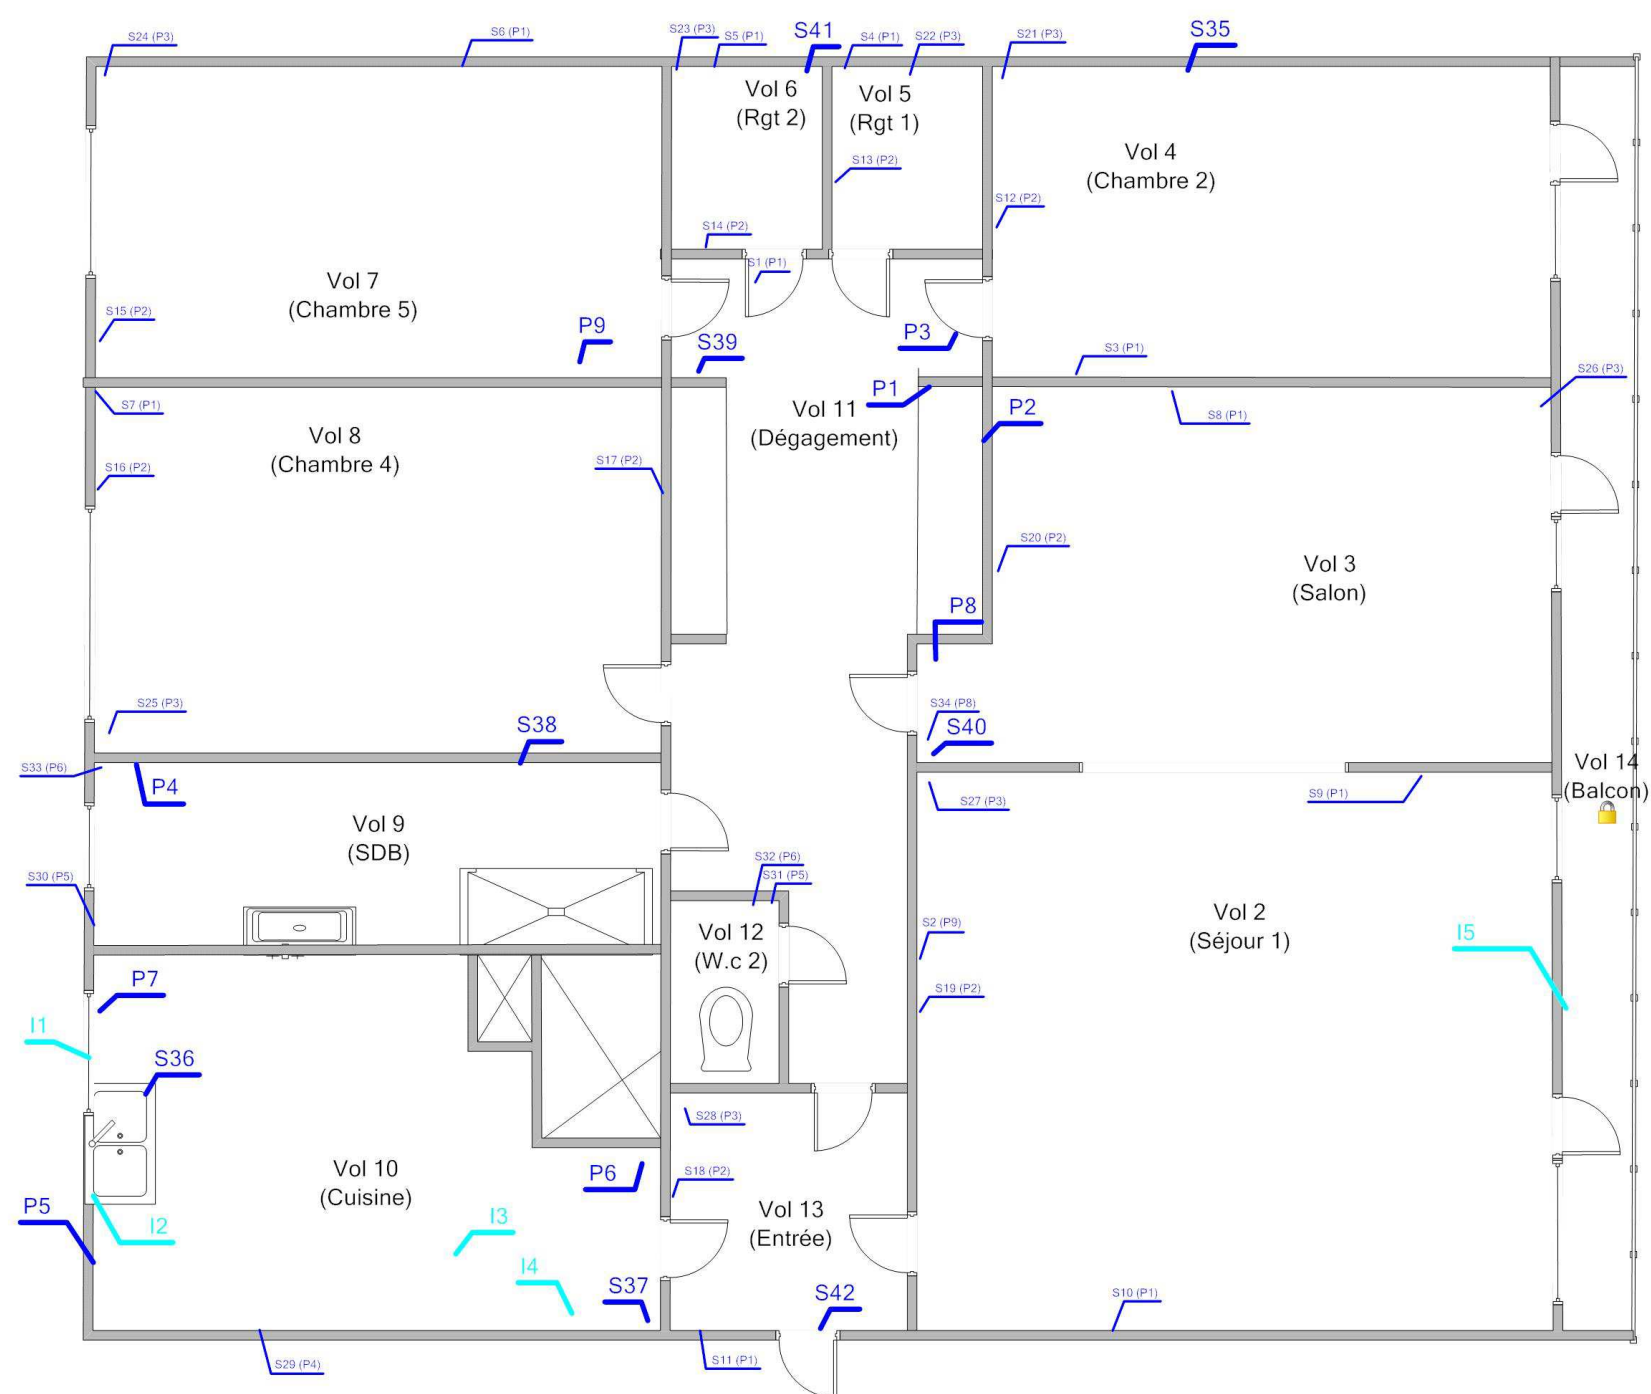

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER 53000 LAVAL	Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage	03/08/2017	ALLEE Alain


APPARTEMENT N°6 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000088

Légende



Volume non visité

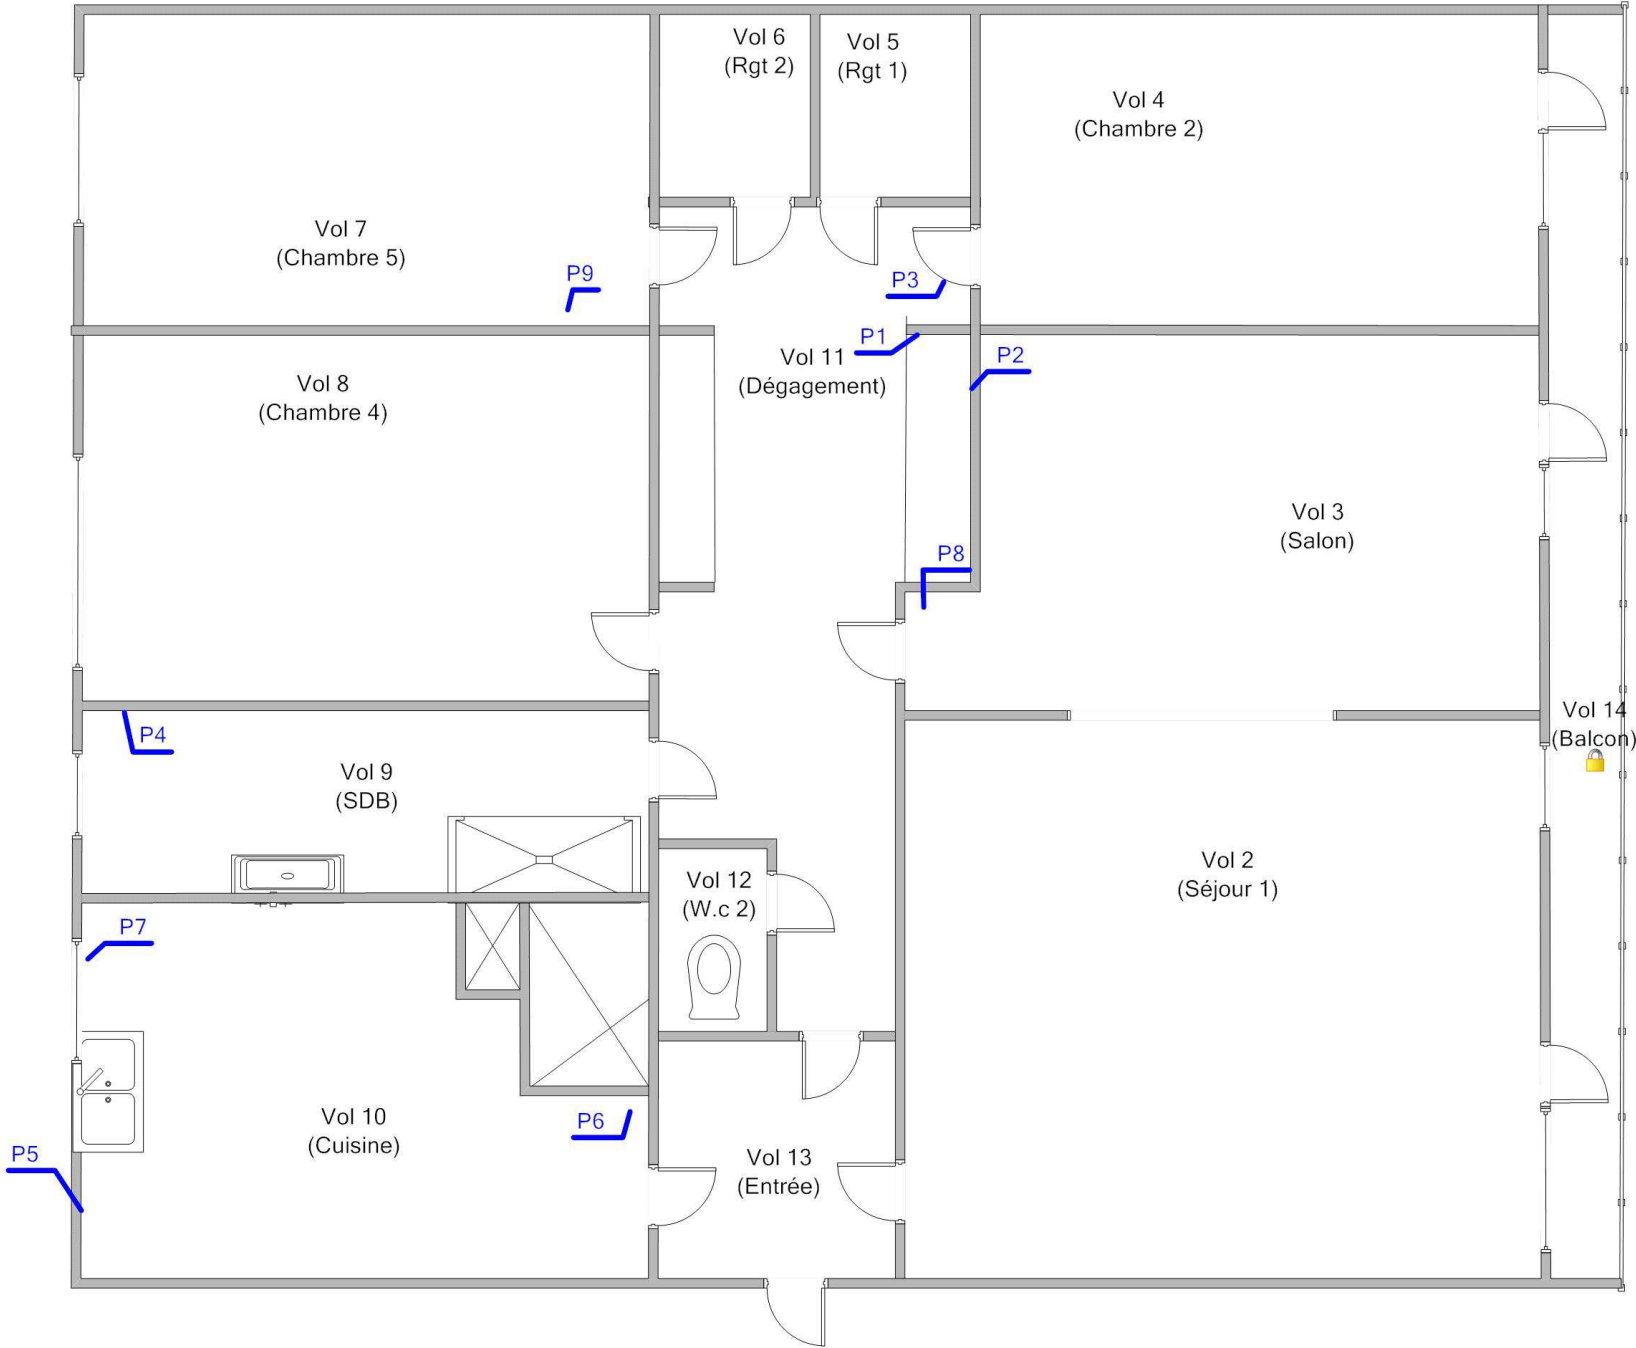

Adresse du bien

26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage

Date intervention

03/08/2017

Technicien intervenant


ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000088 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°6 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°6 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°6 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°6 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°6 - Vol 7 (Chambre 5)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°6 - Vol 7 (Chambre 5)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°6 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°6 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°6 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°6 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°6 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°6 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°6 - Vol 2 (Séjour 1)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°6 - Vol 2 (Séjour 1)	Prélevement négatif
002VZ000088 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°6 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif

002VZ000088 n°1 - 1 (P1)

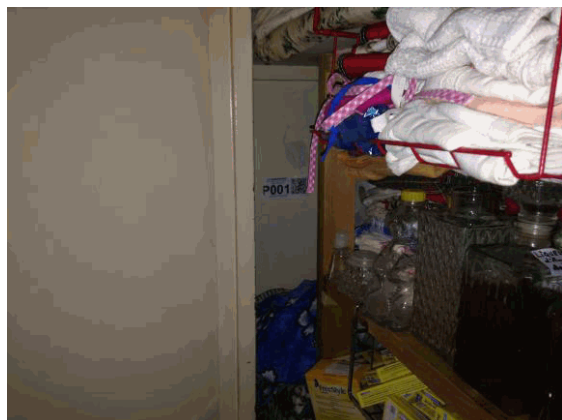

002VZ000088 n°2 - 1 (P2)



002VZ000088 n°2 - 2 (P2)



002VZ000088 n°3 - 1 (P3)



002VZ000088 n°9 - 1 (P9)



002VZ000088 n°9 - 2 (P9)



002VZ000088 n°4 - 1 (P4)



002VZ000088 n°4 - 2 (P4)



002VZ000088 n°7 - 1 (P7)



002VZ000088 n°7 - 2 (P7)



002VZ000088 n°5 - 1 (P5)



002VZ000088 n°5 - 2 (P5)



002VZ000088 n°8 - 1 (P8)



002VZ000088 n°8 - 2 (P8)



002VZ000088 n°6 - 1 (P6)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac - -	Appartement n°6 - Vol 11 (Dégagement)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 11 (Dégagement)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 11 (Dégagement)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanc en vrac non séparable + peinture en faible quantité avec poussières non séparable + matériau gris en vrac - -	Appartement n°6 - Vol 9 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 10 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 10 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage - -	Appartement n°6 - Vol 10 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette jaune + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 2 (Séjour 1)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable - -	Appartement n°6 - Vol 7 (Chambre 5)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-77275 EN DATE DU 17/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-77275 Réf. Commande Client : 002VZ000088
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/08/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00084000010000100006_ 26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000088001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteur pièces sèches / Vol 11 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT071708-16484		Description ITGA : Enduit blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac
► Enduit blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000100006_ 26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000088002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces sèches / Vol 11 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT071708-16485		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-77275 EN DATE DU 17/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00084000010000100006_ 26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000088003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces sèches / Vol 11 (Dégagement)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-16486 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000100006_ 26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000088004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment porteurs pièces humides / Vol 9 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-16487 Description ITGA : Enduit blanc en vrac / Peinture en faible quantité avec poussières / Matériau gris en vrac				
► Enduit blanc en vrac non séparable + peinture en faible quantité avec poussières non séparable + matériau gris en vrac	META	2	17/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000100006_ 26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000088005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloisons pièces humides / Vol 10 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-16488 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton				
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META	3	17/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000100006_ 26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000088006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre plafonds pièces humides / Vol 10 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-16489 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture en faible quantité				
► Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-77275 EN DATE DU 17/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00084000010000100006_ 26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000088007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 10 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT071708-16490 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage				
► Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000100006_ 26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000088008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / moquettes beige marron + colle jaune / Vol 2 (Séjour 1) Réf échantillon ITGA : IT071708-16491 Description ITGA : Moquette jaune / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris / Sous couche de ragréage beige				
► Moquette jaune + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00084000010000100006_ 26 RUE DU HAUT ROCHER - ILN HAUT ROCHER - 53000 LAVAL Appartement n° 6 de type 5 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002VZ000088009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / moquettes bleu + colle jaunes / Vol 7 (Chambre 5) Réf échantillon ITGA : IT071708-16492 Description ITGA : Moquette bleue / Colle polymère jaune / Ragrée gris en faible quantité / Peinture / Matériau blanc en faible quantité				
► Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	META	1	17/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.