

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00086000010000100021_
Date du repérage :	20/06/2017
Désignation :	Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00086000010000100021_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : JOUSSELIN David Accompagnateur : H.MERCIER (0 800 400 100) Date de repérage : 20/06/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 05/07/2017 A Riorges, le 05/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°21 - Vol 1 (Loggia 1) Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine) Appartement n°21 - Vol 5 (SDB) Appartement n°21 - Vol 7 (Chambre 2) Appartement n°21 - Vol 9 (Chambre 4) Appartement n°21 - Vol 11 (Dégagement)	Appartement n°21 - Vol 2 (Loggia 2) Appartement n°21 - Vol 4 (W.C) Appartement n°21 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement n°21 - Vol 8 (Chambre 3) Appartement n°21 - Vol 10 (Séjour) Appartement n°21 - Vol 12 (Placard)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°21	Vol 1 (Loggia 1) - Vol 2 (Loggia 2) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 10 (Séjour) - Vol 11 (Dépassement) - Vol 12 (Placard)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°21	Vol 1 (Loggia 1) - Vol 2 (Loggia 2) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 10 (Séjour) - Vol 11 (Dépassement) - Vol 12 (Placard)	

Revêtement de sol	Appartement n°21	Vol 1 (Loggia 1) - Vol 2 (Loggia 2) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 10 (Séjour) - Vol 11 (Dégagement) - Vol 12 (Placard)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 10 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 4)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 12 (Placard)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Loggia 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Loggia 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 11 (Dégagement)	porte d'entrée 4 ponit sécurité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 10 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S17
Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures grises	P9

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 86 :

Matériaux amiantés :

- 4 colles noires sur les 4 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 1 enduit plâtre sur les porteurs des pièces humides est amianté sur les 12 prélevés (prélèvement n°5 du rapport 002HD001519 du logement 3)
- 1 enduit plâtre sur les cloisons des pièces humides est amianté sur les 12 prélevés (prélèvements n°4 du rapport 002HD001572 du logement 1)
- 1 enduit plâtre sur les plafonds des pièces sèches est amianté sur les 12 prélevés (prélèvements n°13 du rapport 002HD001572 du logement 1)

L'ensemble des prélèvements d'enduits plâtres revenus amiantés ont été prélevés dans deux logements, logement 1 (rapport 002HD001572) et logement 3 (rapport 002HD001519). Des analyses complémentaires pourront être réalisées dans ces logements afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus, à défaut l'ensemble des cloisons, porteurs et plafonds des pièces sèches et humides devront être considérés comme amiantés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits des porteurs, cloisons et plafonds, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 5 (SDB) - Appartement n°21	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S1							Négatif sur document Daté 2011
Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			002HD001575 n°12 - 1 - 002HD001575 n°12 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre avec enduit ciment (Porteur pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001575 n°1 - 1 - 002HD001575 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 4 (W.C) - Vol 12 (Placard) - Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre avec enduit ciment (Porteur pièces humides)	S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001575 n°1 - 1 - 002HD001575 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001575 n°2 - 1 - 002HD001575 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 5 (SDB) - Vol 2 (Loggia 2) - Vol 1 (Loggia 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001575 n°2 - 1 - 002HD001575 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001575 n°4 - 1 - 002HD001575 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 4 (W.C) - Vol 12 (Placard) - Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001575 n°4 - 1 - 002HD001575 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001572
Appartement n°21	Vol 10 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001572
Appartement n°21	Vol 9 (Chambre 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001572



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 1 (Loggia 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur loggia)	S4							Négatif sur document cf prélèvement n° 7 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 2 (Loggia 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur loggia)	S4							Négatif sur document cf prélèvement n° 7 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 11 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001575 n°6 - 1 - 002HD001575 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 11 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 10 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P6 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001575 n°6 - 1 - 002HD001575 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 9 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001575 n°7 - 1 - 002HD001575 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 8 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 10 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 11 (Dépassement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001575 n°7 - 1 - 002HD001575 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 1 (Loggia 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			002HD001575 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°21	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			002HD001575 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°21	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			002HD001575 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°21	Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			002HD001575 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 2 (Loggia 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			002HD001575 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°21	Vol 11 (Dégagement)	Menuiseries	porte d'entrée 4 ponit sécurité	I4			002HD001575 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001575 n°5 - 1 - 002HD001575 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 5 (SDB) - Vol 12 (Placard) - Vol 4 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001575 n°5 - 1 - 002HD001575 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 1 (Loggia 1)	Plafonds	Enduit ciment (plafond loggia)	S5							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 2 (Loggia 2)	Plafonds	Enduit ciment (plafond loggia)	S5							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 11 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD001575 n°8 - 1 - 002HD001575 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 10 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S39 - S40 - S41 - S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001575 n°8 - 1 - 002HD001575 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001575 n°3 - 1 - 002HD001575 n°3 - 2	P3 Phase 1	Colle grise avec couche en toile + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 1 (Loggia 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (loggia)	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 2 (Loggia 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (loggia)	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 10 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S17	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S17	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S17						Présence sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S17	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S17						Présence sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles dures grises	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD001575 n°9 - 1 - 002HD001575 n°9 - 2	P9	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°21	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles dures grises	S25 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001575 n°9 - 1 - 002HD001575 n°9 - 2	P9	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°21	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles marron / noire de revêtement se sol d'origine dans chambre 3 et 4	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001575 n°10 - 1 - 002HD001575 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 9 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles marron / noire de revêtement se sol d'origine dans chambre 3 et 4	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD001575 n°10 - 1 - 002HD001575 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S20							Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S20							Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S20							Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 9 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S20							Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S20							Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 10 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S20							Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine chambre 1 avec ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD001575 n°11 - 1 - 002HD001575 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + ragréage rose avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 10 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		002HD0015 75 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°21	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		002HD0015 75 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°21	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		002HD0015 75 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°21	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		002HD0015 75 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		002HD0015 75 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°21	Vol 9 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		002HD0015 75 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°21	Vol 12 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		002HD0015 75 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°21	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		002HD0015 75 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		002HD0015 75 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Couche supérieure		002HD0015 75 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°21	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage rouge	S21							Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001573
Appartement n°21	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage beige	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 75 n°12 - 1 - 002HD0015 75 n°12 - 2	P12	Colle	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°21	Vol 12 (Placard) - Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage beige	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 75 n°12 - 1 - 002HD0015 75 n°12 - 2	P12	Colle	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°21	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques beige avec sous face fibreuse et colle jaune	S24							Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001574



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°21	Appartement n°21 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°21	Appartement n°21 - Plan de prélèvements
	Appartement n°21	Appartement n°21 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT N°21 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001575

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

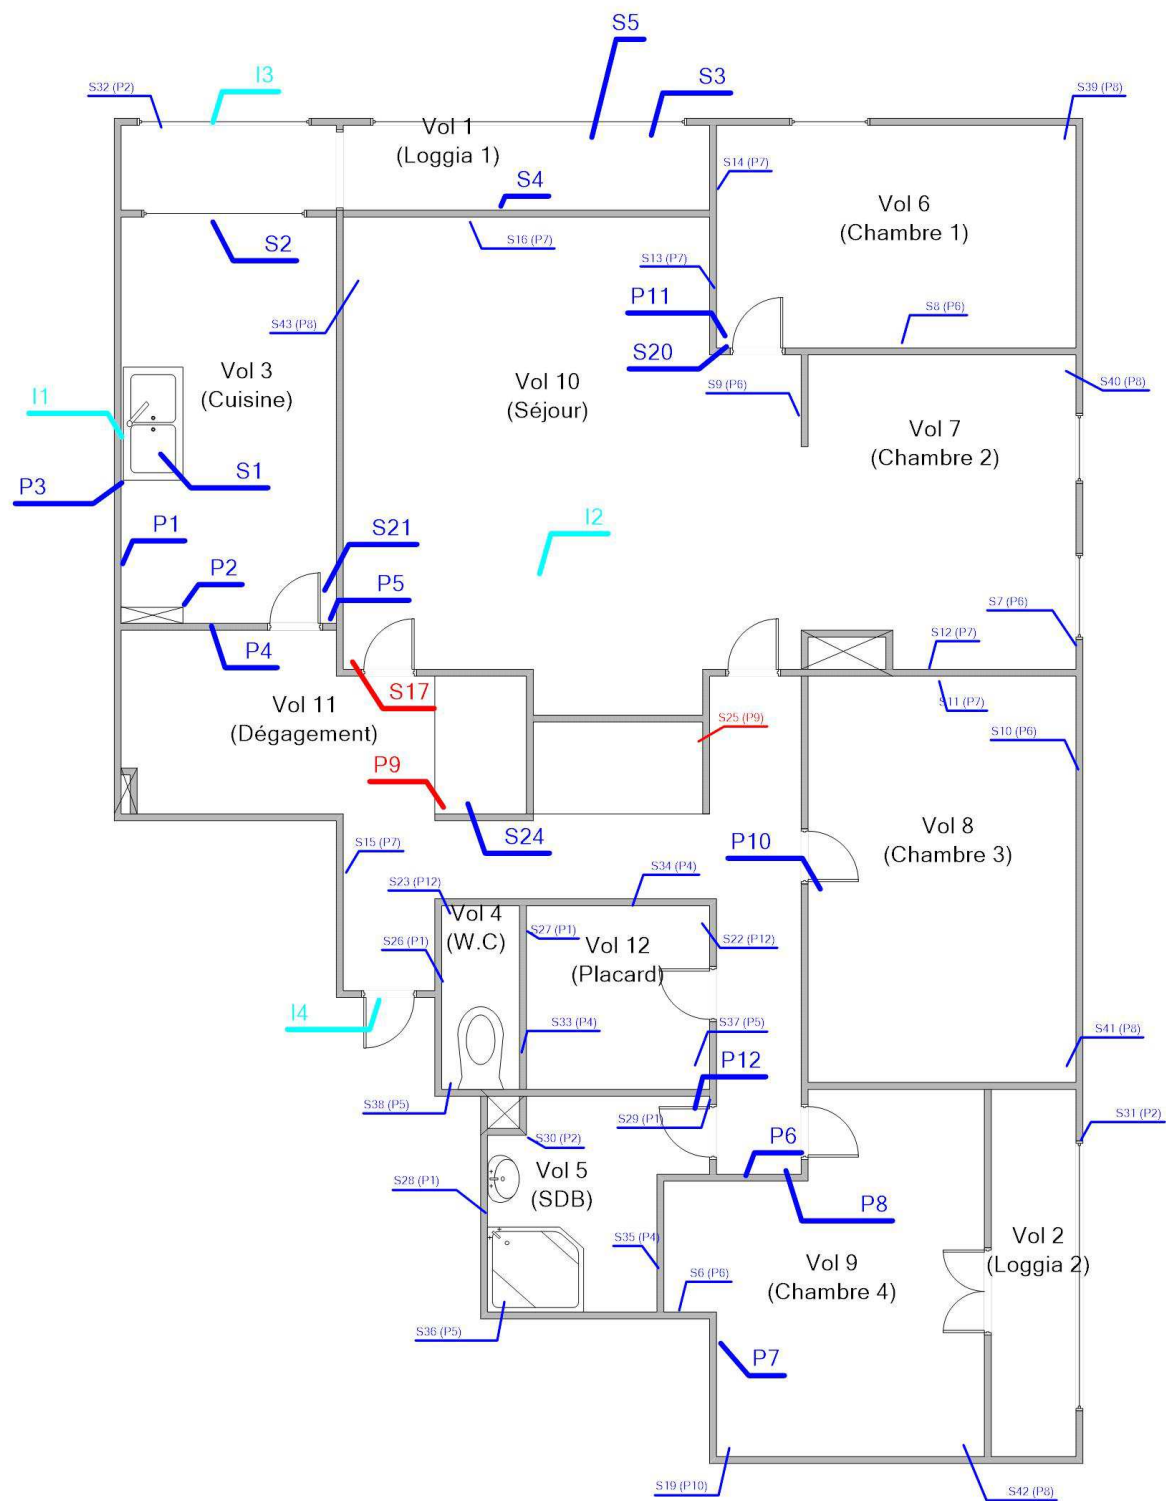

Adresse du bien
68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage


Date intervention
20/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°21 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001575

Légende

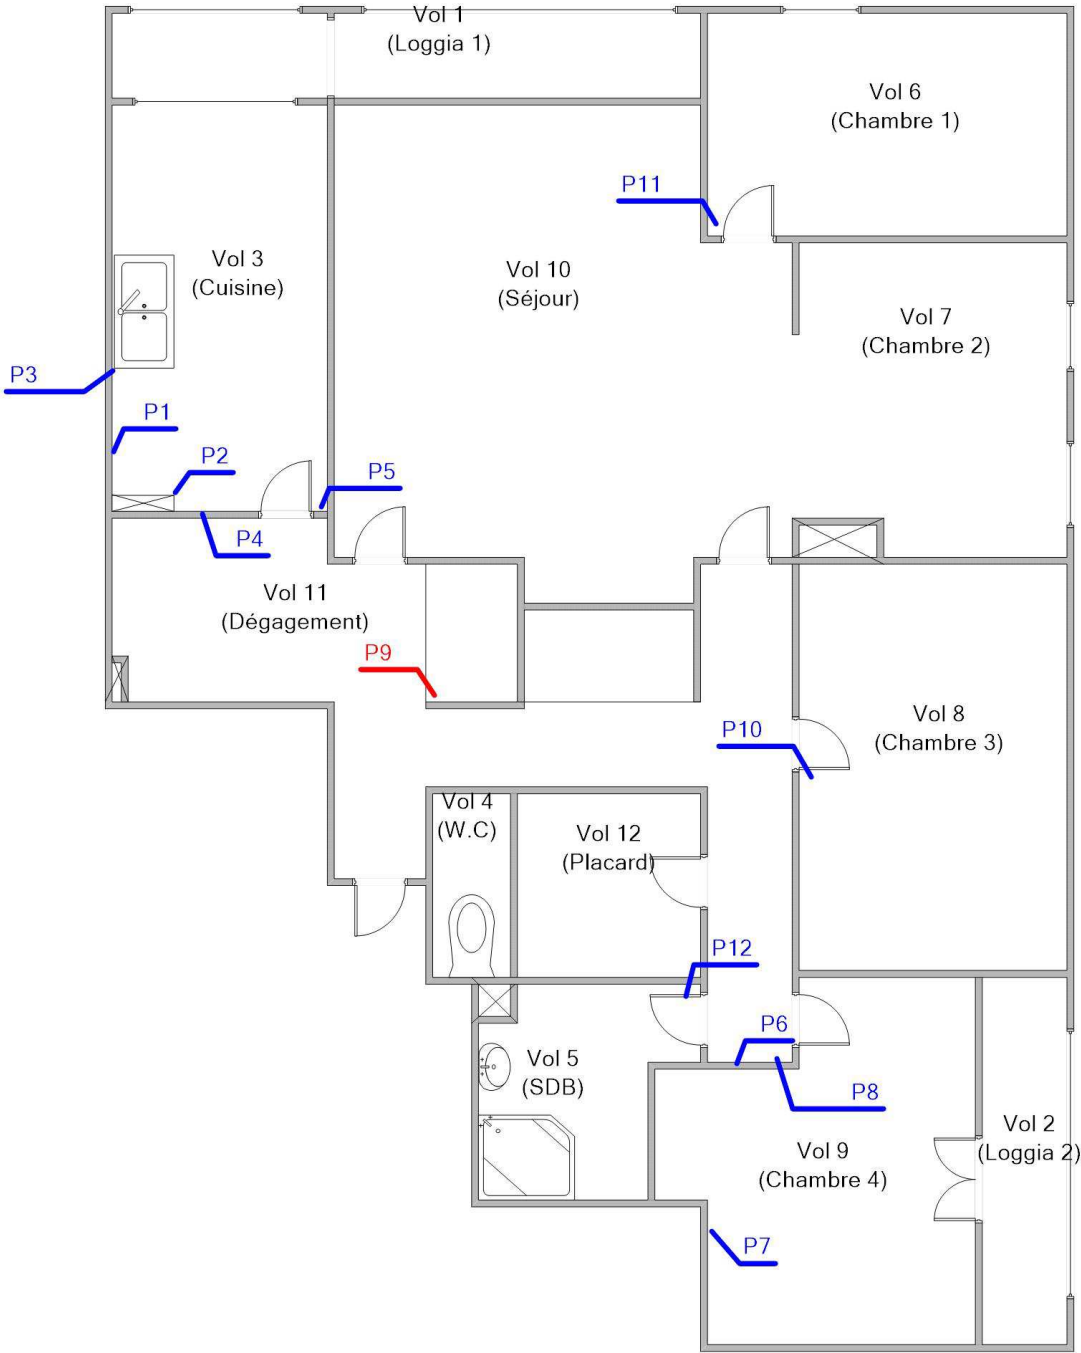

Adresse du bien
68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage

Date intervention
20/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°21 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001575

Légende

 S17: Colle bitumeuses noires

 P9 : Dalles dures grises

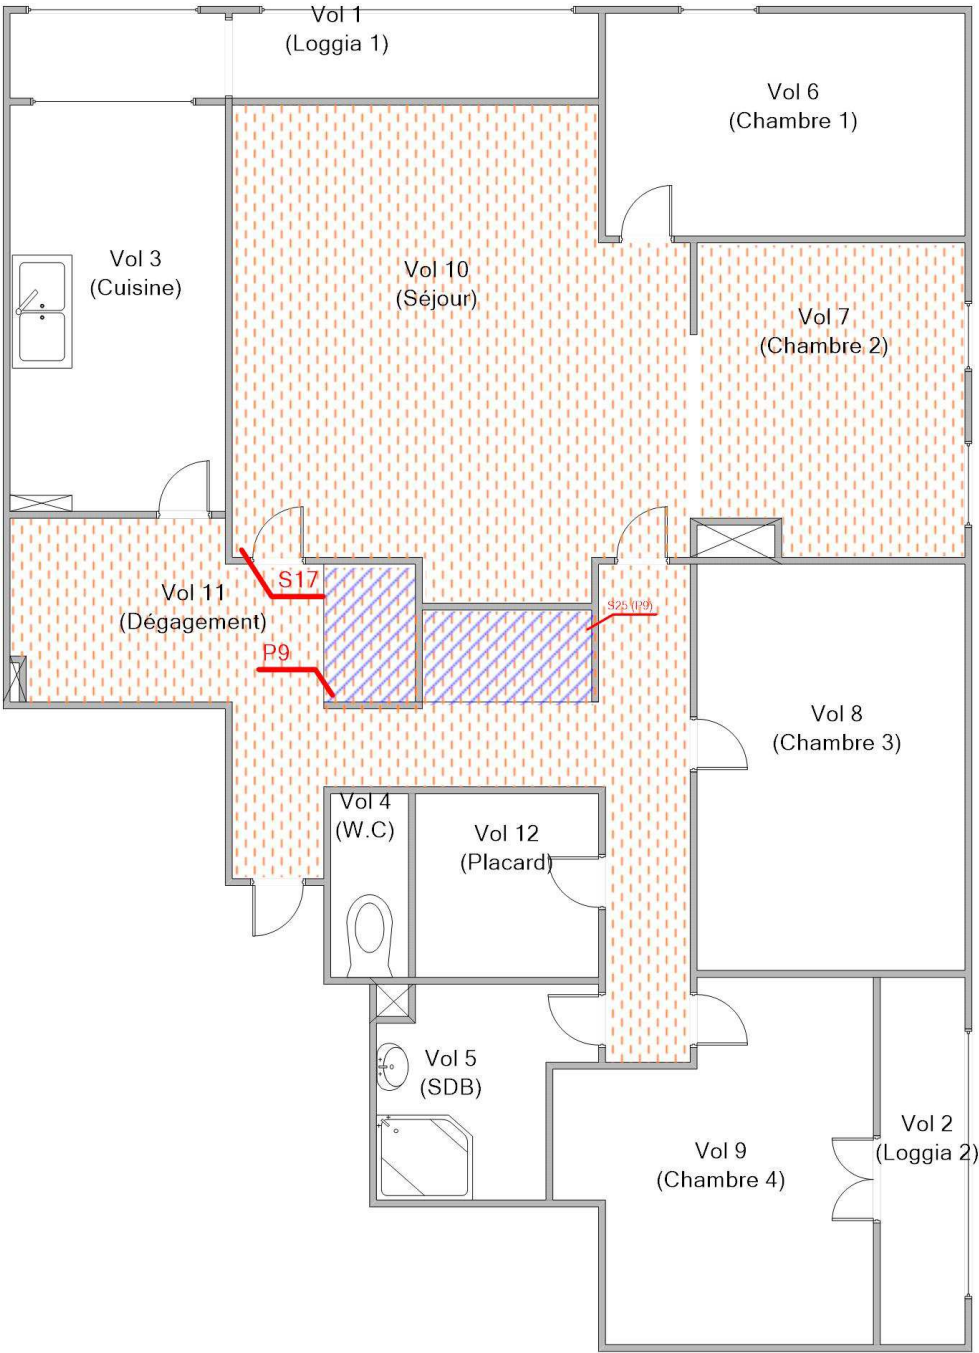

Adresse du bien

68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage

Date intervention

20/06/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique


 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001575 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001575 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001575 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001575 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001575 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001575 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001575 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001575 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001575 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001575 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001575 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°21 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001575 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°21 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001575 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°21 - Vol 9 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002HD001575 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°21 - Vol 9 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002HD001575 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°21 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001575 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°21 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001575 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°21 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001575 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°21 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001575 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°21 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001575 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°21 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001575 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°21 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001575 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°21 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001575 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°21 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001575 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°21 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement n°21 - Vol 10 (Séjour)	I2
	Appartement n°21 - Vol 1 (Loggia 1)	I3
	Appartement n°21 - Vol 11 (Dégagement)	I4

002HD001575 n°1 - 1 (P1)



002HD001575 n°1 - 2 (P1)

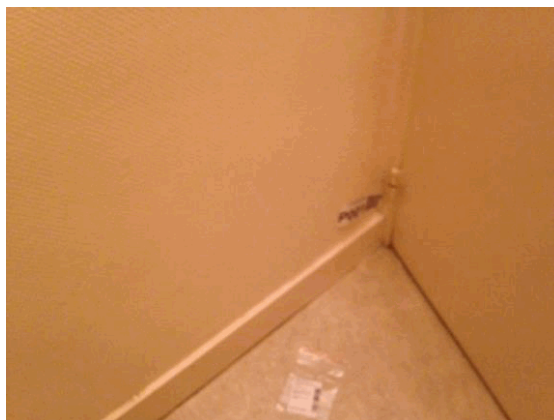

002HD001575 n°2 - 1 (P2)



002HD001575 n°2 - 2 (P2)



002HD001575 n°3 - 2 (P3)



002HD001575 n°3 - 1 (P3)



002HD001575 n°4 - 1 (P4)



002HD001575 n°4 - 2 (P4)



002HD001575 n°5 - 1 (P5)



002HD001575 n°5 - 2 (P5)



002HD001575 n°6 - 1 (P6)



002HD001575 n°6 - 2 (P6)



002HD001575 n°7 - 1 (P7)



002HD001575 n°7 - 2 (P7)



002HD001575 n°8 - 2 (P8)




002HD001575 n°8 - 1 (P8)



002HD001575 n°9 - 2 (P9)



002HD001575 n°9 - 1 (P9)

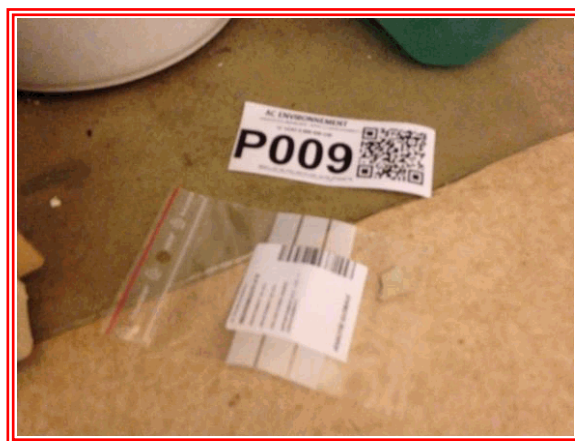

002HD001575 n°10 - 2 (P10)



002HD001575 n°10 - 1 (P10)



002HD001575 n°11 - 1 (P11)



002HD001575 n°11 - 2 (P11)



002HD001575 n°12 - 2 (P12)



002HD001575 n°12 - 1 (P12)



002HD001575 n°12 - 2



002HD001575 n°12 - 1



002HD001575 n°12 - 1



002HD001575 n°12 - 1



002HD001575 n°12 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	
P3 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec couche en toile + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc - -	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux gris + peinture non séparable - -	Appartement n°21 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°21 - Vol 11 (Dégagement)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°21 - Vol 9 (Chambre 4)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°21 - Vol 11 (Dégagement)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige - -	Appartement n°21 - Vol 11 (Dégagement)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité - -	Appartement n°21 - Vol 8 (Chambre 3)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + ragréage rose avec couche fibreuse - -	Appartement n°21 - Vol 6 (Chambre 1)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - -	Appartement n°21 - Vol 5 (SDB)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60952 EN DATE DU 04/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-60952 Réf. Commande Client : 002HD001575
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT041707-295		
Réf échantillon client : 002HD001575001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre avec enduit ciment (Porteur pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60952 EN DATE DU 04/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002HD001575002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT041707-296 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples	
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002HD001575003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT041707-297 Description ITGA : Colle grise avec couche en toile / Peinture en faible quantité / Carrelage	
▶ Colle grise avec couche en toile + peinture en faible quantité non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002HD001575004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT041707-298 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
▶ Matériau plâtreux blanc	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002HD001575005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT041707-299 Description ITGA : Matériau plâtreux gris / Peinture	
▶ Matériau plâtreux gris + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60952 EN DATE DU 04/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002HD001575006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 11 (Dégagement)			Réf échantillon ITGA : IT041707-300 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture en faible quantité	
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002HD001575007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 9 (Chambre 4)			Réf échantillon ITGA : IT041707-301 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en vrac / Toile fibreuse blanche en faible quantité / Peinture	
▶ Matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002HD001575008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 11 (Dégagement)			Réf échantillon ITGA : IT041707-302 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en vrac / Peinture	
▶ Matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002HD001575009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures grises / Vol 11 (Dégagement)			Réf échantillon ITGA : IT041707-303 Description ITGA : Dalle dure cassante beige	
▶ Dalle dure cassante beige	META	1	04/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60952 EN DATE DU 04/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002HD001575010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles marron / noire de revêtement se sol d'origine dans chambre 3 et 4 / Vol 8 (Chambre 3)				
Réf échantillon ITGA : IT041707-304 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Colle bitumineuse noire en faible quantité				
► Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002HD001575011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine chambre 1 avec ragréage / Vol 6 (Chambre 1)				
Réf échantillon ITGA : IT041707-305 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Ragréage rose avec couche fibreuse				
► Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + ragréage rose avec couche fibreuse	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00086000010000100021_ 68 RUE DU LT MORILLON - RES LT MORILLON - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 21 de type 5 situé au 04 ème étage Réf échantillon client : 002HD001575012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage beige / Vol 5 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT041707-306 Description ITGA : Colle				
► Colle	META	1	04/07/2017	Amiante non détecté / -