

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_00094000120000100135_
Date du repérage :	07/06/2017
Désignation :	Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00094000120000100135_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	22/06/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)		A Riorges, le 22/06/2017
Date de repérage :	07/06/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	Appartement n°135 - Vol 2 (W.C)
Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Appartement n°135 - Vol 4 (Chambre 1)
Appartement n°135 - Vol 5 (Chambre 2)	Appartement n°135 - Vol 6 (Placard)
Appartement n°135 - Vol 7 (Dégagement)	Appartement n°135 - Vol 8 (Séjour)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Placard) - Vol 7 (Dépagement) - Vol 8 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Placard) - Vol 7 (Dépagement) - Vol 8 (Séjour)	
Revêtement de mur	Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Placard) - Vol 7 (Dépagement) - Vol 8 (Séjour)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Placard)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001526 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001526 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 3 (SDB)	Baignoire	Peinture bitumineuse grise	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD001526 n°11 - 1	P11	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°135	Vol 8 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°135	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°135	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°135	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°3 - 1 - 002HD0015 26 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac hétérogène + papier non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur pièces humides)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 26 n°3 - 1 - 002HD0015 26 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac hétérogène + papier non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 7 (Dégagement)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°4 - 1	P4	Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°5 - 1 - 002HD0015 26 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur pièces sèches)	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 26 n°5 - 1 - 002HD0015 26 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 6 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°6 - 1 - 002HD0015 26 n°6 - 2	P6	Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 26 n°6 - 1 - 002HD0015 26 n°6 - 2	P6	Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°9 - 1 - 002HD0015 26 n°9 - 2	P9	Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 3 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P9 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 26 n°9 - 1 - 002HD0015 26 n°9 - 2	P9	Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux platre (tablier baignoire)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°12 - 1 - 002HD0015 26 n°12 - 2	P12	Matériau compact blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°135	Vol 3 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°135	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°135	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 6 (Placard)	Plafonds	Enduit plâtre avec enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001526 n°7 - 1	P7 Phase 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre avec enduit ciment (Plafond pièces sèches)	S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001526 n°7 - 1	P7 Phase 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 6 (Placard)	Plafonds	Enduit plâtre avec enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°7 - 1	P7 Phase 2	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre avec enduit ciment (Plafond pièces sèches)	S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 26 n°7 - 1	P7 Phase 2	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit ciment avec enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°8 - 1	P8	Enduit beige en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit ciment avec enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 26 n°8 - 1	P8	Enduit beige en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°2 - 1 - 002HD0015 26 n°2 - 2	P2	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°10 - 1 - 002HD0015 26 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 26 n°10 - 1 - 002HD0015 26 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°135	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°135	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°135	Vol 6 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°135	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°135	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine entre 2 ragréages pièces humides	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°13 - 1 - 002HD0015 26 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine entre 2 ragréages pièces humides	S14 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 26 n°13 - 1 - 002HD0015 26 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°14 - 1 - 002HD0015 26 n°14 - 2	P14	Ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 6 (Placard) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 26 n°14 - 1 - 002HD0015 26 n°14 - 2	P14	Ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 6 (Placard)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine entre 2 ragréages (DGT / placard)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°15 - 1 - 002HD0015 26 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine entre 2 ragréages (DGT / placard)	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 26 n°15 - 1 - 002HD0015 26 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine chambres	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°16 - 1 - 002HD0015 26 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°135	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine chambres	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0015 26 n°16 - 1 - 002HD0015 26 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°135	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol séjour	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°17 - 1	P17	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
Appartement n°135	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles cassantes grise avec colles jaunes	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 26 n°18 - 1	P18	Matériau beige non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
							-				



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°135	Appartement n°135 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°135	Appartement n°135 - Plan de prélèvements



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001526 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001526 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001526 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001526 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001526 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001526 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°135 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001526 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°135 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001526 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°135 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001526 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°135 - Vol 6 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001526 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°135 - Vol 6 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001526 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°135 - Vol 6 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001526 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001526 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001526 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001526 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001526 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001526 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001526 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001526 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	I1
	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	I2
	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	I3
002HD001526 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001526 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001526 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001526 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001526 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°135 - Vol 6 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001526 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°135 - Vol 6 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001526 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°135 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001526 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°135 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001526 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°135 - Vol 8 (Séjour)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001526 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°135 - Vol 8 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001526 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001526 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif



002HD001526 n°1 - 1 (P1)



002HD001526 n°2 - 1 (P2)



002HD001526 n°2 - 2 (P2)



002HD001526 n°3 - 1 (P3)



002HD001526 n°3 - 2 (P3)



002HD001526 n°4 - 1 (P4)



002HD001526 n°5 - 1 (P5)




002HD001526 n°5 - 2 (P5)



002HD001526 n°6 - 1 (P6)



002HD001526 n°6 - 2 (P6)

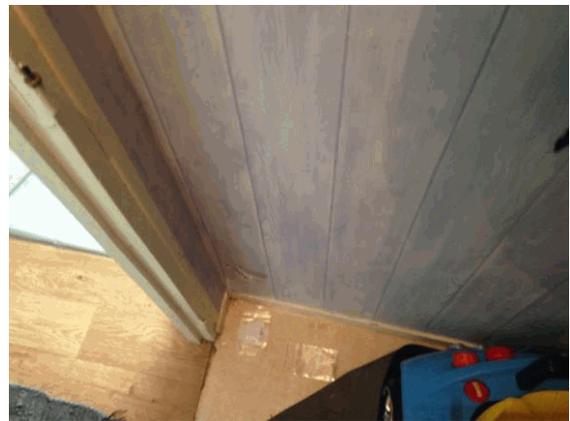

002HD001526 n°7 - 1 (P7)



002HD001526 n°8 - 1 (P8)



002HD001526 n°9 - 1 (P9)



002HD001526 n°9 - 2 (P9)



002HD001526 n°10 - 1 (P10)



002HD001526 n°10 - 2 (P10)



002HD001526 n°11 - 1 (P11)



002HD001526 n°12 - 1 (P12)



002HD001526 n°12 - 2 (P12)



I1 - 1



I2 - 1




I3 - 1



002HD001526 n°13 - 1 (P13)



002HD001526 n°13 - 2 (P13)

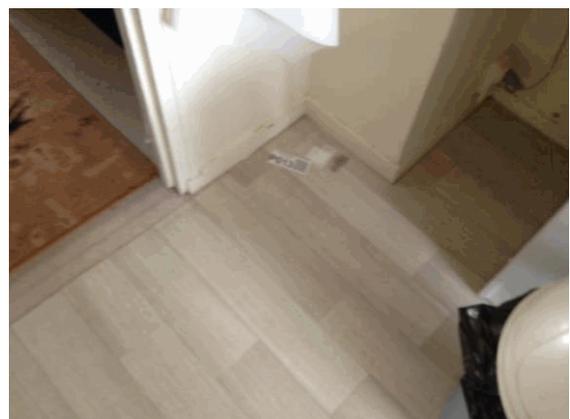

002HD001526 n°14 - 1 (P14)




002HD001526 n°14 - 2 (P14)



002HD001526 n°15 - 1 (P15)




002HD001526 n°15 - 2 (P15)

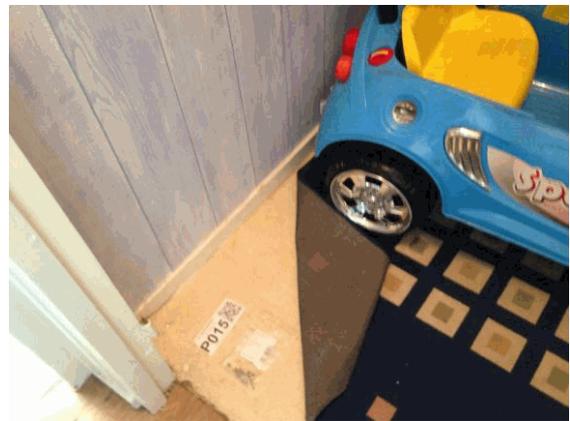

002HD001526 n°16 - 1 (P16)



002HD001526 n°16 - 2 (P16)

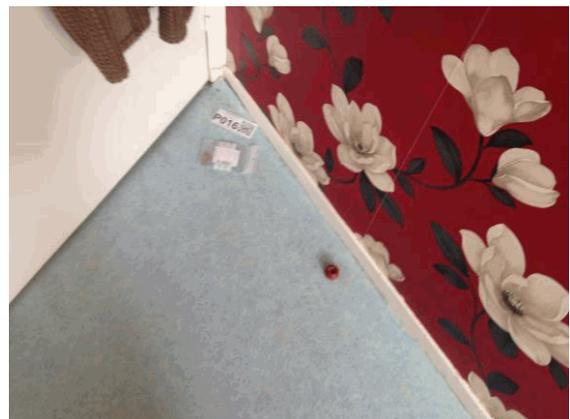

002HD001526 n°17 - 1 (P17)




002HD001526 n°17 - 2 (P17)



002HD001526 n°18 - 1 (P18)



002HD001526 n°18 - 2 (P18)

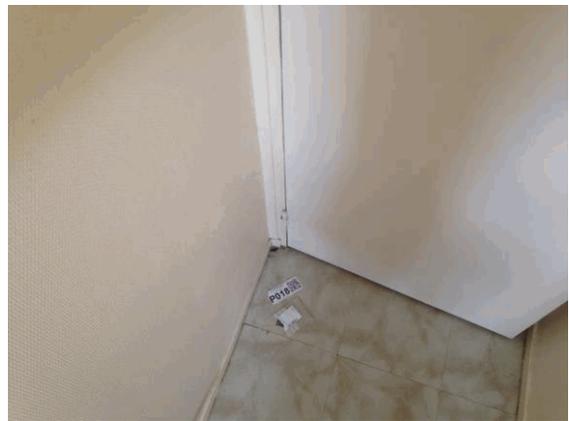

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtréuse blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + papier non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°135 - Vol 7 (Dégagement)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°135 - Vol 7 (Dégagement)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°135 - Vol 6 (Placard)	
P7 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°135 - Vol 6 (Placard)	
P7 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène - -	Appartement n°135 - Vol 6 (Placard)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	
P11	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac avec poussières - -	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact blanc avec poussières - -	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°135 - Vol 1 (Cuisine)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - -	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°135 - Vol 6 (Placard)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°135 - Vol 4 (Chambre 1)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène - -	Appartement n°135 - Vol 8 (Séjour)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau beige non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec poussières - -	Appartement n°135 - Vol 3 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57510 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-57510 Réf. Commande Client : 002HD001526
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00094000120000100135_ 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001526001 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-29502 Description ITGA : Tampon bitumineux noir				
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00094000120000100135_ 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001526002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-29503 Description ITGA : Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Carrelage				
▶ Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

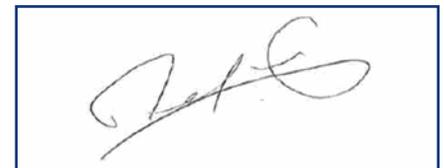

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57510 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29504 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526003 / Parois verticales Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Papier / Toile intérieures et enduits / Murs et cloisons / fibreuse blanche en faible quantité / Peinture Enduit ciment (Porteur pièces humides) / Vol 1 (Cuisine)</p>				
▶ Enduit gris en vrac hétérogène + papier non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29505 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526004 / Parois verticales Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture en faible quantité intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 7 (Dégagement)</p>				
▶ Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29506 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526005 / Parois verticales Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture en faible intérieures et enduits / Murs et cloisons / quantité / Papier Enduit ciment (Porteur pièces sèches) / Vol 7 (Dégagement)</p>				
▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29507 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526006 / Parois verticales Description ITGA : Matériau rouge en faible quantité en vrac / Enduit intérieures et enduits / Murs et cloisons / plâtreux blanc en vrac / Peinture Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 6 (Placard)</p>				
▶ Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57510 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29508 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre avec enduit ciment (Plafond pièces sèches) / Vol 6 (Placard)</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META	2	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29509 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment avec enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 3 (SDB)</p> <p>Description ITGA : Enduit beige en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche en faible quantité / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit beige en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29510 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 3 (SDB)</p> <p>Description ITGA : Matériau rouge en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29511 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 3 (SDB)</p> <p>Description ITGA : Colle beige en vrac</p>				
▶ Colle beige en vrac	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57510 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29512 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526011 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Peinture bitumineuse grise / Vol 3 (SDB) Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Peinture en vrac avec poussières</p>				
▶ Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac avec poussières	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29513 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement carreaux platre (tablier baignoire) / Vol 3 (SDB) Description ITGA : Matériau compact blanc avec poussières</p>				
▶ Matériau compact blanc avec poussières	META	2	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29514 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine entre 2 ragréages pièces humides / Vol 1 (Cuisine) Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène</p>				
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29515 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine / Vol 3 (SDB) Description ITGA : Ragréage gris en faible quantité / Matériau gris en vrac hétérogène</p>				
▶ Ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57510 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29516 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine entre 2 ragréages (DGT / placard) / Vol 6 (Placard) Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact gris hétérogène</p>				
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29517 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine chambres / Vol 4 (Chambre 1) Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture / Ragréage rose / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité</p>				
▶ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META	3	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00094000120000100135_ Réf échantillon ITGA : IT071706-29518 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001526017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol séjour / Vol 8 (Séjour) Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Peinture / Ragréage gris / Matériau gris hétérogène</p>				
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose non séparable + peinture non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57510 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00094000120000100135_ 12 RUE DU ROCHARD - GRANDS PRES 1 - 53600 EVRON Appartement n° 135 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001526018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles cassantes grise avec colles jaunes / Vol 3 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071706-29519 Description ITGA : Matériau beige / Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune avec poussières				
▶ Matériau beige non séparable + revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec poussières	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.