

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00098000010000100016_
Date du repérage :	16/03/2017
Désignation :	Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00098000010000100016_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GARDENAT Ludovic David Jousselin (0800 400 100) 16/03/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 01/04/2017 A Riorges, le 01/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement N°16 - Vol 1 (Dégagement) Appartement N°16 - Vol 3 (SDB) Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine) Appartement N°16 - Vol 7 (Chambre 1) Appartement N°16 - Vol 9 (Chambre 2)	Appartement N°16 - Vol 2 (Rangement 1) Appartement N°16 - Vol 4 (W.C) Appartement N°16 - Vol 6 (Séjour) Appartement N°16 - Vol 8 (Rangement 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement N°16	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Rangement 1) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Rangement 2) - Vol 9 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement N°16	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Rangement 1) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Rangement 2) - Vol 9 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Appartement N°16	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Rangement 1) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Rangement 2) - Vol 9 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	Appartement N°16	Vol 3 (SDB) - Vol 5 (Cuisine)	
Conduits, canalisations et équipements	Appartement N°16	Vol 4 (W.C)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucune(s)

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Rangement 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Rangement 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Rangement 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Dégagement)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Rangement 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (W.C)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Cuisine)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 2)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 1)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 8 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P2
Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P2
Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P2
Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P2
Vol 2 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P2
Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P2
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P2
Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P2
Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P2
Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- Les matériaux compris entre le mur extérieur et le doublage des pièces
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les revêtements de sols d'origines ont été retirés et seule la colle reste présente. Il est donc impossible d'homogénéiser avec assurance les colles prélevées. Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 4 (W.C)	Conduit eau	PVC	S12			S12 - 1 - S12 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002OY000 457 n°3 - 1 - 002OY000 457 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Rangement 2) - Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Rangement 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Cloison et doublage pièces sèches	002OY000 457 n°3 - 1 - 002OY000 457 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 9 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Refend pièces sèches	002OY000 457 n°4 - 1 - 002OY000 457 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Rangement 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Rangement 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4 - S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Refend pièces sèches	002OY000 457 n°4 - 1 - 002OY000 457 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Refend pièces humides	002OY000 457 n°7 - 1 - 002OY000 457 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Refend pièces humides	002OY000 457 n°7 - 1 - 002OY000 457 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002OY000 457 n°12 - 1 - 002OY000 457 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau rouge en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 5 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Cloison et doublage pièces humides	002OY000 457 n°12 - 1 - 002OY000 457 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau rouge en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement N°16	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement N°16	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 2 (Rangement 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002OY000 457 n°5 - 1 - 002OY000 457 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 8 (Rangement 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 1 (Dépassement)	Plafonds	Enduit plâtre	S29 - S30 - S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Plafond pièce sèche	002OY000 457 n°5 - 1 - 002OY000 457 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002OY000 457 n°8 - 1 - 002OY000 457 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002OY000 457 n°8 - 1 - 002OY000 457 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P6	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 10 X 10 Blanc)	002OY000 457 n°6 - 1 - 002OY000 457 n°6 - 2	P6	Colle beige avec couche en papier + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Grise (carreaux 10 X 10 Blanc)	002OY000 457 n°6 - 1 - 002OY000 457 n°6 - 2	P6	Colle beige avec couche en papier + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P13	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002OY000 457 n°13 - 1 - 002OY000 457 n°13 - 2	P13	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Grise	002OY000 457 n°13 - 1 - 002OY000 457 n°13 - 2	P13	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 2 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un prélèvement	Gris d'origine pièces sèches (sous colle noir)	002OY000 457 n°1 - 1 - 002OY000 457 n°1 - 2	P1	Ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 9 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Rangement 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 1 (Dépassement)	Revêtement de sol	Ragréage	S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Gris d'origine pièces sèches (sous colle noir)	002OY000 457 n°1 - 1 - 002OY000 457 n°1 - 2	P1	Ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 8 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P2	Réalisation d'un prélèvement	Noire (sur le ragréage d'origine)	002OY000 457 n°2 - 1 - 002OY000 457 n°2 - 2	P2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°16	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S21 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Noire (sur le ragréage d'origine)	002OY000 457 n°2 - 1 - 002OY000 457 n°2 - 2	P2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°16	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S22 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Noire (sur le ragréage d'origine)	002OY000 457 n°2 - 1 - 002OY000 457 n°2 - 2	P2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°16	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S23 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Noire (sur le ragréage d'origine)	002OY000 457 n°2 - 1 - 002OY000 457 n°2 - 2	P2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°16	Vol 2 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S24 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Noire (sur le ragréage d'origine)	002OY000 457 n°2 - 1 - 002OY000 457 n°2 - 2	P2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 1 (Dépagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Noire (sur le ragréage d'origine)	002OY000 457 n°2 - 1 - 002OY000 457 n°2 - 2	P2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°16	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S26 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Noire (sur le ragréage d'origine)	002OY000 457 n°2 - 1 - 002OY000 457 n°2 - 2	P2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°16	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S27 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Noire (sur le ragréage d'origine)	002OY000 457 n°2 - 1 - 002OY000 457 n°2 - 2	P2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°16	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Noire (sur le ragréage d'origine)	002OY000 457 n°2 - 1 - 002OY000 457 n°2 - 2	P2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°16	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Plaque au sol autour canalisation d'EU	P9	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 457 n°9 - 1 - 002OY000 457 n°9 - 2	P9	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un prélèvement	Gris d'origine pièces humides (sous colle noir)	002OY000 457 n°10 - 1 - 002OY000 457 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Gris d'origine pièces humides (sous colle noir)	002OY000 457 n°10 - 1 - 002OY000 457 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°16	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11	Réalisation d'un prélèvement	beige + colle noir inséparable	002OY000 457 n°11 - 1 - 002OY000 457 n°11 - 2	P11	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°16	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S13 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	beige + colle noir inséparable	002OY000 457 n°11 - 1 - 002OY000 457 n°11 - 2	P11	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°16	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	non d'origines		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4 - I1 - 5				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	non d'origines		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4 - I1 - 5				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	non d'origines		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4 - I1 - 5				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 8 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	non d'origines		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4 - I1 - 5				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	non d'origines		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4 - I1 - 5				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 2 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	non d'origines		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4 - I1 - 5				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	non d'origines		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4 - I1 - 5				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	non d'origines		I1 - 1 - I1 - 2 - I1 - 3 - I1 - 4 - I1 - 5				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	non d'origine au dessus de la colle noire		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	non d'origine au dessus de la colle noire		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 8 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	non d'origine au dessus de la colle noire		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	non d'origine au dessus de la colle noire		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	non d'origine au dessus de la colle noire		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	non d'origine au dessus de la colle noire		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°16	Vol 2 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	non d'origine au dessus de la colle noire		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	non d'origine au dessus de la colle noire		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°16	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	non d'origine au dessus de la colle noire		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement N°16	Appartement N°16 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement N°16	Appartement N°16 - Plan des prélèvements
	Appartement N°16	Appartement N°16 - MPCA Toutes catégories confondues



APPARTEMENT N°16 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
---	--

	Localisation d'un prélèvement
---	-------------------------------

	Localisation d'une impossibilité technique
---	--

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------


	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

--	--

--	--

--	--

Techniciens intervenant
GARDENAT Ludovic

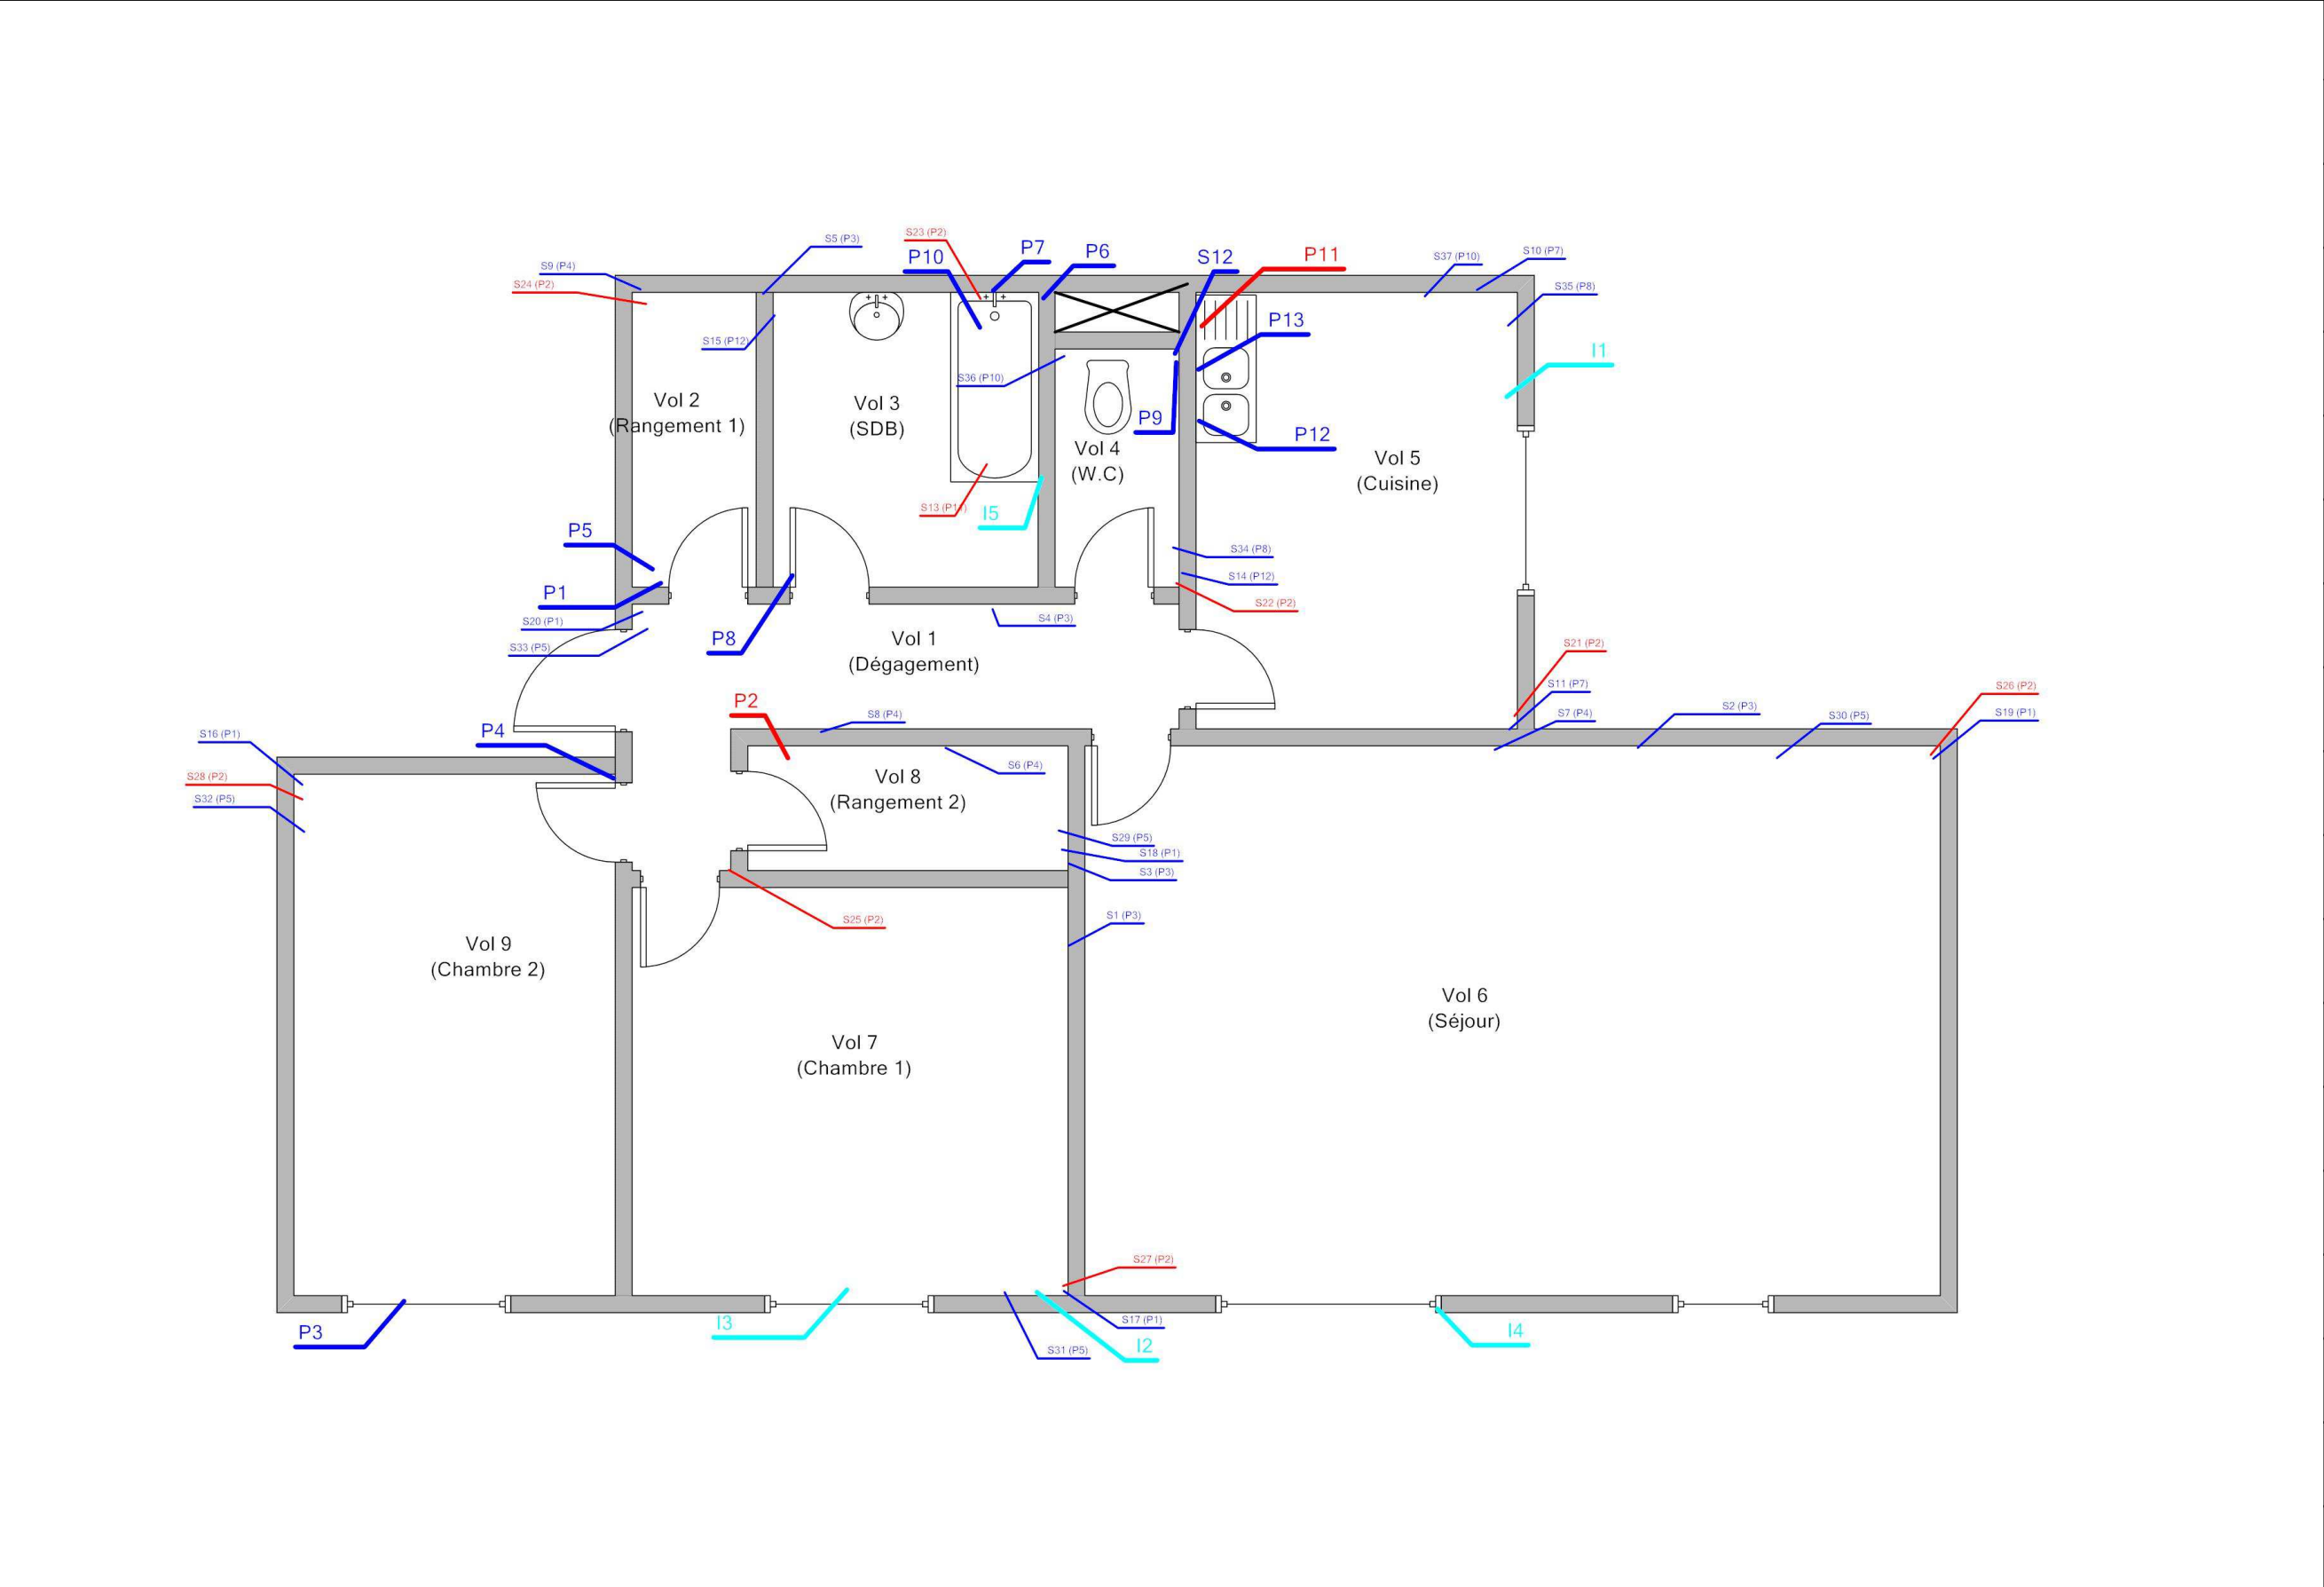

Adresse du bien
7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE 53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage

Date intervention
16/03/2017

16/03/2017


Techniciens intervenant
GARDENAT Ludovic

GARDENAT Ludovic

APPARTEMENT N°16 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000457

Légende

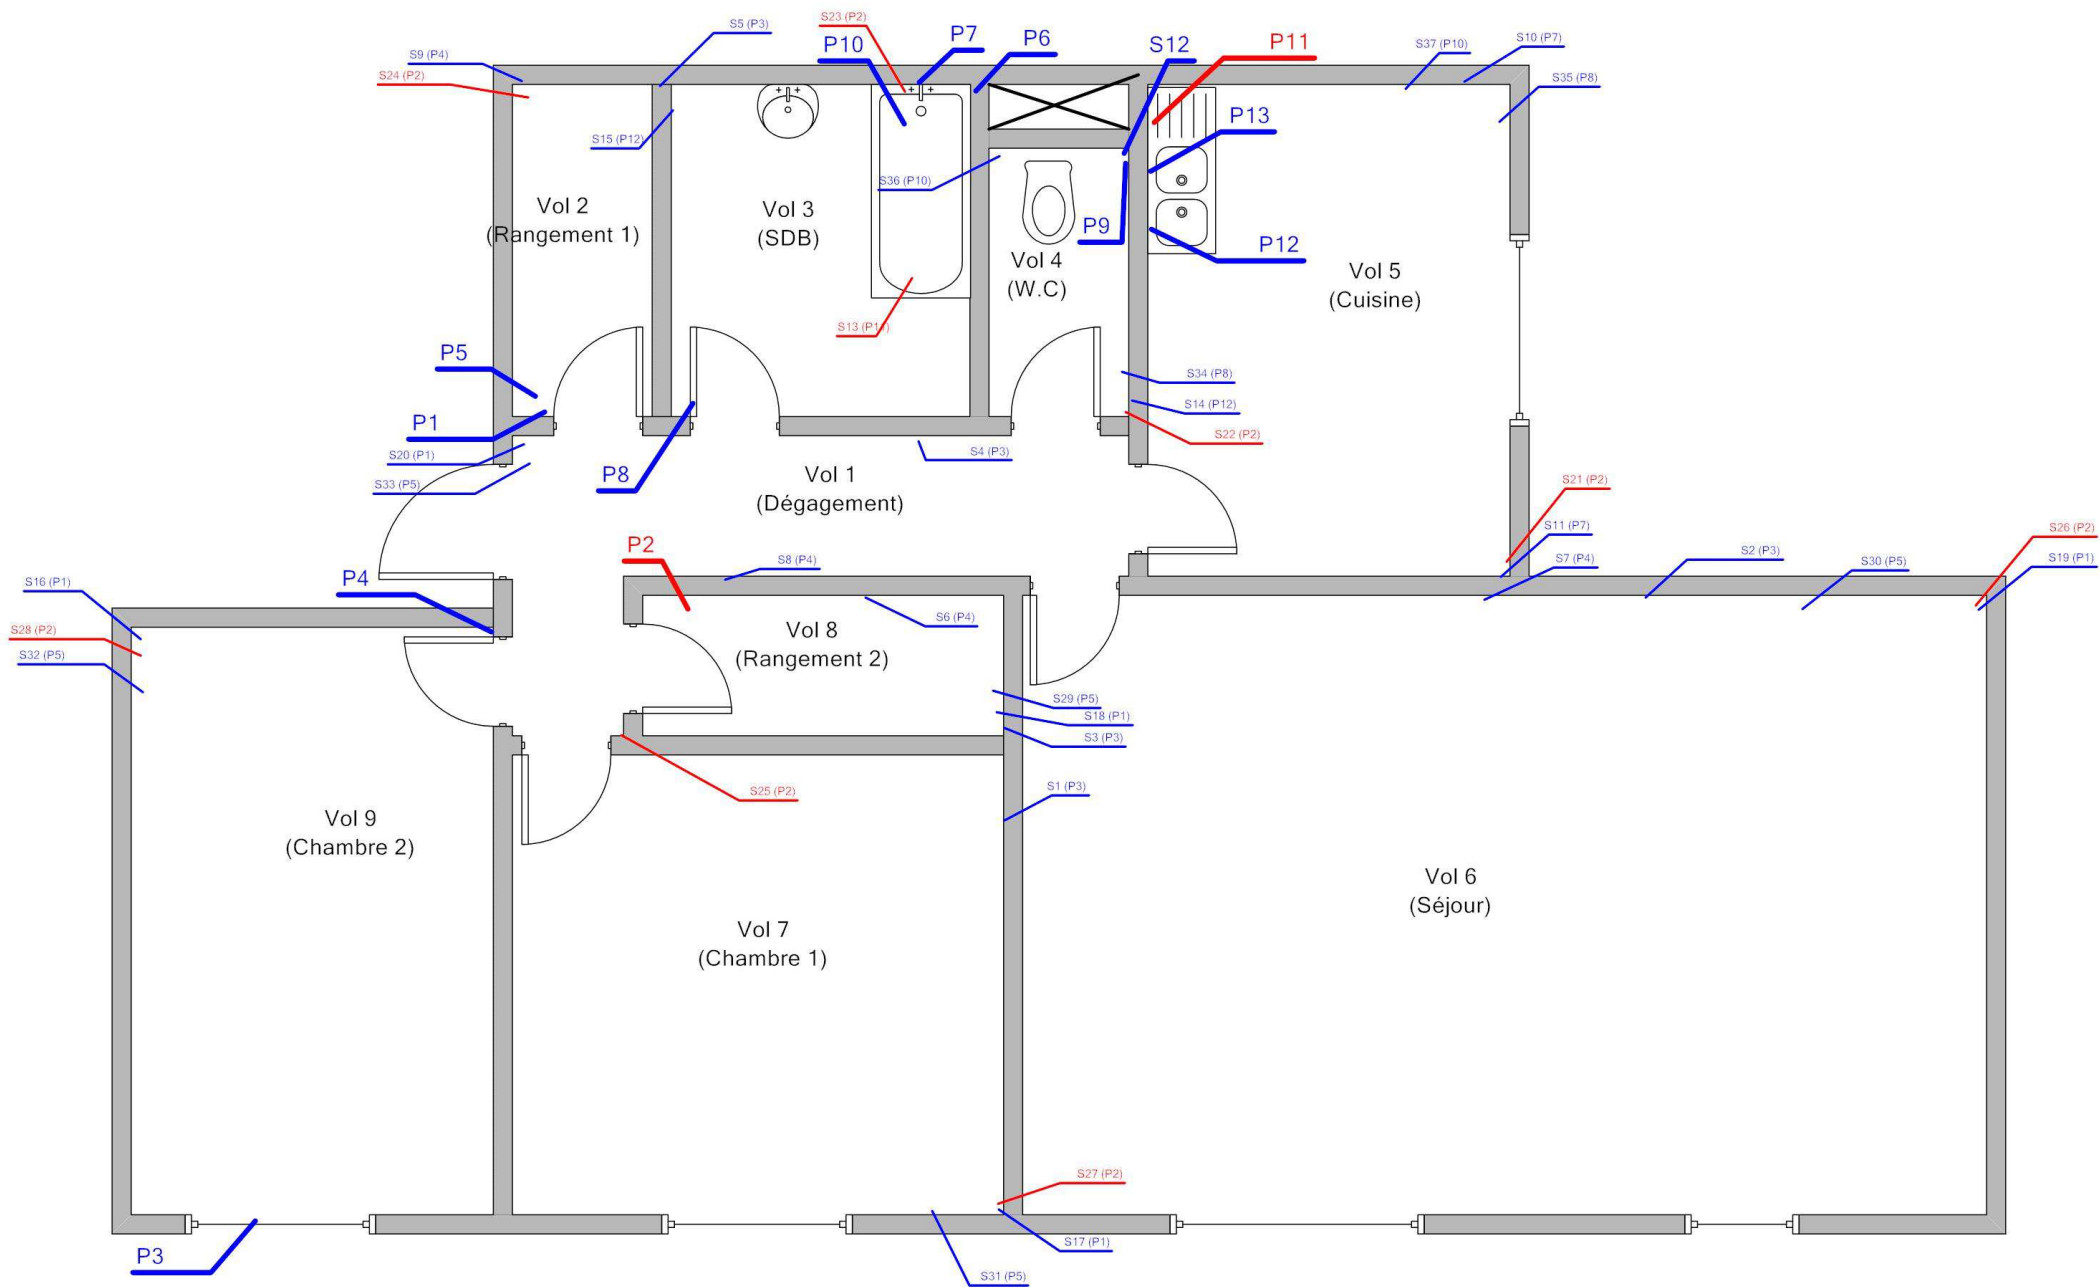

Adresse du bien
7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage



Date intervention
16/03/2017


Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

APPARTEMENT N°16 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OY000457

Légende

	P2 : Colle bitumeuses noire
	P11 : Dalles plastiques dure cassante beige

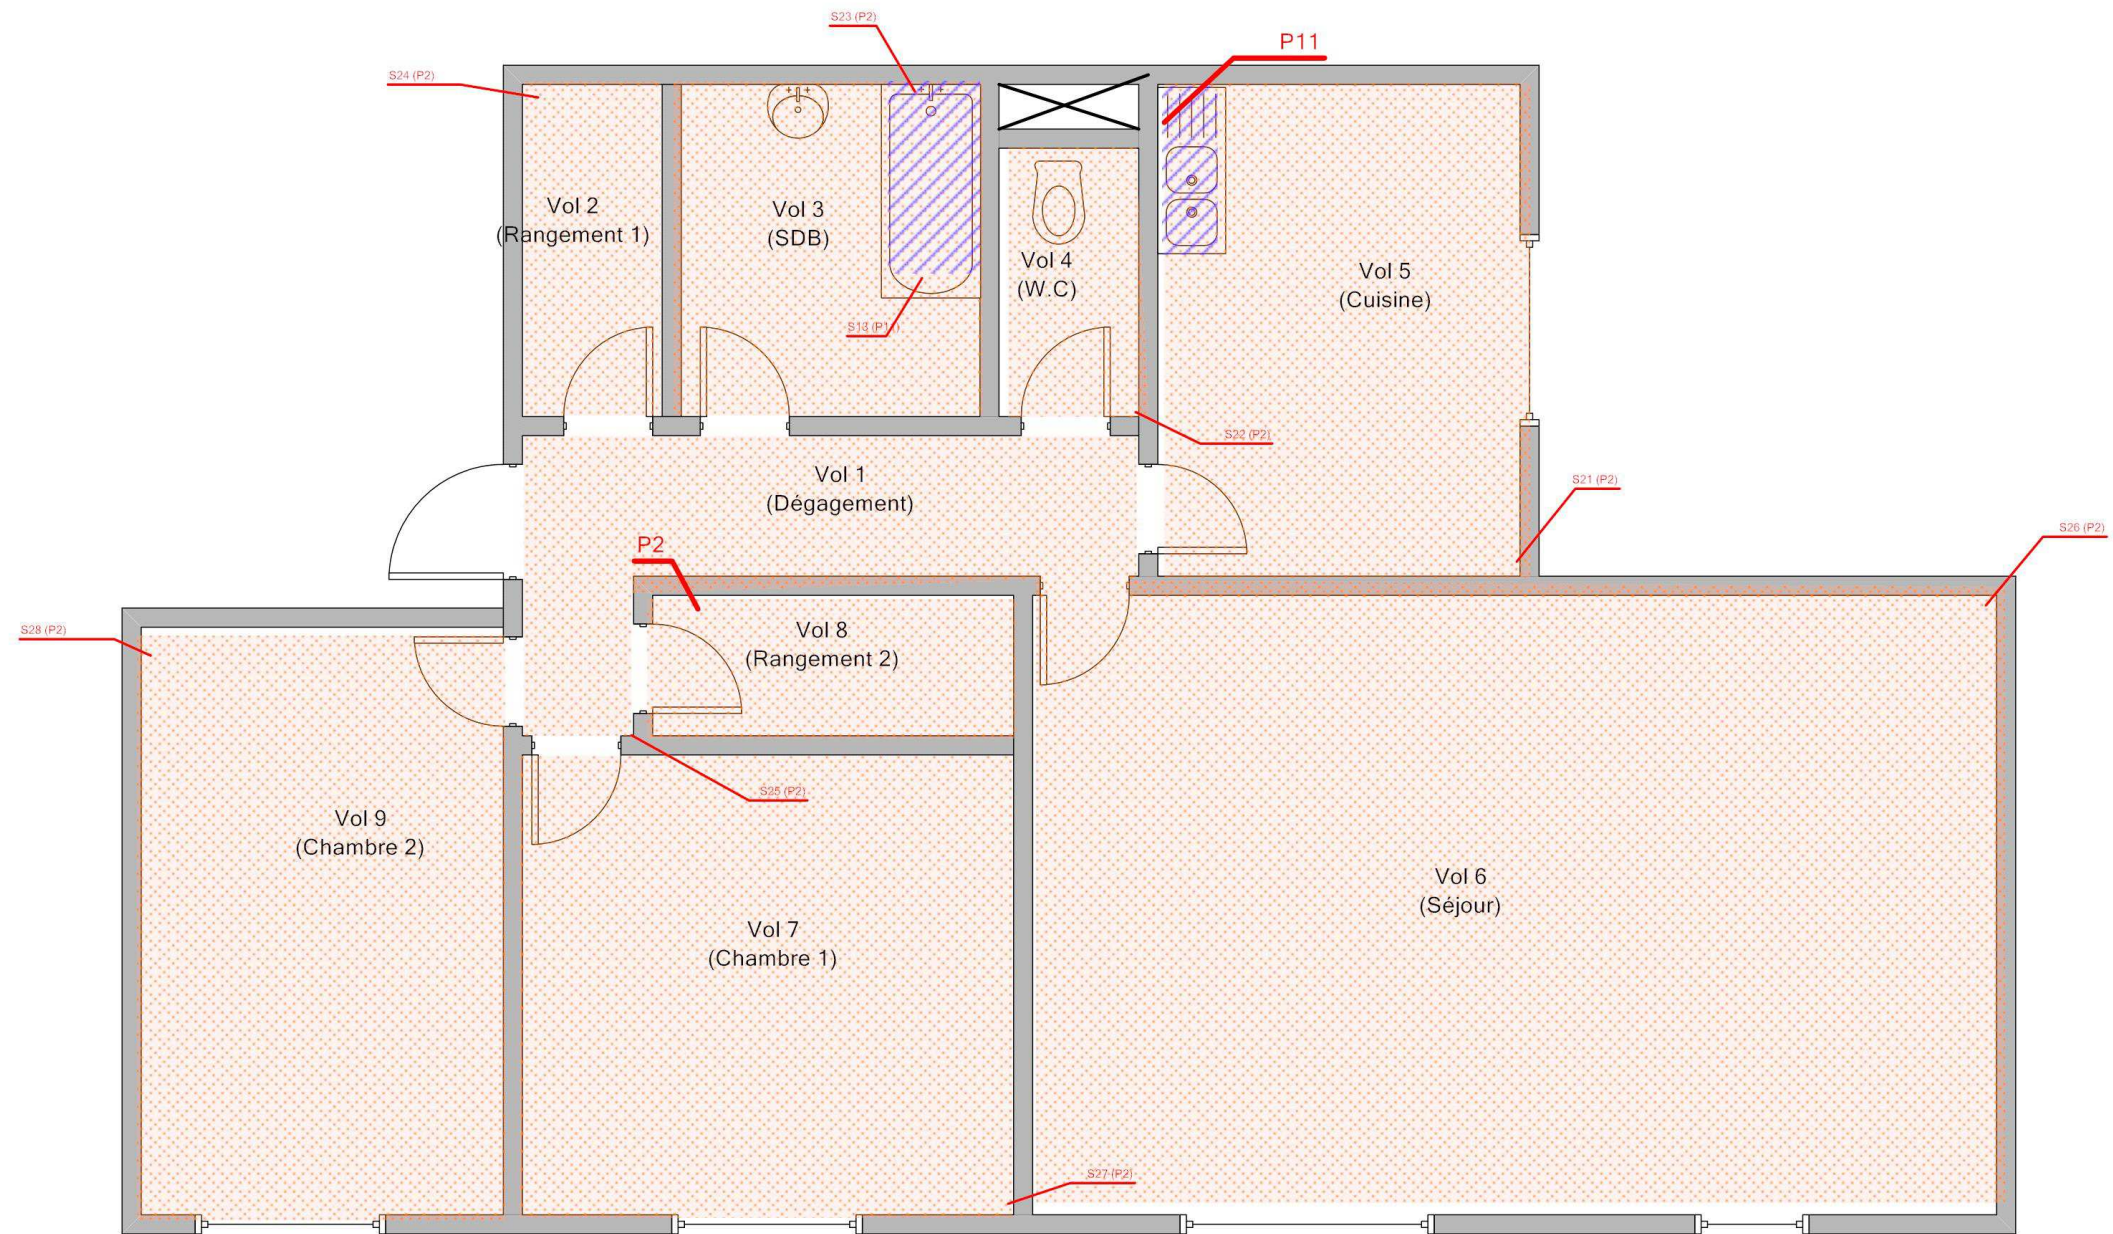

Adresse du bien

7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage

Date intervention

16/03/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000457 n°1 - 1 (P1)	Appartement N°16 - Vol 2 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002OY000457 n°1 - 2 (P1)	Appartement N°16 - Vol 2 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002OY000457 n°2 - 1 (P2)	Appartement N°16 - Vol 8 (Rangement 2)	Prélevement positif
002OY000457 n°2 - 2 (P2)	Appartement N°16 - Vol 8 (Rangement 2)	Prélevement positif
002OY000457 n°3 - 1 (P3)	Appartement N°16 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000457 n°3 - 2 (P3)	Appartement N°16 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000457 n°4 - 1 (P4)	Appartement N°16 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000457 n°4 - 2 (P4)	Appartement N°16 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000457 n°5 - 1 (P5)	Appartement N°16 - Vol 2 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002OY000457 n°5 - 2 (P5)	Appartement N°16 - Vol 2 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002OY000457 n°6 - 1 (P6)	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000457 n°6 - 2 (P6)	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000457 n°7 - 1 (P7)	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000457 n°7 - 2 (P7)	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000457 n°8 - 1 (P8)	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000457 n°8 - 2 (P8)	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000457 n°9 - 1 (P9)	Appartement N°16 - Vol 4 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000457 n°9 - 2 (P9)	Appartement N°16 - Vol 4 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000457 n°10 - 1 (P10)	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000457 n°10 - 2 (P10)	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000457 n°11 - 1 (P11)	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement positif
002OY000457 n°11 - 2 (P11)	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement positif
002OY000457 n°12 - 1 (P12)	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000457 n°12 - 2 (P12)	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000457 n°13 - 2 (P13)	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000457 n°13 - 1 (P13)	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	I1
	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	I1
	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	I1
	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	I1
	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	I1

Référence	Localisation	Action
	Appartement N°16 - Vol 7 (Chambre 1)	I2
	Appartement N°16 - Vol 7 (Chambre 1)	I3
	Appartement N°16 - Vol 6 (Séjour)	I4
S12 - 2 (A12)	Appartement N°16 - Vol 4 (W.C)	Absence : pas d'amiante par nature
S12 - 1 (A12)	Appartement N°16 - Vol 4 (W.C)	Absence : pas d'amiante par nature

002OY000457 n°1 - 1 (P1)



002OY000457 n°1 - 2 (P1)



002OY000457 n°2 - 1 (P2)



002OY000457 n°2 - 2 (P2)



002OY000457 n°3 - 1 (P3)



002OY000457 n°3 - 2 (P3)



002OY000457 n°4 - 1 (P4)



002OY000457 n°4 - 2 (P4)



002OY000457 n°5 - 1 (P5)



002OY000457 n°5 - 2 (P5)



002OY000457 n°6 - 1 (P6)



002OY000457 n°6 - 2 (P6)



002OY000457 n°7 - 1 (P7)



002OY000457 n°7 - 2 (P7)



002OY000457 n°8 - 1 (P8)



002OY000457 n°8 - 2 (P8)



002OY000457 n°9 - 1 (P9)



002OY000457 n°9 - 2 (P9)



002OY000457 n°10 - 1 (P10)



002OY000457 n°10 - 2 (P10)



002OY000457 n°11 - 1 (P11)



002OY000457 n°11 - 2 (P11)



002OY000457 n°12 - 1 (P12)



002OY000457 n°12 - 2 (P12)



002OY000457 n°13 - 2 (P13)



002OY000457 n°13 - 1 (P13)



I1 - 4



I1 - 3



I1 - 5



I1 - 1



I1 - 2



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



S12 - 2 (A12)



S12 - 1 (A12)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche - Gris d'origine pièces sèches (sous colle noir) -	Appartement N°16 - Vol 2 (Rangement 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - Noire (sur le ragréage d'origine) -	Appartement N°16 - Vol 8 (Rangement 2)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier - Cloison et doublage pièces sèches -	Appartement N°16 - Vol 9 (Chambre 2)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + papier + peinture - Refend pièces sèches -	Appartement N°16 - Vol 9 (Chambre 2)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - Plafond pièce sèche -	Appartement N°16 - Vol 2 (Rangement 1)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier + peintures multiples - Grise (carreaux 10 X 10 Blanc) -	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Refend pièces humides -	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples - Plafond pièces humides -	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples -	Appartement N°16 - Vol 4 (W.C)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris hétérogène - Gris d'origine pièces humides (sous colle noir) -	Appartement N°16 - Vol 3 (SDB)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire - beige + colle noir inséparable -	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau rouge en vrac - Cloison et doublage pièces humides -	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture - Grise -	Appartement N°16 - Vol 5 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57562 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57562
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 2 (Rangement 1)
Description ITGA	Ragréege gris hétérogène / Sous couche de ragréege blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréege gris hétérogène + sous couche de ragréege blanche	META le 31/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57563 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57563
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 8 (Rangement 2)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META le 31/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57564 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57564
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 9 (Chambre 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	META le 31/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57565 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57565
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 9 (Chambre 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + papier + peinture	META le 01/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57566 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57566
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Rangement 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 31/03/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57567 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57567
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 3 (SDB)

Description ITGA	Colle beige avec couche en papier / Carrelage / Peintures multiples
------------------	---

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec couche en papier + peintures multiples	META le 31/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57568 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57568
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META le 31/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57569 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57569
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	META le 31/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57570 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57570
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plaque au sol autour canalisation d'EU / Vol 4 (W.C)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples	META le 31/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57571 EN DATE DU 01/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57571
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréege gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréege gris hétérogène	META le 31/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57572 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57572
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 5 (Cuisine)
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire	META le 31/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57573 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57573
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau rouge en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture + matériau rouge en vrac	META le 31/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-57574 EN DATE DU 01/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-27898
Echantillon ITGA : IT071703-57574
Reçu au laboratoire le : 21/03/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000457
Dossier client	_00098000010000100016_ 7 BD FREDERIC SIMON - RES VILLENEUVE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 16 de type 4 situé au 03 ème étage
Echantillon	002OY000457013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 5 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + peinture	META le 31/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste