

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	523 RUE DES FAUVETTES - RES DE BRETAGNE
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00100000010000100006_
Date du repérage :	09/06/2016
Désignation :	Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	523 RUE DES FAUVETTES - RES DE BRETAGNE 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00100000010000100006_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 6 de type 2 situé au 01 ^{er} étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	28/06/2016
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0800400100)		A Riorges, le 28/06/2016
Date de repérage :	09/06/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 6 - Vol 1 (SDB)	LGT 6 - Vol 2 (W.C)
LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	LGT 6 - Vol 4 (Chambre)
LGT 6 - Vol 5 (Séjour)	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 6	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 6	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement)	
Revêtement de mur	LGT 6	Vol 1 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de sol	LGT 6	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)



M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Séjour)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (SDB)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Séjour)	Radiateurs	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre)	Radiateurs	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (SDB)	Radiateurs	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Fine couche d'enduit sur placoplâtre	P7
Vol 4 (Chambre)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P9
Vol 1 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P9
Vol 5 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P9
Vol 3 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P9
Vol 1 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11

Q Réserves / Commentaires



Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.

- Commentaire n°1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 6	Vol 1 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 6	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Radiateurs	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 6	Vol 5 (Séjour)	Radiateurs	Radiateurs	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 4 (Chambre)	Radiateurs	Radiateurs	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 6	Vol 1 (SDB)	Radiateurs	Radiateurs	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 6 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002HD0010 07 n°2 - 1 - 002HD0010 07 n°2 - 2	P2	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 6 (Dégagement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloison et doublage pièces sèches	002HD0010 07 n°2 - 1 - 002HD0010 07 n°2 - 2	P2	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0010 07 n°4 - 1 - 002HD0010 07 n°4 - 2	P4	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Porteur pièces humides	002HD0010 07 n°4 - 1 - 002HD0010 07 n°4 - 2	P4	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Fine couche d'enduit sur placoplatre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 07 n°7 - 1 - 002HD0010 07 n°7 - 2	P7	PAPIER + PLATRE	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0010 07 n°8 - 1 - 002HD0010 07 n°8 - 2	P8	PAPIER + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Porteur pièces sèches	002HD0010 07 n°8 - 1 - 002HD0010 07 n°8 - 2	P8	PAPIER + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement	Allège fenêtre	002HD0010 07 n°9 - 1 - 002HD0010 07 n°9 - 2	P9	FIBROCIMENT	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 1 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S13 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Allège fenêtre	002HD0010 07 n°9 - 1 - 002HD0010 07 n°9 - 2	P9	FIBROCIMENT	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S14 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Allège fenêtre	002HD0010 07 n°9 - 1 - 002HD0010 07 n°9 - 2	P9	FIBROCIMENT	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S15 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Allège fenêtre	002HD0010 07 n°9 - 1 - 002HD0010 07 n°9 - 2	P9	FIBROCIMENT	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 1 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002HD0010 07 n°10 - 1 - - 002HD0010 07 n°10 - 2	P10	PEINTURE BLANCHE + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P10 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Cloison et doublage pièces humides	002HD0010 07 n°10 - 1 - - 002HD0010 07 n°10 - 2	P10	PEINTURE BLANCHE + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 6	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 6	Vol 4 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 6	Vol 1 (SDB)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 6	Vol 6 (Dégagement)	Menuiseries	joint mousse + colle jaune porte d'entrée	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD001007 n°14 - 1 - 002HD001007 n°14 - 2	P14	JOINT MOU NOIR ET MARRON + FIBRES BLANCHES	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 6 (Dégagement)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Réalisation d'un prélèvement	beige (porte intérieures)	002HD0010 07 n°15 - 1 - 002HD0010 07 n°15 - 2	P15	MASTIC BEIGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 6 (Dégagement)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	beige (porte intérieures)	002HD0010 07 n°15 - 1 - 002HD0010 07 n°15 - 2	P15	MASTIC BEIGE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 6 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0010 07 n°1 - 1 - 002HD0010 07 n°1 - 2	P1	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plafond pièce sèche	002HD0010 07 n°1 - 1 - 002HD0010 07 n°1 - 2	P1	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 1 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0010 07 n°13 - 1	P13	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Plafond pièces humides	002HD0010 07 n°13 - 1	P13	PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P3	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0010 07 n°3 - 1 - 002HD0010 07 n°3 - 2	P3	COLLE BLANCHE CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 1 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P12	Réalisation d'un prélèvement	grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0010 07 n°12 - 1	P12	COLLE BLANCHE CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 1 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0010 07 n°12 - 1	P12	COLLE BLANCHE CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Gris d'origine pièces humides	002HD0010 07 n°5 - 1 - 002HD0010 07 n°5 - 2	P5	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Gris d'origine pièces humides	002HD0010 07 n°5 - 1 - 002HD0010 07 n°5 - 2	P5	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Gris pièces sèches	002HD0010 07 n°6 - 1 - 002HD0010 07 n°6 - 2	P6	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Gris pièces sèches	002HD0010 07 n°6 - 1 - 002HD0010 07 n°6 - 2	P6	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 1 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11	Réalisation d'un prélèvement	grises marbrées noir + colle noire	002HD0010 07 n°11 - 1 - 002HD0010 07 n°11 - 2	P11	DALLE GRISE + COLLE NOIRE	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	grises marbrées noir + colle noire	002HD0010 07 n°11 - 1 - 002HD0010 07 n°11 - 2	P11	DALLE GRISE + COLLE NOIRE	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S19 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	grises marbrées noir + colle noire	002HD0010 07 n°11 - 1 - 002HD0010 07 n°11 - 2	P11	DALLE GRISE + COLLE NOIRE	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S20 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	grises marbrées noir + colle noire	002HD0010 07 n°11 - 1 - 002HD0010 07 n°11 - 2	P11	DALLE GRISE + COLLE NOIRE	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	grises marbrées noir + colle noire	002HD0010 07 n°11 - 1 - 002HD0010 07 n°11 - 2	P11	DALLE GRISE + COLLE NOIRE	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	grises marbrées noir + colle noire	002HD0010 07 n°11 - 1 - 002HD0010 07 n°11 - 2	P11	DALLE GRISE + COLLE NOIRE	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I4	supplémentaire (coulé sur dalles plastiques)		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 6	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	lino gris / blanc + colle jaune		I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 6		LGT 6 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 6		LGT 6 - Plan de prélèvements
 LGT 6		LGT 6 - MPCA Toutes catégories confondues
 LGT 6		LGT 6 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
 LGT 6		LGT 6 - MPCA Revêtement de sol



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001007 n°1 - 1 (P1)	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001007 n°1 - 2 (P1)	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001007 n°2 - 1 (P2)	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001007 n°2 - 2 (P2)	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001007 n°3 - 1 (P3)	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001007 n°3 - 2 (P3)	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001007 n°4 - 1 (P4)	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001007 n°4 - 2 (P4)	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001007 n°5 - 1 (P5)	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001007 n°5 - 2 (P5)	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001007 n°6 - 1 (P6)	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001007 n°6 - 2 (P6)	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001007 n°7 - 1 (P7)	LGT 6 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001007 n°7 - 2 (P7)	LGT 6 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001007 n°8 - 1 (P8)	LGT 6 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001007 n°8 - 2 (P8)	LGT 6 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001007 n°9 - 1 (P9)	LGT 6 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement positif
002HD001007 n°9 - 2 (P9)	LGT 6 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement positif
002HD001007 n°10 - 1 (P10)	LGT 6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001007 n°10 - 2 (P10)	LGT 6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001007 n°11 - 1 (P11)	LGT 6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement positif
002HD001007 n°11 - 2 (P11)	LGT 6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement positif
002HD001007 n°12 - 1 (P12)	LGT 6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001007 n°13 - 1 (P13)	LGT 6 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	I4
	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	I5
002HD001007 n°14 - 1 (P14)	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001007 n°14 - 2 (P14)	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001007 n°15 - 1 (P15)	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001007 n°15 - 2 (P15)	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif



002HD001007 n°1 - 1 (P1)



002HD001007 n°1 - 2 (P1)



002HD001007 n°2 - 1 (P2)



002HD001007 n°2 - 2 (P2)



002HD001007 n°3 - 1 (P3)



002HD001007 n°3 - 2 (P3)



002HD001007 n°4 - 1 (P4)



002HD001007 n°4 - 2 (P4)



002HD001007 n°5 - 1 (P5)



002HD001007 n°5 - 2 (P5)



002HD001007 n°6 - 1 (P6)



002HD001007 n°6 - 2 (P6)



002HD001007 n°7 - 1 (P7)



002HD001007 n°7 - 2 (P7)



002HD001007 n°8 - 1 (P8)



002HD001007 n°8 - 2 (P8)



002HD001007 n°9 - 1 (P9)



002HD001007 n°9 - 2 (P9)



002HD001007 n°10 - 1 (P10)



002HD001007 n°10 - 2 (P10)



002HD001007 n°11 - 1 (P11)



002HD001007 n°11 - 2 (P11)



002HD001007 n°12 - 1 (P12)



002HD001007 n°13 - 1 (P13)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1




I4 - 1



I5 - 1



002HD001007 n°14 - 1 (P14)

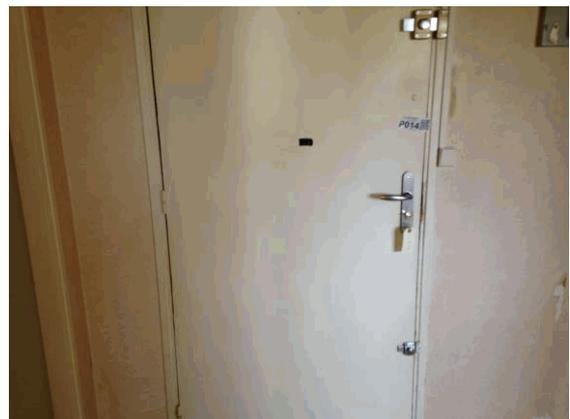

002HD001007 n°14 - 2 (P14)



002HD001007 n°15 - 1 (P15)



002HD001007 n°15 - 2 (P15)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	PLATRE - Plafond pièce sèche -	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	PLATRE - Cloison et doublage pièces sèches -	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE BLANCHE CARRELAGE - Grise (carreaux 15 X 15 Blanc) -	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	PLATRE - Porteur pièces humides -	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAGREAGE - Gris d'origine pièces humides -	LGT 6 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAGREAGE - Gris pièces sèches -	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	PAPIER + PLATRE - -	LGT 6 - Vol 5 (Séjour)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	PAPIER + PLATRE - Porteur pièces sèches -	LGT 6 - Vol 5 (Séjour)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	FIBROCIMENT - Allège fenêtre -	LGT 6 - Vol 4 (Chambre)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	PEINTURE BLANCHE + PLATRE - Cloison et doublage pièces humides -	LGT 6 - Vol 1 (SDB)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	DALLE GRISE + COLLE NOIRE - grises marbrées noir + colle noire -	LGT 6 - Vol 1 (SDB)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE BLANCHE CARRELAGE - grise (carreaux 15 X 15 Blanc) -	LGT 6 - Vol 1 (SDB)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	PLATRE - Plafond pièces humides -	LGT 6 - Vol 1 (SDB)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	JOINT MOU NOIR ET MARRON + FIBRES BLANCHES - -	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	MASTIC BEIGE - beige (porte intérieures) -	LGT 6 - Vol 6 (Dégagement)	

N° Dossier : 16061702529801

Date de réception : 17/06/2016-Site de Quimper

Client : AC ENVIRONNEMENT

Référence : 002HD001007

Site de prélèvement :

AC ENVIRONNEMENT

64, Rue Clément Ader

42153 RIORGES

Point de prélèvement : Vol 6 (Dégagement)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre

Couleur :

Couches à analyser :

Référence : 002HD001007

Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
MAYENNES

Aspect :

Ech 1 : N.T 412278 - 002HD001007 n°1

Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE_MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par :

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

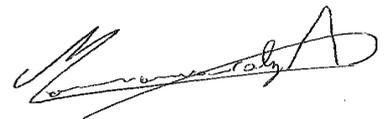

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Dégagement)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre

Couleur :
Référence : 002HD001007

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
 MAYENNES

Ech 1 : N.T 412279 - 002HD001007 n°2
Date de début d'analyse : 21/06/2016


Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE_MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :
Copie à :
Validation scientifique par :

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par :

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

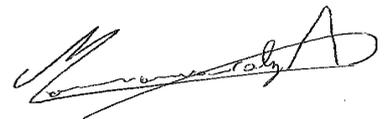

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

Couleur :
Référence : 002HD001007

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
 MAYENNES

Ech 1 : N.T 412280 - 002HD001007 n°3
Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle blanche carrelage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par : _____

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

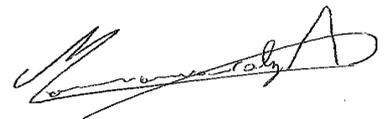

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre

Couleur :
Référence : 002HD001007

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
 MAYENNES

Ech 1 : N.T 412281 - 002HD001007 n°4
Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par : _____

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

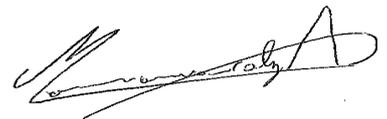

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (Cuisine)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréege

Couleur :
Référence : 002HD001007

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
MAYENNES

Ech 1 : N.T 412282 - 002HD001007 n°5
Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			ragréege
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par : _____

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

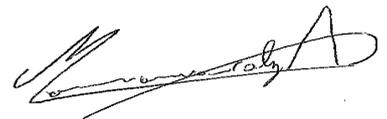

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Dégagement)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréege

Couleur :
Référence : 002HD001007

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
 MAYENNES

Ech 1 : N.T 412283 - 002HD001007 n°6
Date de début d'analyse : 21/06/2016


Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			ragréege
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :
Copie à :
Validation scientifique par :

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par :

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

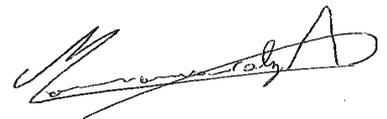

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par

symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 5 (Séjour)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
MAYENNES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Fine couche d'enduit sur placoplâtre

Référence : 002HD001007

Aspect :

Ech 1 : N.T 412284 - 002HD001007 n°7

Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE_MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	chrysotile
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			papier + plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable

Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par : _____

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 5 (Séjour)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
 MAYENNES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
 Murs et cloisons - Enduit plâtre

Référence : 002HD001007

Aspect :
Ech 1 : N.T 412285 - 002HD001007 n°8
Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			papier + plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par : _____

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

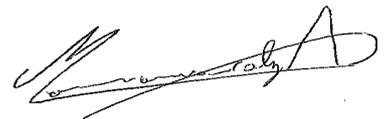

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par

symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (Chambre)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Plaques planes en fibres-ciment

Couleur :

Référence : 002HD001007

Couches à analyser :

Aspect :

Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
MAYENNES

Ech 1 : N.T 412286 - 002HD001007 n°9

Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	chrysotile
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			fibrociment
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

Validation administrative par : _____

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

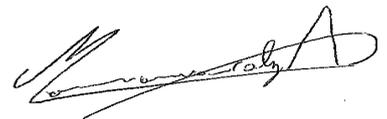

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.  Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
MAYENNES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Murs et cloisons - Enduit plâtre

Référence : 002HD001007

Aspect :
Ech 1 : N.T 412287 - 002HD001007 n°10
Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			peinture blanche + plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par : _____

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

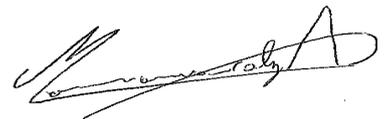

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
 MAYENNES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
 Dalles plastiques

Référence : 002HD001007

Aspect :
Ech 1 : N.T 412288 - 002HD001007 n°11
Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE_MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	chrysotile
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			dalle grise + colle noire
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par : _____

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

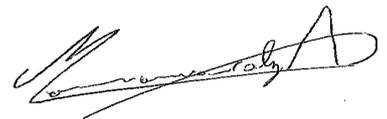

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :
Couches à analyser :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
 MAYENNES

date de prélèvement : 09/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur -
 Colles de carrelages (faïences)

Référence : 002HD001007

Aspect :
Ech 1 : N.T 412289 - 002HD001007 n°12
Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle blanche carrelage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par : _____

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

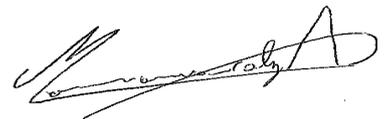

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (SDB)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre

Couleur :
Référence : 002HD001007

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
 MAYENNES

Ech 1 : N.T 412290 - 002HD001007 n°13
Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à : _____

Validation scientifique par : _____

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par : _____

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

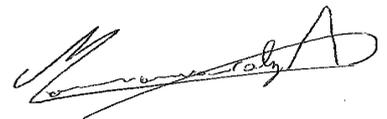

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Dégagement)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - joint mousse + colle jaune porte d'entrée

Couleur :
Référence : 002HD001007

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
MAYENNES

Ech 1 : N.T 412291 - 002HD001007 n°14
Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			joint mou noir et marron + fibres blanches
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par :

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

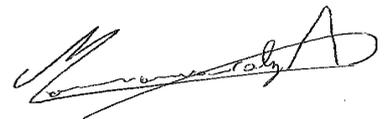

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702529801

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Dégagement)

date de prélèvement : 09/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier

Couleur :
Référence : 002HD001007

Couches à analyser :
Aspect :

 Remarque : 523 Rue des Fauvettes RES de Bretagne 53100
MAYENNES

Ech 1 : N.T 412292 - 002HD001007 n°15
Date de début d'analyse : 21/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			23/06/2016
OBSERVATION			
Description			mastic beige
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

MOUNAVARALY ALLAN Chef de service Amiante

Validation administrative par :

Allan MOUNAVARALY Chef de service Amiante

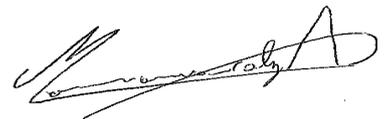

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.