

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

| | |
|--------------------|---|
| Adresse : | 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN |
| CP - Ville : | 53700 VILLAINES LA JUHEL |
| Référence client : | _00102000040000100035_ |
| Date du repérage : | 27/07/2017 |
| Désignation : | Appartement n° 35 de type 1BIS situé au RDC |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

| Rapport | Annexes |
|--|--|
| <p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

Renseignements administratifs

| A | | B | |
|---------------------------|--|--|--|
| Designation de l'immeuble | | Propriétaire / Donneur d'ordre | |
| Adresse : | 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN 53700 VILLAINES LA JUHEL | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT |
| Référence client : | _00102000040000100035_ | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation : | Appartement n° 35 de type 1BIS situé au RDC | | |
| Date de construction : | | | |



| C | Opérateur de repérage | D | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
|---|---------------------------------|--|---|
| Compagnie & Siret : | AC Environnement (N° 441355914) | Nom : | MORA Denis |
| Nom : | JOUSSELIN David | Date du rapport : | 07/08/2017 |
| Accompagnateur : | A.ALLEE (0 800 400 100) | A Riorges, le 07/08/2017 | |
| Date de repérage : | 27/07/2017 |  | |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre | | | |
| Numéro attestation : | CPDI3391 V2 | Assurance : | QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) |
| Délivré le : | 03/04/2015 |  | |

| E | Pièces visitées |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Liste des locaux visités : | |
| Appartement n°35 - Vol 1 (Séjour) | Appartement n°35 - Vol 2 (Cuisine) |
| Appartement n°35 - Vol 3 (SDB) | Appartement n°35 - Vol 4 (W.C) |
| Appartement n°35 - Vol 5 (Placard) | Appartement n°35 - Vol 6 (Dégagement) |



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|--|------------------|---|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°35 | Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Dégagement) | |
| Plafond et faux-plafonds | Appartement n°35 | Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Dégagement) | |
| Revêtement de sol | Appartement n°35 | Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Dégagement) | |
| Equipements divers et accessoires | Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | |
| Revêtement de mur | Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) | |

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

| Localisation | Matériau | Justification |
|--------------------|---------------------------------|---|
| Vol 2 (Cuisine) | Joint étanchéité | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les divers joint des équipements sanitaire |
| Vol 3 (SDB) | Joint étanchéité | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les divers joint des équipements sanitaire |
| Vol 1 (Séjour) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 1 (Séjour) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 6 (Dégagement) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 2 (Cuisine) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 2 (Cuisine) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 1 (Séjour) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf pré. |
|----------------|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| Vol 4 (W.C) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | S3 |
| Vol 3 (SDB) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle bitumeuse | S9 |
| Vol 1 (Séjour) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | S14 |
| Vol 3 (SDB) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles plastiques grises | S19 |

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 102 :

Matériaux amiantés :

- 1 colle de plinthe plastique grise sur 3 prélevées est amiantée (cf prélèvement 1 du 002HD000812) Il est possible qu'il s'agisse d'une pollution par les bandes entre plaque de plâtre support des plinthes plastiques
- 3 colles noires sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 3 dalles de sol grises sur les 3 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol grises sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 3 bandes entre plaque de plâtre pièces humides sont amiantées sur les 3 prélevées
- 3 bandes entre plaque de plâtre pièces sèches sont amiantées sur les 3 prélevées
- 6 enduit plâtre sur les plafonds des pièces humides sont amiantés sur les 12 prélevés
- 2 enduit plâtre sur les plafonds des pièces sèches sont amiantés sur les 12 prélevés

Suite aux résultats obtenu en phase 1 et 2, l'ensemble des cloisons et doublages plaque de plâtre pièces sèches et pièces humides ont été considérés comme amiantés dans les diagnostics des 10 logements de la phase 3.

On retrouve de l'amiante dans les enduits plâtres des plafonds dans 6 logements sur les 12 réalisés.

Sur les 24 prélèvements d'enduits plâtres plafonds réalisés dans les 12 logements du groupe 102, on retrouve 8 prélèvements amiantés. (6 plafonds pièces humides et 2 plafonds pièces sèches)

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les logements non visités. En cas d'intervention dans un de ces logements il conviendra de réaliser des prélèvements sur les enduits plâtres, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|----------------------------|---------------|------------|
| Sans objet | Sans objet | Sans objet |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | Evier | Tampon bitumineux | P7 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD001629 n°7 - 1 | P7 | Tampon Bitumineux Fibreux Noir | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | Evier | Tampon bitumineux | P7 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 | | 002HD001629 n°7 - 1 | P7 | Tampon Bitumineux Fibreux Noir | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | Evier | Joint étanchéité | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les divers joint des équipements sanitaire |
| Appartement n°35 | Vol 3 (SDB) | Evier | Joint étanchéité | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les divers joint des équipements sanitaire |
| Appartement n°35 | Vol 1 (Séjour) | Radiateurs | Joints | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------|--------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 4 (W.C) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | S3 | Réalisation d'un sondage | | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244 |
| Appartement n°35 | Vol 3 (SDB) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | S3 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S3 | | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244 |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | S3 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S3 | | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244 |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | P2 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD001629 n°2 - 1 - 002HD001629 n°2 - 2 | P2 | Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°35 | Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | S4 - S5 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | | 002HD001629 n°2 - 1 - 002HD001629 n°2 - 2 | P2 | Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 6 (Dégagement) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) | P4 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0016 29 n°4 - 1 - 002HD0016 29 n°4 - 2 | P4 | Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige Blanc Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°35 | Vol 6 (Dégagement) - Vol 1 (Séjour) - Vol 5 (Placard) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) | S10 - S11 - S12 - S13 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | | 002HD0016 29 n°4 - 1 - 002HD0016 29 n°4 - 2 | P4 | Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige Blanc Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°35 | Vol 1 (Séjour) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | S14 | Réalisation d'un sondage | | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00124 4 |
| Appartement n°35 | Vol 1 (Séjour) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | S14 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S14 | | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00124 4 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|----------------|---|-------------|---|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 6 (Dégagement) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | S14 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S14 | | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244 |
| Appartement n°35 | Vol 5 (Placard) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | S14 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S14 | | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244 |
| Appartement n°35 | Vol 6 (Dégagement) | Menuiseries | joint étanchéité | S15 | Noir / vert | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |
| Appartement n°35 | Vol 5 (Placard) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (enduit épais sur porteur placard) | P8 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD001629 n°8 - 1 - 002HD001629 n°8 - 2 | P8 | Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I4 | | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°35 | Vol 1 (Séjour) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I4 | | | I4 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|----------------------------------|-----------|--|------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 3 (SDB) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | P1 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD001629 n°1 - 1 | P1 | Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | S1 - S2 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 | | 002HD001629 n°1 - 1 | P1 | Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°35 | Vol 6 (Dégagement) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | P5 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD001629 n°5 - 1 | P5 | Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°35 | Vol 5 (Placard) - Vol 1 (Séjour) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | S17 - S18 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | | 002HD001629 n°5 - 1 | P5 | Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------|--------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--|----------------|---|-------------|---|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 4 (W.C) | Revêtement de mur | Colle de plinthe plastique noire | S6 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |
| Appartement n°35 | Vol 3 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de plinthe plastique noire | S6 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de plinthe plastique grise | S7 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |
| Appartement n°35 | Vol 3 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence sdb) | P3 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD001629 n°3 - 1 - 002HD001629 n°3 - 2 | P3 | Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°35 | Vol 3 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence sdb) | P3 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | | 002HD001629 n°3 - 1 - 002HD001629 n°3 - 2 | P3 | Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence cuisine) | P6 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0016 29 n°6 - 1 - 002HD0016 29 n°6 - 2 | P6 | Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige Joint Dur Blanc | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 1 (Séjour) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | S8 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | S8 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 3 (SDB) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | S8 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |
| Appartement n°35 | Vol 4 (W.C) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | S8 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |
| Appartement n°35 | Vol 5 (Placard) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | S8 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | S8 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |
| Appartement n°35 | Vol 3 (SDB) | Revêtement de sol | Colle bitumeuse | S9 | Réalisation d'un sondage | | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244 |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Colle bitumeuse | S9 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S9 | | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|--------------------|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|--|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 4 (W.C) | Revêtement de sol | Colle bitumeuse | S9 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S9 | | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001244 |
| Appartement n°35 | Vol 1 (Séjour) | Revêtement de sol | Colles jaune de revêtement de sol d'origine (pièces sèches) | S16 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |
| Appartement n°35 | Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Colles jaune de revêtement de sol d'origine (pièces sèches) | S16 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001620 |
| Appartement n°35 | Vol 5 (Placard) | Revêtement de sol | Lino beige avec sous face fibreuse et colle jaune | P9 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD001629 n°9 - 1 | P9 | Revêtement Souple Fibreux Beige Marron | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°35 | Vol 1 (Séjour) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3 | | | I3 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°35 | Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3 | | | I3 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°35 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3 | | | I3 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°35 | Vol 3 (SDB) | Revêtement de sol | Dalles plastiques grises | S19 | Réalisation d'un sondage | | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001622 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | Conclusion |
|------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---|----------------|-----------|-------------|------------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | |
| Appartement n°35 | Vol 4 (W.C) | Revêtement de sol | Dalles plastiques grises | S19 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S19 | | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001622 |




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref. | Plans | Titre du plan |
|--|------------------|--|
|  | Appartement n°35 | Appartement n°35 - Plan de repérage - Actions menées |
|  | Appartement n°35 | Appartement n°35 - Plan de prélèvements |
|  | Appartement n°35 | Appartement n°35 - MPCA Toutes catégories confondues |
|  | Appartement n°35 | Appartement n°35 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits |
|  | Appartement n°35 | Appartement n°35 - MPCA Revêtement de sol |



APPARTEMENT N°35 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001629

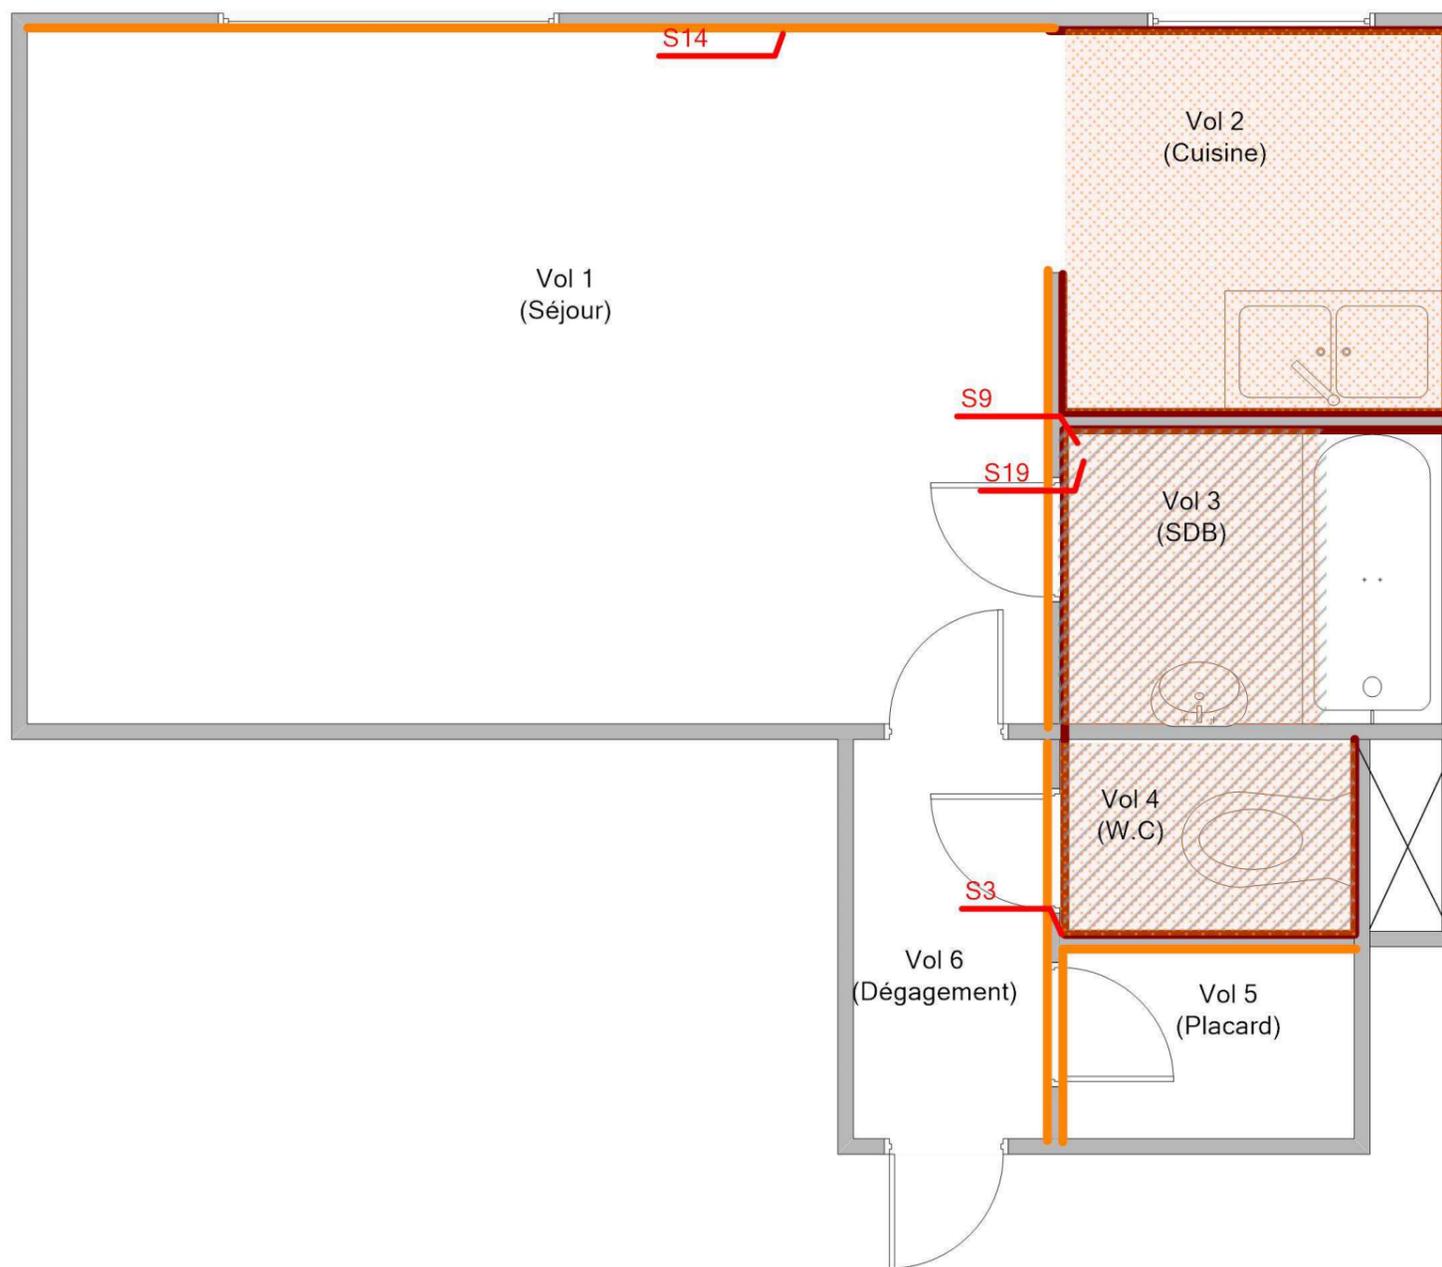

Légende

| | |
|---|--|
|  | S14: Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches |
|  | S3: Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides |
|  | S9: Colle bitumeuse |
|  | S19: Dalles plastiques grises |



Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Appartement n° 35 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
27/07/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°35 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001629

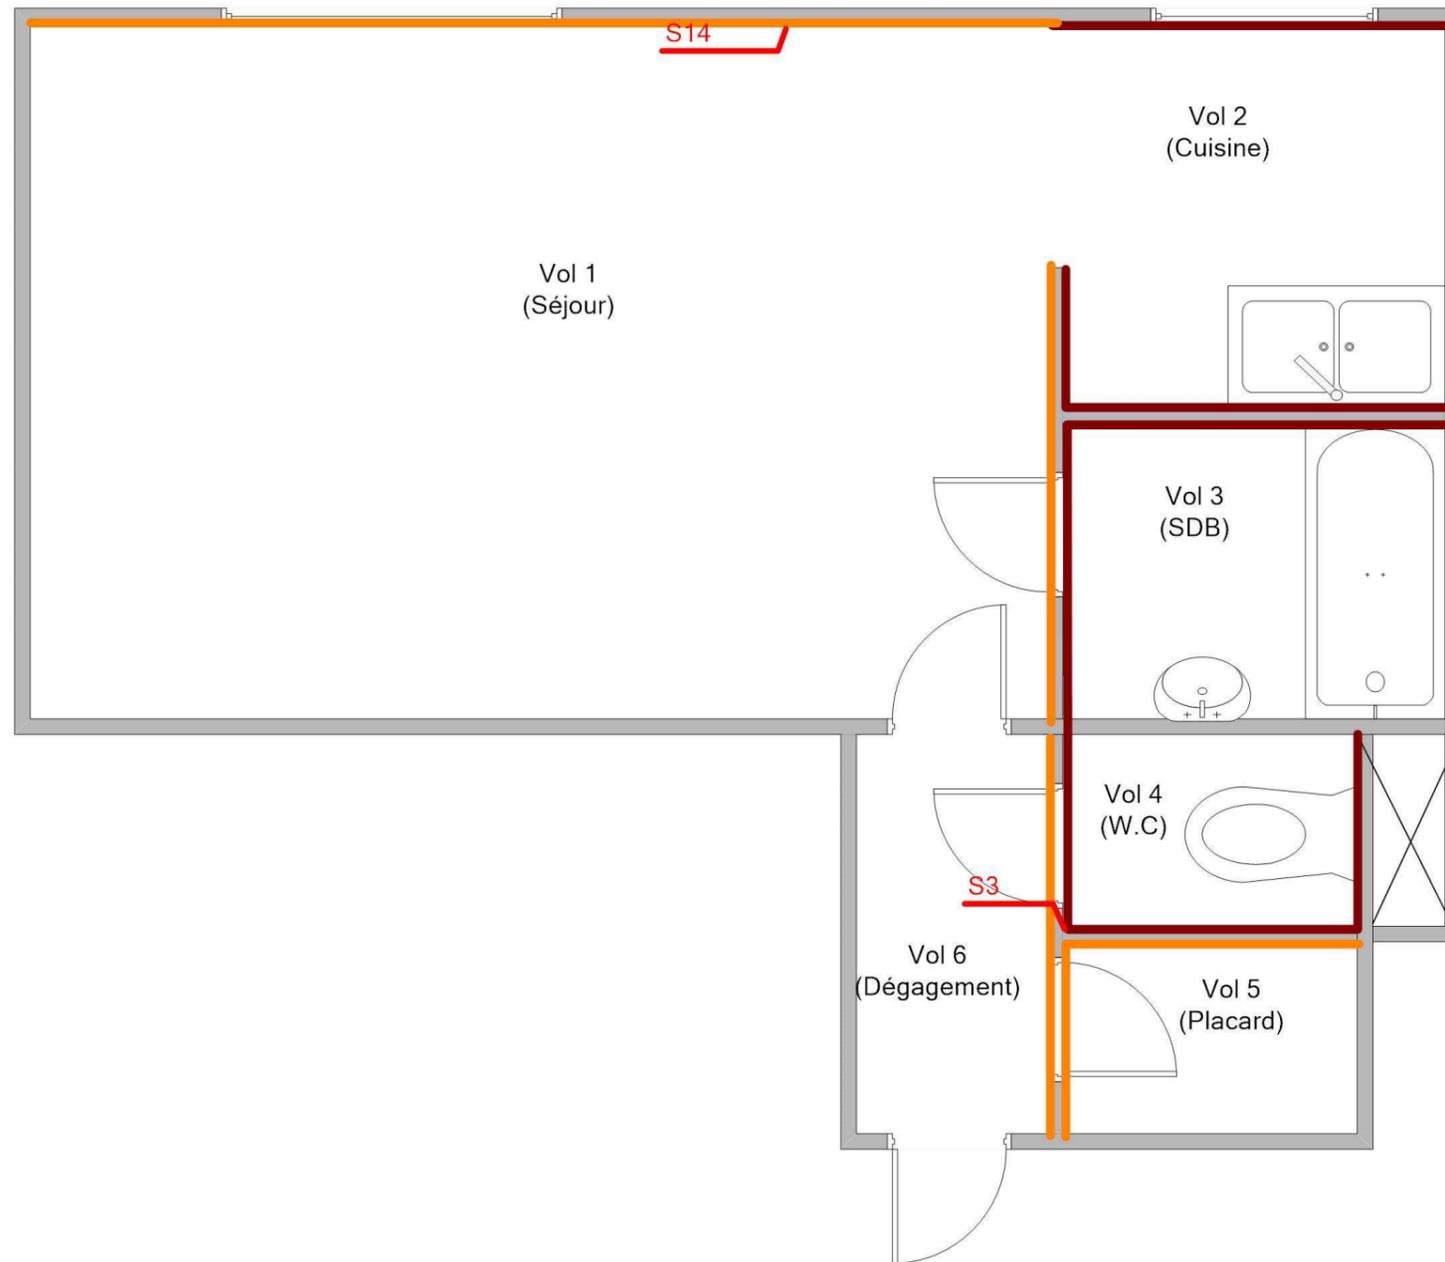

Légende

| | |
|---|--|
|  | S14: Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches |
|  | S3: Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides |



Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 35 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
27/07/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|--------------------------|--|---------------------|
| 002HD001629 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°35 - Vol 3 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°35 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°2 - 2 (P2) | Appartement n°35 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°3 - 1 (P3) | Appartement n°35 - Vol 3 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°3 - 2 (P3) | Appartement n°35 - Vol 3 (SDB) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°4 - 1 (P4) | Appartement n°35 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°4 - 2 (P4) | Appartement n°35 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°5 - 1 (P5) | Appartement n°35 - Vol 6 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°6 - 1 (P6) | Appartement n°35 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°6 - 2 (P6) | Appartement n°35 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°7 - 1 (P7) | Appartement n°35 - Vol 2 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°8 - 1 (P8) | Appartement n°35 - Vol 5 (Placard) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°8 - 2 (P8) | Appartement n°35 - Vol 5 (Placard) | Prélevement négatif |
| 002HD001629 n°9 - 1 (P9) | Appartement n°35 - Vol 5 (Placard) | Prélevement négatif |
| | Appartement n°35 - Vol 2 (Cuisine) | I1 |
| | Appartement n°35 - Vol 1 (Séjour) | I2 |
| | Appartement n°35 - Vol 1 (Séjour) | I3 |
| | Appartement n°35 - Vol 2 (Cuisine) | I4 |




002HD001629 n°1 - 1 (P1)



002HD001629 n°2 - 1 (P2)



002HD001629 n°2 - 2 (P2)

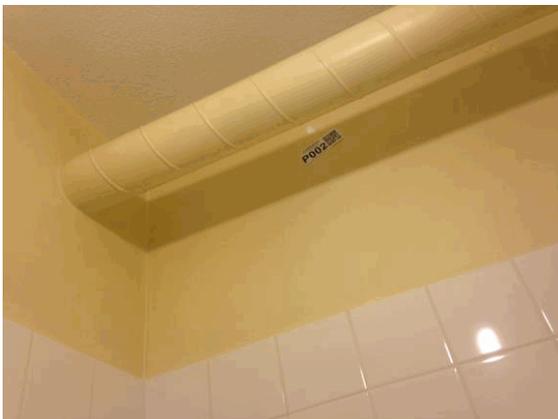

002HD001629 n°3 - 1 (P3)



002HD001629 n°3 - 2 (P3)



002HD001629 n°4 - 1 (P4)



002HD001629 n°4 - 2 (P4)



002HD001629 n°5 - 1 (P5)



002HD001629 n°6 - 1 (P6)



002HD001629 n°6 - 2 (P6)



002HD001629 n°7 - 1 (P7)



002HD001629 n°8 - 1 (P8)



002HD001629 n°8 - 2 (P8)



I1 - 1

002HD001629 n°9 - 1 (P9)



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie | Composant | Materiu | Localisation | Observation |
|-----------|--|-------------------|--|--|-------------|
| P1 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris - - | Appartement n°35 - Vol 3 (SDB) | |
| P2 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris - - | Appartement n°35 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P3 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige - - | Appartement n°35 - Vol 3 (SDB) | |
| P4 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige Blanc Ciment Effritable Gris - - | Appartement n°35 - Vol 6 (Dégagement) | |
| P5 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris - - | Appartement n°35 - Vol 6 (Dégagement) | |
| P6 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige Joint Dur Blanc - - | Appartement n°35 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P7 | Equipements divers et accessoires | Evier | Tampon Bitumineux Fibreux Noir - - | Appartement n°35 - Vol 2 (Cuisine) | |
| P8 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - - | Appartement n°35 - Vol 5 (Placard) | |
| P9 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement Souple Fibreux Beige Marron - - | Appartement n°35 - Vol 5 (Placard) | |

Référence chantier : C012017227399
Adresse chantier : Commande : 002HD001629
Affaire : _00102000040000100035_
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR
GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017227399 (9 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01534735

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|--|-------------|----------|------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002HD001629_001 | | 1 | Peinture | Effritable | Blanc | Attaque chimique : | 1 | MET* | Non détecté |
| Plafond et faux-plafonds / | | 2 | Enduit | Effritable | Beige | Acétone,Acide | | | |
| Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | | 3 | Ciment | Effritable | Gris | chlorhydrique | | | |
| Vol 3 (SDB) | | | | | | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01534736

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|--|-------------|----------|------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002HD001629_002 | | 1 | Peinture | Effritable | Beige | Attaque chimique : | 2 | MET* | Non détecté |
| Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / | | 2 | Enduit | Effritable | Beige | Acétone,Acide | | | |
| Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | | 3 | Ciment | Effritable | Gris | chlorhydrique | | | |
| Vol 2 (Cuisine) | | | | | | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01534737

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|--|--|-------------|----------|------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002HD001629_003 | | 1 | Colle | Dur | Blanc | Attaque chimique : | 1 | MET* | Non détecté |
| Revêtement de mur / | | 2 | Peinture | Effritable | Beige | Acétone,Acide | | | |
| Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) | | | | | | chlorhydrique | | | |
| Vol 3 (SDB) | | | | | | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01534738

| Description client | | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|--|-------------|---------|----------------|-------------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002HD001629_004 | | 1 | Papier | Souple Fibreux | Beige | Attaque chimique : | 1 | MET* | Non détecté |
| Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / | | 2 | Enduit | Effritable | Beige Blanc | Acétone,Acide | | | |
| Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) | | 3 | Ciment | Effritable | Gris | chlorhydrique | | | |
| Vol 6 (Dégagement) | | | | | | | | | |

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01534739 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|--|-------------|----------|------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002HD001629_005 | 1 | Peinture | Effritable | Blanc | Attaque chimique : | 1 | MET* | Non détecté |
| Plafond et faux-plafonds / | 2 | Enduit | Effritable | Beige | Acétone,Acide | | | |
| Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | 3 | Ciment | Effritable | Gris | chlorhydrique | | | |
| Vol 6 (Dégagement) | | | | | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01534740 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|--|-------------|----------|------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002HD001629_006 | 1 | Colle | Dur | Blanc | Attaque chimique : | 1 | MET* | Non détecté |
| Revêtement de mur / | 2 | Peinture | Effritable | Beige | Acétone,Acide | | | |
| Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) | 3 | Joint | Dur | Blanc | chlorhydrique | | | |
| Vol 2 (Cuisine) | | | | | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01534741 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 07/08/2017

Date d'analyse : 07/08/2017

| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|-------------|---------|--------------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002HD001629_007 | 1 | Tampon | Bitumineux Fibreux | Noir | Attaque chimique : | 2 | MET* | Non détecté |
| Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux | | | | | Chloroforme | | | |
| Vol 2 (Cuisine) | | | | | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01534742 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|-------------|----------|------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002HD001629_008 | 1 | Peinture | Effritable | Beige | Attaque chimique : | 1 | MET* | Non détecté |
| Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / | 2 | Plâtre | Effritable | Blanc | Acétone | | | |
| Enduit plâtre (enduit épais sur porteur placard) | | | | | | | | |
| Vol 5 (Placard) | | | | | | | | |

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01534743 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 07/08/2017

Date d'analyse : 07/08/2017

| Description client | Num. couche | Matière | Aspect | Couleur | Type de préparation | Nb. Prép. | Type d'analyse | Résultat |
|---|-------------|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| 002HD001629_009 | 1 | Revêtement | Souple Fibreux | Beige Marron | Attaque chimique : | 3 | MET* | Non détecté |
| Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige avec sous face fibreuse et colle jaune | | | | | Acétone | | | |
| Vol 5 (Placard) | | | | | | | | |

Remarque : RAS

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance

Sabbah Abdelslame

