

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
CP - Ville :	53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_00102000040000100042_
Date du repérage :	20/12/2016
Désignation :	Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN 53700 VILLAINES LA JUHEL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00102000040000100042_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (07 61 33 93 77) 20/12/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 30/12/2016 A Riorges, le 30/12/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
LGT 42 - Vol 1 (Séjour) LGT 42 - Vol 3 (Entrée) LGT 42 - Vol 5 (Placard)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine) LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 42	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (SDB/WC) - Vol 5 (Placard)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 42	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (SDB/WC) - Vol 5 (Placard)	
Revêtement de sol	LGT 42	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (SDB/WC) - Vol 5 (Placard)	
Equipements divers et accessoires	LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	LGT 42	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB/WC)	
Conduits, canalisations et équipements	LGT 42	Vol 4 (SDB/WC) - Vol 5 (Placard)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour)	Lino + colle (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Lino + colle (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Entrée)	Lino + colle (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB/WC)	Lino + colle (couche supérieure)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Séjour)	Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Entrée)	Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB/WC)	Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	dalles dures beiges	P4
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P5
Vol 4 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P5
Vol 1 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10
Vol 3 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10
Vol 4 (SDB/WC)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	rebouchage autour conduits	P18
Vol 5 (Placard)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	rebouchage autour conduits	P18
Vol 5 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P19
Vol 4 (SDB/WC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P19
Vol 2 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P19



Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
LGT 42 - Vol 6 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC)	Conduit eau	rebouchage autour conduits	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD001244 n°18 - 1	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC)	Conduit eau	rebouchage autour conduits	P18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD001244 n°18 - 1	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 42	Vol 5 (Placard)	Conduit eau	rebouchage autour conduits	S11 (P18)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD001244 n°18 - 1	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse bleue	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001244 n°2 - 1	P2	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 42	Vol 1 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 1 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0012 44 n°10 - 1 - 002HD0012 44 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige + peinture non séparable + papier peint non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 42	Vol 1 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0012 44 n°10 - 1 - 002HD0012 44 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige + peinture non séparable + papier peint non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 3 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7 (P10)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0012 44 n°10 - 1 - 002HD0012 44 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige + peinture non séparable + papier peint non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 42	Vol 3 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0012 44 n°11 - 1 - 002HD0012 44 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 3 (Entrée) - Vol 1 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Porteur pièces sèches	002HD0012 44 n°11 - 1 - 002HD0012 44 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 3 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0012 44 n°12 - 1 - 002HD0012 44 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 3 (Entrée)	Menuiseries	joint porte d'entrée	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 44 n°13 - 1	P13	Matériau souple noir + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0012 44 n°17 - 1 - 002HD0012 44 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC) - Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P17 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Porteur pièces humides	002HD0012 44 n°17 - 1 - 002HD0012 44 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 5 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P19	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0012 44 n°19 - 1 - 002HD0012 44 n°19 - 2	P19	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture	Positif	Présence sur analyse
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0012 44 n°19 - 1 - 002HD0012 44 n°19 - 2	P19	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture	Positif	Présence sur analyse
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0012 44 n°19 - 1 - 002HD0012 44 n°19 - 2	P19	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture	Positif	Présence sur analyse
LGT 42	Vol 5 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement	porteur brut	002HD0012 44 n°20 - 1 - 002HD0012 44 n°20 - 2	P20	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 5 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement	Porteur et coffre pièces humides	002HD0012 44 n°23 - 1 - 002HD0012 44 n°23 - 2	P23	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 5 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Porteur et coffre pièces humides	002HD0012 44 n°23 - 1 - 002HD0012 44 n°23 - 2	P23	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 42	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 1 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre goutté+enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD001244 n°6 - 1 - 002HD001244 n°6 - 2	P6	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 3 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre goutté+enduit ciment	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plafond pièce sèche	002HD001244 n°6 - 1 - 002HD001244 n°6 - 2	P6	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre lissé + enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD001244 n°9 - 1 - 002HD001244 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre goutté + enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 44 n°14 - 1 - 002HD0012 44 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 5 (Placard)	Plafonds	Enduit plâtre lissé	P21	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 44 n°21 - 1	P21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 44 n°1 - 1 - 002HD0012 44 n°1 - 2	P1	Colle beige non séparable + peinture + joint cassant blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0012 44 n°1 - 1 - 002HD0012 44 n°1 - 2	P1	Colle beige non séparable + peinture + joint cassant blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	P3	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune	002HD0012 44 n°3 - 1 - 002HD0012 44 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	P3 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	colle jaune	002HD0012 44 n°3 - 1 - 002HD0012 44 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 44 n°16 - 1 - 002HD0012 44 n°16 - 2	P16	Colle beige + joint cassant blanc + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	dalles dures beiges	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 44 n°4 - 1 - 002HD0012 44 n°4 - 2	P4	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P5	Réalisation d'un prélèvement	avec ragréage inséparable	002HD0012 44 n°5 - 1 - 002HD0012 44 n°5 - 2	P5	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Positif	Présence sur analyse
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S2 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	avec ragréage inséparable	002HD0012 44 n°5 - 1 - 002HD0012 44 n°5 - 2	P5	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Positif	Présence sur analyse
LGT 42	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 44 n°7 - 1	P7	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 3 (Entrée) - Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces sèches	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0012 44 n°7 - 1	P7	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélèvement	avec ragréage inséparable	002HD0012 44 n°8 - 1 - 002HD0012 44 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	avec ragréage inséparable	002HD0012 44 n°8 - 1 - 002HD0012 44 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces humides	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 44 n°15 - 1 - - 002HD0012 44 n°15 - 2	P15	Ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine pièces humides	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0012 44 n°15 - 1 - - 002HD0012 44 n°15 - 2	P15	Ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	lino avec sous face fibreuse + colle jaune	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HD001244 n°22 - 1 - 002HD001244 n°22 - 2	P22	Revêtement souple marron avec couche fibreuse et poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino + colle (couche supérieure)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino + colle (couche supérieure)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino + colle (couche supérieure)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lino + colle (couche supérieure)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 4 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 42		LGT 42 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 42		LGT 42 - Plan de prélèvements
LGT 42		LGT 42 - MPCA Toutes catégories confondues
LGT 42		LGT 42 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
LGT 42		LGT 42 - MPCA Revêtement de sol
LGT 42		LGT 42 - MPCA Conduits, canalisations et équipements




LGT 42 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001244

Légende



Volume non visité

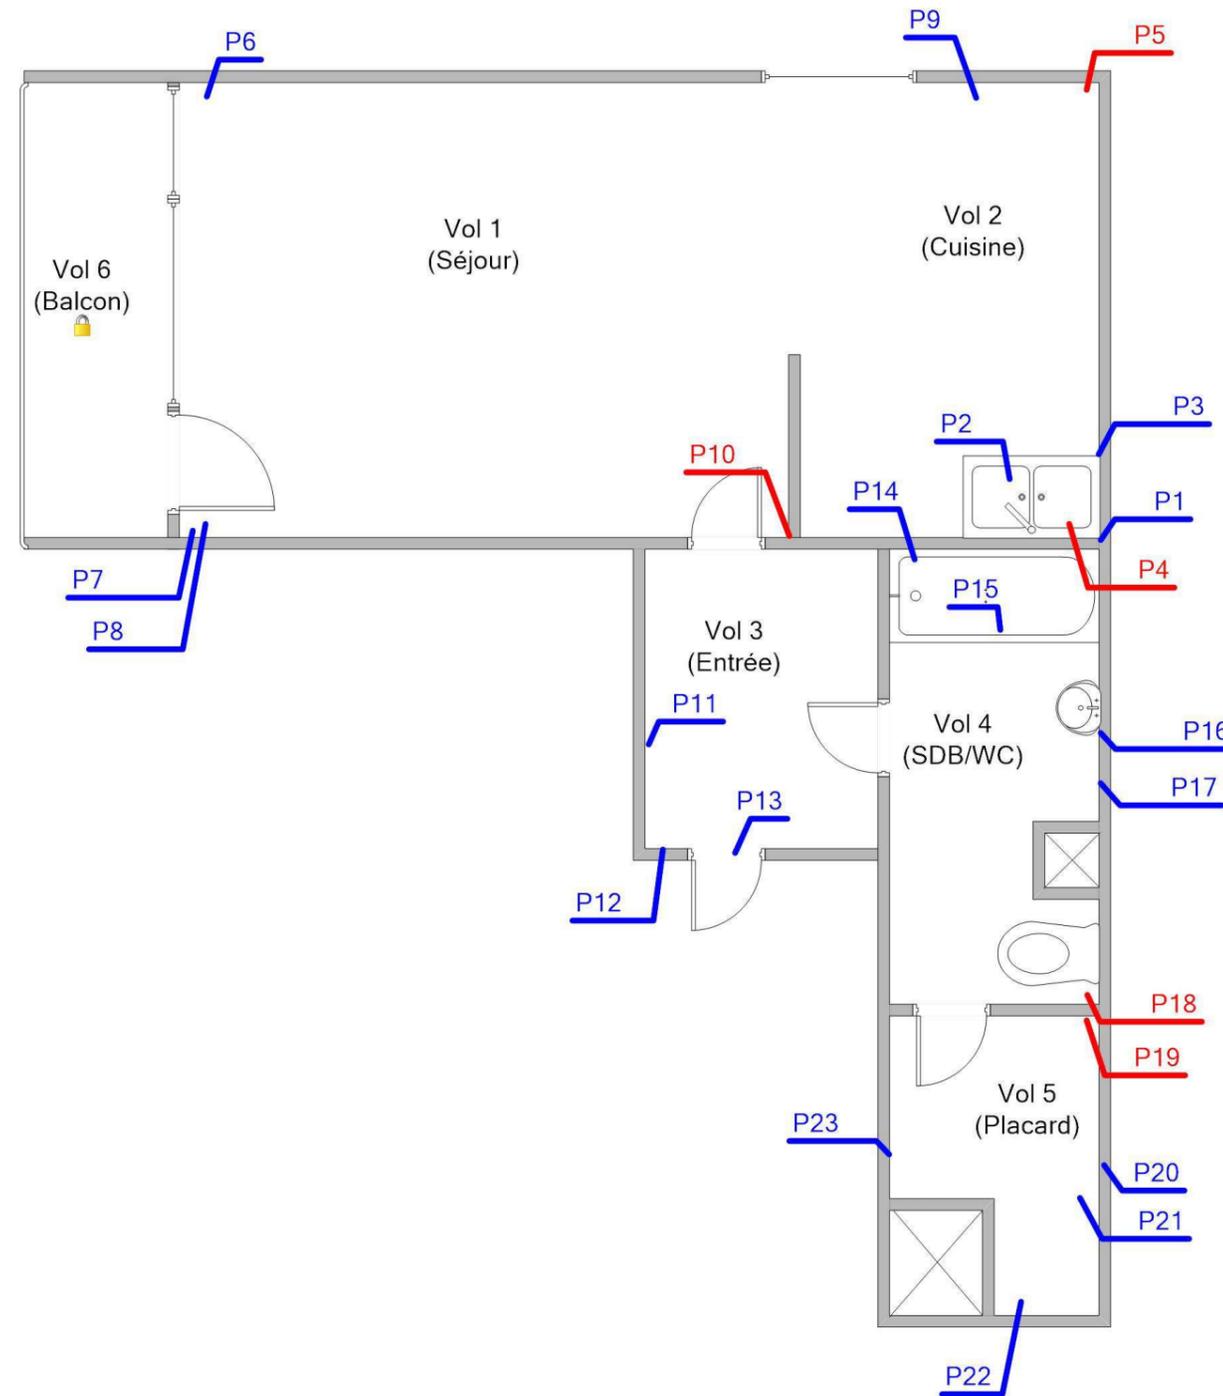

Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage

Date intervention
20/12/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

LGT 42 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001244

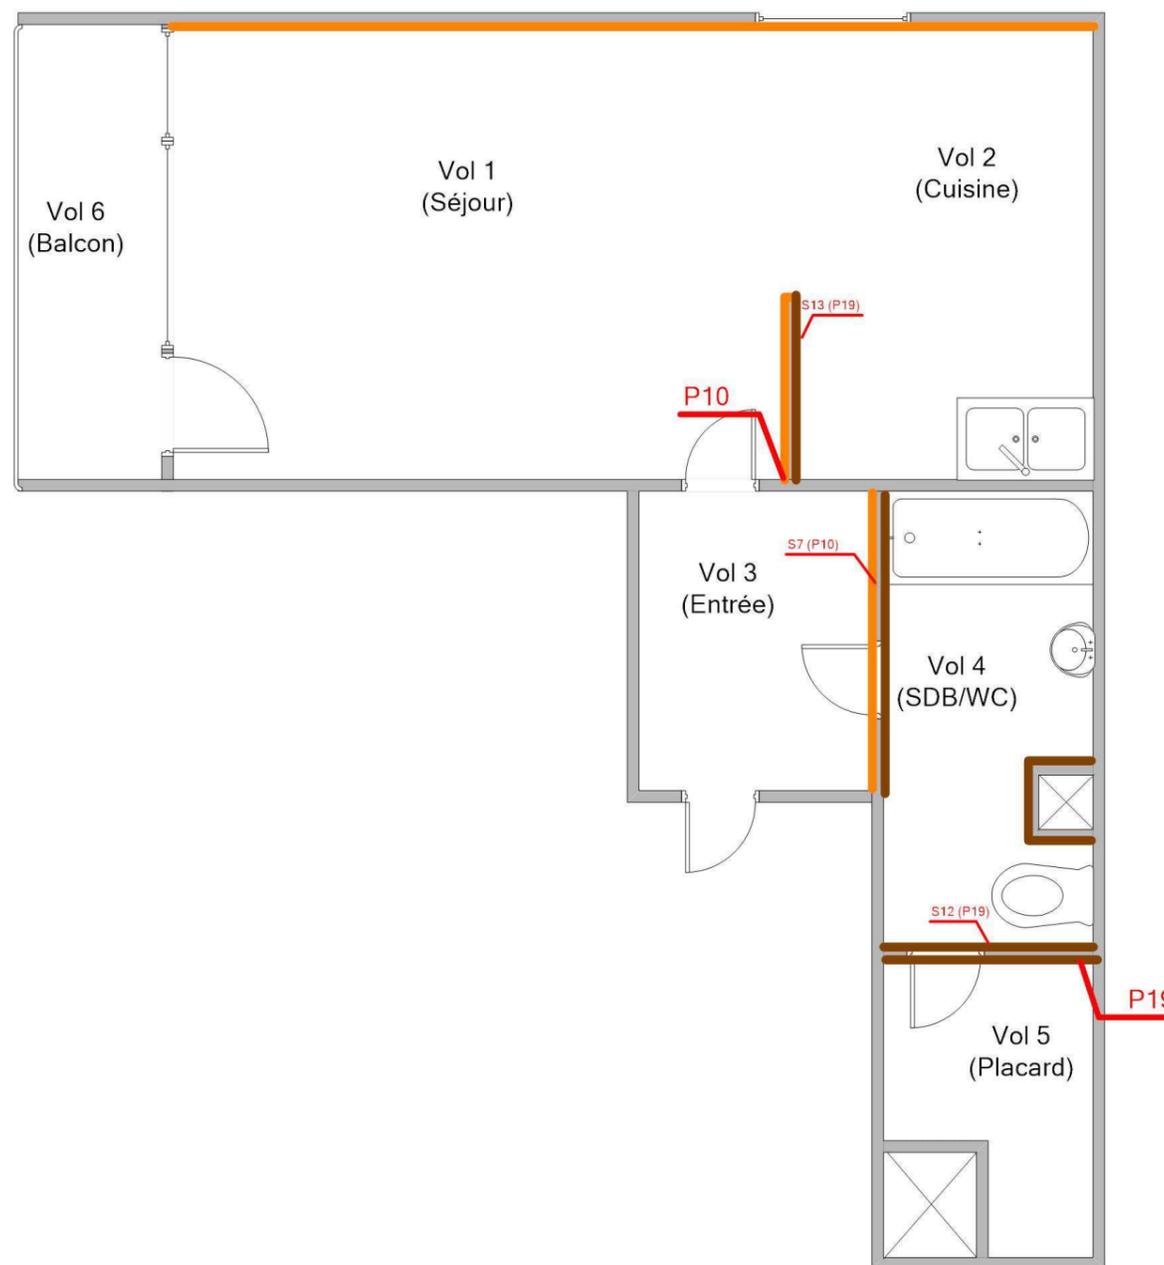

Légende

 P19 : Jonction entre panneaux préfabriqués (plaque plâtre pièces humides)

 P10 : Jonction entre panneaux préfabriqués (plaque plâtre pièces sèches)



Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage

Date intervention
20/12/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

LGT 42 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001244

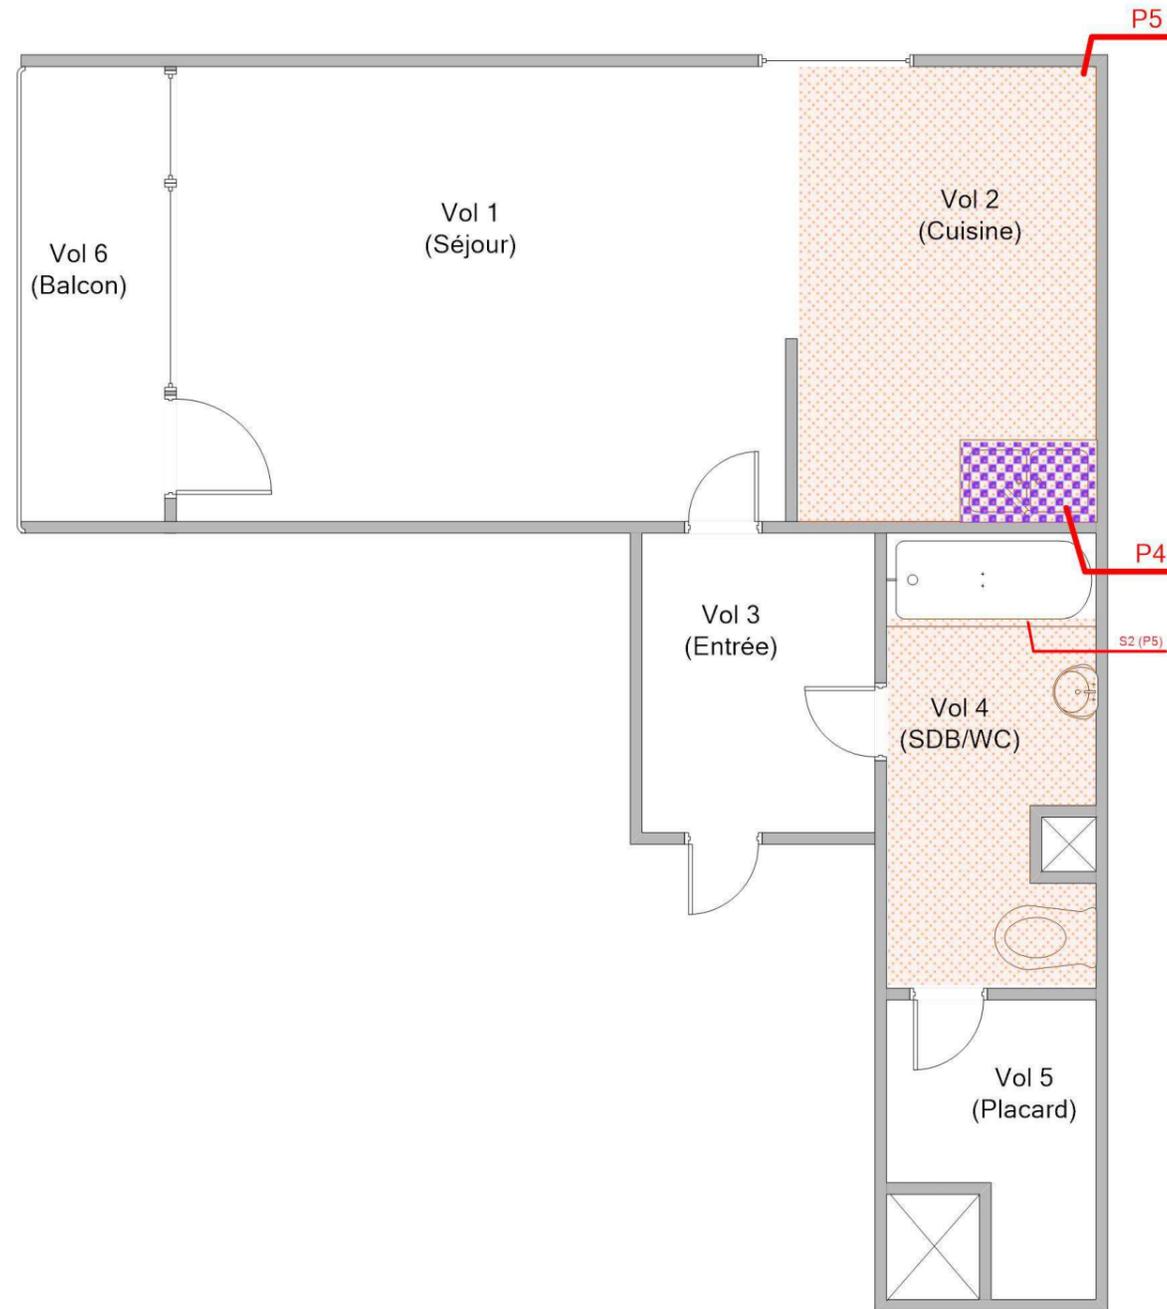

Légende

	P5 : Colles bitumeuses noires
	P4 : dalles dures beiges



Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage

Date intervention
20/12/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

LGT 42 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001244

Légende

 P18 : rebouchage autour conduits

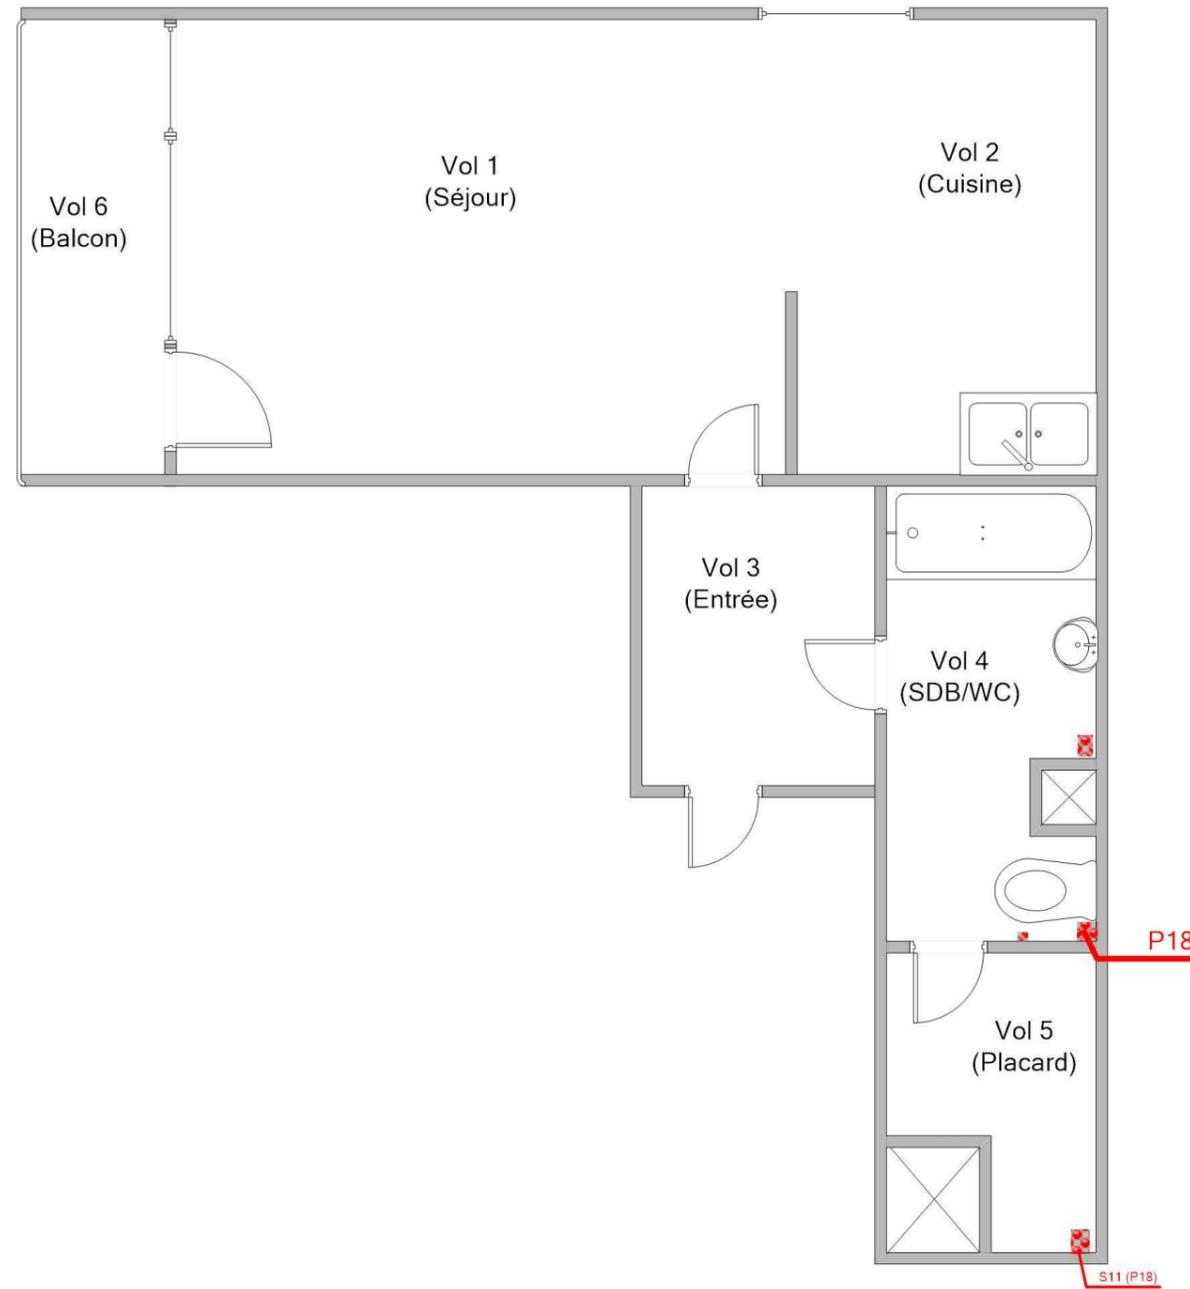

Adresse du bien
6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage

Date intervention
20/12/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001244 n°1 - 1 (P1)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001244 n°1 - 2 (P1)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001244 n°2 - 1 (P2)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001244 n°3 - 1 (P3)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001244 n°3 - 2 (P3)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001244 n°4 - 1 (P4)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001244 n°4 - 2 (P4)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001244 n°5 - 1 (P5)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001244 n°5 - 2 (P5)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001244 n°6 - 1 (P6)	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001244 n°6 - 2 (P6)	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001244 n°7 - 1 (P7)	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001244 n°8 - 1 (P8)	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001244 n°8 - 2 (P8)	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001244 n°9 - 1 (P9)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001244 n°9 - 2 (P9)	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001244 n°10 - 1 (P10)	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001244 n°10 - 2 (P10)	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001244 n°11 - 1 (P11)	LGT 42 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001244 n°11 - 2 (P11)	LGT 42 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001244 n°12 - 1 (P12)	LGT 42 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001244 n°12 - 2 (P12)	LGT 42 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001244 n°13 - 1 (P13)	LGT 42 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001244 n°14 - 1 (P14)	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001244 n°14 - 2 (P14)	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001244 n°15 - 1 (P15)	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001244 n°15 - 2 (P15)	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001244 n°16 - 1 (P16)	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001244 n°16 - 2 (P16)	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001244 n°17 - 1 (P17)	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001244 n°17 - 2 (P17)	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001244 n°18 - 1 (P18)	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	Prélevement positif
002HD001244 n°19 - 1 (P19)	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	Prélevement positif
002HD001244 n°19 - 2 (P19)	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	Prélevement positif
002HD001244 n°20 - 1 (P20)	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001244 n°20 - 2 (P20)	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001244 n°21 - 1 (P21)	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001244 n°22 - 1 (P22)	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001244 n°22 - 2 (P22)	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001244 n°23 - 1 (P23)	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001244 n°23 - 2 (P23)	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	I1
	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	I2
	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	I3
	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	I4
	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	I5

002HD001244 n°1 - 1 (P1)



002HD001244 n°1 - 2 (P1)



002HD001244 n°2 - 1 (P2)




002HD001244 n°3 - 1 (P3)



002HD001244 n°3 - 2 (P3)



002HD001244 n°4 - 1 (P4)

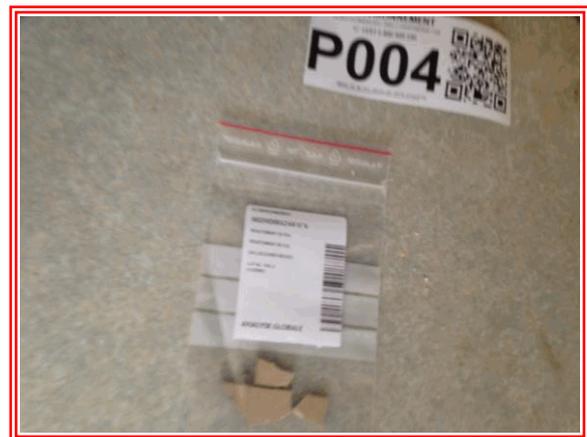

002HD001244 n°4 - 2 (P4)



002HD001244 n°5 - 1 (P5)



002HD001244 n°5 - 2 (P5)



002HD001244 n°6 - 1 (P6)




002HD001244 n°6 - 2 (P6)



002HD001244 n°7 - 1 (P7)



002HD001244 n°8 - 1 (P8)

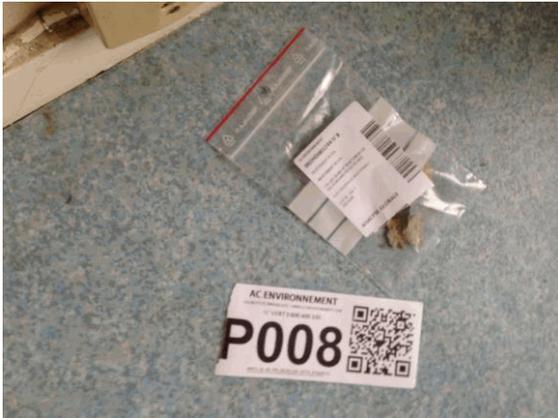


002HD001244 n°8 - 2 (P8)



002HD001244 n°9 - 1 (P9)



002HD001244 n°9 - 2 (P9)

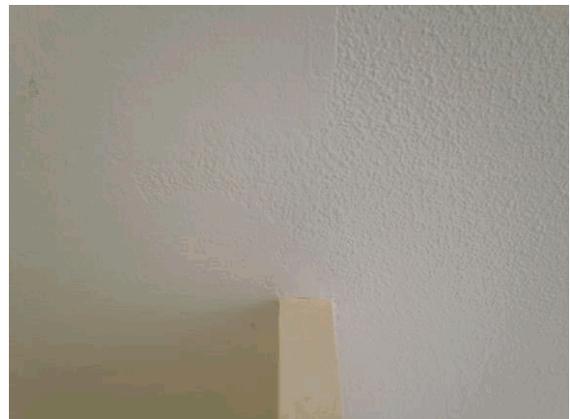

002HD001244 n°10 - 1 (P10)



002HD001244 n°10 - 2 (P10)



002HD001244 n°11 - 1 (P11)



002HD001244 n°11 - 2 (P11)



002HD001244 n°12 - 1 (P12)



002HD001244 n°12 - 2 (P12)



002HD001244 n°13 - 1 (P13)



002HD001244 n°14 - 1 (P14)



002HD001244 n°14 - 2 (P14)



002HD001244 n°15 - 1 (P15)



002HD001244 n°15 - 2 (P15)



002HD001244 n°16 - 1 (P16)



002HD001244 n°16 - 2 (P16)



002HD001244 n°17 - 1 (P17)



002HD001244 n°17 - 2 (P17)



002HD001244 n°18 - 1 (P18)



002HD001244 n°19 - 1 (P19)



002HD001244 n°19 - 2 (P19)



002HD001244 n°20 - 1 (P20)



002HD001244 n°20 - 2 (P20)



002HD001244 n°21 - 1 (P21)



002HD001244 n°22 - 1 (P22)



002HD001244 n°22 - 2 (P22)



002HD001244 n°23 - 1 (P23)



002HD001244 n°23 - 2 (P23)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peinture + joint cassant blanc en faible quantité non séparable - -	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture en vrac - -	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - colle jaune -	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige - -	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche - avec ragréage inséparable -	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Plafond pièce sèche -	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène - -	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris - avec ragréage inséparable -	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	LGT 42 - Vol 2 (Cuisine)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige + peinture non séparable + papier peint non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 42 - Vol 1 (Séjour)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier peint non séparable - Porteur pièces sèches -	LGT 42 - Vol 3 (Entrée)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	LGT 42 - Vol 3 (Entrée)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peintures multiples - -	LGT 42 - Vol 3 (Entrée)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable - -	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	



P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc + matériau souple blanc - -	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Porteur pièces humides -	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	
P18	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - -	LGT 42 - Vol 4 (SDB/WC)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture - porteur brut -	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	
P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron avec couche fibreuse et poussières + peinture non séparable - -	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples - Porteur et coffre pièces humides -	LGT 42 - Vol 5 (Placard)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42376 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42376
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Peinture / Joint cassant blanc en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige non séparable + peinture + joint cassant blanc en faible quantité non séparable	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42377 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42377
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001244002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse bleue / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peinture en vrac	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42378 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42378
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Peinture / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42379 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42379
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / dalles dures beiges / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Dalle dure cassante beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante beige	META le 29/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42380 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42380
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	META le 29/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42381 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42381
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre gouttelé+enduit ciment / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42382 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42382
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage d'origine pièces sèches / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Ragréage gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréage gris hétérogène	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42383 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42383
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42384 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42384
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre lissé + enduit ciment / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42385 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42385
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244010 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Séjour)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + matériau plâtreux beige + peinture non séparable + papier peint non séparable	META le 29/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42386 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42386
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001244011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Entrée)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier peint non séparable	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42387 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42387
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001244012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42388 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42388
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244013 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint porte d'entrée / Vol 3 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir + peintures multiples	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42389 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42389
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre gouttelé + enduit ciment / Vol 4 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42390 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42390
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage d'origine pièces humides / Vol 4 (SDB/WC)
Description ITGA	Ragréage gris / Matériau blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréage gris + matériau blanc en faible quantité non séparable	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42391 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42391
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 4 (SDB/WC)
Description ITGA	Colle beige / Joint cassant blanc / Carrelage / Matériau souple blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + joint cassant blanc + matériau souple blanc	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42392 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42392
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42393 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42393
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244018 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / rebouchage autour conduits / Vol 4 (SDB/WC)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 29/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42394 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42394
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244019 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Placard)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture	META le 29/12/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42395 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42395
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (Placard)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + peinture	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42396 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42396
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244021 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre lissé / Vol 5 (Placard)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42397 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42397
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001244022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / lino avec sous face fibreuse + colle jaune / Vol 5 (Placard)
Description ITGA	Revêtement souple marron avec couche fibreuse et poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple marron avec couche fibreuse et poussières + peinture non séparable	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071612-42398 EN DATE DU 29/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-126015
Echantillon ITGA : IT071612-42398
Reçu au laboratoire le : 22/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001244
Dossier client	_00102000040000100042_ 6 BIS R. DU DR GUERIN - RUE DR GUERIN - 53700 VILLAINES LA JUHEL Appartement n° 42 de type 1BIS situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001244023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Placard)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META le 29/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine Blandel - Analyste