

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LA PERRINE
CP - Ville :	53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_0010200004_
Date du repérage :	05/10/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0010200004_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	21/10/2016
Accompagnateur :	Néant (Néant)		A Riorges, le 21/10/2016
Date de repérage :	05/10/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
PC RDC - Vol 1 (Local vélo) PC RDC - Vol 6 (local VO) PC RDC - Vol 9 (SAS ext) PC RDC - Vol 11 (local commun 3) PC RDC - Vol 13 (local commun 2) PC RDC - Vol 15 (local tech) R+1 - Vol 21 (esc R+1) R+1 - Vol 23 (local tech 1) R+2 - Vol 26 (DGT R+2) R+2 - Vol 28 (local tech 2) R+3 - Vol 31 (esc R+3) R+3 - Vol 33 (DGT R+3) R+4 - Vol 36 (esc R+4) R+4 - Vol 38 (DGT R+4) R+5 - Vol 41 (esc R+5) R+5 - Vol 43 (DGT R+5) Toiture - Plan masse - Vol 46 (toiture) Façade avant - Vol 48 (Façade avant) Façade arrière - Vol 50 (Façade arrière)	PC RDC - Vol 2 (accès caves) PC RDC - Vol 8 (DGT RDC) PC RDC - Vol 10 (local commun 1) PC RDC - Vol 12 (local commun 4) PC RDC - Vol 14 (escalier) PC RDC - Vol 20 (porche extérieur) R+1 - Vol 22 (DGT R+1) R+1 - Vol 24 (local VO 1) R+2 - Vol 27 (esc R+2) R+2 - Vol (local VO 2) R+3 - Vol 32 (local tech 3) R+3 - Vol 34 (local VO 3) R+4 - Vol 37 (local tech 4) R+4 - Vol 39 (local VO 4) R+5 - Vol 42 (local tech 5) R+5 - Vol 44 (local VO 5) Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse) Façade droite - Vol 49 (Façade droite) Façade gauche - Vol 51 (Façade gauche)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	PC RDC	Vol 1 (Local vélo) - Vol 2 (accès caves) - Vol 3 (sanitaire) - Vol 5 (cuisine local associatif) - Vol 6 (local VO) - Vol 10 (local commun 1) - Vol 12 (local commun 4) - Vol 13 (local commun 2) - Vol 20 (porche extérieur)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC RDC	Vol 1 (Local vélo) - Vol 2 (accès caves) - Vol 6 (local VO) - Vol 8 (DGT RDC) - Vol 10 (local commun 1) - Vol 11 (local commun 3) - Vol 12 (local commun 4) - Vol 13 (local commun 2) - Vol 14 (escalier) - Vol 15 (local tech) - Vol 20 (porche extérieur)	



Plafond et faux-plafonds	PC RDC	Vol 1 (Local vélo) - Vol 2 (accès caves) - Vol 6 (local VO) - Vol 8 (DGT RDC) - Vol 10 (local commun 1) - Vol 11 (local commun 3) - Vol 12 (local commun 4) - Vol 13 (local commun 2) - Vol 14 (escalier) - Vol 15 (local tech) - Vol 20 (porche extérieur)	
Revêtement de sol	PC RDC	Vol 1 (Local vélo) - Vol 2 (accès caves) - Vol 6 (local VO) - Vol 8 (DGT RDC) - Vol 9 (SAS ext) - Vol 10 (local commun 1) - Vol 11 (local commun 3) - Vol 12 (local commun 4) - Vol 13 (local commun 2) - Vol 14 (escalier) - Vol 15 (local tech)	
Revêtement de mur	PC RDC	Vol 8 (DGT RDC) - Vol 9 (SAS ext) - Vol 14 (escalier)	
Façades	PC RDC	Vol 20 (porche extérieur)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 21 (esc R+1) - Vol 22 (DGT R+1) - Vol 23 (local tech 1) - Vol 24 (local VO 1)	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 21 (esc R+1) - Vol 22 (DGT R+1) - Vol 23 (local tech 1) - Vol 24 (local VO 1)	
Revêtement de mur	R+1	Vol 21 (esc R+1) - Vol 22 (DGT R+1)	
Revêtement de sol	R+1	Vol 21 (esc R+1) - Vol 22 (DGT R+1) - Vol 23 (local tech 1) - Vol 24 (local VO 1)	
Conduits, canalisations et équipements	R+1	Vol 22 (DGT R+1) - Vol 24 (local VO 1)	
Conduits, canalisations et équipements	R+2	Vol 26 (DGT R+2) - Vol (local VO 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 26 (DGT R+2) - Vol 27 (esc R+2) - Vol 28 (local tech 2) - Vol (local VO 2)	
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 26 (DGT R+2) - Vol 27 (esc R+2) - Vol 28 (local tech 2) - Vol (local VO 2)	
Revêtement de mur	R+2	Vol 26 (DGT R+2)	
Revêtement de sol	R+2	Vol 26 (DGT R+2) - Vol 27 (esc R+2) - Vol 28 (local tech 2) - Vol (local VO 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 31 (esc R+3) - Vol 32 (local tech 3) - Vol 33 (DGT R+3) - Vol 34 (local VO 3)	
Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 31 (esc R+3) - Vol 32 (local tech 3) - Vol 33 (DGT R+3) - Vol 34 (local VO 3)	

Revêtement de sol	R+3	Vol 31 (esc R+3) - Vol 32 (local tech 3) - Vol 33 (DGT R+3) - Vol 34 (local VO 3)	
Conduits, canalisations et équipements	R+3	Vol 33 (DGT R+3) - Vol 34 (local VO 3)	
Revêtement de mur	R+3	Vol 33 (DGT R+3)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+4	Vol 36 (esc R+4) - Vol 37 (local tech 4) - Vol 38 (DGT R+4) - Vol 39 (local VO 4)	
Plafond et faux-plafonds	R+4	Vol 36 (esc R+4) - Vol 37 (local tech 4) - Vol 38 (DGT R+4) - Vol 39 (local VO 4)	
Revêtement de mur	R+4	Vol 36 (esc R+4) - Vol 38 (DGT R+4)	
Revêtement de sol	R+4	Vol 36 (esc R+4) - Vol 37 (local tech 4) - Vol 38 (DGT R+4) - Vol 39 (local VO 4)	
Conduits, canalisations et équipements	R+4	Vol 38 (DGT R+4) - Vol 39 (local VO 4)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+5	Vol 41 (esc R+5) - Vol 42 (local tech 5) - Vol 43 (DGT R+5) - Vol 44 (local VO 5)	
Plafond et faux-plafonds	R+5	Vol 41 (esc R+5) - Vol 42 (local tech 5) - Vol 43 (DGT R+5) - Vol 44 (local VO 5)	
Revêtement de mur	R+5	Vol 41 (esc R+5) - Vol 43 (DGT R+5)	
Revêtement de sol	R+5	Vol 41 (esc R+5) - Vol 42 (local tech 5) - Vol 43 (DGT R+5) - Vol 44 (local VO 5)	
Conduits, canalisations et équipements	R+5	Vol 43 (DGT R+5) - Vol 44 (local VO 5)	
Toiture et étanchéité	Toiture - Plan masse	Vol 46 (toiture)	
Conduits, canalisations et équipements	Toiture - Plan masse	Vol 47 (Plan masse)	
Revêtement de sol	Toiture - Plan masse	Vol 47 (Plan masse)	
Voies et réseaux divers	Toiture - Plan masse	Vol 47 (Plan masse)	
Façades	Façade avant	Vol 48 (Façade avant)	
Façades	Façade droite	Vol 49 (Façade droite)	
Conduits, canalisations et équipements	Façade arrière	Vol 50 (Façade arrière)	
Façades	Façade arrière	Vol 50 (Façade arrière)	
Façades	Façade gauche	Vol 51 (Façade gauche)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet



M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 9 (SAS ext)	frisette PVC	Impossible de voir les matériaux présents sous la frisette sans dépose de celle-ci
Vol 9 (SAS ext)	Reprise d'étanchéité + joint	Menuiserie changée en 2015. Aucun prélèvement réalisé à la demande du client (vu avec Mr CLAVREUL)
Vol 10 (local commun 1)	Reprise d'étanchéité + joint	Menuiserie changée en 2015. Aucun prélèvement réalisé à la demande du client (vu avec Mr CLAVREUL)
Vol 1 (Local vélo)	panneaux fibralith	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
Vol 12 (local commun 4)	panneaux fibralith	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
Vol 11 (local commun 3)	panneaux fibralith	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
Vol 10 (local commun 1)	panneaux fibralith	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
Vol 13 (local commun 2)	panneaux fibralith	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
Vol 15 (local tech)	panneaux fibralith	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
Vol 2 (accès caves)	panneaux fibralith	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
Vol 6 (local VO)	panneaux fibralith	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
Vol 20 (porche extérieur)	panneaux fibralith	Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
Vol 46 (toiture)	Complexe d'étanchéité	impossible de prélever le complexe d'étanchéité ou les relevés d'étanchéité en toiture car risque de fuites.
Vol 46 (toiture)	Conduit	Impossible de voir la nature des conduits sans retirer le complexe d'étanchéité qui les entoures.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Local vélo)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 2 (accès caves)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S4
Vol 6 (local VO)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S5
Vol 8 (DGT RDC)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P3
Vol 22 (DGT R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S30
Vol 22 (DGT R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S31
Vol 22 (DGT R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S32
Vol 22 (DGT R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S33



Vol 26 (DGT R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S34
Vol 26 (DGT R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S35
Vol 26 (DGT R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S36
Vol 26 (DGT R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S37
Vol 33 (DGT R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S38
Vol 33 (DGT R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S39
Vol 33 (DGT R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S40
Vol 33 (DGT R+3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S41
Vol 38 (DGT R+4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S42
Vol 38 (DGT R+4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S43
Vol 38 (DGT R+4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S44
Vol 38 (DGT R+4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S45
Vol 43 (DGT R+5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S46
Vol 43 (DGT R+5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S47
Vol 43 (DGT R+5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S48
Vol 43 (DGT R+5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S49
Vol 2 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (doublage placo)	P25
Vol 2 (accès caves)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S55
Vol 20 (porche extérieur)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S56
Vol 26 (DGT R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles grises marbrées noire + colle noire	P31
Vol 22 (DGT R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles grises marbrées noire + colle noire	P31
Vol 33 (DGT R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles grises marbrées noire + colle noire	P31
Vol 38 (DGT R+4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles grises marbrées noire + colle noire	P31
Vol 43 (DGT R+5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles grises marbrées noire + colle noire	P31
Vol 2 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P43
Vol 24 (local VO 1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S66
Vol (local VO 2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S67
Vol 34 (local VO 3)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S68
Vol 39 (local VO 4)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S69
Vol 44 (local VO 5)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S70
Vol 46 (toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation + chapeau en fibre-ciment	S181
Vol 46 (toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation + chapeau en fibre-ciment	S182
Vol 46 (toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	S183
Vol 46 (toiture)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	plaque fibre-ciment	S184
Vol 47 (Plan masse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S185

Q

Réserves / Commentaires



Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Il est probable que l'on retrouve le conduit de ventilation en amiante ciment présent dans les sanitaires et dans la cuisine associatif dans le coffre du local mayenne habitat. Commentaire n°2 : Seul le DTA à été réalisé dans : le local ménage (vol 19) / le local mayenne habitat (vol 4) / les sanitaires (vol 3) / la cuisine du local associatif (vol 5) / le local associatif (vol 7).

Le RAAT partie commune ne s'applique pas à ces locaux.

Un diagnostic complémentaire est nécessaire en cas de travaux dans ces locaux. Commentaire n°3 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Les matériaux présents sous la laine de verre dans les combles (impossible à voir sans retirer la laine de verre)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

Commentaire n°4 : Les joints et mastic des menuiseries des logement n'ont pas été pris en compte dans ce diagnostic. Impossible de voir les matériaux à partir d'une certaine hauteur. Il est nécessaire de rentrer chez les locataire pour ce type de diagnostic.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
R+5 - Vol 45 (machinerie ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire
R+4 - Vol 40 (ascenseur 4)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire
PC RDC - Vol 17 (local électrique)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clefs d'accès
R+1 - Vol 25 (ascenseur 1)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire
R+3 - Vol 35 (ascenseur 3)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire
PC RDC - Vol 16 (ascenseur)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire
PC RDC - Vol 18 (chaufferie)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clefs d'accès
R+2 - Vol 30 (ascenseur 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Présence d'un ascensoriste obligatoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (Local vélo)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 2 (accès caves)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S4	Réalisation d'un sondage		S4 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 6 (local VO)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S5	Réalisation d'un sondage		S5 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 1 (Local vélo)	Conduit eau	Calorifugeage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Laine + tresse + matériaux bitumineux	002HD0011 22 n°11 - 1 - 002HD0011 22 n°11 - 2	P11	Matériau fibreux jaune avec poussières / Toile fibreuse blanche / Toile fibreuse marron / Couche bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (local commun 4) - Vol 10 (local commun 1) - Vol 13 (local commun 2) - Vol 2 (accès caves) - Vol 6 (local VO) - Vol 20 (porche extérieur)	Conduit eau	Calorifugeage	S10 - S11 - S12 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Laine + tresse + matériaux bitumineux	002HD0011 22 n°11 - 1 - 002HD0011 22 n°11 - 2	P11	Matériau fibreux jaune avec poussières / Toile fibreuse blanche / Toile fibreuse marron / Couche bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (DGT R+1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S30	Réalisation d'un sondage		S30 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
R+1	Vol 22 (DGT R+1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S31	Réalisation d'un sondage		S31 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+1	Vol 22 (DGT R+1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S32	Réalisation d'un sondage		S32 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+1	Vol 22 (DGT R+1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S33	Réalisation d'un sondage		S33 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S34	Réalisation d'un sondage		S34 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S35	Réalisation d'un sondage		S35 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S36	Réalisation d'un sondage		S36 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S37	Réalisation d'un sondage		S37 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
R+3	Vol 33 (DGT R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S38	Réalisation d'un sondage		S38 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+3	Vol 33 (DGT R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S39	Réalisation d'un sondage		S39 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+3	Vol 33 (DGT R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S40	Réalisation d'un sondage		S40 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+3	Vol 33 (DGT R+3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S41	Réalisation d'un sondage		S41 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+4	Vol 38 (DGT R+4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S42	Réalisation d'un sondage		S42 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+4	Vol 38 (DGT R+4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S43	Réalisation d'un sondage		S43 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+4	Vol 38 (DGT R+4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S44	Réalisation d'un sondage		S44 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+4	Vol 38 (DGT R+4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S45	Réalisation d'un sondage		S45 - 1 - S45 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+5	Vol 43 (DGT R+5)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S46	Réalisation d'un sondage						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+5	Vol 43 (DGT R+5)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S47	Réalisation d'un sondage		S47 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+5	Vol 43 (DGT R+5)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S48	Réalisation d'un sondage		S48 - 1				Présence sur document
R+5	Vol 43 (DGT R+5)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S49	Réalisation d'un sondage		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 6 (local VO)	Conduit eau	enduit de rebouchage au sol (pénétration conduit PVC dans sol)	P27	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°27 - 1 - 002HD0011 22 n°27 - 2	P27	Enduit compact gris / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (accès caves)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S55	Réalisation d'un sondage		S55 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
PC RDC	Vol 20 (porche extérieur)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S56	Réalisation d'un sondage		S56 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+1	Vol 24 (local VO 1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S66	Réalisation d'un sondage		S66 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+2	Vol (local VO 2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S67	Réalisation d'un sondage		S67 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+3	Vol 34 (local VO 3)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S68	Réalisation d'un sondage		S68 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+4	Vol 39 (local VO 4)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S69	Réalisation d'un sondage		S69 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
R+5	Vol 44 (local VO 5)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S70	Réalisation d'un sondage		S70 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Toiture - Plan masse	Vol 47 (Plan masse)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S185	Réalisation d'un sondage	Conduit ventilation chaufferie	S185 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 50 (Façade arrière)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S185	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S185	Conduit ventilation chaufferie	S185 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 20 (porche extérieur)	Murs	Enduits projetés gris + peinture jaune	P28	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°28 - 1 - 002HD0011 22 n°28 - 2	P28	Enduit compact gris hétérogène avec poussières / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 20 (porche extérieur)	Murs	Enduits projetés gris + peinture jaune	P28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28		002HD0011 22 n°28 - 1 - 002HD0011 22 n°28 - 2	P28	Enduit compact gris hétérogène avec poussières / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 48 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés gris + peinture beige	P47	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°47 - 1 - 002HD0011 22 n°47 - 2	P47	Enduit gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 48 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés gris + peinture beige	P47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P47		002HD0011 22 n°47 - 1 - 002HD0011 22 n°47 - 2	P47	Enduit gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 49 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés gris + peinture beige	S178	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P47		002HD0011 22 n°47 - 1 - 002HD0011 22 n°47 - 2	P47	Enduit gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 50 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés gris + peinture beige	S179	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P47		002HD0011 22 n°47 - 1 - 002HD0011 22 n°47 - 2	P47	Enduit gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 51 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés gris + peinture beige	S180	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P47		002HD0011 22 n°47 - 1 - 002HD0011 22 n°47 - 2	P47	Enduit gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 48 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés gris + peinture jaune	P48	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°48 - 1 - 002HD0011 22 n°48 - 2	P48	Enduit compact blanc / Matériau gris en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 48 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés gris + peinture jaune	P48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P48		002HD0011 22 n°48 - 1 - 002HD0011 22 n°48 - 2	P48	Enduit compact blanc / Matériau gris en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 49 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés gris + peinture jaune	S175	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P48		002HD0011 22 n°48 - 1 - 002HD0011 22 n°48 - 2	P48	Enduit compact blanc / Matériau gris en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 50 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés gris + peinture jaune	S176	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P48		002HD0011 22 n°48 - 1 - 002HD0011 22 n°48 - 2	P48	Enduit compact blanc / Matériau gris en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 51 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés gris + peinture jaune	S177	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P48		002HD0011 22 n°48 - 1 - 002HD0011 22 n°48 - 2	P48	Enduit compact blanc / Matériau gris en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 48 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés gris + peinture grise	P49	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°49 - 1 - 002HD0011 22 n°49 - 2	P49	Enduit compact gris / Matériau beige en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 48 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés gris + peinture grise	P49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P49		002HD0011 22 n°49 - 1 - 002HD0011 22 n°49 - 2	P49	Enduit compact gris / Matériau beige en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 49 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés gris + peinture grise	S171 - S172	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P49		002HD0011 22 n°49 - 1 - 002HD0011 22 n°49 - 2	P49	Enduit compact gris / Matériau beige en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 50 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés gris + peinture grise	S173	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P49		002HD0011 22 n°49 - 1 - 002HD0011 22 n°49 - 2	P49	Enduit compact gris / Matériau beige en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 51 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés gris + peinture grise	S174	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P49		002HD0011 22 n°49 - 1 - 002HD0011 22 n°49 - 2	P49	Enduit compact gris / Matériau beige en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 48 (Façade avant)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P50	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°50 - 1 - 002HD0011 22 n°50 - 2	P50	Matériau compact beige / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 50 (Façade arrière)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	S170	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P50		002HD0011 22 n°50 - 1 - 002HD0011 22 n°50 - 2	P50	Matériau compact beige / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 9 (SAS ext)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité + joint	I3			I3 - 1				Menuiserie changée en 2015. Aucun prélèvement réalisé à la demande du client (vu avec Mr CLAVREUL)
PC RDC	Vol 10 (local commun 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité + joint	I3			I3 - 1				Menuiserie changée en 2015. Aucun prélèvement réalisé à la demande du client (vu avec Mr CLAVREUL)
PC RDC	Vol 8 (DGT RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit plâtre + peinture goutté beige	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°4 - 1 - 002HD0011 22 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 8 (DGT RDC)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°5 - 1 - 002HD0011 22 n°5 - 2	P5	Matériau gris en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (Local vélo)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	sur briques rouges	002HD0011 22 n°6 - 1 - 002HD0011 22 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (Local vélo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage beige autour conduit	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°7 - 1 - 002HD0011 22 n°7 - 2	P7	Enduit gris en vrac / Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (Local vélo)	Murs et cloisons	Enduit ciment béton banché brut	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°8 - 1 - 002HD0011 22 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (local commun 4) - Vol 10 (local commun 1) - Vol 13 (local commun 2) - Vol 11 (local commun 3) - Vol 15 (local tech) - Vol 2 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment béton banché brut	S21 - S22 - S23 - S24 - S50 - S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0011 22 n°8 - 1 - 002HD0011 22 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (local tech 1) - Vol 24 (local VO 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment béton banché brut	S77 - S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0011 22 n°8 - 1 - 002HD0011 22 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 28 (local tech 2) - Vol (local VO 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment béton banché brut	S79 - S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0011 22 n°8 - 1 - 002HD0011 22 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32 (local tech 3) - Vol 34 (local VO 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment béton banché brut	S81 - S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0011 22 n°8 - 1 - 002HD0011 22 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 37 (local tech 4) - Vol 39 (local VO 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment béton banché brut	S83 - S86	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0011 22 n°8 - 1 - 002HD0011 22 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 44 (local VO 5) - Vol 42 (local tech 5)	Murs et cloisons	Enduit ciment béton banché brut	S84 - S85	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0011 22 n°8 - 1 - 002HD0011 22 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (Local vélo)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Joint assemblage des parpaings)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°10 - 1 - 002HD0011 22 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (local commun 3) - Vol 13 (local commun 2) - Vol 10 (local commun 1) - Vol 12 (local commun 4) - Vol 15 (local tech) - Vol 2 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Joint assemblage des parpaings)	S13 - S14 - S15 - S16 - S52 - S59	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0011 22 n°10 - 1 - 002HD0011 22 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (local tech 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Joint assemblage des parpaings)	S87	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0011 22 n°10 - 1 - 002HD0011 22 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 28 (local tech 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Joint assemblage des parpaings)	S88	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0011 22 n°10 - 1 - 002HD0011 22 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32 (local tech 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Joint assemblage des parpaings)	S89	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0011 22 n°10 - 1 - 002HD0011 22 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 37 (local tech 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Joint assemblage des parpaings)	S90	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0011 22 n°10 - 1 - 002HD0011 22 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+5	Vol 42 (local tech 5)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Joint assemblage des parpaings)	S91	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0011 22 n°10 - 1 - 002HD0011 22 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (escalier)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit plâtre + peinture beige (porteur cage escalier)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°14 - 1 - 002HD0011 22 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (esc R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit plâtre + peinture beige (porteur cage escalier)	S93	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0011 22 n°14 - 1 - 002HD0011 22 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 27 (esc R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit plâtre + peinture beige (porteur cage escalier)	S94	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0011 22 n°14 - 1 - 002HD0011 22 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 (esc R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit plâtre + peinture beige (porteur cage escalier)	S95	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0011 22 n°14 - 1 - 002HD0011 22 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 36 (esc R+4)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit plâtre + peinture beige (porteur cage escalier)	S96	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0011 22 n°14 - 1 - 002HD0011 22 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 41 (esc R+5)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit plâtre + peinture beige (porteur cage escalier)	S97	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0011 22 n°14 - 1 - 002HD0011 22 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 14 (escalier)	Murs et cloisons	Enduit sur poteaux ronds	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°15 - 1 - 002HD0011 22 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (esc R+1)	Murs et cloisons	Enduit sur poteaux ronds	S98	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0011 22 n°15 - 1 - 002HD0011 22 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 27 (esc R+2)	Murs et cloisons	Enduit sur poteaux ronds	S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0011 22 n°15 - 1 - 002HD0011 22 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 (esc R+3)	Murs et cloisons	Enduit sur poteaux ronds	S100	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0011 22 n°15 - 1 - 002HD0011 22 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 36 (esc R+4)	Murs et cloisons	Enduit sur poteaux ronds	S101	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0011 22 n°15 - 1 - 002HD0011 22 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 15 (local tech)	Murs et cloisons	Enduit ciment gratté dans gaines techniques	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°19 - 1 - 002HD0011 22 n°19 - 2	P19	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 15 (local tech)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage cimenteux	P20	Réalisation d'un prélèvement	Dans les angles de la gaine technique	002HD0011 22 n°20 - 1 - 002HD0011 22 n°20 - 2	P20	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 15 (local tech)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage cimenteux	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Dans les angles de la gaine technique	002HD0011 22 n°20 - 1 - 002HD0011 22 n°20 - 2	P20	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage plâtreux autour conduit	P21	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°21 - 1 - 002HD0011 22 n°21 - 2	P21	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage plâtreux autour conduit	P21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD0011 22 n°21 - 1 - 002HD0011 22 n°21 - 2	P21	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage ciment autour des portes	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°22 - 1 - 002HD0011 22 n°22 - 2	P22	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage ciment autour des portes	P22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002HD0011 22 n°22 - 1 - 002HD0011 22 n°22 - 2	P22	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment blanchâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°23 - 1 - 002HD0011 22 n°23 - 2	P23	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (accès caves)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (double placo)	P25	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°25 - 1 - 002HD0011 22 n°25 - 2	P25	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau compact beige / Peinture	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 6 (local VO)	Murs et cloisons	Enduit plâtreux + peinture blanche	P26	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°26 - 1 - 002HD0011 22 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 20 (porche extérieur)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu	P29	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°29 - 1 - 002HD0011 22 n°29 - 2	P29	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 20 (porche extérieur)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu	P29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002HD0011 22 n°29 - 1 - 002HD0011 22 n°29 - 2	P29	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre + peinture beige goutté	P35	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°35 - 1 - 002HD0011 22 n°35 - 2	P35	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre + peinture beige goutté	P35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0011 22 n°35 - 1 - 002HD0011 22 n°35 - 2	P35	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (DGT R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre + peinture beige goutté	S142	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0011 22 n°35 - 1 - 002HD0011 22 n°35 - 2	P35	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33 (DGT R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre + peinture beige goutté	S143	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0011 22 n°35 - 1 - 002HD0011 22 n°35 - 2	P35	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+4	Vol 38 (DGT R+4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre + peinture beige goutté	S144	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0011 22 n°35 - 1 - 002HD0011 22 n°35 - 2	P35	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 43 (DGT R+5)	Murs et cloisons	Enduit plâtre + peinture beige goutté	S145	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0011 22 n°35 - 1 - 002HD0011 22 n°35 - 2	P35	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment + peinture beige goutté	P36	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°36 - 1 - 002HD0011 22 n°36 - 2	P36	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment + peinture beige goutté	P36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002HD0011 22 n°36 - 1 - 002HD0011 22 n°36 - 2	P36	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (DGT R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment + peinture beige goutté	S146	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002HD0011 22 n°36 - 1 - 002HD0011 22 n°36 - 2	P36	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33 (DGT R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment + peinture beige goutté	S147	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002HD0011 22 n°36 - 1 - 002HD0011 22 n°36 - 2	P36	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 38 (DGT R+4)	Murs et cloisons	Enduit ciment + peinture beige goutté	S148	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002HD0011 22 n°36 - 1 - 002HD0011 22 n°36 - 2	P36	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+5	Vol 43 (DGT R+5)	Murs et cloisons	Enduit ciment + peinture beige goutté	S149	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002HD0011 22 n°36 - 1 - 002HD0011 22 n°36 - 2	P36	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur conduit ventilation	P37	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°37 - 1 - 002HD0011 22 n°37 - 2	P37	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur conduit ventilation	P37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37		002HD0011 22 n°37 - 1 - 002HD0011 22 n°37 - 2	P37	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (DGT R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur conduit ventilation	S150	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37		002HD0011 22 n°37 - 1 - 002HD0011 22 n°37 - 2	P37	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33 (DGT R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur conduit ventilation	S151	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37		002HD0011 22 n°37 - 1 - 002HD0011 22 n°37 - 2	P37	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 38 (DGT R+4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur conduit ventilation	S152	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37		002HD0011 22 n°37 - 1 - 002HD0011 22 n°37 - 2	P37	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 43 (DGT R+5)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur conduit ventilation	S153	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37		002HD0011 22 n°37 - 1 - 002HD0011 22 n°37 - 2	P37	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+5	Vol 44 (local VO 5)	Murs et cloisons	Enduit ciment taloché	P40	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°40 - 1 - 002HD0011 22 n°40 - 2	P40	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 41 (esc R+5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu (enduit + peinture)	P42	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°42 - 1 - 002HD0011 22 n°42 - 2	P42	Enduit gris en vrac hétérogène / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (accès caves)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P43	Réalisation d'un prélèvement	semie dure grise	002HD0011 22 n°43 - 1 - 002HD0011 22 n°43 - 2	P43	Matériau mou beige / Matériau souple gris / Peinture	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 9 (SAS ext)	Faux plafonds	frisette PVC	I2			I2 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous la frisette sans dépose de celle-ci
PC RDC	Vol 8 (DGT RDC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P3	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplatre	002HD0011 22 n°3 - 1 - 002HD0011 22 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (Local vélo)	Faux plafonds	enduit blanc et beige rebouchage entre panneaux fibralith	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°12 - 1 - 002HD0011 22 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc / Bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (local commun 4) - Vol 10 (local commun 1) - Vol 13 (local commun 2) - Vol 11 (local commun 3) - Vol 15 (local tech) - Vol 2 (accès caves) - Vol 6 (local VO) - Vol 20 (porche extérieur)	Faux plafonds	enduit blanc et beige rebouchage entre panneaux fibralith	S6 - S7 - S8 - S9 - S53 - S63 - S64 - S65	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0011 22 n°12 - 1 - 002HD0011 22 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc / Bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (Local vélo)	Faux plafonds	panneaux fibralith	I5			I5 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
PC RDC	Vol 12 (local commun 4)	Faux plafonds	panneaux fibralith	I5			I5 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 11 (local commun 3)	Faux plafonds	panneaux fibralith	I5			I5 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
PC RDC	Vol 10 (local commun 1)	Faux plafonds	panneaux fibralith	I5			I5 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
PC RDC	Vol 13 (local commun 2)	Faux plafonds	panneaux fibralith	I5			I5 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
PC RDC	Vol 15 (local tech)	Faux plafonds	panneaux fibralith	I5			I5 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 2 (accès caves)	Faux plafonds	panneaux fibralith	I5			I5 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
PC RDC	Vol 6 (local VO)	Faux plafonds	panneaux fibralith	I5			I5 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
PC RDC	Vol 20 (porche extérieur)	Faux plafonds	panneaux fibralith	I5			I5 - 1				Impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci.
PC RDC	Vol 14 (escalier)	Plafonds	sous face escalier (enduit ciment + enduit platreux + peinture goutté blanc)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°17 - 1 - 002HD0011 22 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (esc R+1)	Plafonds	sous face escalier (enduit ciment + enduit platreux + peinture goutté blanc)	S105	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 22 n°17 - 1 - 002HD0011 22 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+2	Vol 27 (esc R+2)	Plafonds	sous face escalier (enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé blanche)	S106	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 22 n°17 - 1 - 002HD0011 22 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 (esc R+3)	Plafonds	sous face escalier (enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé blanche)	S107	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 22 n°17 - 1 - 002HD0011 22 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 36 (esc R+4)	Plafonds	sous face escalier (enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé blanche)	S108	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 22 n°17 - 1 - 002HD0011 22 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 41 (esc R+5)	Plafonds	sous face escalier (enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé blanche)	S109	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0011 22 n°17 - 1 - 002HD0011 22 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (esc R+1)	Plafonds	Enduit ciment + peinture blanche	P18	Réalisation d'un prélèvement	Plafond droit cage escalier	002HD0011 22 n°18 - 1 - 002HD0011 22 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 27 (esc R+2)	Plafonds	Enduit ciment + peinture blanche	S110	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Plafond droit cage escalier	002HD0011 22 n°18 - 1 - 002HD0011 22 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 (esc R+3)	Plafonds	Enduit ciment + peinture blanche	S111	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Plafond droit cage escalier	002HD0011 22 n°18 - 1 - 002HD0011 22 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+4	Vol 36 (esc R+4)	Plafonds	Enduit ciment + peinture blanche	S112	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Plafond droit cage escalier	002HD0011 22 n°18 - 1 - 002HD0011 22 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Plafonds	Enduit plâtre + enduit ciment + peinture blanche	P34	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°34 - 1 - 002HD0011 22 n°34 - 2	P34	Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (DGT R+1)	Plafonds	Enduit plâtre + enduit ciment + peinture blanche	S139	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34		002HD0011 22 n°34 - 1 - 002HD0011 22 n°34 - 2	P34	Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33 (DGT R+3)	Plafonds	Enduit plâtre + enduit ciment + peinture blanche	S140	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34		002HD0011 22 n°34 - 1 - 002HD0011 22 n°34 - 2	P34	Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 38 (DGT R+4)	Plafonds	Enduit plâtre + enduit ciment + peinture blanche	S141	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34		002HD0011 22 n°34 - 1 - 002HD0011 22 n°34 - 2	P34	Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac / Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 28 (local tech 2)	Plafonds	Enduit ciment dalle pleine	P39	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°39 - 1 - 002HD0011 22 n°39 - 2	P39	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol (local VO 2)	Plafonds	Enduit ciment dalle pleine	S165	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39		002HD0011 22 n°39 - 1 - 002HD0011 22 n°39 - 2	P39	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 23 (local tech 1) - Vol 24 (local VO 1)	Plafonds	Enduit ciment dalle pleine	S158 - S166	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39		002HD0011 22 n°39 - 1 - 002HD0011 22 n°39 - 2	P39	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32 (local tech 3) - Vol 34 (local VO 3)	Plafonds	Enduit ciment dalle pleine	S159 - S164	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39		002HD0011 22 n°39 - 1 - 002HD0011 22 n°39 - 2	P39	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 37 (local tech 4) - Vol 39 (local VO 4)	Plafonds	Enduit ciment dalle pleine	S160 - S161	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39		002HD0011 22 n°39 - 1 - 002HD0011 22 n°39 - 2	P39	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 42 (local tech 5) - Vol 44 (local VO 5)	Plafonds	Enduit ciment dalle pleine	S162 - S163	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39		002HD0011 22 n°39 - 1 - 002HD0011 22 n°39 - 2	P39	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 43 (DGT R+5)	Plafonds	Enduit ciment + peinture blanche (plafond dernier étage)	P41	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°41 - 1 - 002HD0011 22 n°41 - 2	P41	Enduit compact gris / Matériau gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 41 (esc R+5)	Plafonds	Enduit ciment + peinture blanche (plafond dernier étage)	S167	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P41		002HD0011 22 n°41 - 1 - 002HD0011 22 n°41 - 2	P41	Enduit compact gris / Matériau gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 9 (SAS ext)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°1 - 1 - 002HD0011 22 n°1 - 2	P1	Colle beige avec poussières / Peinture / Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 9 (SAS ext) - Vol 8 (DGT RDC) - Vol 14 (escalier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	P1 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0011 22 n°1 - 1 - 002HD0011 22 n°1 - 2	P1	Colle beige avec poussières / Peinture / Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (esc R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0011 22 n°1 - 1 - 002HD0011 22 n°1 - 2	P1	Colle beige avec poussières / Peinture / Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 36 (esc R+4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0011 22 n°1 - 1 - 002HD0011 22 n°1 - 2	P1	Colle beige avec poussières / Peinture / Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 41 (esc R+5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0011 22 n°1 - 1 - 002HD0011 22 n°1 - 2	P1	Colle beige avec poussières / Peinture / Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Revêtement de mur	Colle jaune de carrelage (plinthe plastique noire)	P33	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°33 - 1 - 002HD0011 22 n°33 - 2	P33	Colle polymère jaune / Couche plâtrée blanche / Matériau gris en faible quantité / Peinture / Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (DGT R+1)	Revêtement de mur	Colle jaune de carrelage (plinthe plastique noire)	S135	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33		002HD0011 22 n°33 - 1 - 002HD0011 22 n°33 - 2	P33	Colle polymère jaune / Couche plâtrée blanche / Matériau gris en faible quantité / Peinture / Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+3	Vol 33 (DGT R+3)	Revêtement de mur	Colle jaune de carrelage (plinthe plastique noire)	S136	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33		002HD0011 22 n°33 - 1 - 002HD0011 22 n°33 - 2	P33	Colle polymère jaune / Couche plâtrée blanche / Matériau gris en faible quantité / Peinture / Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 38 (DGT R+4)	Revêtement de mur	Colle jaune de carrelage (plinthe plastique noire)	S137	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33		002HD0011 22 n°33 - 1 - 002HD0011 22 n°33 - 2	P33	Colle polymère jaune / Couche plâtrée blanche / Matériau gris en faible quantité / Peinture / Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 43 (DGT R+5)	Revêtement de mur	Colle jaune de carrelage (plinthe plastique noire)	S138	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33		002HD0011 22 n°33 - 1 - 002HD0011 22 n°33 - 2	P33	Colle polymère jaune / Couche plâtrée blanche / Matériau gris en faible quantité / Peinture / Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 9 (SAS ext)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carreaux 4 x 4 rouges)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°2 - 1 - 002HD0011 22 n°2 - 2	P2	Colle grise en vrac hétérogène / Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 8 (DGT RDC) - Vol 14 (escalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carreaux 4 x 4 rouges)	S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0011 22 n°2 - 1 - 002HD0011 22 n°2 - 2	P2	Colle grise en vrac hétérogène / Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 21 (esc R+1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carreaux 4 x 4 rouges)	S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0011 22 n°2 - 1 - 002HD0011 22 n°2 - 2	P2	Colle grise en vrac hétérogène / Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 36 (esc R+4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carreaux 4 x 4 rouges)	S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0011 22 n°2 - 1 - 002HD0011 22 n°2 - 2	P2	Colle grise en vrac hétérogène / Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 41 (esc R+5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage (carreaux 4 x 4 rouges)	S76	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0011 22 n°2 - 1 - 002HD0011 22 n°2 - 2	P2	Colle grise en vrac hétérogène / Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (Local vélo)	Revêtement de sol	Chape maigre avec motifs	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°9 - 1 - 002HD0011 22 n°9 - 2	P9	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (local commun 4) - Vol 11 (local commun 3) - Vol 13 (local commun 2) - Vol 10 (local commun 1) - Vol 6 (local VO)	Revêtement de sol	Chape maigre avec motifs	S17 - S18 - S19 - S20 - S58	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0011 22 n°9 - 1 - 002HD0011 22 n°9 - 2	P9	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (escalier)	Revêtement de sol	colle plaques de marbres + contremarche	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°13 - 1 - - 002HD0011 22 n°13 - 2	P13	Colle grise en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 36 (esc R+4)	Revêtement de sol	colle plaques de marbres + contremarche	S104	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0011 22 n°13 - 1 - - 002HD0011 22 n°13 - 2	P13	Colle grise en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+5	Vol 41 (esc R+5)	Revêtement de sol	colle plaques de marbres + contremarche	S92	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0011 22 n°13 - 1 - 002HD0011 22 n°13 - 2	P13	Colle grise en vrac / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (escalier)	Revêtement de sol	enduit rebouchage platreux entre plaque marbre et porteur cage escalier	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°16 - 1 - 002HD0011 22 n°16 - 2	P16	Enduit compact beige hétérogène avec poussières / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (escalier)	Revêtement de sol	enduit rebouchage platreux entre plaque marbre et porteur cage escalier	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0011 22 n°16 - 1 - 002HD0011 22 n°16 - 2	P16	Enduit compact beige hétérogène avec poussières / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 36 (esc R+4)	Revêtement de sol	enduit rebouchage platreux entre plaque marbre et porteur cage escalier	S103	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0011 22 n°16 - 1 - 002HD0011 22 n°16 - 2	P16	Enduit compact beige hétérogène avec poussières / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 41 (esc R+5)	Revêtement de sol	enduit rebouchage platreux entre plaque marbre et porteur cage escalier	S102	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0011 22 n°16 - 1 - 002HD0011 22 n°16 - 2	P16	Enduit compact beige hétérogène avec poussières / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (accès caves)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°24 - 1 - 002HD0011 22 n°24 - 2	P24	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 15 (local tech)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002HD0011 22 n°24 - 1 - 002HD0011 22 n°24 - 2	P24	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+2	Vol 27 (esc R+2)	Revêtement de sol	Chape maigre	P30	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°30 - 1 - 002HD0011 22 n°30 - 2	P30	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 28 (local tech 2) - Vol (local VO 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S116 - S117	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HD0011 22 n°30 - 1 - 002HD0011 22 n°30 - 2	P30	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (local tech 1) - Vol 21 (esc R+1) - Vol 24 (local VO 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S114 - S126 - S115	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HD0011 22 n°30 - 1 - 002HD0011 22 n°30 - 2	P30	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32 (local tech 3) - Vol 31 (esc R+3) - Vol 34 (local VO 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S118 - S119 - S120	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HD0011 22 n°30 - 1 - 002HD0011 22 n°30 - 2	P30	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 36 (esc R+4) - Vol 37 (local tech 4) - Vol 39 (local VO 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S121 - S122 - S123	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HD0011 22 n°30 - 1 - 002HD0011 22 n°30 - 2	P30	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 42 (local tech 5) - Vol 44 (local VO 5)	Revêtement de sol	Chape maigre	S124 - S125	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HD0011 22 n°30 - 1 - 002HD0011 22 n°30 - 2	P30	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Revêtement de sol	Dalles grises marbrées noire + colle noire	P31	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°31 - 1 - 002HD0011 22 n°31 - 2	P31	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Peinture / Sous couche de ragréage grise hétérogène	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 22 (DGT R+1)	Revêtement de sol	Dalles grises marbrées noire + colle noire	S127 (P31)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002HD0011 22 n°31 - 1 - 002HD0011 22 n°31 - 2	P31	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Peinture / Sous couche de ragrée grise hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 33 (DGT R+3)	Revêtement de sol	Dalles grises marbrées noire + colle noire	S128 (P31)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002HD0011 22 n°31 - 1 - 002HD0011 22 n°31 - 2	P31	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Peinture / Sous couche de ragrée grise hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 38 (DGT R+4)	Revêtement de sol	Dalles grises marbrées noire + colle noire	S129 (P31)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002HD0011 22 n°31 - 1 - 002HD0011 22 n°31 - 2	P31	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Peinture / Sous couche de ragrée grise hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 43 (DGT R+5)	Revêtement de sol	Dalles grises marbrées noire + colle noire	S130 (P31)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002HD0011 22 n°31 - 1 - 002HD0011 22 n°31 - 2	P31	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Peinture / Sous couche de ragrée grise hétérogène	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 26 (DGT R+2)	Revêtement de sol	Ragrée	P32	Réalisation d'un prélèvement	gris	002HD0011 22 n°32 - 1 - 002HD0011 22 n°32 - 2	P32	Ragrée gris / Sous couche de ragrée beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (DGT R+1)	Revêtement de sol	Ragrée	S131	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris	002HD0011 22 n°32 - 1 - 002HD0011 22 n°32 - 2	P32	Ragrée gris / Sous couche de ragrée beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 33 (DGT R+3)	Revêtement de sol	Ragrée	S132	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris	002HD0011 22 n°32 - 1 - 002HD0011 22 n°32 - 2	P32	Ragrée gris / Sous couche de ragrée beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+4	Vol 38 (DGT R+4)	Revêtement de sol	Ragréage	S133	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris	002HD0011 22 n°32 - 1 - 002HD0011 22 n°32 - 2	P32	Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 43 (DGT R+5)	Revêtement de sol	Ragréage	S134	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris	002HD0011 22 n°32 - 1 - 002HD0011 22 n°32 - 2	P32	Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 28 (local tech 2)	Revêtement de sol	Chape maigre gaine technique	P38	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°38 - 1	P38	Matériau compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 23 (local tech 1)	Revêtement de sol	Chape maigre gaine technique	S154	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0011 22 n°38 - 1	P38	Matériau compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32 (local tech 3)	Revêtement de sol	Chape maigre gaine technique	S155	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0011 22 n°38 - 1	P38	Matériau compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 37 (local tech 4)	Revêtement de sol	Chape maigre gaine technique	S156	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0011 22 n°38 - 1	P38	Matériau compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 42 (local tech 5)	Revêtement de sol	Chape maigre gaine technique	S157	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0011 22 n°38 - 1	P38	Matériau compact gris hétérogène / Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture - Plan masse	Vol 47 (Plan masse)	Revêtement de sol	joint d'assemblage des bordures	P44	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°44 - 1 - 002HD0011 22 n°44 - 2	P44	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture - Plan masse	Vol 47 (Plan masse)	Revêtement de sol	joint d'assemblage des bordures	P44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P44		002HD0011 22 n°44 - 1 - 002HD0011 22 n°44 - 2	P44	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 47 (Plan masse)	Revêtement de sol	béton désactivé	P45	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°45 - 1 - 002HD0011 22 n°45 - 2	P45	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 46 (toiture)	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation + chapeau en fibro-ciment	S181	Réalisation d'un sondage		S181 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Toiture - Plan masse	Vol 46 (toiture)	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation + chapeau en fibro-ciment	S182	Réalisation d'un sondage		S182 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Toiture - Plan masse	Vol 46 (toiture)	Eléments ponctuels	Mitron	S183	Réalisation d'un sondage		S183 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Toiture - Plan masse	Vol 46 (toiture)	Eléments ponctuels	plaque fibro-ciment	S184	Réalisation d'un sondage		S184 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Toiture - Plan masse	Vol 46 (toiture)	Eléments ponctuels	plaque fibro-ciment	S184	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S184		S184 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 46 (toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	I6			I6 - 1				impossible de prélever le complexe d'étanchéité ou les relevés d'étanchéité en toiture car risque de fuites.
Toiture - Plan masse	Vol 46 (toiture)	Eléments ponctuels	Conduit	I7			I7 - 1				impossible de voir la nature des conduits sans retirer le complexe d'étanchéité qui les entoures.
Toiture - Plan masse	Vol 46 (toiture)	Eléments ponctuels	Rubans adhésifs + mastic entre conduits VMC	P51	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°51 - 1	P51	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture - Plan masse	Vol 46 (toiture)	Eléments ponctuels	Rubans adhésifs + mastic entre conduits VMC	P51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P51		002HD0011 22 n°51 - 1	P51	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 47 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche noir couche supérieur	P46	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 22 n°46 - 1 - 002HD0011 22 n°46 - 2	P46	Agrégats d'enrobés bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture - Plan masse	Vol 47 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche noir couche supérieur	S168	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P46		002HD0011 22 n°46 - 1 - 002HD0011 22 n°46 - 2	P46	Agrégats d'enrobés bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture - Plan masse	Vol 47 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume rose couche supérieure	S169			S169 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 34 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00112 1



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	PC RDC	PC RDC - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC	PC RDC - Plan de prélèvements
	PC RDC	PC RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	PC RDC	PC RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC RDC	PC RDC - MPCA Plafond et faux-plafonds
	PC RDC	PC RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+4	R+4 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+4	R+4 - MPCA Revêtement de sol
	R+4	R+4 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées
	R+5	R+5 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+5	R+5 - MPCA Revêtement de sol
	R+5	R+5 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Toiture - Plan masse	Toiture - Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture - Plan masse	Toiture - Plan masse - MPCA Toutes catégories confondues
	Toiture - Plan masse	Toiture - Plan masse - MPCA Toiture et étanchéité
	Toiture - Plan masse	Toiture - Plan masse - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade droite	Façade droite - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façade gauche	Façade gauche - Plan de repérage - Actions menées


PC RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001122

Légende



Volume non visité

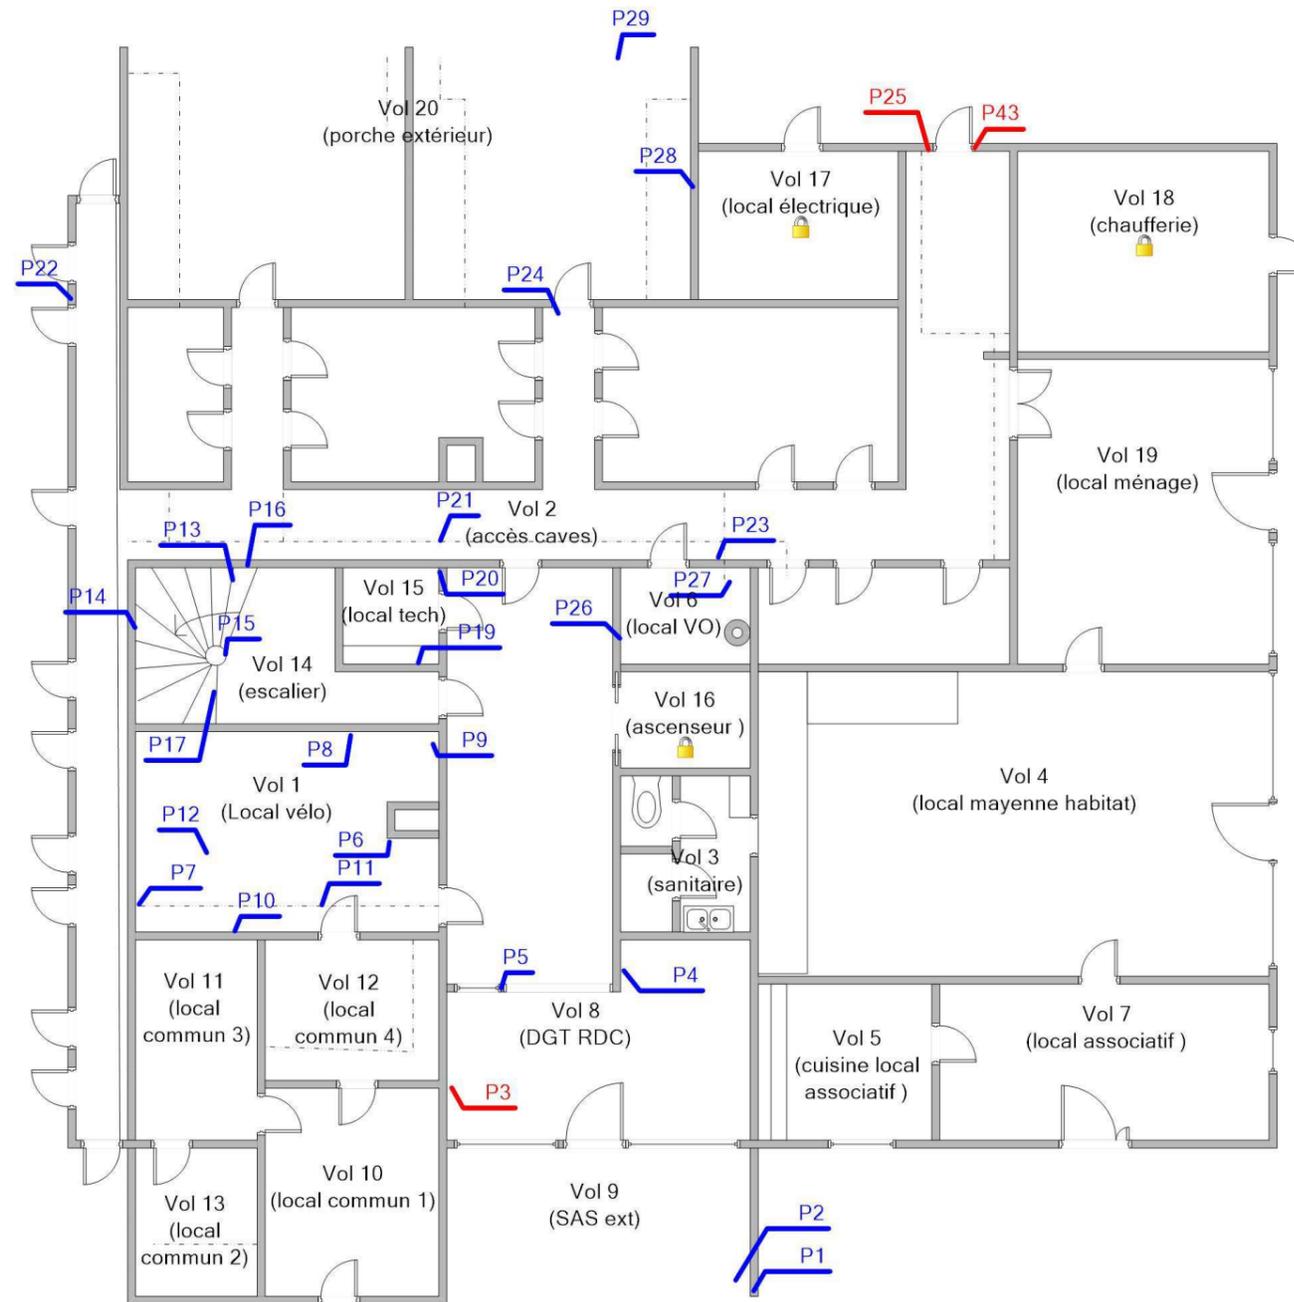

Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001122

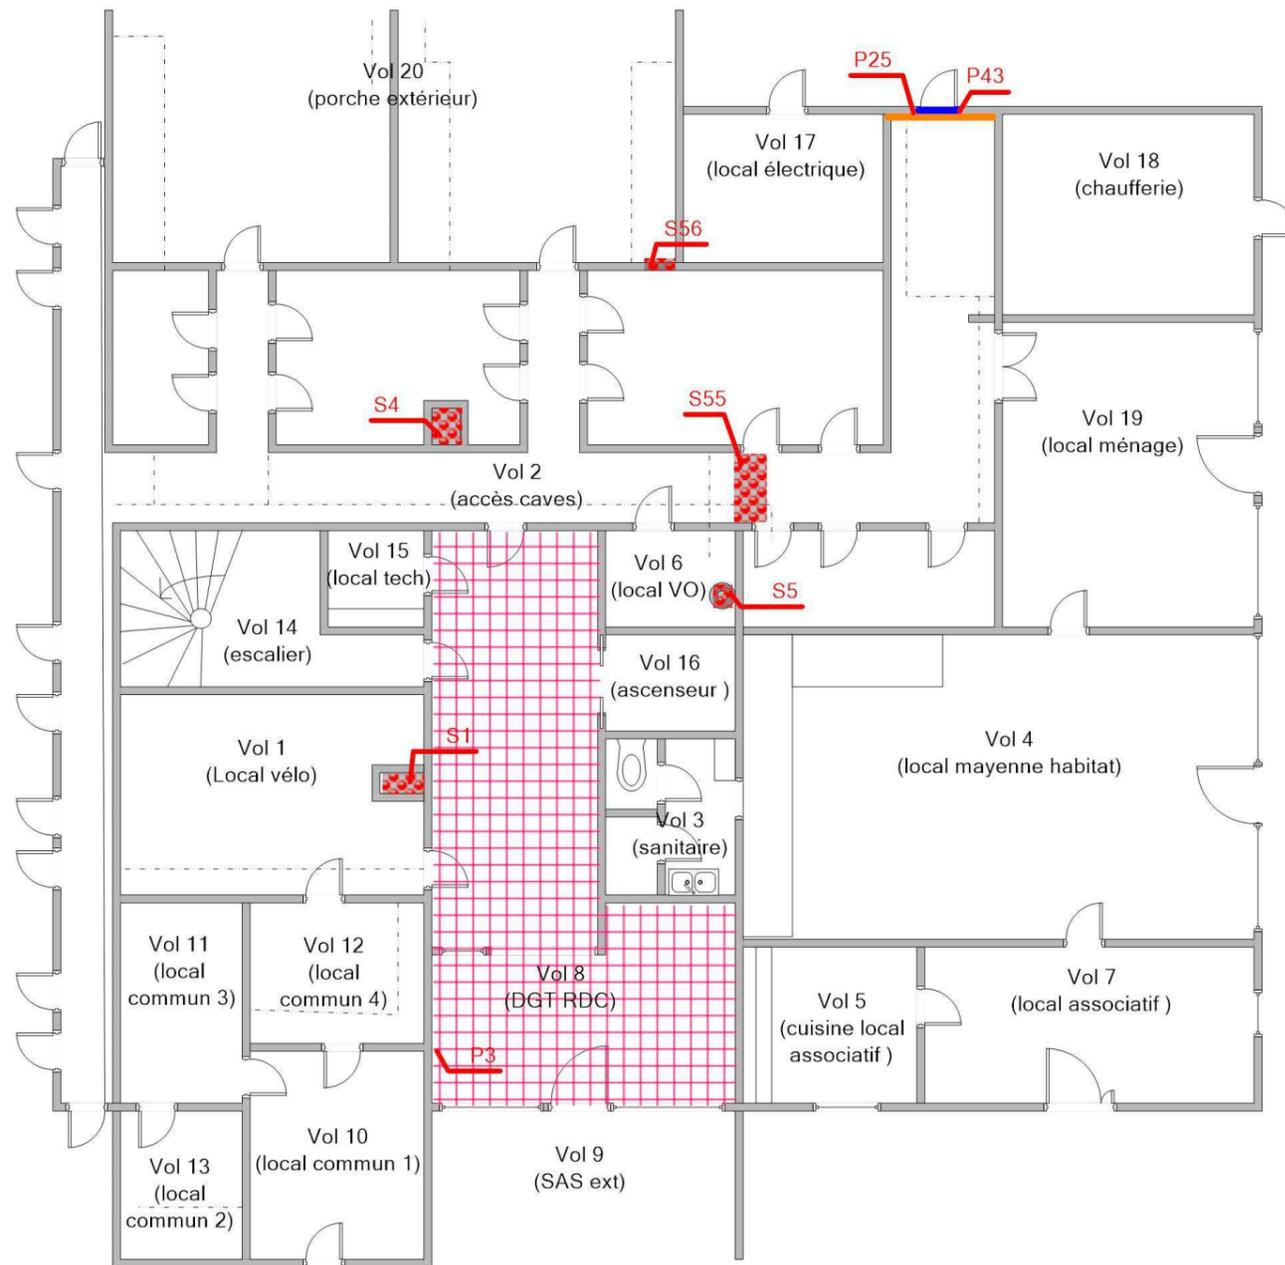

Légende

	S4: Conduit en fibres-ciment
	S1: Conduit en fibres-ciment
	S5: Conduit en fibres-ciment
	S55: Conduit en fibres-ciment
	P43 : Reprise détachéité
	P25 : Jonction entre panneaux préfabriqués (doublage placo)
	P3 : Joints panneau / plaques (plafond placoplâtre)
	S56: Conduit en fibres-ciment




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	05/10/2016	JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001122

Légende

	P43 : Reprise détachéité
	P25 : Jonction entre panneaux préfabriqués (doublage placo)

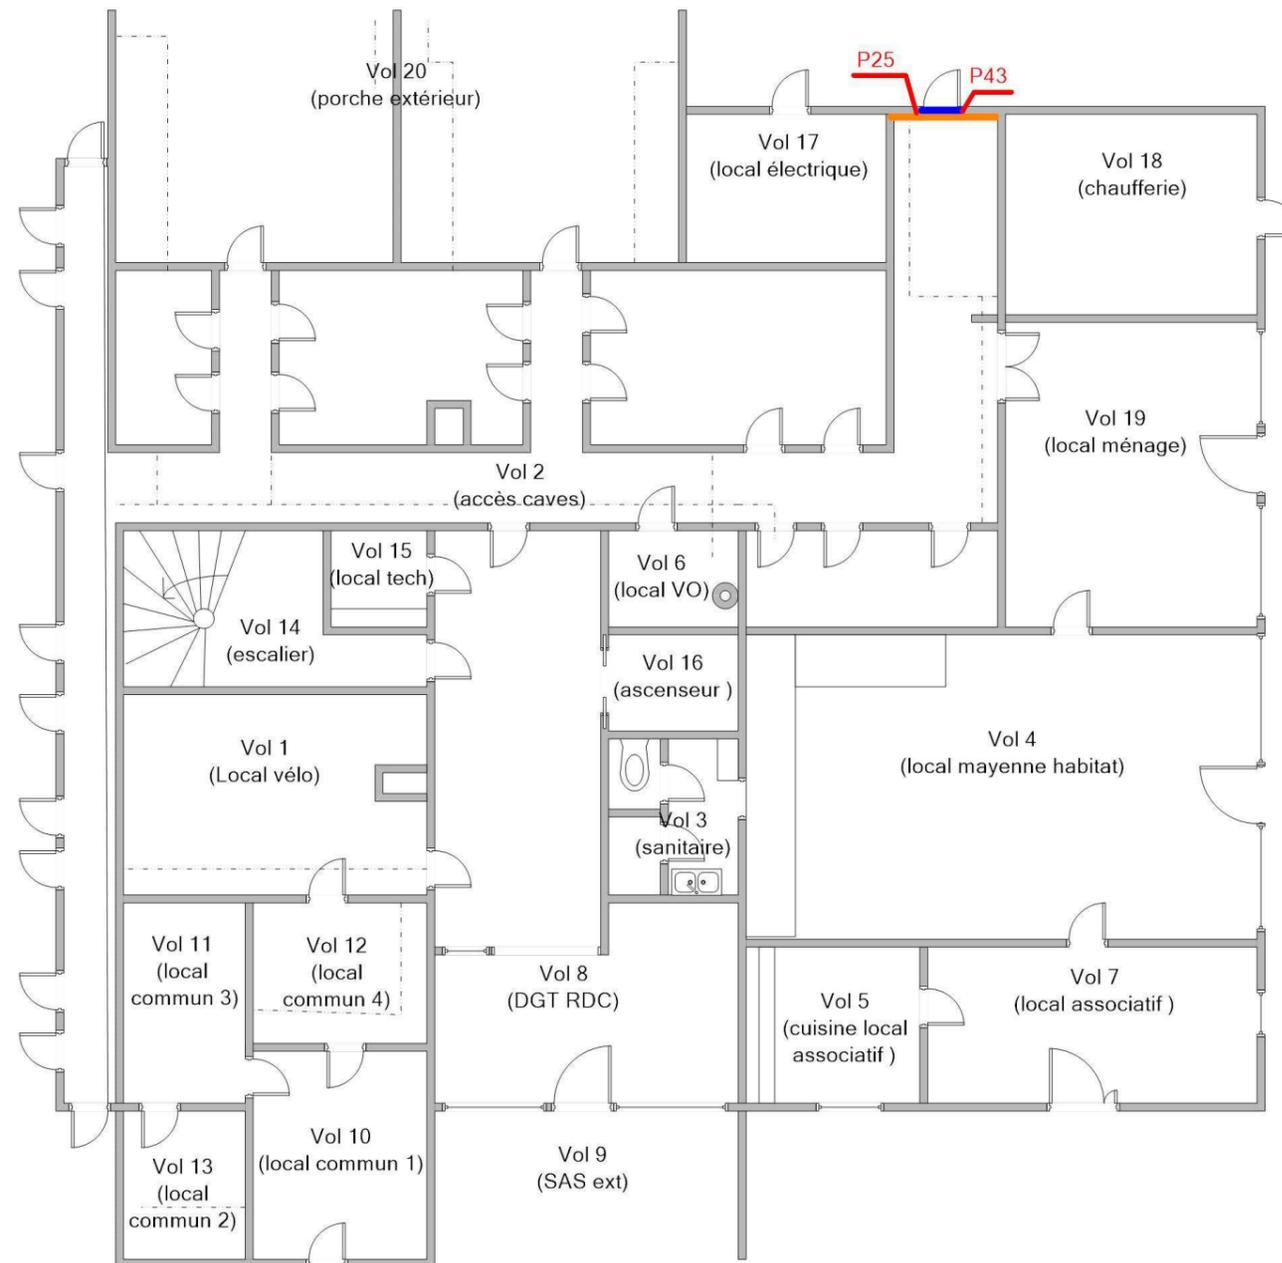


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	05/10/2016	JOUSSELIN David


PC RDC - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001122

Légende

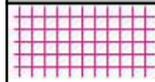

P3 : Joints panneau /
plaques (plafond
placoplatre)

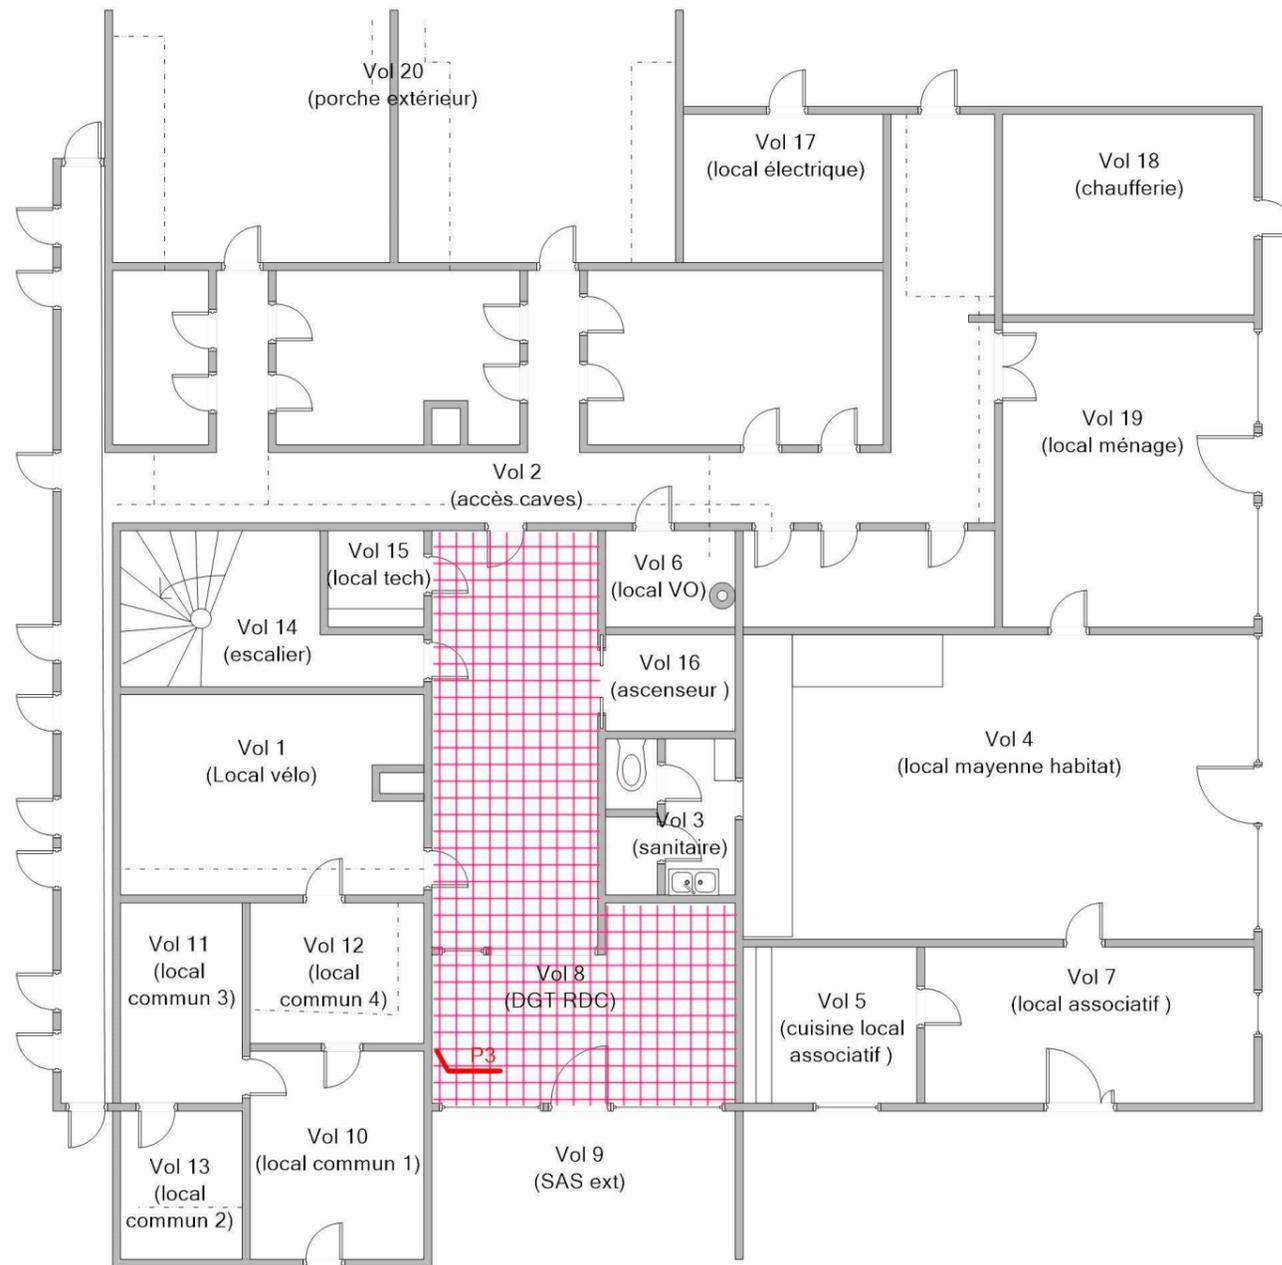

Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001122

Légende

	S4: Conduit en fibres-ciment
	S1: Conduit en fibres-ciment
	S5: Conduit en fibres-ciment
	S55: Conduit en fibres-ciment
	S56: Conduit en fibres-ciment

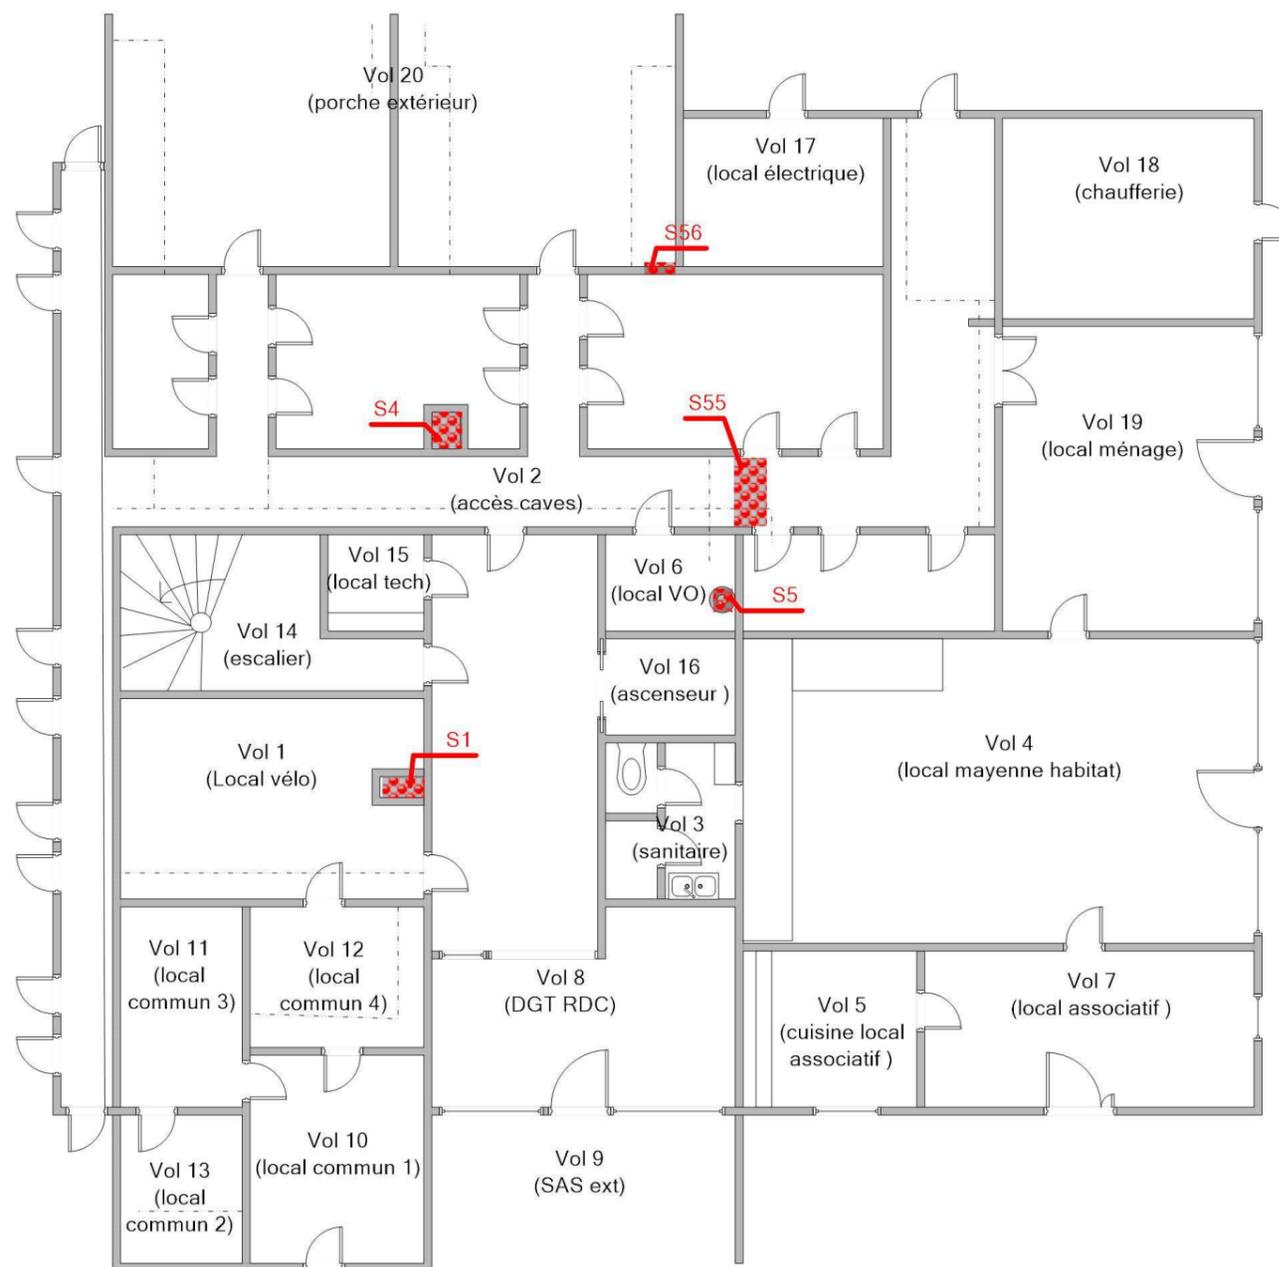

Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001122

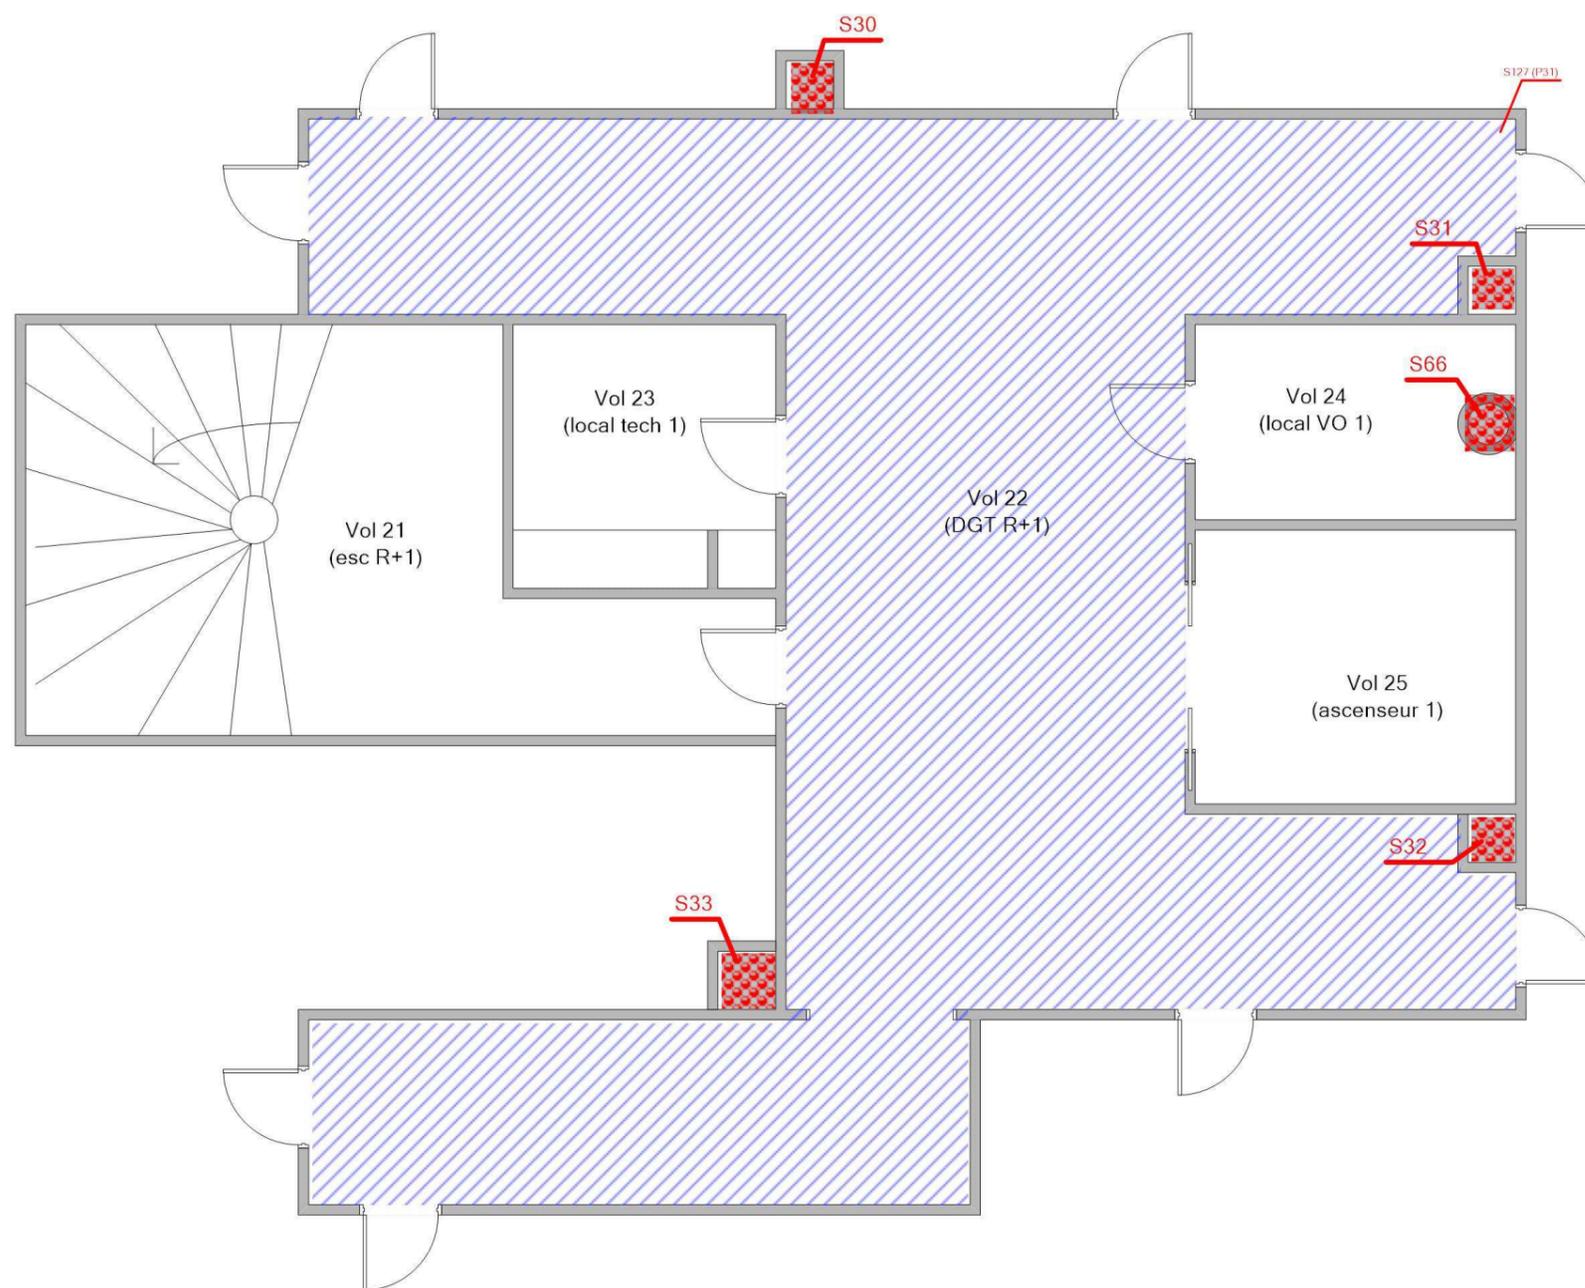

Légende

	S32: Conduit en fibres-ciment
	P31 : Dalles grises marbrées noire + colle noire
	S30: Conduit en fibres-ciment
	S66: Conduit en fibres-ciment
	S33: Conduit en fibres-ciment
	S31: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001122

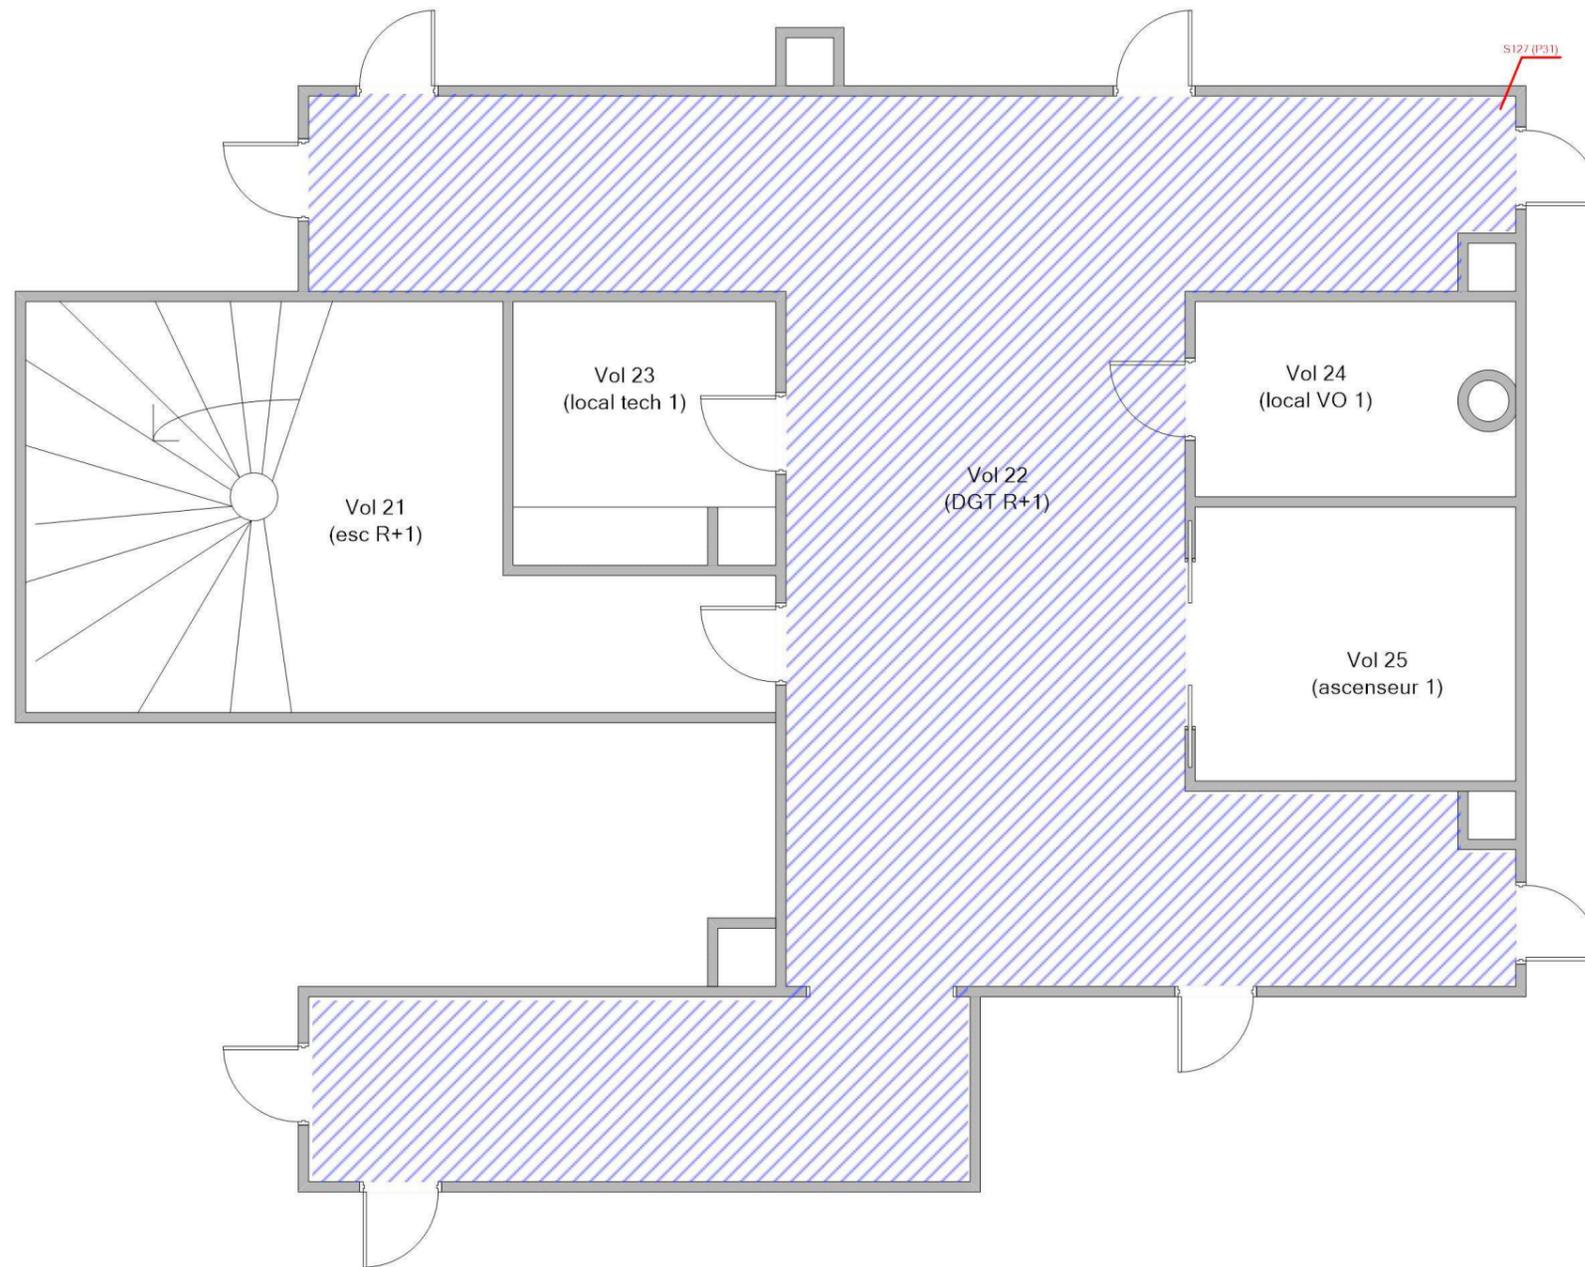

Légende

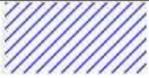 P31 : Dalles grises marbrées noire + colle noire



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001122

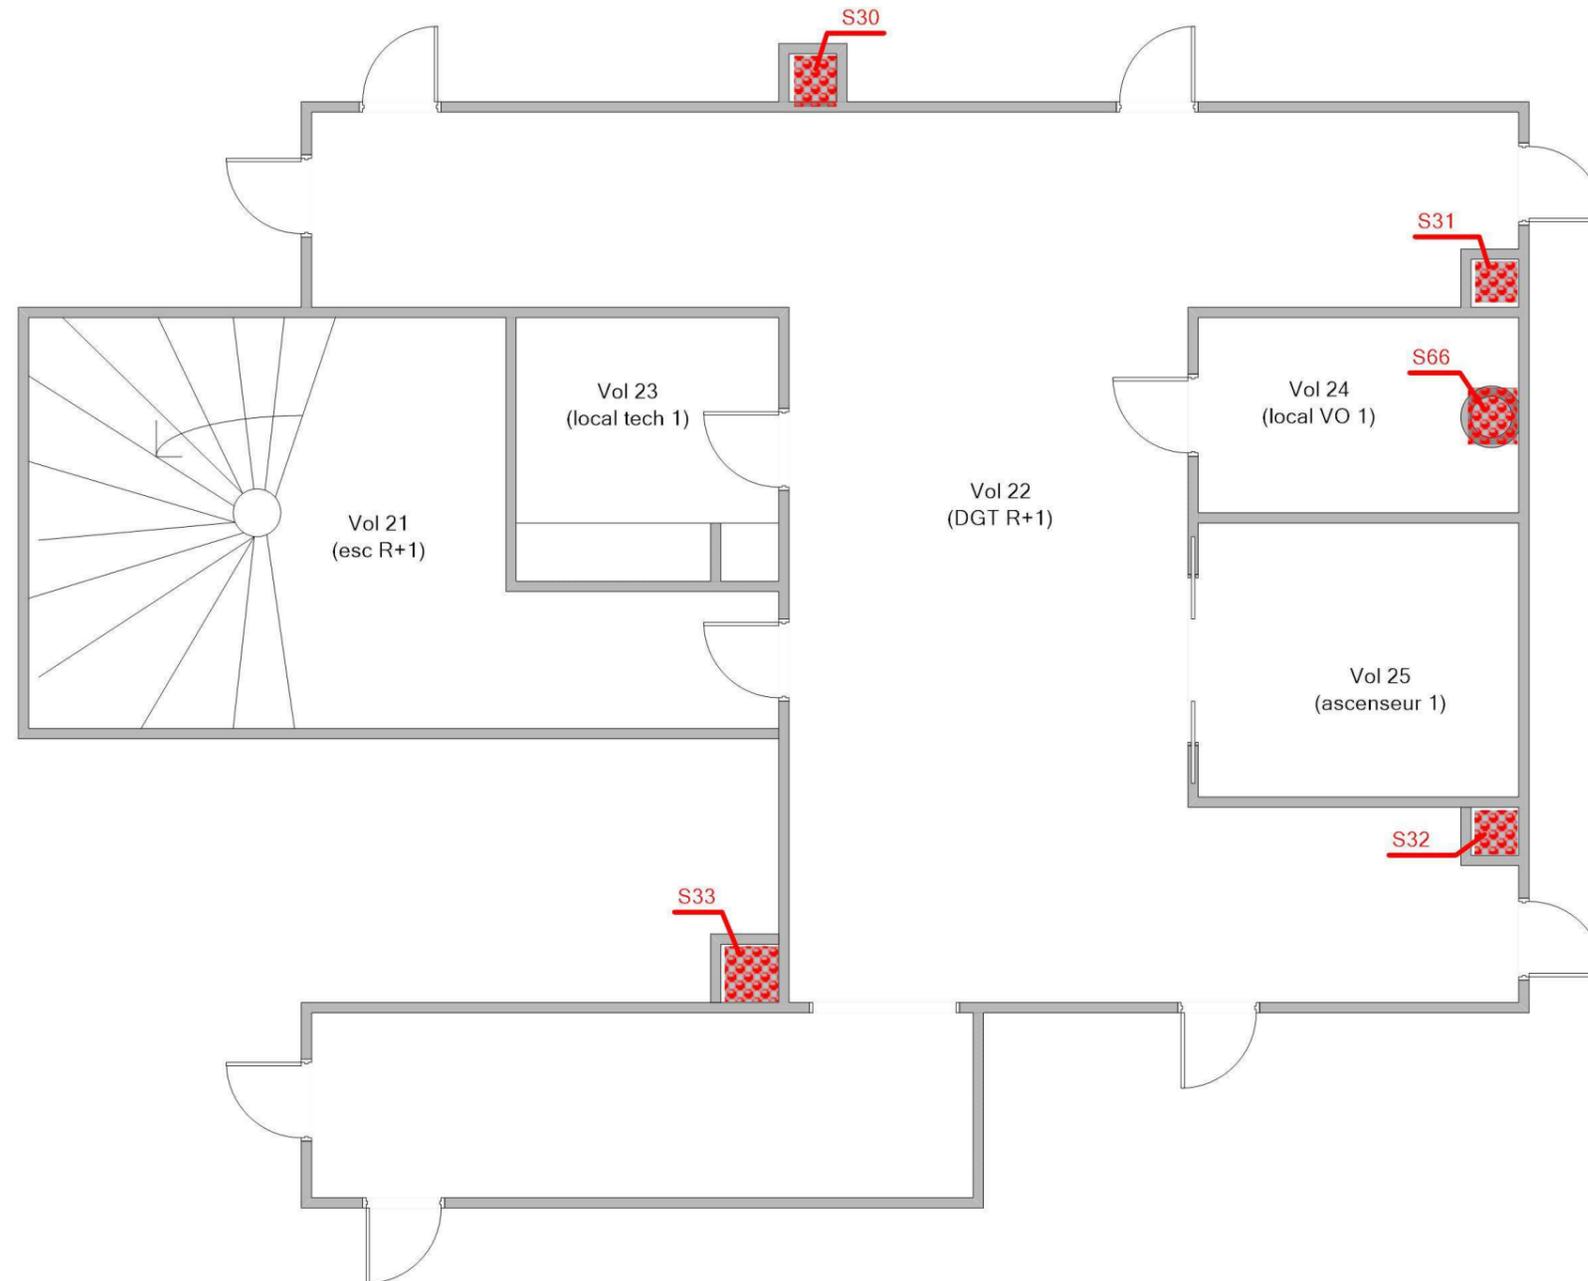

Légende


	S32: Conduit en fibres-ciment
	S30: Conduit en fibres-ciment
	S66: Conduit en fibres-ciment
	S33: Conduit en fibres-ciment
	S31: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	05/10/2016	JOUSSELIN David

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001122

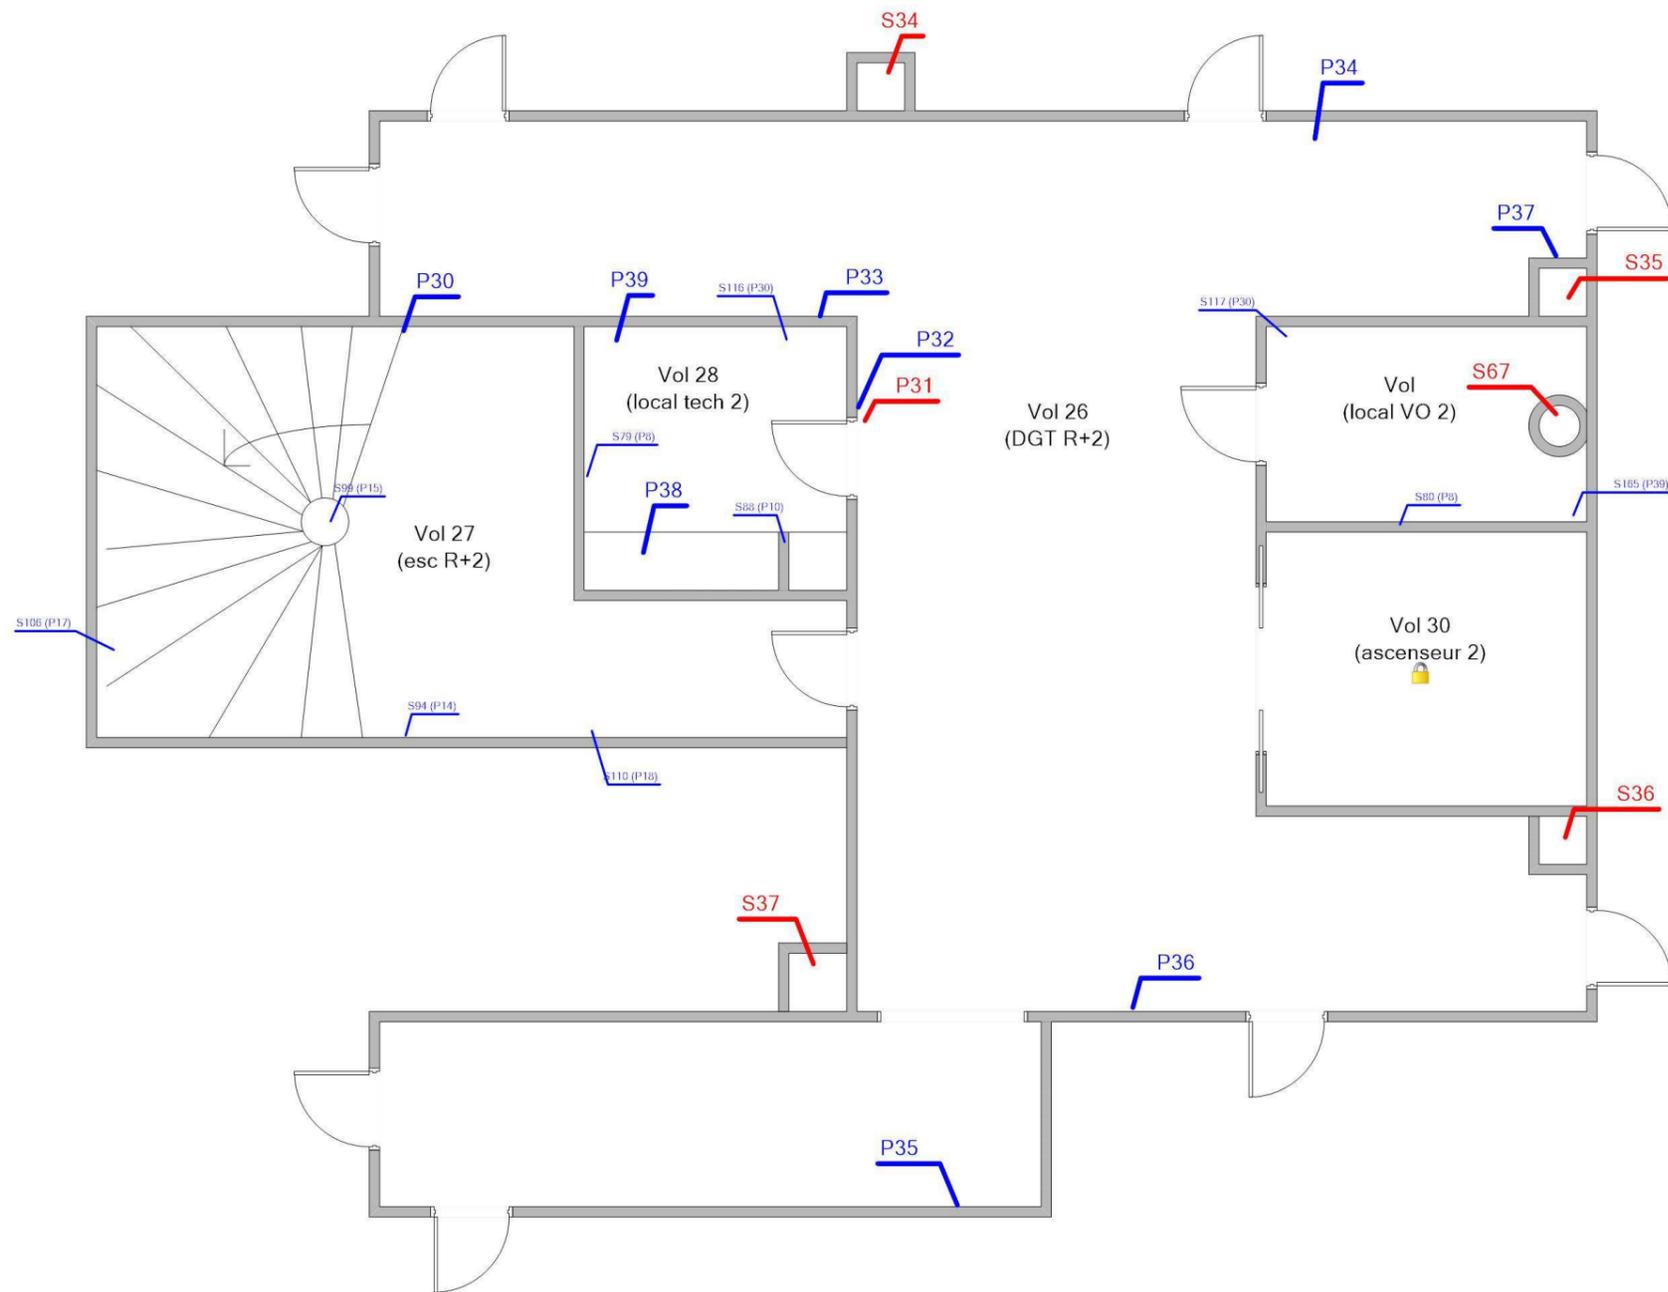

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif
	Volume non visité



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001122

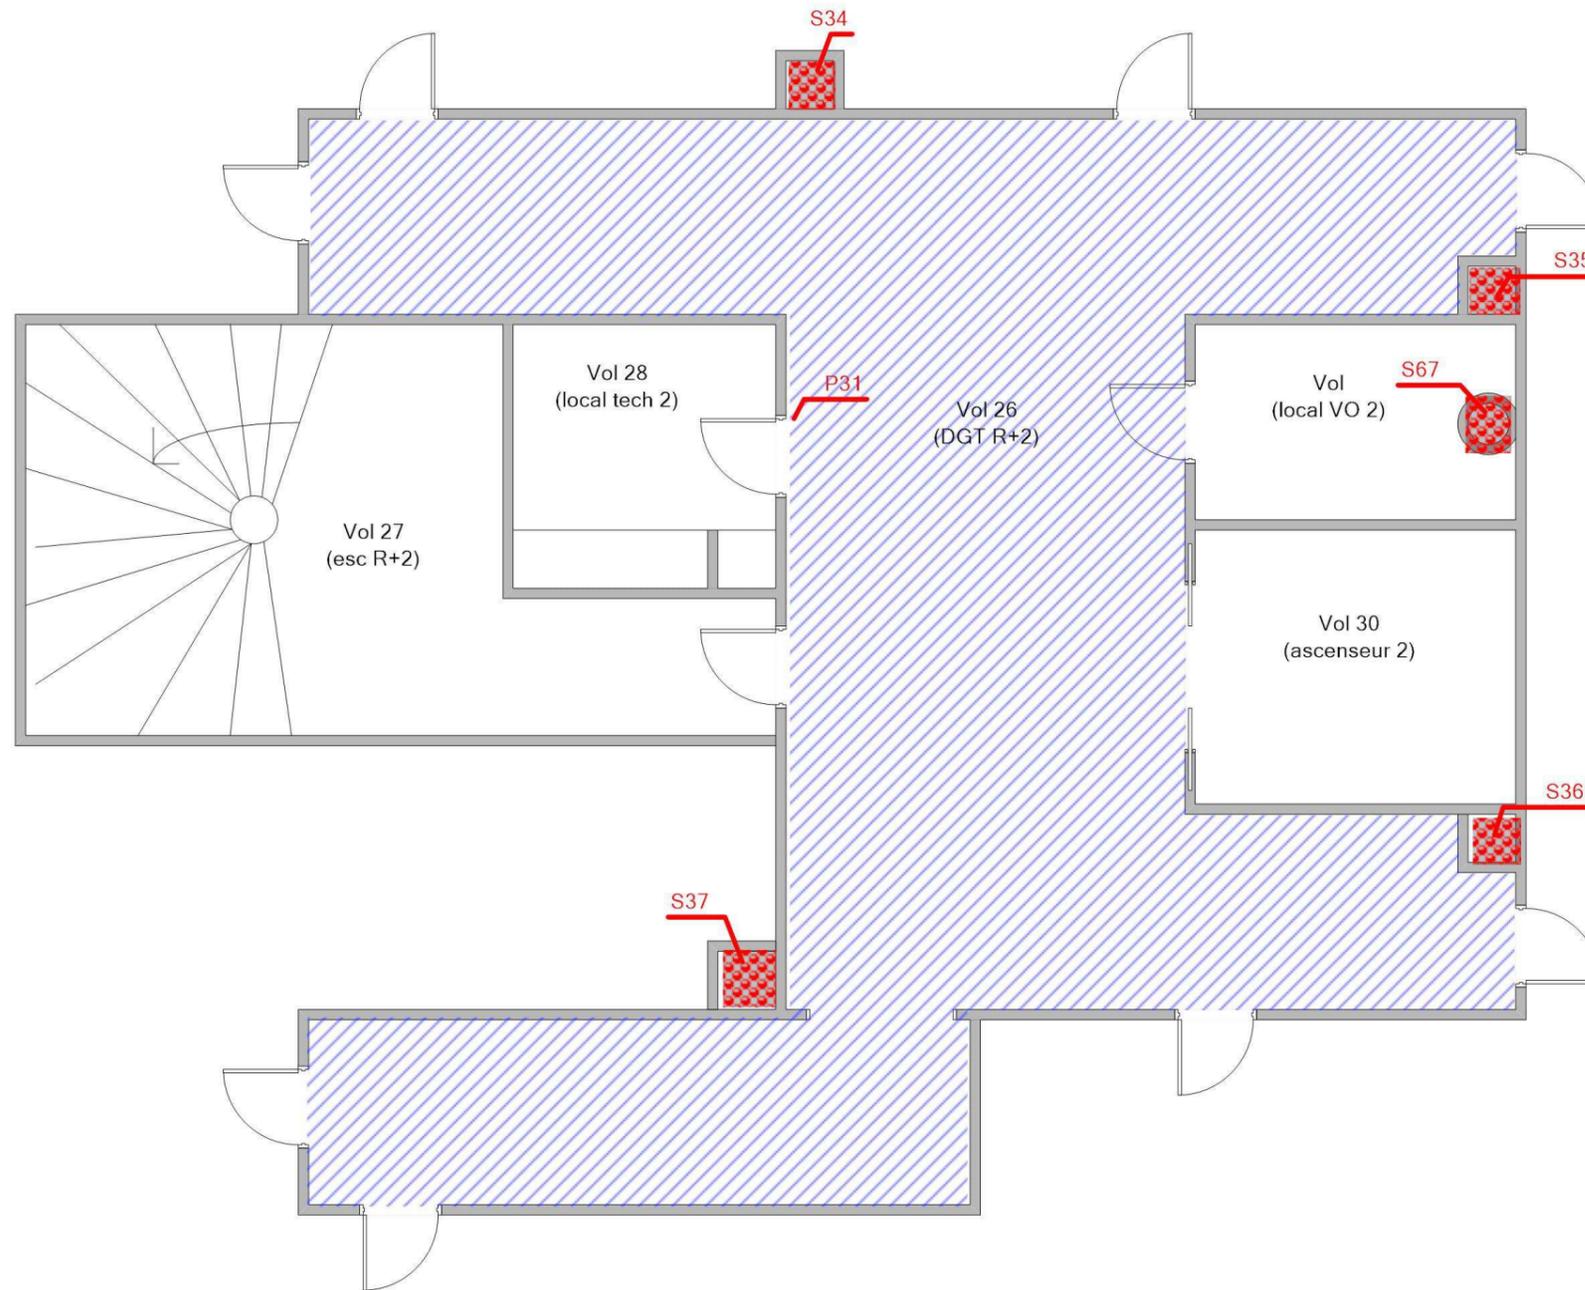

Légende

	S35: Conduit en fibres-ciment
	S37: Conduit en fibres-ciment
	S67: Conduit en fibres-ciment
	S36: Conduit en fibres-ciment
	P31 : Dalles grises marbrées noire + colle noire
	S34: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001122

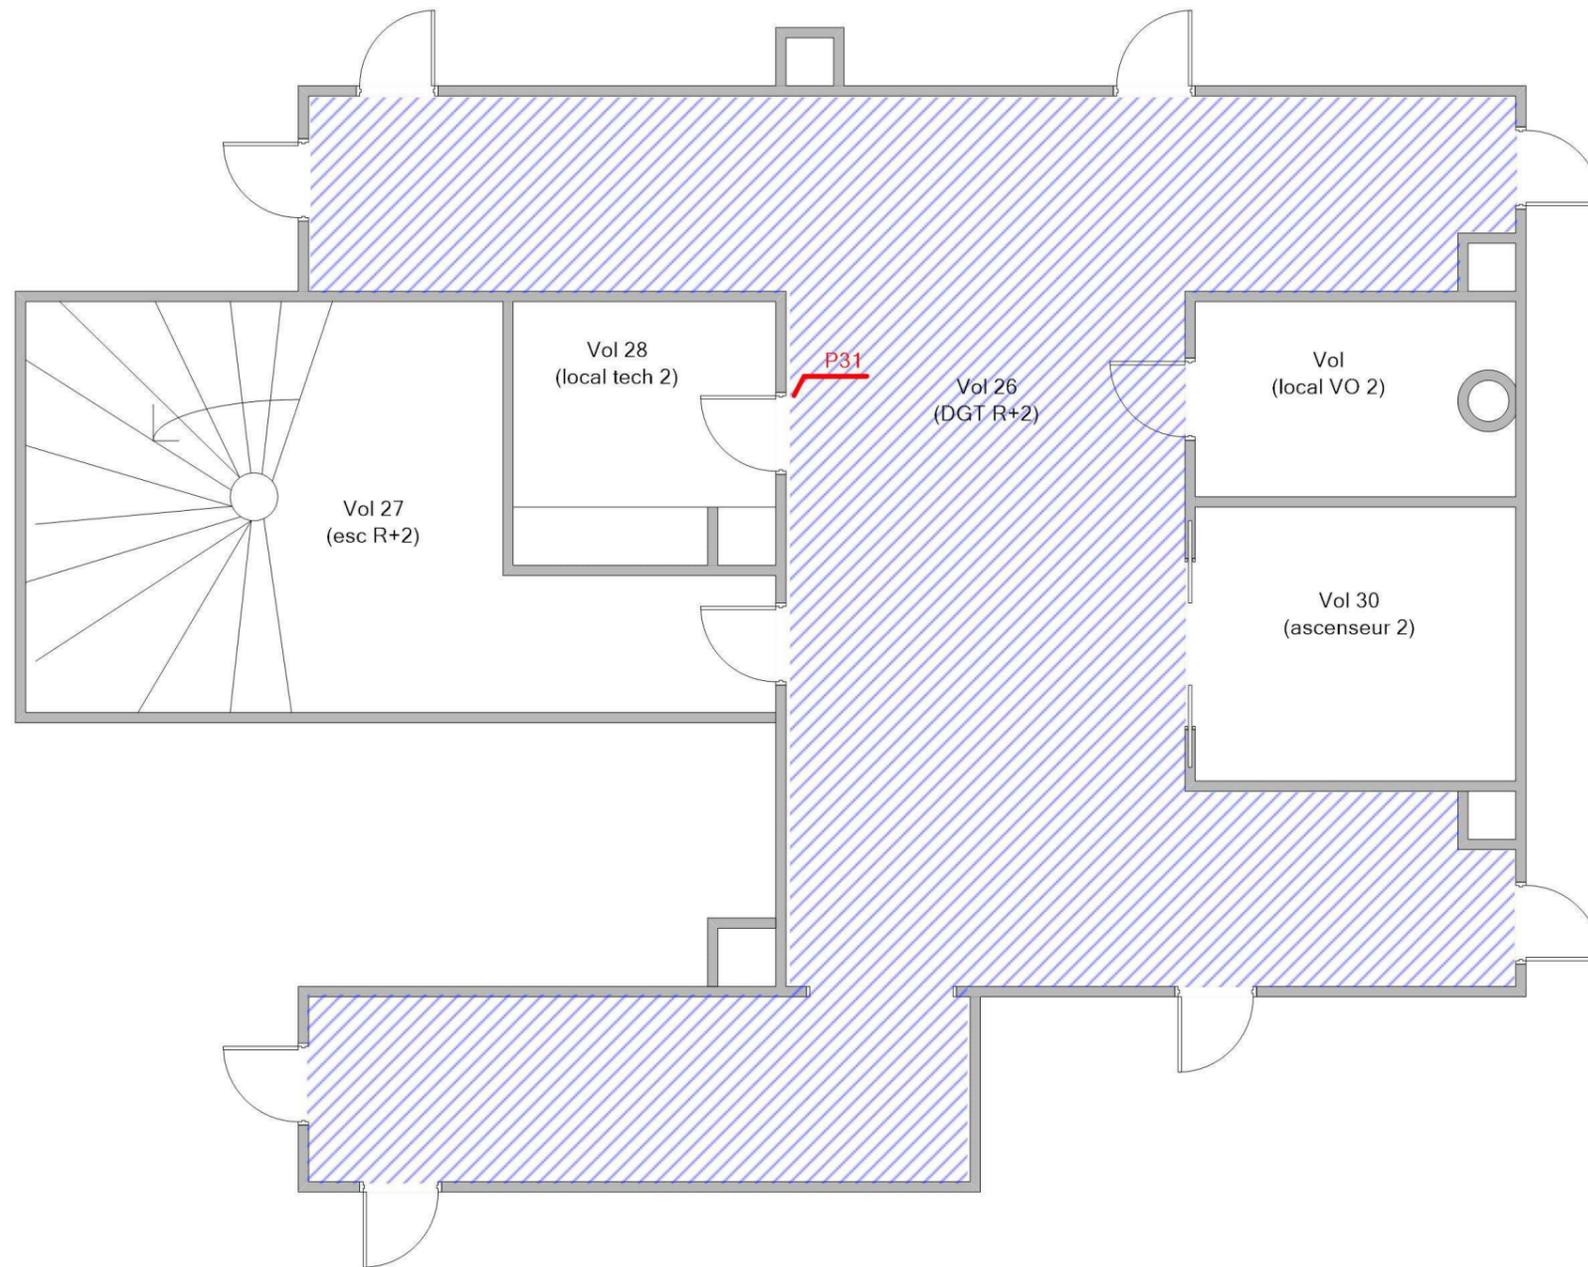

Légende

 P31 : Dalles grises marbrées noire + colle noire



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001122

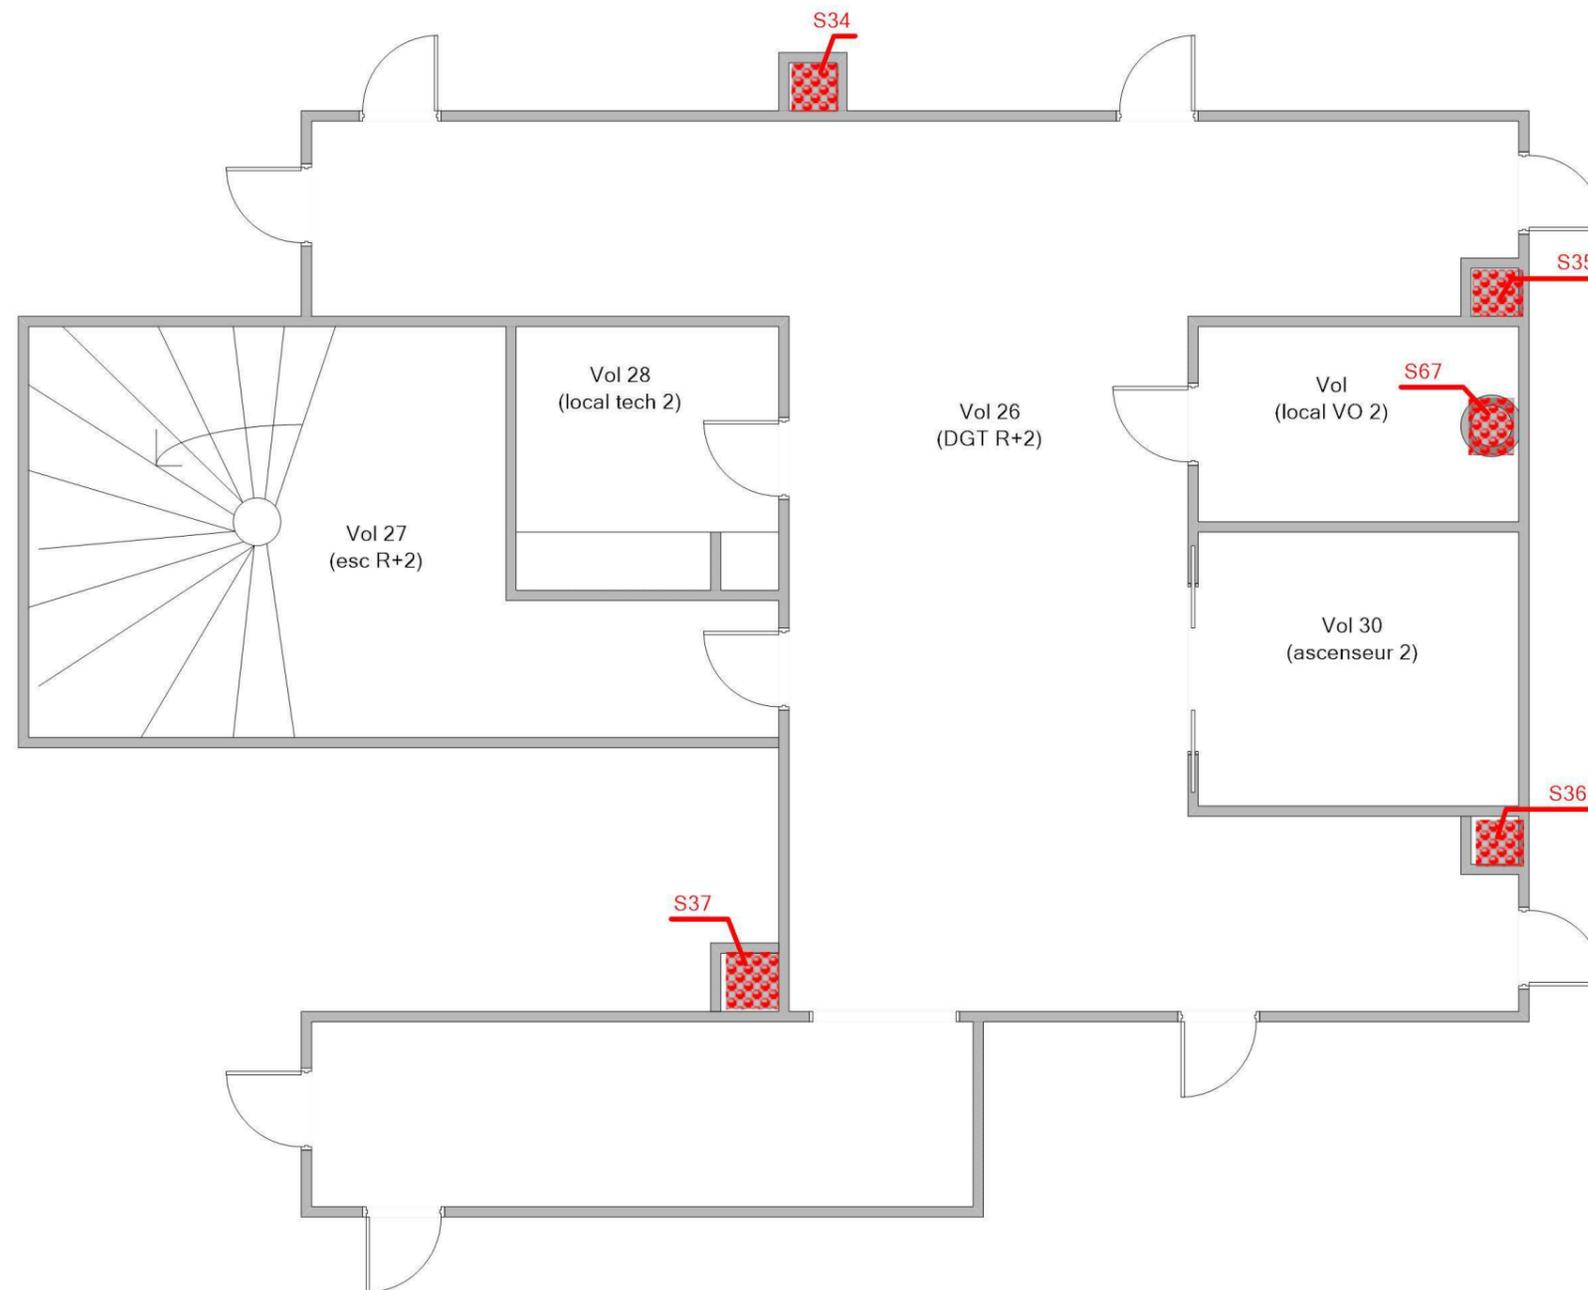

Légende

	S35: Conduit en fibres-ciment
	S37: Conduit en fibres-ciment
	S67: Conduit en fibres-ciment
	S36: Conduit en fibres-ciment
	S34: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001122

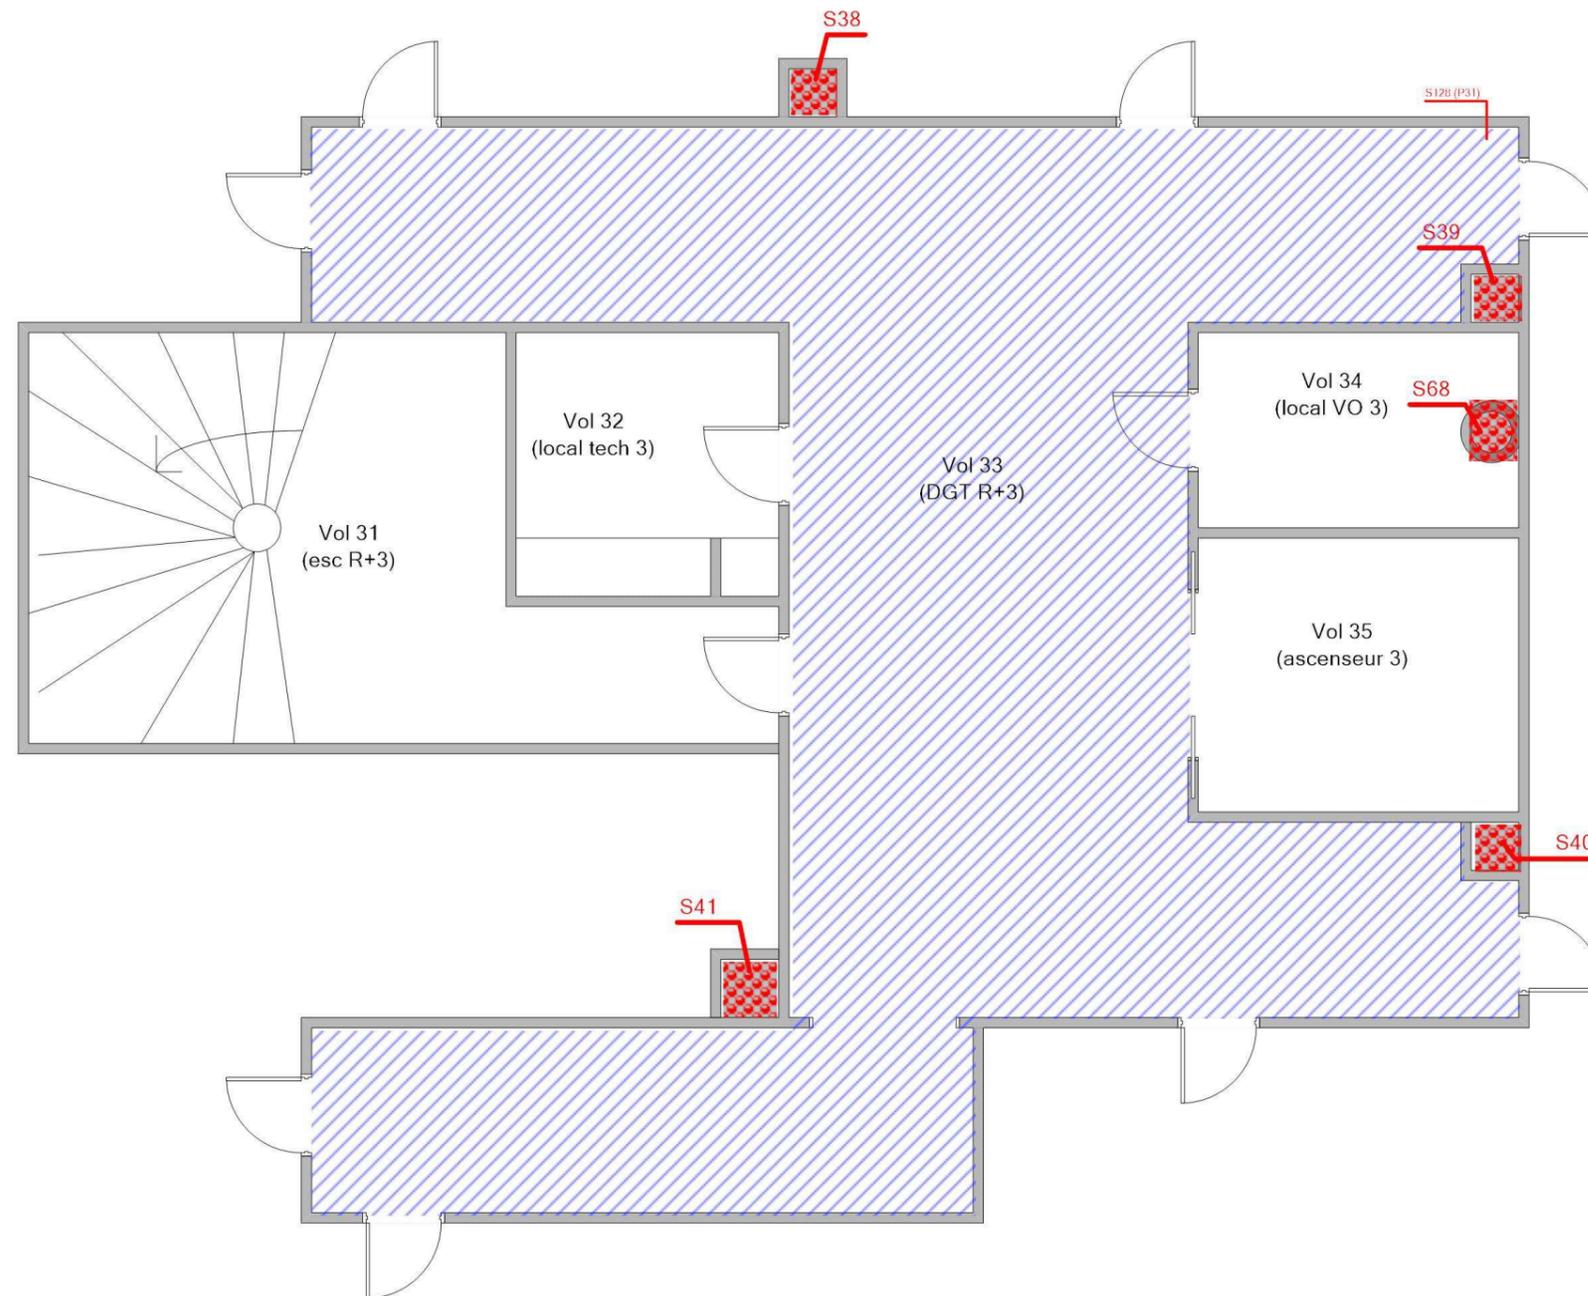

Légende


	S38: Conduit en fibres-ciment
	S40: Conduit en fibres-ciment
	P31 : Dalles grises marbrées noire + colle noire
	S39: Conduit en fibres-ciment
	S68: Conduit en fibres-ciment
	S41: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	05/10/2016	JOUSSELIN David

R+3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001122

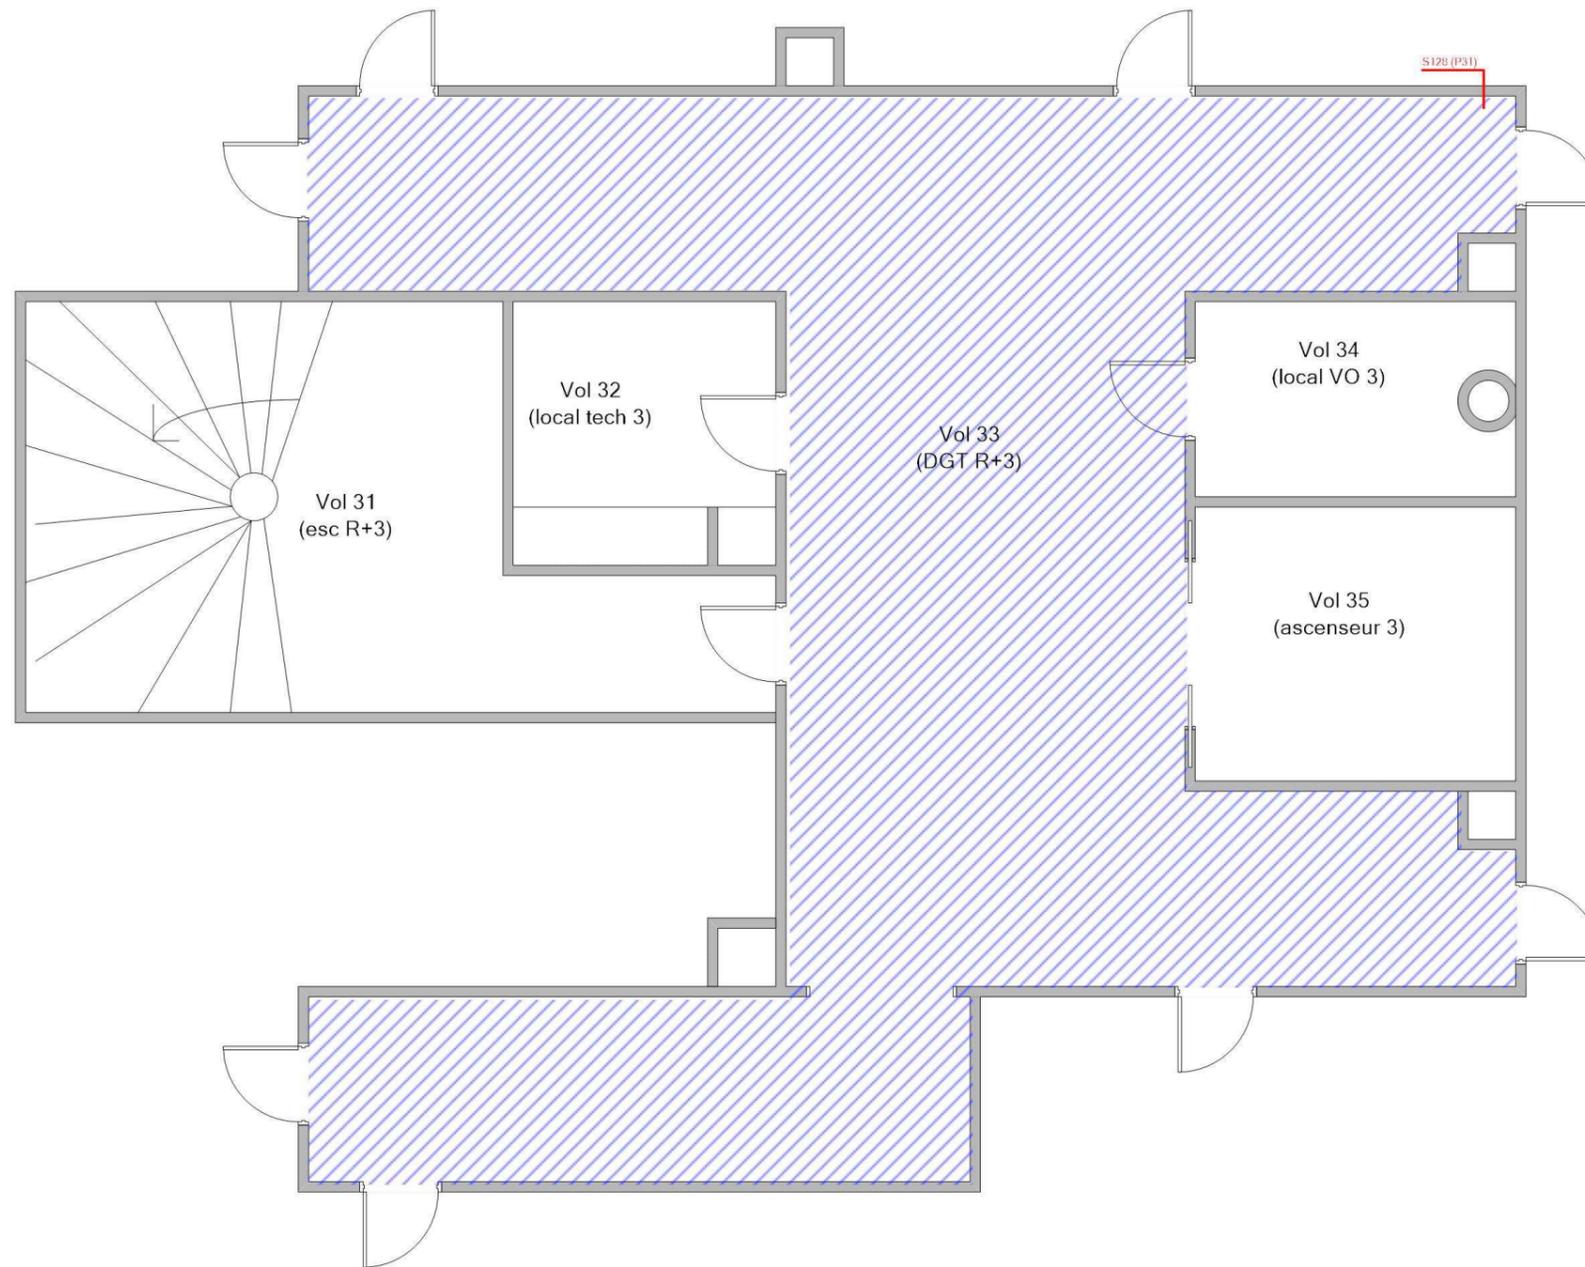

Légende

 P31 : Dalles grises marbrées noire + colle noire



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+3 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001122

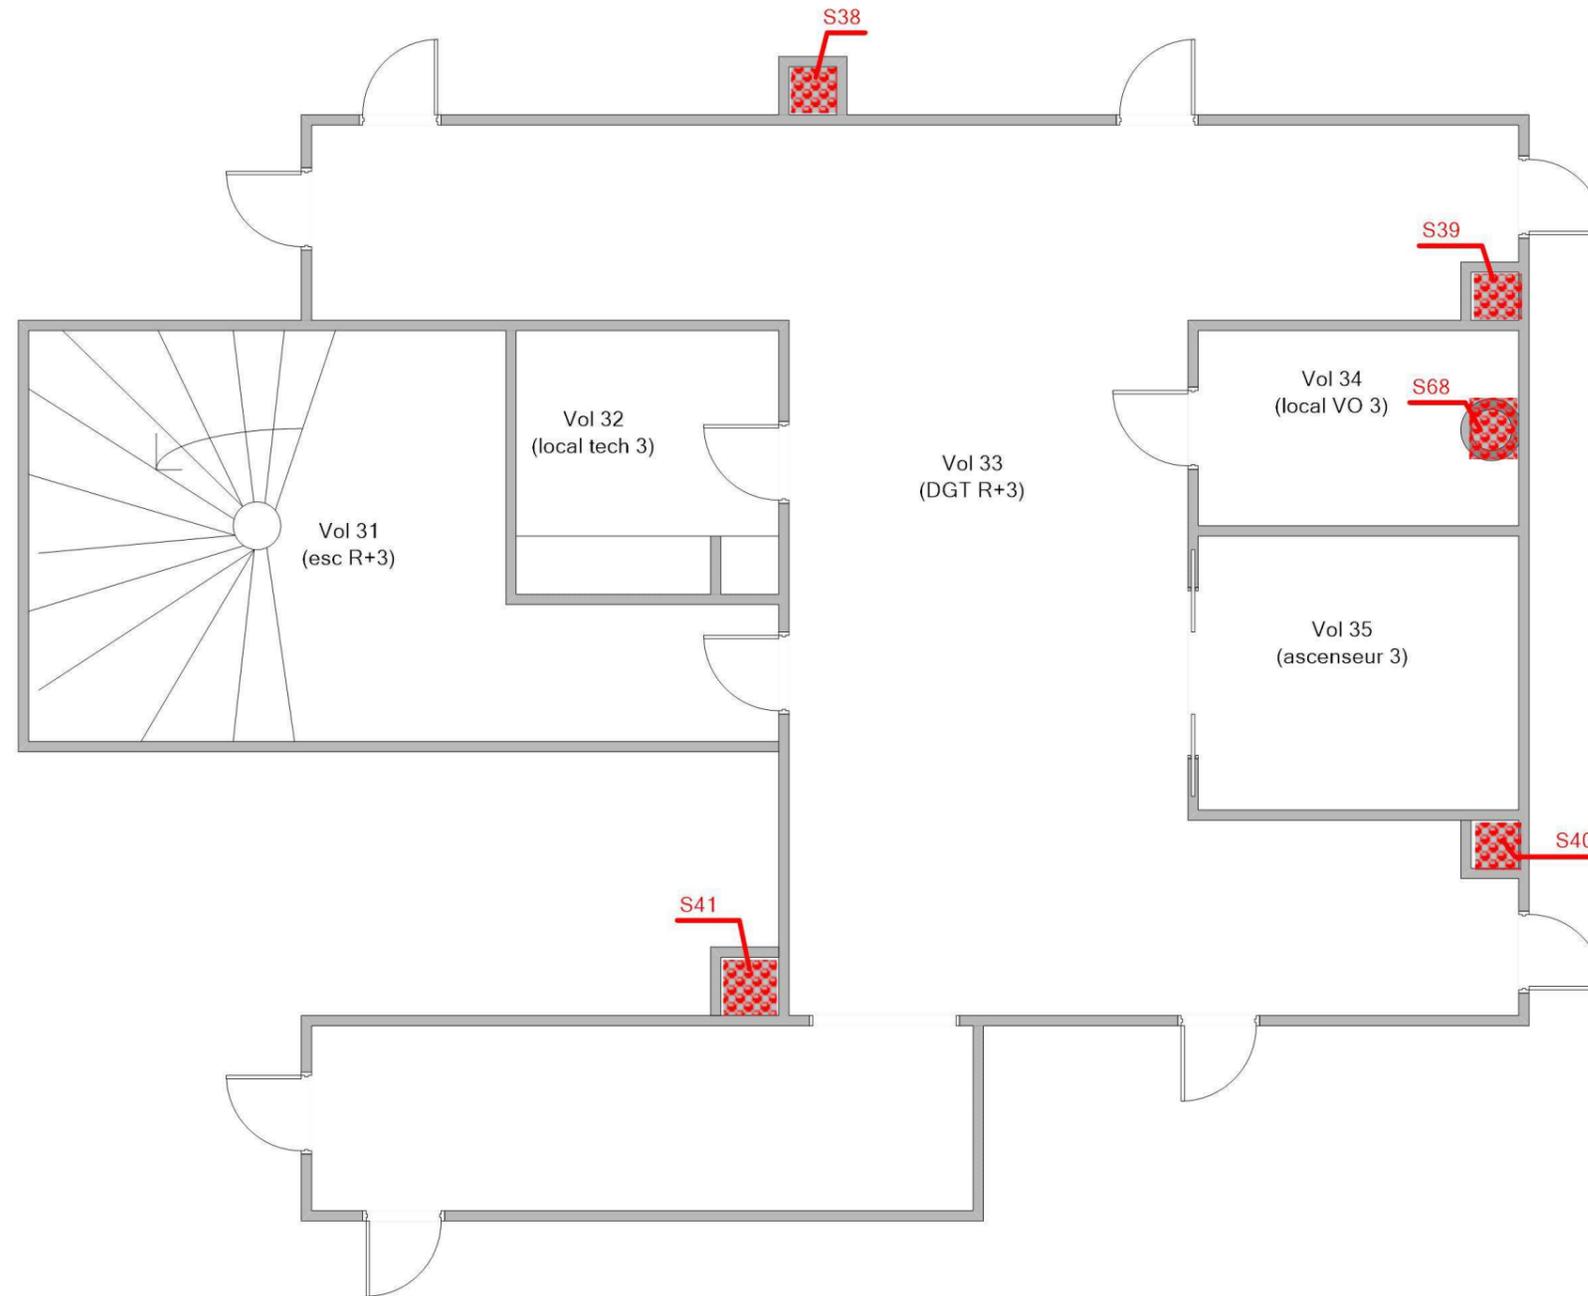

Légende


	S38: Conduit en fibres-ciment
	S40: Conduit en fibres-ciment
	S39: Conduit en fibres-ciment
	S68: Conduit en fibres-ciment
	S41: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	05/10/2016	JOUSSELIN David

R+4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001122

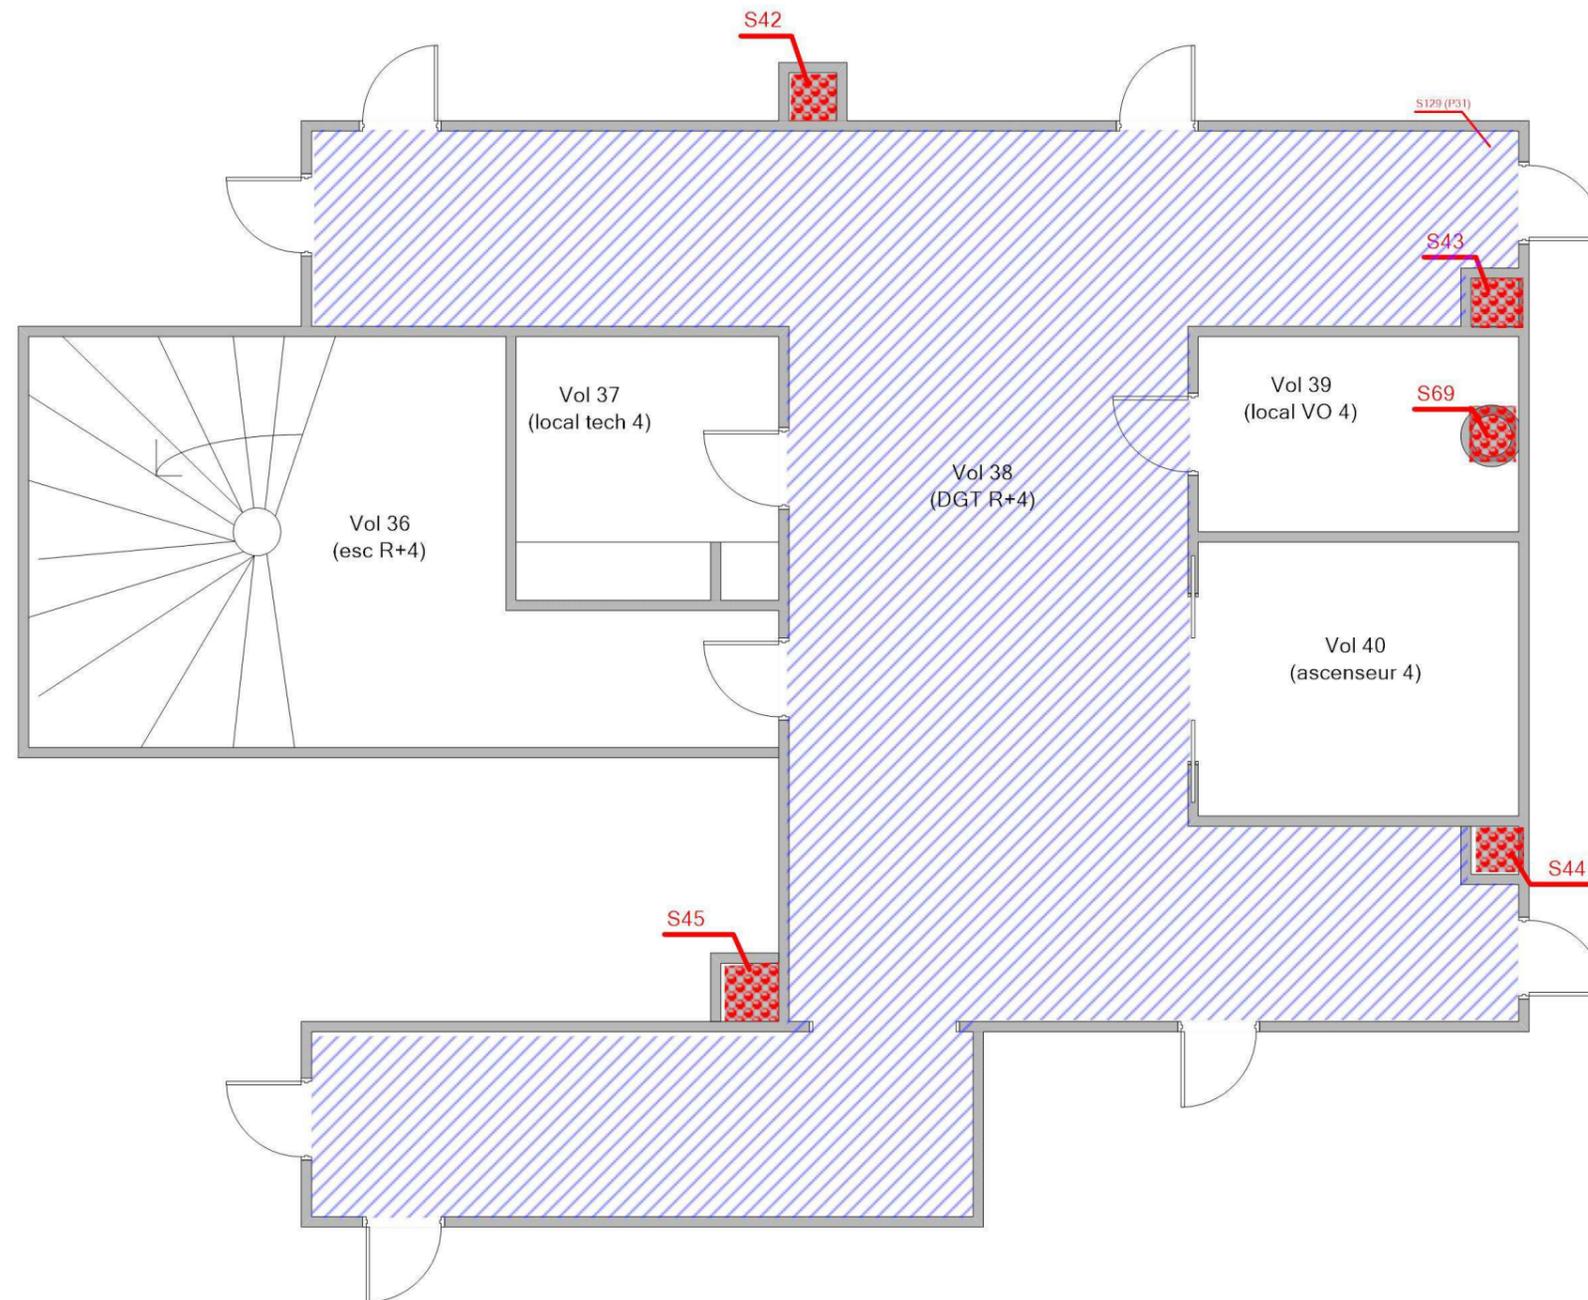

Légende

	S43: Conduit en fibres-ciment
	S69: Conduit en fibres-ciment
	P31 : Dalles grises marbrées noire + colle noire
	S44: Conduit en fibres-ciment
	S42: Conduit en fibres-ciment
	S45: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+4 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001122

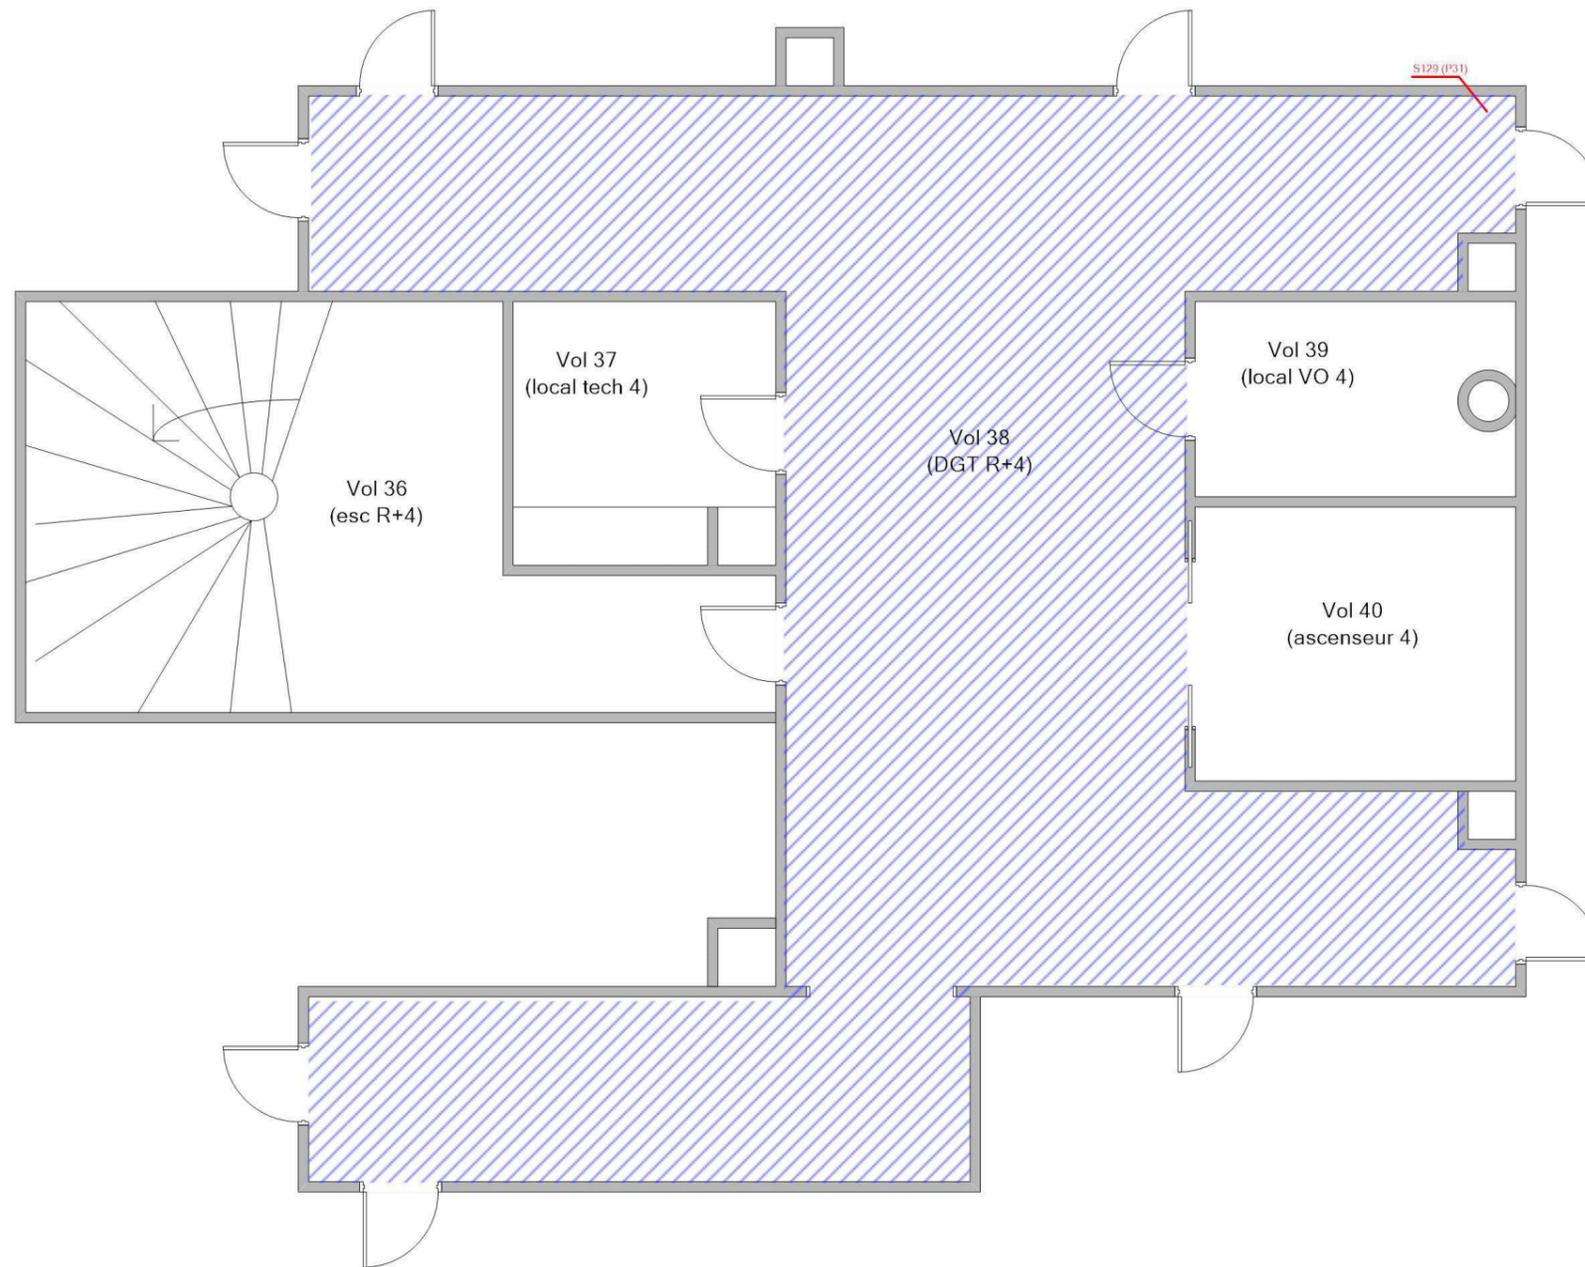

Légende

 P31 : Dalles grises marbrées noire + colle noire



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+4 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001122

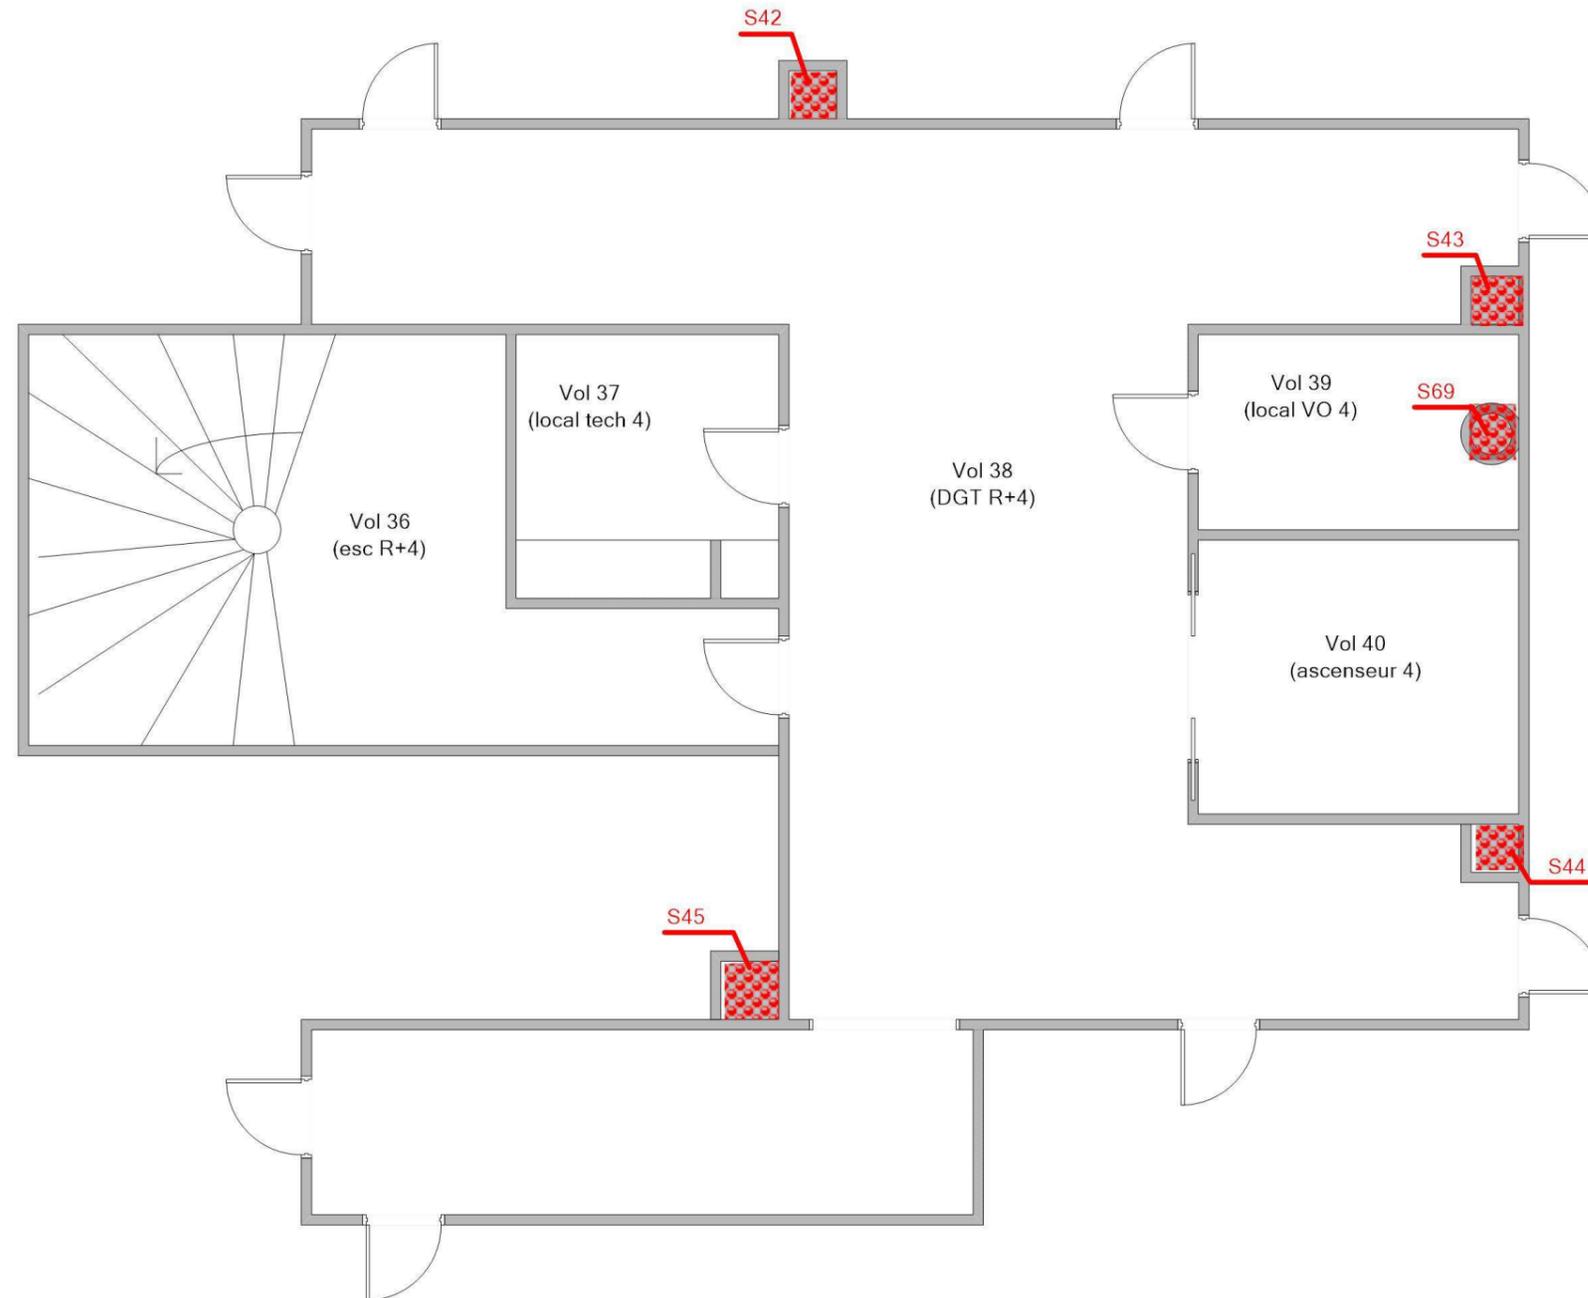

Légende

	S43: Conduit en fibres-ciment
	S69: Conduit en fibres-ciment
	S44: Conduit en fibres-ciment
	S42: Conduit en fibres-ciment
	S45: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+5 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001122

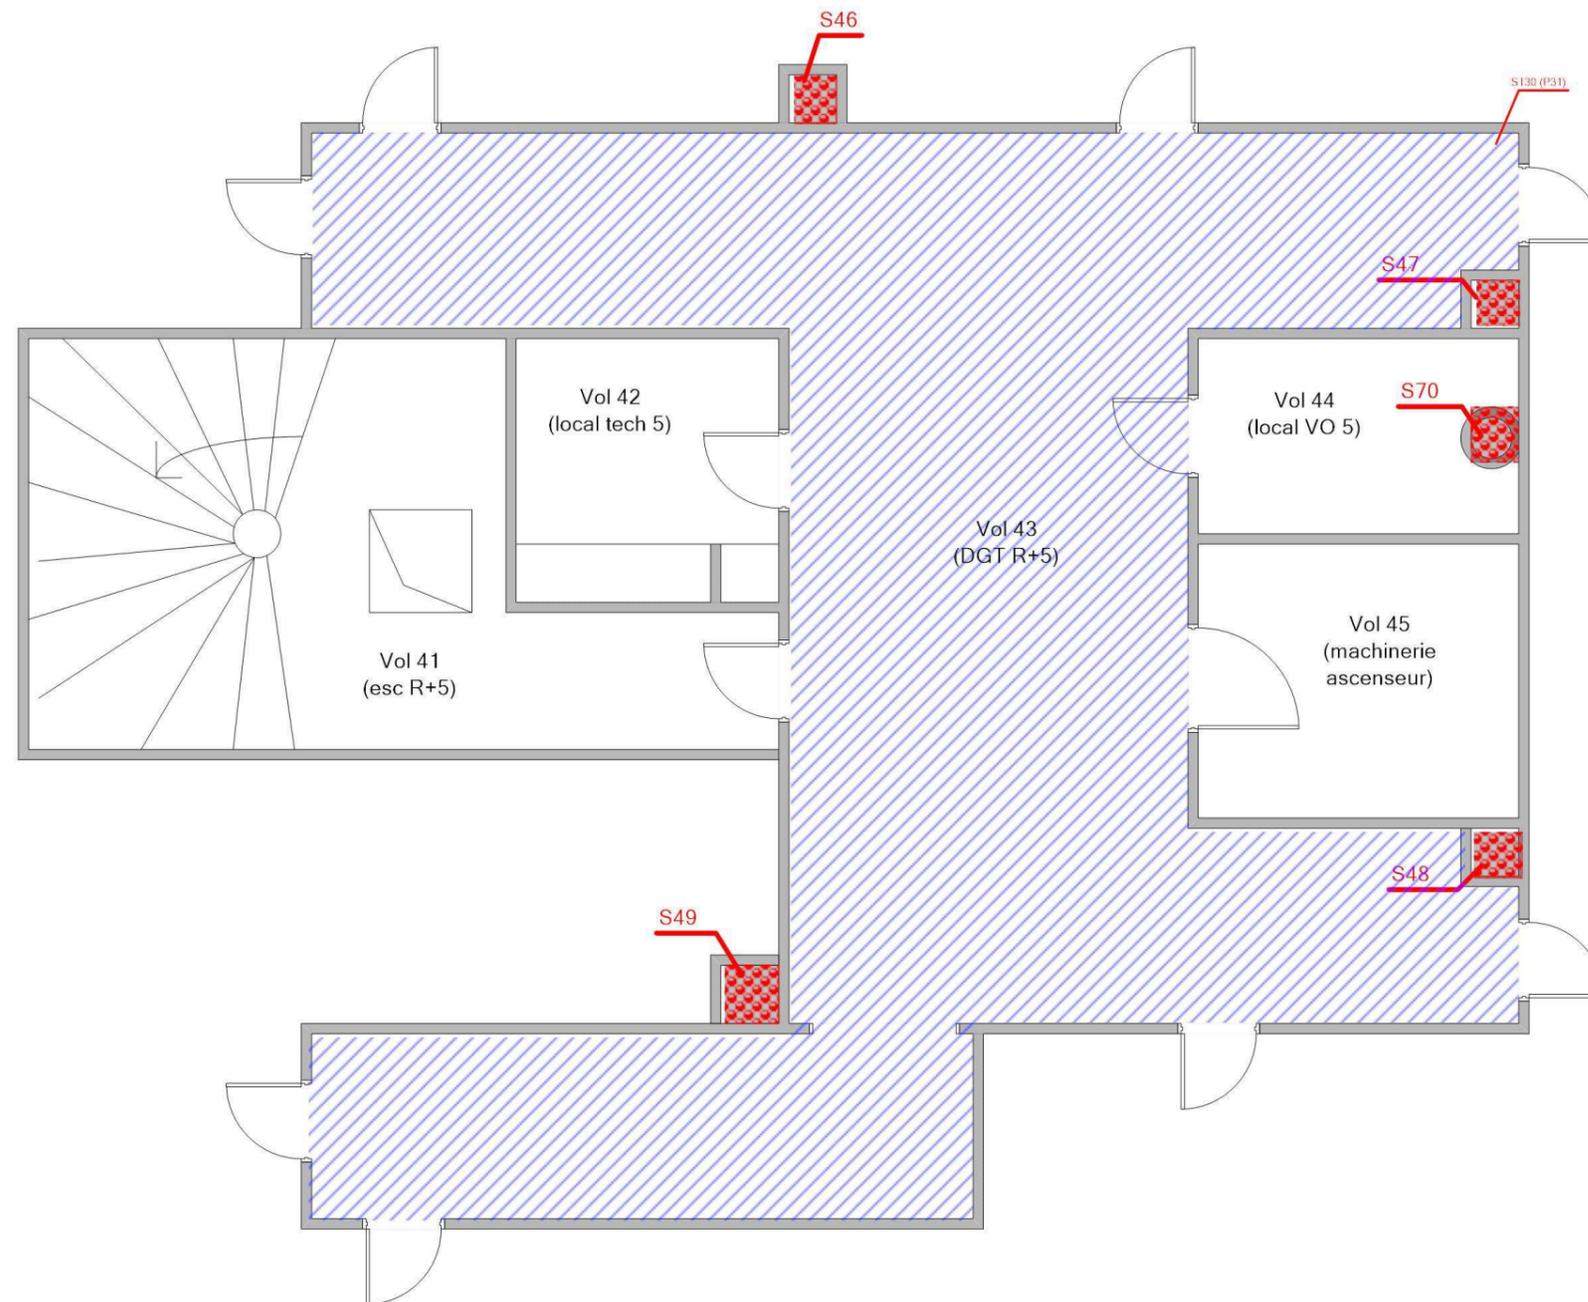

Légende

	S49: Conduit en fibres-ciment
	S48: Conduit en fibres-ciment
	S70: Conduit en fibres-ciment
	P31 : Dalles grises marbrées noire + colle noire
	S46: Conduit en fibres-ciment
	S47: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+5 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001122

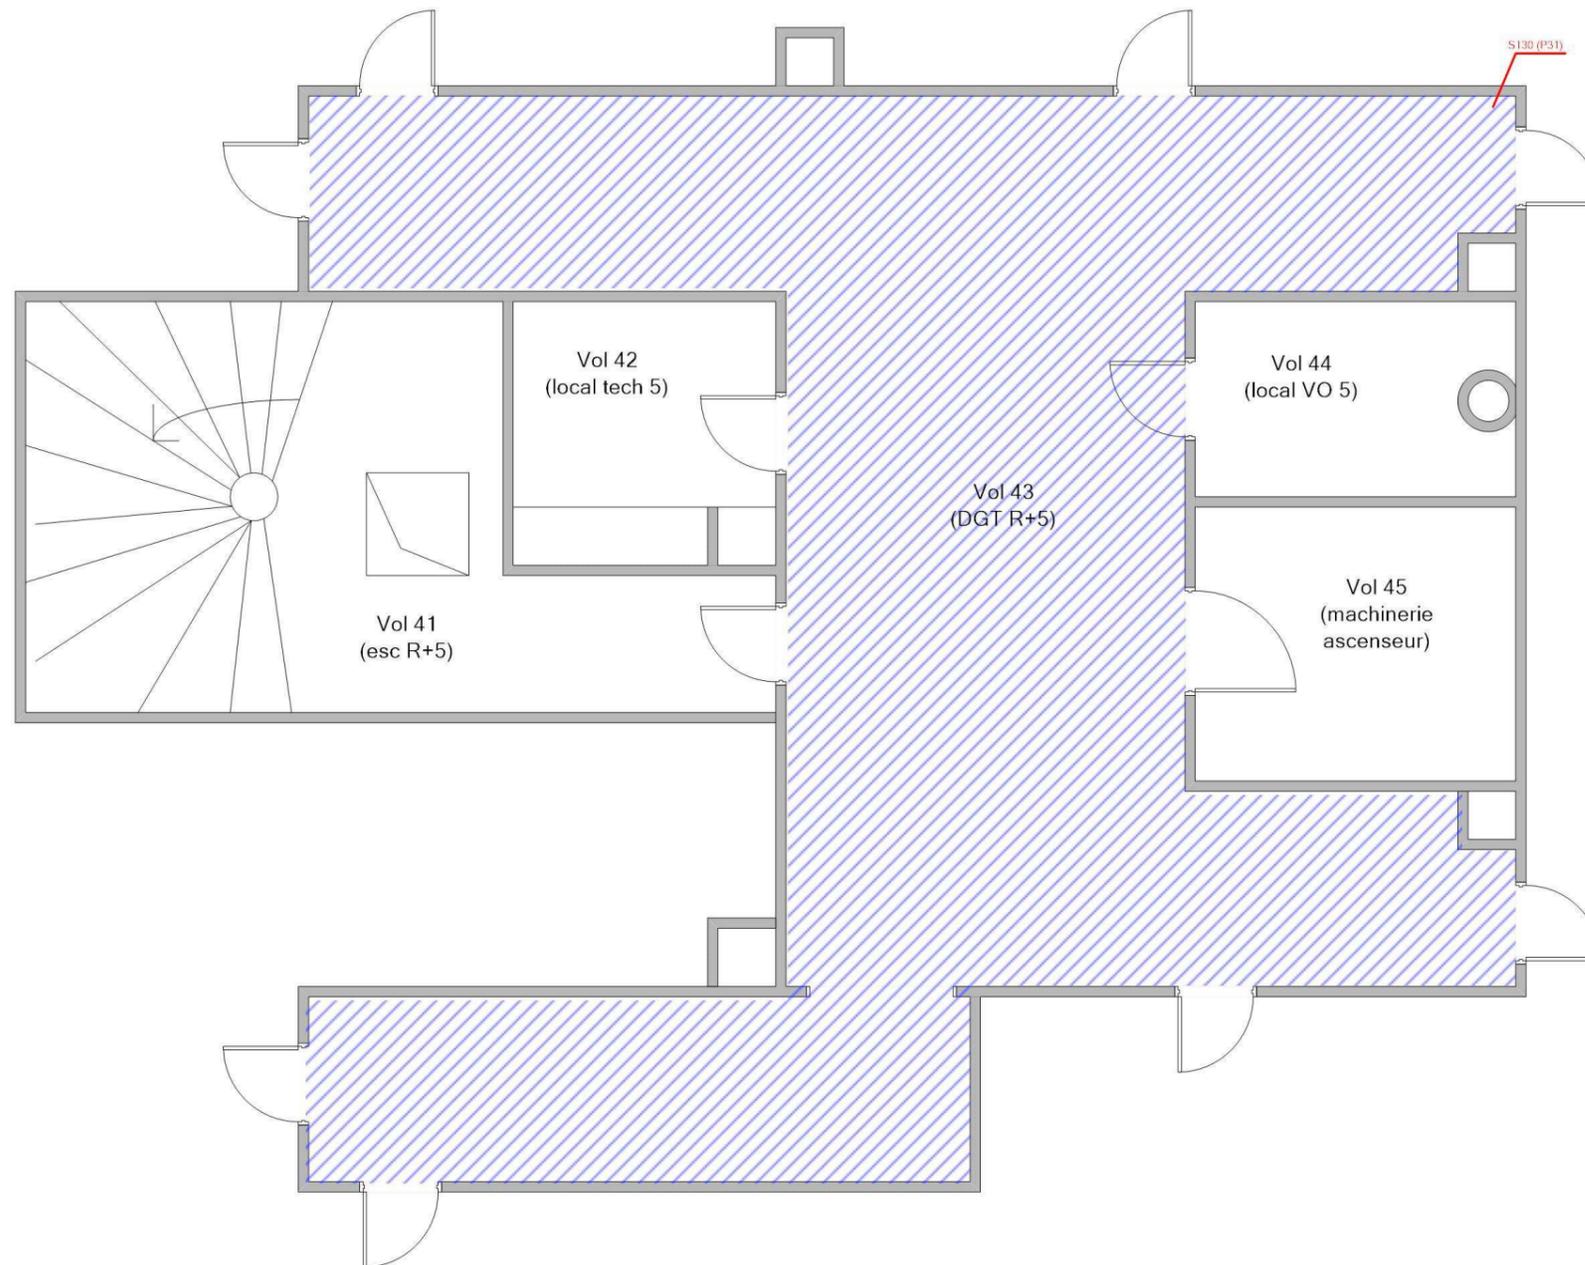

Légende

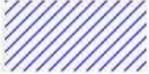 P31 : Dalles grises marbrées noire + colle noire



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

R+5 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001122

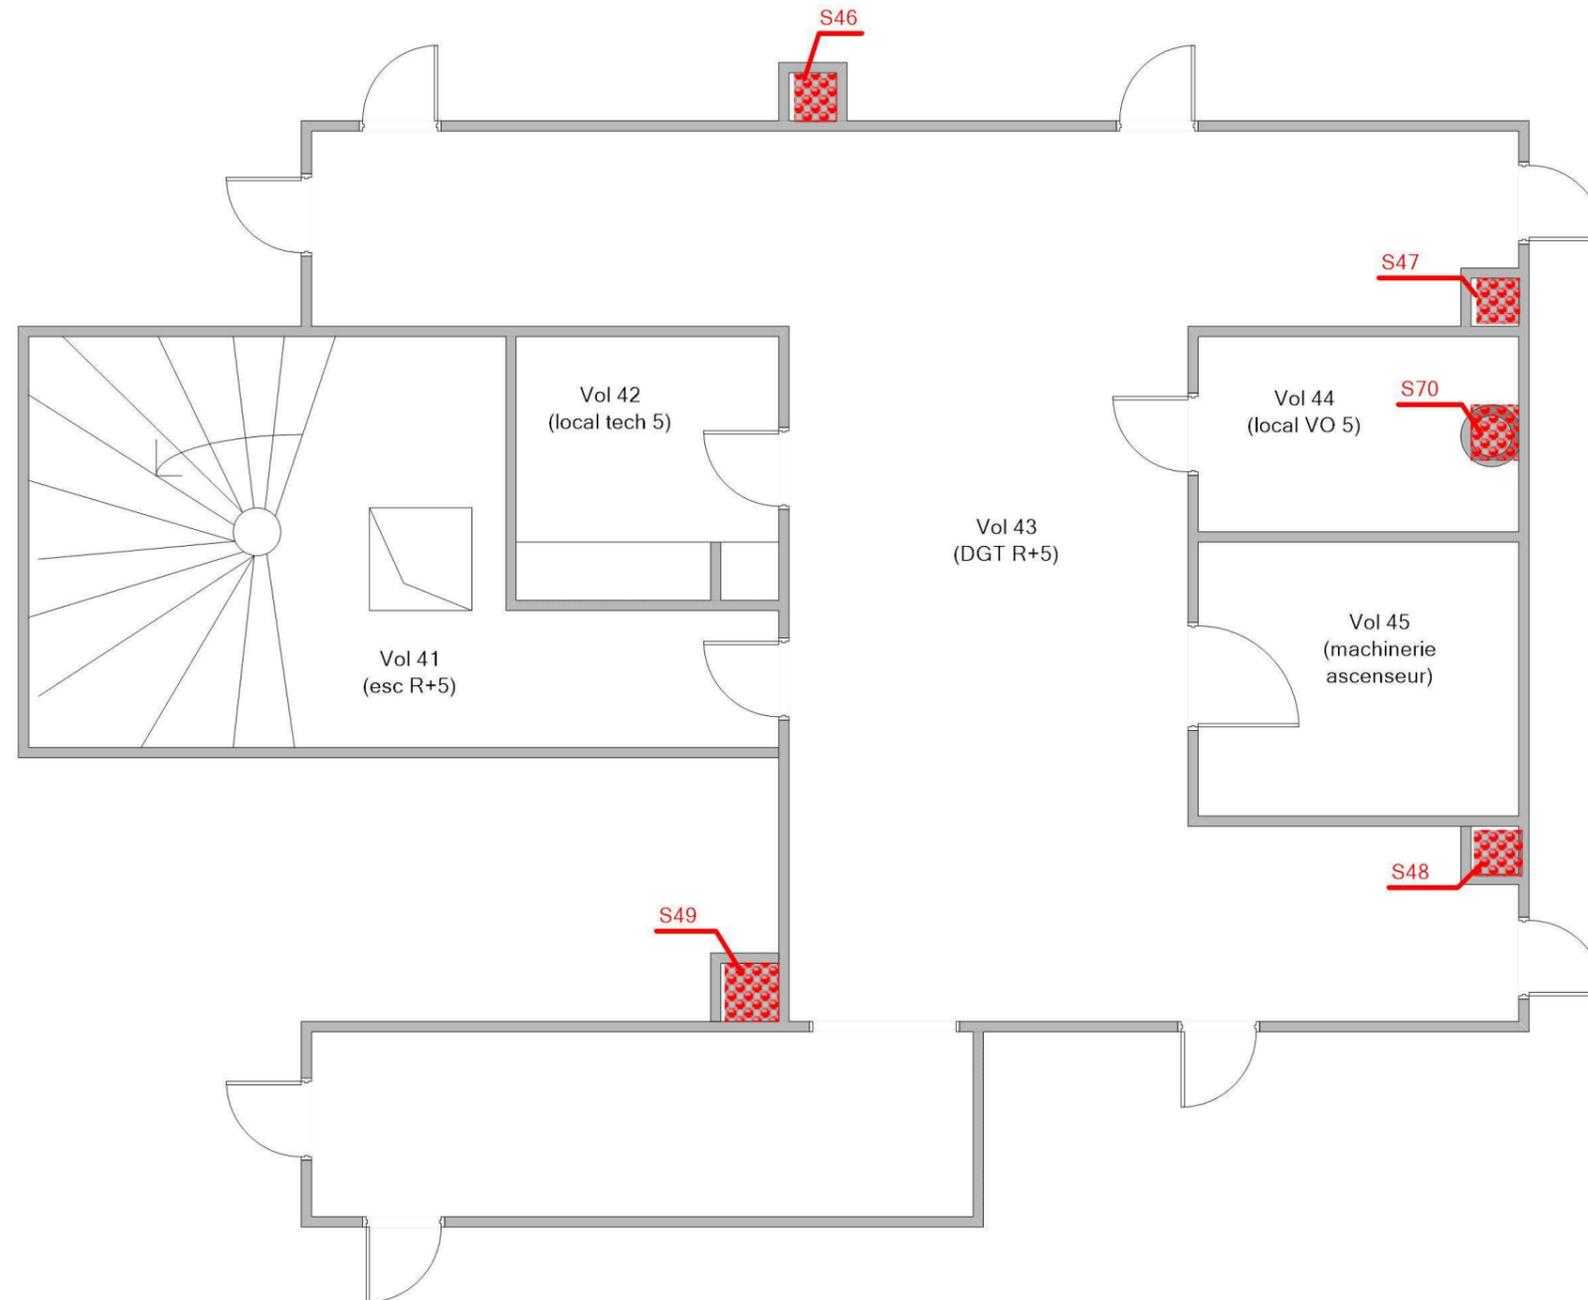

Légende

	S49: Conduit en fibres-ciment
	S48: Conduit en fibres-ciment
	S70: Conduit en fibres-ciment
	S46: Conduit en fibres-ciment
	S47: Conduit en fibres-ciment




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	05/10/2016	JOUSSELIN David

TOITURE - PLAN MASSE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002HD001122

Légende

	S184: plaque fibro-ciment
	S182: Conduits de ventilation + chapeau en fibro-ciment
	S181: Conduits de ventilation + chapeau en fibro-ciment
	S183: Mitron

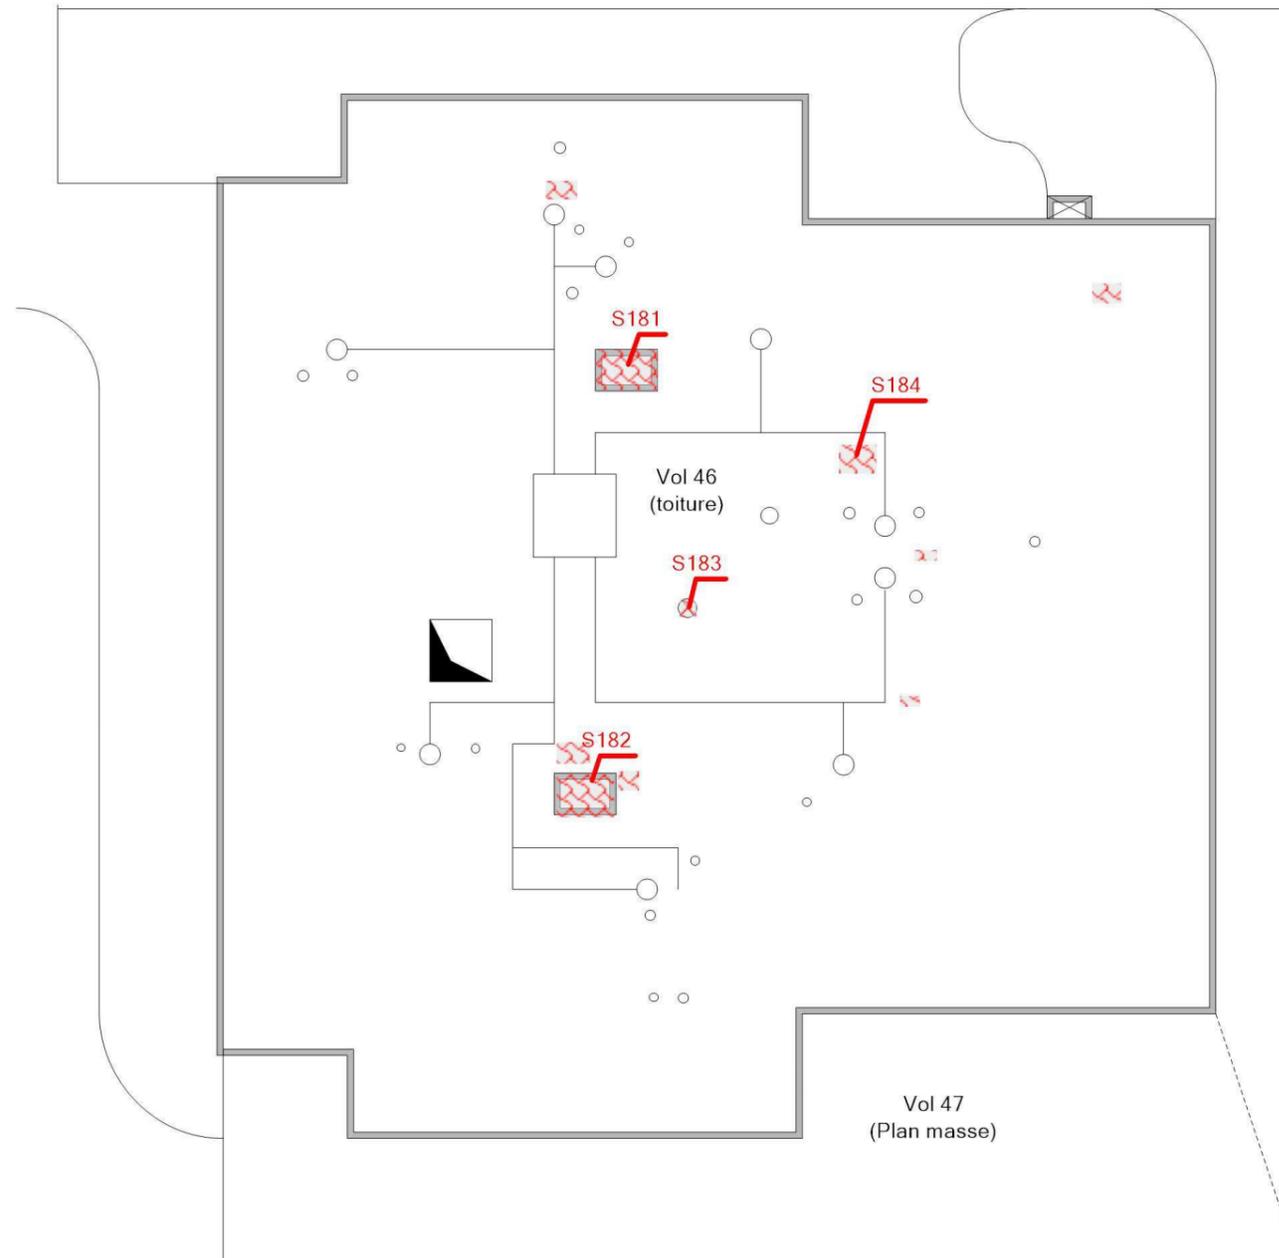

Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende

 S185: Conduit en fibres-ciment

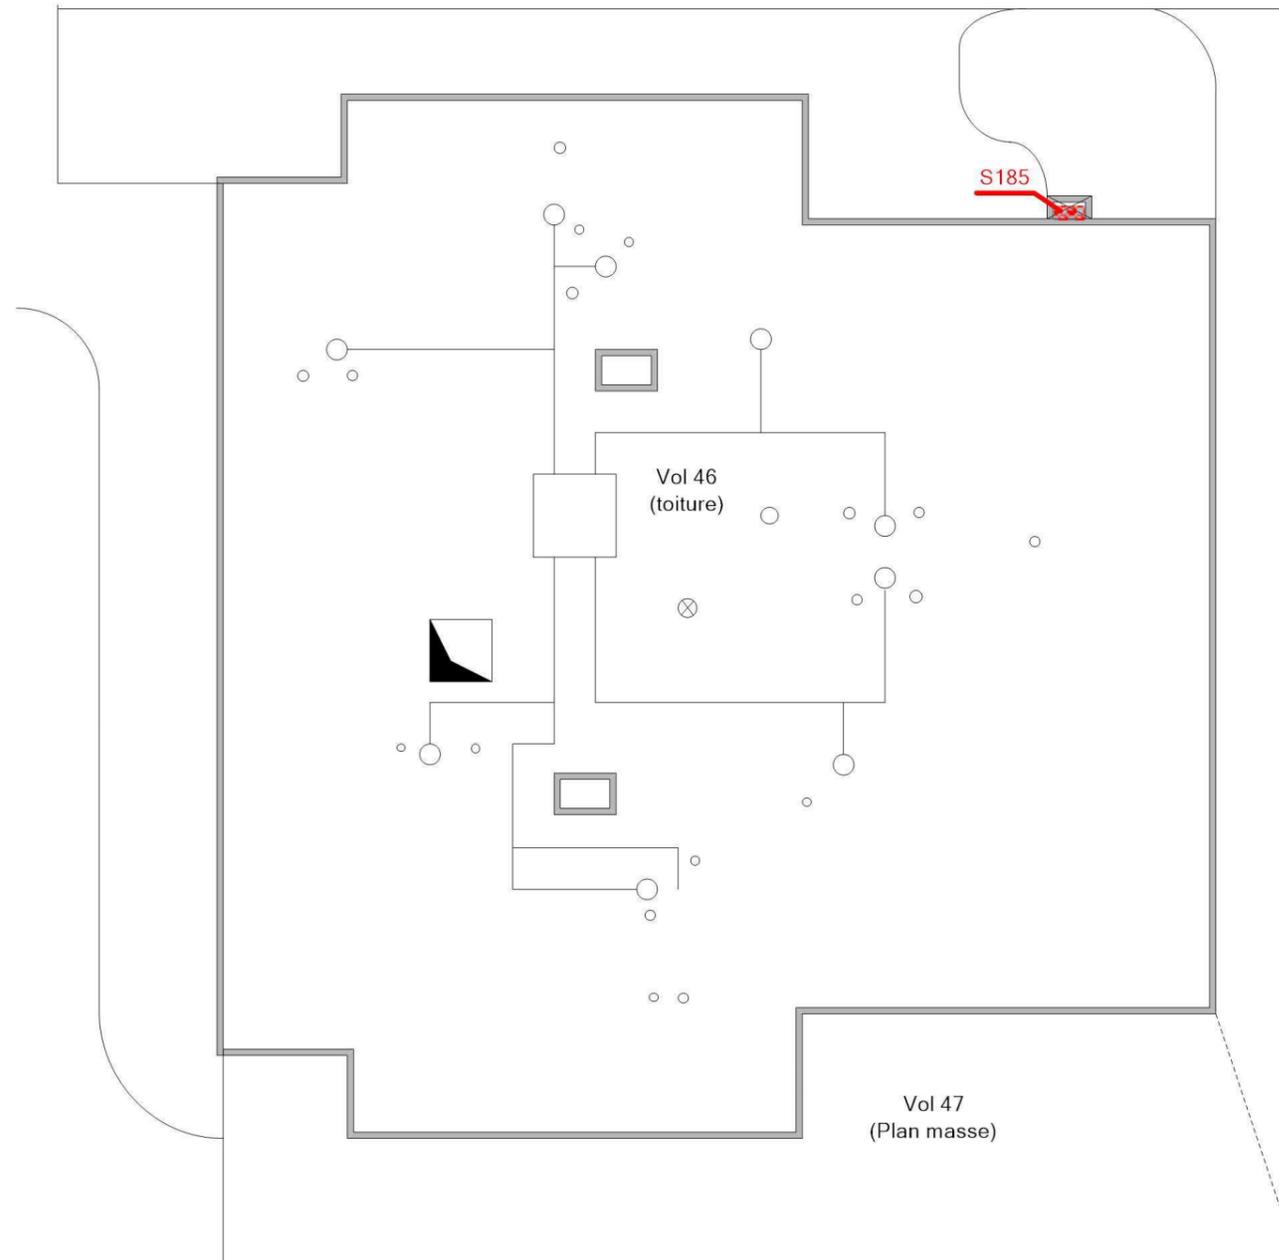

Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

FAÇADE DROITE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001122

Vol 49
(Façade droite)



Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
LA PERRINE
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Vol 50
(Façade arrière)



Légende

	S185: Conduit en fibres-ciment
--	--------------------------------



Adresse du bien
LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages

Date intervention
05/10/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

FAÇADE GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001122



Légende

S	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA PERRINE 53700 VILLAINES LA JUHEL	Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages	05/10/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001122 n°47 - 2 (P47)	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001122 n°47 - 1 (P47)	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001122 n°48 - 1 (P48)	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001122 n°48 - 2 (P48)	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001122 n°49 - 1 (P49)	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001122 n°49 - 2 (P49)	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001122 n°50 - 1 (P50)	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001122 n°50 - 2 (P50)	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001122 n°1 - 1 (P1)	PC RDC - Vol 9 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001122 n°1 - 2 (P1)	PC RDC - Vol 9 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001122 n°2 - 1 (P2)	PC RDC - Vol 9 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001122 n°2 - 2 (P2)	PC RDC - Vol 9 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001122 n°3 - 1 (P3)	PC RDC - Vol 8 (DGT RDC)	Prélevement positif
002HD001122 n°3 - 2 (P3)	PC RDC - Vol 8 (DGT RDC)	Prélevement positif
002HD001122 n°4 - 1 (P4)	PC RDC - Vol 8 (DGT RDC)	Prélevement négatif
002HD001122 n°4 - 2 (P4)	PC RDC - Vol 8 (DGT RDC)	Prélevement négatif
002HD001122 n°5 - 1 (P5)	PC RDC - Vol 8 (DGT RDC)	Prélevement négatif
002HD001122 n°5 - 2 (P5)	PC RDC - Vol 8 (DGT RDC)	Prélevement négatif
002HD001122 n°6 - 1 (P6)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°6 - 2 (P6)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°7 - 2 (P7)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°7 - 1 (P7)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°8 - 1 (P8)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°8 - 2 (P8)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°9 - 1 (P9)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°9 - 2 (P9)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°10 - 2 (P10)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°10 - 1 (P10)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°11 - 1 (P11)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°11 - 2 (P11)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001122 n°12 - 1 (P12)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°12 - 2 (P12)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Prélevement négatif
002HD001122 n°13 - 1 (P13)	PC RDC - Vol 14 (escalier)	Prélevement négatif
002HD001122 n°13 - 2 (P13)	PC RDC - Vol 14 (escalier)	Prélevement négatif
002HD001122 n°14 - 1 (P14)	PC RDC - Vol 14 (escalier)	Prélevement négatif
002HD001122 n°14 - 2 (P14)	PC RDC - Vol 14 (escalier)	Prélevement négatif
002HD001122 n°15 - 2 (P15)	PC RDC - Vol 14 (escalier)	Prélevement négatif
002HD001122 n°15 - 1 (P15)	PC RDC - Vol 14 (escalier)	Prélevement négatif
002HD001122 n°16 - 1 (P16)	PC RDC - Vol 14 (escalier)	Prélevement négatif
002HD001122 n°16 - 2 (P16)	PC RDC - Vol 14 (escalier)	Prélevement négatif
002HD001122 n°17 - 2 (P17)	PC RDC - Vol 14 (escalier)	Prélevement négatif
002HD001122 n°17 - 1 (P17)	PC RDC - Vol 14 (escalier)	Prélevement négatif
002HD001122 n°19 - 2 (P19)	PC RDC - Vol 15 (local tech)	Prélevement négatif
002HD001122 n°19 - 1 (P19)	PC RDC - Vol 15 (local tech)	Prélevement négatif
002HD001122 n°20 - 1 (P20)	PC RDC - Vol 15 (local tech)	Prélevement négatif
002HD001122 n°20 - 2 (P20)	PC RDC - Vol 15 (local tech)	Prélevement négatif
002HD001122 n°21 - 1 (P21)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001122 n°21 - 2 (P21)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001122 n°22 - 1 (P22)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001122 n°22 - 2 (P22)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001122 n°23 - 2 (P23)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001122 n°23 - 1 (P23)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001122 n°24 - 1 (P24)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001122 n°24 - 2 (P24)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001122 n°25 - 2 (P25)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement positif
002HD001122 n°25 - 1 (P25)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement positif
002HD001122 n°26 - 1 (P26)	PC RDC - Vol 6 (local VO)	Prélevement négatif
002HD001122 n°26 - 2 (P26)	PC RDC - Vol 6 (local VO)	Prélevement négatif
002HD001122 n°27 - 1 (P27)	PC RDC - Vol 6 (local VO)	Prélevement négatif
002HD001122 n°27 - 2 (P27)	PC RDC - Vol 6 (local VO)	Prélevement négatif
002HD001122 n°28 - 1 (P28)	PC RDC - Vol 20 (porche extérieur)	Prélevement négatif
002HD001122 n°28 - 2 (P28)	PC RDC - Vol 20 (porche extérieur)	Prélevement négatif
002HD001122 n°29 - 2 (P29)	PC RDC - Vol 20 (porche extérieur)	Prélevement négatif
002HD001122 n°29 - 1 (P29)	PC RDC - Vol 20 (porche extérieur)	Prélevement négatif
002HD001122 n°43 - 1 (P43)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement positif

Référence	Localisation	Action
002HD001122 n°43 - 2 (P43)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Prélevement positif
	PC RDC - Vol 9 (SAS ext)	I2
	PC RDC - Vol 9 (SAS ext)	I3
	PC RDC - Vol 8 (DGT RDC)	I4
	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	I5
S1 - 1 (A1)	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S4 - 1 (A4)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S5 - 1 (A5)	PC RDC - Vol 6 (local VO)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S55 - 1 (A55)	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S56 - 1 (A56)	PC RDC - Vol 20 (porche extérieur)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001122 n°18 - 1 (P18)	R+1 - Vol 21	Prélevement négatif
	(esc R+1)	
002HD001122 n°18 - 2 (P18)	R+1 - Vol 21	Prélevement négatif
	(esc R+1)	
S30 - 1 (A30)	R+1 - Vol 22 (DGT R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S31 - 1 (A31)	R+1 - Vol 22 (DGT R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S32 - 1 (A32)	R+1 - Vol 22 (DGT R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S33 - 1 (A33)	R+1 - Vol 22 (DGT R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S66 - 1 (A66)	R+1 - Vol 24 (local VO 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001122 n°30 - 1 (P30)	R+2 - Vol 27	Prélevement négatif
	(esc R+2)	
002HD001122 n°30 - 2 (P30)	R+2 - Vol 27	Prélevement négatif
	(esc R+2)	
002HD001122 n°31 - 1 (P31)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement positif
002HD001122 n°31 - 2 (P31)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement positif
002HD001122 n°32 - 1 (P32)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°32 - 2 (P32)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°33 - 1 (P33)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°33 - 2 (P33)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°34 - 2 (P34)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°34 - 1 (P34)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°35 - 1 (P35)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°35 - 2 (P35)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°36 - 2 (P36)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001122 n°36 - 1 (P36)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°37 - 2 (P37)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°37 - 1 (P37)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°38 - 1 (P38)	R+2 - Vol 28 (local tech 2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°39 - 1 (P39)	R+2 - Vol 28 (local tech 2)	Prélevement négatif
002HD001122 n°39 - 2 (P39)	R+2 - Vol 28 (local tech 2)	Prélevement négatif
S34 - 1 (A34)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S35 - 1 (A35)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S36 - 1 (A36)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S37 - 1 (A37)	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S67 - 1 (A67)	R+2 - Vol (local VO 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S38 - 1 (A38)	R+3 - Vol 33 (DGT R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S39 - 1 (A39)	R+3 - Vol 33 (DGT R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S40 - 1 (A40)	R+3 - Vol 33 (DGT R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S41 - 1 (A41)	R+3 - Vol 33 (DGT R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S68 - 1 (A68)	R+3 - Vol 34 (local VO 3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S42 - 1 (A42)	R+4 - Vol 38 (DGT R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S43 - 1 (A43)	R+4 - Vol 38 (DGT R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S44 - 1 (A44)	R+4 - Vol 38 (DGT R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S45 - 1 (A45)	R+4 - Vol 38 (DGT R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S45 - 2 (A45)	R+4 - Vol 38 (DGT R+4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S69 - 1 (A69)	R+4 - Vol 39 (local VO 4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001122 n°40 - 2 (P40)	R+5 - Vol 44 (local VO 5)	Prélevement négatif
002HD001122 n°40 - 1 (P40)	R+5 - Vol 44 (local VO 5)	Prélevement négatif
002HD001122 n°41 - 2 (P41)	R+5 - Vol 43 (DGT R+5)	Prélevement négatif
002HD001122 n°41 - 1 (P41)	R+5 - Vol 43 (DGT R+5)	Prélevement négatif
002HD001122 n°42 - 1 (P42)	R+5 - Vol 41 (esc R+5)	Prélevement négatif
002HD001122 n°42 - 2 (P42)	R+5 - Vol 41 (esc R+5)	Prélevement négatif
S47 - 1 (A47)	R+5 - Vol 43 (DGT R+5)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S48 - 1 (A48)	R+5 - Vol 43 (DGT R+5)	Présence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
S49 - 1 (A49)	R+5 - Vol 43 (DGT R+5)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S70 - 1 (A70)	R+5 - Vol 44 (local VO 5)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001122 n°44 - 2 (P44)	Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001122 n°44 - 1 (P44)	Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001122 n°45 - 1 (P45)	Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001122 n°45 - 2 (P45)	Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001122 n°46 - 1 (P46)	Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001122 n°46 - 2 (P46)	Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001122 n°51 - 1 (P51)	Toiture - Plan masse - Vol 46 (toiture)	Prélevement négatif
	Toiture - Plan masse - Vol 46 (toiture)	16
	Toiture - Plan masse - Vol 46 (toiture)	17
S169 - 1 (A169)	Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse)	Absence sur présentation de documents
S181 - 1 (A181)	Toiture - Plan masse - Vol 46 (toiture)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S182 - 1 (A182)	Toiture - Plan masse - Vol 46 (toiture)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S183 - 1 (A183)	Toiture - Plan masse - Vol 46 (toiture)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S184 - 1 (A184)	Toiture - Plan masse - Vol 46 (toiture)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S185 - 1 (A185)	Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002HD001122 n°1 - 1 (P1)



002HD001122 n°1 - 2 (P1)




002HD001122 n°2 - 1 (P2)




002HD001122 n°2 - 2 (P2)



002HD001122 n°3 - 1 (P3)

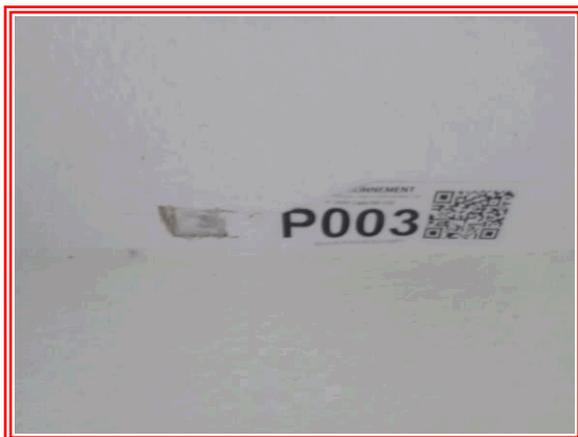

002HD001122 n°3 - 2 (P3)

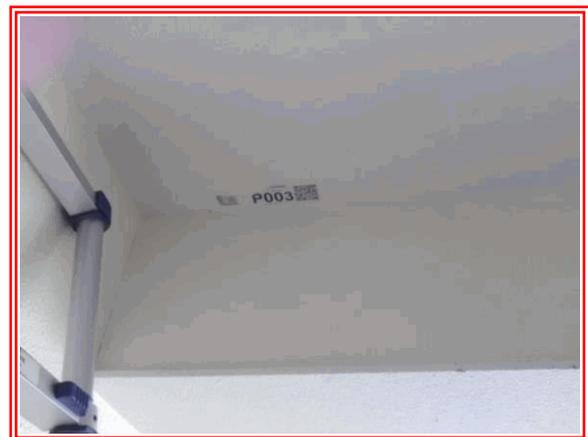

002HD001122 n°4 - 1 (P4)



002HD001122 n°4 - 2 (P4)



002HD001122 n°5 - 1 (P5)



002HD001122 n°5 - 2 (P5)



002HD001122 n°6 - 1 (P6)



002HD001122 n°6 - 2 (P6)



002HD001122 n°7 - 2 (P7)



002HD001122 n°7 - 1 (P7)



002HD001122 n°8 - 1 (P8)



002HD001122 n°8 - 2 (P8)



002HD001122 n°9 - 1 (P9)



002HD001122 n°9 - 2 (P9)



002HD001122 n°10 - 2 (P10)



002HD001122 n°10 - 1 (P10)



002HD001122 n°11 - 1 (P11)



002HD001122 n°11 - 2 (P11)



002HD001122 n°12 - 1 (P12)



002HD001122 n°12 - 2 (P12)



002HD001122 n°13 - 1 (P13)



002HD001122 n°13 - 2 (P13)



002HD001122 n°14 - 1 (P14)



002HD001122 n°14 - 2 (P14)



002HD001122 n°15 - 2 (P15)



002HD001122 n°15 - 1 (P15)



002HD001122 n°16 - 1 (P16)



002HD001122 n°16 - 2 (P16)




002HD001122 n°17 - 2 (P17)



002HD001122 n°17 - 1 (P17)



002HD001122 n°18 - 1 (P18)

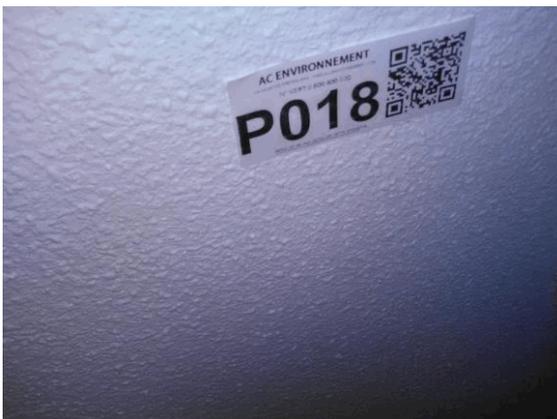

002HD001122 n°18 - 2 (P18)



002HD001122 n°19 - 2 (P19)




002HD001122 n°19 - 1 (P19)



002HD001122 n°20 - 1 (P20)



002HD001122 n°20 - 2 (P20)

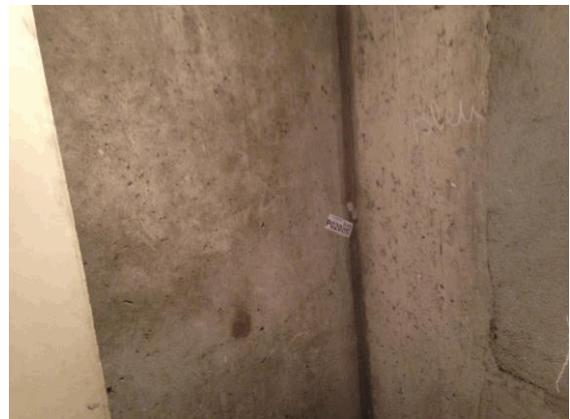

002HD001122 n°21 - 1 (P21)



002HD001122 n°21 - 2 (P21)



002HD001122 n°22 - 1 (P22)



002HD001122 n°22 - 2 (P22)



002HD001122 n°23 - 2 (P23)



002HD001122 n°23 - 1 (P23)



002HD001122 n°24 - 1 (P24)



002HD001122 n°24 - 2 (P24)



002HD001122 n°25 - 2 (P25)




002HD001122 n°25 - 1 (P25)



002HD001122 n°26 - 1 (P26)




002HD001122 n°26 - 2 (P26)

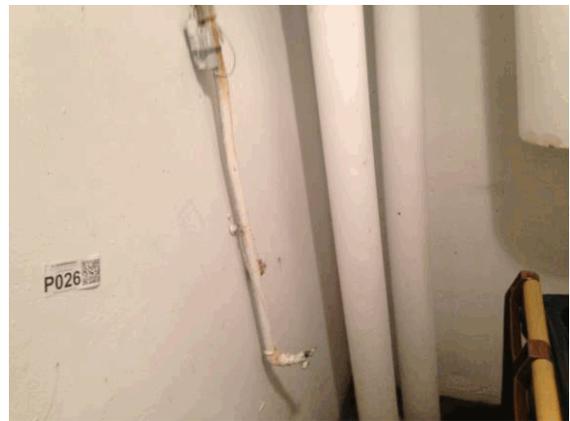

002HD001122 n°27 - 1 (P27)



002HD001122 n°27 - 2 (P27)

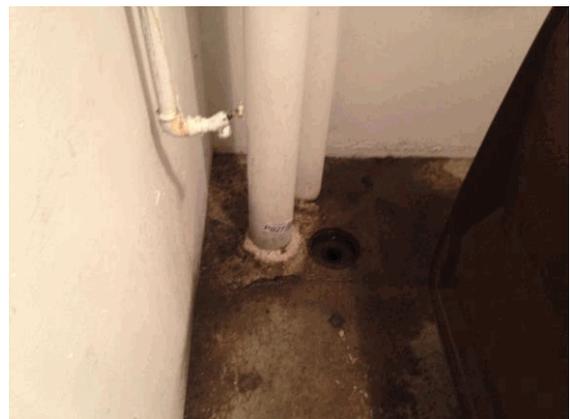

002HD001122 n°28 - 1 (P28)



002HD001122 n°28 - 2 (P28)



002HD001122 n°29 - 2 (P29)



002HD001122 n°29 - 1 (P29)



002HD001122 n°30 - 1 (P30)



002HD001122 n°30 - 2 (P30)



002HD001122 n°31 - 1 (P31)



002HD001122 n°31 - 2 (P31)



002HD001122 n°32 - 1 (P32)



002HD001122 n°32 - 2 (P32)



002HD001122 n°33 - 1 (P33)



002HD001122 n°33 - 2 (P33)



002HD001122 n°34 - 2 (P34)




002HD001122 n°34 - 1 (P34)




002HD001122 n°35 - 1 (P35)



002HD001122 n°35 - 2 (P35)

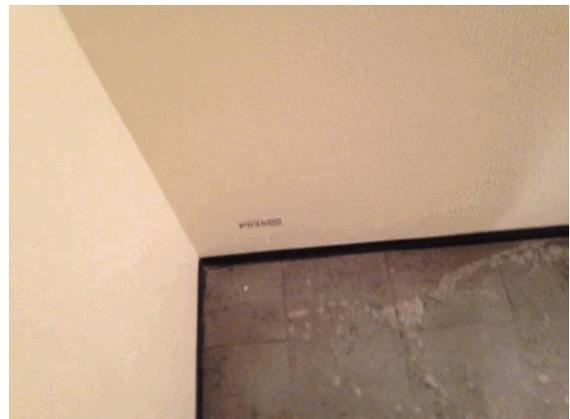

002HD001122 n°36 - 2 (P36)

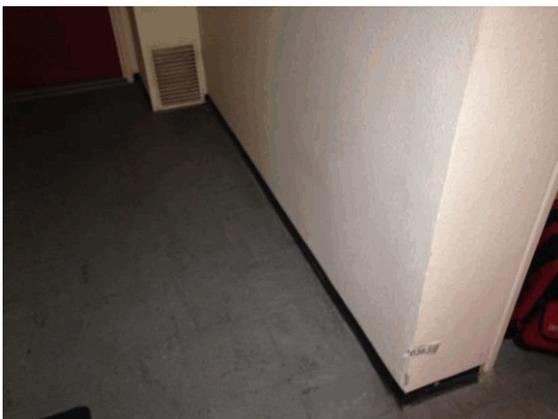

002HD001122 n°36 - 1 (P36)



002HD001122 n°37 - 2 (P37)



002HD001122 n°37 - 1 (P37)




002HD001122 n°38 - 1 (P38)



002HD001122 n°39 - 1 (P39)



002HD001122 n°39 - 2 (P39)

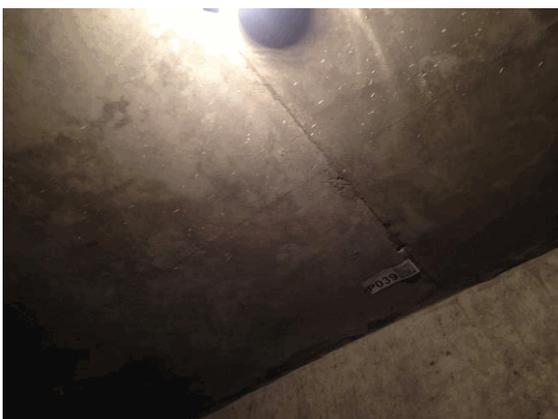

002HD001122 n°40 - 2 (P40)



002HD001122 n°40 - 1 (P40)



002HD001122 n°41 - 2 (P41)



002HD001122 n°41 - 1 (P41)



002HD001122 n°42 - 1 (P42)



002HD001122 n°42 - 2 (P42)



002HD001122 n°43 - 1 (P43)



002HD001122 n°43 - 2 (P43)



002HD001122 n°44 - 2 (P44)



002HD001122 n°44 - 1 (P44)



002HD001122 n°45 - 1 (P45)



002HD001122 n°45 - 2 (P45)



002HD001122 n°46 - 1 (P46)



002HD001122 n°46 - 2 (P46)



002HD001122 n°47 - 2 (P47)



002HD001122 n°47 - 1 (P47)



002HD001122 n°48 - 1 (P48)



002HD001122 n°48 - 2 (P48)



002HD001122 n°49 - 1 (P49)



002HD001122 n°49 - 2 (P49)



002HD001122 n°50 - 1 (P50)



002HD001122 n°50 - 2 (P50)



002HD001122 n°51 - 1 (P51)



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



I6 - 1



I7 - 1



S1 - 1 (A1)



S4 - 1 (A4)



S5 - 1 (A5)



S30 - 1 (A30)



S31 - 1 (A31)



S32 - 1 (A32)



S33 - 1 (A33)



S34 - 1 (A34)



S35 - 1 (A35)



S36 - 1 (A36)



S37 - 1 (A37)



S38 - 1 (A38)



S39 - 1 (A39)



S40 - 1 (A40)



S41 - 1 (A41)



S42 - 1 (A42)



S43 - 1 (A43)



S44 - 1 (A44)



S45 - 1 (A45)



S45 - 2 (A45)



S47 - 1 (A47)



S48 - 1 (A48)



S49 - 1 (A49)



S55 - 1 (A55)



S56 - 1 (A56)



S66 - 1 (A66)



S67 - 1 (A67)



S68 - 1 (A68)



S69 - 1 (A69)



S70 - 1 (A70)



S169 - 1 (A169)



S181 - 1 (A181)



S182 - 1 (A182)



S183 - 1 (A183)



S184 - 1 (A184)



S185 - 1 (A185)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières / Peinture / Carrelage - -	PC RDC - Vol 9 (SAS ext)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène / Carrelage - -	PC RDC - Vol 9 (SAS ext)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture - Plafond placoplatre -	PC RDC - Vol 8 (DGT RDC)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples - -	PC RDC - Vol 8 (DGT RDC)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau gris en vrac / Peinture - -	PC RDC - Vol 8 (DGT RDC)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc / Peinture - sur briques rouges -	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac / Matériau gris en vrac - -	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	
P11	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux jaune avec poussières / Toile fibreuse blanche / Toile fibreuse marron / Couche bitumineuse noire - Laine + tresse + matériaux bitumineux -	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc / Bois en lamelles avec liant - -	PC RDC - Vol 1 (Local vélo)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac / Peinture - -	PC RDC - Vol 14 (escalier)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples - -	PC RDC - Vol 14 (escalier)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peintures multiples - -	PC RDC - Vol 14 (escalier)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact beige hétérogène avec poussières / Peinture - -	PC RDC - Vol 14 (escalier)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture - -	PC RDC - Vol 14 (escalier)	
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac / Peinture - Plafond droit cage escalier -	R+1 - Vol 21 (esc R+1)	



P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	PC RDC - Vol 15 (local tech)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Dans les angles de la gaine technique -	PC RDC - Vol 15 (local tech)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - -	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture - -	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène avec poussières - -	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau compact beige / Peinture - -	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture - -	PC RDC - Vol 6 (local VO)	
P27	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enduit compact gris / Peinture - -	PC RDC - Vol 6 (local VO)	
P28	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène avec poussières / Peinture - -	PC RDC - Vol 20 (porche extérieur)	
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau gris en vrac hétérogène - -	PC RDC - Vol 20 (porche extérieur)	
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture - -	R+2 - Vol 27 (esc R+2)	
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Peinture / Sous couche de ragréage grise hétérogène - -	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	
P32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige en faible quantité - gris -	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	
P33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris en faible quantité / Peinture / Matériau souple gris - -	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	
P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac / Enduit gris en vrac / Peintures multiples - -	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture - -	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples - -	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture - -	R+2 - Vol 26 (DGT R+2)	
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène / Peinture - -	R+2 - Vol 28 (local tech 2)	
P39	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène - -	R+2 - Vol 28 (local tech 2)	
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - -	R+5 - Vol 44 (local VO 5)	



P41	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris / Matériau gris hétérogène / Peinture - -	R+5 - Vol 43 (DGT R+5)	
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit gris en vrac hétérogène / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples - -	R+5 - Vol 41 (esc R+5)	
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou beige / Matériau souple gris / Peinture - semie dure grise -	PC RDC - Vol 2 (accès caves)	
P44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène avec poussières - -	Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse)	
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse)	
P46	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux - -	Toiture - Plan masse - Vol 47 (Plan masse)	
P47	Façades	Murs	Enduit gris hétérogène / Peinture - -	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	
P48	Façades	Murs	Enduit compact blanc / Matériau gris en faible quantité / Peinture - -	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	
P49	Façades	Murs	Enduit compact gris / Matériau beige en faible quantité / Peinture - -	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	
P50	Façades	Menuiseries	Matériau compact beige / Peinture - -	Façade avant - Vol 48 (Façade avant)	
P51	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau souple noir - -	Toiture - Plan masse - Vol 46 (toiture)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071610-32781 EN DATE DU 21/10/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-104561
Echantillon ITGA : IT071610-32781
Reçu au laboratoire le : 18/10/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001122
Dossier client	_0010200004_ LA PERRINE - 53700 VILLAINES LA JUHEL Bâtiment composé de 1 cage et de 4 étages
Echantillon	002HD001122051 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Rubans adhésifs + mastic entre conduits VMC / Vol 46 (toiture)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau souple noir	META le 21/10/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste