

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00104000040000100104_
Date du repérage :	29/06/2017
Désignation :	Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00104000040000100104_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	19/07/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 19/07/2017
Date de repérage :	29/06/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation : CPDI 4449 V1			
Délivré le : 27/06/2017			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°104 - Vol 2 (SDB)
Appartement n°104 - Vol 3 (Chambre 1)	Appartement n°104 - Vol 4 (Chambre 2)
Appartement n°104 - Vol 5 (Chambre 3)	Appartement n°104 - Vol 6 (Séjour)
Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Appartement n°104 - Vol 8 (W.C)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°104	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°104	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	
Revêtement de mur	Appartement n°104	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°104	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Cuisine)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Séjour)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 3)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 2)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 1)	P.V.C 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges + colle noire	S1
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques marrons + colle noire	S2
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes rouges)	S3
Vol 8 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes beige)	S4

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 10 logements réalisés dans le groupe 104 :

Matériaux amiantés :

- 1 colle noire sur 1 prélevée est amiantée.
- 2 dalles de sol rouge + colle noir sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol beiges + colle noir sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 ragréage amianté sur 7 prélevées (prélèvement dans le placard de la chambre contenant à l'origine une dalle de sol amianté = pollution possible)
- 2 colles de plinthes des cuisines sur les 2 prélevées sont amiantées
- 2 colles de plinthes des SDB sur les 2 prélevées sont amiantées
- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plenums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Appartement n°104	Tablier non démontable	sous baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S36						Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LQ001389
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°104	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°104	Vol 5 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°104	Vol 4 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°104	Vol 3 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°104	Vol 2 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°104	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier, portes intérieures	S8						Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002OY000274
Appartement n°104	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée récente avec 3 points sécurité	S9						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000	P1	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							001 n°1 - 1				
							-				
							002VZ000				
							001 n°1 - 2				
							-				
002VZ000											
001 n°1 - 3											
-											
002VZ000											
001 n°1 - 4											
-											
002VZ000											
001 n°1 - 5											
-											
002VZ000											
001 n°1 - 6											
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P1 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000	P1	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							001 n°1 - 1				
							-				
							002VZ000				
							001 n°1 - 2				
							-				
002VZ000											
001 n°1 - 3											
-											
002VZ000											
001 n°1 - 4											
-											
002VZ000											
001 n°1 - 5											
-											
002VZ000											
001 n°1 - 6											



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 001 n°3 - 1 - 002VZ000 001 n°3 - 2 - 002VZ000 001 n°3 - 3 - 002VZ000 001 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 2 (SDB) - Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces humides)	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 001 n°3 - 1 - 002VZ000 001 n°3 - 2 - 002VZ000 001 n°3 - 3 - 002VZ000 001 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	S16	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 001 n°5 - 1 - 002VZ000 001 n°5 - 2 - 002VZ000 001 n°5 - 3 - 002VZ000 001 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 5 (Chambre 3) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cloisons pièces sèches)	S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 001 n°5 - 1 - 002VZ000 001 n°5 - 2 - 002VZ000 001 n°5 - 3 - 002VZ000 001 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteurs pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 001 n°6 - 1 - 002VZ000 001 n°6 - 2 - 002VZ000 001 n°6 - 3 - 002VZ000 001 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteurs pièces sèches)	P6 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 001 n°6 - 1 - 002VZ000 001 n°6 - 2 - 002VZ000 001 n°6 - 3 - 002VZ000 001 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 3 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces sèches)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 001 n°9 - 1 - 002VZ000 001 n°9 - 2 - 002VZ000 001 n°9 - 3 - 002VZ000 001 n°9 - 4	P9	Enduit blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces sèches)	S30 - S31 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 001 n°9 - 1 - 002VZ000 001 n°9 - 2 - 002VZ000 001 n°9 - 3 - 002VZ000 001 n°9 - 4	P9	Enduit blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°104	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°104	Vol 5 (Chambre 3)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°104	Vol 4 (Chambre 2)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°104	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	P.V.C 4/16/4	I1						Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000001 n°4 - 1 - 002VZ000001 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 8 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces humides)	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000001 n°4 - 1 - 002VZ000001 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces sèches)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000001 n°10 - 1 - 002VZ000001 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 3) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (pièces sèches)	S32 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000001 n°10 - 1 - 002VZ000001 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes rouges)	S3	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000969



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes rouges)	S3	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S3						Présence sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°104	Vol 8 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes beige)	S4	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°104	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthes beige)	S4	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S4						Présence sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 001 n°2 - 1 - 002VZ000 001 n°2 - 2 - 002VZ000 001 n°2 - 3 - 002VZ000 001 n°2 - 4	P2	Colle beige + carrelage + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000	P8	Colle beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							001 n°8 - 1				
							-				
							002VZ000				
							001 n°8 - 2				
							-				
							002VZ000				
							001 n°8 - 3				
							-				
							002VZ000				
							001 n°8 - 4				
							-				
Appartement n°104	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000	P8	Colle beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							001 n°8 - 1				
							-				
							002VZ000				
							001 n°8 - 2				
							-				
							002VZ000				
							001 n°8 - 3				
							-				
							002VZ000				
							001 n°8 - 4				
							-				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges + colle noire	S1	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002HD000969



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°104	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges + colle noire	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1					Présence sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°104	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques marrons + colle noire	S2	Réalisation d'un sondage					Présence sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002OY000274
Appartement n°104	Vol 5 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques marrons + colle noire	S2	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S2					Présence sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002OY000274
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Rouge)	S5						Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du dossier AC Environnement n° 002HD000969



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Beige)	S6							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°104	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Beige)	S6							Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°104	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle de carrelage (carreaux 5 X 5 Gris)	S7							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002HD000969
Appartement n°104	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 001 n°7 - 1 - 002VZ000 001 n°7 - 2 - 002VZ000 001 n°7 - 3 - 002VZ000 001 n°7 - 4	P7	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 001 n°7 - 1 - 002VZ000 001 n°7 - 2 - 002VZ000 001 n°7 - 3 - 002VZ000 001 n°7 - 4	P7	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°104	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°104	Vol 5 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°104	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagréage supplémentaire	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°104	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + réagrèage supplémentaire	I3							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°104	Appartement n°104 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°104	Appartement n°104 - Plan de prélèvements
	Appartement n°104	Appartement n°104 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°104	Appartement n°104 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°104	Appartement n°104 - MPCA Revêtement de mur



APPARTEMENT N°104 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VZ000001

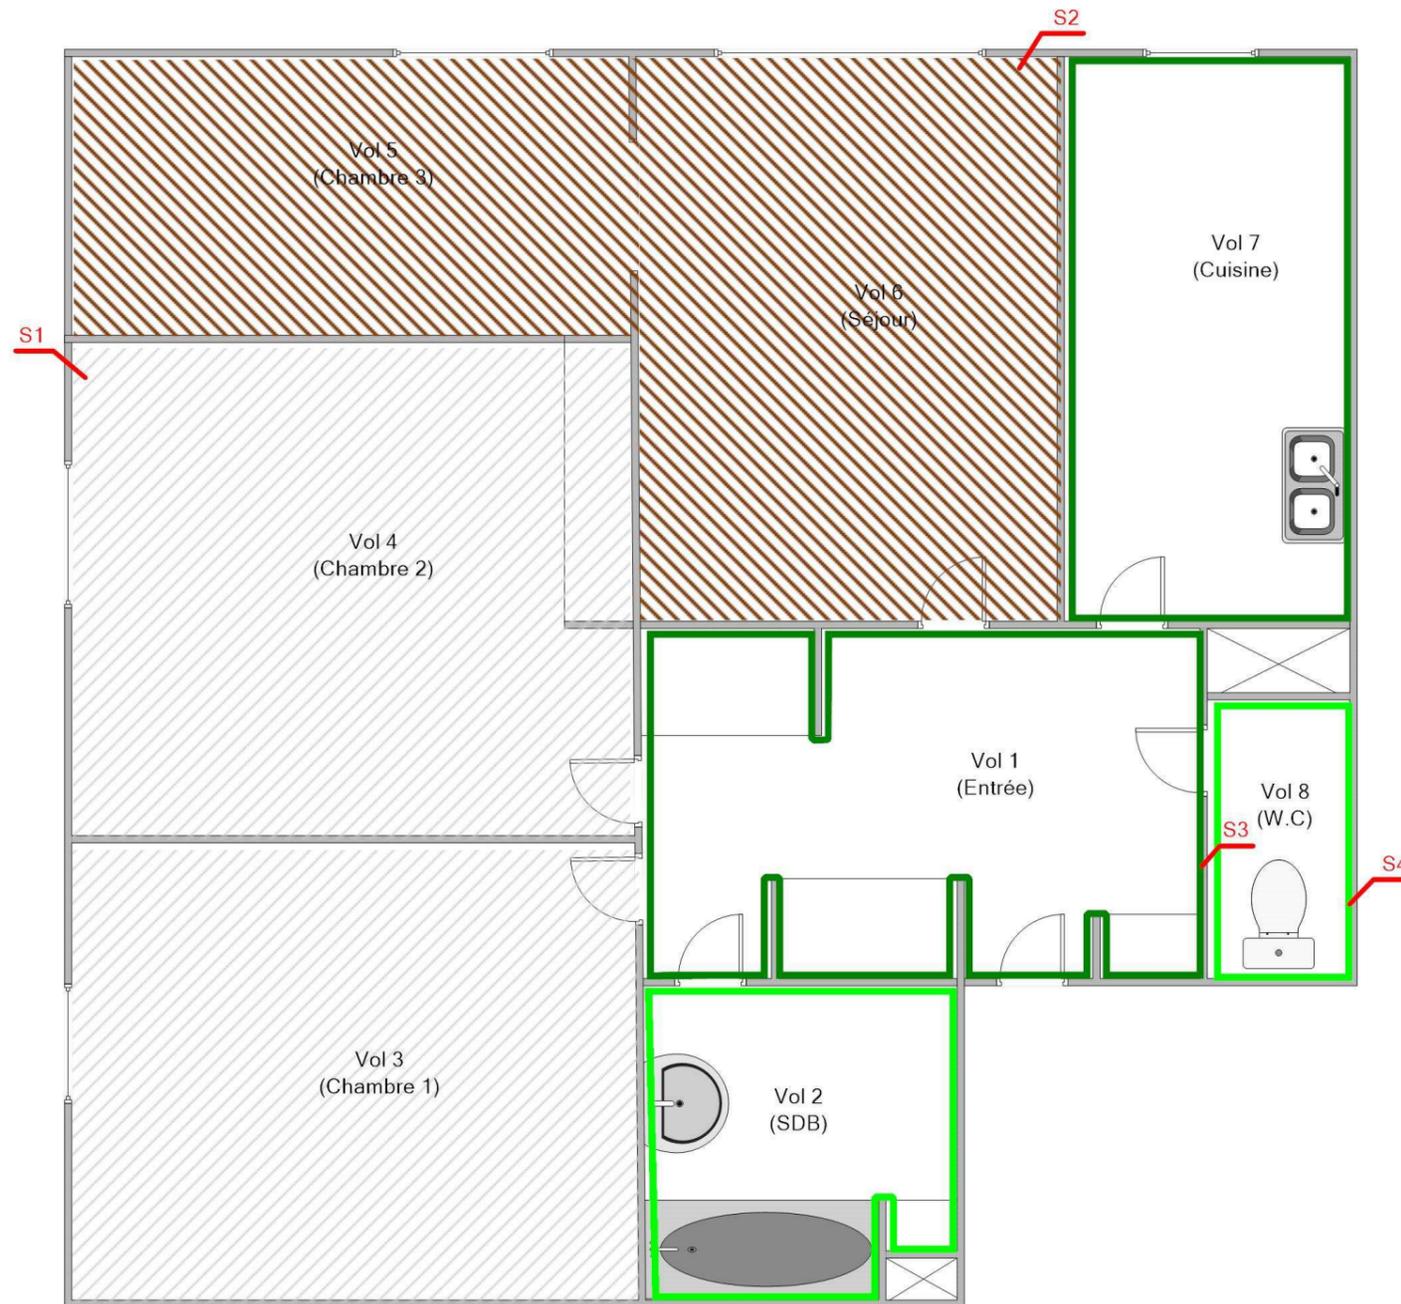

Légende

	S1: Dalles plastiques beiges + colle noire
	S2: Dalles plastiques marrons + colle noire
	S3: Colle de carrelage (plinthes rouges)
	S4: Colle de carrelage (plinthes beige)



Adresse du bien
25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 104 de type 4 situé au 01^{er} étage

Date intervention
29/06/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°104 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002VZ000001



Légende

	S1: Dalles plastiques beiges + colle noire
	S2: Dalles plastiques marrons + colle noire



Adresse du bien
25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 104 de type 4 situé au 01^{er} étage

Date intervention
29/06/2017


Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°104 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002VZ000001

Légende

	S3: Colle de carrelage (plinthes rouges)
	S4: Colle de carrelage (plinthes beige)

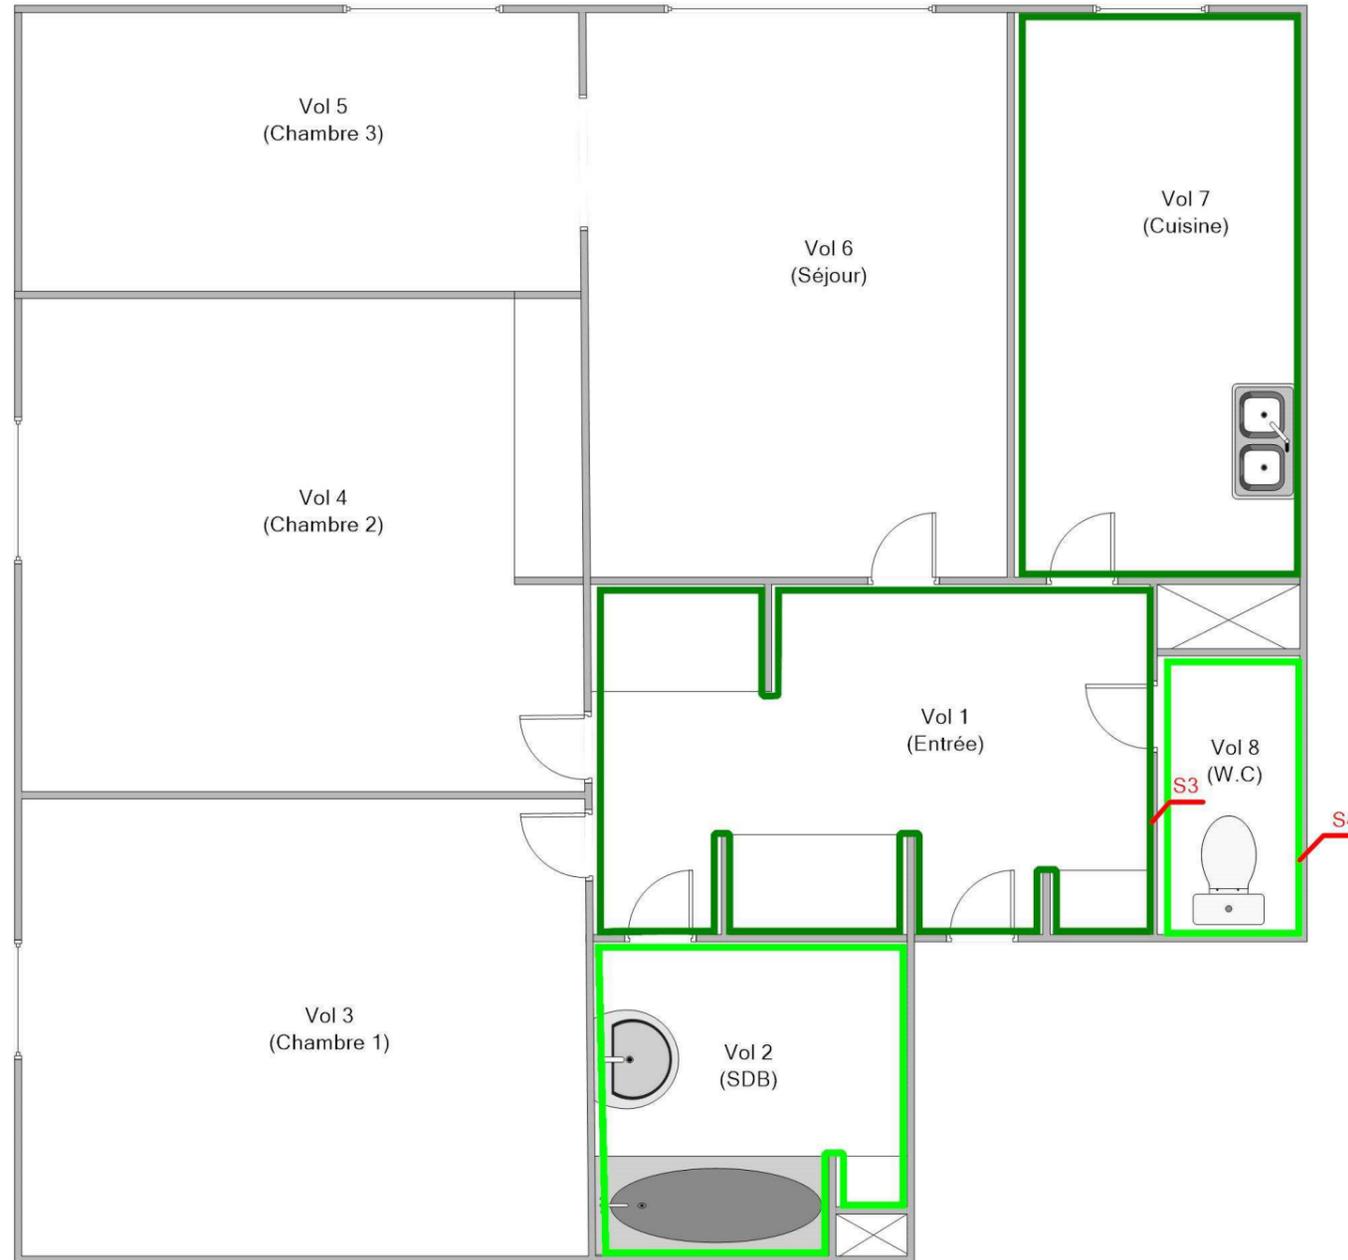

Adresse du bien
25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 104 de type 4 situé au 01^{er} étage

Date intervention
29/06/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000001 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°1 - 3 (P1)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°1 - 6 (P1)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°1 - 5 (P1)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°1 - 4 (P1)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°2 - 4 (P2)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°2 - 3 (P2)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°3 - 4 (P3)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°3 - 3 (P3)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°5 - 3 (P5)	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°5 - 4 (P5)	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°6 - 3 (P6)	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°6 - 4 (P6)	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°104 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°7 - 3 (P7)	Appartement n°104 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°7 - 4 (P7)	Appartement n°104 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°104 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°8 - 4 (P8)	Appartement n°104 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°8 - 3 (P8)	Appartement n°104 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°104 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002VZ000001 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°104 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°104 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°9 - 4 (P9)	Appartement n°104 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°104 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°9 - 3 (P9)	Appartement n°104 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000001 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif



002VZ000001 n°1 - 1 (P1)




002VZ000001 n°1 - 2 (P1)



002VZ000001 n°1 - 3 (P1)



002VZ000001 n°1 - 6 (P1)

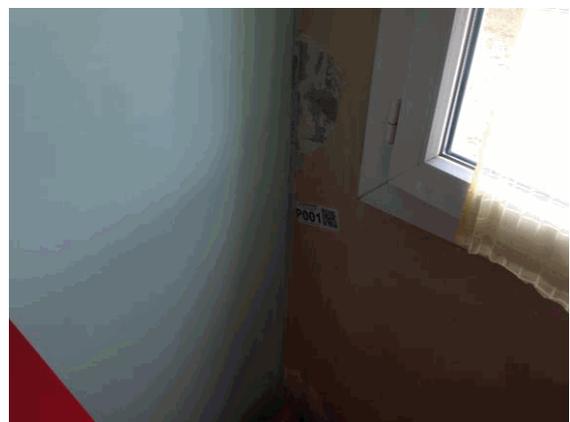

002VZ000001 n°1 - 5 (P1)



002VZ000001 n°1 - 4 (P1)



002VZ000001 n°2 - 4 (P2)



002VZ000001 n°2 - 3 (P2)



002VZ000001 n°2 - 1 (P2)



002VZ000001 n°2 - 2 (P2)



002VZ000001 n°3 - 2 (P3)



002VZ000001 n°3 - 4 (P3)



002VZ000001 n°3 - 3 (P3)




002VZ000001 n°3 - 1 (P3)



002VZ000001 n°4 - 2 (P4)



002VZ000001 n°4 - 1 (P4)

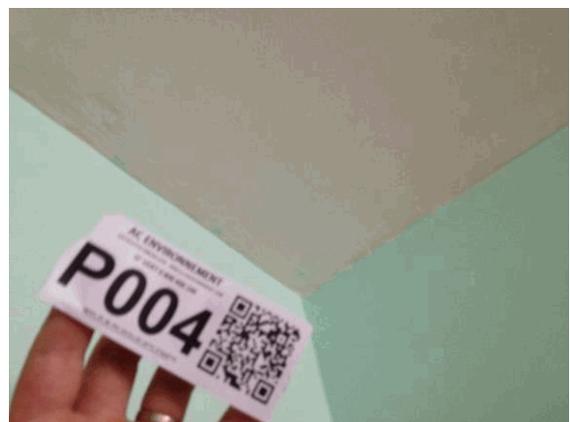

002VZ000001 n°5 - 2 (P5)



002VZ000001 n°5 - 1 (P5)



002VZ000001 n°5 - 3 (P5)



002VZ000001 n°5 - 4 (P5)



002VZ000001 n°6 - 1 (P6)



002VZ000001 n°6 - 3 (P6)



002VZ000001 n°6 - 4 (P6)



002VZ000001 n°6 - 2 (P6)



002VZ000001 n°7 - 2 (P7)



002VZ000001 n°7 - 3 (P7)



002VZ000001 n°7 - 4 (P7)



002VZ000001 n°7 - 1 (P7)



002VZ000001 n°8 - 4 (P8)



002VZ000001 n°8 - 3 (P8)



002VZ000001 n°8 - 1 (P8)




002VZ000001 n°8 - 2 (P8)




002VZ000001 n°9 - 1 (P9)



002VZ000001 n°9 - 4 (P9)

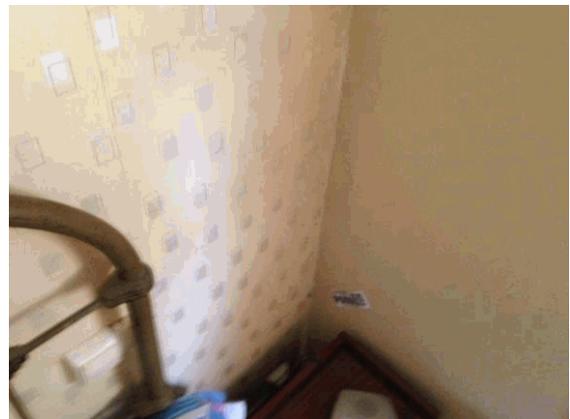

002VZ000001 n°9 - 2 (P9)

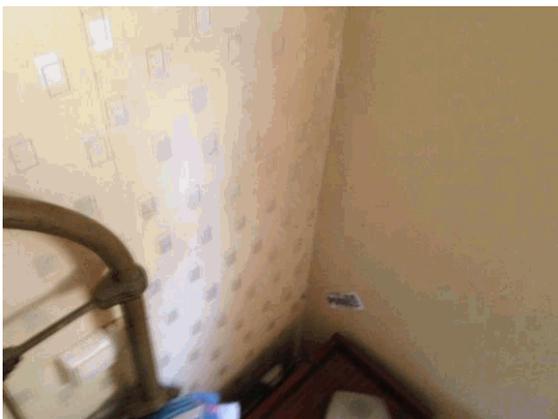

002VZ000001 n°9 - 3 (P9)



002VZ000001 n°10 - 1 (P10)



002VZ000001 n°10 - 2 (P10)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°104 - Vol 7 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable - -	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint en faible quantité non séparable - -	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°104 - Vol 6 (Séjour)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°104 - Vol 2 (SDB)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - -	Appartement n°104 - Vol 3 (Chambre 1)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°104 - Vol 1 (Entrée)	





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
 13590 MEYREUIL
 Tel : 04.42.12.11.20
 Fax : 04.42.26.69.58
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64971 EN DATE DU 19/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-64971 Réf. Commande Client : 002VZ000001
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00104000040000100104_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT041707-9184		
Réf échantillon client : 002VZ000001001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces humides) / Vol 7 (Cuisine)		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples		
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00104000040000100104_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT041707-9185		
Réf échantillon client : 002VZ000001002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 7 (Cuisine)		Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Peintures multiples		
▶ Colle beige + carrelage + peintures multiples non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64971 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00104000040000100104_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000001003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces humides) / Vol 7 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-9186 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00104000040000100104_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000001004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièces humides) / Vol 7 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT041707-9187 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00104000040000100104_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000001005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (cloisons pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041707-9188 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00104000040000100104_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000001006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteurs pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041707-9189 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint en faible quantité		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint en faible quantité non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-64971 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00104000040000100104_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000001007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Séjour)		Réf échantillon ITGA : IT041707-9190 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
▶ Matériau compact gris hétérogène	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00104000040000100104_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000001008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) / Vol 2 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT041707-9191 Description ITGA : Colle beige en vrac / Peinture		
▶ Colle beige en vrac + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00104000040000100104_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000001009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces sèches) / Vol 3 (Chambre 1)		Réf échantillon ITGA : IT041707-9192 Description ITGA : Enduit blanc avec couche cartonnée / Peinture		
▶ Enduit blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00104000040000100104_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 104 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VZ000001010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT041707-9193 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.