

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00104000040000100117_
Date du repérage :	23/05/2016
Désignation :	Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00104000040000100117_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	28/06/2016
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)		A Riorges, le 28/06/2016
Date de repérage :	23/05/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 117 - Vol 1 (SDB) LGT 117 - Vol 3 (Cuisine) LGT 117 - Vol 5 (Chambre 1) LGT 117 - Vol 7 (Séjour)	LGT 117 - Vol 2 (W.C) LGT 117 - Vol 4 (Entrée) LGT 117 - Vol 6 (Chambre 2)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 117	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 117	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de mur	LGT 117	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée)	
Revêtement de sol	LGT 117	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour)	
Equipements divers et accessoires	LGT 117	Vol 3 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	PVC 4 . 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)	PVC 4 . 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	PVC 4 . 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	PVC 4 . 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Séjour)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (SDB)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Entrée)	Colles de barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5
Vol 4 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5
Vol 1 (SDB)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11
Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11
Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16
Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20
Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20



Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 10 logements réalisés dans le groupe 104 :

Matériaux amiantés :

- 1 colle noire sur 1 prélevée est amiantée.
- 2 dalles de sol rouge + colle noir sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 2 dalles de sol beiges + colle noir sur les 2 prélevées sont amiantées.
- 1 ragréage amianté sur 7 prélevées (prélèvement dans le placard de la chambre contenant à l'origine une dalle de sol amianté = pollution possible)
- 2 colles de plinthes des cuisines sur les 2 prélevées sont amiantées
- 2 colles de plinthes des SDB sur les 2 prélevées sont amiantées
- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :
- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 1 (SDB) - LGT 117	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière le bac douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Réalisation d'un prélèvement	dur noir	002HD0009 69 n°3 - 1	P3	Tampon bitumineux noir avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	dur noir	002HD0009 69 n°3 - 1	P3	Tampon bitumineux noir avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 117	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 117	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 117	Vol 1 (SDB)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 117	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I6			I6 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 117	Vol 1 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I6			I6 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides (enduit ciment sur mur porteur)	002HD0009 69 n°1 - 1 - 002HD0009 69 n°1 - 2	P1	Enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces humides	002HD0009 69 n°8 - 1 - 002HD0009 69 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 3 (Cuisine) - Vol 1 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Cloison pièces humides	002HD0009 69 n°8 - 1 - 002HD0009 69 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée récente avec 3 points sécurité	S7			S7 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
LGT 117	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier porte intérieur	P10	Réalisation d'un prélèvement	Dur gris	002HD0009 69 n°10 - 1 - 002HD0009 69 n°10 - 2	P10	Matériau beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier porte intérieur	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Dur gris	002HD0009 69 n°10 - 1 - 002HD0009 69 n°10 - 2	P10	Matériau beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 1 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides (enduit plâtre sur mur porteur)	002HD0009 69 n°13 - 1 - 002HD0009 69 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Porteur pièces humides (enduit plâtre sur mur porteur)	002HD0009 69 n°13 - 1 - 002HD0009 69 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches (enduit plâtre sur mur porteur)	002HD0009 69 n°15 - 1 - 002HD0009 69 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 4 (Entrée) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Porteur pièces sèches (enduit plâtre sur mur porteur)	002HD0009 69 n°15 - 1 - 002HD0009 69 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces sèches	002HD0009 69 n°18 - 1 - 002HD0009 69 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Cloison pièces sèches	002HD0009 69 n°18 - 1 - 002HD0009 69 n°18 - 2	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches (enduit ciment sur mur porteur)	002HD0009 69 n°19 - 1 - 002HD0009 69 n°19 - 2	P19	Enduit blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 7 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Porteur pièces sèches (enduit ciment sur mur porteur)	002HD0009 69 n°19 - 1 - 002HD0009 69 n°19 - 2	P19	Enduit blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4 . 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 117	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4 . 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 117	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4 . 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 117	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4 . 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0009 69 n°6 - 1 - 002HD0009 69 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 3 (Cuisine) - Vol 1 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plafond pièces humides	002HD0009 69 n°6 - 1 - 002HD0009 69 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 5 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0009 69 n°14 - 1 - 002HD0009 69 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 4 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plafond pièce sèche	002HD0009 69 n°14 - 1 - 002HD0009 69 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P2	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0009 69 n°2 - 1 - 002HD0009 69 n°2 - 2	P2	Colle beige + matériau souple beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Réalisation d'un prélèvement	Grise (plinthes rouges)	002HD0009 69 n°5 - 1 - 002HD0009 69 n°5 - 2	P5	Colle grise + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 117	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Grise (plinthes rouges)	002HD0009 69 n°5 - 1 - 002HD0009 69 n°5 - 2	P5	Colle grise + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 1 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11	Réalisation d'un prélèvement	Grise (plinthes beige)	002HD0009 69 n°11 - 1 - 002HD0009 69 n°11 - 2	P11	Colle grise en faible quantité + joint cassant gris non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 117	Vol 1 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Grise (plinthes beige)	002HD0009 69 n°11 - 1 - 002HD0009 69 n°11 - 2	P11	Colle grise en faible quantité + joint cassant gris non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 117	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S8 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Grise (plinthes beige)	002HD0009 69 n°11 - 1 - 002HD0009 69 n°11 - 2	P11	Colle grise en faible quantité + joint cassant gris non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 117	Vol 1 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P12	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0009 69 n°12 - 1 - 002HD0009 69 n°12 - 2	P12	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 1 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0009 69 n°12 - 1 - 002HD0009 69 n°12 - 2	P12	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P4	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 5 X 5 Rouge)	002HD0009 69 n°4 - 1 - 002HD0009 69 n°4 - 2	P4	Colle grise + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 5 X 5 Beige)	002HD0009 69 n°7 - 1 - 002HD0009 69 n°7 - 2	P7	Colle grise en vrac + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 1 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Grise (carreaux 5 X 5 Beige)	002HD0009 69 n°7 - 1 - 002HD0009 69 n°7 - 2	P7	Colle grise en vrac + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 5 X 5 Gris)	002HD0009 69 n°9 - 1 - 002HD0009 69 n°9 - 2	P9	Colle grise en vrac + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélèvement	Beige + colle noire	002HD0009 69 n°16 - 1	P16	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 117	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P17	Réalisation d'un prélèvement	Gris pièces sèches	002HD0009 69 n°17 - 1 - 002HD0009 69 n°17 - 2	P17	Ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Gris pièces sèches	002HD0009 69 n°17 - 1 - 002HD0009 69 n°17 - 2	P17	Ragréage gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 117	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20	Réalisation d'un prélèvement	orange + colle noire	002HD0009 69 n°20 - 1 - 002HD0009 69 n°20 - 2	P20	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
LGT 117	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	orange + colle noire	002HD0009 69 n°20 - 1 - 002HD0009 69 n°20 - 2	P20	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Simili parquet marron+ colle jaune		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 117	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Simili parquet marron+ colle jaune		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 117	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Simili parquet marron+ colle jaune		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 117	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	gris supplémentaire coulé sur dalles plastiques		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 117	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	gris supplémentaire coulé sur dalles plastiques		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 117	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	gris supplémentaire coulé sur dalles plastiques		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 117	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de barre de seuil	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 117		LGT 117 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 117		LGT 117 - Plan de Prélèvements
LGT 117		LGT 117 - MPCA Toutes catégories confondues
LGT 117		LGT 117 - MPCA Revêtement de sol
LGT 117		LGT 117 - MPCA Revêtement de mur




LGT 117 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000969

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

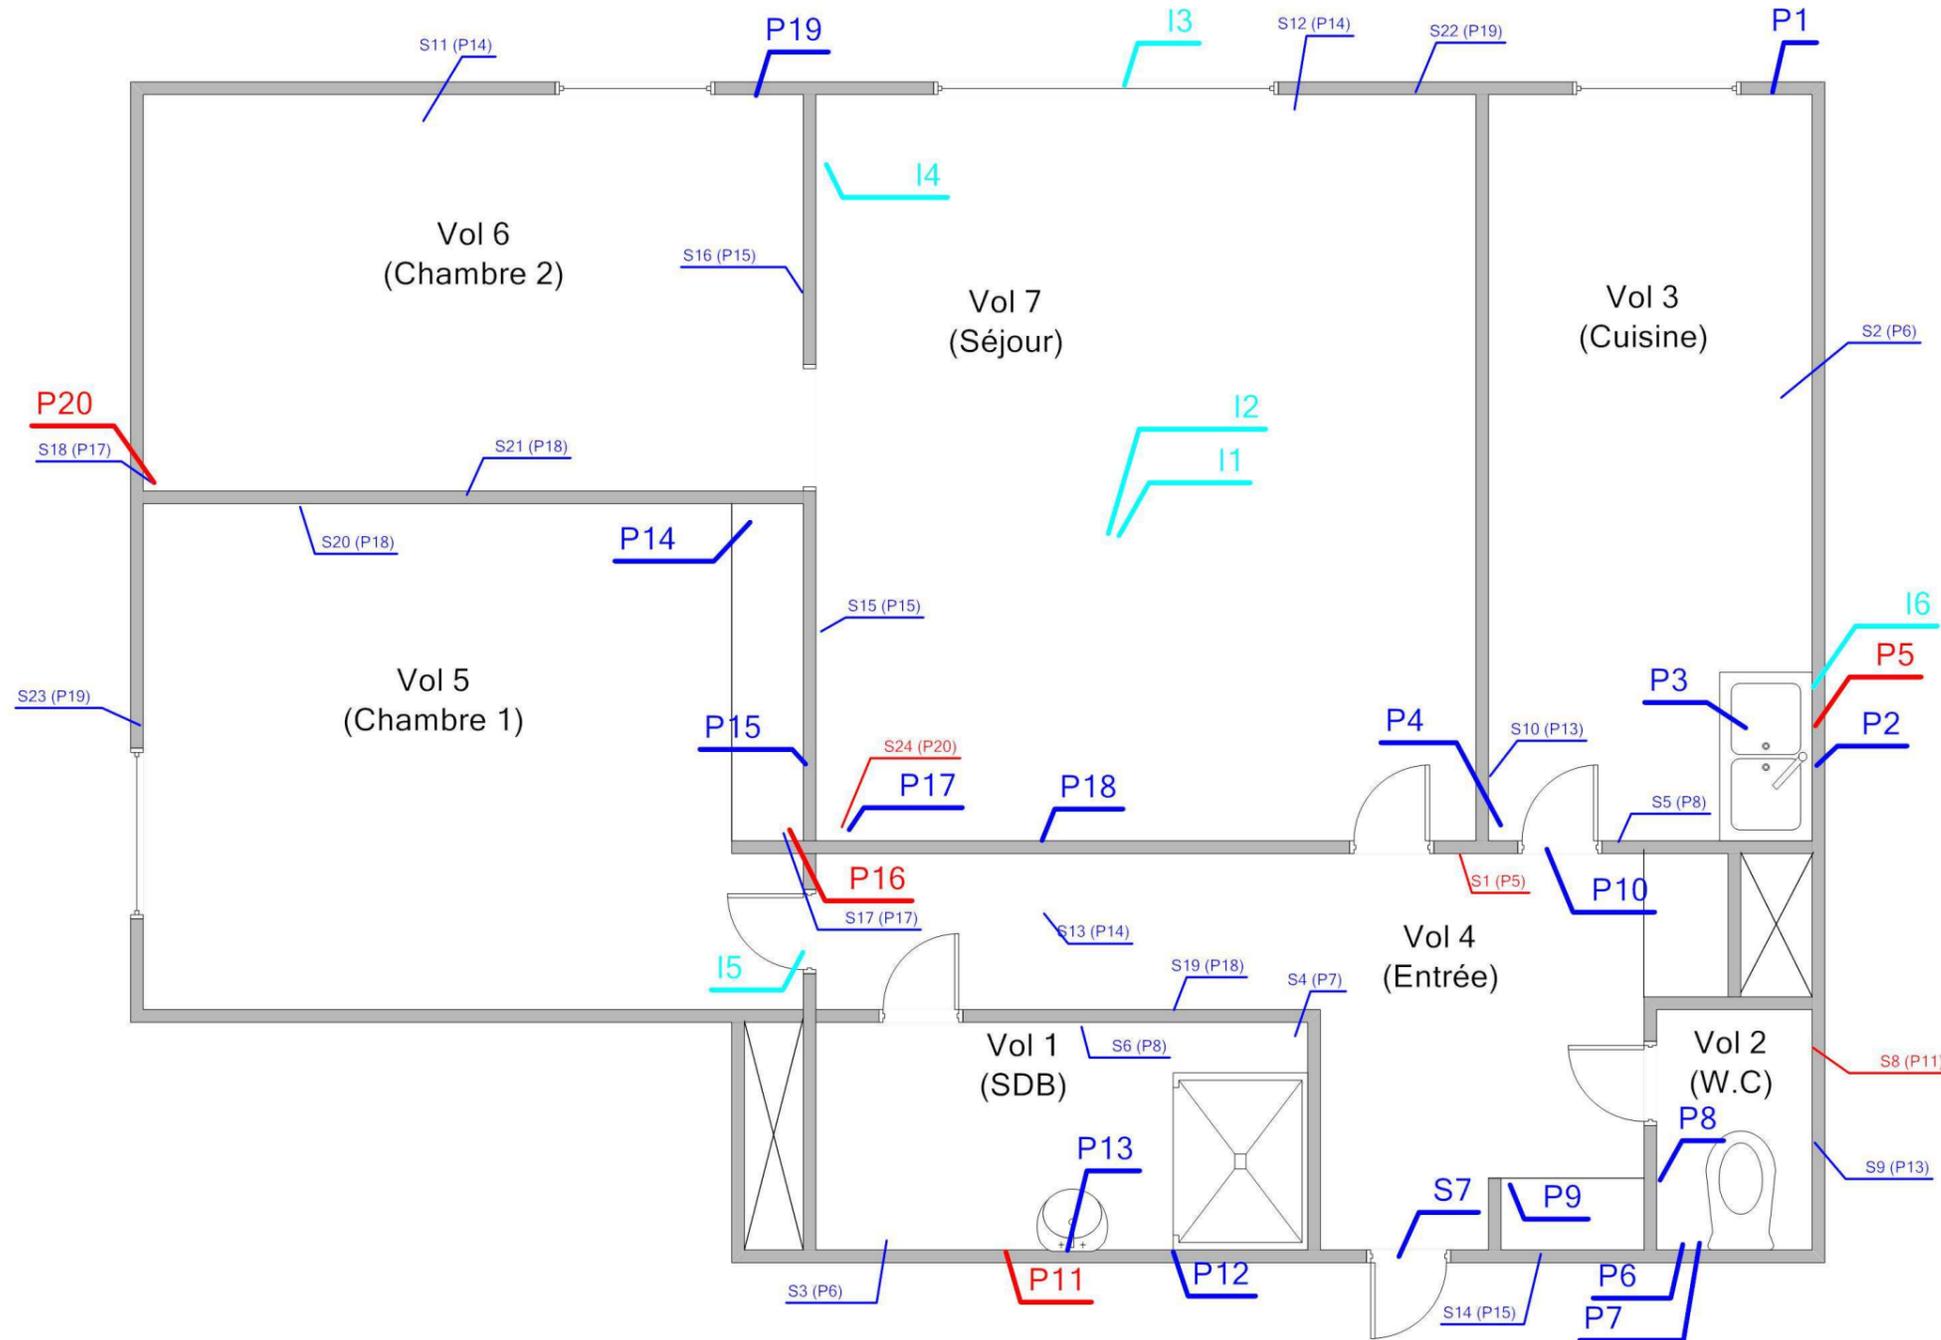

Adresse du bien
25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage

Date intervention
23/05/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende

	P16 : Dalles plastiques beige + colle noire
	P5 : Colle de carrelage (plinthe rouges)
	P20 : Dalles plastiques rouges + colle noire
	P11 : Colle de carrelage (plinthe beige)

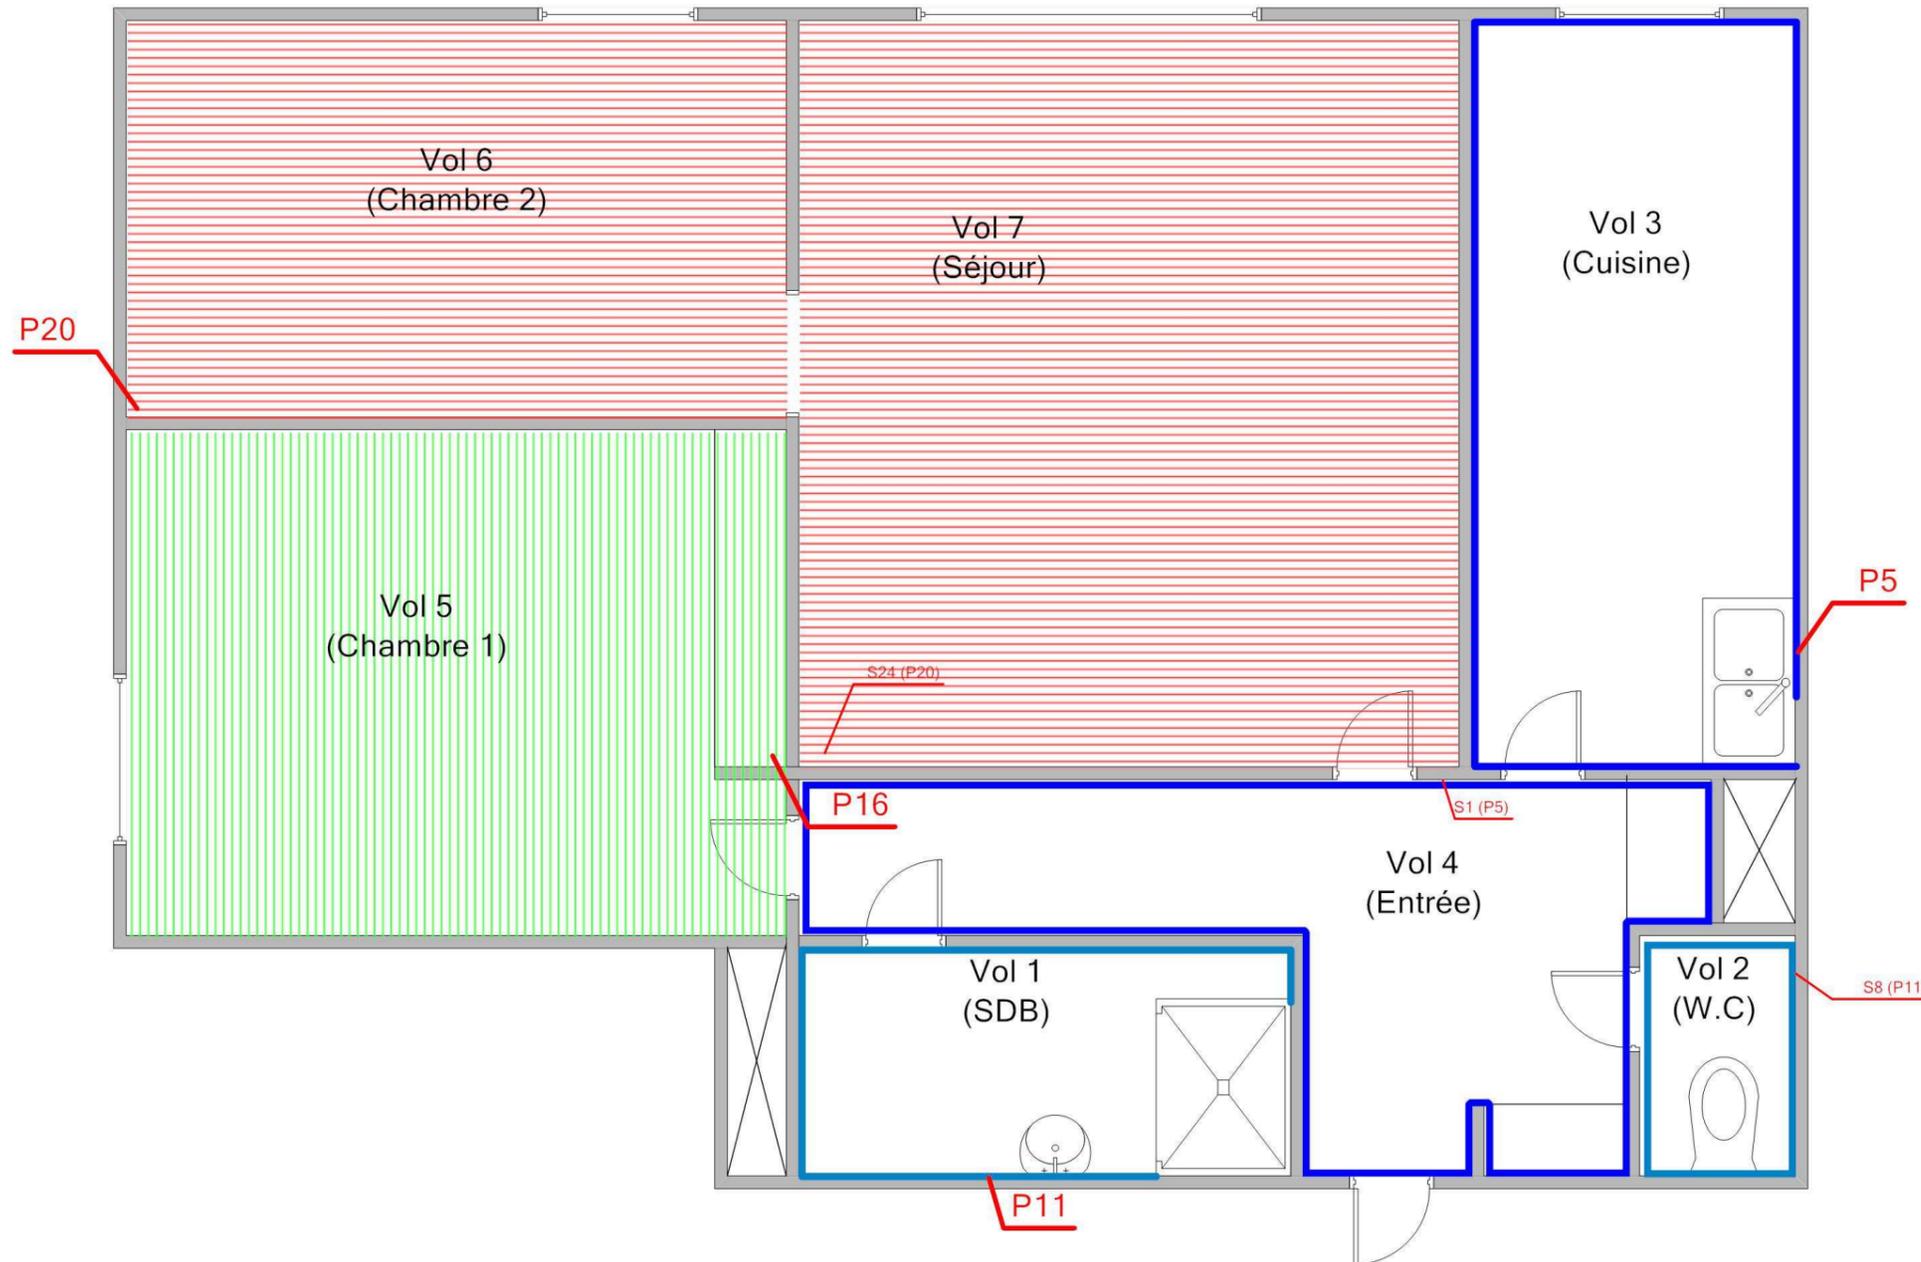

Adresse du bien
25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage

Date intervention
23/05/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD000969 n°1 - 1 (P1)	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000969 n°1 - 2 (P1)	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000969 n°2 - 1 (P2)	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000969 n°2 - 2 (P2)	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000969 n°3 - 1 (P3)	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000969 n°4 - 1 (P4)	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000969 n°4 - 2 (P4)	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000969 n°5 - 1 (P5)	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD000969 n°5 - 2 (P5)	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD000969 n°6 - 1 (P6)	LGT 117 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD000969 n°6 - 2 (P6)	LGT 117 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD000969 n°7 - 1 (P7)	LGT 117 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD000969 n°7 - 2 (P7)	LGT 117 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD000969 n°8 - 1 (P8)	LGT 117 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD000969 n°8 - 2 (P8)	LGT 117 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD000969 n°9 - 1 (P9)	LGT 117 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD000969 n°9 - 2 (P9)	LGT 117 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD000969 n°10 - 1 (P10)	LGT 117 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD000969 n°10 - 2 (P10)	LGT 117 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD000969 n°11 - 1 (P11)	LGT 117 - Vol 1 (SDB)	Prélevement positif
002HD000969 n°11 - 2 (P11)	LGT 117 - Vol 1 (SDB)	Prélevement positif
002HD000969 n°12 - 1 (P12)	LGT 117 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000969 n°12 - 2 (P12)	LGT 117 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000969 n°13 - 1 (P13)	LGT 117 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000969 n°13 - 2 (P13)	LGT 117 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000969 n°14 - 1 (P14)	LGT 117 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD000969 n°14 - 2 (P14)	LGT 117 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD000969 n°15 - 1 (P15)	LGT 117 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD000969 n°15 - 2 (P15)	LGT 117 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD000969 n°16 - 1 (P16)	LGT 117 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement positif
002HD000969 n°17 - 1 (P17)	LGT 117 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD000969 n°17 - 2 (P17)	LGT 117 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD000969 n°18 - 1 (P18)	LGT 117 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD000969 n°18 - 2 (P18)	LGT 117 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD000969 n°19 - 1 (P19)	LGT 117 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD000969 n°19 - 2 (P19)	LGT 117 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD000969 n°20 - 1 (P20)	LGT 117 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement positif
002HD000969 n°20 - 2 (P20)	LGT 117 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement positif
	LGT 117 - Vol 7 (Séjour)	I1
	LGT 117 - Vol 7 (Séjour)	I2
	LGT 117 - Vol 7 (Séjour)	I3
	LGT 117 - Vol 7 (Séjour)	I4
	LGT 117 - Vol 4 (Entrée)	I5
	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	I6
S7 - 1 (A7)	LGT 117 - Vol 4 (Entrée)	Absence : pas d'amiante par nature

002HD000969 n°1 - 1 (P1)



002HD000969 n°1 - 2 (P1)



002HD000969 n°2 - 1 (P2)



002HD000969 n°2 - 2 (P2)



002HD000969 n°3 - 1 (P3)



002HD000969 n°4 - 1 (P4)



002HD000969 n°4 - 2 (P4)



002HD000969 n°5 - 1 (P5)



002HD000969 n°5 - 2 (P5)



002HD000969 n°6 - 1 (P6)



002HD000969 n°6 - 2 (P6)



002HD000969 n°7 - 1 (P7)



002HD000969 n°7 - 2 (P7)



002HD000969 n°8 - 1 (P8)



002HD000969 n°8 - 2 (P8)



002HD000969 n°9 - 1 (P9)



002HD000969 n°9 - 2 (P9)



002HD000969 n°10 - 1 (P10)



002HD000969 n°10 - 2 (P10)




002HD000969 n°11 - 1 (P11)



002HD000969 n°11 - 2 (P11)



002HD000969 n°12 - 1 (P12)

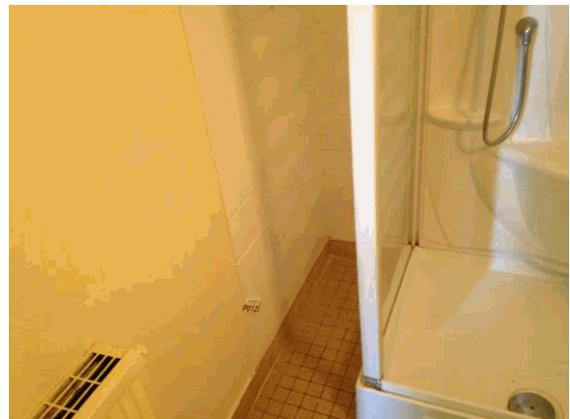

002HD000969 n°12 - 2 (P12)



002HD000969 n°13 - 1 (P13)



002HD000969 n°13 - 2 (P13)




002HD000969 n°14 - 1 (P14)



002HD000969 n°14 - 2 (P14)



002HD000969 n°15 - 1 (P15)

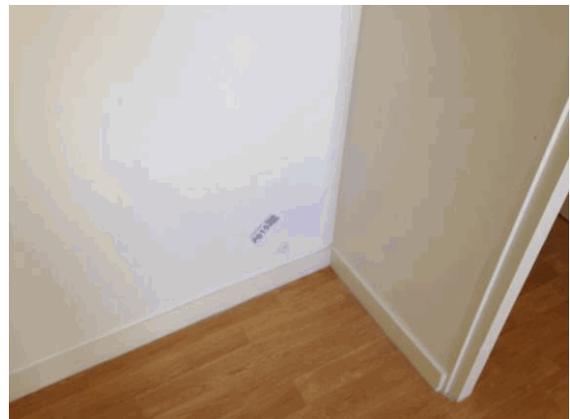

002HD000969 n°15 - 2 (P15)



002HD000969 n°16 - 1 (P16)



002HD000969 n°17 - 1 (P17)



002HD000969 n°17 - 2 (P17)



002HD000969 n°18 - 1 (P18)



002HD000969 n°18 - 2 (P18)



002HD000969 n°19 - 1 (P19)



002HD000969 n°19 - 2 (P19)



002HD000969 n°20 - 1 (P20)



002HD000969 n°20 - 2 (P20)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1




I5 - 1



I6 - 1



S7 - 1 (A7)

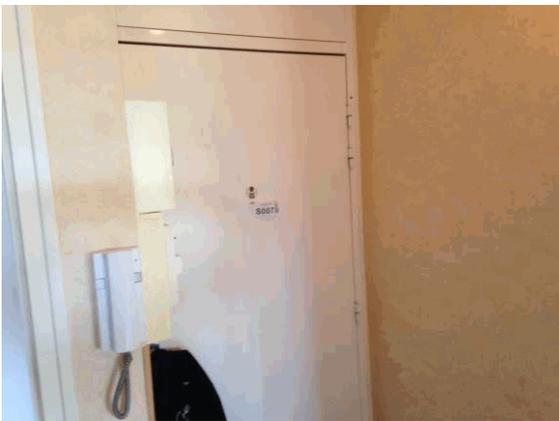

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces humides (enduit ciment sur mur porteur) -	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau souple beige non séparable - Grise (carreaux 15 X 15 Blanc) -	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir avec fibres - dur noir -	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - Grise (carreaux 5 X 5 Rouge) -	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture non séparable - Grise (plinthes rouges) -	LGT 117 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	LGT 117 - Vol 2 (W.C)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + joint cassant gris non séparable - Grise (carreaux 5 X 5 Beige) -	LGT 117 - Vol 2 (W.C)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison pièces humides -	LGT 117 - Vol 2 (W.C)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + joint cassant gris non séparable - Grise (carreaux 5 X 5 Gris) -	LGT 117 - Vol 4 (Entrée)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peinture non séparable - Dur gris -	LGT 117 - Vol 4 (Entrée)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en faible quantité + joint cassant gris non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Grise (plinthes beige) -	LGT 117 - Vol 1 (SDB)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - Grise (carreaux 15 X 15 Blanc) -	LGT 117 - Vol 1 (SDB)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces humides (enduit plâtre sur mur porteur) -	LGT 117 - Vol 1 (SDB)	

P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièce sèche -	LGT 117 - Vol 5 (Chambre 1)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces sèches (enduit plâtre sur mur porteur) -	LGT 117 - Vol 5 (Chambre 1)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire non séparable - Beige + colle noire -	LGT 117 - Vol 5 (Chambre 1)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac - Gris pièces sèches -	LGT 117 - Vol 7 (Séjour)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison pièces sèches -	LGT 117 - Vol 7 (Séjour)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces sèches (enduit ciment sur mur porteur) -	LGT 117 - Vol 6 (Chambre 2)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire - orange + colle noire -	LGT 117 - Vol 6 (Chambre 2)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-557 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-557
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_17ae347e-9ee9-43a0-83b7-c26a71f63f
6f

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-558 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-558
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_fd35ccfd-f7f5-47a1-abf2-df29d0e8958f

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Matériau souple beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + matériau souple beige non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-559 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-559
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_b38b4b47-eba6-4127-bf96-14a316e50
952

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir avec fibres	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-560 EN DATE DU 28/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue clement Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
 Echantillon ITGA : IT151606-560
 Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
 MesureAmianteAT_a0709b32-e803-4f8b-97b8-903a9ad2c0
 4b

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Matériau gris en vrac hétérogène / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

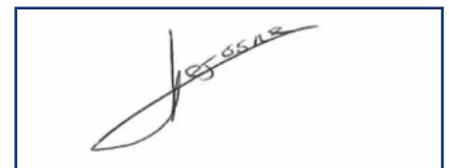



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-561 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-561
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_7184384a-94a4-4bba-84db-ecfb09d2f8a
d

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle grise / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-562 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-562
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_94cc471e-e641-4804-a717-b37c0fa9a0
57

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-563 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-563
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_8326464b-048f-4aac-b238-578ad90ce0
76

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Colle grise en vrac / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise en vrac + joint cassant gris non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

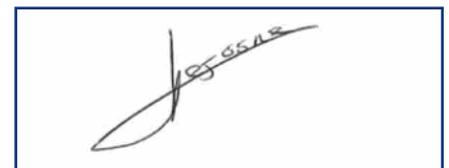



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-564 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-564
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_ee46d3f3-537e-4708-9222-ca5f7208e6
59

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-565 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-565
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_eed74cb6-0956-4d4c-ba8b-bc838a2907
5c

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (Entrée)
Description ITGA	Colle grise en vrac / Joint cassant gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise en vrac + joint cassant gris non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-566 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue clement Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
 Echantillon ITGA : IT151606-566
 Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
 MesureAmianteAT_aee89c5a-f022-4fdc-884a-5451aeb10a1
 e

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier porte intérieur / Vol 4 (Entrée)
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau beige en vrac + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

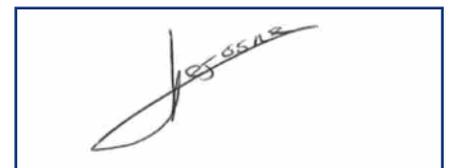

RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-567 EN DATE DU 28/06/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue clement Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
 Echantillon ITGA : IT151606-567
 Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
 MesureAmianteAT_df882fb9-c39e-458b-86c1-3909cec40b
 bf

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (SDB)
Description ITGA	Colle grise en faible quantité / Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise en faible quantité + joint cassant gris non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 27/06/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

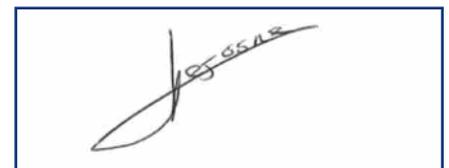



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-568 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-568
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_c4789158-ee83-4865-9b48-70f21ebca
694

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 1 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-569 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-569
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_05430cc9-391a-4b8d-9a4d-a9b580dd95
20

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-570 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-570
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_7ab4dda4-3626-4e55-95fe-07e92cd413
e2

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-571 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-571
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_25957390-3f7a-4ab3-983d-3a32e3a44
6c0

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-572 EN DATE DU 28/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-572
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_5b83987f-f5a9-4371-9363-88e760719
479

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire non séparable	META le 27/06/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

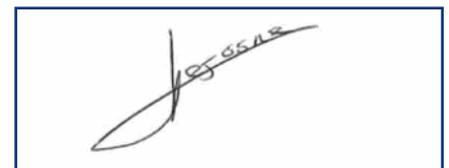



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-573 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-573
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_1a175f1f-73aa-472a-b804-fa0e485377a
4

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Ragréage gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris en vrac	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-574 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-574
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_ff88410d-448e-48cb-b0a5-1e33ac8259
2f

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-575 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-575
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_9d334350-3d17-4102-8e98-5ed7e66b2
961

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (Chambre 2)
Description ITGA	Enduit blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT151606-576 EN DATE DU 28/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59165
Echantillon ITGA : IT151606-576
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_a9b3e809-9c17-4f0f-9cf6-3a2685eb3c7
a

Réf. Client :

Commande	002HD000969
Dossier client	_00104000040000100117_ 25 RUE CROIX BOULEUX - LE LOUVRE 1 - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 117 de type 3 situé au 04 ème étage
Echantillon	002HD000969020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 6 (Chambre 2)
Description ITGA	Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante rouge + colle bitumineuse noire	META le 27/06/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

