

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_00112000140000100174_
Date du repérage :	12/06/2017
Désignation :	Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00112000140000100174_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	22/06/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)		A Riorges, le 22/06/2017
Date de repérage :	12/06/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°174 - Vol 1 (Chambre 1) Appartement n°174 - Vol 3 (Chambre 3) Appartement n°174 - Vol 5 (Placard) Appartement n°174 - Vol 7 (Entrée) Appartement n°174 - Vol 9 (W.C)	Appartement n°174 - Vol 2 (Chambre 2) Appartement n°174 - Vol 4 (Séjour) Appartement n°174 - Vol 6 (Dégagement) Appartement n°174 - Vol 8 (SDB) Appartement n°174 - Vol 10 (Cuisine)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°174	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°174	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°174	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°174	Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Entrée)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Cuisine)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (SDB)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 3)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Placard)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 2)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (W.C)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 10 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb au dessus lavabo)	P4
Vol 10 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Évier	Tampon bitumineux	S6
Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P11
Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P11
Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P11
Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P11
Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P11
Vol 7 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P11
Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P11
Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P11
Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P11
Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P11
Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures grises	P12

Q Réerves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 112 :

Matériaux amiantés :

- 6 colles noires sur les 6 prélevées sont amiantées.
- Tampon d'origine évier (tampon sur évier bleu). 3 tampons sur les 3 prélevés sont amiantés.
- Tampon non d'origine (tampon sur évier gris). Absence d'amiante sur les 2 prélèvements effectués.
- 4 Dalles plastiques grises sur les 4 prélevés sont amiantés
- Sur les 12 faïences de cuisine prélevées, 9 sont amiantées. (Les 3 faïences non amiantées étant des faïences rénovées. L'ensemble des faïences d'origine prélevées dans les cuisines sont amiantées.
- Sur les 12 faïences de SDB prélevées, 2 sont amiantées. Il s'agit de 2 faïences d'origines situées au-dessus des lavabos. (les 10 autres faïences prélevées au-dessus de la baignoire non amiantées semblent avoir été rénovées)

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S6	Réalisation d'un sondage		S6 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001536
Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S6	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S6		S6 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 9 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001536
Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse bleue	S7			S7 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001533



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°174	Vol 8 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°174	Vol 1 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 4 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°174	Vol 2 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°174	Vol 3 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°174	Vol 8 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 9 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°2 - 1 - 002HD0015 40 n°2 - 3 - 002HD0015 40 n°2 - 2 - 002HD0015 40 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 40 n°2 - 1 - 002HD0015 40 n°2 - 3 - 002HD0015 40 n°2 - 2 - 002HD0015 40 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°3 - 1 - 002HD0015 40 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 40 n°3 - 1 - 002HD0015 40 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 7 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°7 - 1 - 002HD0015 40 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 4 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 6 (Dépagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 40 n°7 - 1 - 002HD0015 40 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 5 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°8 - 1 - 002HD0015 40 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 2 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 7 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001540 n°8 - 1 - 002HD001540 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 7 (Entrée)	Menuiseries	Joint mousse porte d'entrée	S8			S8 - 1				Négatif sur document
Appartement n°174	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD001540 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°174	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD001540 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°174	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD001540 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 3 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°174	Vol 8 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°174	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux plâtre	S9			002HD0015 40 n°12 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 13 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001536

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 9 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°1 - 1 - 002HD0015 40 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine) - Vol 8 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0015 40 n°1 - 1 - 002HD0015 40 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 5 (Placard)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°6 - 1 - 002HD0015 40 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 7 (Entrée) - Vol 6 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 40 n°6 - 1 - 002HD0015 40 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb au dessus lavabo)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°4 - 1 - 002HD0015 40 n°4 - 2	P4	Colle de carrelage (faïence sdb au dessus lavabo)	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence au dessus baignoire)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°5 - 1 - 002HD0015 40 n°5 - 2	P5	Colle de carrelage (faïence au dessus baignoire)	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°9 - 1 - 002HD0015 40 n°9 - 2	P9	Colle beige + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°10 - 1 - 002HD0015 40 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 3 (Chambre 3) - Vol 5 (Placard) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 7 (Entrée) - Vol 10 (Cuisine) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 40 n°10 - 1 - 002HD0015 40 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°174	Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°11 - 1 - 002HD0015 40 n°11 - 2	P11	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S37 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 40 n°11 - 1 - 002HD0015 40 n°11 - 2	P11	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°174	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S38 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 40 n°11 - 1 - 002HD0015 40 n°11 - 2	P11	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°174	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S39 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 40 n°11 - 1 - 002HD0015 40 n°11 - 2	P11	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°174	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S40 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 40 n°11 - 1 - 002HD0015 40 n°11 - 2	P11	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°174	Vol 7 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S41 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 40 n°11 - 1 - 002HD0015 40 n°11 - 2	P11	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°174	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S42 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 40 n°11 - 1 - 002HD0015 40 n°11 - 2	P11	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°174	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S43 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 40 n°11 - 1 - 002HD0015 40 n°11 - 2	P11	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S44 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 40 n°11 - 1 - 002HD0015 40 n°11 - 2	P11	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°174	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S45 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 40 n°11 - 1 - 002HD0015 40 n°11 - 2	P11	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°174	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°174	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°174	Vol 7 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			002HD001540 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°174	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			002HD001540 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°174	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			002HD001540 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°174	Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			002HD001540 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°174	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°174	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°174	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			002HD0015 40 n°12 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°174	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles dures grises	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 40 n°12 - 1 - 002HD0015 40 n°12 - 2	P12	Dalles dures grises	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°174	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles dures grises	S46 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 40 n°12 - 1 - 002HD0015 40 n°12 - 2	P12	Dalles dures grises	Positif	Présence sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°174	Appartement n°174 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°174	Appartement n°174 - Plan de prélèvements
	Appartement n°174	Appartement n°174 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°174	Appartement n°174 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°174	Appartement n°174 - MPCA Revêtement de mur
	Appartement n°174	Appartement n°174 - MPCA Equipements divers et accessoires




APPARTEMENT N°174 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002HD001540

Légende

	P4 : Colle de carrelage (faïence sdb au dessus lavabo)
--	--

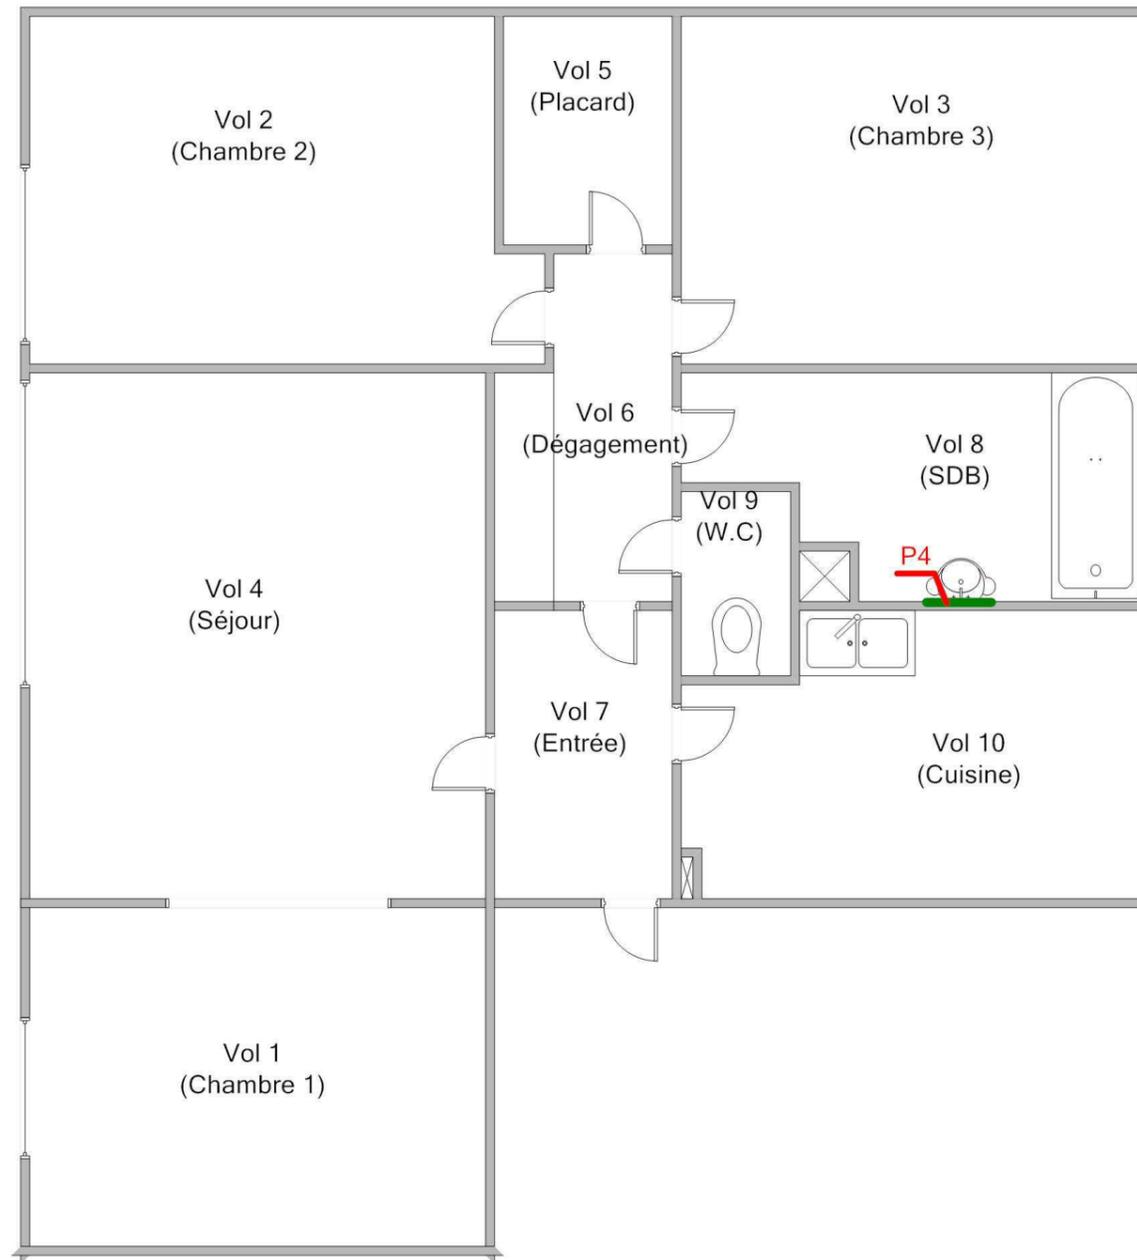

Adresse du bien
32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU
53600 EVRON

Désignation
Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage

Date intervention
12/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001540 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°174 - Vol 9 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001540 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°174 - Vol 9 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001540 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°174 - Vol 9 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001540 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°174 - Vol 9 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001540 n°2 - 3 (P2)	Appartement n°174 - Vol 9 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001540 n°2 - 4 (P2)	Appartement n°174 - Vol 9 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001540 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°174 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001540 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°174 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001540 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°174 - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
002HD001540 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°174 - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
002HD001540 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°174 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001540 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°174 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001540 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°174 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001540 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°174 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001540 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°174 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001540 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°174 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001540 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°174 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001540 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°174 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001540 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°174 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001540 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°174 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001540 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°174 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001540 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°174 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001540 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°174 - Vol 5 (Placard)	Prélevement positif
002HD001540 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°174 - Vol 5 (Placard)	Prélevement positif
002HD001540 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°174 - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
002HD001540 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°174 - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
	Appartement n°174 - Vol 1 (Chambre 1)	I1
	Appartement n°174 - Vol 1 (Chambre 1)	I2
	Appartement n°174 - Vol 10 (Cuisine)	I3
	Appartement n°174 - Vol 10 (Cuisine)	I4
S6 - 1 (A6)	Appartement n°174 - Vol 10 (Cuisine)	Présence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
S7 - 1 (A7)	Appartement n°174 - Vol 10 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S8 - 1 (A8)	Appartement n°174 - Vol 7 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
002HD001540 n°12 - 1 (A9)	Appartement n°174 - Vol 8 (SDB)	Absence sur présentation de documents



002HD001540 n°1 - 1 (P1)




002HD001540 n°1 - 2 (P1)



002HD001540 n°2 - 1 (P2)



002HD001540 n°2 - 2 (P2)

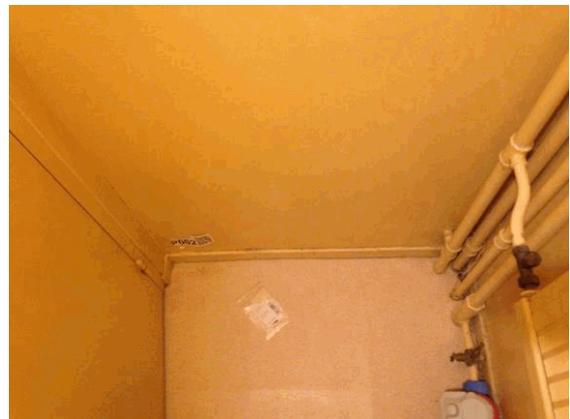

002HD001540 n°2 - 3 (P2)



002HD001540 n°2 - 4 (P2)



002HD001540 n°3 - 2 (P3)



002HD001540 n°3 - 1 (P3)



002HD001540 n°4 - 1 (P4)



002HD001540 n°4 - 2 (P4)



002HD001540 n°5 - 1 (P5)



002HD001540 n°5 - 2 (P5)



002HD001540 n°6 - 2 (P6)



002HD001540 n°6 - 1 (P6)



002HD001540 n°7 - 2 (P7)



002HD001540 n°7 - 1 (P7)



002HD001540 n°8 - 2 (P8)



002HD001540 n°8 - 1 (P8)



002HD001540 n°9 - 1 (P9)



002HD001540 n°9 - 2 (P9)



002HD001540 n°10 - 1 (P10)



002HD001540 n°10 - 2 (P10)



002HD001540 n°11 - 1 (P11)



002HD001540 n°11 - 2 (P11)



002HD001540 n°12 - 1 (P12)



002HD001540 n°12 - 2 (P12)



002HD001540 n°12 - 1



002HD001540 n°12 - 1



002HD001540 n°12 - 1



002HD001540 n°12 - 1



S6 - 1 (A6)



S7 - 1 (A7)



S8 - 1 (A8)



002HD001540 n°12 - 1 (A9)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°174 - Vol 9 (W.C)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°174 - Vol 9 (W.C)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°174 - Vol 10 (Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb au dessus lavabo) - -	Appartement n°174 - Vol 8 (SDB)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence au dessus baignoire) - -	Appartement n°174 - Vol 8 (SDB)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°174 - Vol 5 (Placard)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°174 - Vol 7 (Entrée)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°174 - Vol 5 (Placard)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°174 - Vol 10 (Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°174 - Vol 6 (Dégagement)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°174 - Vol 5 (Placard)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures grises - -	Appartement n°174 - Vol 8 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57530 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-57530 Réf. Commande Client : 002HD001540
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00112000140000100174_ 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001540001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 9 (W.C)			Réf échantillon ITGA : IT071706-32558 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture	
▶ Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

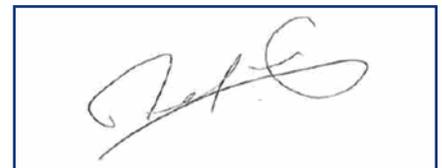

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57530 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00112000140000100174_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32559 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001540002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 9 (W.C) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00112000140000100174_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32560 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001540003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 10 (Cuisine) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche en faible quantité / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00112000140000100174_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32561 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001540004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb au dessus lavabo) / Vol 8 (SDB) Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peinture en faible quantité / Carrelage</p>				
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	2	22/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00112000140000100174_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32562 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001540005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence au dessus baignoire) / Vol 8 (SDB) Description ITGA : Colle beige avec poussières</p>				
▶ Colle beige avec poussières	META	2	22/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57530 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00112000140000100174_ 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001540006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 5 (Placard)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32563</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Peinture</p>				
▶ Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00112000140000100174_ 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001540007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 7 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32564</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00112000140000100174_ 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001540008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 5 (Placard)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32565</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00112000140000100174_ 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001540009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 10 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-32566</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peintures multiples</p>				
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	22/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57530 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00112000140000100174_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32567 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001540010 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité avec Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 poussières / Ragréage gris / Sous couche de ragréage (Dégagement) blanche en faible quantité</p>				
▶ Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00112000140000100174_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32568 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001540011 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac / Revêtement de sol / Colle bitumeuses noire / Papier Vol 5 (Placard)</p>				
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + papier non séparable	MOLP	2	21/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00112000140000100174_ Réf échantillon ITGA : IT071706-32569 32 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 174 de type 4 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001540012 / Revêtement de sol / Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune en Revêtement de sol / Dalles dures grises / Vol 8 faible quantité (SDB)</p>				
▶ Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META	1	21/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.