

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

|                    |   |
|--------------------|---|
| Adresse :          | 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU      |
| CP - Ville :       | 53600 EVRON                               |
| Référence client : | _00112000140000200176_                    |
| Date du repérage : | 09/06/2017                                |
| Désignation :      | Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

| Rapport  | Annexes  |
|--|--|
| <p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

## Renseignements administratifs

| A                         |  | B  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Designation de l'immeuble |  | Propriétaire / Donneur d'ordre   |  |
| Adresse :                 | 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU 53600 EVRON | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT                           | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT                        |
| Référence client :        | _00112000140000200176_                           | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation :             | Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC        |  |  |
| Date de construction :    |  |  |  |



| C   | Opérateur de repérage           | D  | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
|---|---------------------------------|--|---|
| Compagnie & Siret :   | AC Environnement (N° 441355914) | Nom :  | MORA Denis  |
| Nom :   | JOUSSELIN David                 | Date du rapport :  | 22/06/2017  |
| Accompagnateur :  | H.MERCIER (0 800 400 100)       |  | A Riorges, le 22/06/2017  |
| Date de repérage :  | 09/06/2017                      |  |   |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre |                                 |  |   |
| Numéro attestation :  | CPDI3391 V2                     | Assurance :  | QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)                   |
| Délivré le :  | 03/04/2015                      |  |   |

| E | Pièces visitées |
|---|-----------------|
|---|-----------------|

| Liste des locaux visités :   |  |
|--|--|
| Appartement n°176 - Vol 1 (Chambre 1)<br>Appartement n°176 - Vol 3 (Chambre 3)<br>Appartement n°176 - Vol 5 (Placard)<br>Appartement n°176 - Vol 7 (Entrée)<br>Appartement n°176 - Vol 9 (W.C) | Appartement n°176 - Vol 2 (Chambre 2)<br>Appartement n°176 - Vol 4 (Séjour)<br>Appartement n°176 - Vol 6 (Dégagement)<br>Appartement n°176 - Vol 8 (SDB)<br>Appartement n°176 - Vol 10 (Cuisine) |

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie                                | Plan              | Volume  | Localisation |
|--|-------------------|---|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°176 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine) |              |
| Plafond et faux-plafonds                 | Appartement n°176 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine) |              |
| Revêtement de sol                        | Appartement n°176 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine) |              |
| Revêtement de mur                        | Appartement n°176 | Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)  |              |
| Equipements divers et accessoires        | Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine)  |              |



**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

**P** Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

| Localisation       | Matériau                                    | Justification  |
|--------------------|---|--|
| Vol 4 (Séjour)     | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC   |
| Vol 1 (Chambre 1)  | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC   |
| Vol 2 (Chambre 2)  | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC   |
| Vol 3 (Chambre 3)  | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC   |
| Vol 8 (SDB)        | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC   |
| Vol 10 (Cuisine)   | PVC 4/16/4                                  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC   |
| Vol 4 (Séjour)     | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 2 (Chambre 2)  | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 5 (Placard)    | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 3 (Chambre 3)  | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 6 (Dégagement) | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 8 (SDB)        | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 7 (Entrée)     | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 9 (W.C)        | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 10 (Cuisine)   | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 10 (Cuisine)   | Mastic étanchéité                           | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 8 (SDB)        | Mastic étanchéité                           | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 1 (Chambre 1)  | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client   |
| Vol 4 (Séjour)     | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client   |
| Vol 2 (Chambre 2)  | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client   |
| Vol 3 (Chambre 3)  | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client   |
| Vol 8 (SDB)        | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client   |
| Vol 10 (Cuisine)   | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client   |
| Vol 7 (Entrée)     | Joints                                      | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client   |

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**



| Localisation       | Catégorie                         | Composant         | Partie de composant                  | Sur avis / réf pré. |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Vol 10 (Cuisine)   | Revêtement de mur                 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence cuisine) | P8 Phase 1          |
| Vol 10 (Cuisine)   | Equipements divers et accessoires | Evier             | Tampon bitumineux                    | P9                  |
| Vol 8 (SDB)        | Revêtement de sol                 | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire               | P11                 |
| Vol 3 (Chambre 3)  | Revêtement de sol                 | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire               | P11                 |
| Vol 5 (Placard)    | Revêtement de sol                 | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire               | P11                 |
| Vol 2 (Chambre 2)  | Revêtement de sol                 | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire               | P11                 |
| Vol 4 (Séjour)     | Revêtement de sol                 | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire               | P11                 |
| Vol 1 (Chambre 1)  | Revêtement de sol                 | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire               | P11                 |
| Vol 7 (Entrée)     | Revêtement de sol                 | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire               | P11                 |
| Vol 10 (Cuisine)   | Revêtement de sol                 | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire               | P11                 |
| Vol 9 (W.C)        | Revêtement de sol                 | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire               | P11                 |
| Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol                 | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire               | P11                 |
| Vol 8 (SDB)        | Revêtement de sol                 | Revêtement de sol | Dalles dures grises                  | P14                 |

## Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 112 :

Matériaux amiantés :

- 6 colles noires sur les 6 prélevées sont amiantées.
- Tampon d'origine évier (tampon sur évier bleu). 3 tampons sur les 3 prélevés sont amiantés.
- Tampon non d'origine (tampon sur évier gris). Absence d'amiante sur les 2 prélèvements effectués.
- 4 Dalles plastiques grises sur les 4 prélevés sont amiantés
- Sur les 12 faïences de cuisine prélevées, 9 sont amiantées. (Les 3 faïences non amiantées étant des faïences rénovées. L'ensemble des faïences d'origine prélevées dans les cuisines sont amiantées.
- Sur les 12 faïences de SDB prélevées, 2 sont amiantées. Il s'agit de 2 faïences d'origines situées au-dessus des lavabos. (les 10 autres faïences prélevées au-dessus de la baignoire non amiantées semblent avoir été rénovées)

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols



**R** Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque   |
|----------------------------|---------------|------------|
| Sans objet                 | Sans objet    | Sans objet |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan              | Localisation     | Composant | Partie composant           | Descriptif de l'action menée |  |                |                     | Laboratoire |                        |          | Conclusion   |
|-------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|------------------------|----------|--|
|                   |                  |           |                            | Réf action                   | Observation  | Précision loc. | Ref photo           | Ref Prél.   | Descriptif             | Résultat |  |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine) | Evier     | Tampon bitumineux          | P9                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002HD001536 n°9 - 1 | P9          | Tampon bitumineux noir | Positif  | Présence sur analyse   |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine) | Evier     | Tampon bitumineux          | P9                           | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9 |                | 002HD001536 n°9 - 1 | P9          | Tampon bitumineux noir | Positif  | Présence sur analyse   |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine) | Evier     | Peinture bitumineuse bleue | S24                          |  |                | S24 - 1             |             |                        |          | Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001533                                |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine) | Evier     | Mastic étanchéité          | I3                           |  |                | I3 - 1              |             |                        |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan              | Localisation      | Composant  | Partie composant  | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion   |
|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
|                   |                   |            |                   | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |  |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)       | Evier      | Mastic étanchéité | I3                           |             |                | I3 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Appartement n°176 | Vol 1 (Chambre 1) | Radiateurs | Joints            | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client   |
| Appartement n°176 | Vol 4 (Séjour)    | Radiateurs | Joints            | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client   |
| Appartement n°176 | Vol 2 (Chambre 2) | Radiateurs | Joints            | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client   |
| Appartement n°176 | Vol 3 (Chambre 3) | Radiateurs | Joints            | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client   |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan              | Localisation     | Composant  | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                       |
|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
|                   |                  |            |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |  |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)      | Radiateurs | Joints           | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine) | Radiateurs | Joints           | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°176 | Vol 7 (Entrée)   | Radiateurs | Joints           | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan              | Localisation                   | Composant        | Partie composant                                   | Descriptif de l'action menée |  |                |   | Laboratoire |   |          | Conclusion          |
|-------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------------------|--|----------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
|                   |                                |                  |  | Réf action                   | Observation  | Précision loc. | Ref photo                                 | Ref Prél.   | Descriptif  | Résultat |                     |
| Appartement n°176 | Vol 9 (W.C)                    | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) | P2                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002HD001536 n°2 - 1 - 002HD001536 n°2 - 2 | P2          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) | S3 - S4                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 |                | 002HD001536 n°2 - 1 - 002HD001536 n°2 - 2 | P2          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine)               | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides)             | P3                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002HD001536 n°3 - 1 - 002HD001536 n°3 - 2 | P3          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan              | Localisation   | Composant        | Partie composant                                  | Descriptif de l'action menée                    |  |                |  | Laboratoire |  |          | Conclusion   |
|-------------------|--|------------------|---|---|--|----------------|--|-------------|--|----------|--|
|                   |  |                  |   | Réf action                                      | Observation  | Précision loc. | Ref photo  | Ref Prél.   | Descriptif   | Résultat |  |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)  | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides)            | S5  | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 |                | 002HD0015<br>36 n°3 - 1 -<br>002HD0015<br>36 n°3 - 2 | P3          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable                            | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| Appartement n°176 | Vol 3 (Chambre 3)  | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)             | P6  | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002HD0015<br>36 n°6 - 1 -<br>002HD0015<br>36 n°6 - 2 | P6          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| Appartement n°176 | Vol 3 (Chambre 3) -<br>Vol 2 (Chambre 2) -<br>Vol 4 (Séjour) - Vol 1<br>(Chambre 1) - Vol 7<br>(Entrée) - Vol 6<br>(Dégagement) - Vol 5<br>(Placard) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)             | P6 - S12 -<br>S13 - S14<br>- S15 -<br>S16 - S23 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 |                | 002HD0015<br>36 n°6 - 1 -<br>002HD0015<br>36 n°6 - 2 | P6          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| Appartement n°176 | Vol 5 (Placard)  | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) | P7  | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002HD0015<br>36 n°7 - 1 -<br>002HD0015<br>36 n°7 - 2 | P7          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                       | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| Appartement n°176 | Vol 3 (Chambre 3) -<br>Vol 2 (Chambre 2) -<br>Vol 6 (Dégagement) -<br>Vol 4 (Séjour) - Vol 1<br>(Chambre 1) - Vol 7<br>(Entrée)                      | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) | S17 - S18<br>- S19 -<br>S20 - S21<br>- S22      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 |                | 002HD0015<br>36 n°7 - 1 -<br>002HD0015<br>36 n°7 - 2 | P7          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                       | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| Appartement n°176 | Vol 7 (Entrée)   | Menuiseries      | Joint mousse porte d'entrée                       | P12   | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002HD0015<br>36 n°12 - 1                             | P12         | Matériau souple marron avec couche en toile et poussières                                    | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| Appartement n°176 | Vol 4 (Séjour)   | Menuiseries      | PVC 4/16/4  | I1  |  |                | I1 - 1   |             |  |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan              | Localisation      | Composant   | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion   |
|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
|                   |                   |             |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |  |
| Appartement n°176 | Vol 1 (Chambre 1) | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°176 | Vol 2 (Chambre 2) | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°176 | Vol 3 (Chambre 3) | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)       | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine)  | Menuiseries | PVC 4/16/4       | I1                           |             |                | I1 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan              | Localisation | Composant        | Partie composant                    | Descriptif de l'action menée |                              |                |                      | Laboratoire |  |          | Conclusion          |
|-------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|-------------|--|----------|---------------------|
|                   |              |                  |                                     | Réf action                   | Observation                  | Précision loc. | Ref photo            | Ref Prél.   | Descriptif   | Résultat |                     |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)  | Murs et cloisons | Joint de scellement carreaux plâtre | P13                          | Réalisation d'un prélèvement |                | 002HD001536 n°13 - 1 | P13         | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan              | Localisation  | Composant | Partie composant                       | Descriptif de l'action menée  |  |                |                     | Laboratoire |  |          | Conclusion          |
|-------------------|---|-----------|--|-------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|--|----------|---------------------|
|                   |   |           |  | Réf action                    | Observation  | Précision loc. | Ref photo           | Ref Prél.   | Descriptif   | Résultat |                     |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)   | Plafonds  | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | P1                            | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002HD001536 n°1 - 1 | P1          | Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine) - Vol 9 (W.C)  | Plafonds  | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | S1 - S2                       | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 |                | 002HD001536 n°1 - 1 | P1          | Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 6 (Dégagement)  | Plafonds  | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)  | P5                            | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002HD001536 n°5 - 1 | P5          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable  | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 2 (Chambre 2) - Vol 5 (Placard) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 7 (Entrée) | Plafonds  | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)  | S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 |                | 002HD001536 n°5 - 1 | P5          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable  | Négatif  | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan              | Localisation | Composant         | Partie composant                 | Descriptif de l'action menée |  |                |   | Laboratoire |   |          | Conclusion          |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--|----------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
|                   |              |                   |                                  | Réf action                   | Observation  | Précision loc. | Ref photo                                 | Ref Prél.   | Descriptif  | Résultat |                     |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)  | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence sdb) | P4                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002HD001536 n°4 - 1 - 002HD001536 n°4 - 2 | P4          | Colle beige en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)  | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence sdb) | P4                           | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 |                | 002HD001536 n°4 - 1 - 002HD001536 n°4 - 2 | P4          | Colle beige en vrac + peintures multiples non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan              | Localisation     | Composant         | Partie composant                     | Descriptif de l'action menée |                              |                |  | Laboratoire   |   |          | Conclusion           |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|---------------|---|----------|----------------------|
|                   |                  |                   |                                      | Réf action                   | Observation                  | Précision loc. | Ref photo  | Ref Prél.     | Descriptif  | Résultat |                      |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence cuisine) | P8                           | Réalisation d'un prélèvement |                | 002HD0015<br>36 n°8 - 1 -<br>002HD0015<br>36 n°8 - 2 | P8<br>Phase 1 | Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence cuisine) | P8                           | Réalisation d'un prélèvement |                | 002HD0015<br>36 n°8 - 1 -<br>002HD0015<br>36 n°8 - 2 | P8<br>Phase 2 | Carrelage   | Négatif  | Négatif sur analyse  |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan              | Localisation   | Composant         | Partie composant       | Descriptif de l'action menée                                       |   |                |                          | Laboratoire |  |          | Conclusion           |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|--|---|----------------|--------------------------|-------------|--|----------|----------------------|
|                   |  |                   |                        | Réf action   | Observation   | Précision loc. | Ref photo                | Ref Prél.   | Descriptif   | Résultat |                      |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)  | Revêtement de sol | Ragréage               | P10  | Réalisation d'un prélèvement                                |                | 002HD0015<br>36 n°10 - 1 | P10         | Ragréage gris en vrac hétérogène   | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| Appartement n°176 | Vol 3 (Chambre 3) -<br>Vol 5 (Placard) - Vol 2<br>(Chambre 2) - Vol 4<br>(Séjour) - Vol 1<br>(Chambre 1) - Vol 7<br>(Entrée) - Vol 10<br>(Cuisine) - Vol 9 (W.C)<br>- Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Ragréage               | S25 - S26<br>- S27 -<br>S28 - S29<br>- S30 -<br>S31 - S32<br>- S33 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10 |                | 002HD0015<br>36 n°10 - 1 | P10         | Ragréage gris en vrac hétérogène   | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)  | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire | P11  | Réalisation d'un prélèvement                                |                | 002HD0015<br>36 n°11 - 1 | P11         | Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 3 (Chambre 3)  | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire | S34 (P11)  | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 |                | 002HD0015<br>36 n°11 - 1 | P11         | Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan              | Localisation      | Composant         | Partie composant       | Descriptif de l'action menée |   |                |                          | Laboratoire |  |          | Conclusion           |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|--|----------|----------------------|
|                   |                   |                   |                        | Réf action                   | Observation   | Précision loc. | Ref photo                | Ref Prél.   | Descriptif   | Résultat |                      |
| Appartement n°176 | Vol 5 (Placard)   | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire | S35 (P11)                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 |                | 002HD0015<br>36 n°11 - 1 | P11         | Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 2 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire | S36 (P11)                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 |                | 002HD0015<br>36 n°11 - 1 | P11         | Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 4 (Séjour)    | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire | S37 (P11)                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 |                | 002HD0015<br>36 n°11 - 1 | P11         | Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire | S38 (P11)                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 |                | 002HD0015<br>36 n°11 - 1 | P11         | Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse |
| Appartement n°176 | Vol 7 (Entrée)    | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire | S39 (P11)                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 |                | 002HD0015<br>36 n°11 - 1 | P11         | Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan              | Localisation       | Composant         | Partie composant                            | Descriptif de l'action menée |   |                |                          | Laboratoire |  |          | Conclusion   |
|-------------------|--------------------|-------------------|---|------------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|--|----------|--|
|                   |                    |                   |   | Réf action                   | Observation   | Précision loc. | Ref photo                | Ref Prél.   | Descriptif   | Résultat |  |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine)   | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire                      | S40 (P11)                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 |                | 002HD0015<br>36 n°11 - 1 | P11         | Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse   |
| Appartement n°176 | Vol 9 (W.C)        | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire                      | S41 (P11)                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 |                | 002HD0015<br>36 n°11 - 1 | P11         | Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse   |
| Appartement n°176 | Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Colle bitumeuses noire                      | S42 (P11)                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 |                | 002HD0015<br>36 n°11 - 1 | P11         | Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | Positif  | Présence sur analyse   |
| Appartement n°176 | Vol 4 (Séjour)     | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I2                           |   |                | I2 - 1                   |             |  |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°176 | Vol 2 (Chambre 2)  | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I2                           |   |                | I2 - 1                   |             |  |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan              | Localisation       | Composant         | Partie composant                            | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion   |
|-------------------|--------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
|                   |                    |                   |   | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |  |
| Appartement n°176 | Vol 5 (Placard)    | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I2                           |             |                | I2 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°176 | Vol 3 (Chambre 3)  | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I2                           |             |                | I2 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°176 | Vol 6 (Dégagement) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I2                           |             |                | I2 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)        | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I2                           |             |                | I2 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan              | Localisation     | Composant         | Partie composant                            | Descriptif de l'action menée |                              |                |   | Laboratoire |  |          | Conclusion   |
|-------------------|------------------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|---|-------------|--|----------|--|
|                   |                  |                   |   | Réf action                   | Observation                  | Précision loc. | Ref photo   | Ref Prél.   | Descriptif   | Résultat |  |
| Appartement n°176 | Vol 7 (Entrée)   | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I2                           |                              |                | I2 - 1  |             |  |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°176 | Vol 9 (W.C)      | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I2                           |                              |                | I2 - 1  |             |  |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°176 | Vol 10 (Cuisine) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec ragréage supplémentaire | I2                           |                              |                | I2 - 1  |             |  |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°176 | Vol 8 (SDB)      | Revêtement de sol | Dalles dures grises                         | P14                          | Réalisation d'un prélèvement |                | 002HD0015<br>36 n°14 - 1<br>-<br>002HD0015<br>36 n°14 - 2 | P14         | Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec poussières non séparable | Positif  | Présence sur analyse   |



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref.   | Plans             | Titre du plan  |
|--|-------------------|--|
|  | Appartement n°176 | Appartement n°176 - Plan de repérage - Actions menées      |
|  | Appartement n°176 | Appartement n°176 - Plan de prélèvements                   |
|  | Appartement n°176 | Appartement n°176 - MPCA Toutes catégories confondues      |
|  | Appartement n°176 | Appartement n°176 - MPCA Revêtement de sol                 |
|  | Appartement n°176 | Appartement n°176 - MPCA Revêtement de mur                 |
|  | Appartement n°176 | Appartement n°176 - MPCA Equipements divers et accessoires |






APPARTEMENT N°176 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002HD001536

Légende

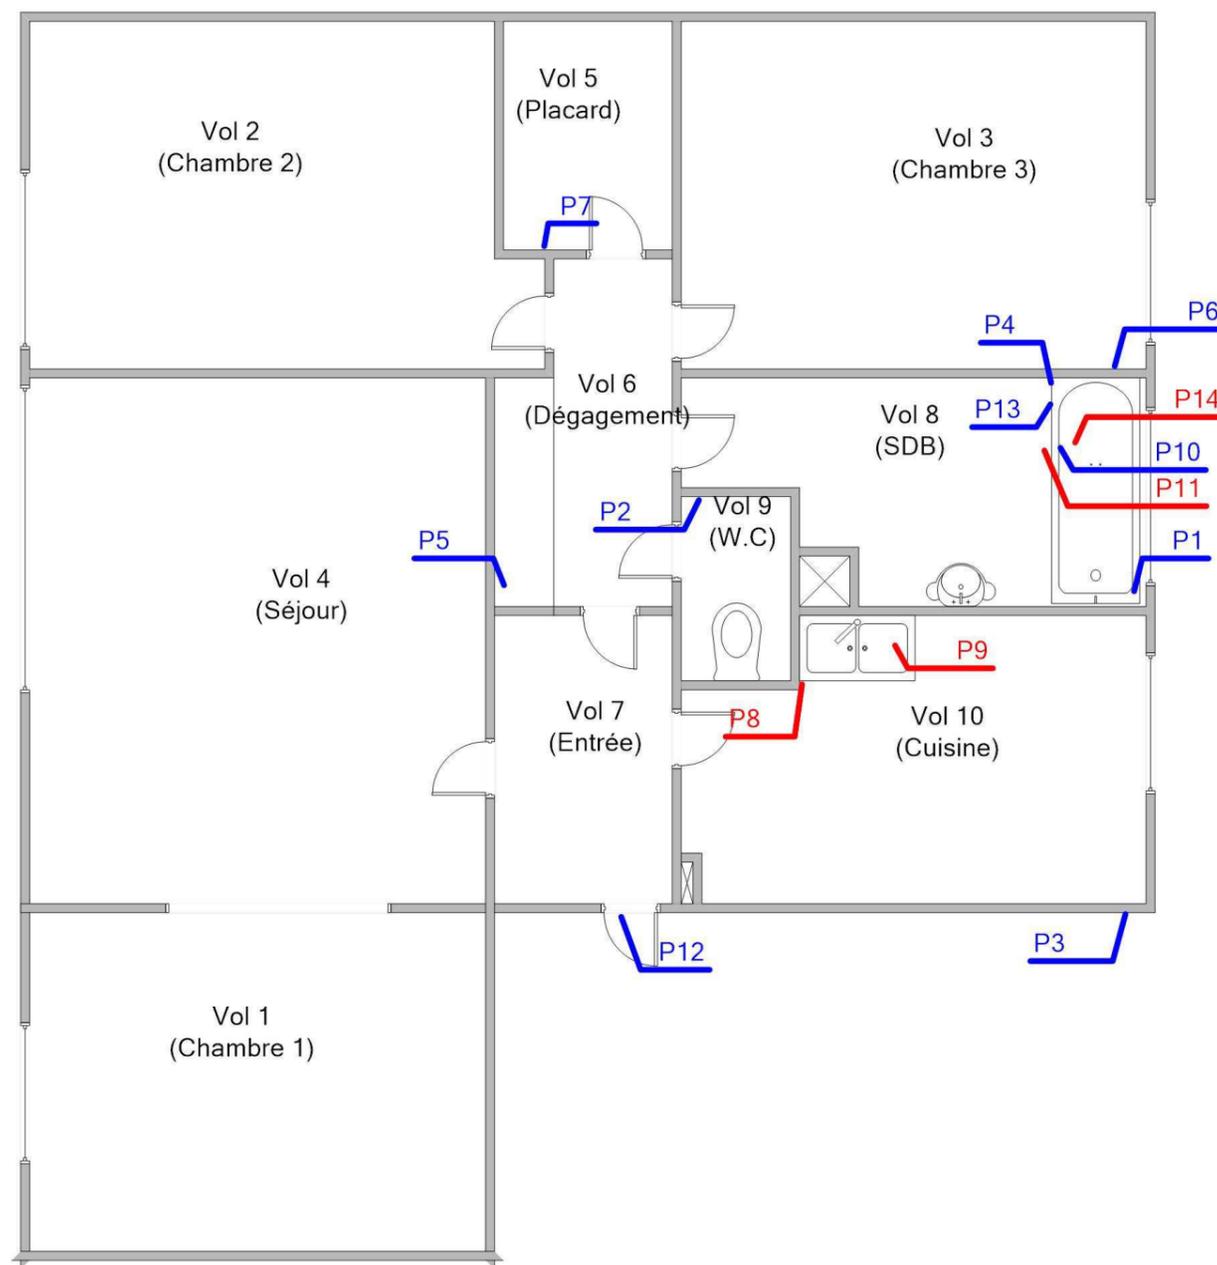

Adresse du bien  
30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU  
53600 EVRON


Désignation  
Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC

Date intervention  
09/06/2017

Technicien intervenant  
JOUSSELIN David

**APPARTEMENT N°176 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002HD001536

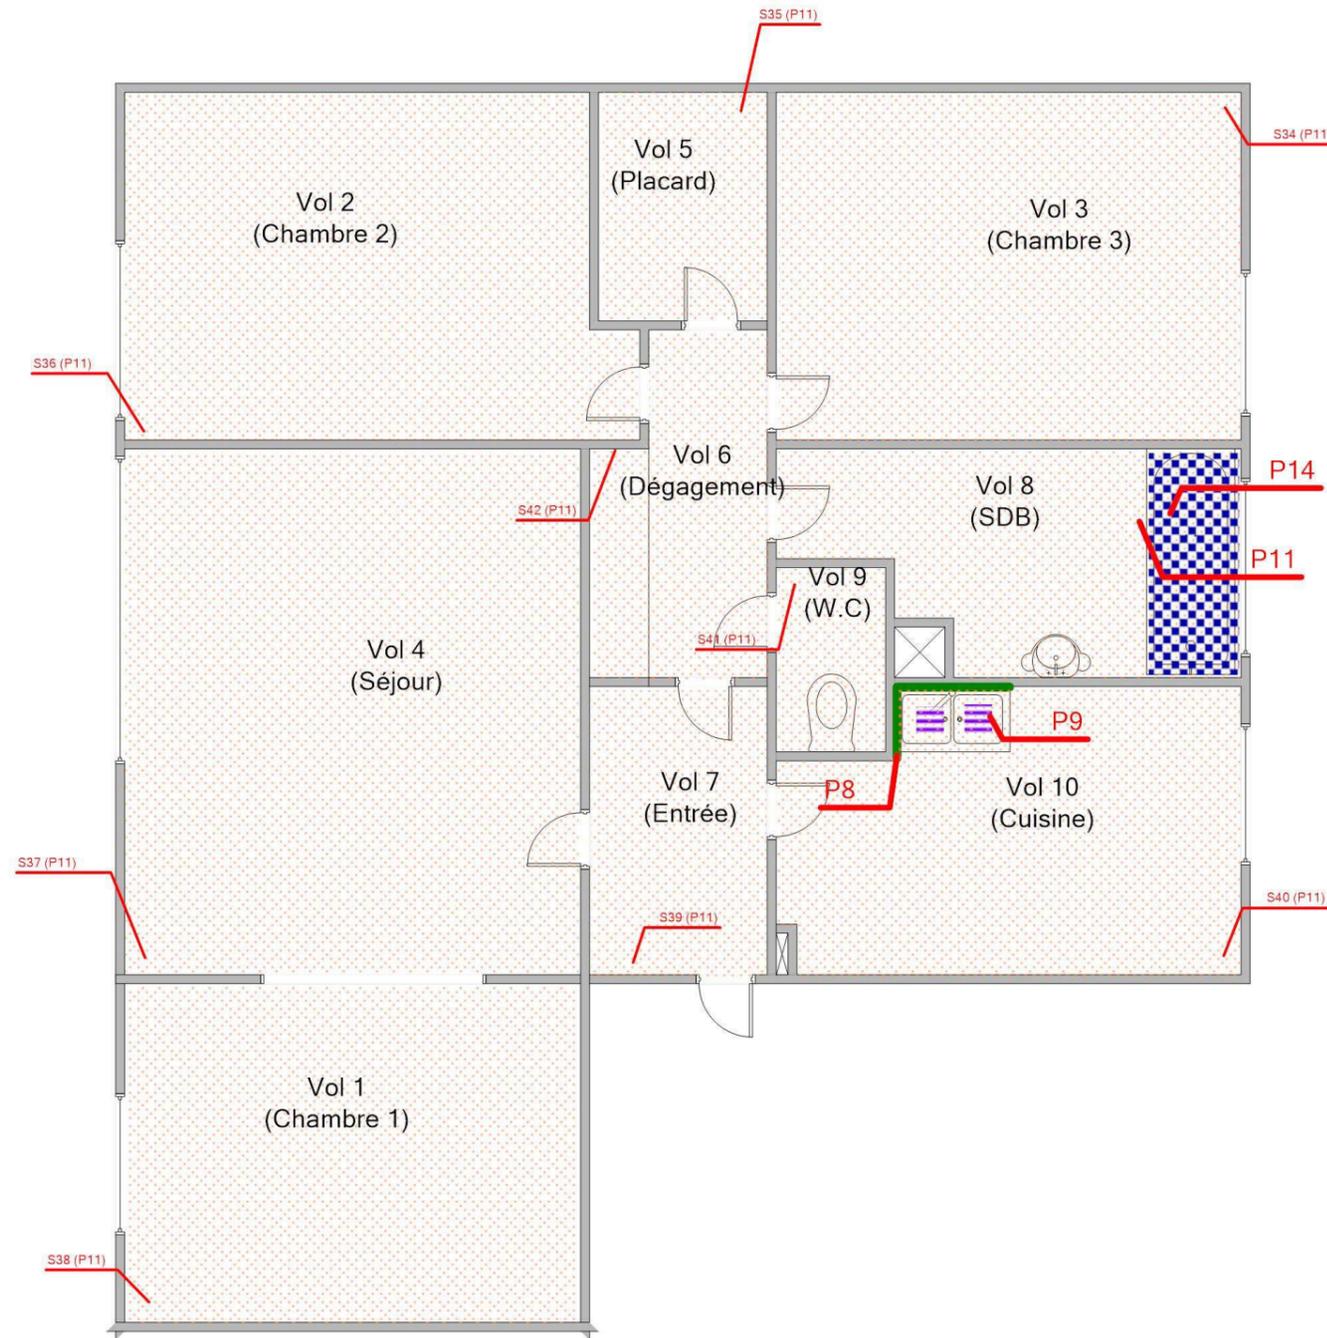

Légende


|  |   |
|--|---|
|  | P9 : Tampon bitumineux évier              |
|  | P14 : Dalles dures grises                 |
|  | P8 : Colle de carrelage (faïence cuisine) |
|  | P11 : Colle bitumeuses noire              |



| Adresse du bien                                     | Désignation                               | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|-------------------|------------------------|
| 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br>53600 EVRON | Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC | 09/06/2017        | JOUSSELIN David        |

# APARTEMENT N°176 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:  
002HD001536

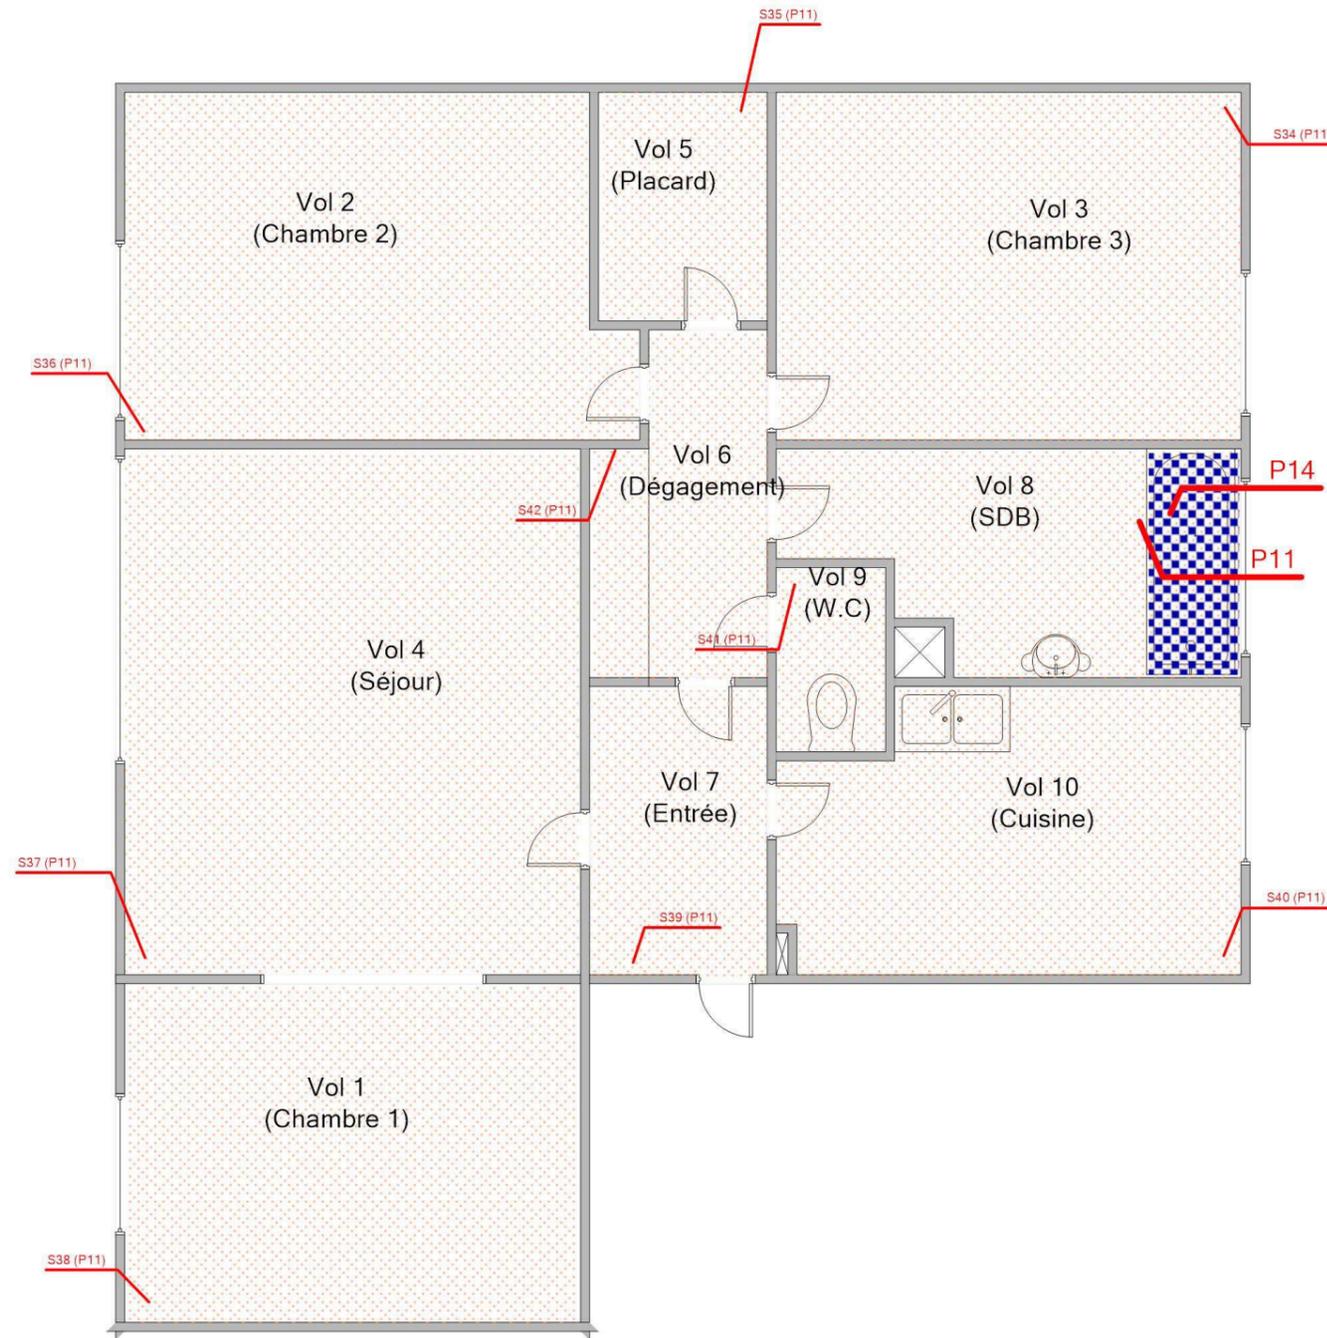

## Légende

 P14 : Dalles dures grises


 P11 : Colle bitumeuses noire



| Adresse du bien                                     | Désignation                               | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|-------------------|------------------------|
| 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br>53600 EVRON | Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC | 09/06/2017        | JOUSSELIN David        |

**APPARTEMENT N°176 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR**

Référence:  
002HD001536

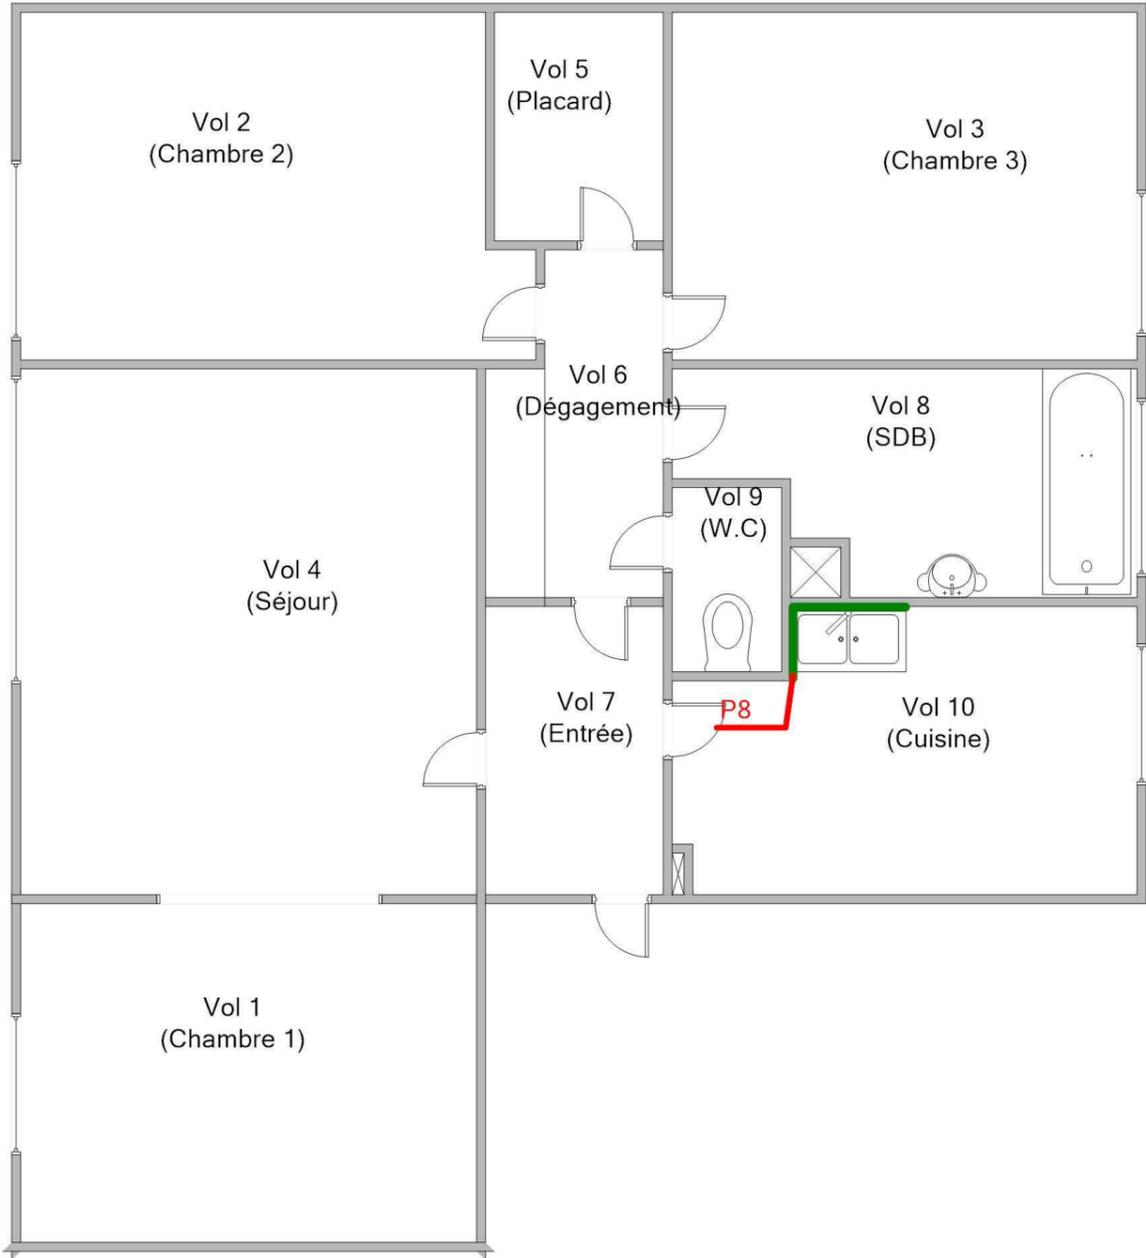

Légende

|  |   |
|--|---|
|  | P8 : Colle de carrelage (Faïence cuisine) |
|--|---|



**Adresse du bien**  
30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU  
53600 EVRON

**Désignation**  
Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC

**Date intervention**  
09/06/2017

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David



## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence                  | Localisation                              | Action                                |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 002HD001536 n°1 - 1 (P1)   | Appartement n°176 - Vol 8<br>(SDB)        | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°2 - 1 (P2)   | Appartement n°176 - Vol 9<br>(W.C)        | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°2 - 2 (P2)   | Appartement n°176 - Vol 9<br>(W.C)        | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°3 - 1 (P3)   | Appartement n°176 - Vol 10<br>(Cuisine)   | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°3 - 2 (P3)   | Appartement n°176 - Vol 10<br>(Cuisine)   | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°4 - 1 (P4)   | Appartement n°176 - Vol 8<br>(SDB)        | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°4 - 2 (P4)   | Appartement n°176 - Vol 8<br>(SDB)        | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°5 - 1 (P5)   | Appartement n°176 - Vol 6<br>(Dégagement) | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°6 - 1 (P6)   | Appartement n°176 - Vol 3<br>(Chambre 3)  | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°6 - 2 (P6)   | Appartement n°176 - Vol 3<br>(Chambre 3)  | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°7 - 1 (P7)   | Appartement n°176 - Vol 5<br>(Placard)    | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°7 - 2 (P7)   | Appartement n°176 - Vol 5<br>(Placard)    | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°8 - 1 (P8)   | Appartement n°176 - Vol 10<br>(Cuisine)   | Prélevement positif                   |
| 002HD001536 n°8 - 2 (P8)   | Appartement n°176 - Vol 10<br>(Cuisine)   | Prélevement positif                   |
| 002HD001536 n°9 - 1 (P9)   | Appartement n°176 - Vol 10<br>(Cuisine)   | Prélevement positif                   |
| S24 - 1 (A24)              | Appartement n°176 - Vol 10<br>(Cuisine)   | Absence sur présentation de documents |
| 002HD001536 n°11 - 1 (P11) | Appartement n°176 - Vol 8<br>(SDB)        | Prélevement positif                   |
| 002HD001536 n°10 - 1 (P10) | Appartement n°176 - Vol 8<br>(SDB)        | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°12 - 1 (P12) | Appartement n°176 - Vol 7<br>(Entrée)     | Prélevement négatif                   |
|                            | Appartement n°176 - Vol 4<br>(Séjour)     | I1                                    |
|                            | Appartement n°176 - Vol 4<br>(Séjour)     | I2                                    |
|                            | Appartement n°176 - Vol 10<br>(Cuisine)   | I3                                    |
|                            | Appartement n°176 - Vol 1<br>(Chambre 1)  | I4                                    |
| 002HD001536 n°13 - 1 (P13) | Appartement n°176 - Vol 8<br>(SDB)        | Prélevement négatif                   |
| 002HD001536 n°14 - 1 (P14) | Appartement n°176 - Vol 8<br>(SDB)        | Prélevement positif                   |
| 002HD001536 n°14 - 2 (P14) | Appartement n°176 - Vol 8<br>(SDB)        | Prélevement positif                   |



002HD001536 n°1 - 1 (P1)



002HD001536 n°2 - 1 (P2)



002HD001536 n°2 - 2 (P2)



002HD001536 n°3 - 1 (P3)



002HD001536 n°3 - 2 (P3)



002HD001536 n°4 - 1 (P4)



002HD001536 n°4 - 2 (P4)



002HD001536 n°5 - 1 (P5)



002HD001536 n°6 - 1 (P6)



002HD001536 n°6 - 2 (P6)



002HD001536 n°7 - 1 (P7)



002HD001536 n°7 - 2 (P7)



002HD001536 n°8 - 1 (P8)



002HD001536 n°8 - 2 (P8)



002HD001536 n°9 - 1 (P9)



S24 - 1 (A24)



002HD001536 n°11 - 1 (P11)



002HD001536 n°10 - 1 (P10)



002HD001536 n°12 - 1 (P12)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



002HD001536 n°13 - 1 (P13)



002HD001536 n°14 - 1 (P14)



002HD001536 n°14 - 2 (P14)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence         | Categorie                                | Composant                | Materiu   | Localisation                                | Observation |
|-------------------|--|--------------------------|---|---|-------------|
| P1                | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds                 | Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable - -  | Appartement n°176 - Vol 8 (SDB)             |             |
| P2                | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons         | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -   | Appartement n°176 - Vol 9 (W.C)             |             |
| P3                | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons         | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -   | Appartement n°176 - Vol 10 (Cuisine)        |             |
| P4                | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur        | Colle beige en vrac + peintures multiples non séparable - -   | Appartement n°176 - Vol 8 (SDB)             |             |
| P5                | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds                 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -   | Appartement n°176 - Vol 6 (Dégagement)      |             |
| P6                | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons         | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -  | Appartement n°176 - Vol 3 (Chambre 3)       |             |
| P7                | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons         | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -  | Appartement n°176 - Vol 5 (Placard)         |             |
| <b>P8 Phase 1</b> | <b>Revêtement de mur</b>                 | <b>Revêtement de mur</b> | <b>Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable - -</b>  | <b>Appartement n°176 - Vol 10 (Cuisine)</b> |             |
| P8 Phase 2        | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur        | Carrelage - -   | Appartement n°176 - Vol 10 (Cuisine)        |             |
| <b>P9</b>         | <b>Equipements divers et accessoires</b> | <b>Evier</b>             | <b>Tampon bitumineux noir - -</b>   | <b>Appartement n°176 - Vol 10 (Cuisine)</b> |             |
| P10               | Revêtement de sol                        | Revêtement de sol        | Ragréage gris en vrac hétérogène - -  | Appartement n°176 - Vol 8 (SDB)             |             |
| <b>P11</b>        | <b>Revêtement de sol</b>                 | <b>Revêtement de sol</b> | <b>Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - -</b> | <b>Appartement n°176 - Vol 8 (SDB)</b>      |             |
| P12               | Parois verticales intérieures et enduits | Menuiseries              | Matériau souple marron avec couche en toile et poussières - -   | Appartement n°176 - Vol 7 (Entrée)          |             |
| P13               | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons         | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -  | Appartement n°176 - Vol 8 (SDB)             |             |
| <b>P14</b>        | <b>Revêtement de sol</b>                 | <b>Revêtement de sol</b> | <b>Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec poussières non séparable - -</b>   | <b>Appartement n°176 - Vol 8 (SDB)</b>      |             |



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57490 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

|   |   |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-57490<br>Réf. Commande Client : 002HD001536 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée   | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante  |
|---|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : _00112000140000200176_<br>30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br>- 53600 EVRON<br>Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC<br>Réf échantillon client : 002HD001536001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 8 (SDB)                                     |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071706-32517<br>Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peintures multiples |
| ▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable  | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : _00112000140000200176_<br>30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br>- 53600 EVRON<br>Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC<br>Réf échantillon client : 002HD001536002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 9 (W.C) |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071706-32518<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples  |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable   | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Amiante non détecté / -  |

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

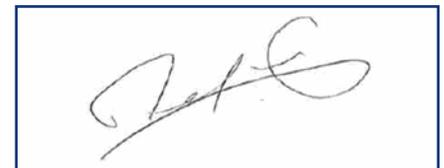

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57490 EN DATE DU 22/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante  |
|---|----------------------|--------------------|----------------|--|
| <p>Réf dossier client :     _00112000140000200176_<br/> 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/> - 53600 EVRON<br/> Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536003 / Parois verticales<br/> intérieures et enduits / Murs et cloisons /<br/> Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 10<br/> (Cuisine)</p>                |                      |                    |                | <p>Réf échantillon ITGA :     IT071706-32519</p> <p>Description ITGA :     Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>                   |
| <p>▶ Enduit plâtreux blanc en vrac +<br/> peintures multiples non séparable</p>   | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Amiante non détecté / -  |
| <p>Réf dossier client :     _00112000140000200176_<br/> 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/> - 53600 EVRON<br/> Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536004 / Revêtement de mur /<br/> Revêtement de mur / Colle de carrelage<br/> (faïence sdb) / Vol 8<br/> (SDB)</p>   |                      |                    |                | <p>Réf échantillon ITGA :     IT071706-32520</p> <p>Description ITGA :     Colle beige en vrac / Peintures multiples</p>                             |
| <p>▶ Colle beige en vrac + peintures<br/> multiples non séparable</p>   | META                 | 2                  | 22/06/2017     | Amiante non détecté / -  |
| <p>Réf dossier client :     _00112000140000200176_<br/> 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/> - 53600 EVRON<br/> Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536005 / Plafond et faux-plafonds /<br/> Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)<br/> / Vol 6<br/> (Dégagement)</p>                                       |                      |                    |                | <p>Réf échantillon ITGA :     IT071706-32521</p> <p>Description ITGA :     Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>                   |
| <p>▶ Enduit plâtreux blanc en vrac +<br/> peintures multiples non séparable</p>   | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Amiante non détecté / -  |
| <p>Réf dossier client :     _00112000140000200176_<br/> 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/> - 53600 EVRON<br/> Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536006 / Parois verticales<br/> intérieures et enduits / Murs et cloisons /<br/> Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 3<br/> (Chambre 3)</p>                |                      |                    |                | <p>Réf échantillon ITGA :     IT071706-32522</p> <p>Description ITGA :     Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris<br/> en vrac</p> |
| <p>▶ Enduit plâtreux blanc en vrac +<br/> peinture non séparable + matériau<br/> gris en vrac non séparable</p>   | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Amiante non détecté / -  |
| <p>Réf dossier client :     _00112000140000200176_<br/> 30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/> - 53600 EVRON<br/> Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536007 / Parois verticales<br/> intérieures et enduits / Murs et cloisons /<br/> Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces<br/> sèches) / Vol 5<br/> (Placard)</p> |                      |                    |                | <p>Réf échantillon ITGA :     IT071706-32523</p> <p>Description ITGA :     Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>                              |
| <p>▶ Enduit plâtreux blanc en vrac +<br/> peinture non séparable</p>  | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Amiante non détecté / -  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57490 EN DATE DU 22/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante                 |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| <p>Réf dossier client : _00112000140000200176_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32524<br/>           30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/>           - 53600 EVRON<br/>           Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536008 / Revêtement de mur /      Description ITGA : Colle grise en faible quantité / Couche plâtreuse<br/>           Revêtement de mur / Colle de carrelage      blanche en vrac / Carrelage<br/>           (faïence cuisine) / Vol 10<br/>           (Cuisine)</p> |                      |                    |                |   |
| ▶ Colle grise en faible quantité +<br>couche plâtreuse blanche en vrac<br>non séparable  | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| ▶ Carrelage  | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Amiante non détecté / -                   |
| <p>Réf dossier client : _00112000140000200176_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32525<br/>           30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/>           - 53600 EVRON<br/>           Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536009 / Equipements divers et      Description ITGA : Tampon bitumineux noir<br/>           accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol<br/>           10<br/>           (Cuisine)</p>  |                      |                    |                |   |
| ▶ Tampon bitumineux noir   | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| <p>Réf dossier client : _00112000140000200176_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32526<br/>           30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/>           - 53600 EVRON<br/>           Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536010 / Revêtement de sol /      Description ITGA : Ragréage gris en vrac hétérogène<br/>           Revêtement de sol / Ragréage / Vol 8<br/>           (SDB)</p>   |                      |                    |                |   |
| ▶ Ragréage gris en vrac hétérogène   | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Amiante non détecté / -                   |
| <p>Réf dossier client : _00112000140000200176_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32527<br/>           30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/>           - 53600 EVRON<br/>           Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536011 / Revêtement de sol /      Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau gris en vrac /<br/>           Revêtement de sol / Colle bitumeuses noire /      Matériau blanc en vrac / Peintures multiples<br/>           Vol 8<br/>           (SDB)</p>   |                      |                    |                |   |
| ▶ Colle bitumineuse noire non<br>séparable + matériau gris en vrac +<br>matériau blanc en vrac non séparable<br>+ peintures multiples non séparable  | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| <p>Réf dossier client : _00112000140000200176_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32528<br/>           30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/>           - 53600 EVRON<br/>           Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536012 / Parois verticales      Description ITGA : Matériau souple marron avec couche en toile et<br/>           intérieures et enduits / Menuiseries / Joint      poussières<br/>           mousse porte d'entrée / Vol 7<br/>           (Entrée)</p>               |                      |                    |                |   |
| ▶ Matériau souple marron avec couche<br>en toile et poussières   | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Amiante non détecté / -                   |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57490 EN DATE DU 22/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante                 |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| <p>Réf dossier client : _00112000140000200176_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32529<br/>           30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/>           - 53600 EVRON<br/>           Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536013 / Parois verticales      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture<br/>           intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint<br/>           de scellement carreaux platre / Vol 8<br/>           (SDB)</p> |                      |                    |                |   |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable   | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Amiante non détecté / -                   |
| <p>Réf dossier client : _00112000140000200176_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32530<br/>           30 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU<br/>           - 53600 EVRON<br/>           Appartement n° 176 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001536014 / Revêtement de sol /      Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune avec<br/>           Revêtement de sol / Dalles dures grises / Vol 8      poussières<br/>           (SDB)</p>                         |                      |                    |                |   |
| ▶ Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec poussières non séparable   | META                 | 1                  | 21/06/2017     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.