

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_00112000140000300188_
Date du repérage :	09/06/2017
Désignation :	Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00112000140000300188_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 09/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 22/06/2017 A Riorges, le 22/06/2017	
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015</p> 			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°188 - Vol 1 (Chambre 1) Appartement n°188 - Vol 3 (Chambre 3) Appartement n°188 - Vol 5 (Placard) Appartement n°188 - Vol 7 (Dégagement) Appartement n°188 - Vol 9 (W.C)	Appartement n°188 - Vol 2 (Chambre 2) Appartement n°188 - Vol 4 (Séjour) Appartement n°188 - Vol 6 (Entrée) Appartement n°188 - Vol 8 (SDB) Appartement n°188 - Vol 10 (Cuisine)

Rapport provisoire



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné	H Objectif de la mission
Ensemble du logement (garage et balcon non compris)	Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°188	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°188	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°188	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Placard) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°188	Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	



Equipements divers et accessoires	Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine)	
-----------------------------------	-------------------	------------------	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Rapport provisoire



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 8 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (SDB)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 3)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Placard)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 2)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Entrée)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (W.C)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Dégagement)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Cuisine)	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 10 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Évier	Tampon bitumineux	P10
Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P13
Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P13
Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P13
Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P13
Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P13
Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P13
Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P13
Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P13
Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P13
Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P13

Q Réerves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 112 :

Matériaux amiantés :

- 6 colles noires sur les 6 prélevées sont amiantées.
- Tampon d'origine évier (tampon sur évier bleu). 3 tampons sur les 3 prélevés sont amiantés.
- Tampon non d'origine (tampon sur évier gris). Absence d'amiante sur les 2 prélèvements effectués.
- 4 Dalles plastiques grises sur les 4 prélevés sont amiantés
- Sur les 12 faïences de cuisine prélevées, 9 sont amiantées. (Les 3 faïences non amiantées étant des faïences rénovées. L'ensemble des faïences d'origine prélevées dans les cuisines sont amiantées.
- Sur les 12 faïences de SDB prélevées, 2 sont amiantées. Il s'agit de 2 faïences d'origines situées au-dessus des lavabos. (les 10 autres faïences prélevées au-dessus de la baignoire non amiantées semblent avoir été rénovées)

- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Rapport provisoire



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Rapport provisoire



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°10 - 1	P10	Tampon bitumineux	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD001533 n°10 - 1	P10	Tampon bitumineux	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse bleue	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°11 - 1	P11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°188	Vol 8 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°188	Vol 3 (Chambre 3)	Radiateurs	Joint	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°188	Vol 2 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°188	Vol 8 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°188	Vol 4 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°188	Vol 1 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement n°188	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°2 - 1 - 002HD001533 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine) - Vol 9 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides)	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001533 n°2 - 1 - 002HD001533 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°3 - 1 - 002HD001533 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001533 n°3 - 1 - 002HD001533 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°6 - 1 - 002HD001533 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001533 n°6 - 1 - 002HD001533 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 5 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°7 - 1 - 002HD001533 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 6 (Entrée) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches)	S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001533 n°7 - 1 - 002HD001533 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement n°188	Vol 2 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°8 - 1 - 002HD001533 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 6 (Entrée)	Menuiseries	Joint mousse porte d'entrée	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°14 - 1	P14	Mousse blanche avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 8 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°188	Vol 3 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°188	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°188	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°188	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement n°188	Vol 9 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 8 (SDB) - Vol 10 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001533 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 5 (Placard)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement n°188	Vol 3 (Chambre 3) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001533 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement n°188	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°4 - 1 - 002HD001533 n°4 - 2	P4	Colle beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001533 n°4 - 1 - 002HD001533 n°4 - 2	P4	Colle beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°9 - 1 - 002HD001533 n°9 - 2	P9	Colle de carrelage (faïence cuisine)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement n°188	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°12 - 1	P12	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement n°188	Vol 3 (Chambre 3) - Vol 5 (Placard) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD001533 n°12 - 1	P12	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°188	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD001533 n°13 - 1 - 002HD001533 n°13 - 2	P13	Colle bitumeuses noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S32 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001533 n°13 - 1 - 002HD001533 n°13 - 2	P13	Colle bitumeuses noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°188	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S33 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001533 n°13 - 1 - 002HD001533 n°13 - 2	P13	Colle bitumeuses noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°188	Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S34 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001533 n°13 - 1 - 002HD001533 n°13 - 2	P13	Colle bitumeuses noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°188	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S35 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD001533 n°13 - 1 - 002HD001533 n°13 - 2	P13	Colle bitumeuses noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement n°188	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S36 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 33 n°13 - 1 - 002HD0015 33 n°13 - 2	P13	Colle bitumeuses noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°188	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S37 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 33 n°13 - 1 - 002HD0015 33 n°13 - 2	P13	Colle bitumeuses noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°188	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S38 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 33 n°13 - 1 - 002HD0015 33 n°13 - 2	P13	Colle bitumeuses noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°188	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S39 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 33 n°13 - 1 - 002HD0015 33 n°13 - 2	P13	Colle bitumeuses noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°188	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire	S40 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 33 n°13 - 1 - 002HD0015 33 n°13 - 2	P13	Colle bitumeuses noire	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°188	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°188	Vol 3 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°188	Vol 5 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°188	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°188	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°188	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°188	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°188	Vol 9 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°188	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°188	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec ragréage supplémentaire	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Rapport provisoire



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°188	Appartement n°188 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°188	Appartement n°188 - Plan de prélèvements
	Appartement n°188	Appartement n°188 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°188	Appartement n°188 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°188	Appartement n°188 - MPCA Equipements divers et accessoires


Rapport provisoire



APPARTEMENT N°188 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001533

Légende

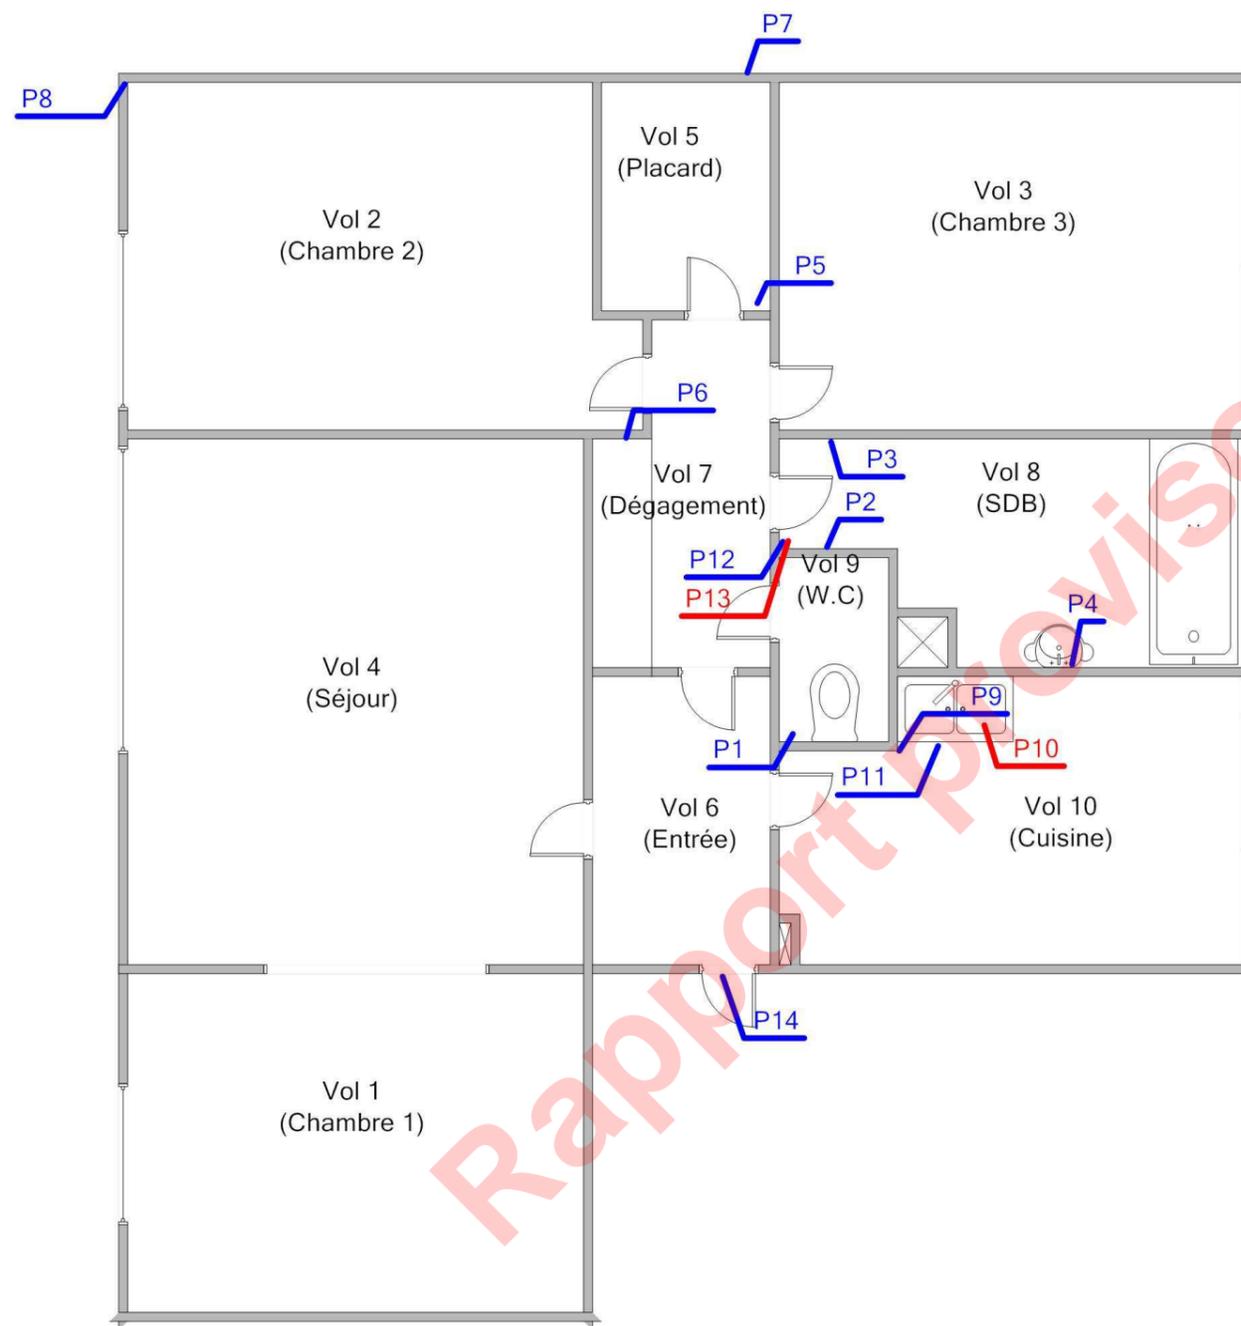

Rapport Prévisoire



Adresse du bien
28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU
53600 EVRON


Désignation
Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
09/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°188 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001533

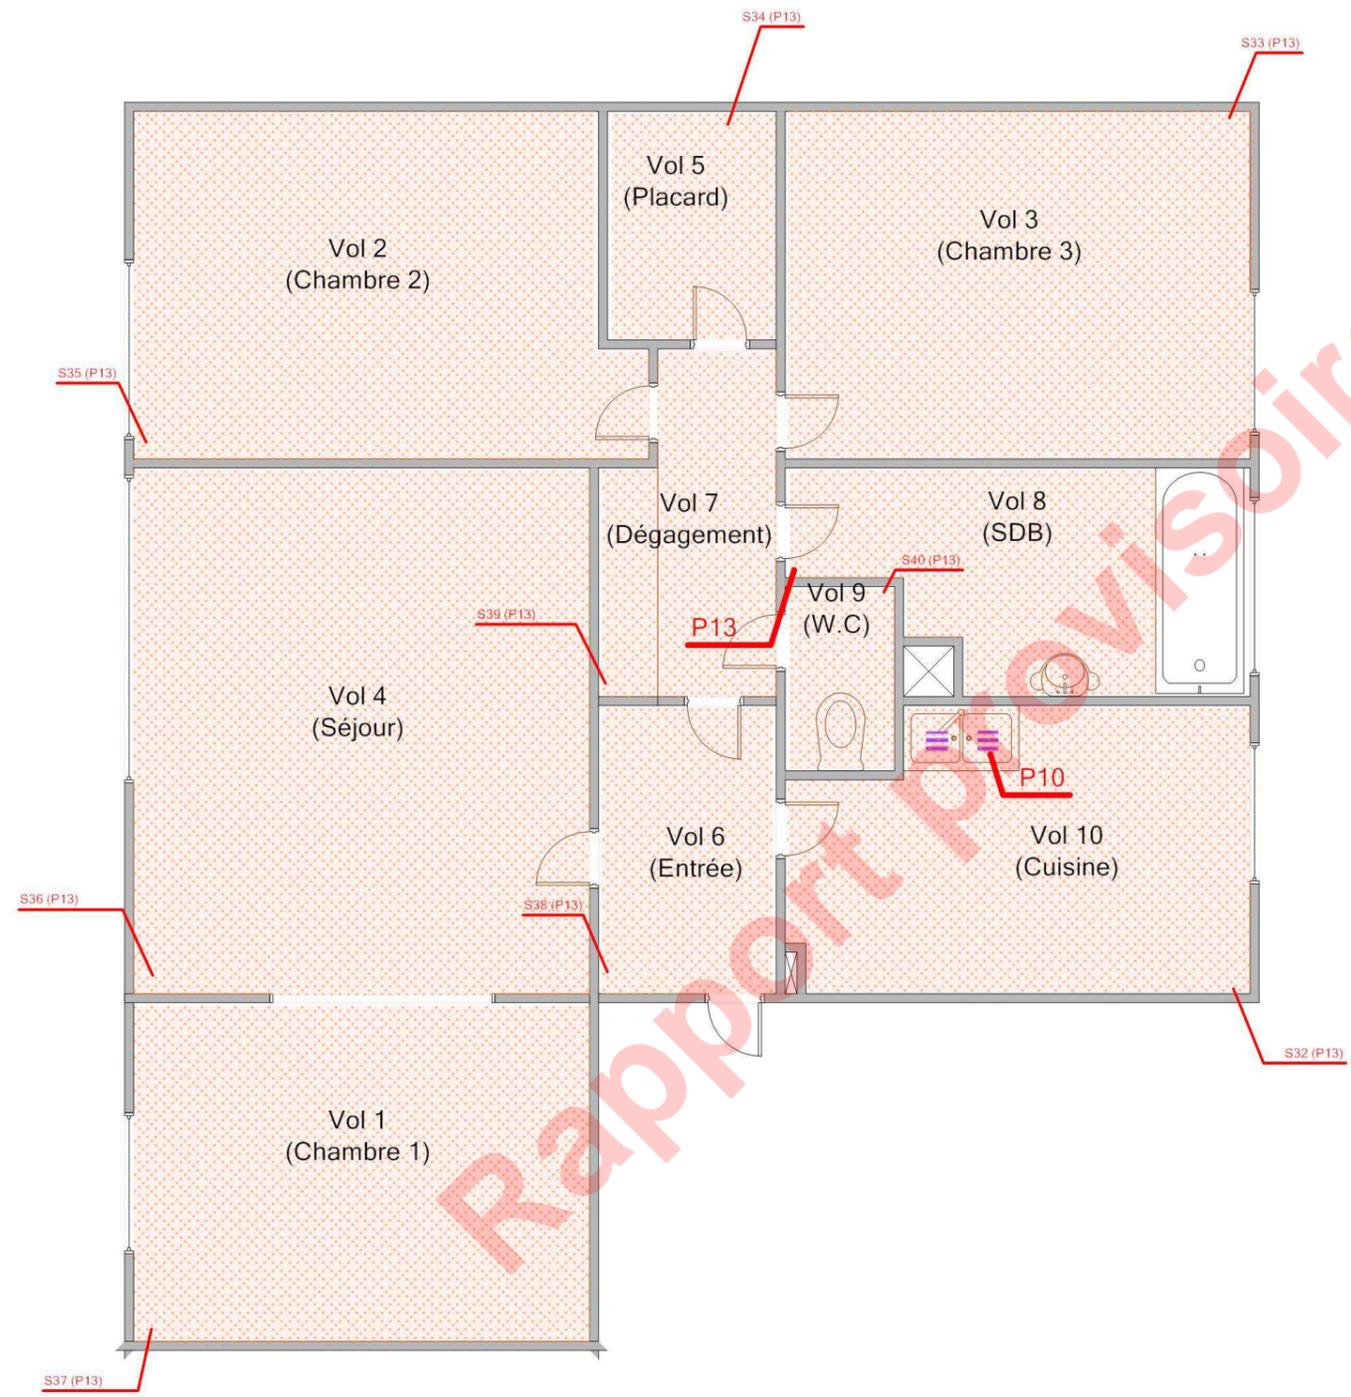

Légende

	P10 : Tampon bitumineux évier
	P13 : Colle bitumeuses noire



Adresse du bien
28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU
53600 EVRON

Désignation
Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
09/06/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APARTEMENT N°188 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001533

Légende

	P13 : Colle bitumeuses noire
--	------------------------------

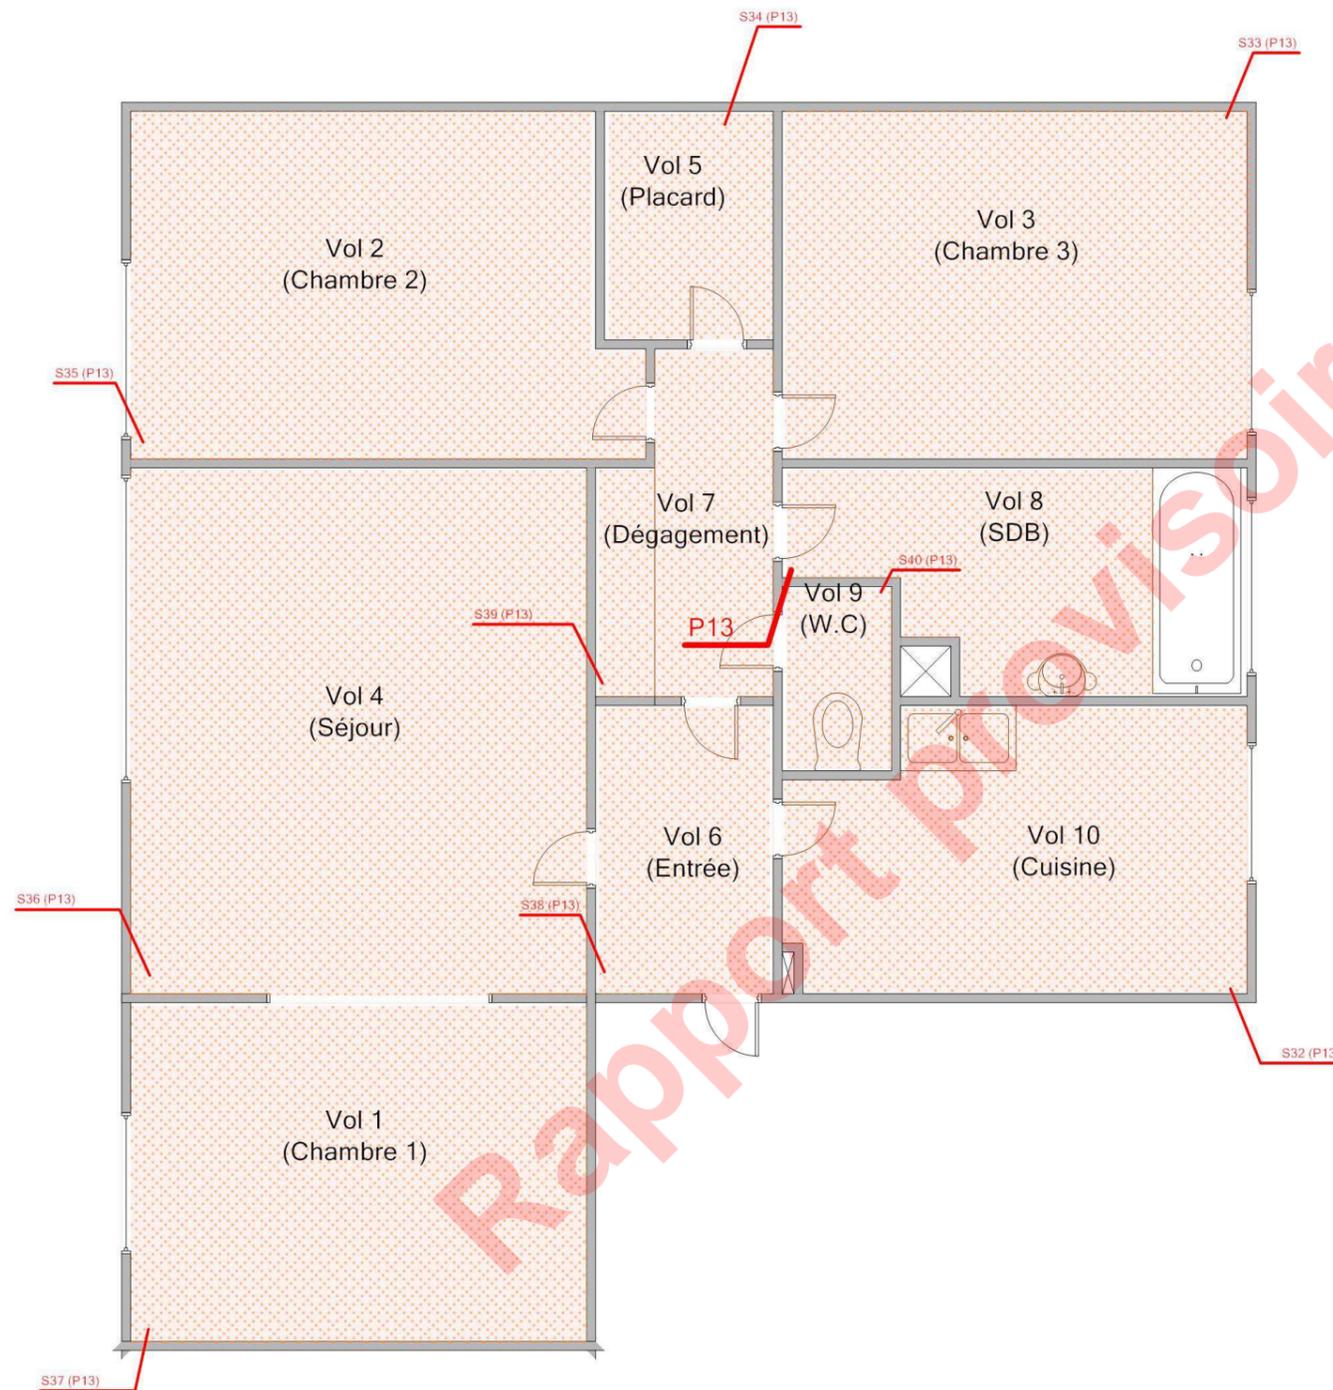

Rapport Prévisoire



Adresse du bien
28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU
53600 EVRON


Désignation
Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
09/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende

	P10 : Tampon bitumineux évier
---	-------------------------------

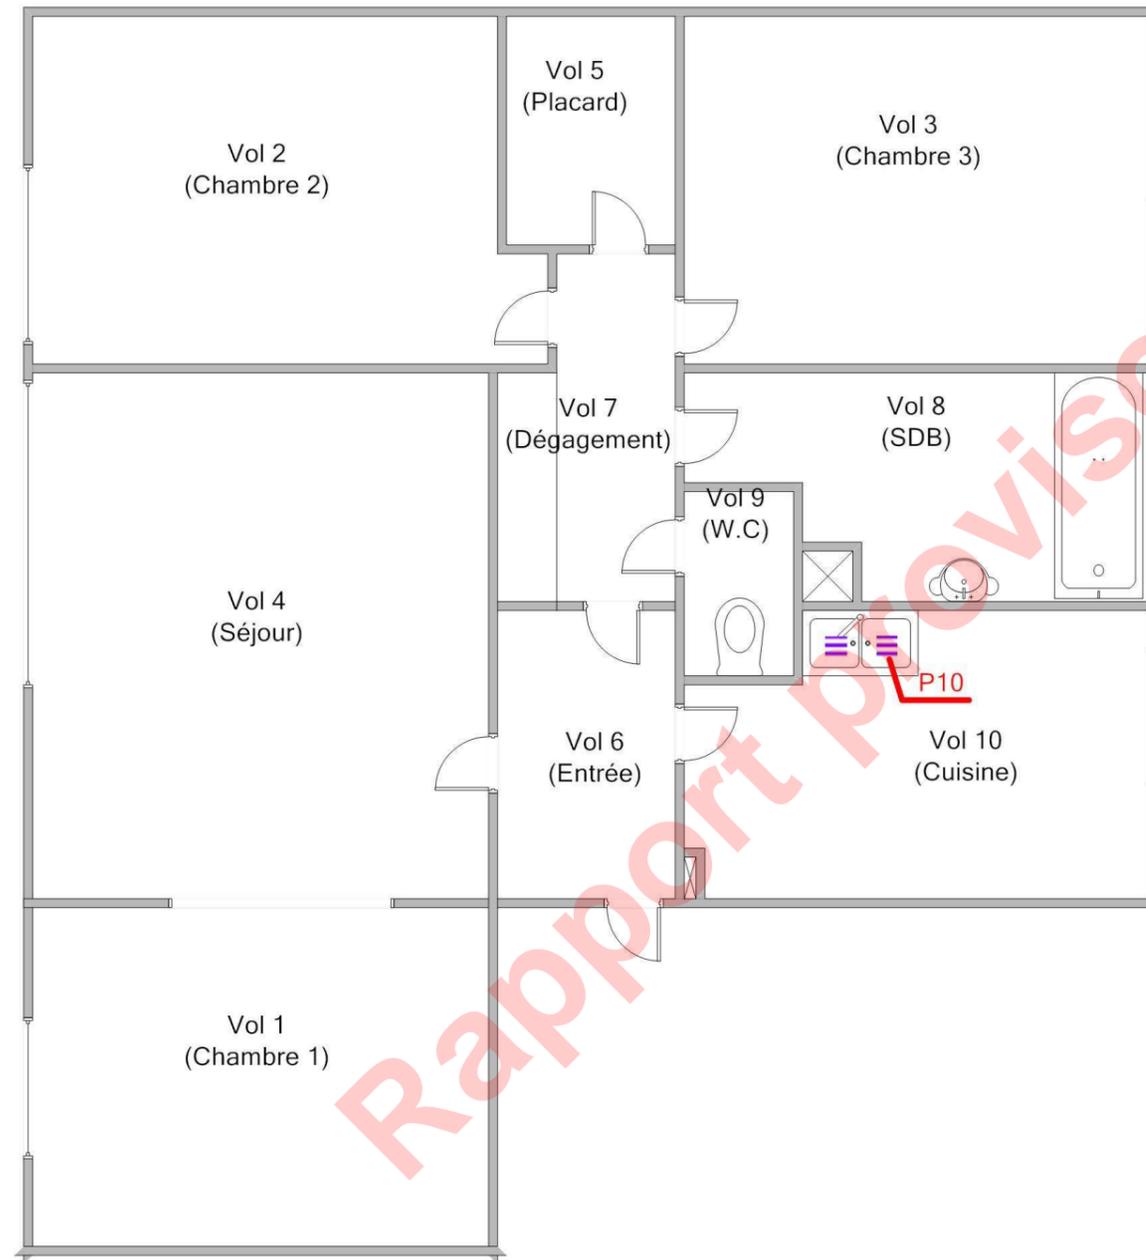

Rapport Prévisoire



Adresse du bien
28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU
53600 EVRON

Désignation
Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
09/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001533 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°188 - Vol 9 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001533 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001533 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001533 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001533 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001533 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001533 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001533 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°188 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001533 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°188 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001533 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°188 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001533 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°188 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001533 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°188 - Vol 5 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001533 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°188 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001533 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°188 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001533 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°188 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001533 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°188 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001533 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°188 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001533 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°188 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001533 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001533 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
002HD001533 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	Prélevement positif
002HD001533 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°188 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement négatif
	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	I1
	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	I2
	Appartement n°188 - Vol 10 (Cuisine)	I3
	Appartement n°188 - Vol 3 (Chambre 3)	I4

002HD001533 n°1 - 1 (P1)



002HD001533 n°2 - 1 (P2)




002HD001533 n°2 - 2 (P2)



002HD001533 n°3 - 1 (P3)



002HD001533 n°3 - 2 (P3)

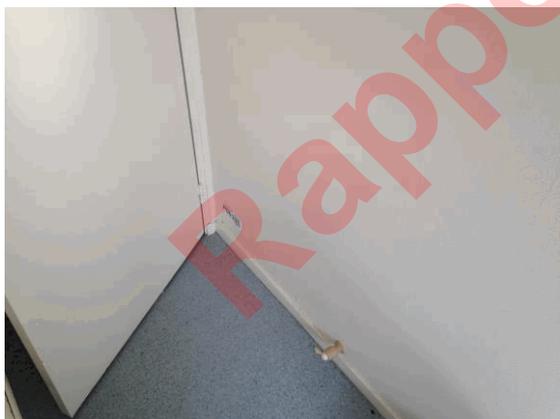

002HD001533 n°4 - 1 (P4)



002HD001533 n°4 - 2 (P4)



002HD001533 n°5 - 1 (P5)



002HD001533 n°6 - 1 (P6)




002HD001533 n°6 - 2 (P6)



002HD001533 n°7 - 1 (P7)



002HD001533 n°7 - 2 (P7)

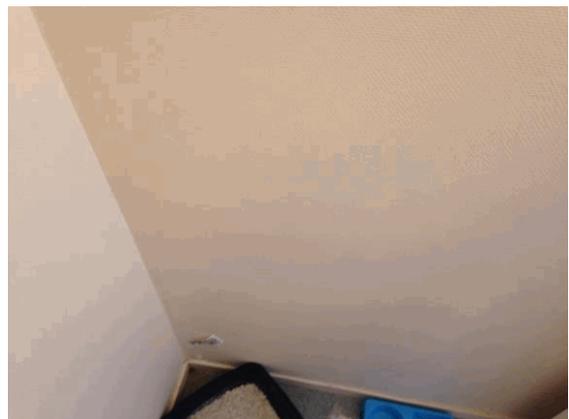

002HD001533 n°8 - 1 (P8)



002HD001533 n°8 - 2 (P8)



002HD001533 n°9 - 1 (P9)



002HD001533 n°9 - 2 (P9)



002HD001533 n°10 - 1 (P10)



002HD001533 n°11 - 1 (P11)



002HD001533 n°12 - 1 (P12)



002HD001533 n°13 - 1 (P13)



002HD001533 n°13 - 2 (P13)



002HD001533 n°14 - 1 (P14)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



Rapport provisoire

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°188 - Vol 9 (W.C)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec poussières - -	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°188 - Vol 5 (Placard)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°188 - Vol 7 (Dégagement)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°188 - Vol 5 (Placard)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°188 - Vol 2 (Chambre 2)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine) - -	Appartement n°188 - Vol 10 (Cuisine)	
P10	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux - -	Appartement n°188 - Vol 10 (Cuisine)	
P11	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture en vrac - -	Appartement n°188 - Vol 10 (Cuisine)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noire - -	Appartement n°188 - Vol 8 (SDB)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse blanche avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°188 - Vol 6 (Entrée)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32364 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
Echantillon ITGA : IT071706-32364
Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 9 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32365 EN DATE DU 22/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
 Echantillon ITGA : IT071706-32365
 Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces humides) / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32366 EN DATE DU 22/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
 Echantillon ITGA : IT071706-32366
 Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

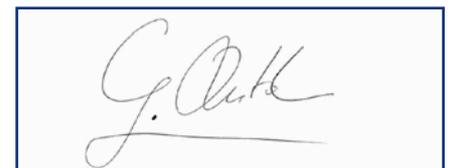



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32367 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
Echantillon ITGA : IT071706-32367
Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Colle beige avec poussières / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige avec poussières	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32368 EN DATE DU 22/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
 Echantillon ITGA : IT071706-32368
 Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 5 (Placard)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

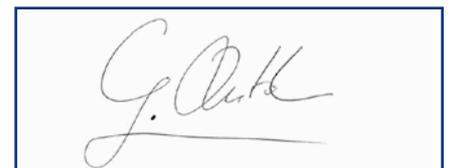

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32369 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
 Echantillon ITGA : IT071706-32369
 Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 7 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

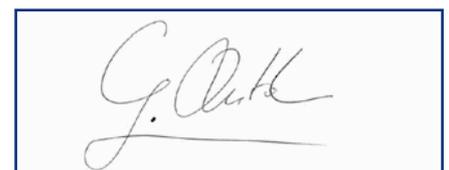

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32370 EN DATE DU 22/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
 Echantillon ITGA : IT071706-32370
 Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison et doublage pièces sèches) / Vol 5 (Placard)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32371 EN DATE DU 22/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
 Echantillon ITGA : IT071706-32371
 Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 2 (Chambre 2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

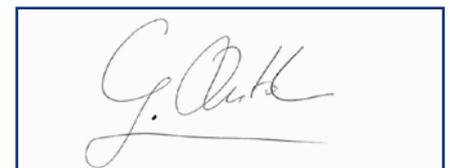



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32372 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
Echantillon ITGA : IT071706-32372
Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 10 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Peintures multiples / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peintures multiples	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32373 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
Echantillon ITGA : IT071706-32373
Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533010 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 10 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 21/06/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32374 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
Echantillon ITGA : IT071706-32374
Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533011 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse bleue / Vol 10 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peinture en vrac	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32375 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
Echantillon ITGA : IT071706-32375
Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Ragréage gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréage gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32376 EN DATE DU 22/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
 Echantillon ITGA : IT071706-32376
 Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses noire / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle bitumineuse noire + ragréage gris + peinture non séparable	META le 21/06/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

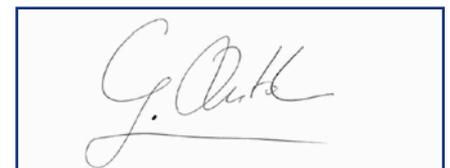

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-32377 EN DATE DU 22/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-57486
 Echantillon ITGA : IT071706-32377
 Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001533
Dossier client	_00112000140000300188_ 28 RUE DU MONTAIGU - RUE DE MONTAIGU - 53600 EVRON Appartement n° 188 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001533014 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint mousse porte d'entrée / Vol 6 (Entrée)
Description ITGA	Mousse blanche avec poussières / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Mousse blanche avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 21/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

