

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00146000010000100007_
Date du repérage :	23/05/2017
Désignation :	Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00146000010000100007_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 23/05/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 10/06/2017 A Riorges, le 10/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine) Appartement n°7 - Vol 5 (Salle d'eau) Appartement n°7 - Vol 7 (Chambre 2) Appartement n°7 - Vol 9 (Chambre 4) Appartement n°7 - Vol 11 (Séjour)	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C) Appartement n°7 - Vol 4 (SDB) Appartement n°7 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement n°7 - Vol 8 (Chambre 3) Appartement n°7 - Vol 10 (Dégagement) Appartement n°7 - Vol 15 (Placard)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°7	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Salle d'eau) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Séjour) - Vol 15 (Placard)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°7	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Salle d'eau) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Séjour) - Vol 15 (Placard)	



Revêtement de sol	Appartement n°7	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Salle d'eau) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 10 (Dépagement) - Vol 11 (Séjour) - Vol 15 (Placard)	
Revêtement de mur	Appartement n°7	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Salle d'eau) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 10 (Dépagement) - Vol 15 (Placard)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 11 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 4)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 3)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 11 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 11 (Séjour)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 3)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 4)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Dégagement)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Salle d'eau)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 15 (Placard)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lino avec ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P4
Vol 4 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P4
Vol 5 (Salle d'eau)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P4
Vol 2 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P4
Vol 15 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P9
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P9
Vol 10 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P9
Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P9
Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides	P12
Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides	P12
Vol 5 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides	P12
Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P14

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons, la loggia considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités



Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 5 (Salle d'eau) - Appartement n°7	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière bac douche et lavabo
Appartement n°7 - Vol 12 (Balcon 1)	Inaccessible sans sondage destructif	Refus de prélèvement de mayenne habitat. Loggia refaite entierement à neuf il y a 6 mois.
Vol 4 (SDB) - Appartement n°7	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière bac douche et lavabo
Appartement n°7 - Vol 14 (Loggia)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment
Appartement n°7 - Vol 13 (Balcon 2)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse bleue	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001512 n°1 - 1	P1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°7	Vol 9 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°7	Vol 11 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°7	Vol 8 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°7	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°3 - 1 - 002HD0015 12 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Salle d'eau)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur pièces humides)	P3 - S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 12 n°3 - 1 - 002HD0015 12 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°6 - 1 - 002HD0015 12 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée) - Vol 15 (Placard) - Vol 11 (Séjour) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment (Porteur pièces sèches)	P6 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 12 n°6 - 1 - 002HD0015 12 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit sur bois	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°8 - 1	P8	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 15 (Placard) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 11 (Séjour) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit sur bois	S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 12 n°8 - 1	P8	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S57	mastics vitrier menuiserie bois		S57 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00039 0



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 11 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°7	Vol 9 (Chambre 4)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°7	Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°7	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°7	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S4 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 12 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 5 (Salle d'eau)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S5 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 12 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S6 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 12 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 15 (Placard) - Vol 11 (Séjour) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 10 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 12 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°2 - 1 - 002HD0015 12 n°2 - 2	P2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°5 - 1	P5	Colle jaune en vrac + peinture non séparable + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine) - Vol 15 (Placard) - Vol 2 (W.C) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 4 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 5 (Salle d'eau) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	P5 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 12 n°5 - 1	P5	Colle jaune en vrac + peinture non séparable + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 15 (Placard)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°9 - 1	P9	Colle bitumeuses noires	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S32 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 12 n°9 - 1	P9	Colle bitumeuses noires	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 10 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S33 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 12 n°9 - 1	P9	Colle bitumeuses noires	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires	S56 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 12 n°9 - 1	P9	Colle bitumeuses noires	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°10 - 1	P10	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 5 (Salle d'eau) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour) - Vol 4 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Entrée) - Vol 15 (Placard) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 12 n°10 - 1	P10	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°11 - 1 - 002HD0015 12 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 12 n°11 - 1 - 002HD0015 12 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non sépara	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides	S58 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 12 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non sépara	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 5 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides	S59 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 12 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non sépara	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°13 - 1	P13	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + ragréage gris avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7	Vol 9 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 10 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7	Vol 5 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 15 (Placard)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino avec ragréage supplémentaire	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 12 n°14 - 1	P14	Dalle dure cassante jaune + colle polymère jaune avec poussières	Positif	Présence sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°7	Appartement n°7 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°7	Appartement n°7 - Plan de prélèvements
	Appartement n°7	Appartement n°7 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°7	Appartement n°7 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Appartement n°7	Appartement n°7 - MPCA Revêtement de sol




APPARTEMENT N°7 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001512

Légende



Volume non visité

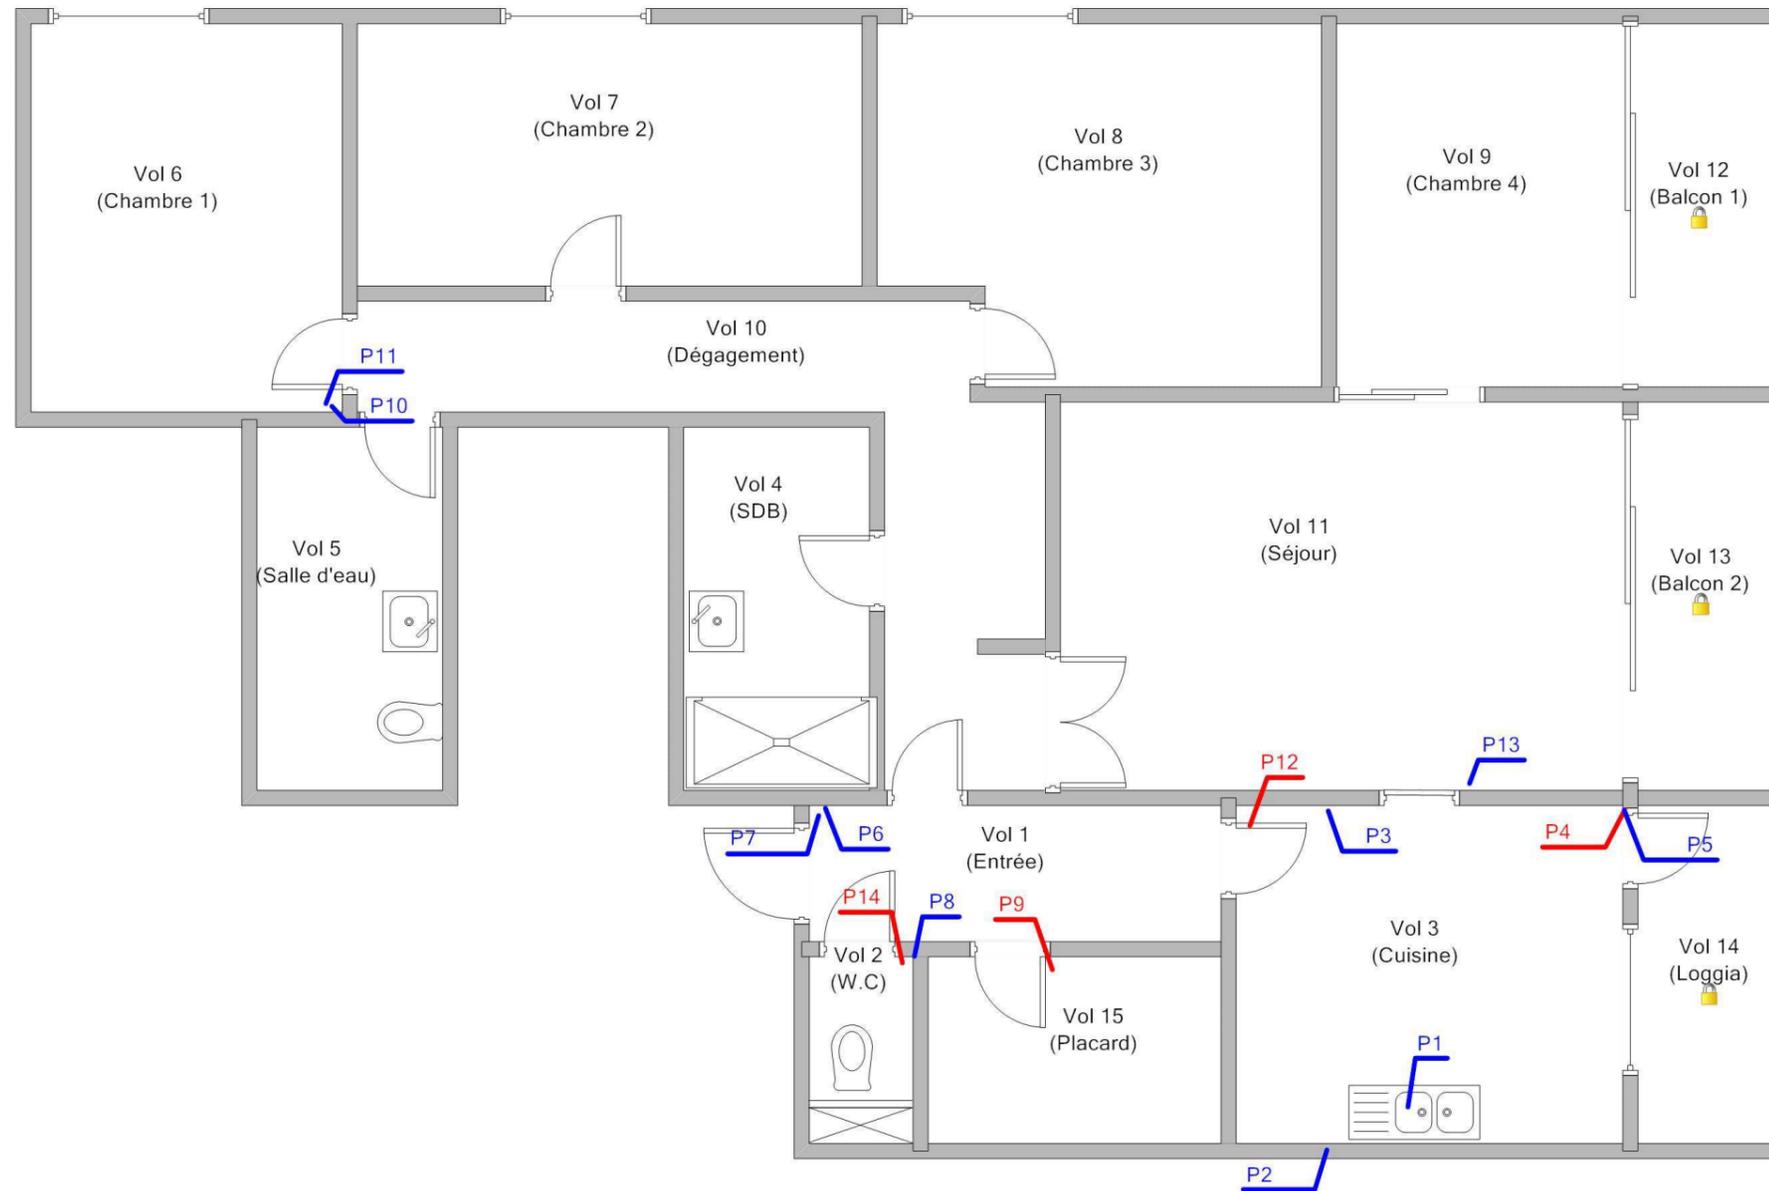

Adresse du bien
48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention
23/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°7 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001512

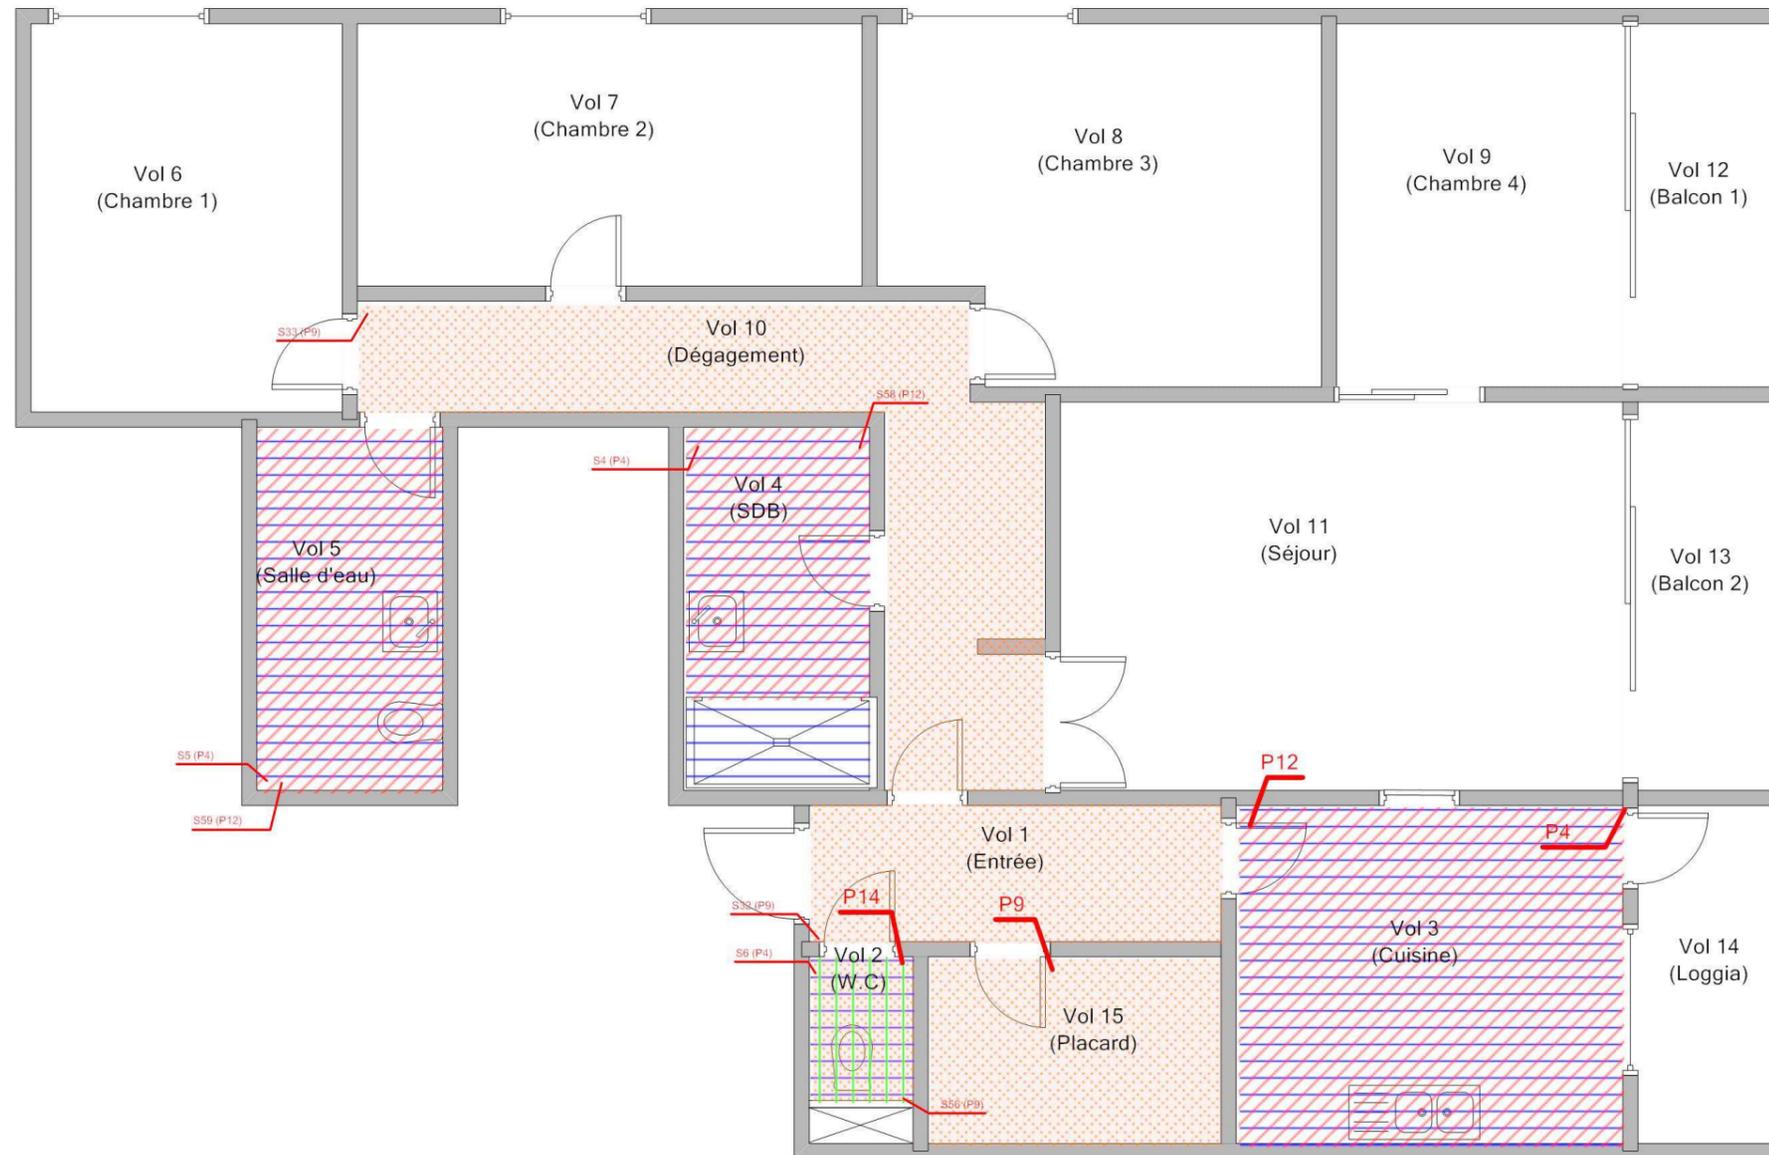

Légende

	P12 : Colles jaunes de revêtement de sol d'origine avec résidus colle noire, pièces hum.
	P4 : Enduit plâtre (Plafond pièces humides)
	P14 : Dalles dures beiges
	P9 : Colle bitumeuses noires



Adresse du bien
48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention
23/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°7 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001512

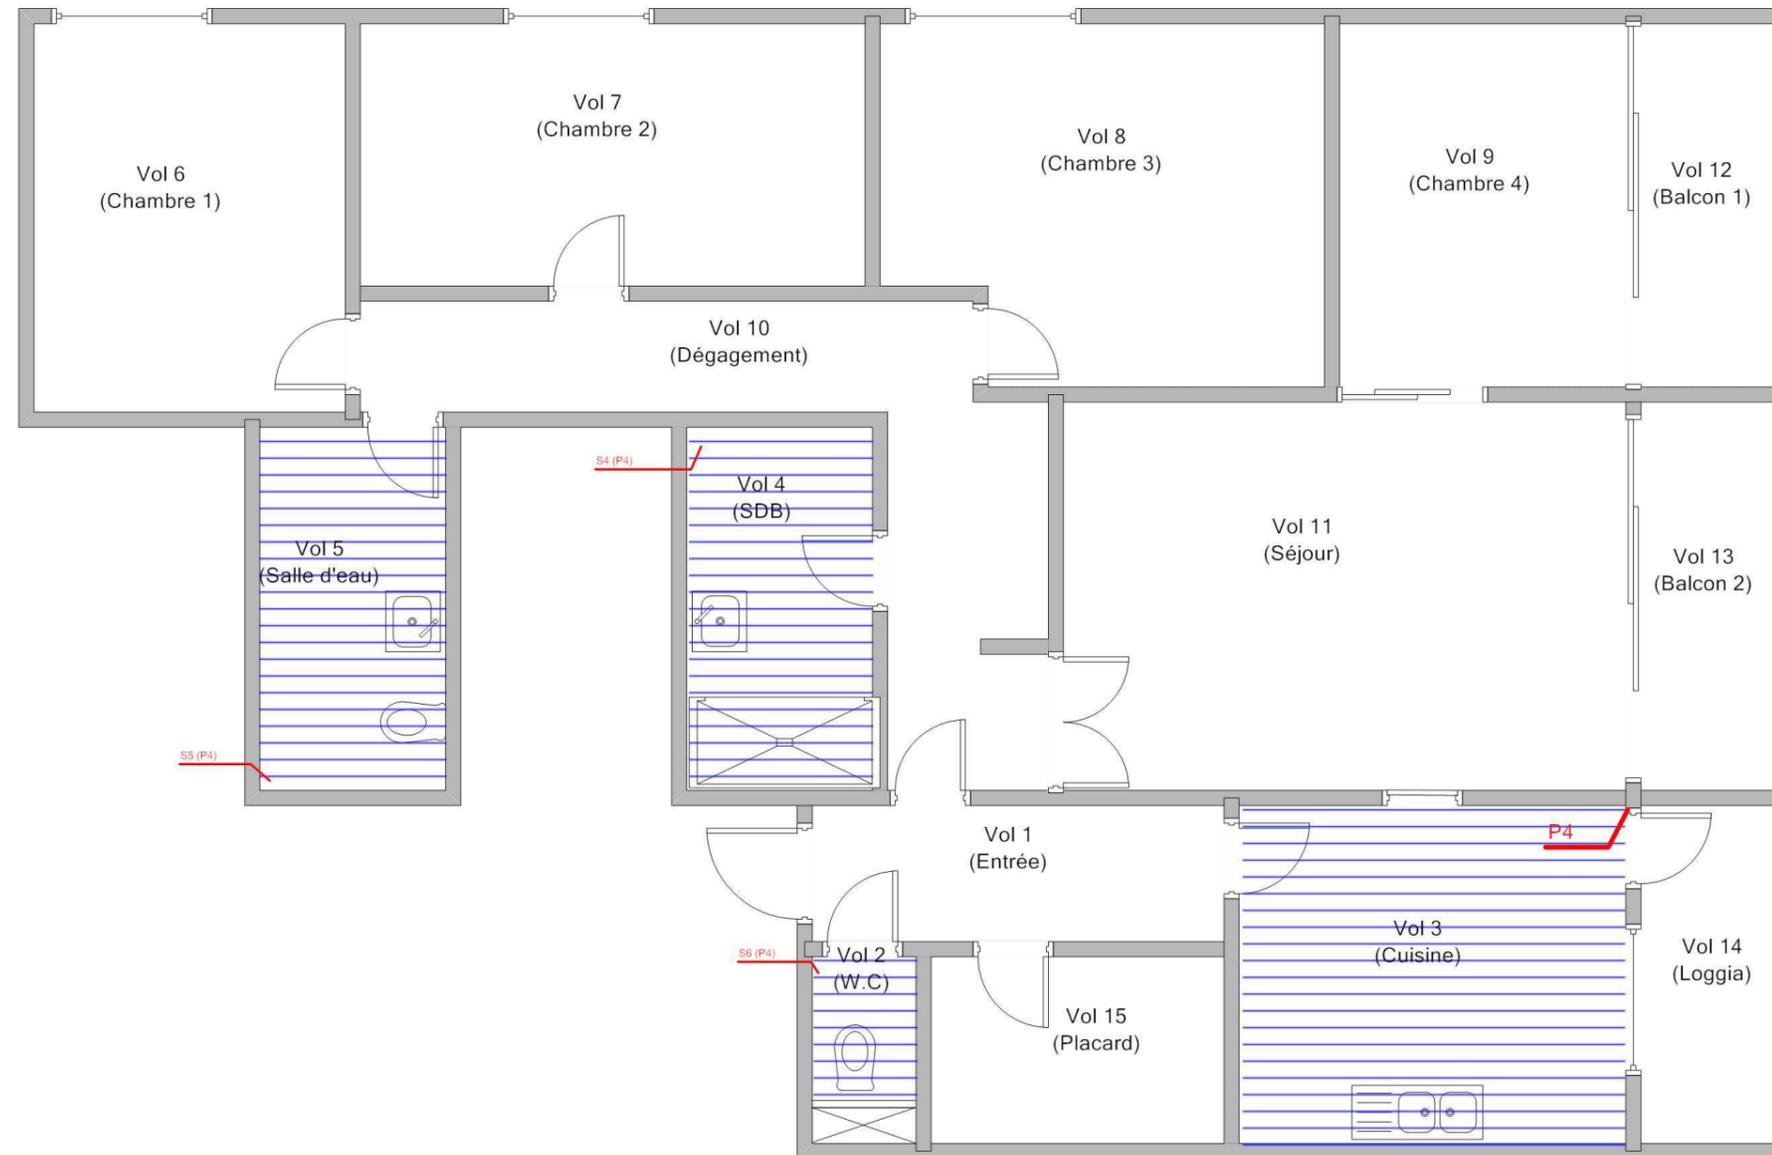

Légende

 P4 : Enduit plâtre (Plafond pièces humides)



Adresse du bien
48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention
23/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°7 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001512

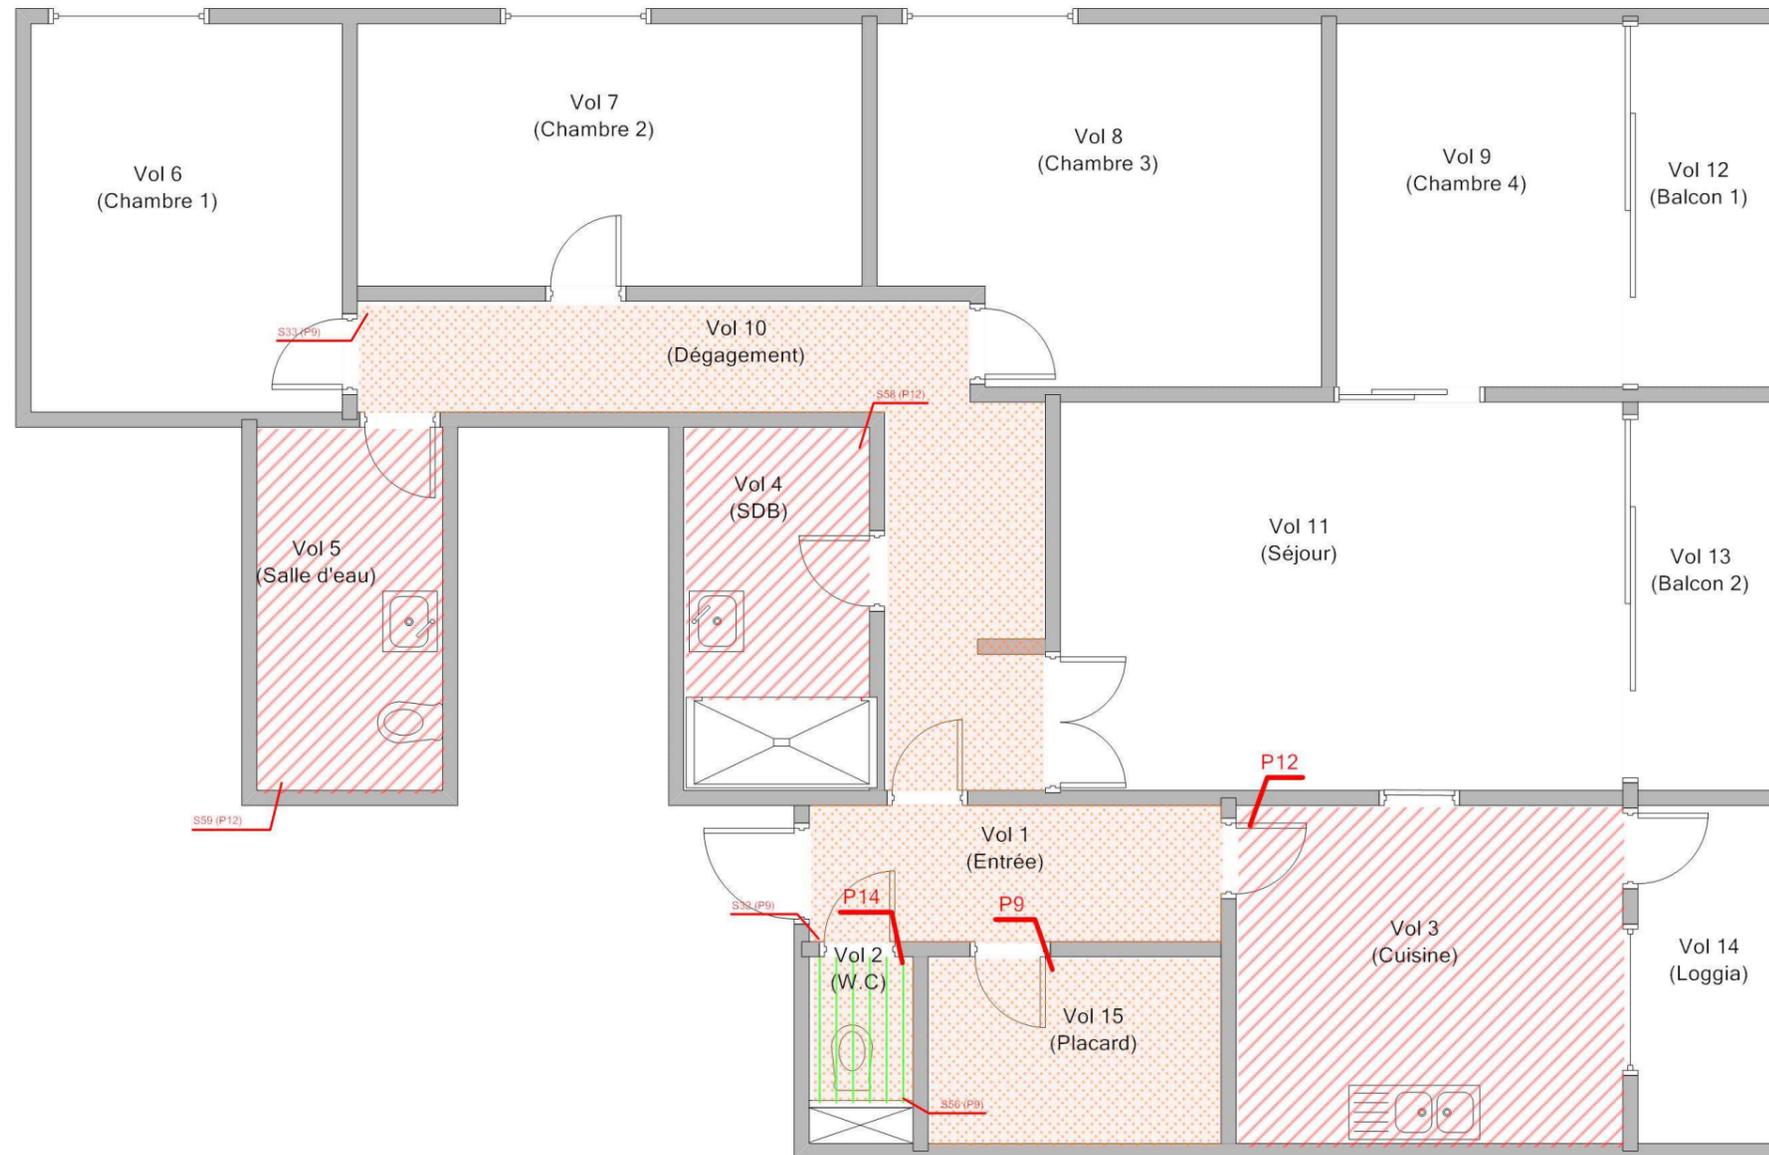

Légende

	P12 : Colles jaunes de revêtement de sol d'origine avec résidus colle noire pièces humi
	P14 : Dalles dures beiges
	P9 : Colle bitumeuses noires



Adresse du bien
48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention
23/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001512 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001512 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001512 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001512 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001512 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001512 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001512 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001512 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001512 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001512 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001512 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001512 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°7 - Vol 15 (Placard)	Prélevement positif
002HD001512 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°7 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001512 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°7 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001512 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°7 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001512 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001512 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°7 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001512 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	Prélevement positif
	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement n°7 - Vol 11 (Séjour)	I2
	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Appartement n°7 - Vol 11 (Séjour)	I4
S57 - 1 (A57)	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents



002HD001512 n°1 - 1 (P1)



002HD001512 n°2 - 1 (P2)



002HD001512 n°2 - 2 (P2)



002HD001512 n°3 - 2 (P3)



002HD001512 n°3 - 1 (P3)



002HD001512 n°4 - 1 (P4)



002HD001512 n°5 - 1 (P5)



002HD001512 n°6 - 2 (P6)



002HD001512 n°6 - 1 (P6)



002HD001512 n°7 - 1 (P7)



002HD001512 n°8 - 1 (P8)



002HD001512 n°9 - 1 (P9)



002HD001512 n°10 - 1 (P10)



002HD001512 n°11 - 1 (P11)



002HD001512 n°11 - 2 (P11)



002HD001512 n°12 - 1 (P12)



002HD001512 n°13 - 1 (P13)



002HD001512 n°14 - 1 (P14)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



S57 - 1 (A57)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture en vrac - -	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle jaune en vrac + peinture non séparable + matériau compact blanc - -	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses noires - -	Appartement n°7 - Vol 15 (Placard)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 6 (Chambre 1)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau compact gris - -	Appartement n°7 - Vol 6 (Chambre 1)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non sépara - -	Appartement n°7 - Vol 3 (Cuisine)	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + ragréage gris avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 11 (Séjour)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante jaune + colle polymère jaune avec poussières - -	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52846 EN DATE DU 10/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-52846 Réf. Commande Client : 002HD001512
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001512001 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse bleue / Vol 3 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071706-10062 Description ITGA : Peinture en vrac
▶ Peinture en vrac	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001512002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 3 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071706-10063 Description ITGA : Colle beige / Carrelage blanc
▶ Colle beige	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage blanc	---			Non analysé

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52846 EN DATE DU 10/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001512003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (Porteur pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10064</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche</p>				
▶ Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	2	10/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001512004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10065</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche</p>				
▶ Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	2	10/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001512005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique / Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10066</p> <p>Description ITGA : Colle jaune en vrac / Peinture / Matériau compact blanc</p>				
▶ Colle jaune en vrac + peinture non séparable + matériau compact blanc	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001512006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (Porteur pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10067</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + papier non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52846 EN DATE DU 10/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001512007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10068</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001512008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduit sur bois / Vol 2 (W.C)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10069</p> <p>Description ITGA : Enduit blanc en faible quantité / Peinture / Carton / Bois</p>				
▶ Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Bois	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001512009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses noires / Vol 15 (Placard)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10070</p> <p>Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac hétérogène</p>				
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	MOLP	2	08/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001512010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine / Vol 6 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10071</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune en vrac / Ragréage rose en vrac / Sous couche de ragréage beige</p>				
▶ Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52846 EN DATE DU 10/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001512011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine / Vol 6 (Chambre 1)				
		Réf échantillon ITGA : IT071706-10072 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Sous couche de ragréage beige / Matériau compact gris		
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau compact gris	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001512012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides / Vol 3 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT071706-10073 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose en vrac / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Colle bitumineuse noire en faible quantité (i)		
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose en vrac + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	META	2	10/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001512013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine / Vol 11 (Séjour)				
		Réf échantillon ITGA : IT071706-10074 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Ragréage gris avec poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène		
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose + ragréage gris avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00146000010000100007_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 7 de type 5 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001512014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures beiges / Vol 2 (W.C)				
		Réf échantillon ITGA : IT071706-10075 Description ITGA : Dalle dure cassante jaune / Colle polymère jaune avec poussières		
▶ Dalle dure cassante jaune + colle polymère jaune avec poussières	META	1	09/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52846 EN DATE DU 10/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
-------------------	----------------------	--------------------	----------------	---------------------------

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.