

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00146000010000100011_
Date du repérage :	10/02/2017
Désignation :	Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00146000010000100011_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 Nom : MORA Denis Date du rapport : 03/03/2017 A Riorges, le 03/03/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Nom :	GARDENAT Ludovic	
Accompagnateur :	David Jousselein (0800 400 100)	
Date de repérage :	10/02/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016 		

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
Appartement N°11 - Vol 1 (Entrée)	Appartement N°11 - Vol 2 (Dégagement)
Appartement N°11 - Vol 5 (Chambre 1)	Appartement N°11 - Vol 6 (Chambre 2)
Appartement N°11 - Vol 7 (Chambre 3)	Appartement N°11 - Vol 8 (Chambre 4)
Appartement N°11 - Vol 11 (Séjour)	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)
Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Appartement N°11 - Vol 14 (Rangement)
Appartement N°11 - Vol 15 (W.c 1)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement N°11	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour) - Vol 12 (Loggia) - Vol 13 (Cuisine) - Vol 14 (Rangement) - Vol 15 (W.c 1)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement N°11	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour) - Vol 12 (Loggia) - Vol 13 (Cuisine) - Vol 14 (Rangement) - Vol 15 (W.c 1)	



Revêtement de mur	Appartement N°11	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour) - Vol 13 (Cuisine) - Vol 14 (Rangement) - Vol 15 (W.c 1)	
Revêtement de sol	Appartement N°11	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour) - Vol 12 (Loggia) - Vol 13 (Cuisine) - Vol 14 (Rangement) - Vol 15 (W.c 1)	
Equipements divers et accessoires	Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucune(s)

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 13 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 11 (Séjour)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 12 (Loggia)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 13 (Cuisine)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 4)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 3)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	pvc 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 4)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 11 (Séjour)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 13 (Cuisine)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 3)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 4)	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 13 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 14 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 15 (W.c 1)	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 3)	barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Dégagement)	barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Vol 13 (Cuisine)	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants
Vol 14 (Rangement)	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants
Vol 11 (Séjour)	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants
Vol 1 (Entrée)	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants
Vol 2 (Dégagement)	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants
Vol 6 (Chambre 2)	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants
Vol 7 (Chambre 3)	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants
Vol 5 (Chambre 1)	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 14 (Rangement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1
Vol 11 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1
Vol 8 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1
Vol 7 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1
Vol 5 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1
Vol 2 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1
Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11
Vol 14 (Rangement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11

Q Réserves / Commentaires



Contre analyse :

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires sur les différents porteurs des différentes pièces afin de confirmer le résultat des prélèvements.

- Commentaire n°1 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les revêtements de sols d'origines ont été retirés et seule la colle reste présente. Il est donc impossible d'homogénéiser avec assurance les colles prélevées. Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols. Commentaire n°2 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- les matériaux compris entre les cloisons bois .
- Le balcon considéré comme non visité. Il sera réalisé lors du diagnostic des façades du bâtiment.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement N°11 - Vol 10 (Balcon 1)	pièce non visitée par le présent diagnostic	Diagnostic des balcons réalisé lors du diagnostic des façades du bâtiment.
Appartement N°11 - Vol 9 (Balcon 2)	pièce non visitée par le présent diagnostic	Diagnostic des balcons réalisé lors du diagnostic des façades du bâtiment.
Appartement N°11 - Vol 4 (W.c 2)	pièce non visitée par le présent diagnostic	Diagnostic non réalisé dans cette pièce à la demande du client
Appartement N°11 - Vol 3 (SDB)	pièce non visitée par le présent diagnostic	Diagnostic non réalisé dans cette pièce à la demande du client

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S14			S14 - 1				Négatif sur marquage
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement N°11	Vol 8 (Chambre 4)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement N°11	Vol 11 (Séjour)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement N°11	Vol 7 (Chambre 3)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement N°11	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 14 (Rangement)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces sèches	002OY000 390 n°1 - 1 - 002OY000 390 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°11	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	porteur pièces sèches	002OY000 390 n°1 - 1 - 002OY000 390 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°11	Vol 11 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	porteur pièces sèches	002OY000 390 n°1 - 1 - 002OY000 390 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°11	Vol 8 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S3 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	porteur pièces sèches	002OY000 390 n°1 - 1 - 002OY000 390 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 7 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S3 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	porteur pièces sèches	002OY000 390 n°1 - 1 - 002OY000 390 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°11	Vol 7 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S4 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	porteur pièces sèches	002OY000 390 n°1 - 1 - 002OY000 390 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°11	Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S5 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	porteur pièces sèches	002OY000 390 n°1 - 1 - 002OY000 390 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°11	Vol 2 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S20 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	porteur pièces sèches	002OY000 390 n°1 - 1 - 002OY000 390 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°11	Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S20 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	porteur pièces sèches	002OY000 390 n°1 - 1 - 002OY000 390 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces humides	002OY000 390 n°3 - 1 - 002OY000 390 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine) - Vol 15 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	porteur pièces humides	002OY000 390 n°3 - 1 - 002OY000 390 n°3 - 2	P3	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Réalisation d'un prélèvement	mastics vitrier menuiserie bois	002OY000 390 n°5 - 1 - 002OY000 390 n°5 - 2	P5	Matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 12 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	porteur loggia	002OY000 390 n°6 - 1 - 002OY000 390 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 12 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	porteur loggia	002OY000 390 n°6 - 1 - 002OY000 390 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 11 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture + enduit platre	P15	Réalisation d'un prélèvement	sur cloison bois	002OY000 390 n°15 - 1 - 002OY000 390 n°15 - 2	P15	Papier non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine) - Vol 14 (Rangement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 15 (W.c 1) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture + enduit platre	S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	sur cloison bois	002OY000 390 n°15 - 1 - 002OY000 390 n°15 - 2	P15	Papier non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 11 (Séjour)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement N°11	Vol 12 (Loggia)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement N°11	Vol 8 (Chambre 4)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement N°11	Vol 7 (Chambre 3)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement N°11	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	pvc 4/16/4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement N°11	Vol 12 (Loggia)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P19	Réalisation d'un prélèvement	blanche	002OY000390 n°19 - 1 - 002OY000390 n°19 - 2	P19	Matériau souple blanc avec poussières + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	16						Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement N°11	Vol 14 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	16						Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement N°11	Vol 11 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	16						Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement N°11	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	16						Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement N°11	Vol 2 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	16						Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement N°11	Vol 6 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	16						Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement N°11	Vol 7 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	16						Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 5 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	matériaux entre Panneaux de cloisons bois	I6							Des réserves sont émises sur les matériaux compris entre les cloisons et doublages bois sur lesquels il est impossible de visualiser et de repérer de façon exhaustive tous les matériaux présents sans sondages destructifs importants

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 14 (Rangement)	Plafonds	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèches	002OY000 390 n°2 - 1 - 002OY000 390 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 11 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	pièces sèches	002OY000 390 n°2 - 1 - 002OY000 390 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 12 (Loggia)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	loggia	002OY000 390 n°7 - 1 - 002OY000 390 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 15 (W.c 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	pièces humides	002OY000 390 n°12 - 1 - 002OY000 390 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	pièces humides	002OY000 390 n°12 - 1 - 002OY000 390 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P4	Réalisation d'un prélèvement	faïence blanche	002OY000 390 n°4 - 1 - 002OY000 390 n°4 - 2	P4	Colle blanche non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de mur	Colle + plinthe plastique grise	P16	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 390 n°16 - 1 - 002OY000 390 n°16 - 2	P16	Matériau souple beige + matériau souple blanc + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 11 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 4) - Vol 1 (Entrée) - Vol 14 (Rangement) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 13 (Cuisine) - Vol 15 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle + plinthe plastique grise	P16 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002OY000 390 n°16 - 1 - 002OY000 390 n°16 - 2	P16	Matériau souple beige + matériau souple blanc + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 8 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Colle + plinthe noire cassante d'origine	P17	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 390 n°17 - 1 - 002OY000 390 n°17 - 2	P17	Matériau compact noir + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 11 (Séjour) - Vol 14 (Rangement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 13 (Cuisine) - Vol 15 (W.c 1) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Colle + plinthe noire cassante d'origine	S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002OY000 390 n°17 - 1 - 002OY000 390 n°17 - 2	P17	Matériau compact noir + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 12 (Loggia)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P8	Réalisation d'un prélèvement	lissé	002OY000 390 n°8 - 1 - 002OY000 390 n°8 - 2	P8	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces humides	002OY000 390 n°9 - 1 - 002OY000 390 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 15 (W.c 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	gris pièces humides	002OY000 390 n°9 - 1 - 002OY000 390 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P10	Réalisation d'un prélèvement	résidus de colle du revêtement d'origine pièces humides	002OY000 390 n°10 - 1 - 002OY000 390 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 15 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	résidus de colle du revêtement d'origine pièces humides	002OY000 390 n°10 - 1 - 002OY000 390 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélèvement	résidus colle noire revêtement d'origine	002OY000 390 n°11 - 1 - 002OY000 390 n°11 - 2	P11	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S17 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	résidus colle noire revêtement d'origine	002OY000 390 n°11 - 1 - 002OY000 390 n°11 - 2	P11	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°11	Vol 14 (Rangement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S18 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	résidus colle noire revêtement d'origine	002OY000 390 n°11 - 1 - 002OY000 390 n°11 - 2	P11	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°11	Vol 8 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P13	Réalisation d'un prélèvement	résidus colle souple jaune revêtement d'origine	002OY000 390 n°13 - 1 - 002OY000 390 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	résidus colle souple jaune revêtement d'origine	002OY000 390 n°13 - 1 - 002OY000 390 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces sèches	002OY000 390 n°14 - 1 - 002OY000 390 n°14 - 2	P14	Ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 8 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	gris pièces sèches	002OY000 390 n°14 - 1 - 002OY000 390 n°14 - 2	P14	Ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P18	Réalisation d'un prélèvement	résidus colle effritable jaune revêtement d'origine	002OY000 390 n°18 - 1 - 002OY000 390 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	résidus colle effritable jaune revêtement d'origine	002OY000 390 n°18 - 1 - 002OY000 390 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°11	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	I4			I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°11	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	I4			I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	I4			I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°11	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	I4			I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°11	Vol 8 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	I4			I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°11	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	I4			I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 13 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	I4			I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°11	Vol 14 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	I4			I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°11	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	I4			I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement N°11	Vol 15 (W.c 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche non d'origine	I4			I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3 - I4 - 4 - I4 - 5 - I4 - 6				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°11	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	barre de seuil	15			15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement N°11	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	barre de seuil	15			15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement N°11	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	barre de seuil	15			15 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement N°11	Appartement N°11 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement N°11	Appartement N°11 - Plan des prélèvements
	Appartement N°11	Appartement N°11 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement N°11	Appartement N°11 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement N°11	Appartement N°11 - MPCA Revêtement de sol




APPARTEMENT N°11 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OY000390

Légende



Volume non visité

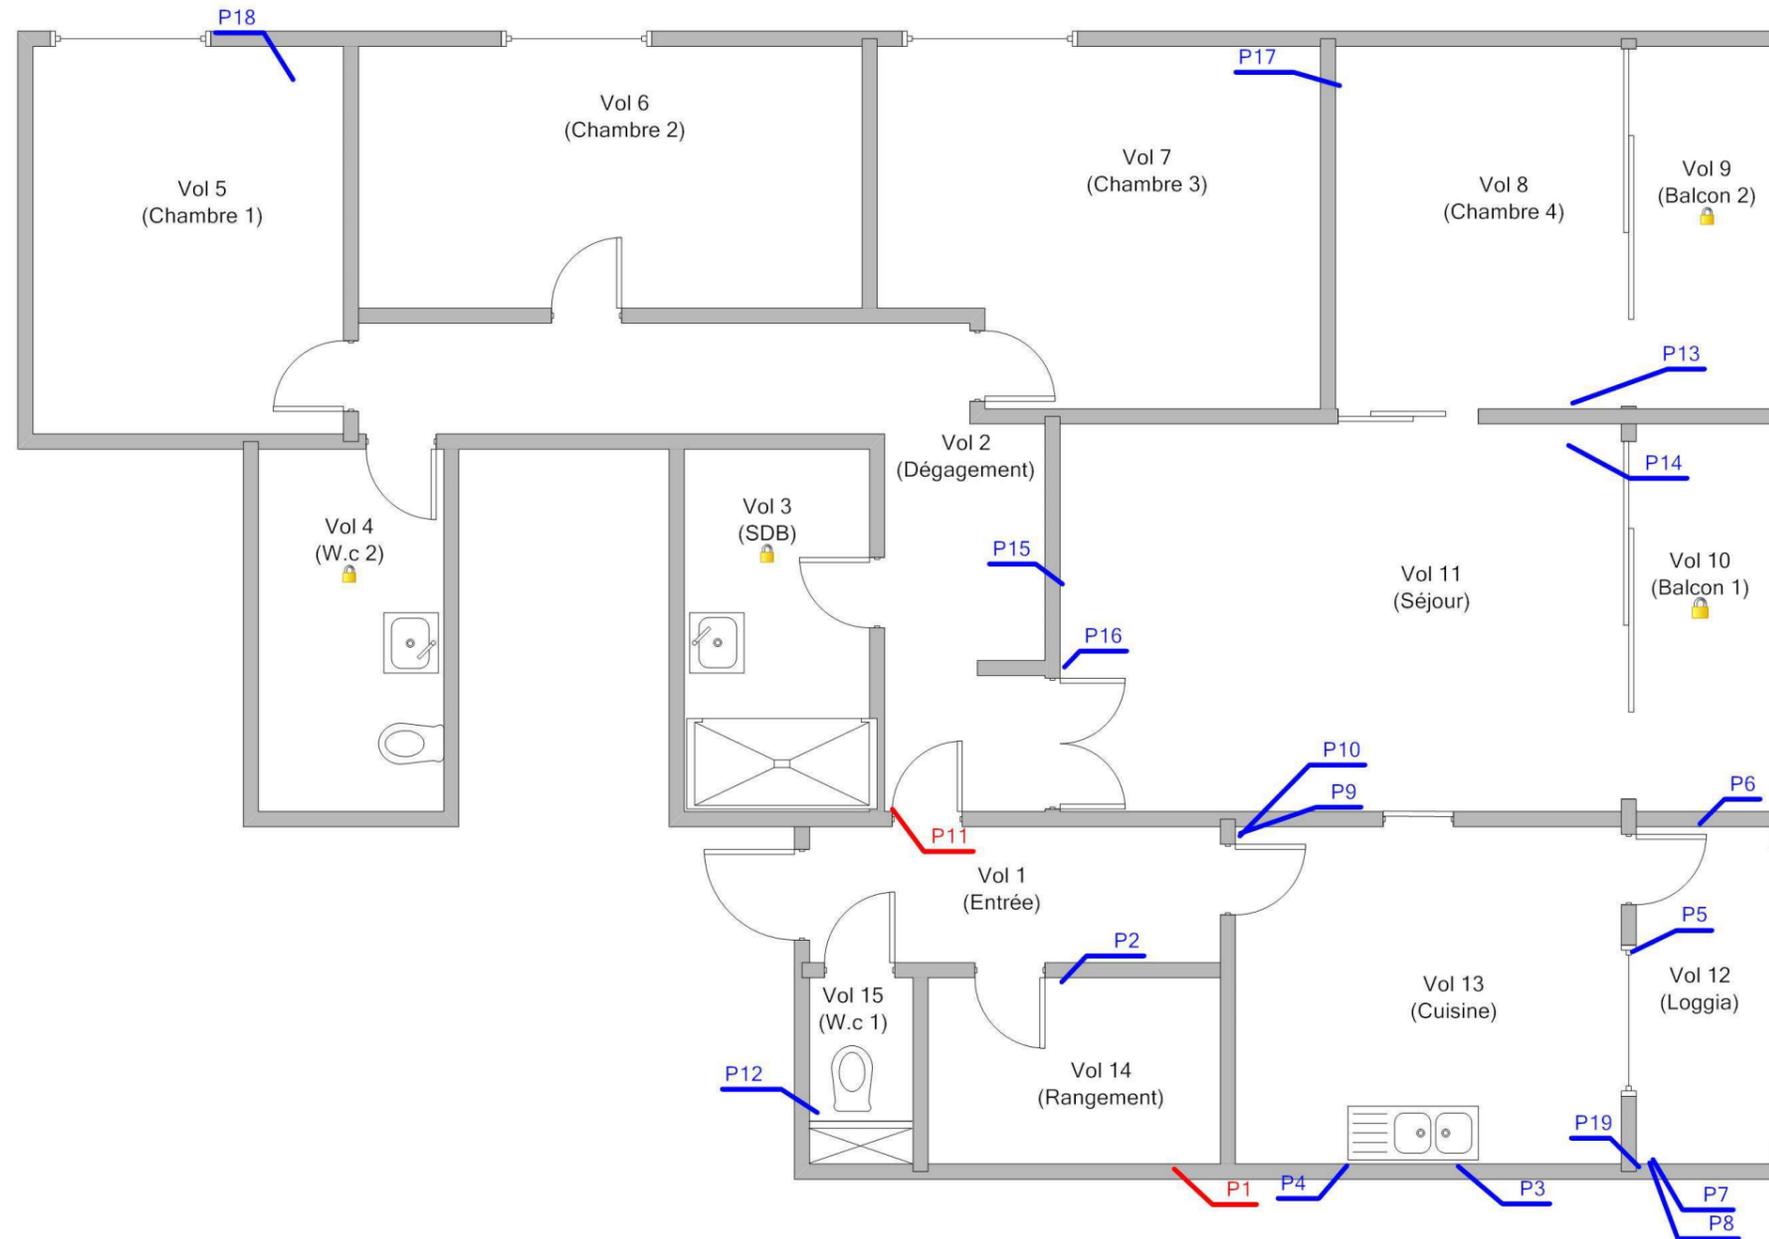

Adresse du bien
48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage

Date intervention
10/02/2017


Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

APPARTEMENT N°11 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002OY000390

Légende

 P1 : Enduit ciment porteur pièces sèches

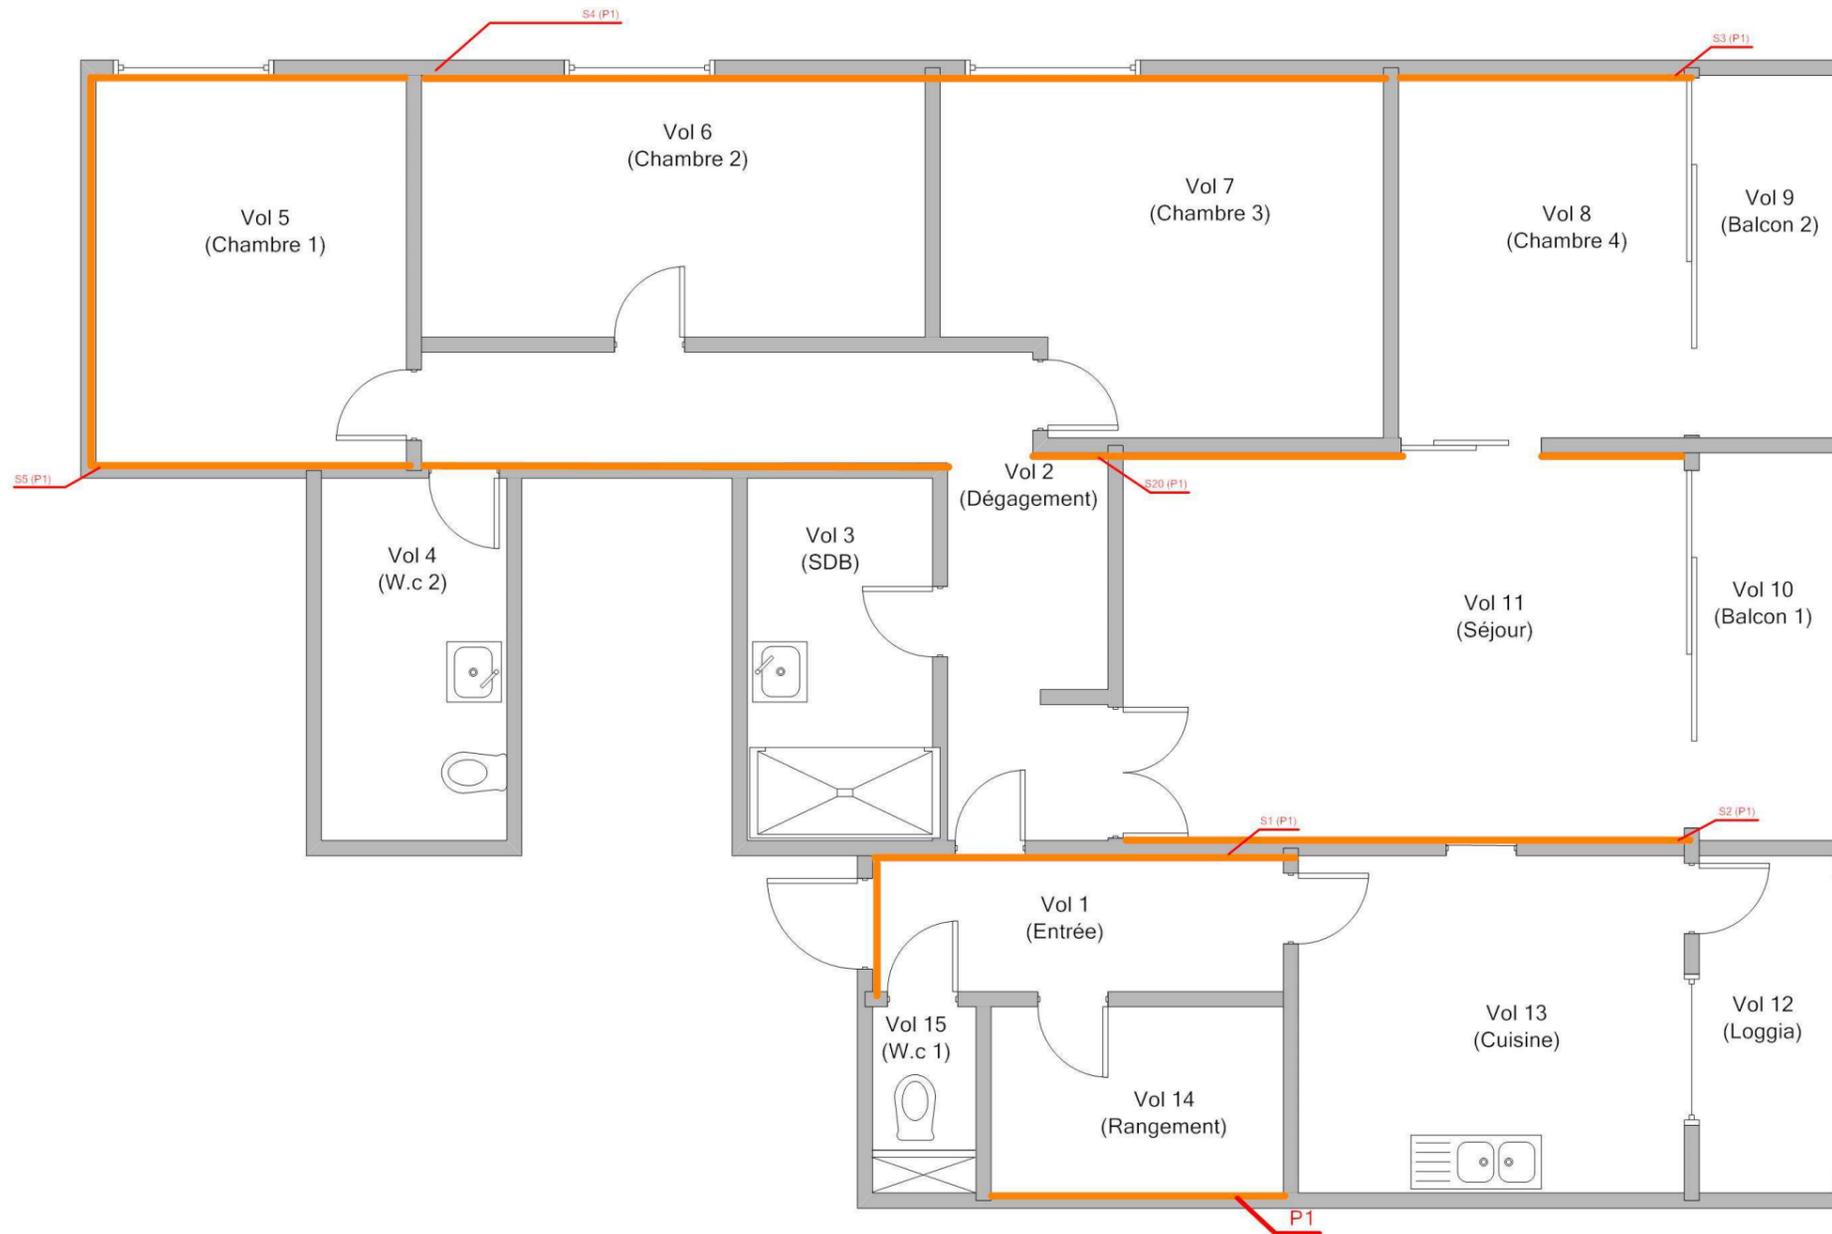

Adresse du bien
48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage

Date intervention
10/02/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

APPARTEMENT N°11 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002OY000390

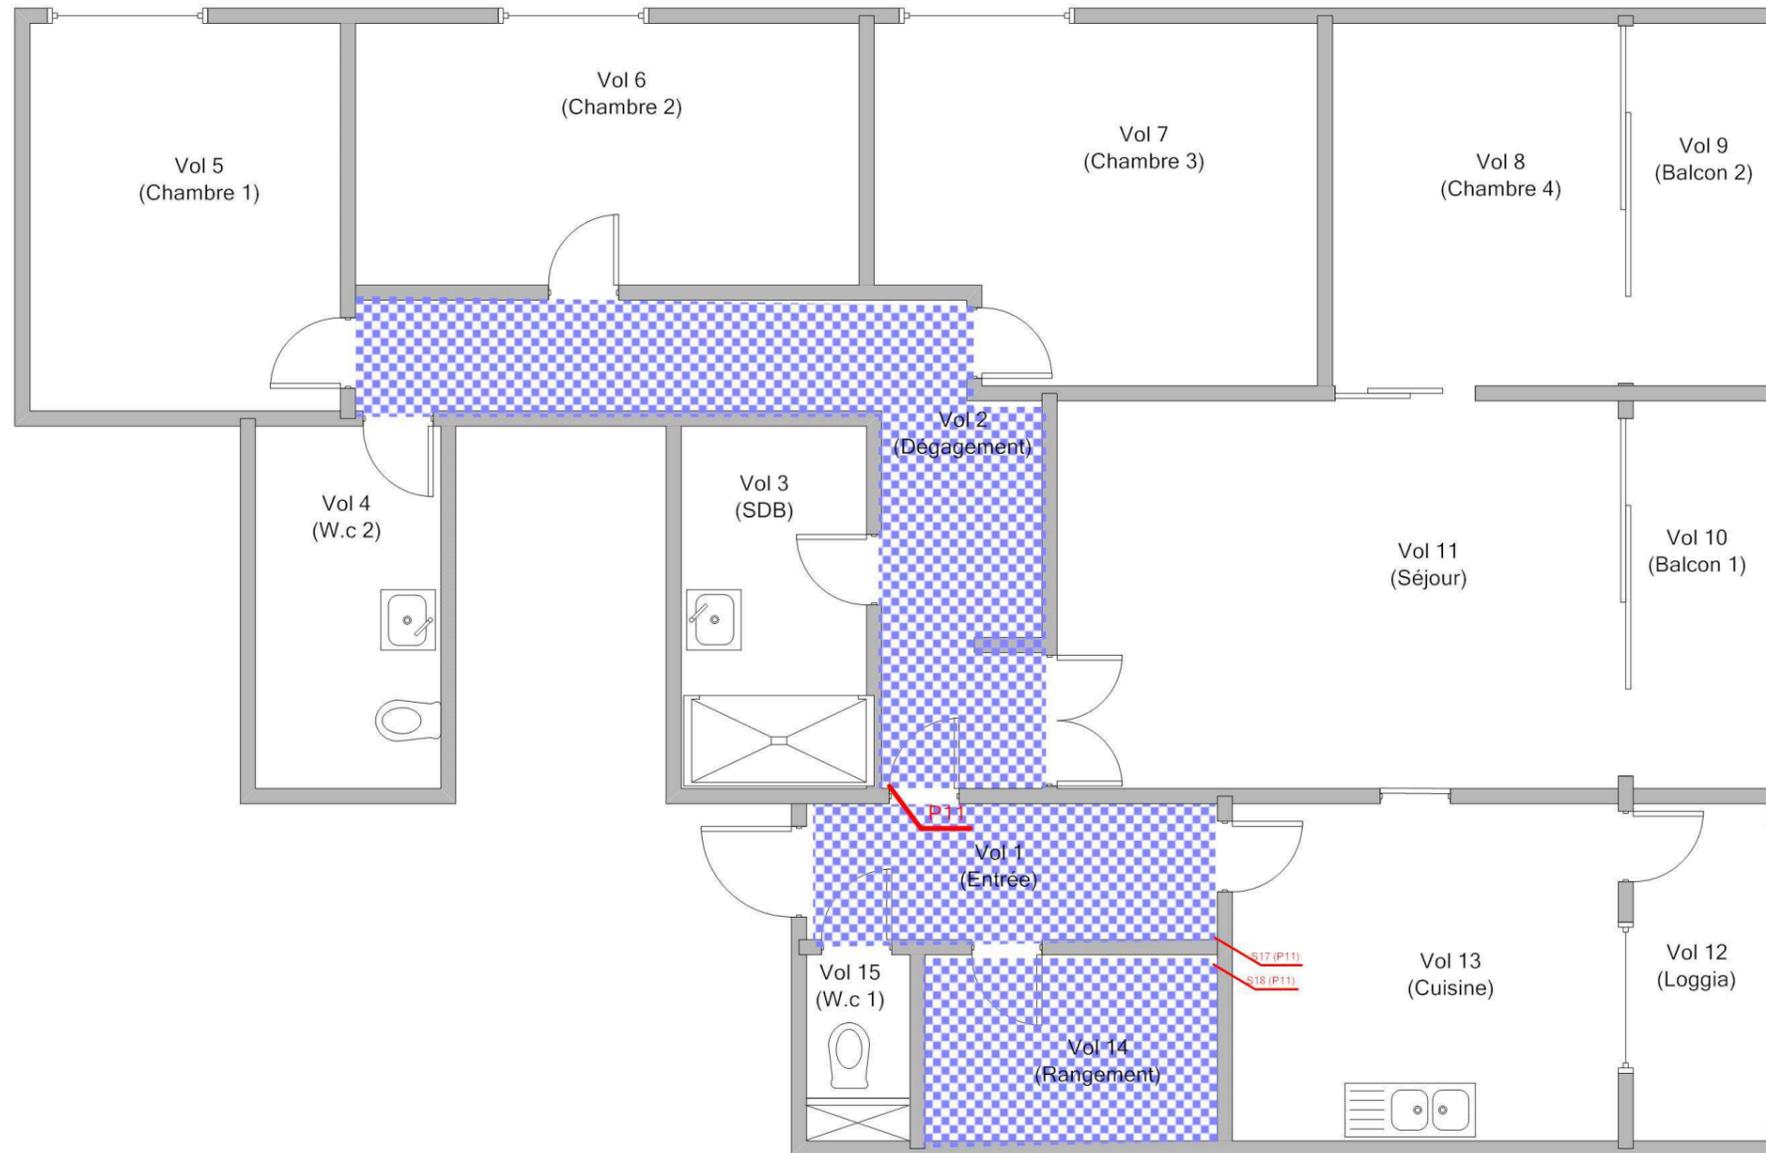

Légende

 P11 : Colles bitumineuse noire du revêtement de sol dérivée



Adresse du bien
48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage

Date intervention
10/02/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000390 n°1 - 1 (P1)	Appartement N°11 - Vol 14 (Rangement)	Prélevement positif
002OY000390 n°1 - 2 (P1)	Appartement N°11 - Vol 14 (Rangement)	Prélevement positif
002OY000390 n°2 - 1 (P2)	Appartement N°11 - Vol 14 (Rangement)	Prélevement négatif
002OY000390 n°2 - 2 (P2)	Appartement N°11 - Vol 14 (Rangement)	Prélevement négatif
002OY000390 n°3 - 1 (P3)	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000390 n°3 - 2 (P3)	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000390 n°4 - 1 (P4)	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000390 n°4 - 2 (P4)	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Prélevement négatif
S14 - 1 (A14)	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Absence sur marquage du materiau
002OY000390 n°5 - 1 (P5)	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000390 n°5 - 2 (P5)	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	11
002OY000390 n°6 - 1 (P6)	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000390 n°6 - 2 (P6)	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000390 n°7 - 1 (P7)	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000390 n°7 - 2 (P7)	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000390 n°8 - 1 (P8)	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000390 n°8 - 2 (P8)	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000390 n°9 - 1 (P9)	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000390 n°9 - 2 (P9)	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000390 n°10 - 1 (P10)	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000390 n°10 - 2 (P10)	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000390 n°11 - 1 (P11)	Appartement N°11 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement positif
002OY000390 n°11 - 2 (P11)	Appartement N°11 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement positif
002OY000390 n°12 - 1 (P12)	Appartement N°11 - Vol 15 (W.c 1)	Prélevement négatif
002OY000390 n°12 - 2 (P12)	Appartement N°11 - Vol 15 (W.c 1)	Prélevement négatif
002OY000390 n°13 - 1 (P13)	Appartement N°11 - Vol 8 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002OY000390 n°13 - 2 (P13)	Appartement N°11 - Vol 8 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002OY000390 n°14 - 1 (P14)	Appartement N°11 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000390 n°14 - 2 (P14)	Appartement N°11 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000390 n°15 - 1 (P15)	Appartement N°11 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002OY000390 n°15 - 2 (P15)	Appartement N°11 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000390 n°16 - 1 (P16)	Appartement N°11 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000390 n°16 - 2 (P16)	Appartement N°11 - Vol 11 (Séjour)	Prélevement négatif
002OY000390 n°17 - 1 (P17)	Appartement N°11 - Vol 8 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002OY000390 n°17 - 2 (P17)	Appartement N°11 - Vol 8 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002OY000390 n°18 - 1 (P18)	Appartement N°11 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000390 n°18 - 2 (P18)	Appartement N°11 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	Appartement N°11 - Vol 11 (Séjour)	I2
	Appartement N°11 - Vol 8 (Chambre 4)	I3
	Appartement N°11 - Vol 6 (Chambre 2)	I4
	Appartement N°11 - Vol 6 (Chambre 2)	I4
	Appartement N°11 - Vol 6 (Chambre 2)	I4
	Appartement N°11 - Vol 6 (Chambre 2)	I4
	Appartement N°11 - Vol 6 (Chambre 2)	I4
	Appartement N°11 - Vol 6 (Chambre 2)	I4
	Appartement N°11 - Vol 7 (Chambre 3)	I5
002OY000390 n°19 - 1 (P19)	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	Prélevement négatif
002OY000390 n°19 - 2 (P19)	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	Prélevement négatif

002OY000390 n°1 - 1 (P1)



002OY000390 n°1 - 2 (P1)



002OY000390 n°2 - 1 (P2)



002OY000390 n°2 - 2 (P2)



002OY000390 n°3 - 1 (P3)




002OY000390 n°3 - 2 (P3)



002OY000390 n°4 - 1 (P4)



002OY000390 n°4 - 2 (P4)

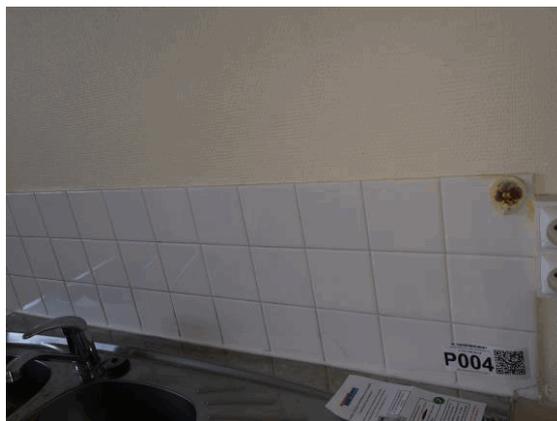

S14 - 1 (A14)



002OY000390 n°5 - 1 (P5)



002OY000390 n°5 - 2 (P5)



I1 - 1



002OY000390 n°6 - 1 (P6)



002OY000390 n°6 - 2 (P6)



002OY000390 n°7 - 1 (P7)



002OY000390 n°7 - 2 (P7)



002OY000390 n°8 - 1 (P8)




002OY000390 n°8 - 2 (P8)



002OY000390 n°9 - 1 (P9)



002OY000390 n°9 - 2 (P9)

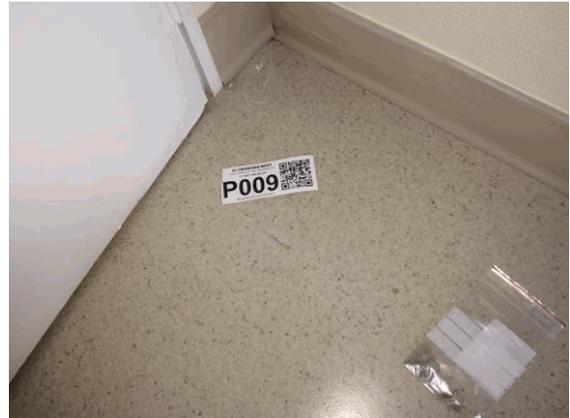


002OY000390 n°10 - 1 (P10)



002OY000390 n°10 - 2 (P10)



002OY000390 n°11 - 1 (P11)

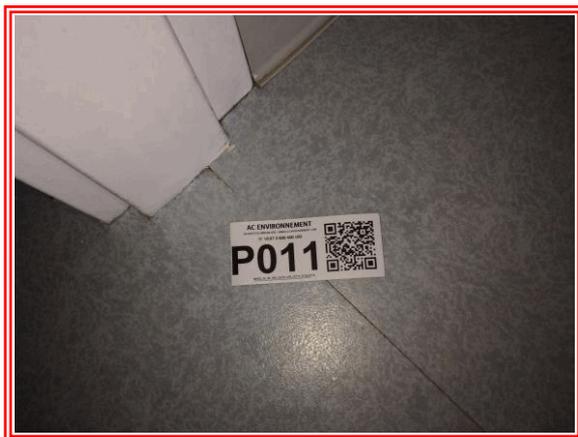

002OY000390 n°11 - 2 (P11)



002OY000390 n°12 - 1 (P12)



002OY000390 n°12 - 2 (P12)



002OY000390 n°13 - 1 (P13)



002OY000390 n°13 - 2 (P13)



002OY000390 n°14 - 1 (P14)



002OY000390 n°14 - 2 (P14)



002OY000390 n°15 - 1 (P15)



002OY000390 n°15 - 2 (P15)



002OY000390 n°16 - 1 (P16)



002OY000390 n°16 - 2 (P16)



002OY000390 n°17 - 1 (P17)



002OY000390 n°17 - 2 (P17)



002OY000390 n°18 - 1 (P18)



I2 - 1



I4 - 1



002OY000390 n°18 - 2 (P18)



I3 - 1



I4 - 2



I4 - 3



I4 - 4



I4 - 5



I4 - 6



I5 - 1



002OY000390 n°19 - 1 (P19)



002OY000390 n°19 - 2 (P19)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - porteur pièces sèches -	Appartement N°11 - Vol 14 (Rangement)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - pièces sèches -	Appartement N°11 - Vol 14 (Rangement)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - porteur pièces humides -	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable - faïence blanche -	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - mastics vitrier menuiserie bois -	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - porteur loggia -	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - loggia -	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture - lissé -	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - gris pièces humides -	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable - résidus de colle du revêtement d'origine pièces humides -	Appartement N°11 - Vol 13 (Cuisine)	

P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable - résidus colle noire revêtement d'origine -	Appartement N°11 - Vol 2 (Dégagement)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - pièces humides -	Appartement N°11 - Vol 15 (W.c 1)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable - résidus colle souple jaune revêtement d'origine -	Appartement N°11 - Vol 8 (Chambre 4)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac hétérogène - gris pièces sèches -	Appartement N°11 - Vol 11 (Séjour)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier non séparable + peinture non séparable + carton non séparable - sur cloison bois -	Appartement N°11 - Vol 11 (Séjour)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple beige + matériau souple blanc + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable - -	Appartement N°11 - Vol 11 (Séjour)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau compact noir + peintures multiples - -	Appartement N°11 - Vol 8 (Chambre 4)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable - résidus colle effritable jaune revêtement d'origine -	Appartement N°11 - Vol 5 (Chambre 1)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières + peintures multiples non séparable - blanche -	Appartement N°11 - Vol 12 (Loggia)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48337 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48337
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 14 (Rangement)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META le 01/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48338 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48338
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 14 (Rangement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48339 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48339
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 13 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 02/03/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48340 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48340
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 13 (Cuisine)
Description ITGA	Colle blanche / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48341 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48341
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 13 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau gris en vrac / Peinture / Bois en lamelles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Bois en lamelles		Non analysé		

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48342 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48342
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 12 (Loggia)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48343 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48343
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 12 (Loggia)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48344 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48344
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 12 (Loggia)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau gris en vrac hétérogène + peinture	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48345 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48345
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 13 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48346 EN DATE DU 02/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
 Echantillon ITGA : IT071702-48346
 Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 13 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48347 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48347
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 2 (Dégagement)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Colle bitumineuse noire / Ragréage rose en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	META le 01/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48348 EN DATE DU 02/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
 Echantillon ITGA : IT071702-48348
 Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 15 (W.c 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48349 EN DATE DU 02/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Ludovic GARDENAT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
 Echantillon ITGA : IT071702-48349
 Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 8 (Chambre 4)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48350 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48350
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 11 (Séjour)
Description ITGA	Ragréage gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréage gris en vrac hétérogène	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48351 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48351
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390015 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Peinture + enduit plâtre / Vol 11 (Séjour)
Description ITGA	Papier / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Papier non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48352 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48352
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle + plinthe plastique grise / Vol 11 (Séjour)
Description ITGA	Matériau souple beige / Matériau souple blanc / Colle polymère jaune / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple beige + matériau souple blanc + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48353 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48353
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle + plinthe noire cassante d'origine / Vol 8 (Chambre 4)
Description ITGA	Matériau compact noir / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact noir + peintures multiples	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48354 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48354
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragrée gris / Ragrée rose / Sous couche de ragrée blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + ragrée rose + sous couche de ragrée blanche non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-48355 EN DATE DU 02/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-15589
Echantillon ITGA : IT071702-48355
Reçu au laboratoire le : 17/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000390
Dossier client	_00146000010000100011_ 48 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 11 de type 5 situé au 02 ème étage
Echantillon	002OY000390019 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 12 (Loggia)
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple blanc avec poussières + peintures multiples non séparable	META le 01/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste