

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

| | |
|--------------------|--|
| Adresse : | 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES |
| CP - Ville : | 53200 CHATEAU GONTIER |
| Référence client : | _00147000030000100026_ |
| Date du repérage : | 18/05/2017 |
| Désignation : | Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.





Sommaire

| Rapport | Annexes |
|--|--|
| <p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

Renseignements administratifs

| A | | B | |
|---------------------------|---|--|--|
| Designation de l'immeuble | | Propriétaire / Donneur d'ordre | |
| Adresse : | 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES 53200 CHATEAU GONTIER | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT |
| Référence client : | _00147000030000100026_ | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation : | Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC | | |
| Date de construction : | | | |

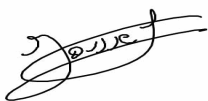

| C | Opérateur de repérage | D | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
|--|---|--|---|
| Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage : | AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 18/05/2017 | Nom : MORA Denis Date du rapport : 08/06/2017 A Riorges, le 08/06/2017 | |
| <p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015</p>  | | |  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) |

| E | Pièces visitées | |
|--|---|--|
| Liste des locaux visités : | | |
| Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) Appartement n°26 - Vol 3 (Séjour) Appartement n°26 - Vol 6 (Entrée) Appartement n°26 - Vol 8 (SDB) | Appartement n°26 - Vol 2 (Chambre 2) Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement) Appartement n°26 - Vol 9 (W.C) | |

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|--|------------------|---|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Dépassement) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) | |
| Plafond et faux-plafonds | Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Dépassement) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) | |
| Revêtement de mur | Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Dépassement) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) | |
| Revêtement de sol | Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Dépassement) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) | |
| Equipements divers et accessoires | Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | |



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

| Localisation | Matériau | Justification |
|-------------------|-------------------|--|
| Vol 5 (Cuisine) | Mastic étanchéité | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 3 (Séjour) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 2 (Chambre 2) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 1 (Chambre 1) | PVC 4/16/4 | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Vol 5 (Cuisine) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 2 (Chambre 2) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 3 (Séjour) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 1 (Chambre 1) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf pré. |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| Vol 1 (Chambre 1) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | P2 |
| Vol 2 (Chambre 2) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | P2 |
| Vol 3 (Séjour) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | P2 |
| Vol 7 (Dégagement) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | P2 |
| Vol 6 (Entrée) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | P2 |
| Vol 1 (Chambre 1) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | P3 |
| Vol 2 (Chambre 2) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | P3 |
| Vol 3 (Séjour) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | P3 |
| Vol 7 (Dégagement) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | P3 |
| Vol 6 (Entrée) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | P3 |
| Vol 7 (Dégagement) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles dures grises avec colle jaune | P6 |
| Vol 8 (SDB) | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces humides) | P7 |
| Vol 9 (W.C) | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces humides) | P7 |
| Vol 5 (Cuisine) | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces humides) | P7 |
| Vol 9 (W.C) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | P9 |
| Vol 5 (Cuisine) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | P9 |



| | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|-----|
| Vol 8 (SDB) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | P9 |
| Vol 5 (Cuisine) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces humides) | P11 |
| Vol 8 (SDB) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces humides) | P11 |
| Vol 7 (Dégagement) | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces sèches) | P16 |
| Vol 1 (Chambre 1) | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces sèches) | P16 |
| Vol 2 (Chambre 2) | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces sèches) | P16 |
| Vol 3 (Séjour) | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces sèches) | P16 |
| Vol 6 (Entrée) | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces sèches) | P16 |

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|--------------------------------------|---|--|
| Vol 8 (SDB) - Appartement n°26 | Inaccessible sans sondage destructif | Volume sous et derrière bac douche récent |
| Appartement n°26 - Vol 10 (Balcon 1) | pièce non visée par le présent diagnostic | Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment |
| Appartement n°26 - Vol 4 (Loggia) | Inaccessible sans sondage destructif | Loggia refaite entièrement a neuf avant intervention (Refus de prélèvement de mayenne habitat) |
| Appartement n°26 - Vol 11 (Balcon 2) | pièce non visée par le présent diagnostic | Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---|-------------|------------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | Evier | Peinture bitumineuse bleue | P12 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°12 - 1 - 002HD0015 02 n°12 - 2 | P12 | Peinture en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | Evier | Mastic étanchéité | I1 | | | I1 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | Radiateurs | Joints | I3 | | | I3 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°26 | Vol 2 (Chambre 2) | Radiateurs | Joints | I3 | | | I3 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement n°26 | Vol 3 (Séjour) | Radiateurs | Joints | I3 | | | I3 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) | Radiateurs | Joints | I3 | | | I3 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|----------------|---|-------------|---|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | P2 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD001502 n°2 - 1 - 002HD001502 n°2 - 2 | P2 | Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | P2 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | | 002HD001502 n°2 - 1 - 002HD001502 n°2 - 2 | P2 | Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 2 (Chambre 2) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | S10 (P2) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | | 002HD001502 n°2 - 1 - 002HD001502 n°2 - 2 | P2 | Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 3 (Séjour) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | S11 (P2) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | | 002HD001502 n°2 - 1 - 002HD001502 n°2 - 2 | P2 | Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 7 (Dégagement) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | S12 (P2) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | | 002HD001502 n°2 - 1 - 002HD001502 n°2 - 2 | P2 | Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 6 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces sèches) | S13 (P2) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | | 002HD001502 n°2 - 1 - 002HD001502 n°2 - 2 | P2 | Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc non séparable | Positif | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | P3 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD001502 n°3 - 1 - 002HD001502 n°3 - 2 | P3 | Enduit plâtreux blanc + matériau beige non séparable + carton non séparable + papier non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 2 (Chambre 2) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | S14 (P3) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | | 002HD001502 n°3 - 1 - 002HD001502 n°3 - 2 | P3 | Enduit plâtreux blanc + matériau beige non séparable + carton non séparable + papier non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 3 (Séjour) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | S15 (P3) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | | 002HD001502 n°3 - 1 - 002HD001502 n°3 - 2 | P3 | Enduit plâtreux blanc + matériau beige non séparable + carton non séparable + papier non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 7 (Dégagement) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | S16 (P3) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | | 002HD001502 n°3 - 1 - 002HD001502 n°3 - 2 | P3 | Enduit plâtreux blanc + matériau beige non séparable + carton non séparable + papier non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 6 (Entrée) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches | S17 (P3) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | | 002HD001502 n°3 - 1 - 002HD001502 n°3 - 2 | P3 | Enduit plâtreux blanc + matériau beige non séparable + carton non séparable + papier non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 9 (W.C) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | P9 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD001502 n°9 - 1 - 002HD001502 n°9 - 2 | P9 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | S23 (P9) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9 | | 002HD001502 n°9 - 1 - 002HD001502 n°9 - 2 | P9 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | Positif | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|----------------|--|-------------|---|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 8 (SDB) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | S24 (P9) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9 | | 002HD0015 02 n°9 - 1 - 002HD0015 02 n°9 - 2 | P9 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces humides) | P11 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°11 - 1 - 002HD0015 02 n°11 - 2 | P11 | Enduit gris en vrac + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces humides) | P11 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | | 002HD0015 02 n°11 - 1 - 002HD0015 02 n°11 - 2 | P11 | Enduit gris en vrac + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 8 (SDB) | Murs et cloisons | Enduit ciment (Porteur pièces humides) | S25 (P11) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | | 002HD0015 02 n°11 - 1 - 002HD0015 02 n°11 - 2 | P11 | Enduit gris en vrac + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 3 (Séjour) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |
| Appartement n°26 | Vol 2 (Chambre 2) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) | Menuiseries | PVC 4/16/4 | I2 | | | I2 - 1 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|--------------------|-----------|--|------------------------------|---|----------------|---|-------------|--|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 8 (SDB) | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces humides) | P7 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°7 - 1 - 002HD0015 02 n°7 - 2 | P7 | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 9 (W.C) | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces humides) | S1 (P7) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 | | 002HD0015 02 n°7 - 1 - 002HD0015 02 n°7 - 2 | P7 | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces humides) | S2 (P7) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 | | 002HD0015 02 n°7 - 1 - 002HD0015 02 n°7 - 2 | P7 | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 7 (Dégagement) | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces sèches) | P16 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°16 - 1 - - 002HD0015 02 n°16 - 2 | P16 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces sèches) | S30 (P16) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16 | | 002HD0015 02 n°16 - 1 - - 002HD0015 02 n°16 - 2 | P16 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|---|----------------|---|-------------|--|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 2 (Chambre 2) | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces sèches) | S31 (P16) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16 | | 002HD0015 02 n°16 - 1 - 002HD0015 02 n°16 - 2 | P16 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 3 (Séjour) | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces sèches) | S32 (P16) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16 | | 002HD0015 02 n°16 - 1 - 002HD0015 02 n°16 - 2 | P16 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 6 (Entrée) | Plafonds | Enduit ciment (Plafond pièces sèches) | S33 (P16) | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16 | | 002HD0015 02 n°16 - 1 - 002HD0015 02 n°16 - 2 | P16 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Positif | Présence sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de mur | Colle jaune de plinthe origine | P1 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°1 - 1 - 002HD0015 02 n°1 - 2 - 002HD0015 02 n°1 - 3 | P1 | Colle jaune de plinthe origine | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 7 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 6 (Entrée) | Revêtement de mur | Colle jaune de plinthe origine | S6 - S7 - S8 - S9 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 | | 002HD0015 02 n°1 - 1 - 002HD0015 02 n°1 - 2 - 002HD0015 02 n°1 - 3 | P1 | Colle jaune de plinthe origine | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------------------|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 9 (W.C) | Revêtement de mur | Colle de plinthe plastique d'origine pièces humides | P8 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°8 - 1 - 002HD0015 02 n°8 - 2 | P8 | Colle polymère jaune avec couche cartonnée | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) - Vol 8 (SDB) | Revêtement de mur | Colle de plinthe plastique d'origine pièces humides | S3 - S22 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8 | | 002HD0015 02 n°8 - 1 - 002HD0015 02 n°8 - 2 | P8 | Colle polymère jaune avec couche cartonnée | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence cuisine) | P10 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°10 - 1 - - 002HD0015 02 n°10 - 2 | P10 | Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|--|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|----------------|--|-------------|---|----------|----------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Moquettes vertes avec colle jaune | P4 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°4 - 1 - 002HD0015 02 n°4 - 2 | P4 | Moquette + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 1 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine pièces sèches | P5 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°5 - 1 - 002HD0015 02 n°5 - 2 | P5 | Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 7 (Dégagement) - Vol 3 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 6 (Entrée) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine pièces sèches | S18 - S19 - S20 - S21 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | | 002HD0015 02 n°5 - 1 - 002HD0015 02 n°5 - 2 | P5 | Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 7 (Dégagement) | Revêtement de sol | Dalles dures grises avec colle jaune | P6 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°6 - 1 - 002HD0015 02 n°6 - 2 | P6 | Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune + peinture | Positif | Présence sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine pièces humides | P13 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°13 - 1 - 002HD0015 02 n°13 - 2 | P13 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine pièces humides | S26 - S27 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13 | | 002HD0015 02 n°13 - 1 - 002HD0015 02 n°13 - 2 | P13 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides | P14 | Réalisation d'un prélèvement | Avec ragréages inséparables | 002HD0015 02 n°14 - 1 - 002HD0015 02 n°14 - 2 | P14 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 8 (SDB) - Vol 9 (W.C) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides | S28 - S29 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14 | Avec ragréages inséparables | 002HD0015 02 n°14 - 1 - 002HD0015 02 n°14 - 2 | P14 | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de sol | Lino beige avec colle jaune | P15 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°15 - 1 - 002HD0015 02 n°15 - 2 | P15 | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 6 (Entrée) - Vol 9 (W.C) | Revêtement de sol | Lino beige avec colle jaune | S4 - S5 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15 | | 002HD0015 02 n°15 - 1 - 002HD0015 02 n°15 - 2 | P15 | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |









Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|----------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement n°26 | Vol 2 (Chambre 2) | Revêtement de sol | Moquettes marron avec colle jaune | P17 | Réalisation d'un prélèvement | | 002HD0015 02 n°17 - 1 - 002HD0015 02 n°17 - 2 | P17 | Moquette marron + colle polymère jaune + ragréage blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement n°26 | Vol 3 (Séjour) | Revêtement de sol | Moquettes marron avec colle jaune | S34 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17 | | 002HD0015 02 n°17 - 1 - 002HD0015 02 n°17 - 2 | P17 | Moquette marron + colle polymère jaune + ragréage blanc | Négatif | Négatif sur analyse |




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref. | Plans | Titre du plan |
|--|------------------|--|
|  | Appartement n°26 | Appartement n°26 - Plan de repérage - Actions menées |
|  | Appartement n°26 | Appartement n°26 - Plan de prélèvements |
|  | Appartement n°26 | Appartement n°26 - MPCA Toutes catégories confondues |
|  | Appartement n°26 | Appartement n°26 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits |
|  | Appartement n°26 | Appartement n°26 - MPCA Plafond et faux-plafonds |
|  | Appartement n°26 | Appartement n°26 - MPCA Revêtement de sol |




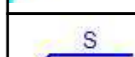
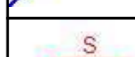



APARTEMENT N°26 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001502

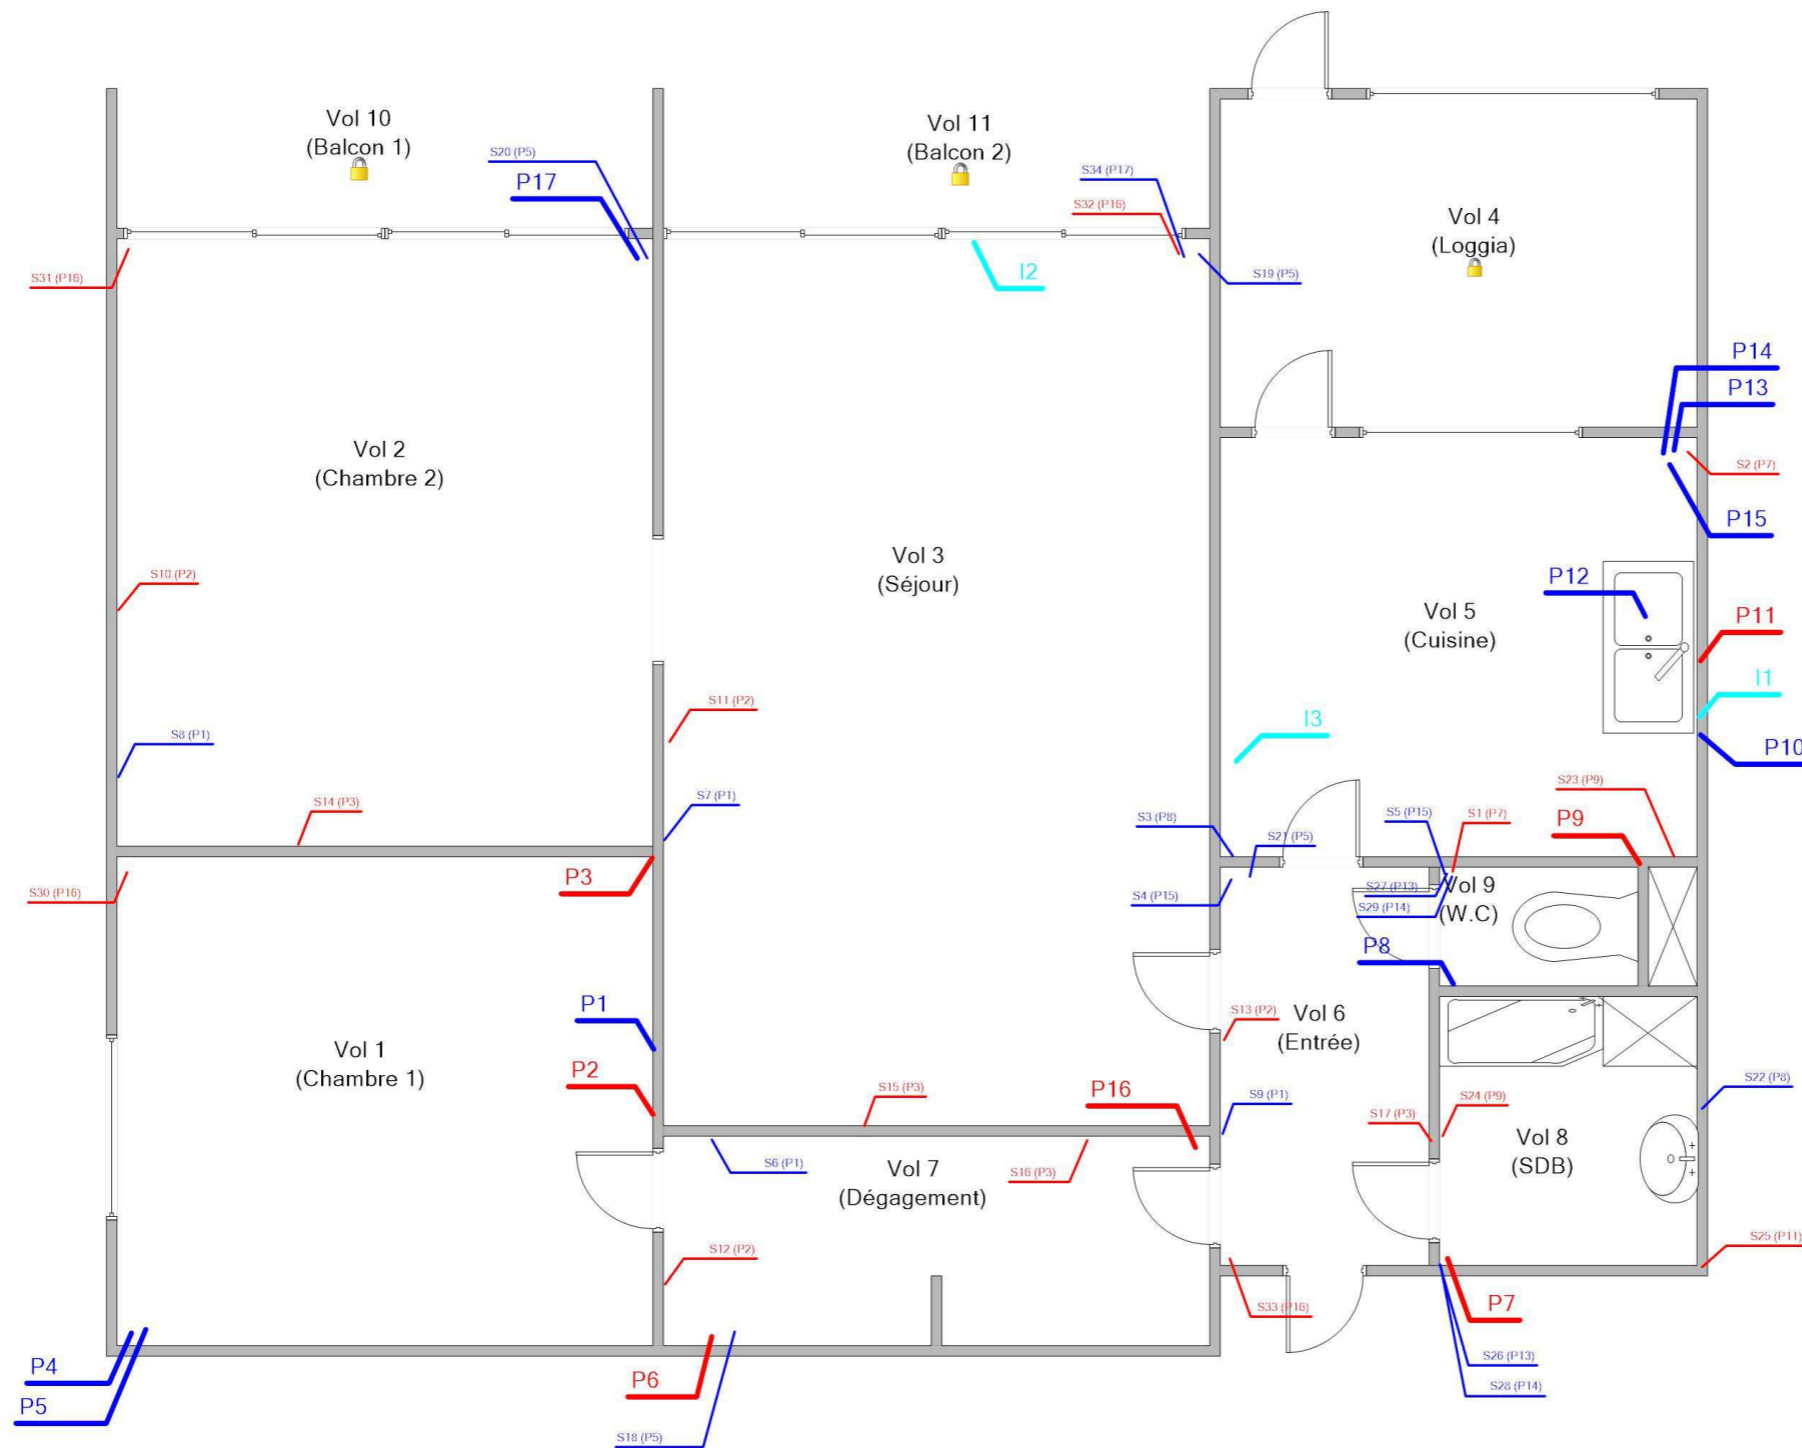

Légende
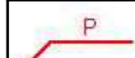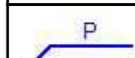
| | |
|---|--|
|  | Localisation d'un prélèvement positif |
|  | Localisation d'un prélèvement |
|  | Localisation d'une impossibilité technique |
|  | Localisation d'un sondage négatif |
|  | Localisation d'un sondage positif |
|  | Volume non visité |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Adresse du bien
44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC

Date intervention
18/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°26 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001502

Légende



Volume non visité

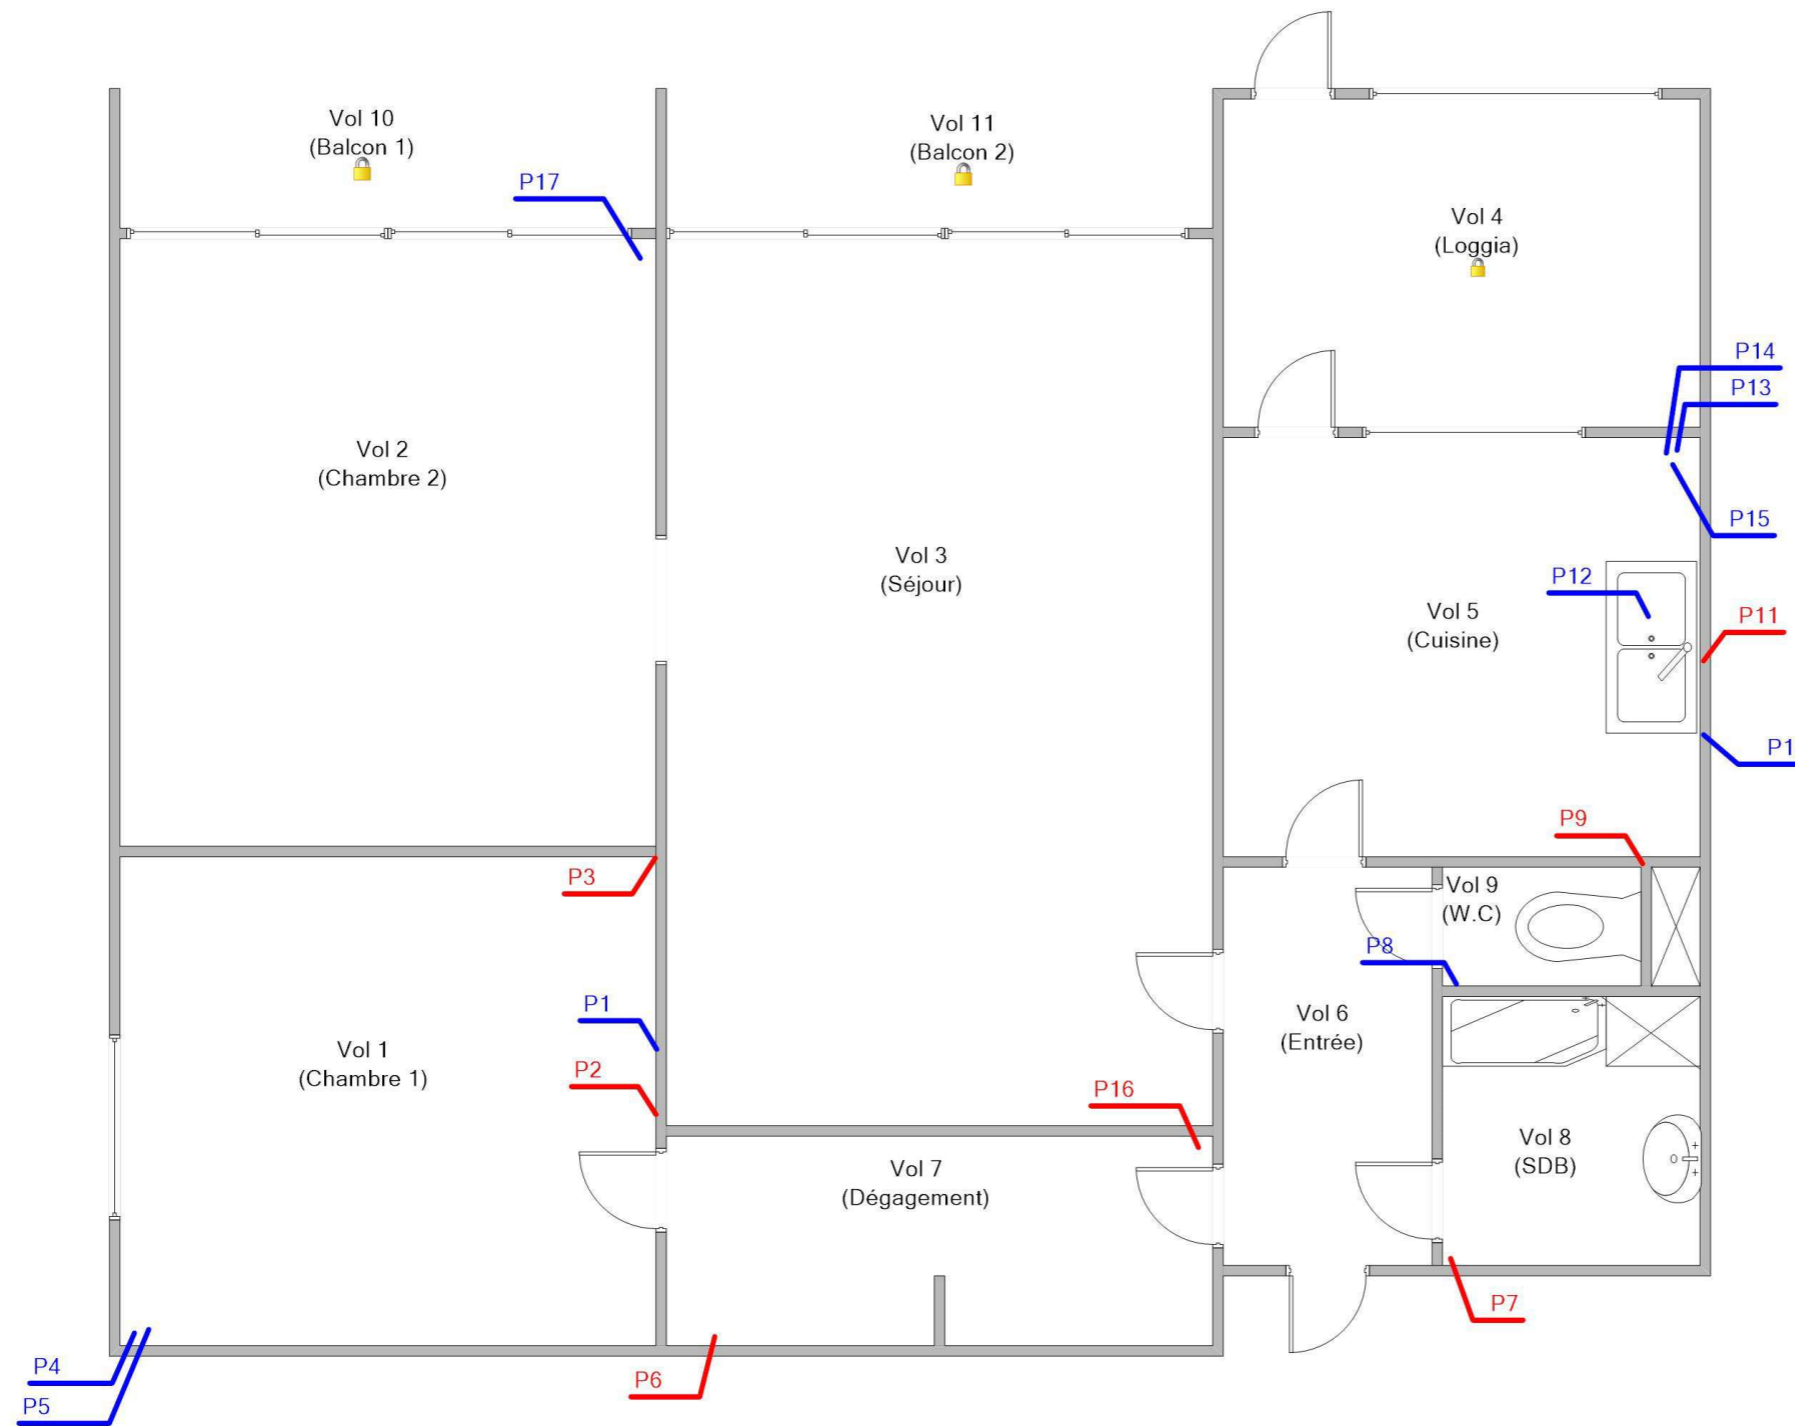


Adresse du bien
44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC

Date intervention
18/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

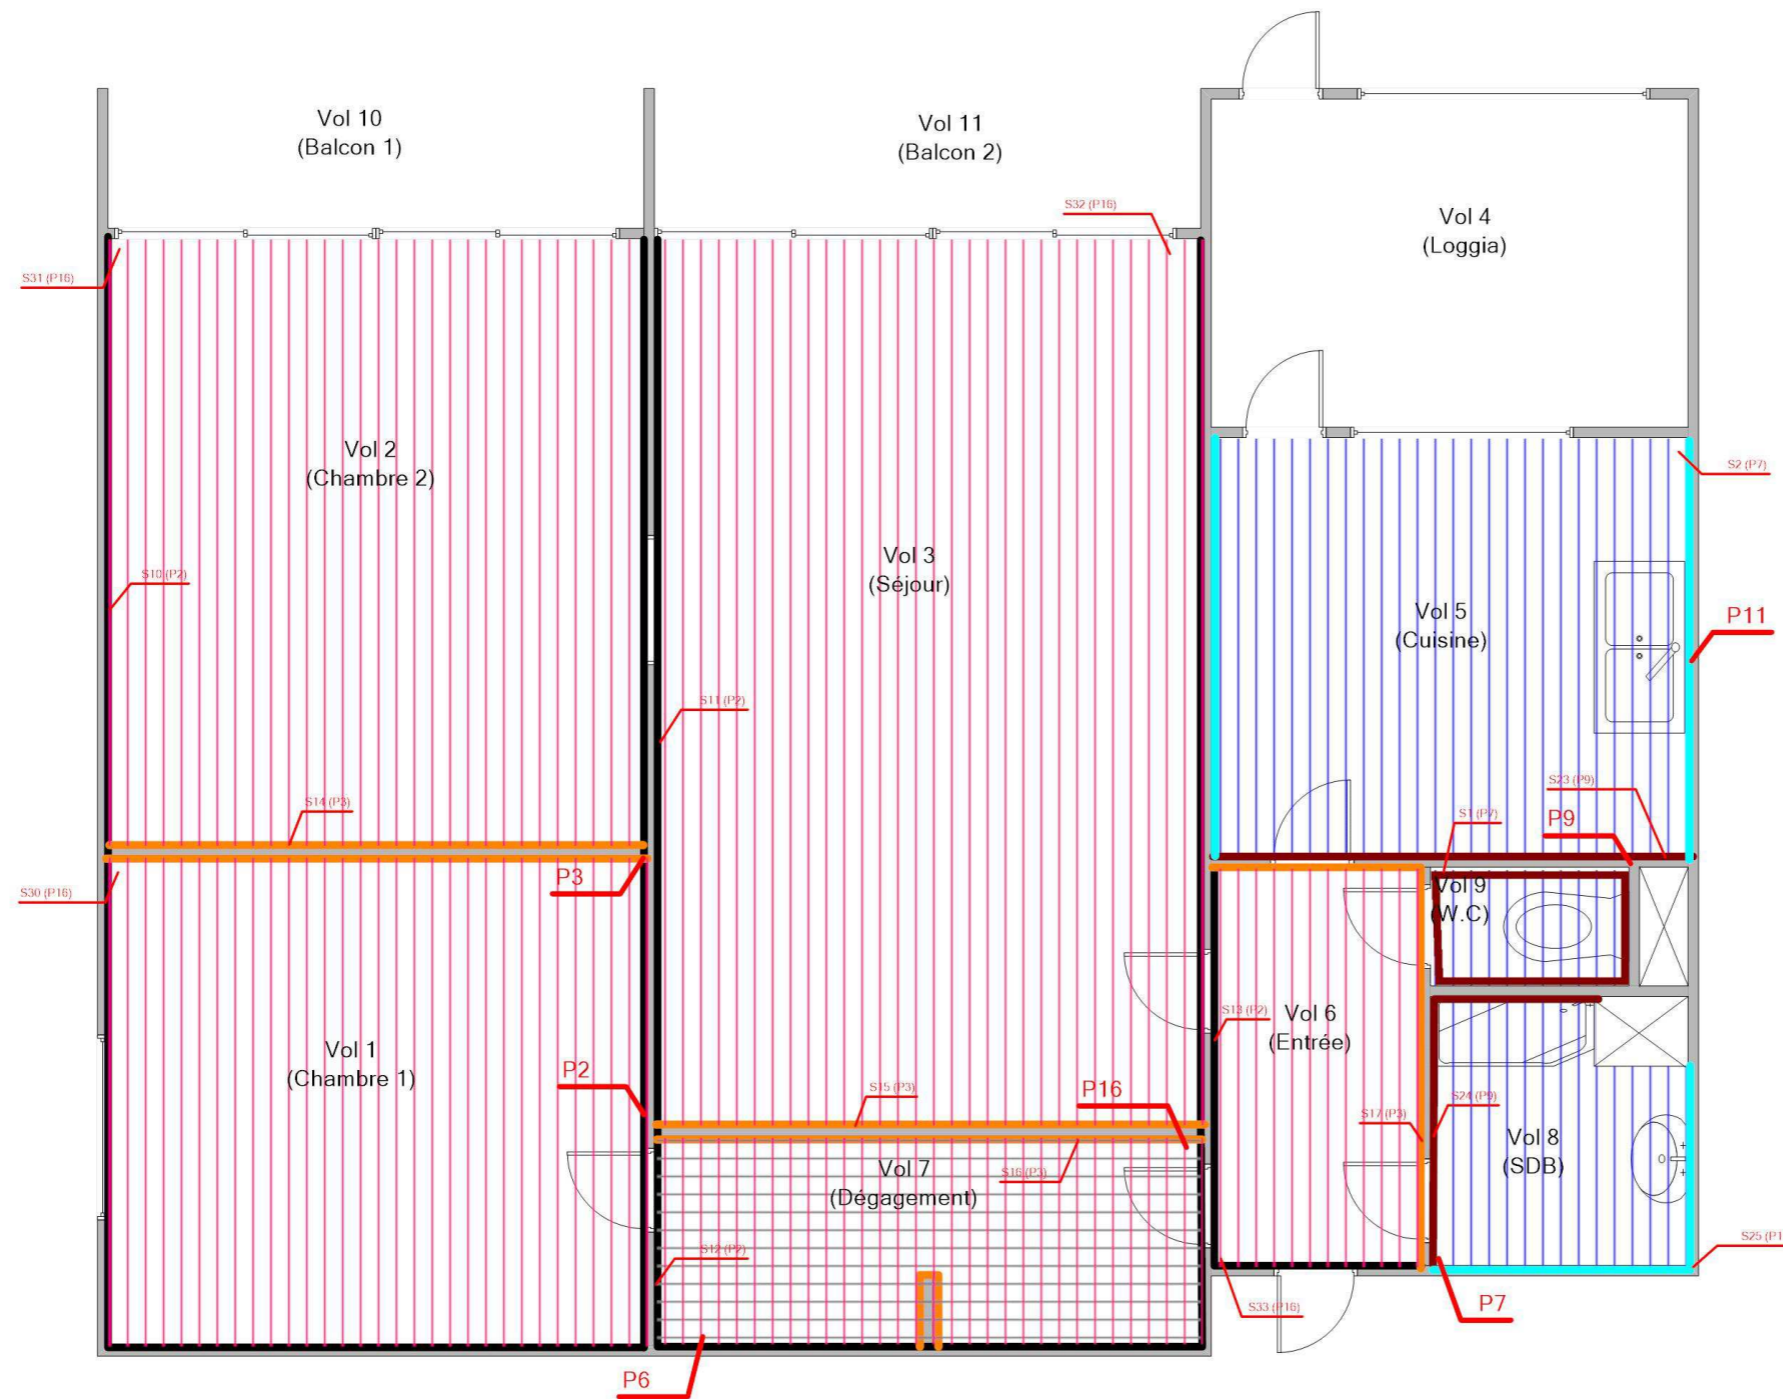

Légende

| | |
|--|---|
| | P3 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches |
| | P7 : Enduit ciment (Plafond pièces humides) |
| | P2 : Enduit ciment (Porteur pièces sèches) |
| | P16 : Enduit ciment (Plafond pièces sèches) |
| | P11 : Enduit ciment (Porteur pièces humides) |
| | P6 : Dalles dures grises avec colle jaune |
| | P9 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides |



Adresse du bien
44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC

Date intervention
18/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°26 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001502

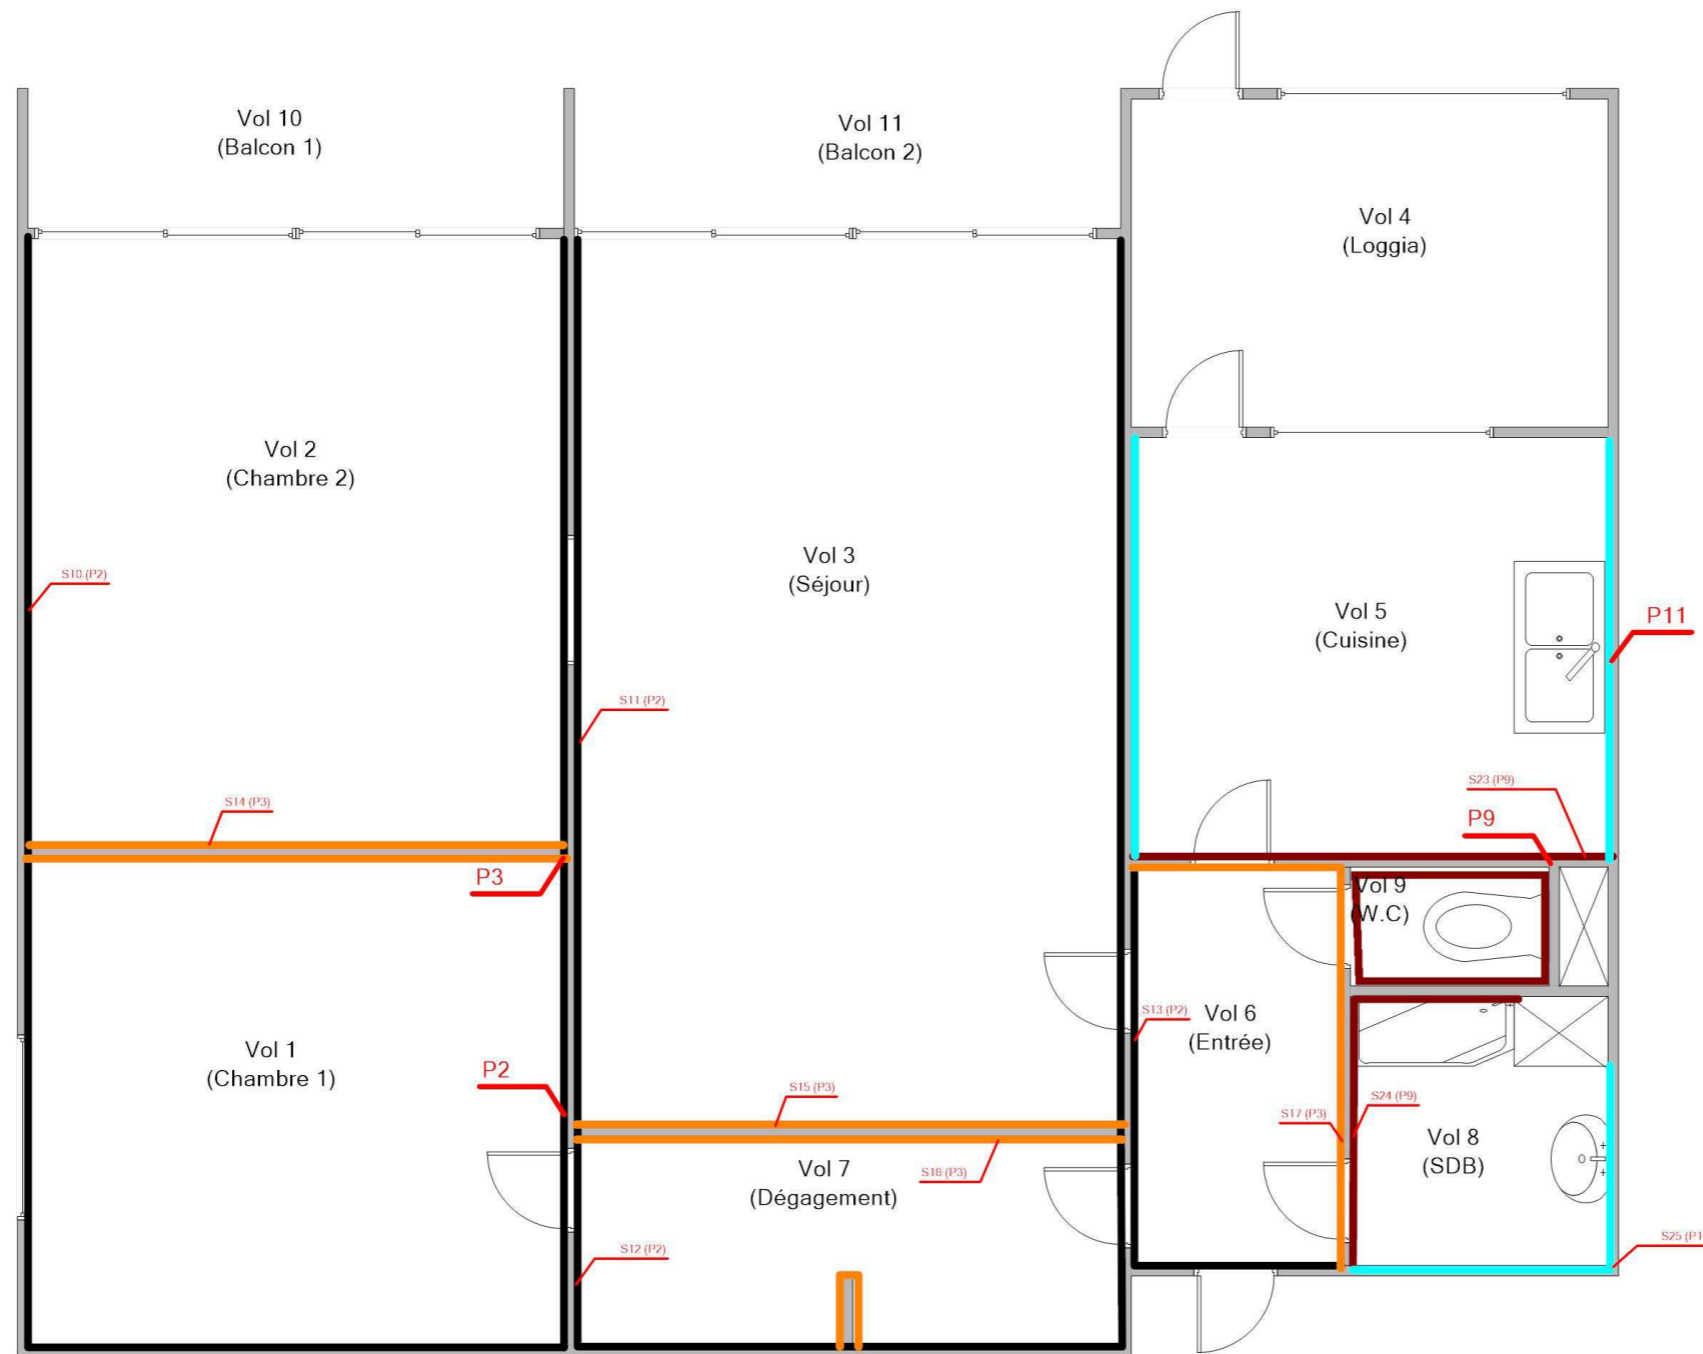

Légende

| | |
|--|---|
| | P3 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches |
| | P2 : Enduit ciment (Porteur pièces sèches) |
| | P11 : Enduit ciment (Porteur pièces humides) |
| | P9 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides |



Adresse du bien
44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC

Date intervention
18/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°26 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001502



Légende


| | |
|--|--|
| | P7 : Enduit ciment (Plafond pièces humides) |
| | P16 : Enduit ciment (Plafond pièces sèches) |




| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|--|-------------------|------------------------|
| 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES 53200 CHATEAU GONTIER | Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC | 18/05/2017 | JOUSSELIN David |

APPARTEMENT N°26 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001502

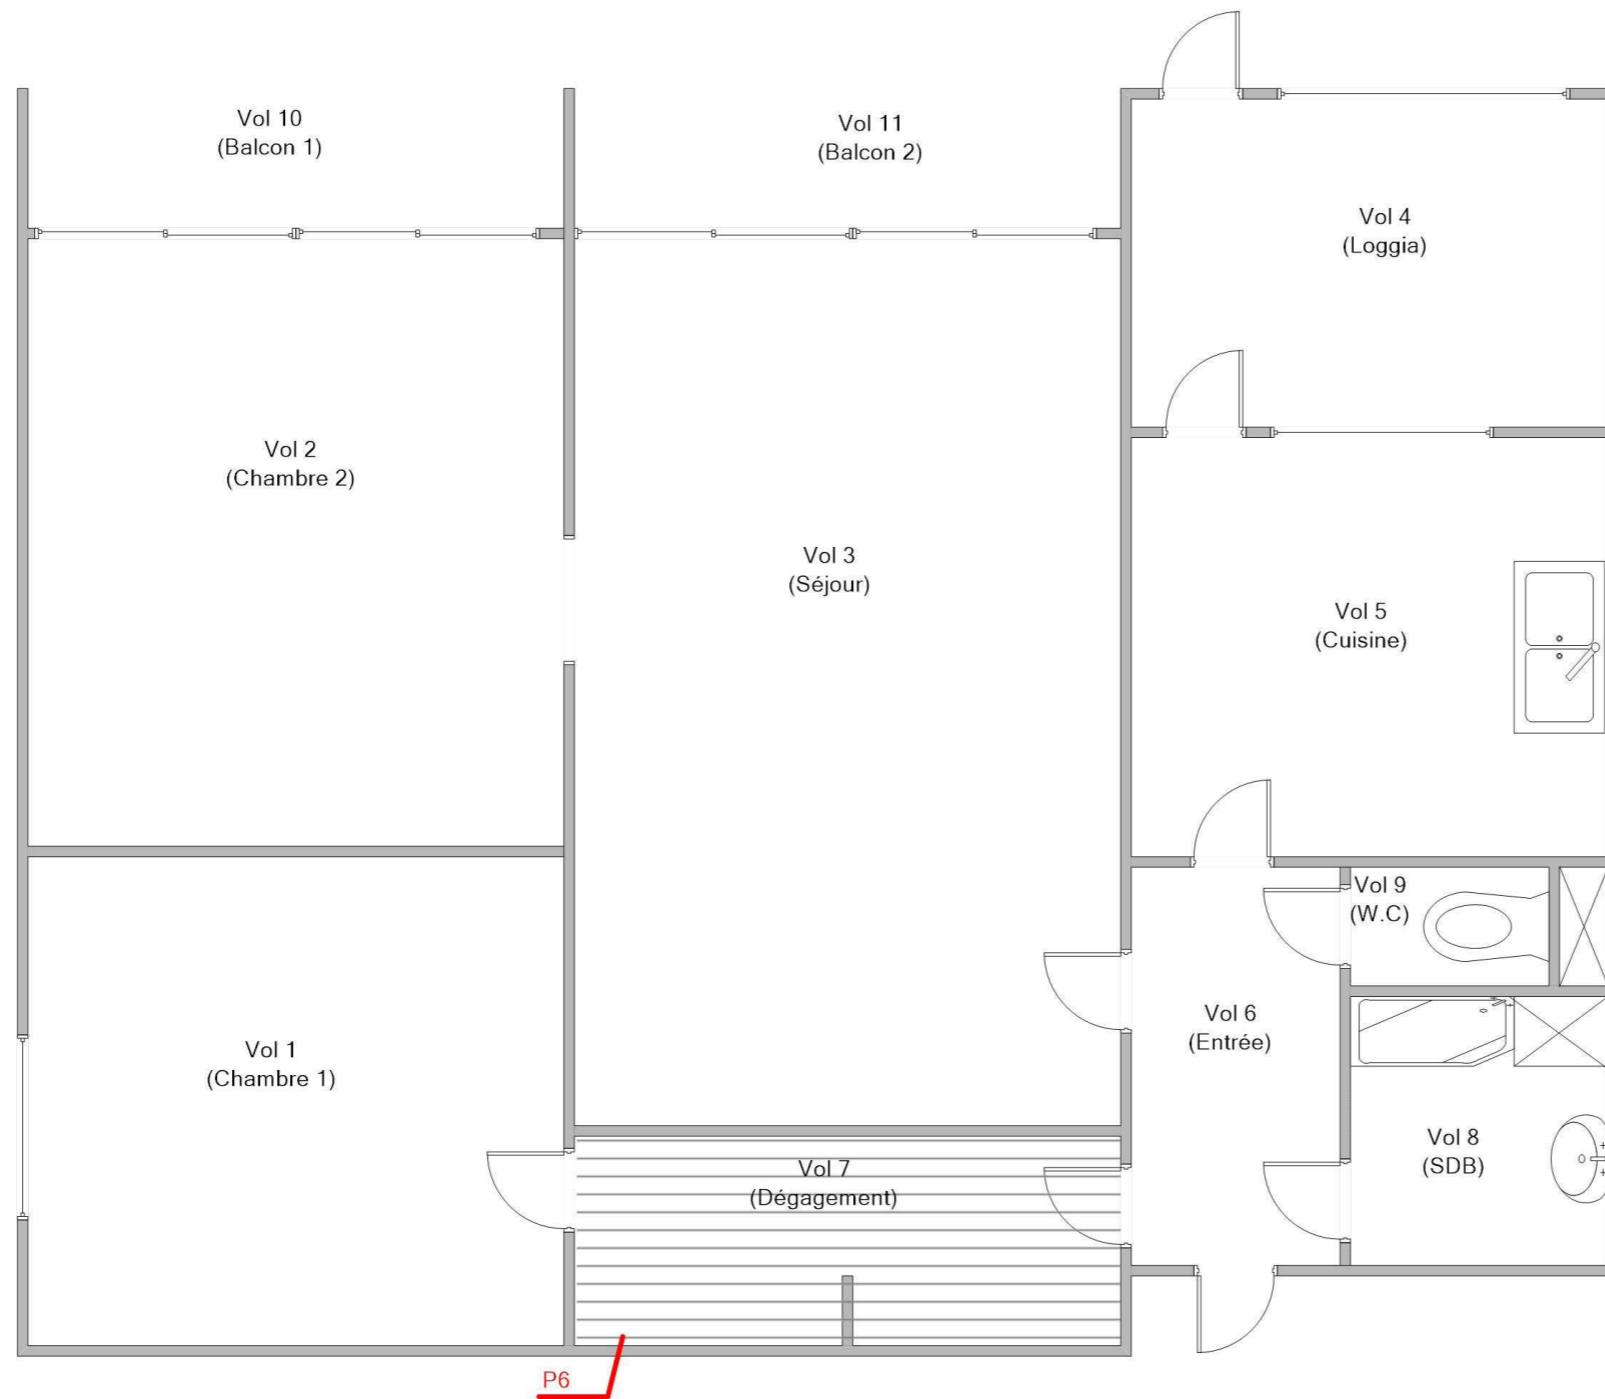

Légende

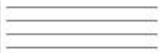 P6 : Dalles dures grises avec colle jaune



Adresse du bien
44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC

Date intervention
18/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|----------------------------|--|---------------------|
| 002HD001502 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°1 - 2 (P1) | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°1 - 3 (P1) | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°2 - 2 (P2) | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°3 - 1 (P3) | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°3 - 2 (P3) | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°4 - 2 (P4) | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°4 - 1 (P4) | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°5 - 1 (P5) | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°5 - 2 (P5) | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°6 - 1 (P6) | Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°6 - 2 (P6) | Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°7 - 1 (P7) | Appartement n°26 - Vol 8 (SDB) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°7 - 2 (P7) | Appartement n°26 - Vol 8 (SDB) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°8 - 1 (P8) | Appartement n°26 - Vol 9 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°8 - 2 (P8) | Appartement n°26 - Vol 9 (W.C) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°9 - 2 (P9) | Appartement n°26 - Vol 9 (W.C) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°9 - 1 (P9) | Appartement n°26 - Vol 9 (W.C) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°10 - 1 (P10) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°10 - 2 (P10) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°11 - 1 (P11) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°11 - 2 (P11) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°12 - 1 (P12) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°12 - 2 (P12) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°13 - 2 (P13) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°13 - 1 (P13) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°14 - 2 (P14) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°14 - 1 (P14) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°15 - 1 (P15) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°15 - 2 (P15) | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | Prélevement négatif |



| Référence | Localisation | Action |
|----------------------------|--|---------------------|
| 002HD001502 n°16 - 1 (P16) | Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°16 - 2 (P16) | Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement) | Prélevement positif |
| 002HD001502 n°17 - 1 (P17) | Appartement n°26 - Vol 2 (Chambre 2) | Prélevement négatif |
| 002HD001502 n°17 - 2 (P17) | Appartement n°26 - Vol 2 (Chambre 2) | Prélevement négatif |
| | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | 11 |
| | Appartement n°26 - Vol 3 (Séjour) | 12 |
| | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | 13 |



002HD001502 n°1 - 1 (P1)



002HD001502 n°1 - 2 (P1)



002HD001502 n°1 - 3 (P1)



002HD001502 n°2 - 1 (P2)



002HD001502 n°2 - 2 (P2)



002HD001502 n°3 - 1 (P3)



002HD001502 n°3 - 2 (P3)




002HD001502 n°4 - 2 (P4)



002HD001502 n°4 - 1 (P4)



002HD001502 n°5 - 1 (P5)

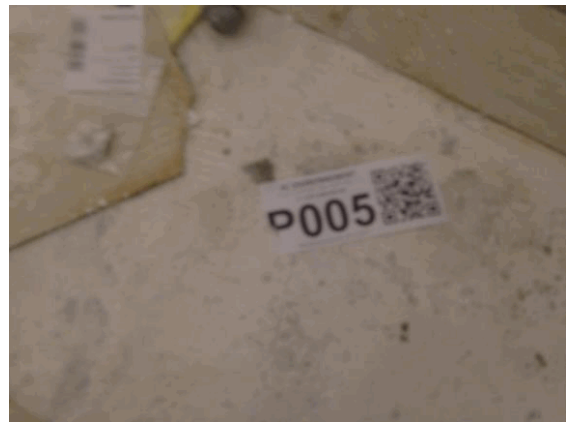

002HD001502 n°5 - 2 (P5)



002HD001502 n°6 - 1 (P6)



002HD001502 n°6 - 2 (P6)



002HD001502 n°7 - 1 (P7)



002HD001502 n°7 - 2 (P7)



002HD001502 n°8 - 1 (P8)



002HD001502 n°8 - 2 (P8)



002HD001502 n°9 - 2 (P9)



002HD001502 n°9 - 1 (P9)



002HD001502 n°10 - 1 (P10)



002HD001502 n°10 - 2 (P10)



002HD001502 n°11 - 1 (P11)



002HD001502 n°11 - 2 (P11)



002HD001502 n°12 - 1 (P12)



002HD001502 n°12 - 2 (P12)



002HD001502 n°13 - 2 (P13)



002HD001502 n°13 - 1 (P13)




002HD001502 n°14 - 2 (P14)



002HD001502 n°14 - 1 (P14)




002HD001502 n°15 - 1 (P15)

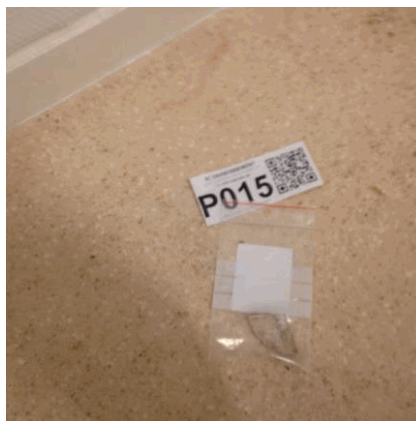

002HD001502 n°15 - 2 (P15)



002HD001502 n°16 - 1 (P16)

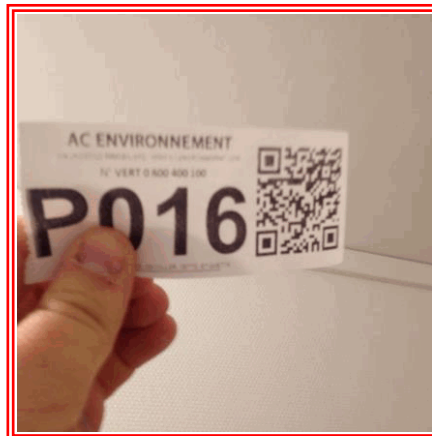

002HD001502 n°16 - 2 (P16)



002HD001502 n°17 - 1 (P17)



002HD001502 n°17 - 2 (P17)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie | Composant | Matériau | Localisation | Observation |
|-----------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| P1 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle jaune de plinthe origine - - | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | |
| P2 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc non séparable - - | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | |
| P3 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduit plâtreux blanc + matériau beige non séparable + carton non séparable + papier non séparable - - | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | |
| P4 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Moquette + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac - - | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | |
| P5 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - - | Appartement n°26 - Vol 1 (Chambre 1) | |
| P6 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune + peinture - - | Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement) | |
| P7 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit beige en vrac + peinture non séparable - - | Appartement n°26 - Vol 8 (SDB) | |
| P8 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle polymère jaune avec couche cartonnée - - | Appartement n°26 - Vol 9 (W.C) | |
| P9 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - - | Appartement n°26 - Vol 9 (W.C) | |
| P10 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples - - | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P11 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit gris en vrac + peinture non séparable - - | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P12 | Equipements divers et accessoires | Evier | Peinture en vrac - - | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P13 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - - | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P14 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable - Avec ragréages inséparables - | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P15 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture - - | Appartement n°26 - Vol 5 (Cuisine) | |
| P16 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement) | |
| P17 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Moquette marron + colle polymère jaune + ragréage blanc - - | Appartement n°26 - Vol 2 (Chambre 2) | |





RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5360 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5360
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle jaune de plinthe origine / Vol 1 (Chambre 1) |
| Description ITGA | Colle polymère jaune / Papier |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle polymère jaune + papier non séparable | META le 06/06/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5362 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5362
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (Porteur pièces sèches) / Vol 1 (Chambre 1) |
| Description ITGA | Enduit gris en vrac / Enduit plâtreux blanc |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|------------------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit gris en vrac + enduit plâtreux blanc non séparable | META le 07/06/2017 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 5 |

Validé par : Gwénoél HÉLIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5364 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5364
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Chambre 1) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc / Matériau beige / Carton / Papier |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|------------------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc + matériau beige non séparable + carton non séparable + papier non séparable | META le 07/06/2017 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |

Validé par : Gwénoél HÉLIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5366 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5366
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes vertes avec colle jaune / Vol 1 (Chambre 1) |
| Description ITGA | Moquette / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Moquette + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac | META le 07/06/2017 | Amiante non détecté | --- | 3 |

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5367 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5367
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine pièces sèches / Vol 1 (Chambre 1) |
| Description ITGA | Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable | META le 07/06/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5368 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5368
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures grises avec colle jaune / Vol 7 (Dégagement) |
| Description ITGA | Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|------------------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune + peinture | META le 06/06/2017 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5369 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5369
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (Plafond pièces humides) / Vol 8 (SDB) |
| Description ITGA | Enduit beige en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|------------------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit beige en vrac + peinture non séparable | META le 07/06/2017 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5370 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5370
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique d'origine pièces humides / Vol 9 (W.C) |
| Description ITGA | Colle polymère jaune avec couche cartonnée |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle polymère jaune avec couche cartonnée | META le 06/06/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Gwénoél HÉLIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5371 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5371
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 9 (W.C) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|------------------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | META le 07/06/2017 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 4 |

Validé par : Gwénoél HÉLIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5372 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5372
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 5 (Cuisine) |
| Description ITGA | Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples | META le 07/06/2017 | Amiante non détecté | --- | 2 |
| Carrelage | | Non analysé | | |

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5373 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5373
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (Porteur pièces humides) / Vol 5 (Cuisine) |
| Description ITGA | Enduit gris en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|------------------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit gris en vrac + peinture non séparable | META le 07/06/2017 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 4 |

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5374 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5374
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502012 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse bleue / Vol 5 (Cuisine) |
| Description ITGA | Peinture en vrac |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Peinture en vrac | META le 06/06/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5375 EN DATE DU 08/06/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
 Echantillon ITGA : IT071706-5375
 Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege gris d'origine pièces humides / Vol 5 (Cuisine) |
| Description ITGA | Colle polymère jaune / Ragréege gris / Sous couche de ragréege blanche |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréege gris + sous couche de ragréege blanche non séparable | META le 06/06/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Gwénoél HÉLIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5376 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5376
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides / Vol 5 (Cuisine) |
| Description ITGA | Colle polymère jaune / Ragrée gris / Ragrée rose / Sous couche de ragrée blanche |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + ragrée rose non séparable + sous couche de ragrée blanche non séparable | META le 06/06/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Gwénoél HÉLIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5377 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5377
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige avec colle jaune / Vol 5 (Cuisine) |
| Description ITGA | Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture | META le 06/06/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5378 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5378
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502016 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (Plafond pièces sèches) / Vol 7 (Dégagement) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|------------------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META le 07/06/2017 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-5379 EN DATE DU 08/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-49557
Echantillon ITGA : IT071706-5379
Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002HD001502 |
| Dossier client | _00147000030000100026_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 26 de type 3 situé au RDC |
| Echantillon | 002HD001502017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes marron avec colle jaune / Vol 2 (Chambre 2) |
| Description ITGA | Moquette marron / Colle polymère jaune / Ragréage blanc |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Moquette marron + colle polymère jaune + ragréage blanc | META le 06/06/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste