

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00147000030000100035_
Date du repérage :	05/07/2017
Désignation :	Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00147000030000100035_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	FOUILLAND Stéphane	Date du rapport :	25/07/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 25/07/2017
Date de repérage :	05/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 3698		
Délivré le :	24/12/2015		
			
		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
<p>Appartement 35 - Vol 1 (W.C)</p> <p>Appartement 35 - Vol 3 (Cuisine)</p> <p>Appartement 35 - Vol 5 (Dégagement)</p> <p>Appartement 35 - Vol 7 (Chambre 2)</p> <p>Appartement 35 - Vol 9 (Séjour)</p>	<p>Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)</p> <p>Appartement 35 - Vol 4 (Entrée)</p> <p>Appartement 35 - Vol 6 (Salle d'eau/W.C)</p> <p>Appartement 35 - Vol 8 (Chambre 1)</p> <p>Appartement 35 - Vol 10 (Salon)</p>



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 35	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cellier) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Salle d'eau/W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 35	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cellier) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Salle d'eau/W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Salon)	
Revêtement de sol	Appartement 35	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cellier) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Salle d'eau/W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Séjour) - Vol 10 (Salon)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 35	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement 35	Vol 3 (Cuisine)	



**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

**P** Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 10 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Salon)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Séjour)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 1)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 1)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Séjour)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 10 (Salon)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P3
Vol 2 (Cellier)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P3
Vol 7 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P3



Vol 8 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P3
Vol 9 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P3
Vol 10 (Salon)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P3
Vol 5 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P3
Vol 2 (Cellier)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 4 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 5 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 7 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 8 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 9 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 10 (Salon)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4
Vol 2 (Cellier)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 7 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 8 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 9 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 10 (Salon)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 5 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 4 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5
Vol 3 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P7
Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P7
Vol 1 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P8
Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P8
Vol 3 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P8
Vol 1 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P9
Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P9
Vol 3 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P9

**Q** Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

**R** Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement 35 - Vol 11 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Appartement 35 - Vol 12 (Loggia)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse	P10	Réalisation d'un prélèvement		002NJ000333 n°10 - 2	P10	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 35	Vol 10 (Salon)	Radiateurs	Tresses	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 35	Vol 9 (Séjour)	Radiateurs	Tresses	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 35	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Tresses	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 35	Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Radiateurs	Tresses	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 35	Vol 8 (Chambre 1)	Radiateurs	Tresses	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 35	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Tresses	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Lavabo	Joint d'étanchéité	I4			I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 35	Vol 3 (Cuisine)	Lavabo	Joint d'étanchéité	I4			I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 33 n°3 - 2 - 002NJ0003 33 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 2 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S8 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 33 n°3 - 2 - 002NJ0003 33 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S9 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 33 n°3 - 2 - 002NJ0003 33 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S10 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 33 n°3 - 2 - 002NJ0003 33 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S11 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 33 n°3 - 2 - 002NJ0003 33 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 10 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S12 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 33 n°3 - 2 - 002NJ0003 33 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 5 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S13 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 33 n°3 - 2 - 002NJ0003 33 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S14 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 33 n°3 - 2 - 002NJ0003 33 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S15 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 33 n°3 - 2 - 002NJ0003 33 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 10 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S16 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 33 n°3 - 2 - 002NJ0003 33 n°3 - 4	P3	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 2 (Cellier)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 33 n°4 - 2 - 002NJ0003 33 n°4 - 4	P4	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 4 (Entrée)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S17 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002NJ0003 33 n°4 - 2 - 002NJ0003 33 n°4 - 4	P4	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 5 (Dégagement)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S18 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002NJ0003 33 n°4 - 2 - 002NJ0003 33 n°4 - 4	P4	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S19 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002NJ0003 33 n°4 - 2 - 002NJ0003 33 n°4 - 4	P4	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S20 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002NJ0003 33 n°4 - 2 - 002NJ0003 33 n°4 - 4	P4	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 9 (Séjour)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S21 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002NJ0003 33 n°4 - 2 - 002NJ0003 33 n°4 - 4	P4	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 10 (Salon)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S22 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002NJ0003 33 n°4 - 2 - 002NJ0003 33 n°4 - 4	P4	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 33 n°7 - 2 - 002NJ0003 33 n°7 - 4	P7	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S31 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002NJ0003 33 n°7 - 2 - 002NJ0003 33 n°7 - 4	P7	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 1 (W.C)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P8	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 33 n°8 - 2 - 002NJ0003 33 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S32 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 33 n°8 - 2 - 002NJ0003 33 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S33 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 33 n°8 - 2 - 002NJ0003 33 n°8 - 4	P8	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 35	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 35	Vol 10 (Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement 35	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Panneaux bois	S36							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 2 (Cellier)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 33 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S23 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002NJ0003 33 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 8 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S24 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002NJ0003 33 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 9 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S25 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002NJ0003 33 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 10 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S26 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002NJ0003 33 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 5 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S27 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002NJ0003 33 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 4 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S28 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002NJ0003 33 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 1 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 33 n°9 - 2	P9	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S34 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002NJ0003 33 n°9 - 2	P9	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 35	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S35 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002NJ0003 33 n°9 - 2	P9	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 33 n°11 - 2 - 002NJ0003 33 n°11 - 4	P11	Colle beige + colle polymère jaune + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 2 (Cellier)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	P1	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 33 n°1 - 2 - 002NJ0003 33 n°1 - 4	P1	Colles de revêtement de sol d'origine	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 35	Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 10 (Salon) - Vol 9 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002NJ0003 33 n°1 - 2 - 002NJ0003 33 n°1 - 4	P1	Colles de revêtement de sol d'origine	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 35	Vol 2 (Cellier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 33 n°2 - 2 - 002NJ0003 33 n°2 - 4	P2	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 35	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002NJ0003 33 n°2 - 2 - 002NJ0003 33 n°2 - 4	P2	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 35	Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	P6	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 33 n°6 - 2 - 002NJ0003 33 n°6 - 4	P6	Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 35	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002NJ0003 33 n°6 - 2 - 002NJ0003 33 n°6 - 4	P6	Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 10 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 35	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 35	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 35	Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 35	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 35	Vol 4 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 35	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 35	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 35	Appartement 35 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 35	Appartement 35 - Plan de prélèvements
	Appartement 35	Appartement 35 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement 35	Appartement 35 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement 35	Appartement 35 - MPCA Plafond et faux-plafonds






# APPARTEMENT 35 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002NJ000333

## Légende



Volume non visité

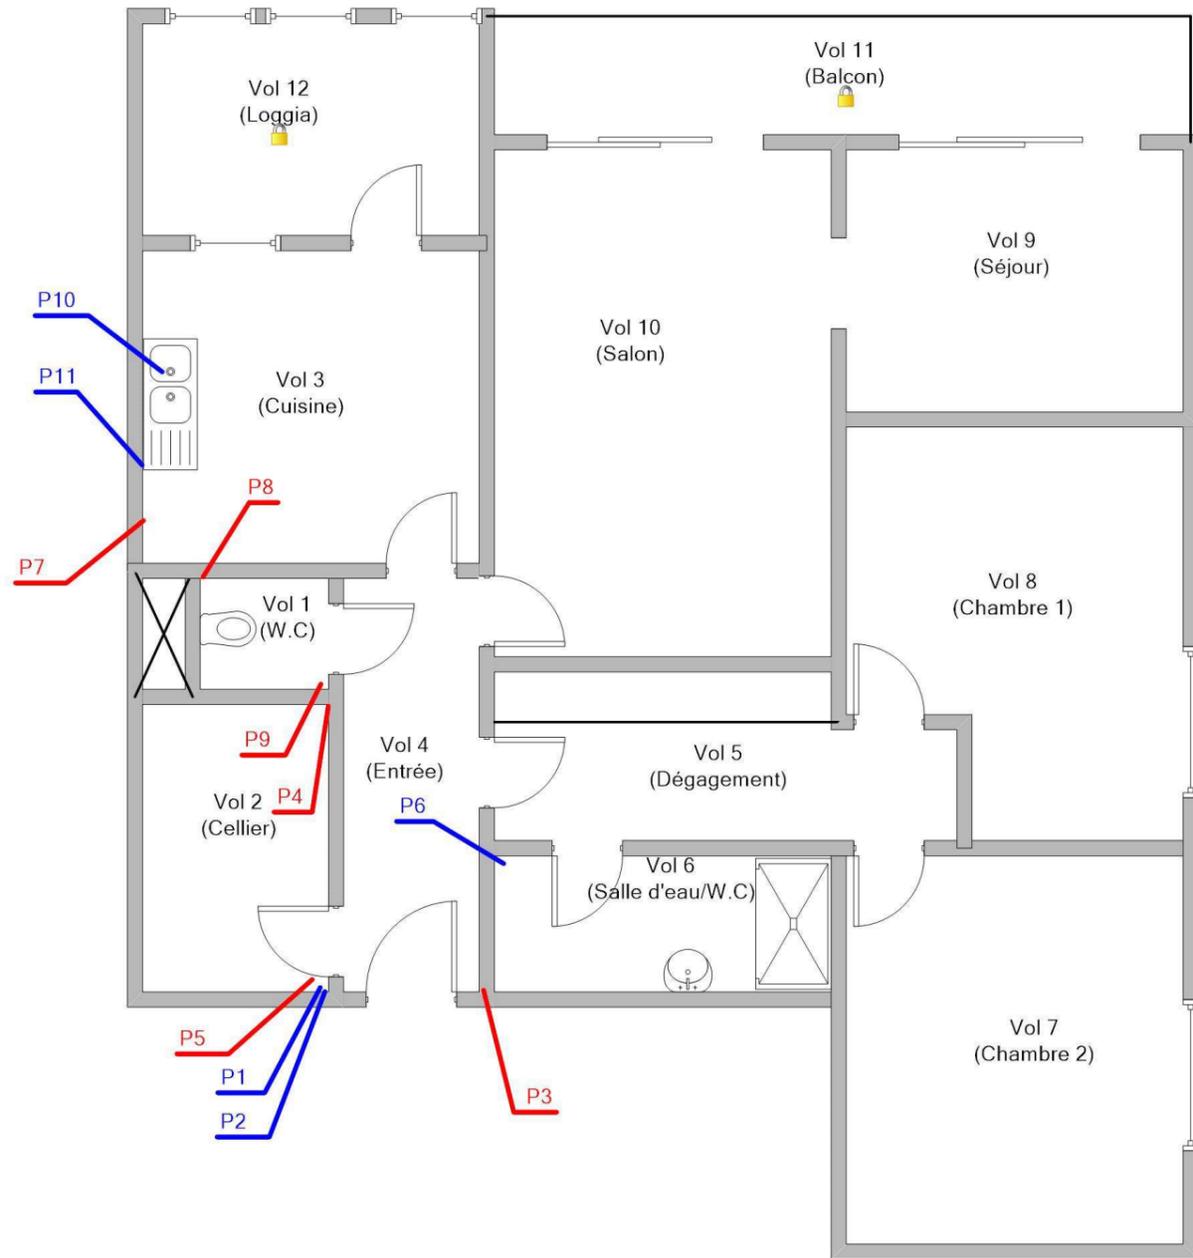

Adresse du bien  
44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES  
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation  
Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention  
05/07/2017


Technicien intervenant  
FOUILLAND Stéphan

# APPARTEMENT 35 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:  
002NJ000333

## Légende

 P3 : Enduit plâtre (porteur pièces sèches)

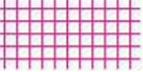
 P5 : Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)

 P4 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches

 P7 : Enduit plâtre (Porteur pièces humides)

 P9 : Enduit plâtre (Plafond pièces humides)

 P8 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides

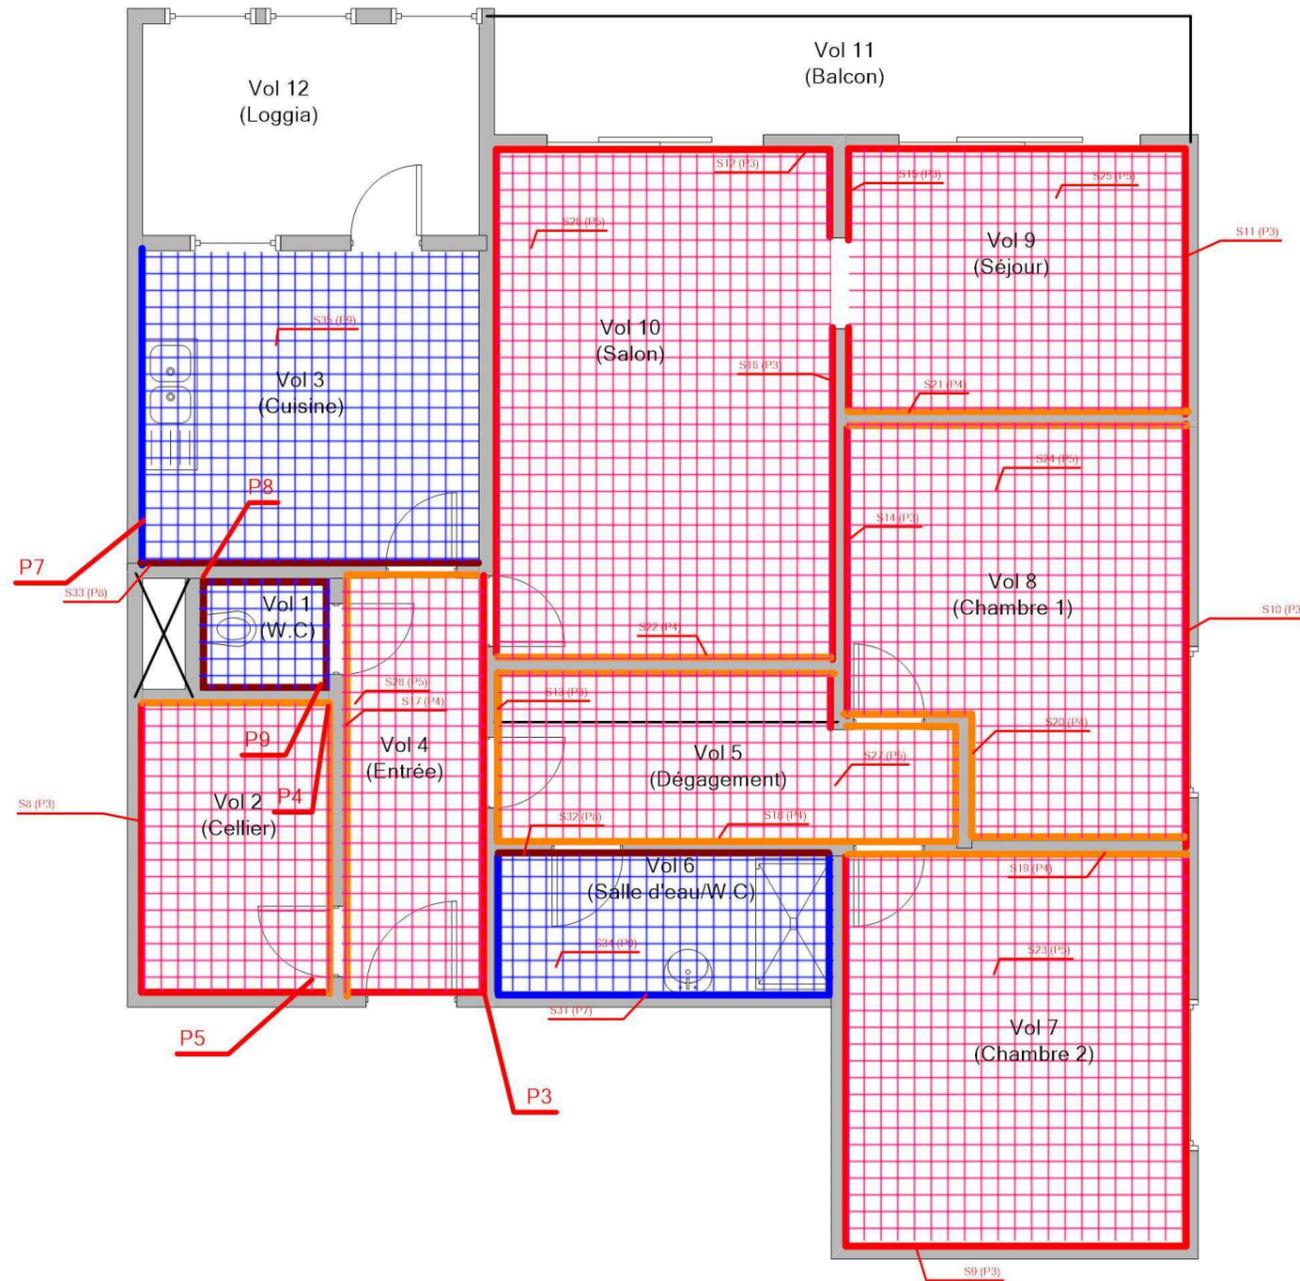

Adresse du bien  
44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES  
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation  
Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention  
05/07/2017


Technicien intervenant  
FOUILLAND Stéphan

# APPARTEMENT 35 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:  
002NJ000333

## Légende

	P3 : Enduit plâtre (porteur pièces sèches)
	P4 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches
	P7 : Enduit plâtre (Porteur pièces humides)
	P8 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides

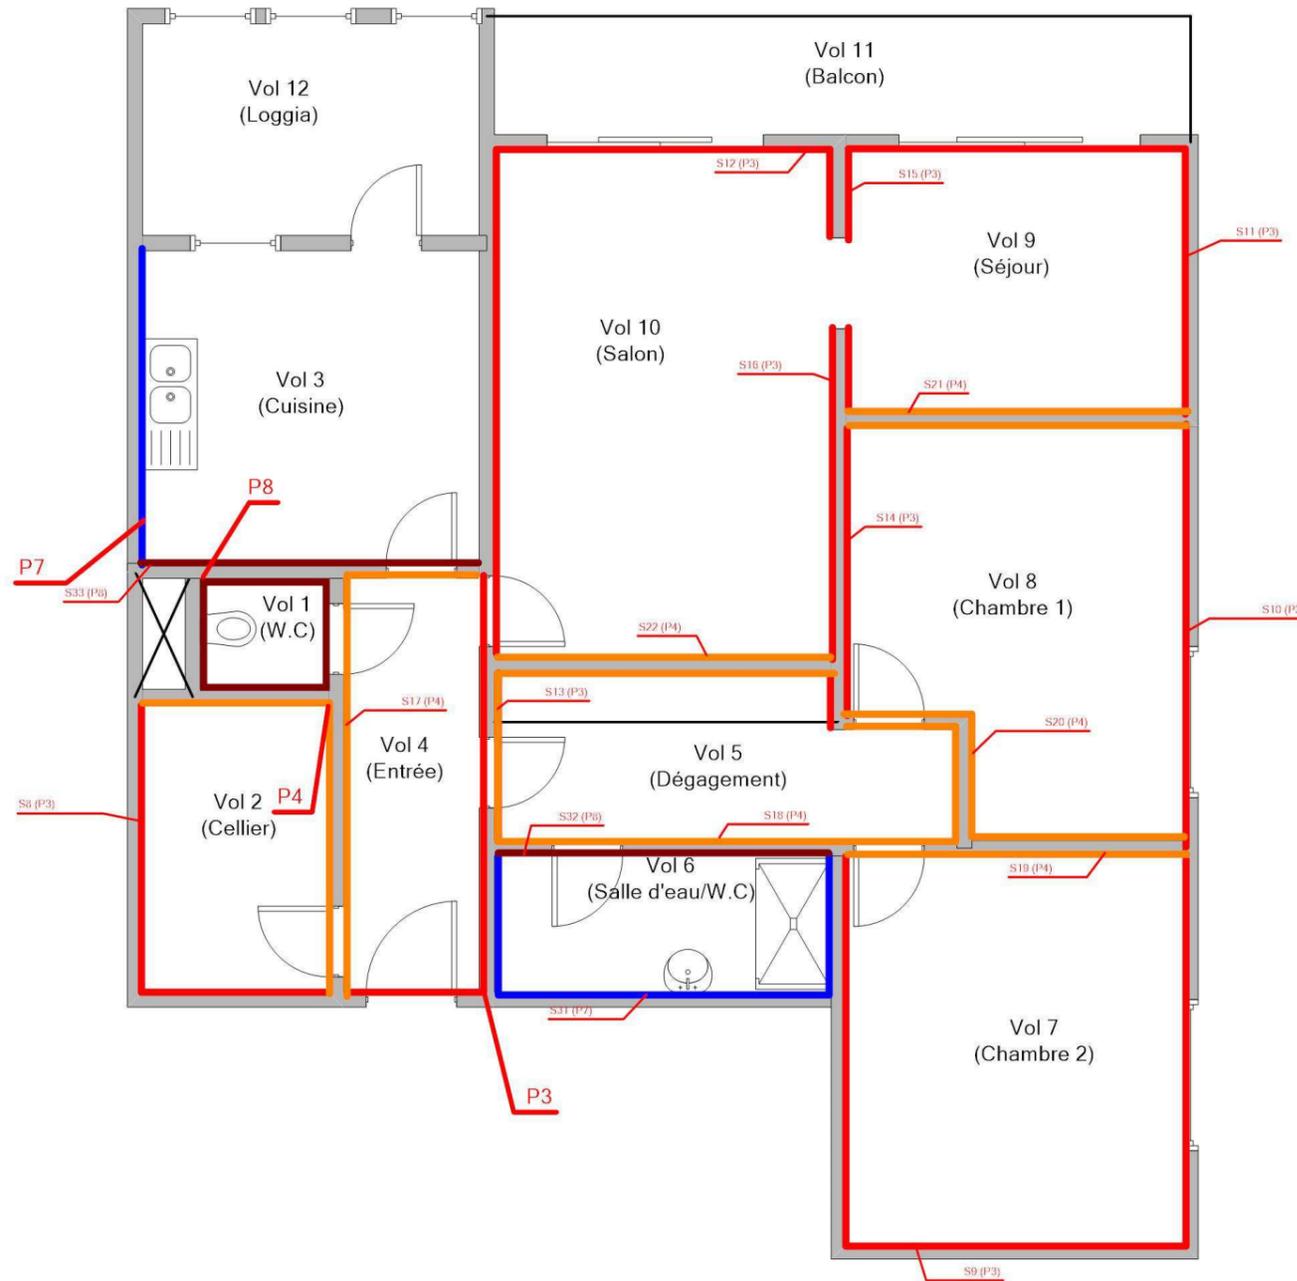

Adresse du bien  
44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES  
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation  
Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention  
05/07/2017

Technicien intervenant  
FOUILLAND Stéphan

# APPARTEMENT 35 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:  
002NJ000333

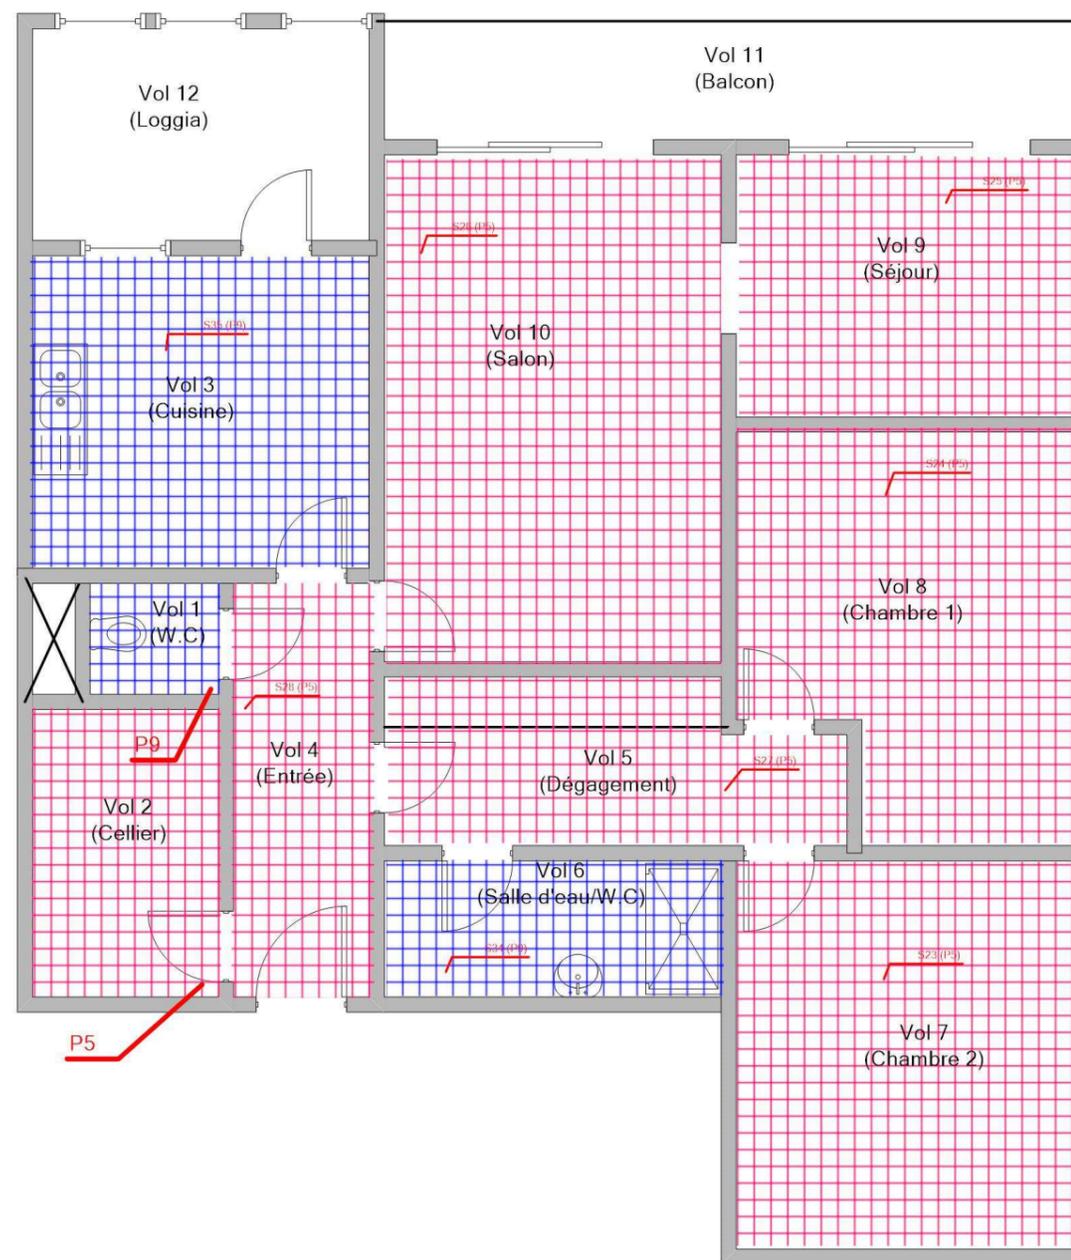

## Légende

	P5 : Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)
	P9 : Enduit plâtre (Plafond pièces humides)



**Adresse du bien**  
44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES  
53200 CHATEAU GONTIER

**Désignation**  
Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage

**Date intervention**  
05/07/2017

**Technicien intervenant**  
FOUILLAND Stéphan

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NJ000333 n°1 - 4 (P1)	Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)	Prélevement négatif
002NJ000333 n°1 - 2 (P1)	Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)	Prélevement négatif
002NJ000333 n°2 - 4 (P2)	Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)	Prélevement négatif
002NJ000333 n°2 - 2 (P2)	Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)	Prélevement négatif
002NJ000333 n°3 - 4 (P3)	Appartement 35 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement positif
002NJ000333 n°3 - 2 (P3)	Appartement 35 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement positif
002NJ000333 n°4 - 2 (P4)	Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)	Prélevement positif
002NJ000333 n°4 - 4 (P4)	Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)	Prélevement positif
002NJ000333 n°5 - 2 (P5)	Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)	Prélevement positif
002NJ000333 n°6 - 2 (P6)	Appartement 35 - Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Prélevement négatif
002NJ000333 n°6 - 4 (P6)	Appartement 35 - Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	Prélevement négatif
002NJ000333 n°7 - 4 (P7)	Appartement 35 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002NJ000333 n°7 - 2 (P7)	Appartement 35 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002NJ000333 n°8 - 4 (P8)	Appartement 35 - Vol 1 (W.C)	Prélevement positif
002NJ000333 n°8 - 2 (P8)	Appartement 35 - Vol 1 (W.C)	Prélevement positif
002NJ000333 n°9 - 2 (P9)	Appartement 35 - Vol 1 (W.C)	Prélevement positif
002NJ000333 n°10 - 2 (P10)	Appartement 35 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000333 n°11 - 2 (P11)	Appartement 35 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000333 n°11 - 4 (P11)	Appartement 35 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement 35 - Vol 10 (Salon)	I1
	Appartement 35 - Vol 10 (Salon)	I2
	Appartement 35 - Vol 7 (Chambre 2)	I3
	Appartement 35 - Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	I4



002NJ000333 n°1 - 4 (P1)




002NJ000333 n°1 - 2 (P1)



002NJ000333 n°2 - 4 (P2)



002NJ000333 n°2 - 2 (P2)

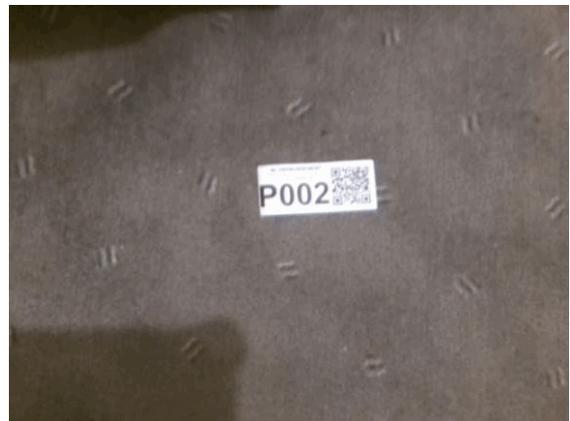

002NJ000333 n°3 - 4 (P3)



002NJ000333 n°3 - 2 (P3)



002NJ000333 n°4 - 2 (P4)



002NJ000333 n°4 - 4 (P4)



002NJ000333 n°5 - 2 (P5)



002NJ000333 n°6 - 2 (P6)



002NJ000333 n°6 - 4 (P6)



002NJ000333 n°7 - 4 (P7)



002NJ000333 n°7 - 2 (P7)



002NJ000333 n°8 - 4 (P8)



002NJ000333 n°8 - 2 (P8)



002NJ000333 n°9 - 2 (P9)



002NJ000333 n°10 - 2 (P10)



002NJ000333 n°11 - 2 (P11)



002NJ000333 n°11 - 4 (P11)

I1 - 2



I2 - 2

I3 - 2



I4 - 2



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine - -	Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture - -	Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches) - -	Appartement 35 - Vol 4 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches - -	Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) - -	Appartement 35 - Vol 2 (Cellier)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche + peinture - -	Appartement 35 - Vol 6 (Salle d'eau/W.C)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides) - -	Appartement 35 - Vol 3 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides - -	Appartement 35 - Vol 1 (W.C)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides) - -	Appartement 35 - Vol 1 (W.C)	
P10	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture en vrac - -	Appartement 35 - Vol 3 (Cuisine)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + colle polymère jaune + peinture - -	Appartement 35 - Vol 3 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36079 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
 M. Stephan FOUILLAND  
 64 rue Clément Ader  
 42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68350  
 Echantillon ITGA : IT071707-36079  
 Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NJ000333
Dossier client	_00147000030000100035_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NJ000333001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol d'origine / Vol 2 (Cellier)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche + peinture	META le 22/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36080 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Stephan FOUILLAND  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68350  
Echantillon ITGA : IT071707-36080  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NJ000333
Dossier client	_00147000030000100035_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NJ000333002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2 (Cellier)
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36081 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Stephan FOUILLAND  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68350  
Echantillon ITGA : IT071707-36081  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NJ000333
Dossier client	_00147000030000100035_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NJ000333003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (Entrée)
Description ITGA	Enduit blanc / Peintures multiples / Matériau gris hétérogène

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit blanc + peintures multiples + matériau gris hétérogène	META le 25/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36082 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Stephan FOUILLAND  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68350  
Echantillon ITGA : IT071707-36082  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NJ000333
Dossier client	_00147000030000100035_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NJ000333004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Cellier)
Description ITGA	Matériau plâtreux beige / Carton / Matériau plâtreux blanc / Papier / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux beige + carton + matériau plâtreux blanc + papier + peinture	META le 24/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36083 EN DATE DU 25/07/2017

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
 M. Stephan FOUILLAND  
 64 rue Clément Ader  
 42153 RIORGES

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68350  
 Echantillon ITGA : IT071707-36083  
 Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

#### Réf. Client :

Commande	002NJ000333
Dossier client	_00147000030000100035_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NJ000333005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Cellier)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + matériau compact gris hétérogène	META le 24/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36084 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Stephan FOUILLAND  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68350  
Echantillon ITGA : IT071707-36084  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NJ000333
Dossier client	_00147000030000100035_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NJ000333006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol d'origine / Vol 6 (Salle d'eau/W.C)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche + peinture	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36085 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Stephan FOUILLAND  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68350  
Echantillon ITGA : IT071707-36085  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NJ000333
Dossier client	_00147000030000100035_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NJ000333007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit beige / Peintures multiples / Matériau gris hétérogène

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige + peintures multiples + matériau gris hétérogène	META le 24/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36086 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Stephan FOUILLAND  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68350  
Echantillon ITGA : IT071707-36086  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NJ000333
Dossier client	_00147000030000100035_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NJ000333008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux beige / Peinture / Carton / Papier

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux beige + peinture + carton + papier	META le 24/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36087 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Stephan FOUILLAND  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68350  
Echantillon ITGA : IT071707-36087  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NJ000333
Dossier client	_00147000030000100035_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NJ000333009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (W.C)
Description ITGA	Enduit beige / Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige + peintures multiples + matériau gris en vrac hétérogène	META le 25/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36088 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Stephan FOUILLAND  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68350  
Echantillon ITGA : IT071707-36088  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NJ000333
Dossier client	_00147000030000100035_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NJ000333010 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peinture en vrac	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-36089 EN DATE DU 25/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Stephan FOUILLAND  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-68350  
Echantillon ITGA : IT071707-36089  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

### Réf. Client :

Commande	002NJ000333
Dossier client	_00147000030000100035_ 44 RUE DE NORMANDIE - LOT ST JACQUES - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002NJ000333011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Colle polymère jaune / Carrelage / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + colle polymère jaune + peinture	META le 24/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste