

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

|                    |  |
|--------------------|--|
| Adresse :          | 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE              |
| CP - Ville :       | 53200 CHATEAU GONTIER                              |
| Référence client : | _00159000080000100226_                             |
| Date du repérage : | 05/07/2017   |
| Désignation :      | Appartement n° 226 de type 4 situé au 02 ème étage |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




## Sommaire

| Rapport  | Annexes  |
|--|--|
| <p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

## Renseignements administratifs

| A                         |   | B  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| Designation de l'immeuble |   | Propriétaire / Donneur d'ordre   |  |
| Adresse :                 | 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT                           | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT                        |
| Référence client :        | _00159000080000100226_                                      | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation :             | Appartement n° 226 de type 4 situé au 02 ème étage          |  |  |
| Date de construction :    |   |  |  |

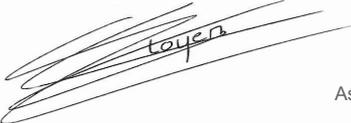

| C Opérateur de repérage   |                                 | D  |
|---|---------------------------------|--|
| Compagnie & Siret :   | AC Environnement (N° 441355914) | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020<br><br>Nom : MORA Denis<br><br>Date du rapport : 21/07/2017<br>A Riorges, le 21/07/2017<br><br><br><br>Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) |
| Nom :   | LOYER Florian                   |  |
| Accompagnateur :  | J.SEVEN (0 800 400 100)         |  |
| Date de repérage :  | 05/07/2017                      |  |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre<br><br>Numéro attestation : CPDI3805 V4<br>Délivré le : 25/03/2016<br><br> |                                 |  |

**E Pièces visitées**

| Liste des locaux visités :   |  |
|--|--|
| Appartement n°226 - Vol 1 (Entrée)<br>Appartement n°226 - Vol 4 (Cuisine)<br>Appartement n°226 - Vol 6 (W.C)<br>Appartement n°226 - Vol 8 (Chambre 1)<br>Appartement n°226 - Vol 10 (Débarras) | Appartement n°226 - Vol 2 (Séjour)<br>Appartement n°226 - Vol 5 (Dégagement)<br>Appartement n°226 - Vol 7 (SDB)<br>Appartement n°226 - Vol 9 (Chambre 2)<br>Appartement n°226 - Vol 11 (Chambre 3) |



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie                                | Plan              | Volume   | Localisation |
|--|-------------------|--|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°226 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Dépagement) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Débaras) - Vol 11 (Chambre 3) |              |
| Revêtement de sol                        | Appartement n°226 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Dépagement) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Débaras) - Vol 11 (Chambre 3) |              |
| Plafond et faux-plafonds                 | Appartement n°226 | Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Dépagement) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 10 (Débaras) - Vol 11 (Chambre 3)                  |              |
| Equipements divers et accessoires        | Appartement n°226 | Vol 4 (Cuisine)  |              |



|                   |                   |                 |  |
|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Revêtement de mur | Appartement n°226 | Vol 4 (Cuisine) |  |
|-------------------|-------------------|-----------------|--|

**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

| Localisation       | Matériau                        | Justification                      |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Vol 2 (Séjour)     | Joint d'étanchéité              | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 8 (Chambre 1)  | Joint d'étanchéité              | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 9 (Chambre 2)  | Joint d'étanchéité              | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 4 (Cuisine)    | Joint d'étanchéité              | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 11 (Chambre 3) | Joint d'étanchéité              | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 4 (Cuisine)    | Mastic étanchéité               | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 7 (SDB)        | Mastic étanchéité               | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 5 (Dégagement) | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 10 (Débarras)  | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 6 (W.C)        | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 11 (Chambre 3) | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 7 (SDB)        | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 9 (Chambre 2)  | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 8 (Chambre 1)  | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 2 (Séjour)     | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 1 (Entrée)     | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 4 (Cuisine)    | Lés plastiques avec sous-couche | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 2 (Séjour)     | Joints                          | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 4 (Cuisine)    | Joints                          | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 8 (Chambre 1)  | Joints                          | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 9 (Chambre 2)  | Joints                          | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 11 (Chambre 3) | Joints                          | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 7 (SDB)        | Joints                          | Non prélevé à la demande du client |
| Vol 7 (SDB)        | Colle de carrelage (faïence)    | Faïence récente                    |

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

| Localisation   | Catégorie                                | Composant        | Partie de composant | Sur avis / réf pré. |
|----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Vol 1 (Entrée) | Parois verticales intérieures et enduits | Porte de placard | Tampon bitumineux   | S2                  |

### Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :  
 Les balcons considérer comme non visités.  
 Les garages ou caves considérer comme non visités.  
 Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif  
 Les plénums de faux plafond.  
 Les matériaux invisibles derrière les doublages.

**R** Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation            | Justification                             | Remarque   |
|---------------------------------------|---|--|
| Appartement n°226 - Vol 3<br>(Balcon) | pièce non visée par le présent diagnostic | Intérieur du balcon Non concerné par les travaux |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan              | Localisation       | Composant  | Partie composant  | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion  |
|-------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
|                   |                    |            |                   | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |   |
| Appartement n°226 | Vol 4 (Cuisine)    | Evier      | Mastic étanchéité | I2                           | Blanc       |                | I2 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client  |
| Appartement n°226 | Vol 7 (SDB)        | Evier      | Mastic étanchéité | I2                           | Blanc       |                | I2 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client  |
| Appartement n°226 | Vol 2 (Séjour)     | Radiateurs | Joints            | I7                           | Filasse     |                | I7 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client  |
| Appartement n°226 | Vol 4 (Cuisine)    | Radiateurs | Joints            | I7                           | Filasse     |                | I7 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client  |
| Appartement n°226 | Vol 8 (Chambre 1)  | Radiateurs | Joints            | I7                           | Filasse     |                | I7 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client  |
| Appartement n°226 | Vol 9 (Chambre 2)  | Radiateurs | Joints            | I7                           | Filasse     |                | I7 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client  |
| Appartement n°226 | Vol 11 (Chambre 3) | Radiateurs | Joints            | I7                           | Filasse     |                | I7 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client  |
| Appartement n°226 | Vol 7 (SDB)        | Radiateurs | Joints            | I7                           | Filasse     |                | I7 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client  |
| Appartement n°226 | Vol 4 (Cuisine)    | Evier      | Tampon bitumineux | S1                           | noir        |                | S1 - 1    |             |            |          | Négatif sur document<br>Prélèvement n°11 du dossier AC-ENVIRONNEMENT<br>002NI001574 |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



| Plan              | Localisation   | Composant        | Partie composant                     | Descriptif de l'action menée           |  |                                      |   | Laboratoire |  |          | Conclusion                         |
|-------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|-------------|--|----------|------------------------------------|
|                   |  |                  |                                      | Réf action                             | Observation  | Précision loc.                       | Ref photo                                 | Ref Prél.   | Descriptif   | Résultat |                                    |
| Appartement n°226 | Vol 2 (Séjour)   | Menuiseries      | Joint d'étanchéité                   | I1                                     | Noir   |                                      | I1 - 1                                    |             |  |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 8 (Chambre 1)  | Menuiseries      | Joint d'étanchéité                   | I1                                     | Noir   |                                      | I1 - 1                                    |             |  |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 9 (Chambre 2)  | Menuiseries      | Joint d'étanchéité                   | I1                                     | Noir   |                                      | I1 - 1                                    |             |  |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 4 (Cuisine)  | Menuiseries      | Joint d'étanchéité                   | I1                                     | Noir   |                                      | I1 - 1                                    |             |  |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 11 (Chambre 3)   | Menuiseries      | Joint d'étanchéité                   | I1                                     | Noir   |                                      | I1 - 1                                    |             |  |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 11 (Chambre 3)   | Murs et cloisons | Jonction entre panneaux préfabriqués | P2                                     | Réalisation d'un prélèvement                               | Cloisons et doublages pièces sèches  | 002NI001575 n°2 - 1 - 002NI001575 n°2 - 2 | P2          | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse                |
| Appartement n°226 | Vol 11 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 10 (Débaras) - Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) | Murs et cloisons | Jonction entre panneaux préfabriqués | P2 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | Cloisons et doublages pièces sèches  | 002NI001575 n°2 - 1 - 002NI001575 n°2 - 2 | P2          | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse                |
| Appartement n°226 | Vol 4 (Cuisine)  | Murs et cloisons | Jonction entre panneaux préfabriqués | P3                                     | Réalisation d'un prélèvement                               | Cloisons et doublages pièces humides | 002NI001575 n°3 - 1 - 002NI001575 n°3 - 2 | P3          | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse                |
| Appartement n°226 | Vol 7 (SDB) - Vol 6 (W.C)  | Murs et cloisons | Jonction entre panneaux préfabriqués | S20 - S21                              | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | Cloisons et doublages pièces humides | 002NI001575 n°3 - 1 - 002NI001575 n°3 - 2 | P3          | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse                |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan              | Localisation  | Composant        | Partie composant  | Descriptif de l'action menée     |  |                         |   | Laboratoire |                                  |          | Conclusion  |
|-------------------|---|------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------|---|-------------|----------------------------------|----------|---|
|                   |   |                  |                   | Réf action                       | Observation  | Précision loc.          | Ref photo                                 | Ref Prél.   | Descriptif                       | Résultat |   |
| Appartement n°226 | Vol 10 (Débarras)   | Murs et cloisons | Enduit plâtre     | P4                               | Réalisation d'un prélèvement                               | Porteurs pièces sèches  | 002NI001575 n°4 - 1 - 002NI001575 n°4 - 2 | P4          | Enduit plâtreux blanc + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse   |
| Appartement n°226 | Vol 11 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) | Murs et cloisons | Enduit plâtre     | S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - P4 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | Porteurs pièces sèches  | 002NI001575 n°4 - 1 - 002NI001575 n°4 - 2 | P4          | Enduit plâtreux blanc + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse   |
| Appartement n°226 | Vol 4 (Cuisine)   | Murs et cloisons | Enduit plâtre     | P5                               | Réalisation d'un prélèvement                               | Porteurs pièces humides | 002NI001575 n°5 - 1 - 002NI001575 n°5 - 2 | P5          | Enduit plâtreux blanc + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse   |
| Appartement n°226 | Vol 7 (SDB)   | Murs et cloisons | Enduit plâtre     | S27                              | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | Porteurs pièces humides | 002NI001575 n°5 - 1 - 002NI001575 n°5 - 2 | P5          | Enduit plâtreux blanc + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse   |
| Appartement n°226 | Vol 1 (Entrée)  | Porte de placard | Tampon bitumineux | S2                               | Réalisation d'un sondage                                   | noir                    | S2 - 1                                    |             |                                  |          | Présence sur document<br>Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001572 |
| Appartement n°226 | Vol 1 (Entrée)  | Porte de placard | Tampon bitumineux | S2                               | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S2     | noir                    | S2 - 1                                    |             |                                  |          | Présence sur document<br>Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001572 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan              | Localisation       | Composant        | Partie composant  | Descriptif de l'action menée |  |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion   |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--|
|                   |                    |                  |                   | Réf action                   | Observation  | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |  |
| Appartement n°226 | Vol 5 (Dégagement) | Porte de placard | Tampon bitumineux | S2                           | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S2 | noir           | S2 - 1    |             |            |          | Présence sur document<br>Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT<br>002NI001572 |
| Appartement n°226 | Vol 1 (Entrée)     | Menuiseries      | Mastic vitrier    | S3                           | Beige  |                | S3 - 1    |             |            |          | Négatif sur document<br>Prélèvement n°13 du dossier AC-ENVIRONNEMENT<br>002NI001571  |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan              | Localisation  | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée      |  |                |  | Laboratoire |                                  |          | Conclusion          |
|-------------------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|--|----------------|--|-------------|----------------------------------|----------|---------------------|
|                   |   |           |                  | Réf action                        | Observation  | Précision loc. | Ref photo  | Ref Prél.   | Descriptif                       | Résultat |                     |
| Appartement n°226 | Vol 2 (Séjour)  | Plafonds  | Enduit plâtre    | P6                                | Réalisation d'un prélèvement                               | Pièces sèches  | 002NI0015<br>75 n°6 - 1 -<br>002NI0015<br>75 n°6 - 2 | P6          | Enduit plâtreux blanc + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°226 | Vol 2 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 10 (Débaras) - Vol 5 (Dégagement) | Plafonds  | Enduit plâtre    | S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 | Pièces sèches  | 002NI0015<br>75 n°6 - 1 -<br>002NI0015<br>75 n°6 - 2 | P6          | Enduit plâtreux blanc + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°226 | Vol 7 (SDB)   | Plafonds  | Enduit plâtre    | P7                                | Réalisation d'un prélèvement                               | Pièces humides | 002NI0015<br>75 n°7 - 1 -<br>002NI0015<br>75 n°7 - 2 | P7          | Enduit plâtreux blanc + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan              | Localisation                  | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée |  |                |  | Laboratoire |                                  |          | Conclusion          |
|-------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|--|----------------|--|-------------|----------------------------------|----------|---------------------|
|                   |                               |           |                  | Réf action                   | Observation  | Précision loc. | Ref photo  | Ref Prél.   | Descriptif                       | Résultat |                     |
| Appartement n°226 | Vol 6 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) | Plafonds  | Enduit plâtre    | S34 - S35                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 | Pièces humides | 002NI0015<br>75 n°7 - 1 -<br>002NI0015<br>75 n°7 - 2 | P7          | Enduit plâtreux blanc + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan              | Localisation    | Composant         | Partie composant             | Descriptif de l'action menée |                              |                |  | Laboratoire |                                    |          | Conclusion          |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|-------------|------------------------------------|----------|---------------------|
|                   |                 |                   |                              | Réf action                   | Observation                  | Précision loc. | Ref photo  | Ref Prél.   | Descriptif                         | Résultat |                     |
| Appartement n°226 | Vol 4 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P8                           | Réalisation d'un prélèvement | Blanche 10*10  | 002NI0015<br>75 n°8 - 1 -<br>002NI0015<br>75 n°8 - 2 | P8          | Colle beige + peinture + carrelage | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°226 | Vol 7 (SDB)     | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | I8                           | Blanche 7*7                  |                | I8 - 1   |             |                                    |          | Faïence récente     |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan              | Localisation       | Composant         | Partie composant                | Descriptif de l'action menée |                         |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                         |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------------------------------|
|                   |                    |                   |                                 | Réf action                   | Observation             | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                    |
| Appartement n°226 | Vol 5 (Dégagement) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3                           | Lino gris + colle jaune |                | I3 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 10 (Débarras)  | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3                           | Lino gris + colle jaune |                | I3 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 6 (W.C)        | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I3                           | Lino gris + colle jaune |                | I3 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 11 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I4                           | Lino bleu + colle jaune |                | I4 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 7 (SDB)        | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I4                           | Lino bleu + colle jaune |                | I4 - 1    |             |            |          | Non prélevé a la demande du client |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan              | Localisation   | Composant         | Partie composant                | Descriptif de l'action menée                   |  |                |  | Laboratoire |  |          | Conclusion                         |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|-------------|--|----------|------------------------------------|
|                   |  |                   |                                 | Réf action                                     | Observation  | Précision loc. | Ref photo  | Ref Prél.   | Descriptif                                       | Résultat |                                    |
| Appartement n°226 | Vol 9 (Chambre 2)  | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I5   | Lino beige + colle jaune                                   |                | I5 - 1   |             |  |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 8 (Chambre 1)  | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I5   | Lino beige + colle jaune                                   |                | I5 - 1   |             |  |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 2 (Séjour)   | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I5   | Lino beige + colle jaune                                   |                | I5 - 1   |             |  |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 1 (Entrée)   | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I5   | Lino beige + colle jaune                                   |                | I5 - 1   |             |  |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 4 (Cuisine)  | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I6   | Lino gris foncé + colle jaune                              |                | I6 - 1   |             |  |          | Non prélevé a la demande du client |
| Appartement n°226 | Vol 1 (Entrée)   | Revêtement de sol | Ragréage                        | P1   | Réalisation d'un prélèvement                               | Mauve          | 002NI0015<br>75 n°1 - 1 -<br>002NI0015<br>75 n°1 - 2 | P1          | Matériau compact marron + matériau compact beige | Négatif  | Négatif sur analyse                |
| Appartement n°226 | Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 6 (W.C) - Vol 10 (Débarras) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (SDB) | Revêtement de sol | Ragréage                        | S4 - S5 - S6 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 | Mauve          | 002NI0015<br>75 n°1 - 1 -<br>002NI0015<br>75 n°1 - 2 | P1          | Matériau compact marron + matériau compact beige | Négatif  | Négatif sur analyse                |



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref.   | Plans             | Titre du plan   |
|--|-------------------|---|
|  | Appartement n°226 | Appartement n°226 - Plan de repérage - Actions menées |
|  | Appartement n°226 | Appartement n°226 - Plan de prélèvements              |
|  | Appartement n°226 | Appartement n°226 - MPCA Toutes catégories confondues |






APPARTEMENT N°226 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002NI001575

Légende



Volume non visité

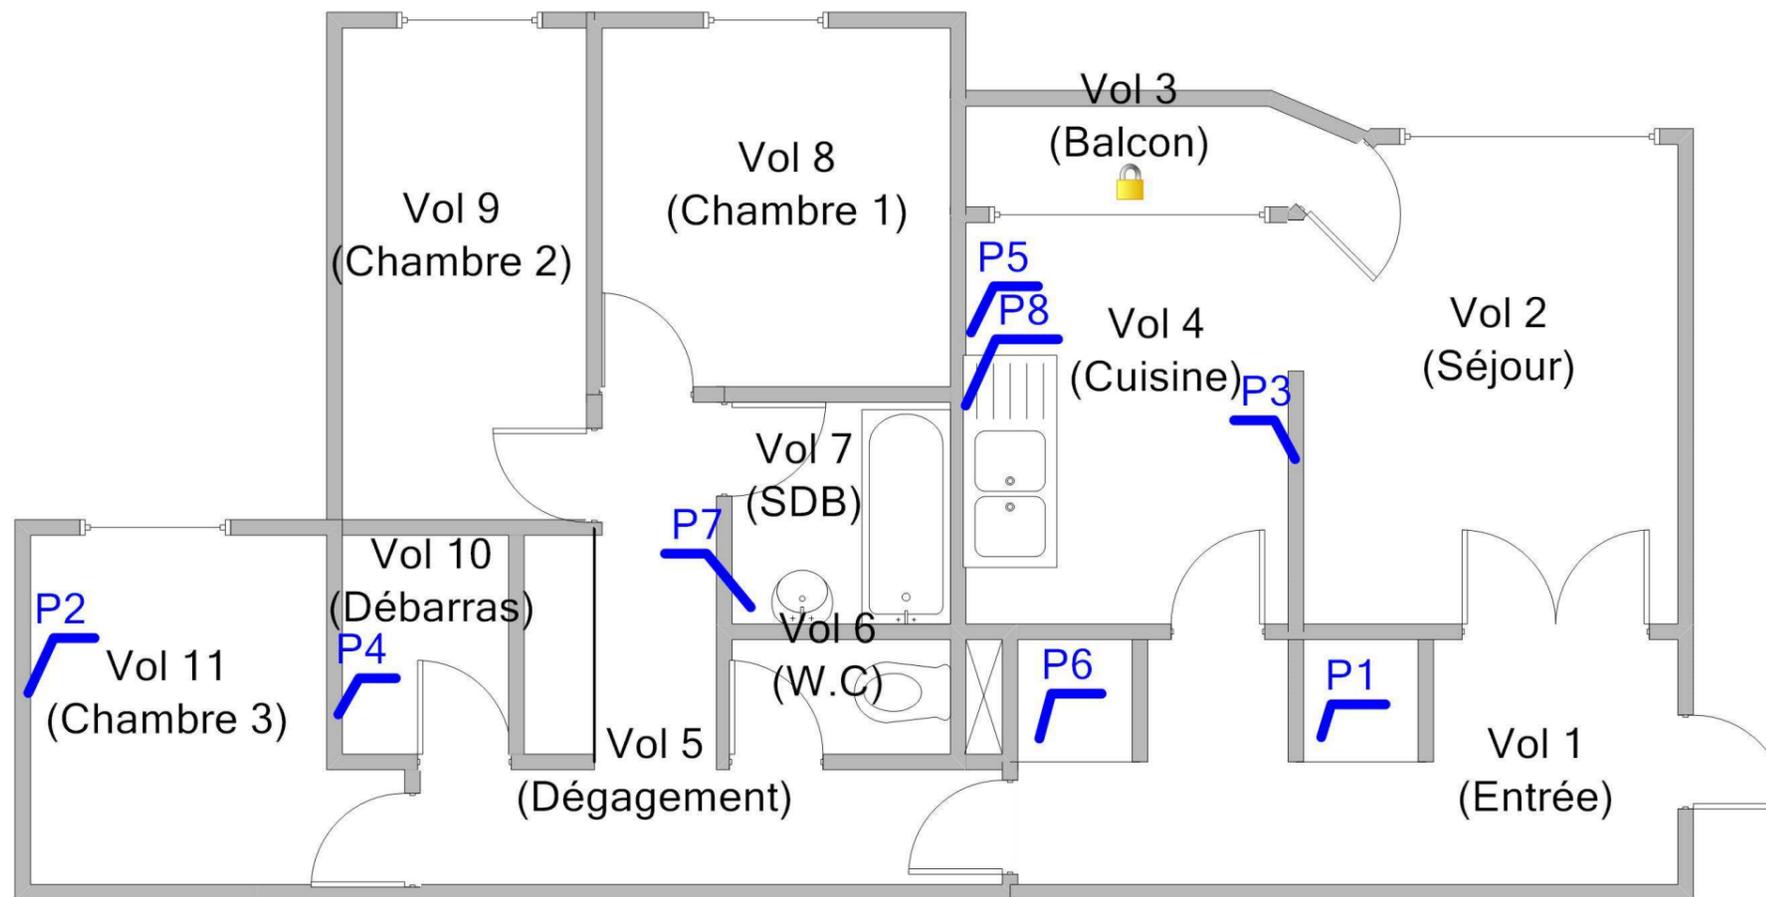

Adresse du bien  
36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE  
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation  
Appartement n° 226 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention  
05/07/2017

Technicien intervenant  
LOYER Florian



## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence                | Localisation                                  | Action  |
|--------------------------|---|---|
| 002NI001575 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°226 - Vol 1<br>(Entrée)         | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°1 - 2 (P1) | Appartement n°226 - Vol 1<br>(Entrée)         | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°226 - Vol 11<br>(Chambre 3)     | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°2 - 2 (P2) | Appartement n°226 - Vol 11<br>(Chambre 3)     | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°3 - 1 (P3) | Appartement n°226 - Vol 4<br>(Cuisine)        | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°3 - 2 (P3) | Appartement n°226 - Vol 4<br>(Cuisine)        | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°4 - 1 (P4) | Appartement n°226 - Vol 10<br>(Débarras)      | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°4 - 2 (P4) | Appartement n°226 - Vol 10<br>(Débarras)      | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°5 - 2 (P5) | Appartement n°226 - Vol 4<br>(Cuisine)        | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°5 - 1 (P5) | Appartement n°226 - Vol 4<br>(Cuisine)        | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°6 - 2 (P6) | Appartement n°226 - Vol 2<br>(Séjour)         | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°6 - 1 (P6) | Appartement n°226 - Vol 2<br>(Séjour)         | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°7 - 1 (P7) | Appartement n°226 - Vol 7<br>(SDB)            | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°7 - 2 (P7) | Appartement n°226 - Vol 7<br>(SDB)            | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°8 - 2 (P8) | Appartement n°226 - Vol 4<br>(Cuisine)        | Prélevement négatif                           |
| 002NI001575 n°8 - 1 (P8) | Appartement n°226 - Vol 4<br>(Cuisine)        | Prélevement négatif                           |
|                          | Appartement n°226 - Vol 2<br>(Séjour)         | 11  |
|                          | Appartement n°226 - Vol 4<br>(Cuisine)        | 12  |
|                          | Appartement n°226 - Vol 5<br>(Dégagement)     | 13  |
|                          | Appartement n°226 - Vol 11<br>(Chambre 3)     | 14  |
|                          | Appartement n°226 - Vol 9<br>(Chambre 2)      | 15  |
|                          | Appartement n°226 - Vol 4<br>(Cuisine)        | 16  |
|                          | Appartement n°226 - Vol 2<br>(Séjour)         | 17  |
|                          | Appartement n°226 - Vol 7<br>(SDB)            | 18  |
| S1 - 1 (A1)              | Appartement n°226 - Vol 4<br>(Cuisine)        | Absence sur présentation de documents         |
| <b>S2 - 1 (A2)</b>       | <b>Appartement n°226 - Vol 1<br/>(Entrée)</b> | <b>Présence sur présentation de documents</b> |
| S3 - 1 (A3)              | Appartement n°226 - Vol 1<br>(Entrée)         | Absence sur présentation de documents         |



002NI001575 n°1 - 1 (P1)



002NI001575 n°1 - 2 (P1)



002NI001575 n°2 - 1 (P2)



002NI001575 n°2 - 2 (P2)



002NI001575 n°3 - 1 (P3)



002NI001575 n°3 - 2 (P3)



002NI001575 n°4 - 1 (P4)



002NI001575 n°4 - 2 (P4)



002NI001575 n°5 - 2 (P5)



002NI001575 n°5 - 1 (P5)



002NI001575 n°6 - 2 (P6)



002NI001575 n°6 - 1 (P6)



002NI001575 n°7 - 1 (P7)



002NI001575 n°7 - 2 (P7)



002NI001575 n°8 - 2 (P8)



002NI001575 n°8 - 1 (P8)



I1 - 1



I2 - 1



13 - 1



14 - 1



15 - 1



16 - 1



17 - 1



18 - 1



S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



S3 - 1 (A3)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

### Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie                                | Composant         | Materiu   | Localisation                           | Observation |
|-----------|--|-------------------|---|--|-------------|
| P1        | Revêtement de sol                        | Revêtement de sol | Matériau compact marron + matériau compact beige - Mauve -                                      | Appartement n°226 - Vol 1 (Entrée)     |             |
| P2        | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - Cloisons et doublages pièces sèches -  | Appartement n°226 - Vol 11 (Chambre 3) |             |
| P3        | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - Cloisons et doublages pièces humides - | Appartement n°226 - Vol 4 (Cuisine)    |             |
| P4        | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtreux blanc + peinture - Porteurs pièces sèches -                                     | Appartement n°226 - Vol 10 (Débaras)   |             |
| P5        | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons  | Enduit plâtreux blanc + peinture - Porteurs pièces humides -                                    | Appartement n°226 - Vol 4 (Cuisine)    |             |
| P6        | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds          | Enduit plâtreux blanc + peinture - Pièces sèches -  | Appartement n°226 - Vol 2 (Séjour)     |             |
| P7        | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds          | Enduit plâtreux blanc + peinture - Pièces humides -   | Appartement n°226 - Vol 7 (SDB)        |             |
| P8        | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur | Colle beige + peinture + carrelage - Blanche 10*10 -  | Appartement n°226 - Vol 4 (Cuisine)    |             |



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
 13590 MEYREUIL  
 Tel : 04.42.12.11.20  
 Fax : 04.42.26.69.58  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67356 EN DATE DU 21/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

|   |   |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue Clément Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0717-67356<br>Réf. Commande Client : 002NI001575 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée   | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse  | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|---|---------------------------|
| Réf dossier client : _00159000080000100226_<br>36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE -<br>53200 CHATEAU GONTIER<br>Appartement n° 226 de type 4 situé au 02 ème étage<br>Réf échantillon client : 002NI001575001 / Revêtement de sol /<br>Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1<br>(Entrée)  |                      |                    | Réf échantillon ITGA : IT071707-25503                                     |                           |
|   |                      |                    | Description ITGA : Matériau compact marron / Matériau compact beige       |                           |
| ▶ Matériau compact marron + matériau compact beige  | META                 | 1                  | 20/07/2017  | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : _00159000080000100226_<br>36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE -<br>53200 CHATEAU GONTIER<br>Appartement n° 226 de type 4 situé au 02 ème étage<br>Réf échantillon client : 002NI001575002 / Parois verticales intérieures<br>et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre<br>panneaux préfabriqués / Vol 11<br>(Chambre 3) |                      |                    | Réf échantillon ITGA : IT071707-25504                                     |                           |
|   |                      |                    | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture |                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture  | META                 | 2                  | 21/07/2017  | Amiante non détecté / -   |

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67356 EN DATE DU 21/07/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse   | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|--|---------------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> _00159000080000100226_<br>36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE -<br>53200 CHATEAU GONTIER<br>Appartement n° 226 de type 4 situé au 02 ème<br>étage<br><b>Réf échantillon client :</b> 002NI001575004 / Parois verticales intérieures<br>et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre<br>panneaux préfabriqués / Vol 4<br>(Cuisine) |                      |                    | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071707-25505<br><br><b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture |                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture  | META                 | 1                  | 20/07/2017   | Amiante non détecté / -   |
| <b>Réf dossier client :</b> _00159000080000100226_<br>36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE -<br>53200 CHATEAU GONTIER<br>Appartement n° 226 de type 4 situé au 02 ème<br>étage<br><b>Réf échantillon client :</b> 002NI001575004 / Parois verticales intérieures<br>et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre /<br>Vol 10<br>(Débarras)                      |                      |                    | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071707-25506<br><br><b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc / Peinture                       |                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc + peinture  | META                 | 1                  | 20/07/2017   | Amiante non détecté / -   |
| <b>Réf dossier client :</b> _00159000080000100226_<br>36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE -<br>53200 CHATEAU GONTIER<br>Appartement n° 226 de type 4 situé au 02 ème<br>étage<br><b>Réf échantillon client :</b> 002NI001575005 / Parois verticales intérieures<br>et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre /<br>Vol 4<br>(Cuisine)                        |                      |                    | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071707-25507<br><br><b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc / Peinture                       |                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc + peinture  | META                 | 1                  | 20/07/2017   | Amiante non détecté / -   |
| <b>Réf dossier client :</b> _00159000080000100226_<br>36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE -<br>53200 CHATEAU GONTIER<br>Appartement n° 226 de type 4 situé au 02 ème<br>étage<br><b>Réf échantillon client :</b> 002NI001575006 / Plafond et faux-plafonds /<br>Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2<br>(Séjour)  |                      |                    | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071707-25508<br><br><b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc / Peinture                       |                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc + peinture  | META                 | 1                  | 20/07/2017   | Amiante non détecté / -   |
| <b>Réf dossier client :</b> _00159000080000100226_<br>36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE -<br>53200 CHATEAU GONTIER<br>Appartement n° 226 de type 4 situé au 02 ème<br>étage<br><b>Réf échantillon client :</b> 002NI001575007 / Plafond et faux-plafonds /<br>Plafonds / Enduit plâtre / Vol 7<br>(SDB)   |                      |                    | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071707-25509<br><br><b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc / Peinture                       |                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc + peinture  | META                 | 1                  | 20/07/2017   | Amiante non détecté / -   |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-67356 EN DATE DU 21/07/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client :      _0015900080000100226_      Réf échantillon ITGA :      IT071707-25510<br/> 36 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE -<br/> 53200 CHATEAU GONTIER<br/> Appartement n° 226 de type 4 situé au 02 ème étage</p> |                      |                    |                |                           |
| <p>Réf échantillon client :      002NI001575008 / Revêtement de mur /<br/> Revêtement de mur / Colle de carrelage<br/> (faïence) / Vol 4<br/> (Cuisine)</p>  |                      |                    |                |                           |
| <p>Description ITGA :      Colle beige / Peinture / Carrelage</p>  |                      |                    |                |                           |
| ▶ Colle beige + peinture + carrelage   | META                 | 1                  | 20/07/2017     | Amiante non détecté / -   |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.