

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00159000090000100241_
Date du repérage :	05/07/2017
Désignation :	Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00159000090000100241_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

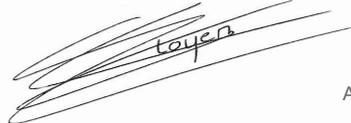

C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage	AC Environnement (N° 441355914) LOYER Florian J.SEVEN (0 800 400 100) 05/07/2017	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 Nom : MORA Denis Date du rapport : 22/07/2017 A Riorges, le 22/07/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation : CPDI3805 V4 Délivré le : 25/03/2016 		

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
Appartement n°241 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°241 - Vol 3 (Séjour) Appartement n°241 - Vol 6 (Dégagement) Appartement n°241 - Vol 8 (SDB) Appartement n°241 - Vol 10 (Chambre 2) Appartement n°241 - Vol 12 (Chambre 3)	Appartement n°241 - Vol 2 (Débarras 2) Appartement n°241 - Vol 5 (Cuisine) Appartement n°241 - Vol 7 (W.C) Appartement n°241 - Vol 9 (Chambre 1) Appartement n°241 - Vol 11 (Débarras 1)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°241	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Débarras 1) - Vol 12 (Chambre 3)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°241	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Débarras 1) - Vol 12 (Chambre 3)	
Revêtement de sol	Appartement n°241	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras 2) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 7 (W.C) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Débarras 1) - Vol 12 (Chambre 3)	



Equipements divers et accessoires	Appartement n°241	Vol 5 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°241	Vol 5 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Séjour)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 1)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 10 (Chambre 2)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 12 (Chambre 3)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (SDB)	Mastic étanchéité	Non prélevé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 12 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 10 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 7 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 2 (Débaras 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Non prélevé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 1)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 10 (Chambre 2)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 12 (Chambre 3)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (SDB)	Joints	Non prélevé à la demande du client
Vol 8 (SDB)	Colle de carrelage (faïence)	Faïence récente

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte de placard	Tampon bitumineux	S1

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les pléniums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°241 - Vol 4 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par les travaux

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°241	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2	Blanc		I2 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 8 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2	Blanc		I2 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I8	Filasse		I8 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 5 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I8	Filasse		I8 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I8	Filasse		I8 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 9 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I8	Filasse		I8 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 10 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I8	Filasse		I8 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 12 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I8	Filasse		I8 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 8 (SDB)	Radiateurs	Joints	I8	Filasse		I8 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P11	Réalisation d'un prélèvement	noir	002NI001574 n°11 - 1 - 002NI001574 n°11 - 2	P11	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°241	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 9 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 10 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 12 (Chambre 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 5 (Cuisine)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	I1	Noir		I1 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 12 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI0015 74 n°4 - 1 - 002NI0015 74 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 12 (Chambre 3) - Vol 11 (Débaras 1) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débaras 2) - Vol 3 (Séjour)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Cloisons et doublages pièces sèches	002NI0015 74 n°4 - 1 - 002NI0015 74 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 7 (W.C)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages pièces humides	002NI0015 74 n°5 - 1 - 002NI0015 74 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 8 (SDB) - Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Cloisons et doublages pièces humides	002NI0015 74 n°5 - 1 - 002NI0015 74 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°241	Vol 6 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces sèches	002NI0015 74 n°6 - 1 - 002NI0015 74 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 3 (Séjour) - Vol 11 (Débaras 1) - Vol 12 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Porteurs pièces sèches	002NI0015 74 n°6 - 1 - 002NI0015 74 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Porteurs pièces humides	002NI0015 74 n°7 - 1 - 002NI0015 74 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 5 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteurs pièces humides	002NI0015 74 n°7 - 1 - 002NI0015 74 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 1 (Entrée)	Porte de placard	Tampon bitumineux	S1	Réalisation d'un sondage	noir	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001572
Appartement n°241	Vol 6 (Dégagement)	Porte de placard	Tampon bitumineux	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1	noir	S1 - 1				Présence sur document Prélèvement n°10 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001572



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°241	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2	Beige		S2 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°13 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001571

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°241	Vol 9 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002NI0015 74 n°8 - 1 - 002NI0015 74 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 10 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 11 (Débaras 1) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débaras 2) - Vol 3 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Pièces sèches	002NI0015 74 n°8 - 1 - 002NI0015 74 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 7 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002NI0015 74 n°9 - 1 - 002NI0015 74 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 5 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Pièces humides	002NI0015 74 n°9 - 1 - 002NI0015 74 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°241	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement	Blanche 10*10	002NI0015 74 n°10 - 1 - 002NI0015 74 n°10 - 2	P10	Colle beige + papier non séparable + matériau souple blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	I9	Blanche 7*7		I9 - 1				Faïence récente

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°241	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	aspect parquet + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	aspect parquet + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	aspect parquet + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3	aspect parquet + colle jaune		I3 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	aspect parquet blanc + colle jaune		I4 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	Lino gris + colle jaune		I5 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	Lino gris + colle jaune		I5 - 1				Non prélevé a la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°241	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	Lino gris + colle jaune		I5 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I6	Lino gris foncé + colle jaune		I6 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 2 (Débaras 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I7	Lino beige + colle jaune		I7 - 1				Non prélevé a la demande du client
Appartement n°241	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un prélèvement	Mauve	002NI0015 74 n°1 - 1 - 002NI0015 74 n°1 - 2	P1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 5 (Cuisine) - Vol 2 (Débaras 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (W.C) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Mauve	002NI0015 74 n°1 - 1 - 002NI0015 74 n°1 - 2	P1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 11 (Débaras 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002NI0015 74 n°2 - 1 - 002NI0015 74 n°2 - 2	P2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°241	Vol 11 (Débaras 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement	Marron + colle jaune	002NI0015 74 n°3 - 1 - 002NI0015 74 n°3 - 2	P3	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°241	Appartement n°241 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°241	Appartement n°241 - Plan de prélèvements
	Appartement n°241	Appartement n°241 - MPCA Toutes catégories confondues




APPARTEMENT N°241 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NI001574

Légende



Volume non visité

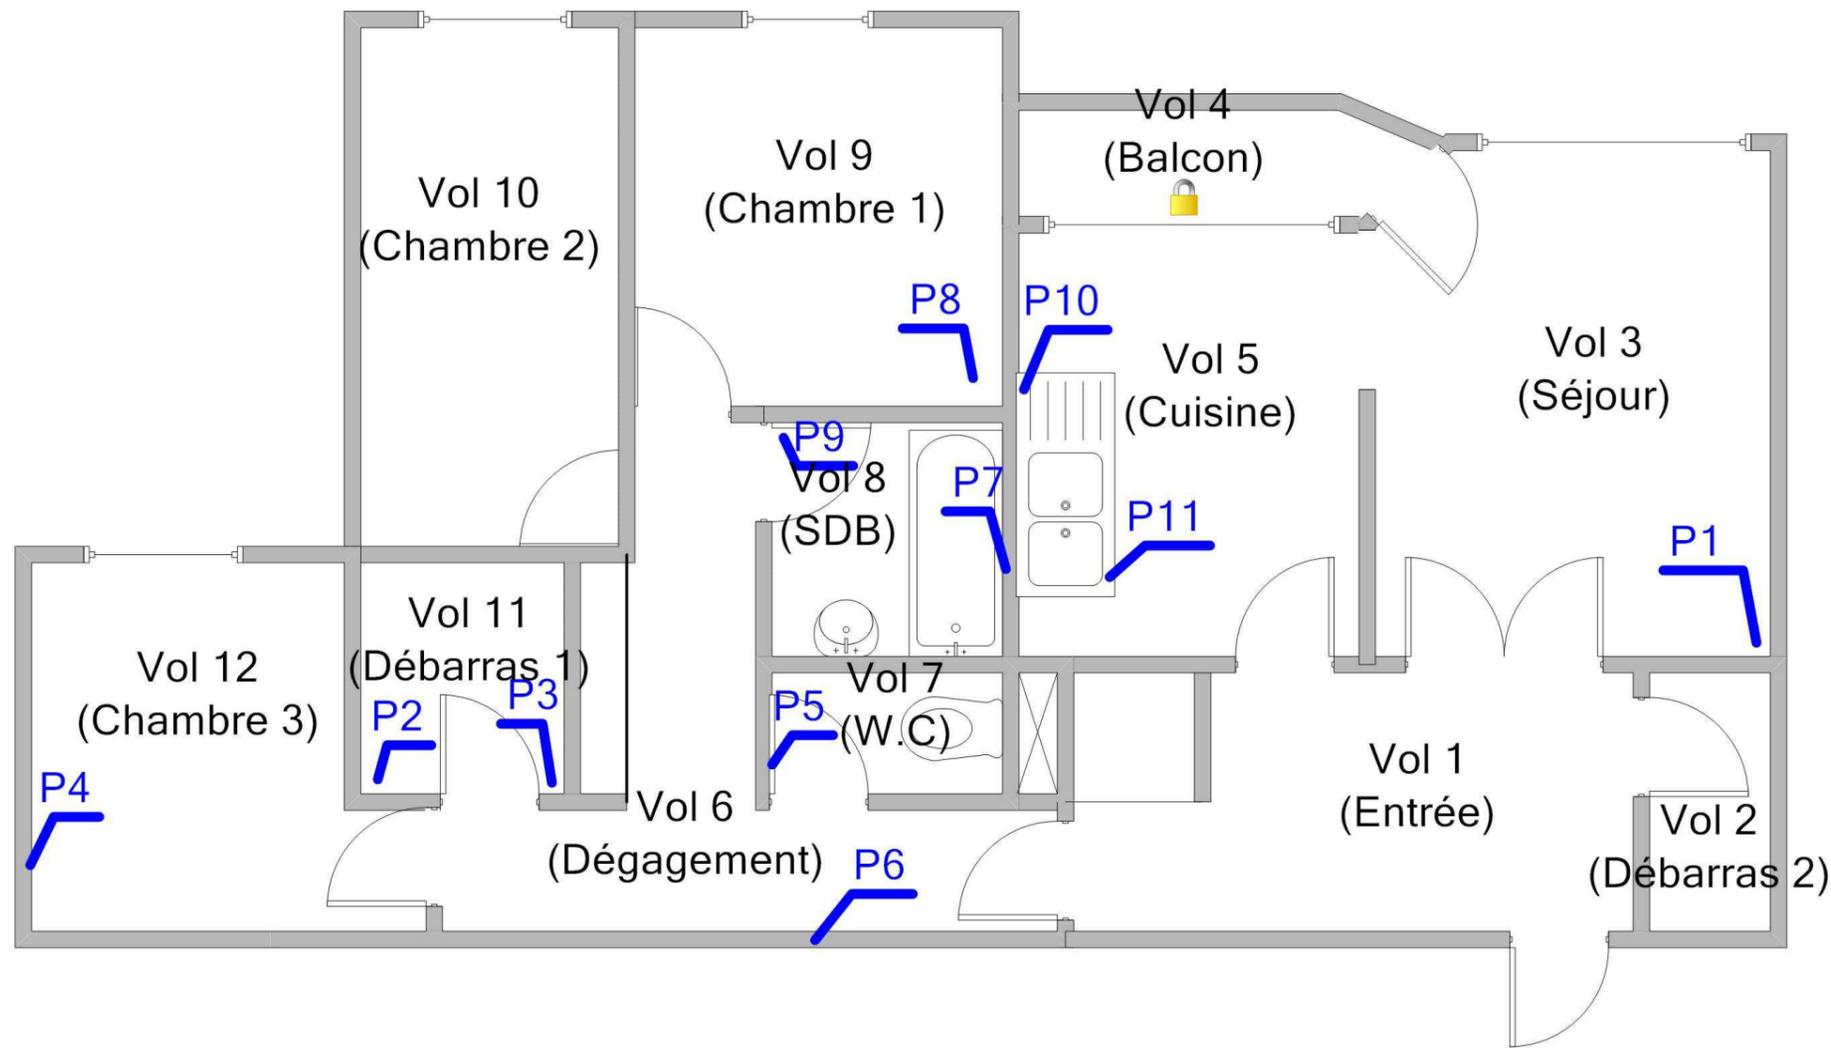

Adresse du bien
34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 241 de type 4 situé au 01^{er} étage

Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NI001574 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°241 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002NI001574 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°241 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002NI001574 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°241 - Vol 11 (Débarras 1)	Prélevement négatif
002NI001574 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°241 - Vol 11 (Débarras 1)	Prélevement négatif
002NI001574 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°241 - Vol 11 (Débarras 1)	Prélevement négatif
002NI001574 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°241 - Vol 11 (Débarras 1)	Prélevement négatif
002NI001574 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°241 - Vol 12 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002NI001574 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°241 - Vol 12 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002NI001574 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°241 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002NI001574 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°241 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002NI001574 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°241 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002NI001574 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°241 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002NI001574 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°241 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001574 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°241 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002NI001574 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°241 - Vol 9 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002NI001574 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°241 - Vol 9 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002NI001574 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°241 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002NI001574 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°241 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002NI001574 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°241 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001574 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°241 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001574 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°241 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NI001574 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°241 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°241 - Vol 3 (Séjour)	I1
	Appartement n°241 - Vol 5 (Cuisine)	I2
	Appartement n°241 - Vol 1 (Entrée)	I3
	Appartement n°241 - Vol 10 (Chambre 2)	I4
	Appartement n°241 - Vol 6 (Dégagement)	I5
	Appartement n°241 - Vol 5 (Cuisine)	I6
	Appartement n°241 - Vol 2 (Débarras 2)	I7
	Appartement n°241 - Vol 3 (Séjour)	I8
	Appartement n°241 - Vol 8 (SDB)	I9



Référence	Localisation	Action
S1 - 1 (A1)	Appartement n°241 - Vol 1 (Entrée)	Présence sur présentation de documents
S2 - 1 (A2)	Appartement n°241 - Vol 1 (Entrée)	Absence sur présentation de documents



002NI001574 n°1 - 2 (P1)



002NI001574 n°1 - 1 (P1)



002NI001574 n°2 - 1 (P2)




002NI001574 n°2 - 2 (P2)



002NI001574 n°3 - 2 (P3)



002NI001574 n°3 - 1 (P3)

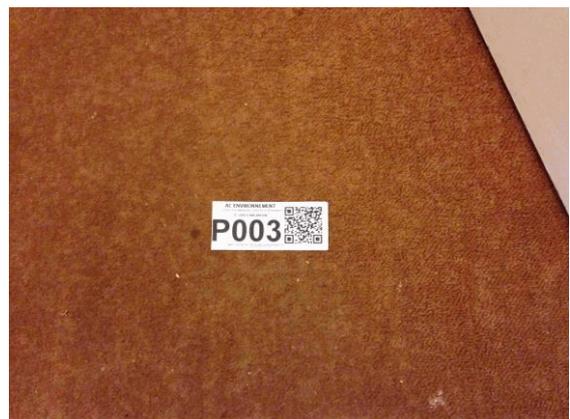

002NI001574 n°4 - 2 (P4)



002NI001574 n°4 - 1 (P4)



002NI001574 n°5 - 1 (P5)



002NI001574 n°5 - 2 (P5)



002NI001574 n°6 - 1 (P6)



002NI001574 n°6 - 2 (P6)



002NI001574 n°7 - 1 (P7)



002NI001574 n°7 - 2 (P7)



002NI001574 n°8 - 1 (P8)



002NI001574 n°8 - 2 (P8)



002NI001574 n°9 - 2 (P9)



002NI001574 n°9 - 1 (P9)



002NI001574 n°10 - 1 (P10)



002NI001574 n°10 - 2 (P10)



002NI001574 n°11 - 1 (P11)



002NI001574 n°11 - 2 (P11)



I1 - 1



I2 - 1



13 - 1



14 - 1



15 - 1



16 - 1



17 - 1



18 - 1



I9 - 1



S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - Mauve -	Appartement n°241 - Vol 3 (Séjour)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable - Gris -	Appartement n°241 - Vol 11 (Débaras 1)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune avec poussières non séparable - Marron + colle jaune -	Appartement n°241 - Vol 11 (Débaras 1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable - Cloisons et doublages pièces sèches -	Appartement n°241 - Vol 12 (Chambre 3)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - Cloisons et doublages pièces humides -	Appartement n°241 - Vol 7 (W.C)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteurs pièces sèches -	Appartement n°241 - Vol 6 (Dégagement)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable - Porteurs pièces humides -	Appartement n°241 - Vol 8 (SDB)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Pièces sèches -	Appartement n°241 - Vol 9 (Chambre 1)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Pièces humides -	Appartement n°241 - Vol 7 (W.C)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier non séparable + matériau souple blanc non séparable - Blanche 10*10 -	Appartement n°241 - Vol 5 (Cuisine)	
P11	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - noir -	Appartement n°241 - Vol 5 (Cuisine)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-34034 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67464
Echantillon ITGA : IT071707-34034
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001574
Dossier client	_0015900090000100241_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002NI001574001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 3 (Séjour)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-34035 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67464
Echantillon ITGA : IT071707-34035
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001574
Dossier client	_0015900090000100241_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002NI001574002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 11 (Débaras 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-34036 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67464
Echantillon ITGA : IT071707-34036
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001574
Dossier client	_0015900090000100241_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002NI001574003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 11 (Débaras 1)
Description ITGA	Moquette marron avec couche en mousse / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-34037 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67464
Echantillon ITGA : IT071707-34037
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001574
Dossier client	_00159000090000100241_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002NI001574004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 12 (Chambre 3)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 22/07/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-34038 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67464
Echantillon ITGA : IT071707-34038
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001574
Dossier client	_00159000090000100241_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002NI001574005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-34039 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67464
Echantillon ITGA : IT071707-34039
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001574
Dossier client	_0015900090000100241_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002NI001574006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-34040 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67464
Echantillon ITGA : IT071707-34040
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001574
Dossier client	_0015900090000100241_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002NI001574007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-34041 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67464
Echantillon ITGA : IT071707-34041
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001574
Dossier client	_00159000090000100241_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002NI001574008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 9 (Chambre 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-34042 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67464
Echantillon ITGA : IT071707-34042
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001574
Dossier client	_00159000090000100241_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002NI001574009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 7 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-34043 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67464
Echantillon ITGA : IT071707-34043
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001574
Dossier client	_0015900090000100241_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002NI001574010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Papier / Matériau souple blanc / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + papier non séparable + matériau souple blanc non séparable	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-34044 EN DATE DU 22/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-67464
Echantillon ITGA : IT071707-34044
Reçu au laboratoire le : 10/07/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001574
Dossier client	_0015900090000100241_ 34 RUE JULES RENARD - LA MAILLARDIERE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 241 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002NI001574011 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 5 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 21/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste