

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1
CP - Ville :	53400 CRAON
Référence client :	_00201000020000100024_
Date du repérage :	13/07/2016
Désignation :	Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 53400 CRAON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00201000020000100024_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GARDENAT Ludovic néant (néant) 13/07/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 30/07/2016 A Riorges, le 30/07/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine) LOGEMENT 24 - Vol 3 (Cellier) LOGEMENT 24 - Vol 5 (Salle d'eau) LOGEMENT 24 - Vol 7 (Chambre 2) LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	LOGEMENT 24 - Vol 2 (W.C) LOGEMENT 24 - Vol 4 (Dégagement) LOGEMENT 24 - Vol 6 (Chambre 1) LOGEMENT 24 - Vol 9 (Salon)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cellier) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Salle d'eau) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Salon) - Vol 10 (Loggia)	
Plafond et faux-plafonds	LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cellier) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Salle d'eau) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Salon) - Vol 10 (Loggia)	
Revêtement de mur	LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	
Revêtement de sol	LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cellier) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Salle d'eau) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Salon) - Vol 10 (Loggia)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Chambre 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Salle d'eau)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Dégagement)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cellier)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Salon)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Salle d'eau)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cellier)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Loggia)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Salon)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Salle d'eau)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf. pré.
Vol 2 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	P1
Vol 1 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	P1
Vol 5 (Salle d'eau)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	P1
Vol 4 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P2
Vol 3 (Cellier)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P2
Vol 9 (Salon)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P2
Vol 7 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P2
Vol 6 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	P2
Vol 3 (Cellier)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux collés	P3
Vol 2 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6
Vol 5 (Salle d'eau)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6
Vol 1 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6
Vol 4 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7
Vol 6 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7
Vol 3 (Cellier)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7
Vol 9 (Salon)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7
Vol 7 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7
Vol 3 (Cellier)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8
Vol 7 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8
Vol 9 (Salon)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8
Vol 4 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8
Vol 6 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8
Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P10
Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P13
Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P13
Vol 3 (Cellier)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P13
Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P13
Vol 5 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P13

Q Réserves / Commentaires

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires sur les porteurs des pièces humides des différentes pièces afin de confirmer le résultat du prélèvement. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- Les matériaux compris entre les plaques en bois présent dans la cloison entre la cuisine et la loggia.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels récentes. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols récents mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sol.

Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
LOGEMENT 24 - Vol 8 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	diagnostic des balcons réalisés en même temps que les façades
Vol 5 (Salle d'eau) - LOGEMENT 24	Inaccessible sans sondage destructif	sous et derrière la douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I4	blancs		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LOGEMENT 24	Vol 5 (Salle d'eau)	Evier	Mastic étanchéité	I4	blancs		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Peinture bitumineuse	P19	Réalisation d'un prélèvement	Bleu	002OY000 044 n°19 - 1	P19	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002OY000 044 n°5 - 1 - 002OY000 044 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine) - Vol 5 (Salle d'eau)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Porteur pièces humides	002OY000 044 n°5 - 1 - 002OY000 044 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement	cloisons placoplatre pièces humides	002OY000 044 n°6 - 1 - 002OY000 044 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 5 (Salle d'eau)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	cloisons placoplatre pièces humides	002OY000 044 n°6 - 1 - 002OY000 044 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	cloisons placoplatre pièces humides	002OY000 044 n°6 - 1 - 002OY000 044 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 4 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002OY000 044 n°7 - 1 - 002OY000 044 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 4 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S10 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur pièces sèches	002OY000 044 n°7 - 1 - 002OY000 044 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S11 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur pièces sèches	002OY000 044 n°7 - 1 - 002OY000 044 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 3 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S12 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur pièces sèches	002OY000 044 n°7 - 1 - 002OY000 044 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 9 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S13 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur pièces sèches	002OY000 044 n°7 - 1 - 002OY000 044 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S14 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur pièces sèches	002OY000 044 n°7 - 1 - 002OY000 044 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 3 (Cellier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 044 n°8 - 1 - 002OY000 044 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 7 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 044 n°8 - 1 - 002OY000 044 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 9 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 044 n°8 - 1 - 002OY000 044 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 4 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 044 n°8 - 1 - 002OY000 044 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 6 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	cloisons placoplatre pièces sèches	002OY000 044 n°8 - 1 - 002OY000 044 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S19	panneaux en bois + peinture blanche		S19 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
LOGEMENT 24	Vol 10 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S19	panneaux en bois + peinture blanche		S19 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
LOGEMENT 24	Vol 10 (Loggia)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	cloisons placoplatre loggia	002OY000 044 n°9 - 1 - 002OY000 044 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 10 (Loggia)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Réalisation d'un prélèvement	blancs loggia	002OY000 044 n°15 - 1 - 002OY000 044 n°15 - 2	P15	Matériau beige en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 10 (Loggia)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	blancs loggia	002OY000 044 n°15 - 1 - 002OY000 044 n°15 - 2	P15	Matériau beige en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 10 (Loggia)	Menuiseries	joint d'étanchéité	P16	Réalisation d'un prélèvement	noir	002OY000 044 n°16 - 1 - 002OY000 044 n°16 - 2	P16	Matériau souple noir non séparable + mousse grise avec poussières non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 4 (Dégagement)	Menuiseries	joint d'étanchéité	P17	Réalisation d'un prélèvement	noire + mousse grise	002OY000 044 n°17 - 1 - 002OY000 044 n°17 - 2	P17	Matériau souple noir non séparable + mousse grise avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 10 (Loggia)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3	blanches		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LOGEMENT 24	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3	blanches		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LOGEMENT 24	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3	blanches		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 9 (Salon)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3	blanches		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002OY000 044 n°1 - 1 - 002OY000 044 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment	S1 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plafond pièces humides	002OY000 044 n°1 - 1 - 002OY000 044 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 5 (Salle d'eau)	Plafonds	Enduit ciment	S6 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plafond pièces humides	002OY000 044 n°1 - 1 - 002OY000 044 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 4 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002OY000 044 n°2 - 1 - 002OY000 044 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 3 (Cellier)	Plafonds	Enduit plâtre	S2 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Plafond pièces sèches	002OY000 044 n°2 - 1 - 002OY000 044 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 9 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre	S3 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Plafond pièces sèches	002OY000 044 n°2 - 1 - 002OY000 044 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S4 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Plafond pièces sèches	002OY000 044 n°2 - 1 - 002OY000 044 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 6 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre	S5 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Plafond pièces sèches	002OY000 044 n°2 - 1 - 002OY000 044 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 3 (Cellier)	Plafonds	Panneaux collés	P3	Réalisation d'un prélèvement	carré de polystyrène blanc + colle blanche	002OY000 044 n°3 - 1 - 002OY000 044 n°3 - 2	P3	Polystyrène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 10 (Loggia)	Plafonds	Enduit ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement	enduit gouttelé	002OY000 044 n°4 - 1 - 002OY000 044 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P10	Réalisation d'un prélèvement	Faïences blanche 15*15 + colle beige	002OY000 044 n°10 - 1 - 002OY000 044 n°10 - 2	P10	Colles de carrelages (faïences)	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine pièces humides	002OY000 044 n°11 - 1 - 002OY000 044 n°11 - 2	P11	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 5 (Salle d'eau) - Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	gris d'origine pièces humides	002OY000 044 n°11 - 1 - 002OY000 044 n°11 - 2	P11	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine pièces sèches	002OY000 044 n°12 - 1 - 002OY000 044 n°12 - 2	P12	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 9 (Salon) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 3 (Cellier) - Vol 10 (Loggia)	Revêtement de sol	Ragréage	S22 - S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	gris d'origine pièces sèches	002OY000 044 n°12 - 1 - 002OY000 044 n°12 - 2	P12	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P13	Réalisation d'un prélèvement	noire au dessus du ragréage gris d'origine	002OY000 044 n°13 - 1 - 002OY000 044 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S27 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	noire au dessus du ragréage gris d'origine	002OY000 044 n°13 - 1 - 002OY000 044 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 3 (Cellier)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	noire au dessus du ragréage gris d'origine	002OY000 044 n°13 - 1 - 002OY000 044 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S29 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	noire au dessus du ragréage gris d'origine	002OY000 044 n°13 - 1 - 002OY000 044 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 5 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S30 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	noire au dessus du ragréage gris d'origine	002OY000 044 n°13 - 1 - 002OY000 044 n°13 - 2	P13	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P14	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune au-dessus du ragréage gris d'origine	002OY000 044 n°14 - 1 - 002OY000 044 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Salon)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	colle jaune au-dessus du ragréage gris d'origine	002OY000 044 n°14 - 1 - 002OY000 044 n°14 - 2	P14	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 24	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	rose non d'origines	au-dessus du ragréage d'origines +colles d'origines	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 5 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	rose non d'origines	au-dessus du ragréage d'origines +colles d'origines	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	rose non d'origines	au-dessus du ragréage d'origines +colles d'origines	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	rose non d'origines	au-dessus du ragréage d'origines +colles d'origines	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 3 (Cellier)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	rose non d'origines	au-dessus du ragréage d'origines +colles d'origines	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	rose non d'origines	au-dessus du ragréage d'origines +colles d'origines	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	rose non d'origines	au-dessus du ragréage d'origines +colles d'origines	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 9 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	rose non d'origines	au-dessus du ragréage d'origines +colles d'origines	I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 9 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure non d'origine en linoléum + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure non d'origine en linoléum + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure non d'origine en linoléum + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 5 (Salle d'eau)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure non d'origine en linoléum + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure non d'origine en linoléum + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 3 (Cellier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure non d'origine en linoléum + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



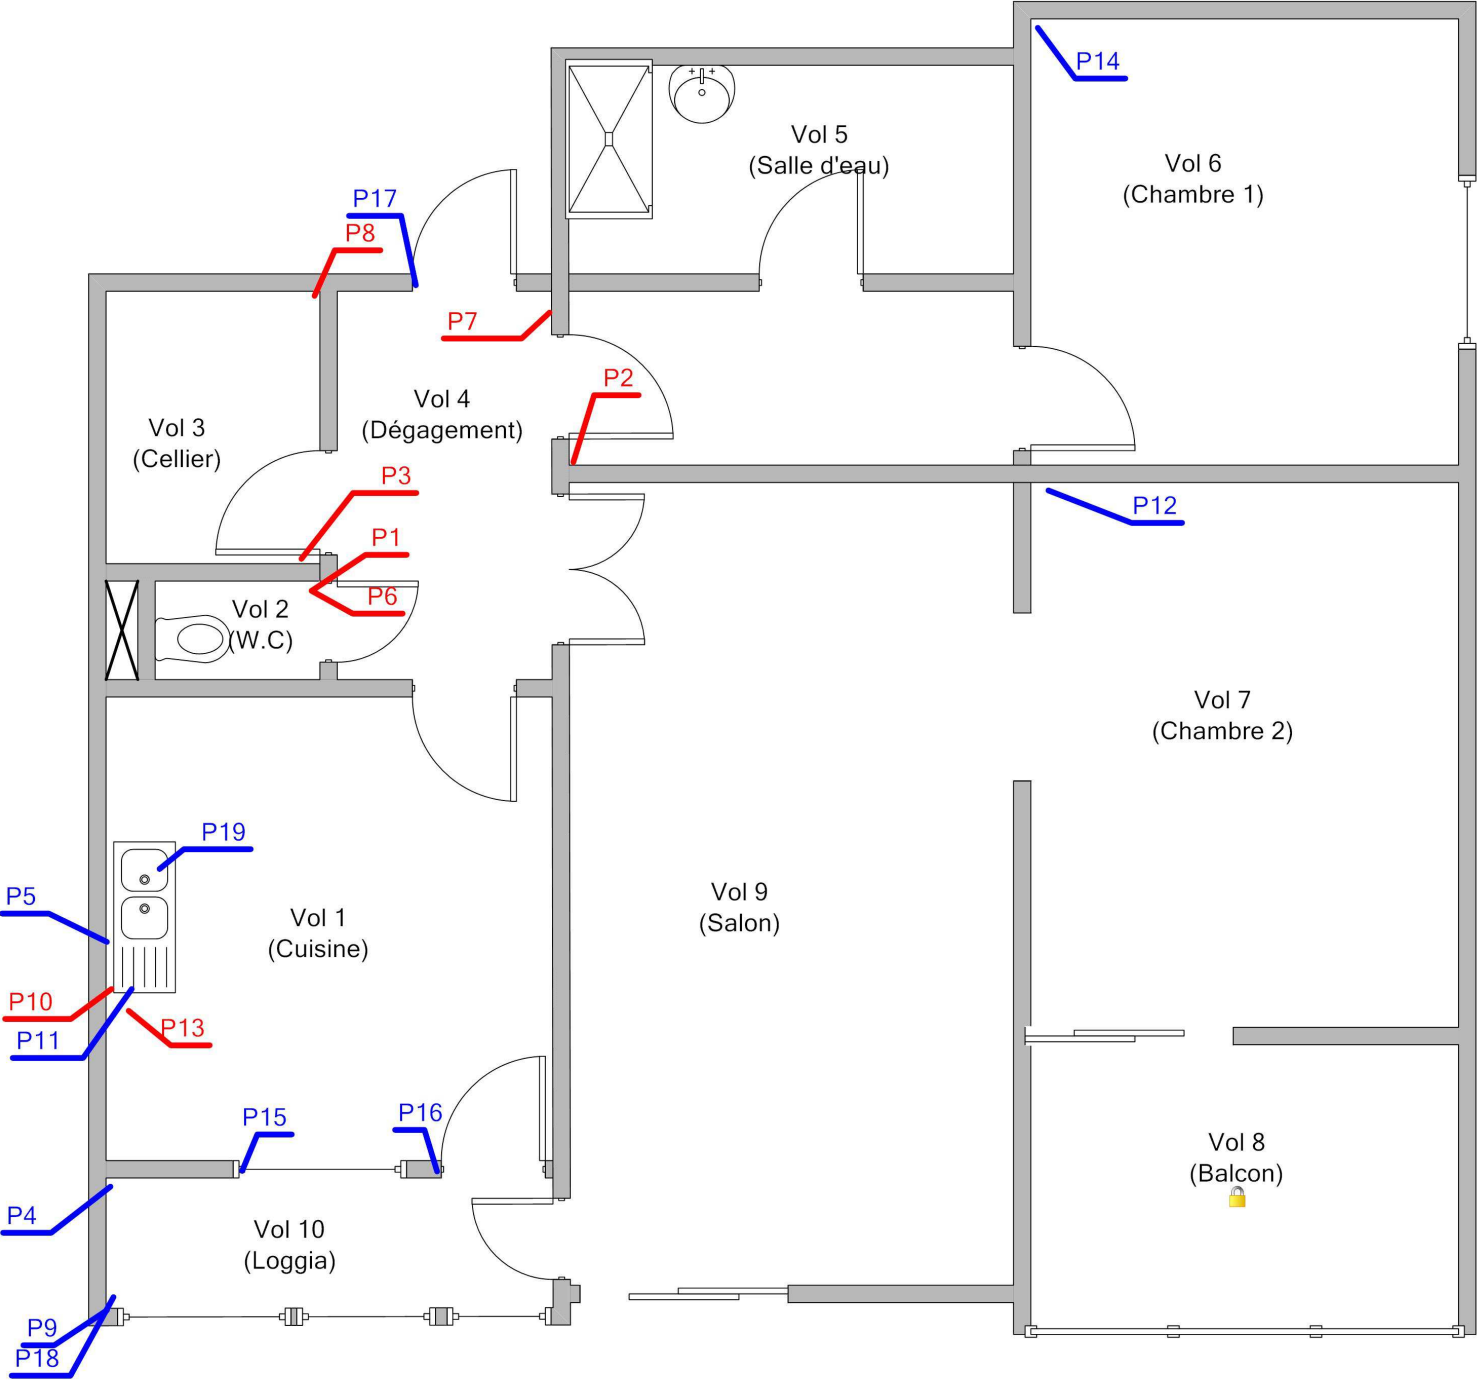
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 24	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure non d'origine en linoléum + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	couche supérieure non d'origine en linoléum + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 24	Vol 10 (Loggia)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement	orange + colle jaune - sur ragréage d'origine	002OY000 044 n°18 - 1 - 002OY000 044 n°18 - 2	P18	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

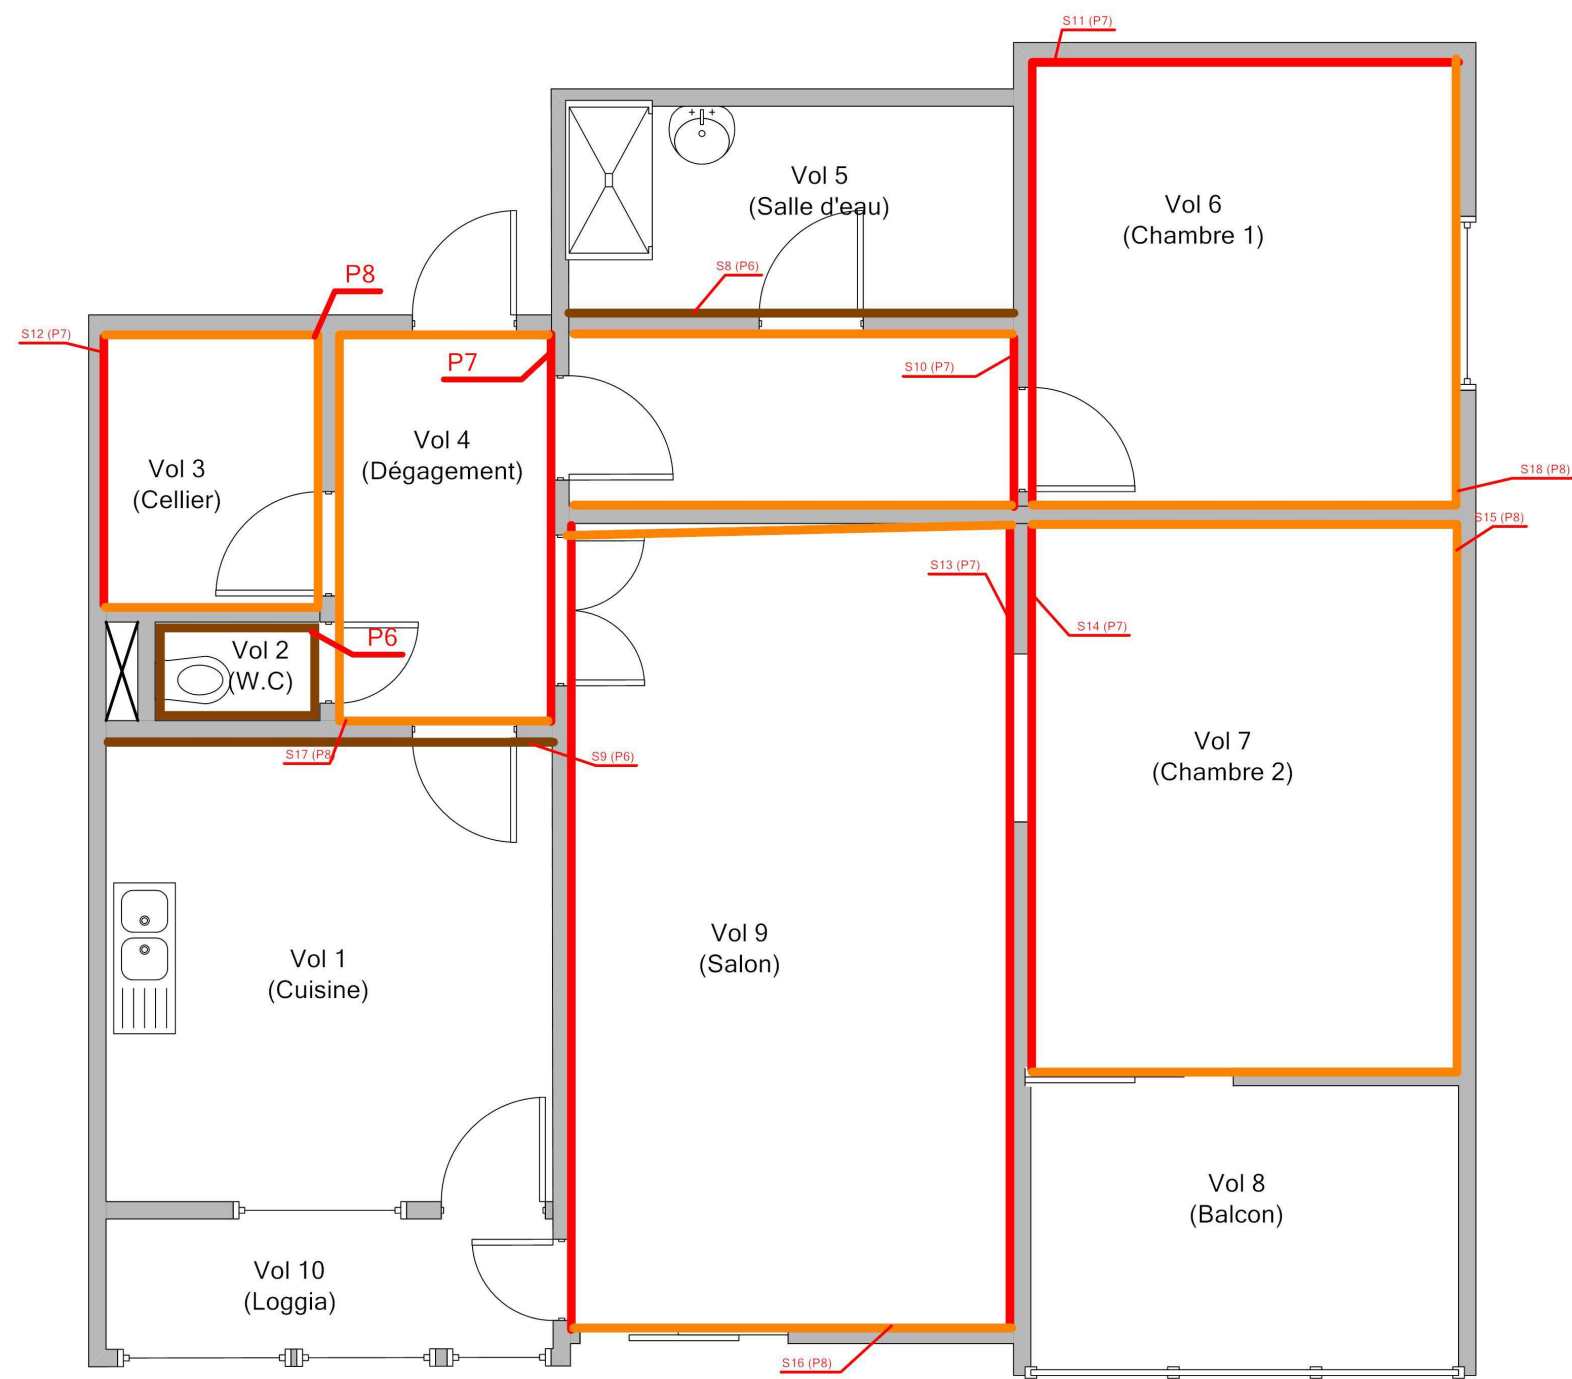


ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	LOGEMENT 24	LOGEMENT 24 - Plan de repérage - Actions menées
	LOGEMENT 24	LOGEMENT 24 - Plan de prélèvements
	LOGEMENT 24	LOGEMENT 24 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	LOGEMENT 24	LOGEMENT 24 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	LOGEMENT 24	LOGEMENT 24 - MPCA Revêtement de sol
	LOGEMENT 24	LOGEMENT 24 - MPCA Revêtement de mur

LOGEMENT 24 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000044
				Légende
				 Volume non visité
				
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 53400 CRAON	Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 er étage	13/07/2016	GARDENAT Ludovic	





Légende

	P6 : Jonction entre panneaux préfabriqués -cloisons pièces humides
	P7 : Enduit plâtre - porteurs pièces sèches
	P8 : Jonction entre panneaux préfabriqués - cloisons pièces sèches



Adresse du bien

32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1
53400 CRAON

Désignation

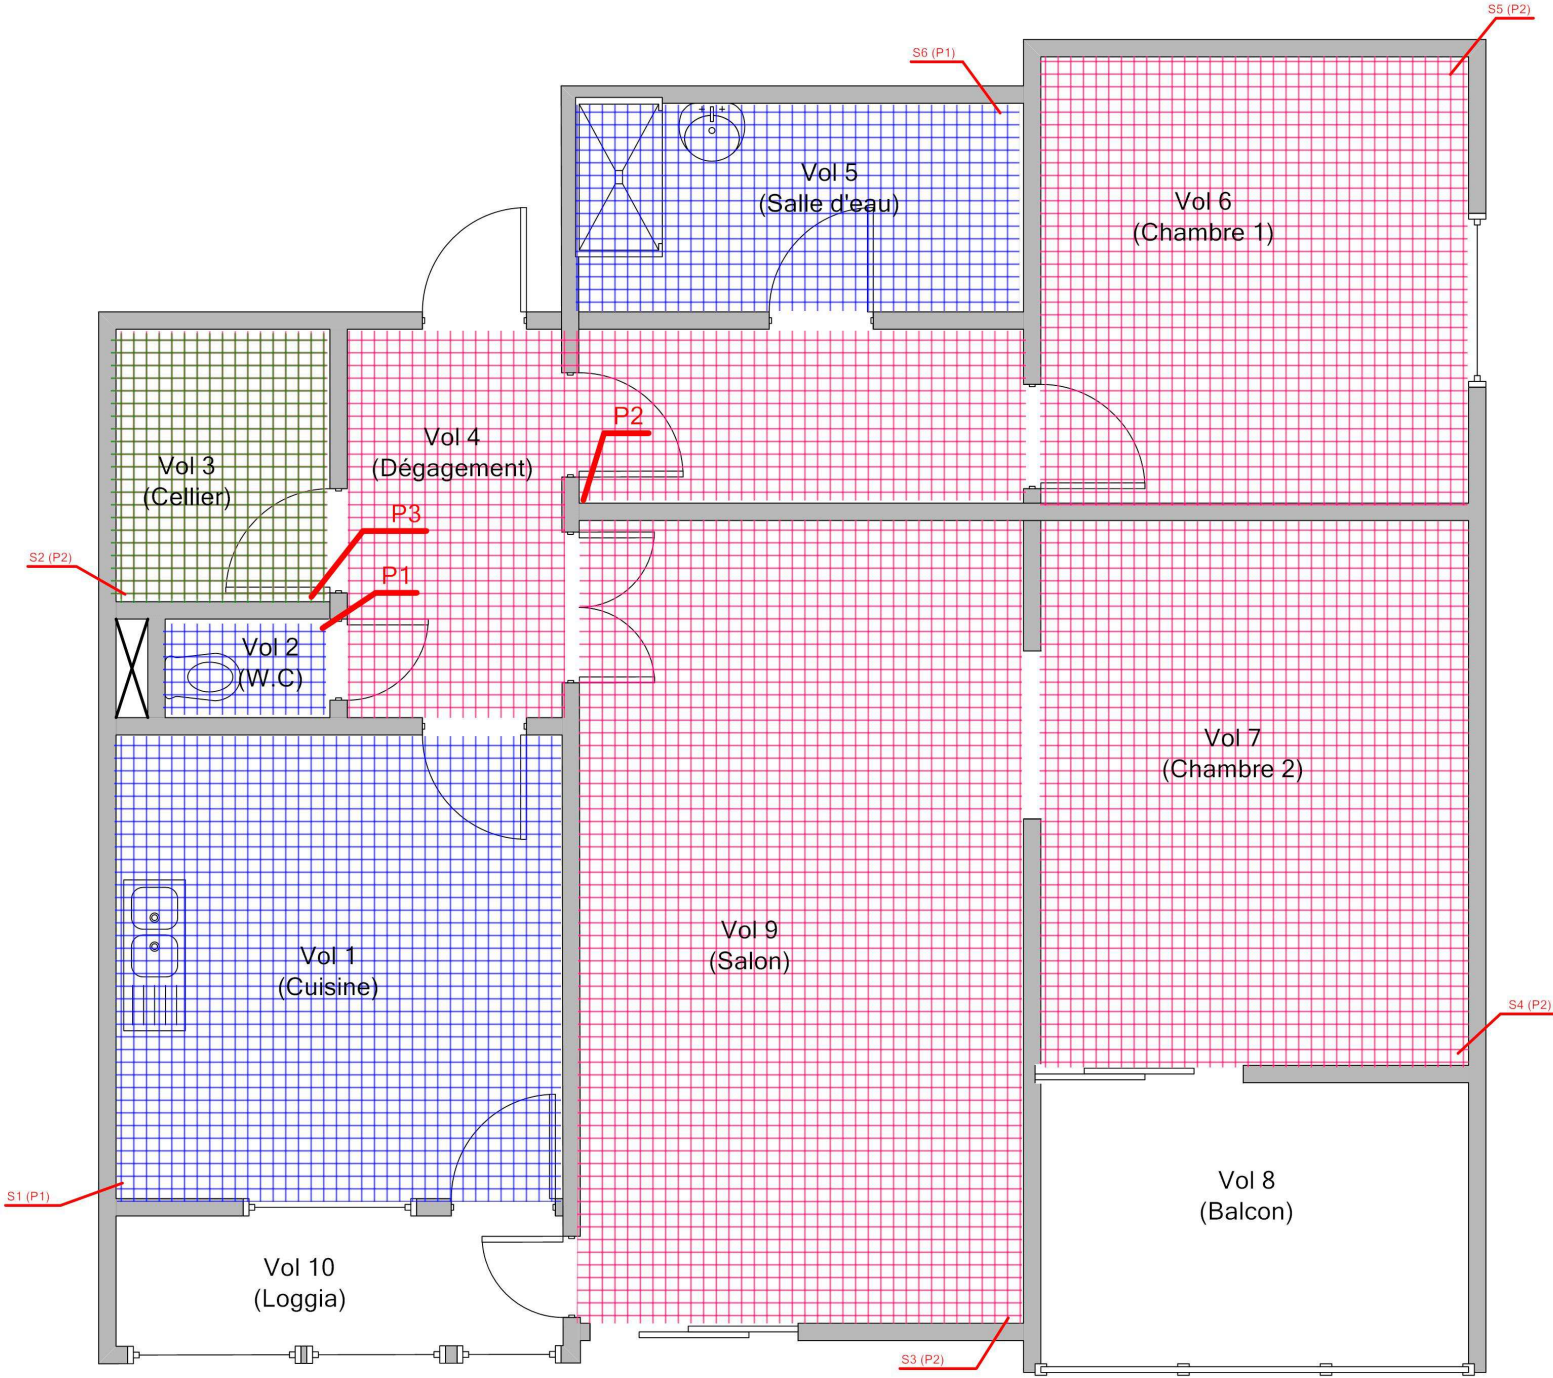


Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

13/07/2016

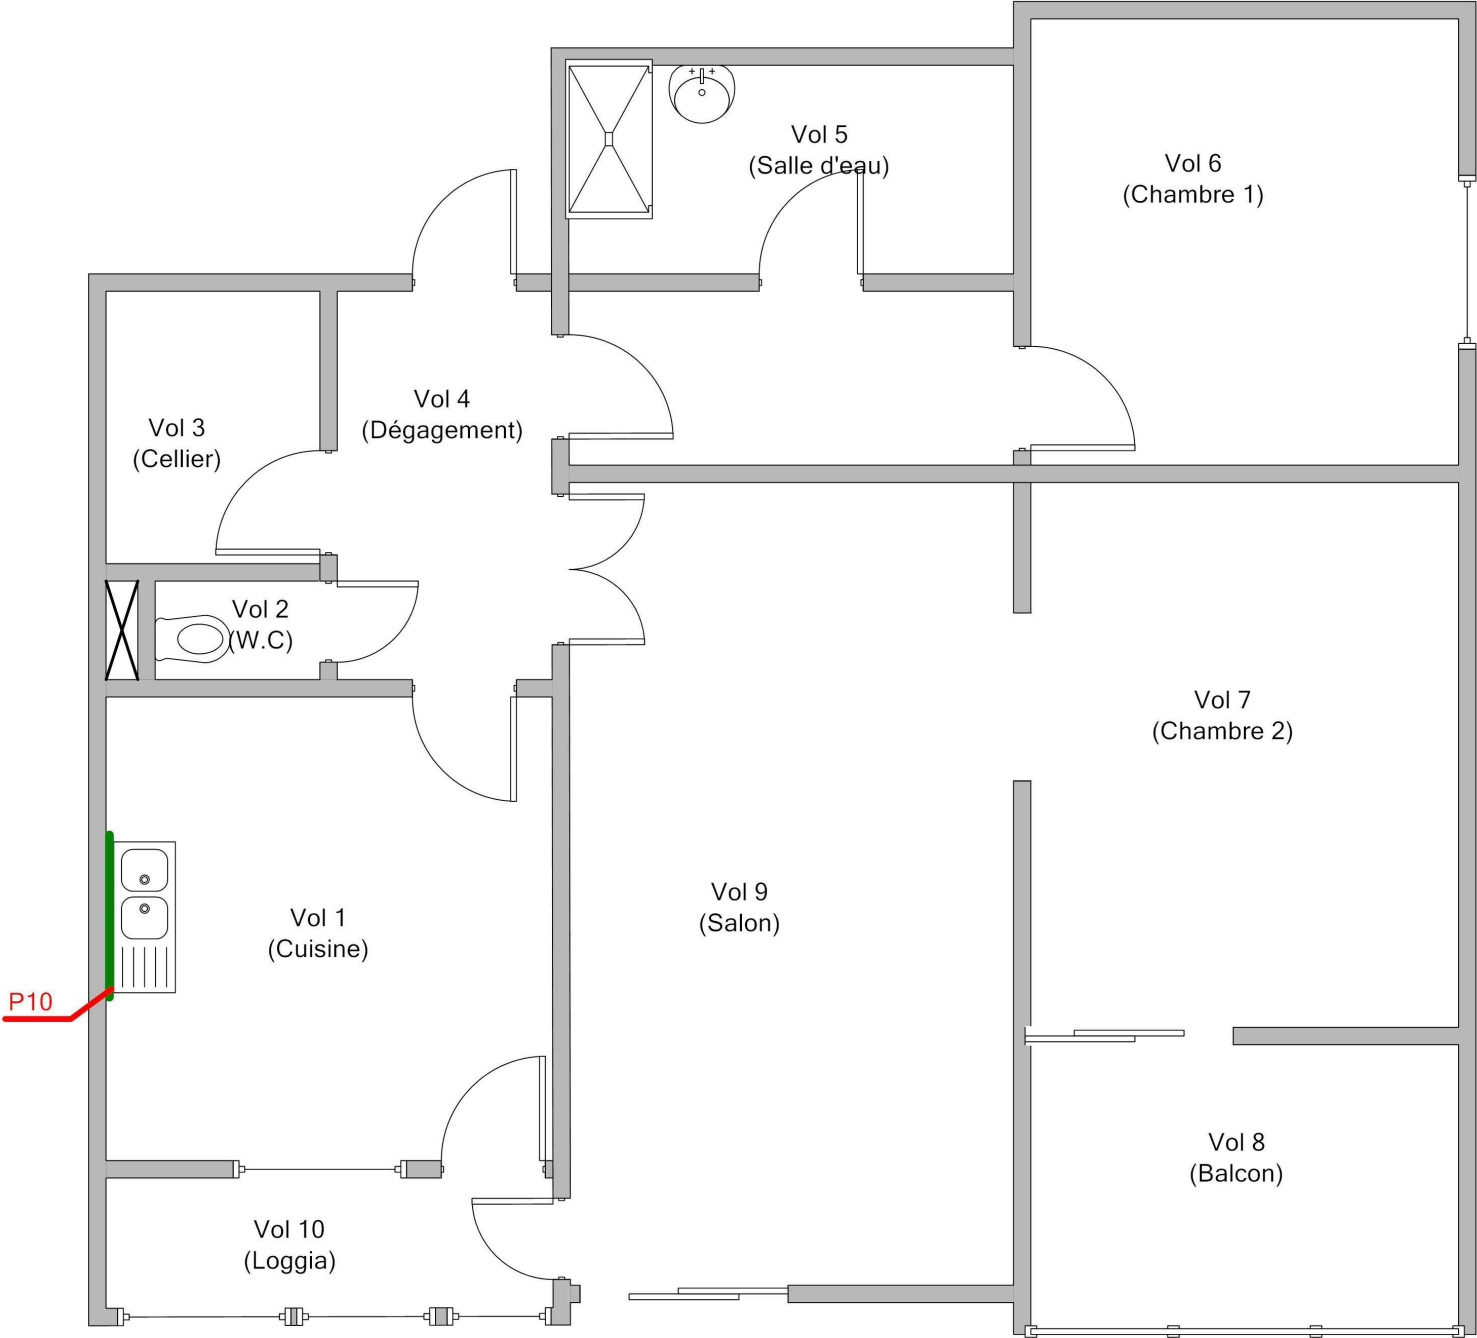
Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

LOGEMENT 24 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS				Référence: 002OY000044
				Légende
				 P3 : Panneaux collés
				 P2 : plafond pièces sèches
				 P1 : plafond pièces humides
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 53400 CRAON	Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 er étage	13/07/2016	GARDENAT Ludovic	



LOGEMENT 24 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002OY000044
				Légende
				P13 : Colle bitumeuses
	Adresse du bien 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 53400 CRAON	Désignation Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 er étage	Date intervention 13/07/2016	Technicien intervenant GARDENAT Ludovic

LOGEMENT 24 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR				Référence: 002OY000044
				Légende
				P10 : Colles de carrelages (faïences)
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 53400 CRAON	Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 er étage	13/07/2016	GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000044 n°1 - 1 (P1)	LOGEMENT 24 - Vol 2 (W.C)	Prélèvement positif
002OY000044 n°1 - 2 (P1)	LOGEMENT 24 - Vol 2 (W.C)	Prélèvement positif
002OY000044 n°2 - 1 (P2)	LOGEMENT 24 - Vol 4 (Dégagement)	Prélèvement positif
002OY000044 n°2 - 2 (P2)	LOGEMENT 24 - Vol 4 (Dégagement)	Prélèvement positif
002OY000044 n°3 - 1 (P3)	LOGEMENT 24 - Vol 3 (Cellier)	Prélèvement positif
002OY000044 n°3 - 2 (P3)	LOGEMENT 24 - Vol 3 (Cellier)	Prélèvement positif
002OY000044 n°4 - 1 (P4)	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°4 - 2 (P4)	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°5 - 2 (P5)	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°5 - 1 (P5)	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°6 - 2 (P6)	LOGEMENT 24 - Vol 2 (W.C)	Prélèvement positif
002OY000044 n°6 - 1 (P6)	LOGEMENT 24 - Vol 2 (W.C)	Prélèvement positif
002OY000044 n°7 - 1 (P7)	LOGEMENT 24 - Vol 4 (Dégagement)	Prélèvement positif
002OY000044 n°7 - 2 (P7)	LOGEMENT 24 - Vol 4 (Dégagement)	Prélèvement positif
002OY000044 n°8 - 1 (P8)	LOGEMENT 24 - Vol 3 (Cellier)	Prélèvement positif
002OY000044 n°8 - 2 (P8)	LOGEMENT 24 - Vol 3 (Cellier)	Prélèvement positif
002OY000044 n°9 - 1 (P9)	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°9 - 2 (P9)	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°10 - 1 (P10)	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	Prélèvement positif
002OY000044 n°10 - 2 (P10)	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	Prélèvement positif
002OY000044 n°11 - 1 (P11)	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°11 - 2 (P11)	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°12 - 1 (P12)	LOGEMENT 24 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°12 - 2 (P12)	LOGEMENT 24 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°13 - 1 (P13)	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	Prélèvement positif
002OY000044 n°13 - 2 (P13)	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	Prélèvement positif
002OY000044 n°14 - 1 (P14)	LOGEMENT 24 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°14 - 2 (P14)	LOGEMENT 24 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°15 - 1 (P15)	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°15 - 2 (P15)	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°16 - 1 (P16)	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000044 n°16 - 2 (P16)	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°17 - 2 (P17)	LOGEMENT 24 - Vol 4 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°17 - 1 (P17)	LOGEMENT 24 - Vol 4 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°18 - 2 (P18)	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°18 - 1 (P18)	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	Prélèvement négatif
002OY000044 n°19 - 1 (P19)	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	Prélèvement négatif
	LOGEMENT 24 - Vol 6 (Chambre 1)	I1
	LOGEMENT 24 - Vol 9 (Salon)	I2
	LOGEMENT 24 - Vol 9 (Salon)	I2
	LOGEMENT 24 - Vol 9 (Salon)	I2
	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	I3
	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	I4
S19 - 1 (A19)	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature

002OY000044 n°1 - 1 (P1)



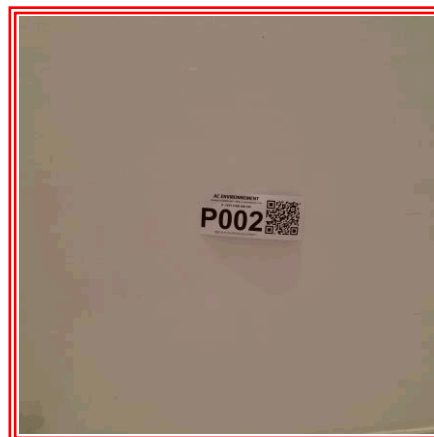
002OY000044 n°1 - 2 (P1)



002OY000044 n°2 - 1 (P2)



002OY000044 n°2 - 2 (P2)



002OY000044 n°3 - 1 (P3)



002OY000044 n°3 - 2 (P3)



002OY000044 n°4 - 1 (P4)



002OY000044 n°4 - 2 (P4)



002OY000044 n°5 - 2 (P5)



002OY000044 n°5 - 1 (P5)



002OY000044 n°6 - 2 (P6)



002OY000044 n°6 - 1 (P6)



002OY000044 n°7 - 1 (P7)



002OY000044 n°7 - 2 (P7)



002OY000044 n°8 - 1 (P8)



002OY000044 n°8 - 2 (P8)



002OY000044 n°9 - 1 (P9)



002OY000044 n°9 - 2 (P9)



002OY000044 n°10 - 1 (P10)



002OY000044 n°10 - 2 (P10)



002OY000044 n°11 - 1 (P11)



002OY000044 n°11 - 2 (P11)



002OY000044 n°12 - 1 (P12)



002OY000044 n°12 - 2 (P12)



002OY000044 n°13 - 1 (P13)



002OY000044 n°13 - 2 (P13)



002OY000044 n°14 - 1 (P14)



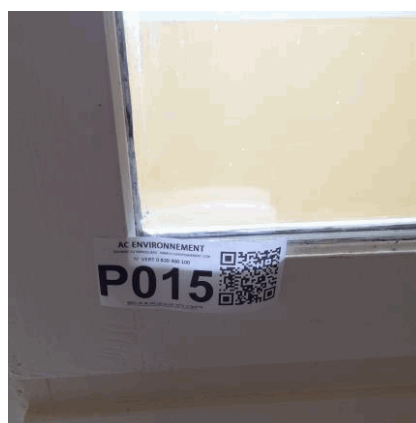
002OY000044 n°14 - 2 (P14)



002OY000044 n°15 - 1 (P15)



002OY000044 n°15 - 2 (P15)



002OY000044 n°16 - 1 (P16)



002OY000044 n°16 - 2 (P16)



002OY000044 n°17 - 2 (P17)



002OY000044 n°17 - 1 (P17)



002OY000044 n°18 - 2 (P18)



002OY000044 n°18 - 1 (P18)



002OY000044 n°19 - 1 (P19)



I1 - 1



I2 - 2



I2 - 1



I2 - 3



I3 - 1



I4 - 1



S19 - 1 (A19)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - Plafond pièces humides -	LOGEMENT 24 - Vol 2 (W.C)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	LOGEMENT 24 - Vol 4 (Dégagement)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Polystyrène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - carré de polystyrène blanc + colle blanche -	LOGEMENT 24 - Vol 3 (Cellier)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable - enduit goutté -	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable - cloisons placoplatre pièces humides -	LOGEMENT 24 - Vol 2 (W.C)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	LOGEMENT 24 - Vol 4 (Dégagement)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable - cloisons placoplatre pièces sèches -	LOGEMENT 24 - Vol 3 (Cellier)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable - cloisons placoplatre loggia -	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences) - Faïences blanche 15*15 + colle beige -	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	

P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - gris d'origine pièces humides -	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - gris d'origine pièces sèches -	LOGEMENT 24 - Vol 7 (Chambre 2)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - noire au dessus du ragréage gris d'origine -	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable - colle jaune au-dessus du ragréage gris d'origine -	LOGEMENT 24 - Vol 6 (Chambre 1)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable - blancs loggia -	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir non séparable + mousse grise avec poussières non séparable + peinture non séparable - noir -	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir non séparable + mousse grise avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable - noire + mousse grise -	LOGEMENT 24 - Vol 4 (Dégagement)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - orange + colle jaune -	LOGEMENT 24 - Vol 10 (Loggia)	
P19	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture en vrac - Bleu -	LOGEMENT 24 - Vol 1 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56001 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56001
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_cb7ed8f6-917b-472a-aea6-8f9f4e25b74
f

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 29/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56002 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56002
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_a43b6cc6-c0dd-4130-81da-144ed2645c
a1

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56003 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56003
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_27d48587-de00-4500-a7e5-fd29dda98
6bc

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux collés / Vol 3 (Cellier)
Description ITGA	Polystyrène / Matériau blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Polystyrène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56004 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56004
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_eaf2b56a-4f84-41af-a98c-f88c368737f
0

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 10 (Loggia)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable	META le 30/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56005 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56005
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_c628bc64-f7a2-46b8-bf5a-6ed2de512b
60

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 30/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56006 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56006
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_3a1a6ff1-319f-4109-a9a9-021c5d038d
61

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56007 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56007
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_b9243cc5-f7c4-4013-af3a-d3ed54156e
ed

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56008 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56008
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_f911be7d-4e53-4995-8abe-d5289419fe
bb

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Cellier)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56009 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56009
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_dc8fe059-7058-4c7e-afeb-12da720c83c
9

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 10 (Loggia)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture avec couche en papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + peinture avec couche en papier non séparable	META le 30/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56010 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56010
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_08f6c134-73df-4ab4-b851-6bc97e812a
35

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle blanche / Couche plâtreuse blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56011 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56011
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_c4627f69-3f8e-409c-8665-daaf1418eac
6

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Ragréege gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréege gris	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56012 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56012
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_2e5aab92-fd5b-477b-9b1b-15f4e3cc11
40

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 7 (Chambre 2)
Description ITGA	Ragréege gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréege gris	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56013 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56013
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_2226caf1-39e1-45e5-b308-3b6f814b2a
93

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragréage rose en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	MOLP le 28/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56014 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56014
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_5053a861-c8bb-4596-9049-ac6a10068f
18

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56015 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56015
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_5f964f85-72a0-4b2c-ae30-ee7ee9047a
46

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044015 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 10 (Loggia)
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau beige en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56016 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56016
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_eda4edac-a3ab-4cd2-b00e-969bb3232ba
2

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044016 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint d'étanchéité / Vol 10 (Loggia)
Description ITGA	Matériau souple noir / Mousse grise avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir non séparable + mousse grise avec poussières non séparable + peinture non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56017 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56017
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_c5e589d5-be68-47af-bd83-e8aec7867e
b9

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044017 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint d'étanchéité / Vol 4 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau souple noir / Mousse grise avec poussières / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir non séparable + mousse grise avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56018 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56018
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_1580efe0-086f-4d6a-aff1-7452f2e9363
5

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 10 (Loggia)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-56019 EN DATE DU 30/07/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-78356
Echantillon ITGA : IT071607-56019
Reçu au laboratoire le : 26/07/2016
MesureAmianteAT_e819f26f-ec7d-473e-a363-711830db52
8c

Réf. Client :

Commande	002OY000044
Dossier client	_00201000020000100024_ 32 ROUTE DE RENNES - RTE DE RENNES 1 - 53400 CRAON Appartement n° 24 de type 3 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000044019 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse / Vol 1 (Cuisine)
Description ITGA	Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Peinture en vrac	META le 29/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste