

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES
CP - Ville :	53160 BAIS
Référence client :	_00299000010000100007_
Date du repérage :	08/11/2016
Désignation :	Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	<p>rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES 53160 BAIS</p>	<p><u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT</p>	<p><u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT</p>
Référence client :	<p>_00299000010000100007_</p>	<p><u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9</p>	<p><u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9</p>
Désignation :	<p>Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 er étage</p>		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	THOULOUSE Pierre	Date du rapport :	20/11/2016
Accompagnateur :	Néant (Néant)	A Riorges, le 20/11/2016	
Date de repérage :	08/11/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Numéro attestation : CPDI 4090			
Délivré le : 06/10/2016			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 7 - Vol 1 (W.C) LGT 7 - Vol 3 (Rangement) LGT 7 - Vol 5 (Chambre) LGT 7 - Vol 7 (Cuisine)	LGT 7 - Vol 2 (Entrée) LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain) LGT 7 - Vol 6 (Salon)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 7	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Rangement) - Vol 4 (Salle de bain) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 7	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Rangement) - Vol 4 (Salle de bain) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Cuisine)	
Revêtement de sol	LGT 7	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Rangement) - Vol 4 (Salle de bain) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Salon) - Vol 7 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	LGT 7	Vol 2 (Entrée) - Vol 4 (Salle de bain) - Vol 5 (Chambre) - Vol 7 (Cuisine)	
Revêtement de mur	LGT 7	Vol 4 (Salle de bain) - Vol 7 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Salle de bain)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Salon)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Entrée)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Rangement)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Salle de bain)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Salle de bain)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux	P9
Vol 5 (Chambre)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P12
Vol 2 (Entrée)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P12
Vol 2 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P14

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 7	Vol 7 (Cuisine)	Baignoire	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002QW000 011 n°2 - 1 - 002QW000 011 n°2 - 2	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 4 (Salle de bain)	Baignoire	Tampon bitumineux	P9	Réalisation d'un prélèvement		002QW000 011 n°9 - 1 - 002QW000 011 n°9 - 2	P9	Tampon bitumineux noir + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
LGT 7	Vol 4 (Salle de bain)	Baignoire	ensemble supports baignoire	P10	Réalisation d'un prélèvement		002QW000 011 n°10 - 1 - 002QW000 011 n°10 - 2	P10	Matériau souple noir + matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 5 (Chambre)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002QW000 011 n°12 - 1 - 002QW000 011 n°12 - 2	P12	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	Positif	Présence sur analyse
LGT 7	Vol 5 (Chambre)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002QW000 011 n°12 - 1 - 002QW000 011 n°12 - 2	P12	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	Positif	Présence sur analyse
LGT 7	Vol 2 (Entrée)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S11 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002QW000 011 n°12 - 1 - 002QW000 011 n°12 - 2	P12	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 7	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002QW000 011 n°1 - 1 - 002QW000 011 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris en vrac + enduit compact blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 4 (Salle de bain)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces humides	002QW000 011 n°1 - 1 - 002QW000 011 n°1 - 2	P1	Enduit compact gris en vrac + enduit compact blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	ensemble joints portes d'entree	P4	Réalisation d'un prélèvement		002QW000 011 n°4 - 1 - 002QW000 011 n°4 - 2	P4	Matériau souple noir + matériau gris en mousse non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 1 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002QW000 011 n°6 - 1 - 002QW000 011 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 4 (Salle de bain) - Vol 7 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002QW000 011 n°6 - 1 - 002QW000 011 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002QW000 011 n°11 - 1 - 002QW000 011 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris en vrac + enduit compact beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 7	Vol 5 (Chambre) - Vol 2 (Entrée) - Vol 6 (Salon) - Vol 3 (Rangement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11 - S9 - S10 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Porteur pièces sèches	002QW000 011 n°11 - 1 - 002QW000 011 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris en vrac + enduit compact beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 6 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P13	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002QW000 011 n°13 - 1 - 002QW000 011 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 5 (Chambre) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002QW000 011 n°13 - 1 - 002QW000 011 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	P14	Réalisation d'un prélèvement		002QW000 011 n°14 - 1 - 002QW000 011 n°14 - 2	P14	Mastic vitrier	Positif	Présence sur analyse
LGT 7	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002QW000 011 n°14 - 1 - 002QW000 011 n°14 - 2	P14	Mastic vitrier	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 7	Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002QW000 011 n°5 - 1 - 002QW000 011 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 6 (Salon) - Vol 5 (Chambre) - Vol 3 (Rangement) - Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Plafond pièce sèche	002QW000 011 n°5 - 1 - 002QW000 011 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 4 (Salle de bain)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002QW000 011 n°8 - 1 - 002QW000 011 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 1 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002QW000 011 n°8 - 1 - 002QW000 011 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 7	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélèvement	cuisine	002QW000 011 n°3 - 1 - 002QW000 011 n°3 - 2	P3	Colle beige avec couche en papier + peinture non séparable + matériau compact blanc + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 4 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélèvement	salle de bain	002QW000 011 n°7 - 1 - 002QW000 011 n°7 - 2	P7	Colle beige avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 7	Vol 4 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P15	Réalisation d'un prélèvement	sol d'origine pieces humide	002QW000 011 n°15 - 1	P15	Matériau compact beige et gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 1 (W.C.) - Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	sol d'origine pieces humide	002QW000 011 n°15 - 1	P15	Matériau compact beige et gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 4 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Ragréage	P16	Réalisation d'un prélèvement	ragrageage d'origine + résidus colle noire	002QW000 011 n°16 - 1	P16	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 4 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement	bande moquette origine	002QW000 011 n°17 - 1	P17	Moquette noire avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage beige en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélèvement	ragrageage pieces seches	002QW000 011 n°18 - 1 - 002QW000 011 n°18 - 2	P18	Matériau compact beige et gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 6 (Salon) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage	S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	ragrageage pieces seches	002QW000 011 n°18 - 1 - 002QW000 011 n°18 - 2	P18	Matériau compact beige et gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 7	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche+colle jaune	P19	Réalisation d'un prélèvement	moquette placards d'origine	002QW000 011 n°19 - 1 - 002QW000 011 n°19 - 2	P19	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 5 (Chambre) - Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche+colle jaune	P19 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	moquette placards d'origine	002QW000 011 n°19 - 1 - 002QW000 011 n°19 - 2	P19	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélèvement	lé d'origine avec sous couche + ragreage indiscociable	002QW000 011 n°20 - 1 - 002QW000 011 n°20 - 2	P20	Revêtement souple gris avec couche en toile + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 7	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	sol actuel		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 7	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	sol actuel		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 7	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	sol actuel		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 7	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	sol actuel		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 7	Vol 3 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	sol actuel		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 7	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	sol actuel		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 7	Vol 4 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	sol actuel		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 7	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 7	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 7	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 7	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 7	Vol 3 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 7	Vol 4 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Ragréage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 7		plan1 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 7		LGT 7 - Plan de prélèvements
 LGT 7		plan1 - MPCA Toutes catégories confondues
 LGT 7		plan1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
 LGT 7		plan1 - MPCA Equipements divers et accessoires



LGT 7 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002QW000011

Légende

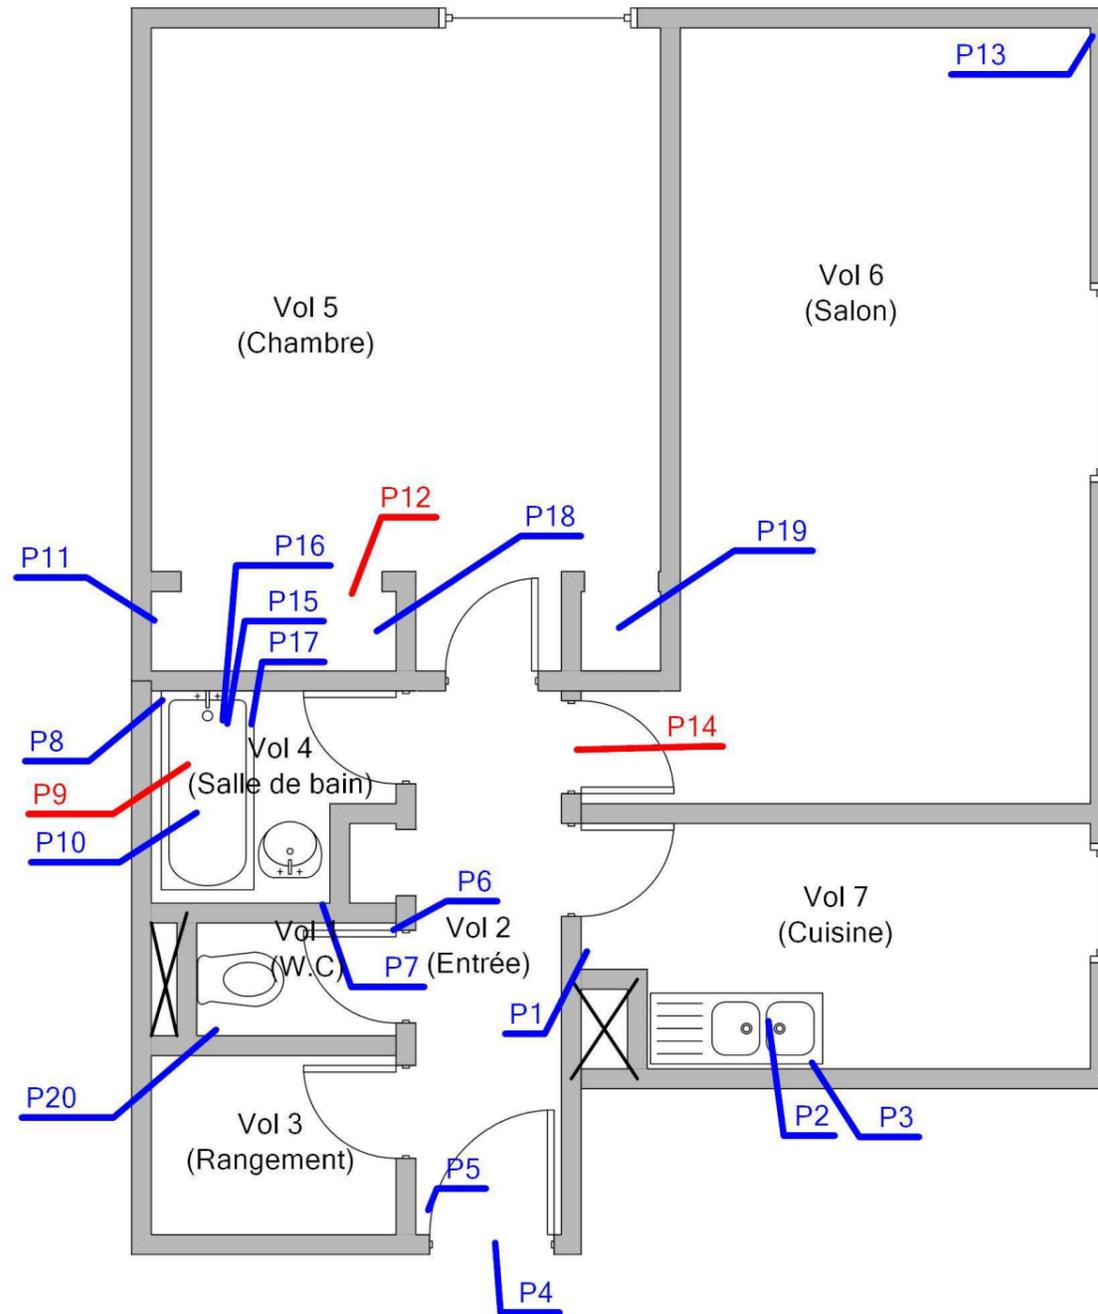

Adresse du bien
rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES
53160 BAIS


Désignation
Appartement n° 7 de type 2 situé au 01^{er} étage

Date intervention
08/11/2016


Technicien intervenant
THOULOUSE Pierre

PLAN1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002QW000011

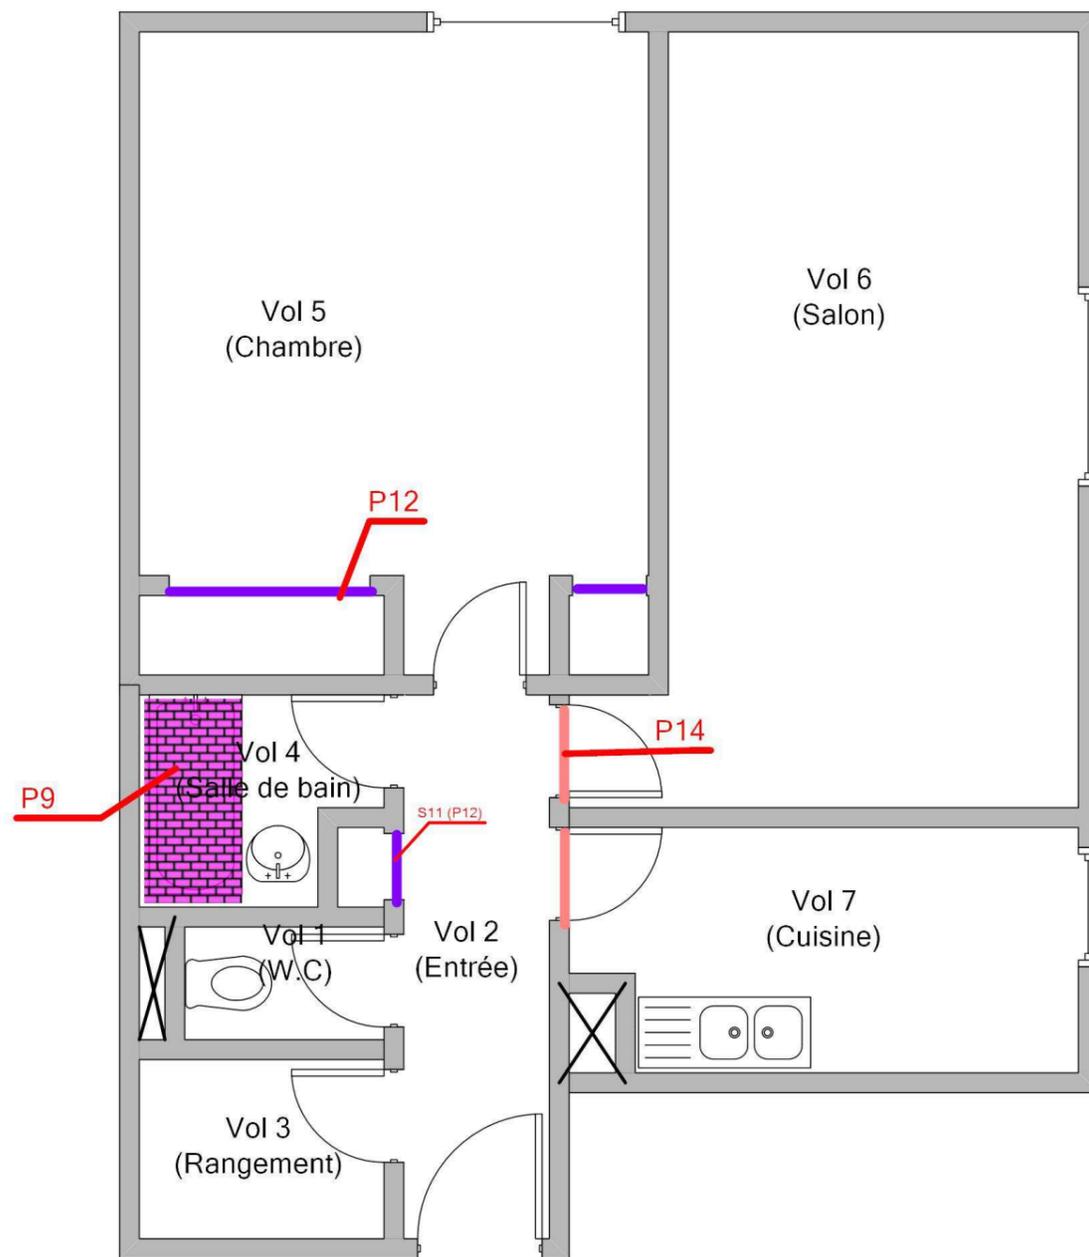

Légende

	P9 : Tampon bitumineux
	P12 : Tampon bitumineux derrière porte de placard (type V7)
	P14 : Mastic vitrier



Adresse du bien
rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES
53160 BAIS

Désignation
Appartement n° 7 de type 2 situé au 01^{er} étage

Date intervention
08/11/2016


Technicien intervenant
THOULOUSE Pierre

PLAN1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002QW000011

Légende

 P14 : Mastic vitrier

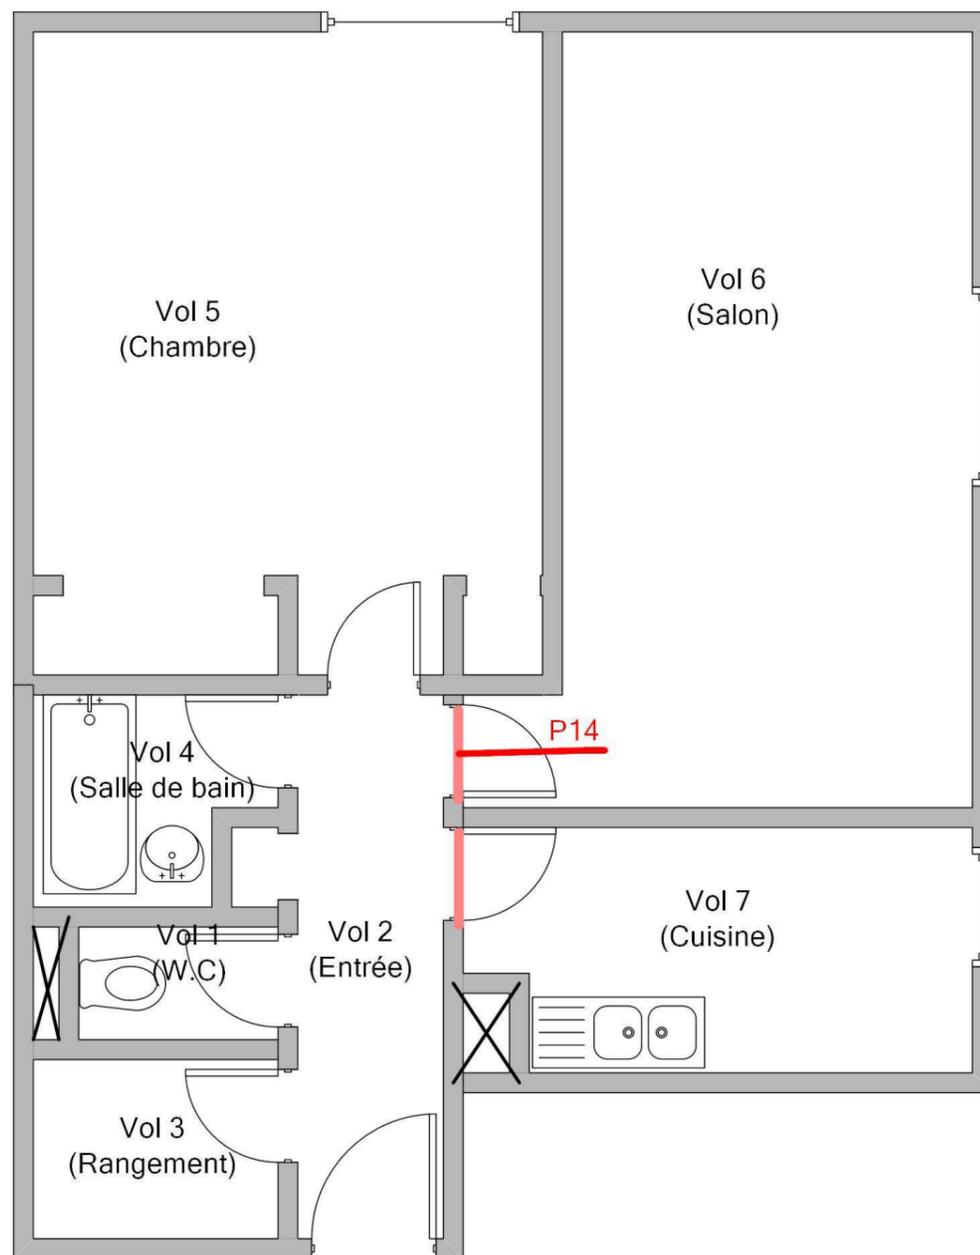

Adresse du bien
rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES
53160 BAIS


Désignation
Appartement n° 7 de type 2 situé au 01^{er} étage

Date intervention
08/11/2016

Technicien intervenant
THOULOUSE Pierre

PLAN1 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002QW000011

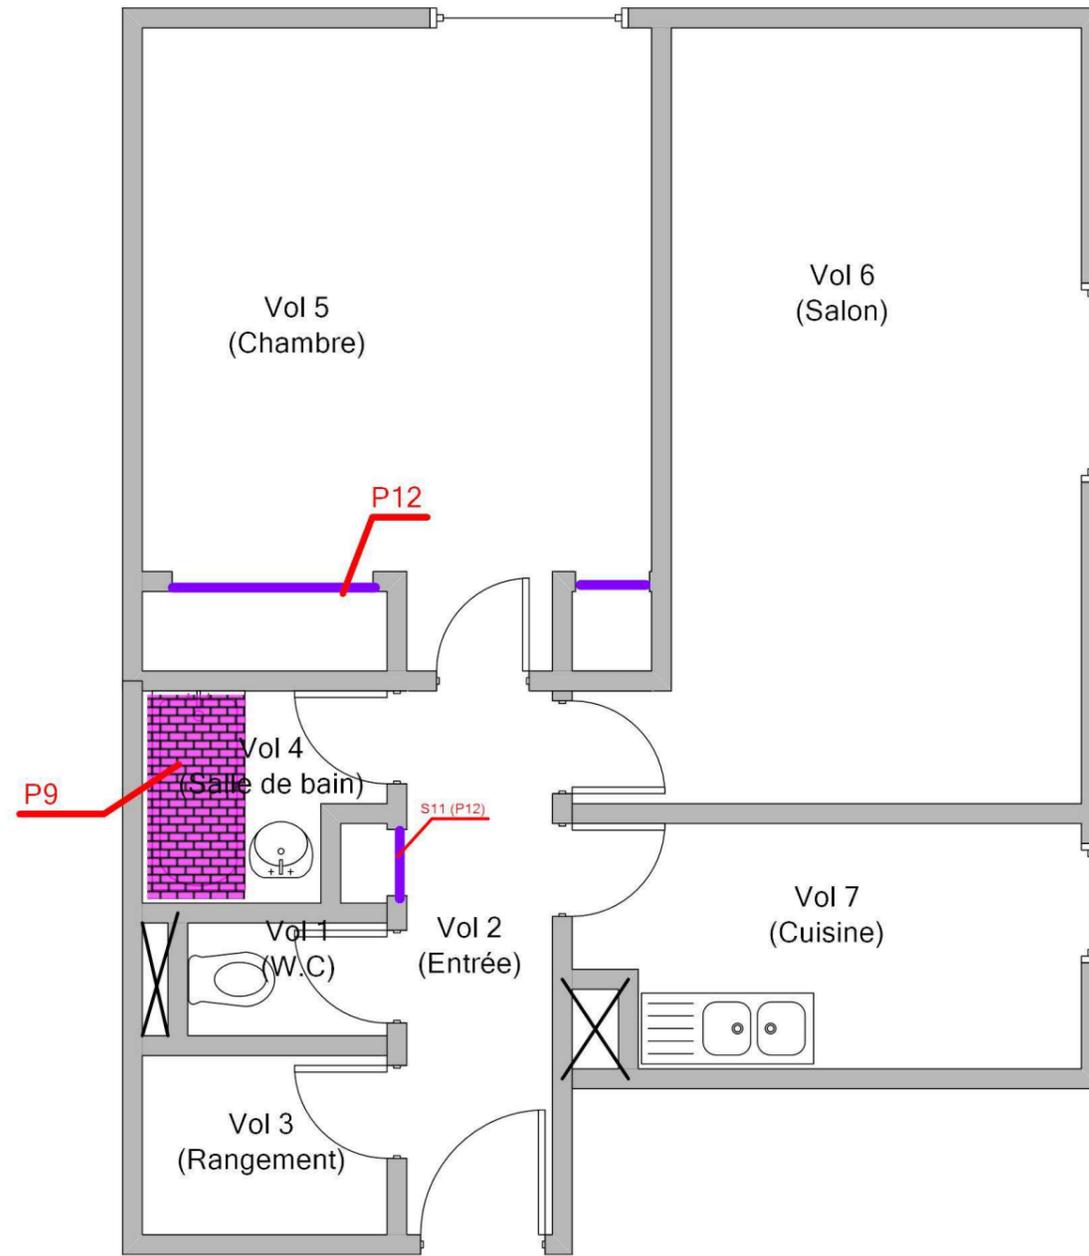

Légende



P9 : Tampon bitumineux



P12 : Tampon bitumineux derrière porte de placard (type V7)



Adresse du bien
rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES
53160 BAIS

Désignation
Appartement n° 7 de type 2 situé au 01^{er} étage

Date intervention
08/11/2016

Technicien intervenant
THOULOUSE Pierre

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002QW000011 n°1 - 1 (P1)	LGT 7 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000011 n°1 - 2 (P1)	LGT 7 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000011 n°2 - 1 (P2)	LGT 7 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000011 n°2 - 2 (P2)	LGT 7 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000011 n°3 - 1 (P3)	LGT 7 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000011 n°3 - 2 (P3)	LGT 7 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002QW000011 n°4 - 1 (P4)	LGT 7 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002QW000011 n°4 - 2 (P4)	LGT 7 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002QW000011 n°5 - 1 (P5)	LGT 7 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002QW000011 n°5 - 2 (P5)	LGT 7 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002QW000011 n°6 - 1 (P6)	LGT 7 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002QW000011 n°6 - 2 (P6)	LGT 7 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002QW000011 n°7 - 1 (P7)	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002QW000011 n°7 - 2 (P7)	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002QW000011 n°8 - 1 (P8)	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002QW000011 n°8 - 2 (P8)	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002QW000011 n°9 - 1 (P9)	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	Prélevement positif
002QW000011 n°9 - 2 (P9)	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	Prélevement positif
002QW000011 n°10 - 1 (P10)	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002QW000011 n°10 - 2 (P10)	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002QW000011 n°11 - 1 (P11)	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000011 n°11 - 2 (P11)	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000011 n°12 - 1 (P12)	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement positif
002QW000011 n°12 - 2 (P12)	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement positif
002QW000011 n°13 - 1 (P13)	LGT 7 - Vol 6 (Salon)	Prélevement négatif
002QW000011 n°13 - 2 (P13)	LGT 7 - Vol 6 (Salon)	Prélevement négatif
002QW000011 n°14 - 1 (P14)	LGT 7 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement positif
002QW000011 n°14 - 2 (P14)	LGT 7 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement positif
002QW000011 n°15 - 1 (P15)	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002QW000011 n°16 - 1 (P16)	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	Prélevement négatif
002QW000011 n°17 - 1 (P17)	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002QW000011 n°18 - 1 (P18)	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000011 n°18 - 2 (P18)	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000011 n°19 - 1 (P19)	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000011 n°19 - 2 (P19)	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002QW000011 n°20 - 1 (P20)	LGT 7 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002QW000011 n°20 - 2 (P20)	LGT 7 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
	LGT 7 - Vol 6 (Salon)	I1
	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	I2



002QW000011 n°1 - 1 (P1)



002QW000011 n°1 - 2 (P1)



002QW000011 n°2 - 1 (P2)



002QW000011 n°2 - 2 (P2)



002QW000011 n°3 - 1 (P3)



002QW000011 n°3 - 2 (P3)



002QW000011 n°4 - 1 (P4)



002QW000011 n°4 - 2 (P4)



002QW000011 n°5 - 1 (P5)



002QW000011 n°5 - 2 (P5)



002QW000011 n°6 - 1 (P6)



002QW000011 n°6 - 2 (P6)



002QW000011 n°7 - 1 (P7)




002QW000011 n°7 - 2 (P7)



002QW000011 n°8 - 1 (P8)



002QW000011 n°8 - 2 (P8)

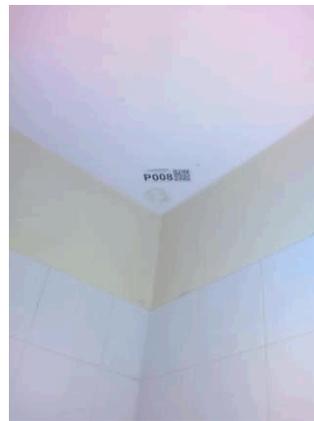

002QW000011 n°9 - 1 (P9)



002QW000011 n°9 - 2 (P9)



002QW000011 n°10 - 1 (P10)



002QW000011 n°10 - 2 (P10)



002QW000011 n°11 - 1 (P11)



002QW000011 n°11 - 2 (P11)



002QW000011 n°12 - 1 (P12)



002QW000011 n°12 - 2 (P12)



002QW000011 n°13 - 1 (P13)



002QW000011 n°13 - 2 (P13)



002QW000011 n°14 - 1 (P14)



002QW000011 n°14 - 2 (P14)



002QW000011 n°15 - 1 (P15)



002QW000011 n°16 - 1 (P16)



002QW000011 n°17 - 1 (P17)



002QW000011 n°18 - 1 (P18)



002QW000011 n°18 - 2 (P18)



002QW000011 n°19 - 1 (P19)



002QW000011 n°19 - 2 (P19)



002QW000011 n°20 - 1 (P20)



002QW000011 n°20 - 2 (P20)



I1 - 1



I2 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris en vrac + enduit compact blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	LGT 7 - Vol 7 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir - -	LGT 7 - Vol 7 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier + peinture non séparable + matériau compact blanc + matériau souple blanc - cuisine -	LGT 7 - Vol 7 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + matériau gris en mousse non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - -	LGT 7 - Vol 2 (Entrée)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièce sèche -	LGT 7 - Vol 2 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 7 - Vol 1 (W.C)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée - salle de bain -	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	
P9	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir + papier non séparable - -	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	
P10	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Matériau souple noir + matériau fibreux jaune - -	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris en vrac + enduit compact beige en vrac non séparable + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	
P12	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) - -	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 7 - Vol 6 (Salon)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier - -	LGT 7 - Vol 2 (Entrée)	

P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact beige et gris hétérogène + peinture non séparable - sol d'origine pieces humide -	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige + peintures multiples non séparable - ragreage d'origine + residus colle noire -	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette noire avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage beige en faible quantité en vrac non séparable - bande moquette origine -	LGT 7 - Vol 4 (Salle de bain)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact beige et gris hétérogène + peinture non séparable - ragreage pieces seches -	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune - moquette placards d'origine -	LGT 7 - Vol 5 (Chambre)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris avec couche en toile + colle polymère jaune + ragréage gris - lé d'origine avec sous couche + ragreage indiscociable -	LGT 7 - Vol 1 (W.C)	

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6666 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6666
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac / Enduit compact blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris en vrac + enduit compact blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 17/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

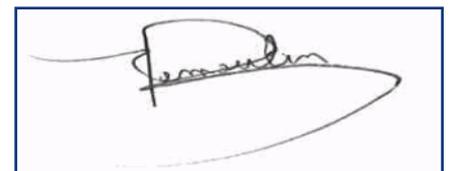



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6667 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6667
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011002 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 19/11/2016	Amiante non détecté	---	4

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6668 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6668
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige avec couche en papier / Peinture / Carrelage / Matériau compact blanc / Matériau souple blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige avec couche en papier + peinture non séparable + matériau compact blanc + matériau souple blanc	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

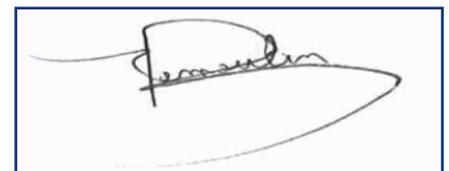

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6669 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6669
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002QW000011004 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensemble joints portes d'entrée / Vol 2 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir / Matériau gris en mousse / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir + matériau gris en mousse non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

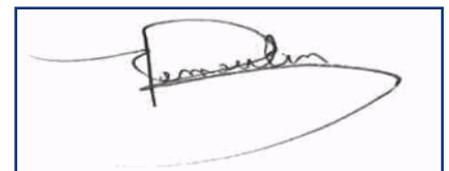

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6670 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6670
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

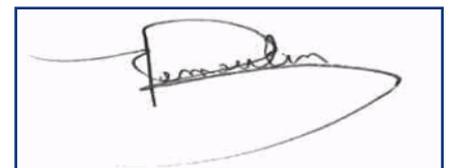

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6671 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUBE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6671
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002QW000011006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6672 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6672
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Salle de bain)
Description ITGA	Colle beige avec couche cartonnée / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige avec couche cartonnée	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage + peinture non séparable	Non analysé			

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

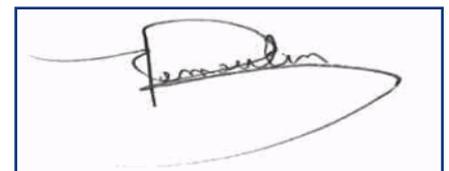

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6673 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6673
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Salle de bain)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris en vrac + peinture non séparable	META le 17/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

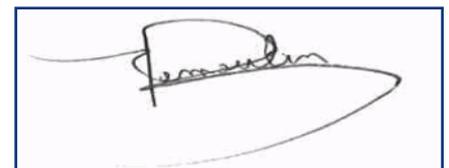



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6674 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6674
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011009 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 4 (Salle de bain)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir + papier non séparable	META le 18/11/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6675 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUBE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6675
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002QW000011010 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / ensemble supports baignoire / Vol 4 (Salle de bain)
Description ITGA	Matériau souple noir / Matériau fibreux jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir + matériau fibreux jaune	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6676 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6676
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac / Enduit compact beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris en vrac + enduit compact beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

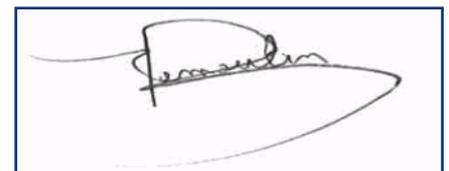

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6677 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6677
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002QW000011012 / Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 18/11/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire





Arterparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6678 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUBE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6678
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002QW000011013 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Salon)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6679 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6679
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011014 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 2 (Entrée)
Description ITGA	Matériau mou gris / Peinture / Bois sous forme de fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau mou gris + peinture non séparable + bois sous forme de fibres non séparable	META le 18/11/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6680 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6680
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 4 (Salle de bain)
Description ITGA	Matériau compact beige et gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact beige et gris hétérogène + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

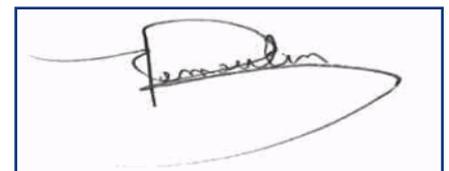

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6681 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6681
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 4 (Salle de bain)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréege gris / Sous couche de ragréege beige / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréege gris non séparable + sous couche de ragréege beige + peintures multiples non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

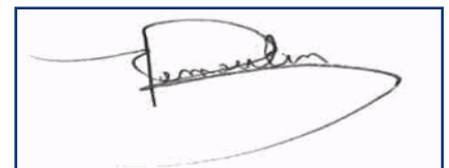

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6682 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6682
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002QW000011017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 4 (Salle de bain)
Description ITGA	Moquette noire avec couche en mousse / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage beige en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Moquette noire avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage beige en faible quantité en vrac non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6683 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6683
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002QW000011018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrèage / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Matériau compact beige et gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact beige et gris hétérogène + peinture non séparable	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

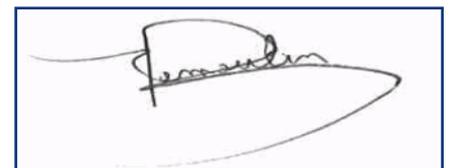

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6684 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6684
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002QW000011019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche+colle jaune / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Moquette marron avec couche en mousse / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune	META le 18/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

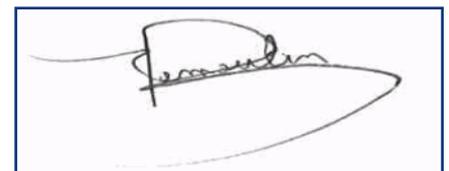

RAPPORT D'ESSAI N° IT041611-6685 EN DATE DU 20/11/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Pierre THOULOUE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-113236
Echantillon ITGA : IT041611-6685
Reçu au laboratoire le : 16/11/2016

Réf. Client :

Commande	002QW000011
Dossier client	_00299000010000100007_ rue de Normandie "Rés Aubépines" - LES AUBEPINES - 53160 BAIS Appartement n° 7 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002QW000011020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (W.C)
Description ITGA	Revêtement souple gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple gris avec couche en toile + colle polymère jaune + ragréage gris	META le 17/11/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

