

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	4 rue du Maine - LE BOURG
CP - Ville :	53220 LA PELLERINE
Référence client :	_00379000010000100001_
Date du repérage :	24/05/2016
Désignation :	Maison n° 1 de type 3



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	4 rue du Maine - LE BOURG 53220 LA PELLERINE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00379000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Maison n° 1 de type 3		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David Néant () 24/05/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 27/06/2016 A Riorges, le 27/06/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine) LGT 1 - Vol 3 (Débarras) ETAGE - Vol 5 (Chambre 1) ETAGE - Vol 7 (Dgt) Cave / garage - Vol 9 (cave)	LGT 1 - Vol 2 (W.C) ETAGE - Vol 4 (SDB) ETAGE - Vol 6 (Chambre 2) Combles VMC - Vol 8 (Combles VMC) Cave / garage - Vol 10 (garage)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Débarras)	
Revêtement de mur	LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Débarras)	
Revêtement de sol	LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Débarras)	
Parois verticales intérieures et enduits	ETAGE	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Dgt)	
Plafond et faux-plafonds	ETAGE	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Dgt)	
Revêtement de mur	ETAGE	Vol 4 (SDB)	
Revêtement de sol	ETAGE	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Dgt)	
Toiture et étanchéité	Combles VMC	Vol 8 (Combles VMC)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Chambre 1)	ALU 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	ALU 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	ALU 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Débarras)	ALU 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en ALU
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Dans la cave et le garage sont repéré uniquement les matériaux de la liste A et B.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (SDB) - ETAGE	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous baignoire faïence sur tablier

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Réalisation d'un prélèvement	Souple noir	002HD000972 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Souple noir	002HD000972 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0009 72 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Porteur pièces sèches	002HD0009 72 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0009 72 n°8 - 1	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + papier peint non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0009 72 n°8 - 1	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + papier peint non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 5 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0009 72 n°14 - 1 - 002HD0009 72 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 7 (Dgt) - Vol 6 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0009 72 n°14 - 1 - 002HD0009 72 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0009 72 n°14 - 1 - 002HD0009 72 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
ETAGE	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	ALU 4 / 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
ETAGE	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	ALU 4 / 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	ALU 4 / 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 1	Vol 3 (Débarras)	Menuiseries	ALU 4 / 16 / 4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P9	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD000972 n°9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (Débarras)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD000972 n°9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
ETAGE	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Dgt) - Vol 5 (Chambre 1)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0009 72 n°9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 4 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P19	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0009 72 n°19 - 1	P19	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (W.C)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0009 72 n°19 - 1	P19	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P2	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0009 72 n°2 - 1	P2	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P4	Réalisation d'un prélèvement	grise (plinthe saumon)	002HD0009 72 n°4 - 1	P4	Colle beige avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P7	Réalisation d'un prélèvement	grise (plinthes beiges)	002HD0009 72 n°7 - 1	P7	Colle beige en vrac avec couche cartonnée + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (Débaras)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	grise (plinthes beiges)	002HD0009 72 n°7 - 1	P7	Colle beige en vrac avec couche cartonnée + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P15	Réalisation d'un prélèvement	colle grise + joint beige (faïence d'origine)	002HD0009 72 n°15 - 1	P15	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
ETAGE	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	colle grise + joint beige (faïence d'origine)	002HD0009 72 n°15 - 1	P15	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P16	Réalisation d'un prélèvement	grise (5 rangées supérieures)	002HD0009 72 n°16 - 1	P16	Colle blanche en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 20 X 20 Saumon)	002HD0009 72 n°3 - 1 - 002HD0009 72 n°3 - 2	P3	Colle blanche + joint cassant gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 5 X 5 Beige)	002HD0009 72 n°6 - 1	P6	Colle grise en vrac hétérogène + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (Débaras)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Grise (carreaux 5 X 5 Beige)	002HD0009 72 n°6 - 1	P6	Colle grise en vrac hétérogène + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 7 (Dgt)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélèvement	lino vert + colle jaune	002HD0009 72 n°10 - 1	P10	Revêtement souple vert + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement	lino bleu + colle jaune (sous lino actuel)	002HD0009 72 n°11 - 1 - 002HD0009 72 n°11 - 2	P11	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces sèches (coulé sur plancher bois)	002HD0009 72 n°12 - 1	P12	Ragréage gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
ETAGE	Vol 7 (Dgt) - Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	gris pièces sèches (coulé sur plancher bois)	002HD0009 72 n°12 - 1	P12	Ragréage gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélèvement	lino gris + colle jaune	002HD0009 72 n°13 - 1 - 002HD0009 72 n°13 - 2	P13	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement	lino gris + colle beige	002HD0009 72 n°17 - 1 - 002HD0009 72 n°17 - 2	P17	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélèvement	blanc pièces humides	002HD0009 72 n°18 - 1	P18	Colle polymère jaune + ragréage blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
ETAGE	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	lino beige imitation carrelage + colle		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles VMC	Vol 8 (Combles VMC)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P20	Réalisation d'un prélèvement	laine + par vapeur	002HD0009 72 n°20 - 1	P20	Matériau fibreux beige avec poussières + papier bitumé non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles VMC	Vol 8 (Combles VMC)	Ardoises	Ardoises naturelles	S14			S14 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 1	LGT 1	LGT 1 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 1	LGT 1	LGT 1 - Plan de prélèvements
 ETAGE	ETAGE	ETAGE - Plan de repérage - Actions menées
 ETAGE	ETAGE	ETAGE - Plan de prélèvements
 Combles VMC	Combles VMC	Combles VMC - Plan de repérage - Actions menées
 Cave / garage	Cave / garage	Cave / garage - Plan de repérage - Actions menées

LGT 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000972

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'un sondage négatif

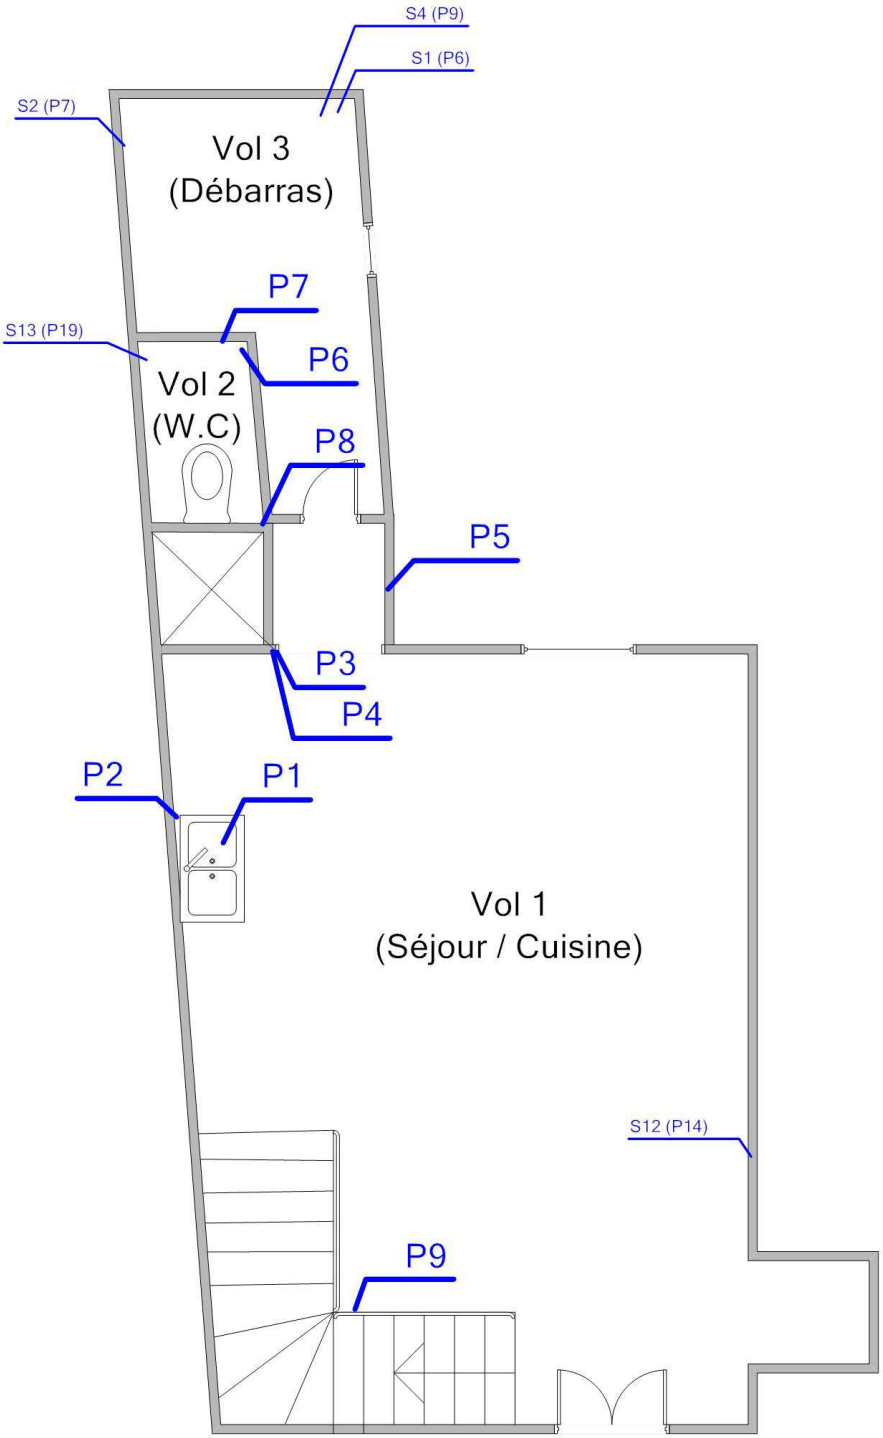

Adresse du bien

4 rue du Maine - LE BOURG
53220 LA PELLERINE

Désignation

Maison n° 1 de type 3

Date intervention

24/05/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

LGT 1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD000972
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	4 rue du Maine - LE BOURG 53220 LA PELLERINE	Maison n° 1 de type 3	24/05/2016	JOUSSELIN David

ETAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000972

Légende

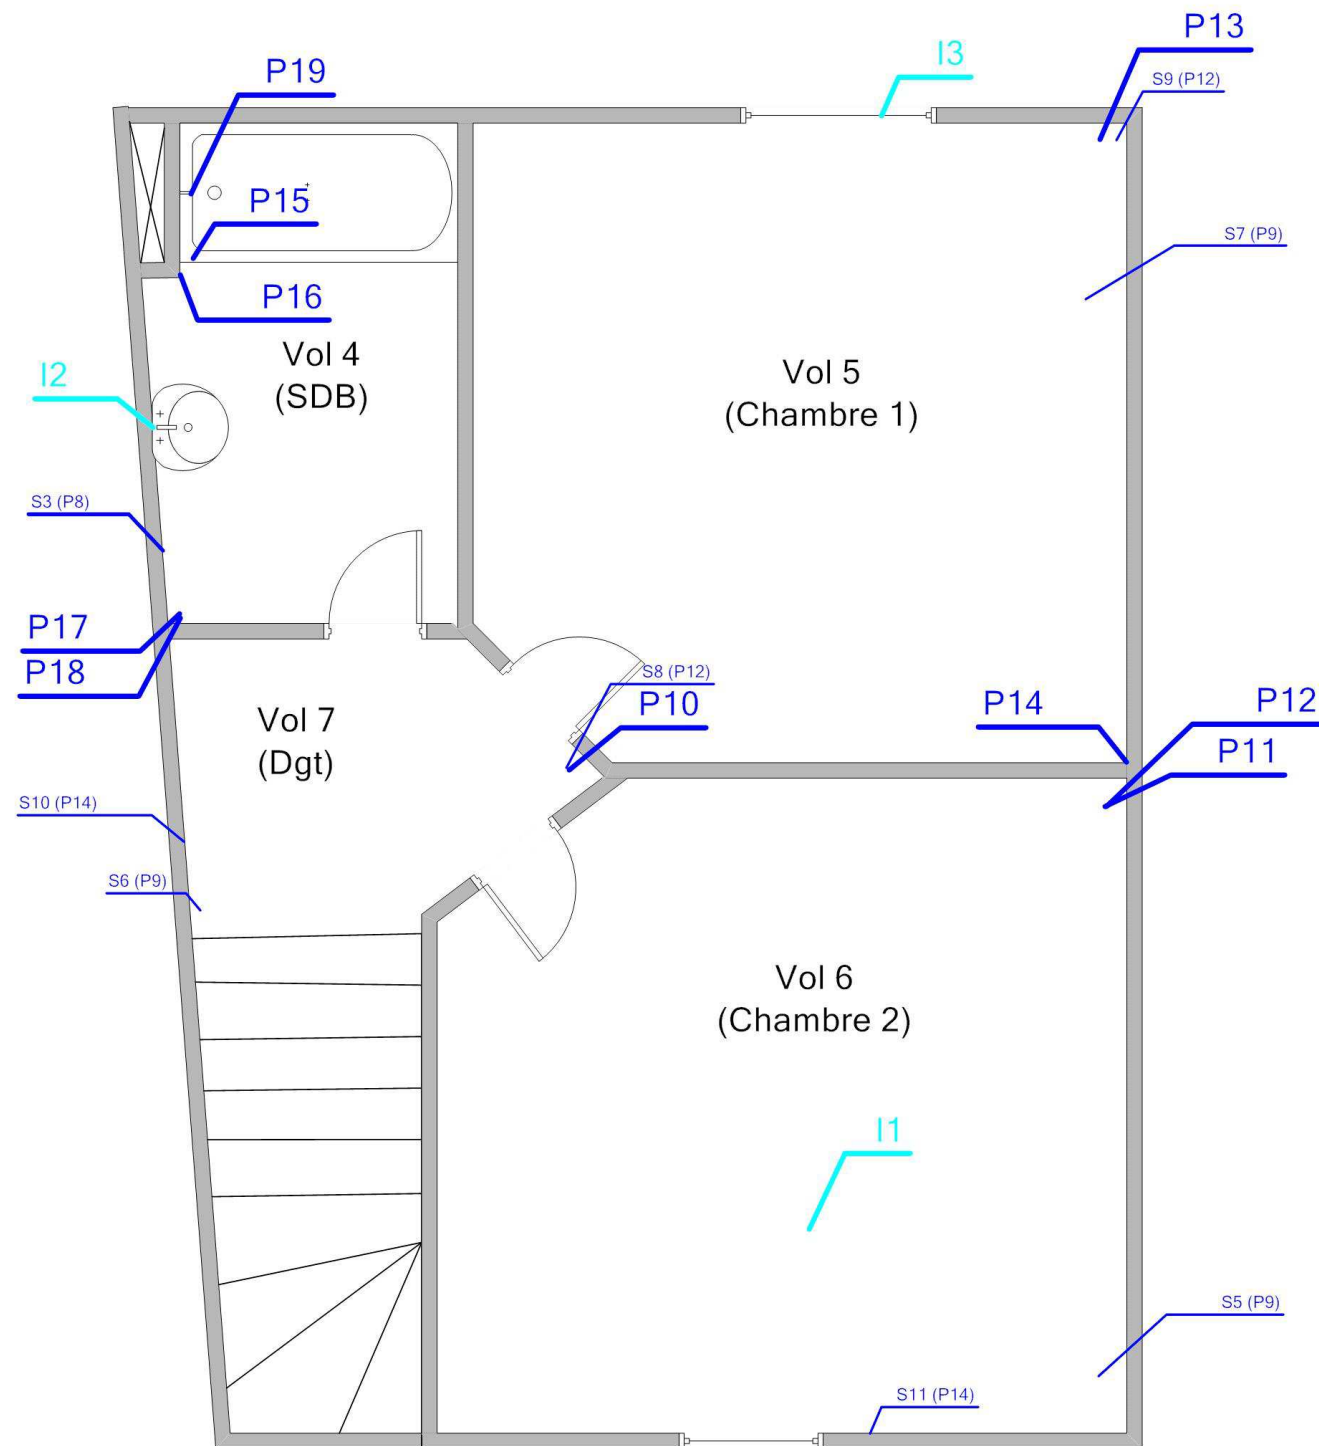
[illegible]


Adresse du bien
4 rue du Maine - LE BOURG 53220 LA PELLERINE

Désignation
Maison n° 1 de type 3

	Date intervention
	24/05/2016

	Techniciens intervenant
	JOUSSELIN David

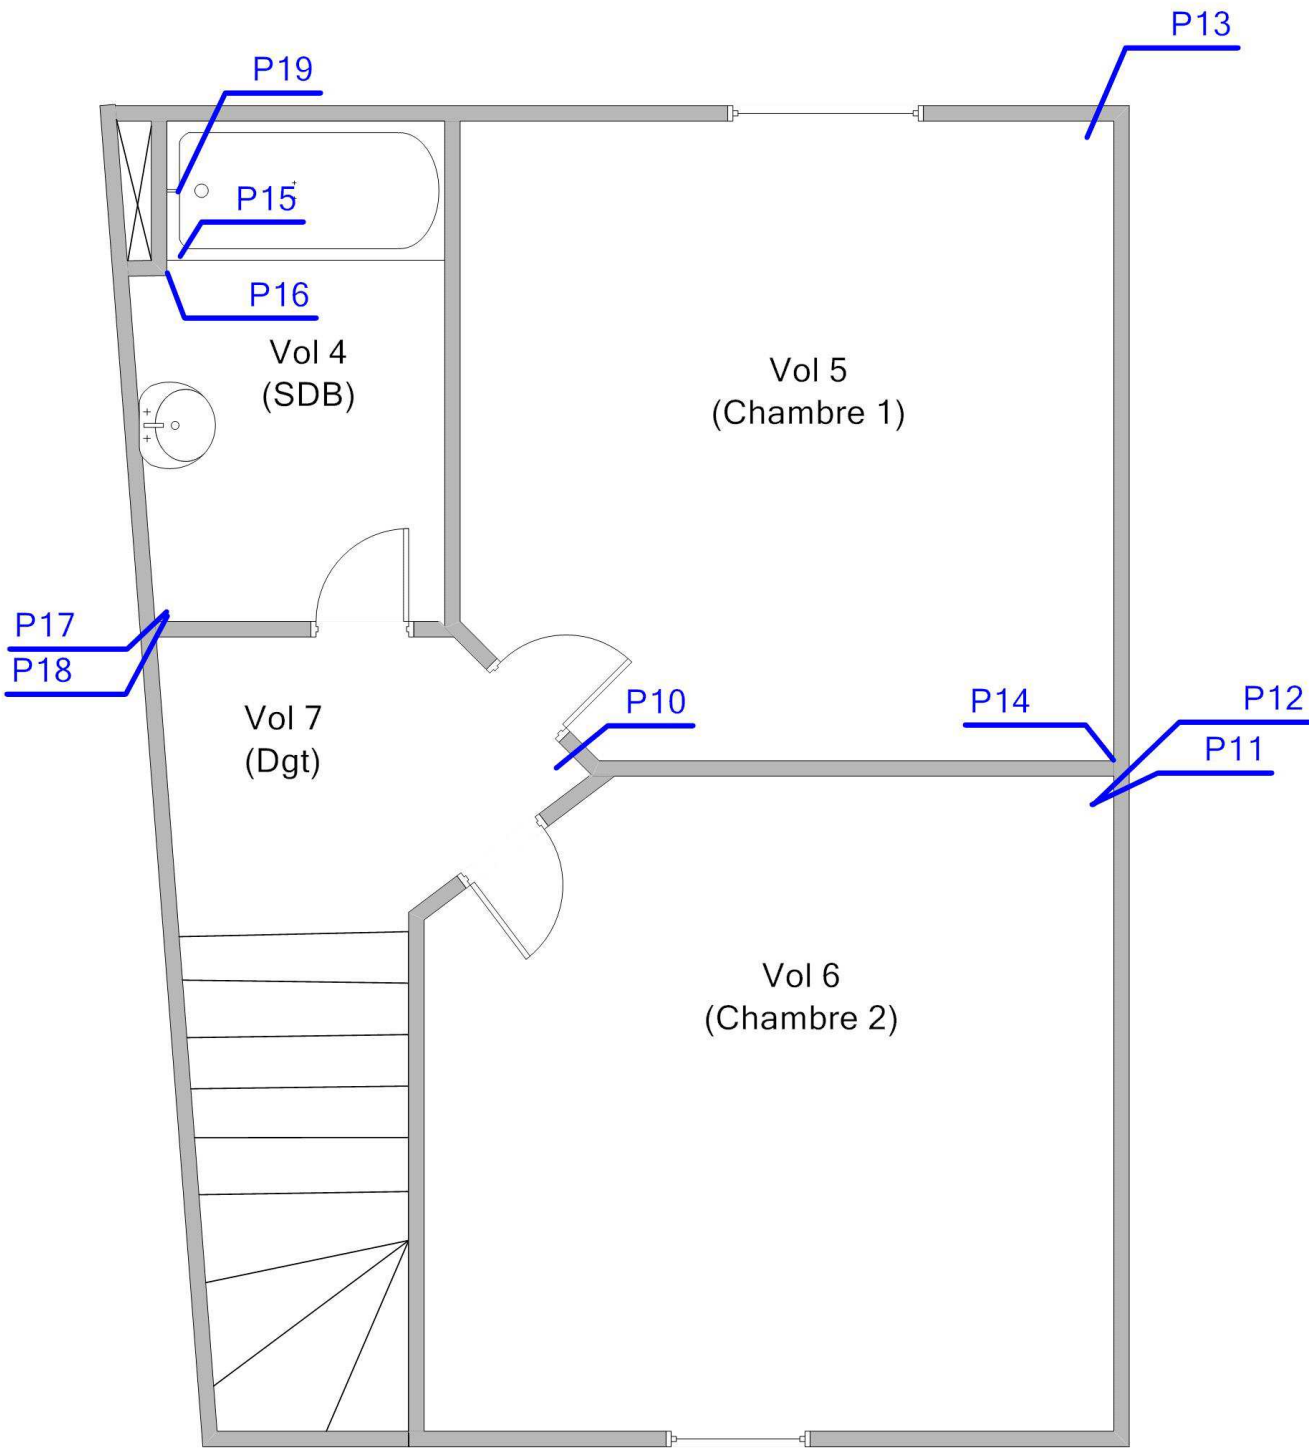
ETAGE - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD000972
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	4 rue du Maine - LE BOURG 53220 LA PELLERINE	Maison n° 1 de type 3	24/05/2016	JOUSSELIN David

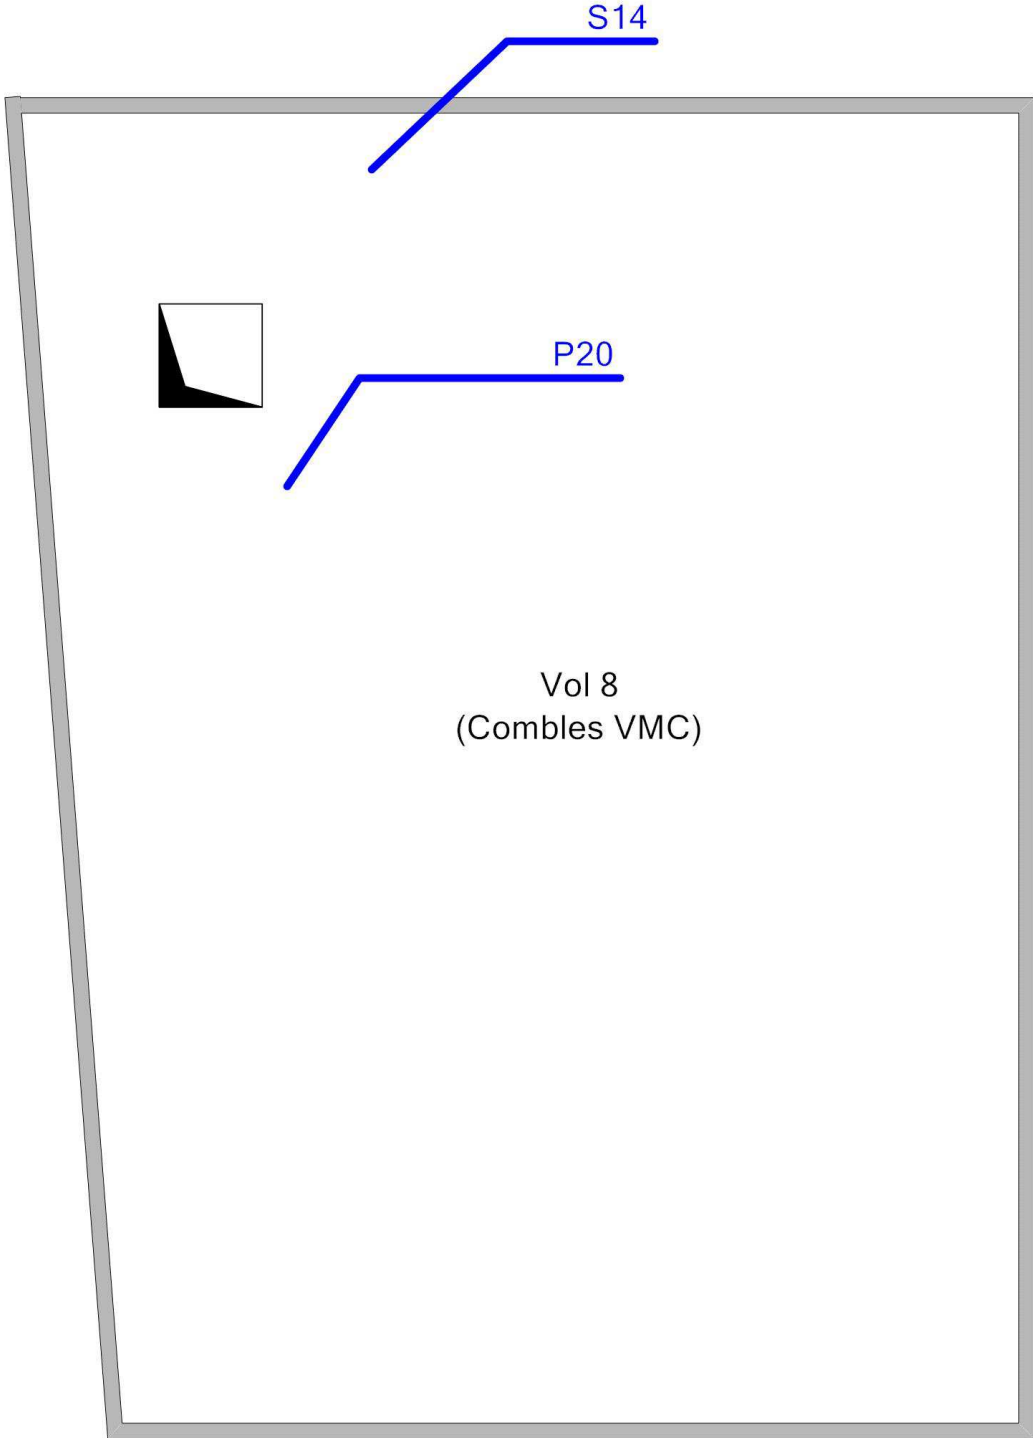COMBLES VMC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD000972
 Vol 8 (Combles VMC)				Légende
				P Localisation d'un prélèvement
				S Localisation d'un sondage négatif
				Technicien intervenant
	Adresse du bien 4 rue du Maine - LE BOURG 53220 LA PELLERINE	Désignation Maison n° 1 de type 3	Date intervention 24/05/2016	JOUSSELIN David


CAVE / GARAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000972

Légende

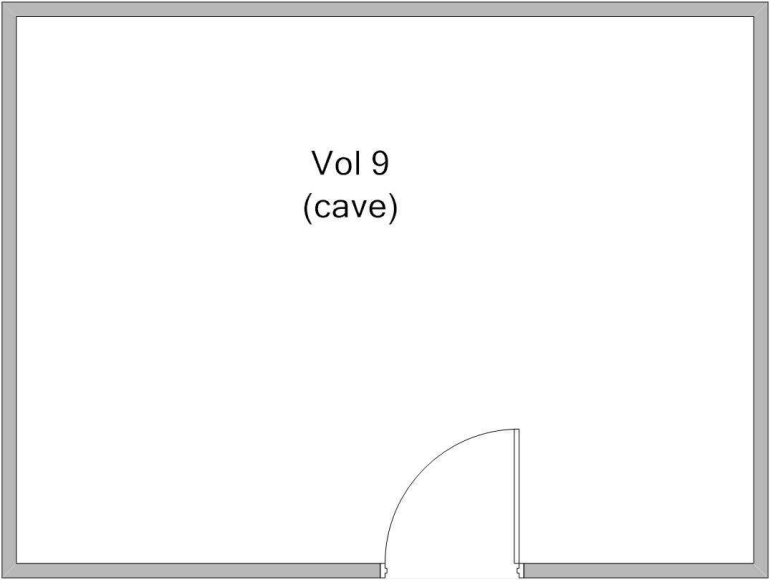

Vol 9
(cave)

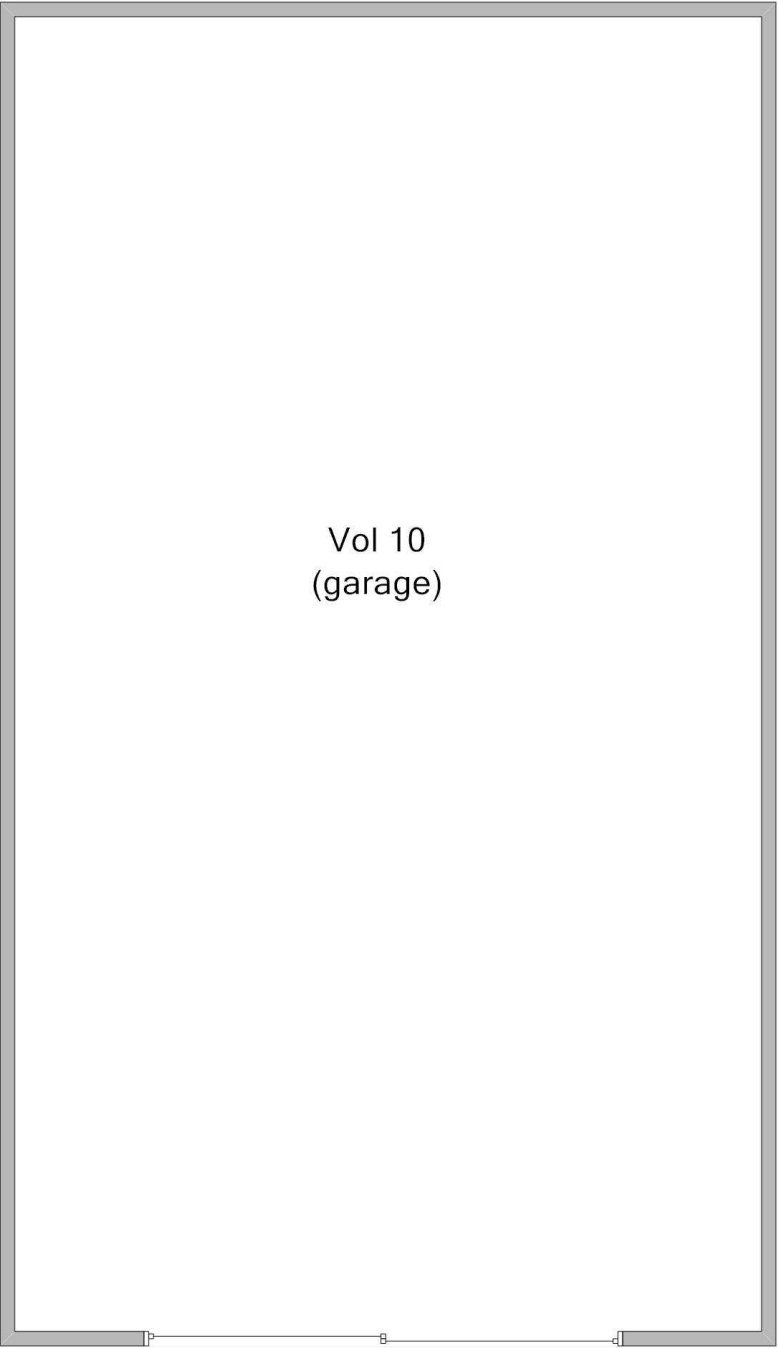

Vol 10
(garage)



Adresse du bien
4 rue du Maine - LE BOURG
53220 LA PELLERINE

Désignation
Maison n° 1 de type 3

Date intervention
24/05/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD000972 n°20 - 1 (P20)	Combles VMC - Vol 8 (Combles VMC)	Prélevement négatif
S14 - 1 (A14)	Combles VMC - Vol 8 (Combles VMC)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002HD000972 n°10 - 1 (P10)	ETAGE - Vol 7 (Dgt)	Prélevement négatif
002HD000972 n°11 - 1 (P11)	ETAGE - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD000972 n°11 - 2 (P11)	ETAGE - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD000972 n°12 - 1 (P12)	ETAGE - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD000972 n°13 - 1 (P13)	ETAGE - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD000972 n°13 - 2 (P13)	ETAGE - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD000972 n°14 - 1 (P14)	ETAGE - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD000972 n°14 - 2 (P14)	ETAGE - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD000972 n°15 - 1 (P15)	ETAGE - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000972 n°16 - 1 (P16)	ETAGE - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000972 n°17 - 1 (P17)	ETAGE - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000972 n°17 - 2 (P17)	ETAGE - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000972 n°18 - 1 (P18)	ETAGE - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000972 n°19 - 1 (P19)	ETAGE - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
	ETAGE - Vol 6 (Chambre 2)	I1
	ETAGE - Vol 4 (SDB)	I2
	ETAGE - Vol 5 (Chambre 1)	I3

Référence	Localisation	Action
002HD000972 n°1 - 1 (P1)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000972 n°2 - 1 (P2)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000972 n°3 - 1 (P3)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000972 n°3 - 2 (P3)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000972 n°4 - 1 (P4)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000972 n°5 - 1 (P5)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000972 n°6 - 1 (P6)	LGT 1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD000972 n°7 - 1 (P7)	LGT 1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD000972 n°8 - 1 (P8)	LGT 1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD000972 n°9 - 1 (P9)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélèvement négatif



002HD000972 n°1 - 1 (P1)



002HD000972 n°2 - 1 (P2)



002HD000972 n°3 - 1 (P3)



002HD000972 n°3 - 2 (P3)



002HD000972 n°4 - 1 (P4)



002HD000972 n°5 - 1 (P5)



002HD000972 n°6 - 1 (P6)



002HD000972 n°7 - 1 (P7)



002HD000972 n°8 - 1 (P8)



002HD000972 n°9 - 1 (P9)



002HD000972 n°10 - 1 (P10)



002HD000972 n°11 - 1 (P11)



002HD000972 n°11 - 2 (P11)




002HD000972 n°12 - 1 (P12)



002HD000972 n°13 - 1 (P13)




002HD000972 n°13 - 2 (P13)

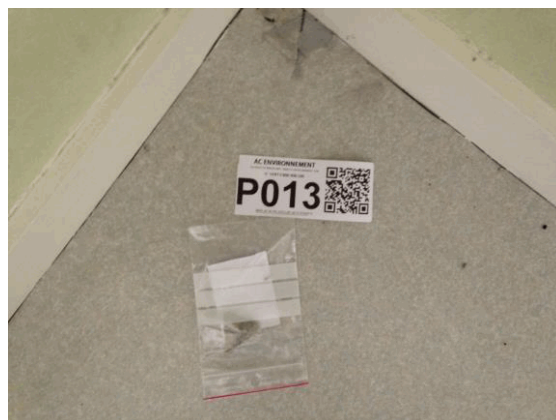

002HD000972 n°14 - 1 (P14)



002HD000972 n°14 - 2 (P14)

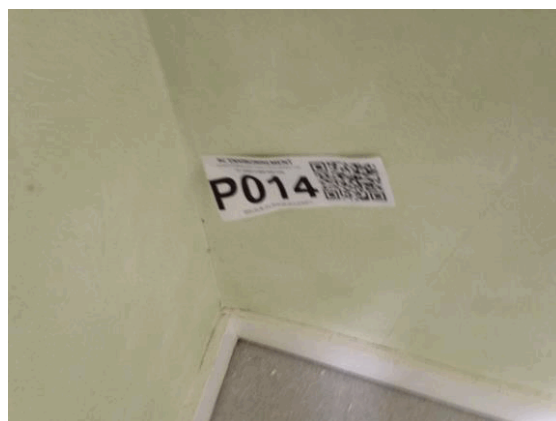

002HD000972 n°15 - 1 (P15)




002HD000972 n°16 - 1 (P16)



002HD000972 n°17 - 1 (P17)



002HD000972 n°17 - 2 (P17)

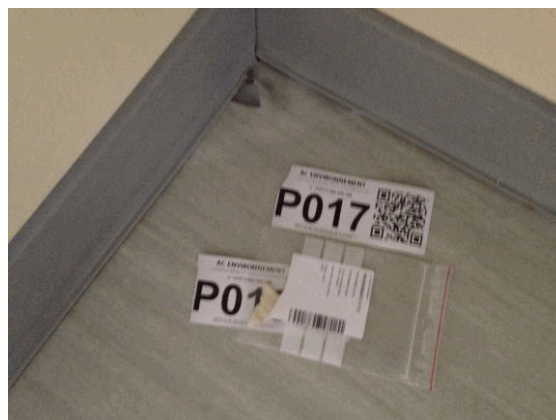

002HD000972 n°18 - 1 (P18)



002HD000972 n°19 - 1 (P19)



002HD000972 n°20 - 1 (P20)



S14 - 1 (A14)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - Souple noir -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche - Grise (carreaux 15 X 15 Blanc) -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle blanche + joint cassant gris + peinture non séparable - Grise (carreaux 20 X 20 Saumon) -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée - grise (plinthe saumon) -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène + joint cassant gris - Grise (carreaux 5 X 5 Beige) -	LGT 1 - Vol 2 (W.C)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac avec couche cartonnée + matériau gris en vrac non séparable - grise (plinthes beiges) -	LGT 1 - Vol 2 (W.C)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + papier peint non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 1 - Vol 2 (W.C)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable - Plafond placoplâtre pièce sèche -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert + colle polymère jaune avec poussières non séparable - lino vert + colle jaune -	ETAGE - Vol 7 (Dgt)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - lino bleu + colle jaune (sous lino actuel) -	ETAGE - Vol 6 (Chambre 2)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène + peinture non séparable - gris pièces sèches (coulé sur plancher bois) -	ETAGE - Vol 6 (Chambre 2)	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable - lino gris + colle jaune -	ETAGE - Vol 5 (Chambre 1)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier peint non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	ETAGE - Vol 5 (Chambre 1)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac - colle grise + joint beige (faïence d'origine) -	ETAGE - Vol 4 (SDB)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac - grise (5 rangées supérieures) -	ETAGE - Vol 4 (SDB)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable - lino gris + colle beige -	ETAGE - Vol 4 (SDB)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage blanc + peintures multiples non séparable - blanc pièces humides -	ETAGE - Vol 4 (SDB)	
P19	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - Plafond placoplâtre pièce humide -	ETAGE - Vol 4 (SDB)	
P20	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux beige avec poussières + papier bitumé non séparable - laine + par vapeur -	Combles VMC - Vol 8 (Combles VMC)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63358 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63358
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_dcaba4aa-e3ac-43c6-8b01-b1d63e5f5f9f

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972001 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63359 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63359
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_97038647-afcb-427c-8cdd-760983c7de
aa

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Colle blanche / Carrelage en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage en faible quantité en vrac	Non analysé			

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63360 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63360
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_7c4d01eb-f390-43c0-b387-68c1d36907ce

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Colle blanche / Joint cassant gris / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche + joint cassant gris + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63361 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63361
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_9085b87a-0520-4496-9613-c7e00ec09
956

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Colle beige avec couche cartonnée / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige avec couche cartonnée	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63362 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63362
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_999ca060-bbd6-4f4b-984d-5fac3daa6b6
8

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63363 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63363
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_bc759364-461e-49e6-bd9c-ba08d13fd6
60

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise en vrac hétérogène + joint cassant gris	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63364 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63364
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_Oae94b60-67ce-45de-b327-17c657f851
85

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Colle beige en vrac avec couche cartonnée / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige en vrac avec couche cartonnée + matériau gris en vrac non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63365 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63365
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_fa46c29c-73f0-40c0-ab4a-8ab134026f3
7

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Papier peint / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + papier peint non séparable + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63366 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63366
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_98aa1c14-ea15-4098-a92b-855547be2
6aa

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972009 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63367 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63367
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_1b7c7127-2943-4553-a6d1-dcf6b357d
7a9

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 7 (Dgt)
Description ITGA	Revêtement souple vert / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple vert + colle polymère jaune avec poussières non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63368 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63368
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_b81e1586-9a19-4759-91f2-729057cfbf
c7

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 6 (Chambre 2)
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63369 EN DATE DU 27/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63369
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_9d19217a-d563-4746-a4a4-420802571
3e4

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Chambre 2)
Description ITGA	Ragréage gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris hétérogène + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63370 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63370
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_dcc6d22f-6ae3-454b-a25c-af0da21f25cd

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63371 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63371
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_08dfc26a-53b8-4b04-8119-043295636
36b

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972014 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier peint non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63372 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63372
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_14469b55-56ed-471d-a716-d9723f709
d5d

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle grise en vrac / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise en vrac	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63373 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63373
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_59959091-3dd8-4864-af50-25e30c5f2a
8a

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle blanche en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche en vrac	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63374 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63374
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_93d45c16-0c50-4258-a388-a1ead1593
24e

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63375 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63375
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_7cb30dc5-1050-4a1d-9dce-a69ce1c476
59

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune + ragréage blanc + peintures multiples non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63376 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63376
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_a15ea4f6-6b01-4e54-a080-0eb5547e8a
d2

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972019 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 27/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-63377 EN DATE DU 27/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-59174
Echantillon ITGA : IT071606-63377
Reçu au laboratoire le : 02/06/2016
MesureAmianteAT_f98f2553-885b-4e09-9ce1-bf72f50b20
80

Réf. Client :

Commande	002HD000972
Dossier client	_00379000010000100001_ 4 rue du Maine - LE BOURG - 53220 LA PELLERINE Maison n° 1 de type 3
Echantillon	002HD000972020 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 8 (Combles VMC)
Description ITGA	Matériau fibreux beige avec poussières / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux beige avec poussières + papier bitumé non séparable	META le 25/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste