

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS
CP - Ville :	53360 QUELAINES ST GAULT
Référence client :	_00381000010000100007_
Date du repérage :	23/05/2017
Désignation :	Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS 53360 QUELAINES ST GAULT	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00381000010000100007_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : JOUSSELIN David Accompagnateur : H.MERCIER (0 800 400 100) Date de repérage : 23/05/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 09/06/2017 A Riorges, le 09/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°7 - Vol 1 (Débarras) Appartement n°7 - Vol 3 (SDB) Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre) Appartement n°7 - Vol 7 (Dégagement)	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C) Appartement n°7 - Vol 4 (Cuisine) Appartement n°7 - Vol 6 (Séjour)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°7	Vol 1 (Débaras) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°7	Vol 1 (Débaras) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°7	Vol 1 (Débaras) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°7	Vol 1 (Débaras) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°7	Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P12
Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P12
Vol 1 (Débaras)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P12
Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P12
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P12
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P12
Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P13
Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P13
Vol 1 (Débaras)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P13
Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P13
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P13
Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P13

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons et jardinières en façade considérés comme non visités.
- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.



R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°7 - Vol 8 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0015 10 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°14 - 1	P14	Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 10 n°14 - 1	P14	Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 1 (Débaras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°3 - 1 - 002HD0015 10 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 10 n°3 - 1 - 002HD0015 10 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 1 (Débaras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°4 - 1 - 002HD0015 10 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 1 (Débaras) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 10 n°4 - 1 - 002HD0015 10 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°6 - 1 - 002HD0015 10 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 4 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 10 n°6 - 1 - 002HD0015 10 n°6 - 2	P6	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 7 (Dégagement)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°8 - 1	P8	Matériau souple noir + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	Mastic vitrier intérieur et extérieur + joint d'étanchéité	S14	Ensemble des joint d'étanchéité de la menuiserie PVC d'origine.		002HD0015 10 n°9 - 1 - 002HD0015 10 n°9 - 2 - 002HD0015 10 n°9 - 3 - S14 - 5 - 002HD0015 10 n°9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00088 5



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier intérieur et extérieur + joint d'étanchéité	S14	Ensemble des joint d'étanchéité de la menuiserie PVC d'origine.		002HD0015 10 n°9 - 1 - 002HD0015 10 n°9 - 2 - 002HD0015 10 n°9 - 3 - S14 - 5 - 002HD0015 10 n°9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000885
Appartement n°7	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier intérieur et extérieur + joint d'étanchéité	S14	Ensemble des joint d'étanchéité de la menuiserie PVC d'origine.		002HD0015 10 n°9 - 1 - 002HD0015 10 n°9 - 2 - 002HD0015 10 n°9 - 3 - S14 - 5 - 002HD0015 10 n°9 - 4				Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000885
Appartement n°7	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°10 - 1 - - 002HD0015 10 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 10 n°10 - 1 - - 002HD0015 10 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Joint de scellement tablier baignoire	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°15 - 1	P15	Matériau compact blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 1 (Débaras)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°5 - 1 - 002HD0015 10 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 7 (Dégagement) - Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 10 n°5 - 1 - 002HD0015 10 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 2 (W.C)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°9 - 1 - 002HD0015 10 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 4 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 10 n°9 - 1 - 002HD0015 10 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°1 - 1 - 002HD0015 10 n°1 - 2	P1	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe grise	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°7 - 1 - 002HD0015 10 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 1 (Débaras) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe grise	S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001510 n°7 - 1 - 002HD001510 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD001510 n°16 - 1 - 002HD001510 n°16 - 2	P16	Colle beige en vrac + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable + joint cassant beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001510 n°16 - 1 - 002HD001510 n°16 - 2	P16	Colle beige en vrac + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable + joint cassant beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD001510 n°11 - 1	P11	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Débaras)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD001510 n°11 - 1	P11	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°12 - 1	P12	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S24 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 10 n°12 - 1	P12	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 1 (Débaras)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 10 n°12 - 1	P12	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S26 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 10 n°12 - 1	P12	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S27 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 10 n°12 - 1	P12	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S33 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 10 n°12 - 1	P12	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°13 - 1 - 002HD0015 10 n°13 - 2	P13	Dalle dure cassante beige en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	S28 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 10 n°13 - 1 - 002HD0015 10 n°13 - 2	P13	Dalle dure cassante beige en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 1 (Débaras)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	S29 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 10 n°13 - 1 - 002HD0015 10 n°13 - 2	P13	Dalle dure cassante beige en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	S30 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 10 n°13 - 1 - 002HD0015 10 n°13 - 2	P13	Dalle dure cassante beige en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	S31 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 10 n°13 - 1 - 002HD0015 10 n°13 - 2	P13	Dalle dure cassante beige en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	S32 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 10 n°13 - 1 - 002HD0015 10 n°13 - 2	P13	Dalle dure cassante beige en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Moquettes verte avec colle jaune	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°17 - 1	P17	Moquette grise avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 10 n°18 - 1 - 002HD0015 10 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°7		Appartement n°7 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°7		Appartement n°7 - Plan de prélèvements
 Appartement n°7		Appartement n°7 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT N°7 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001510

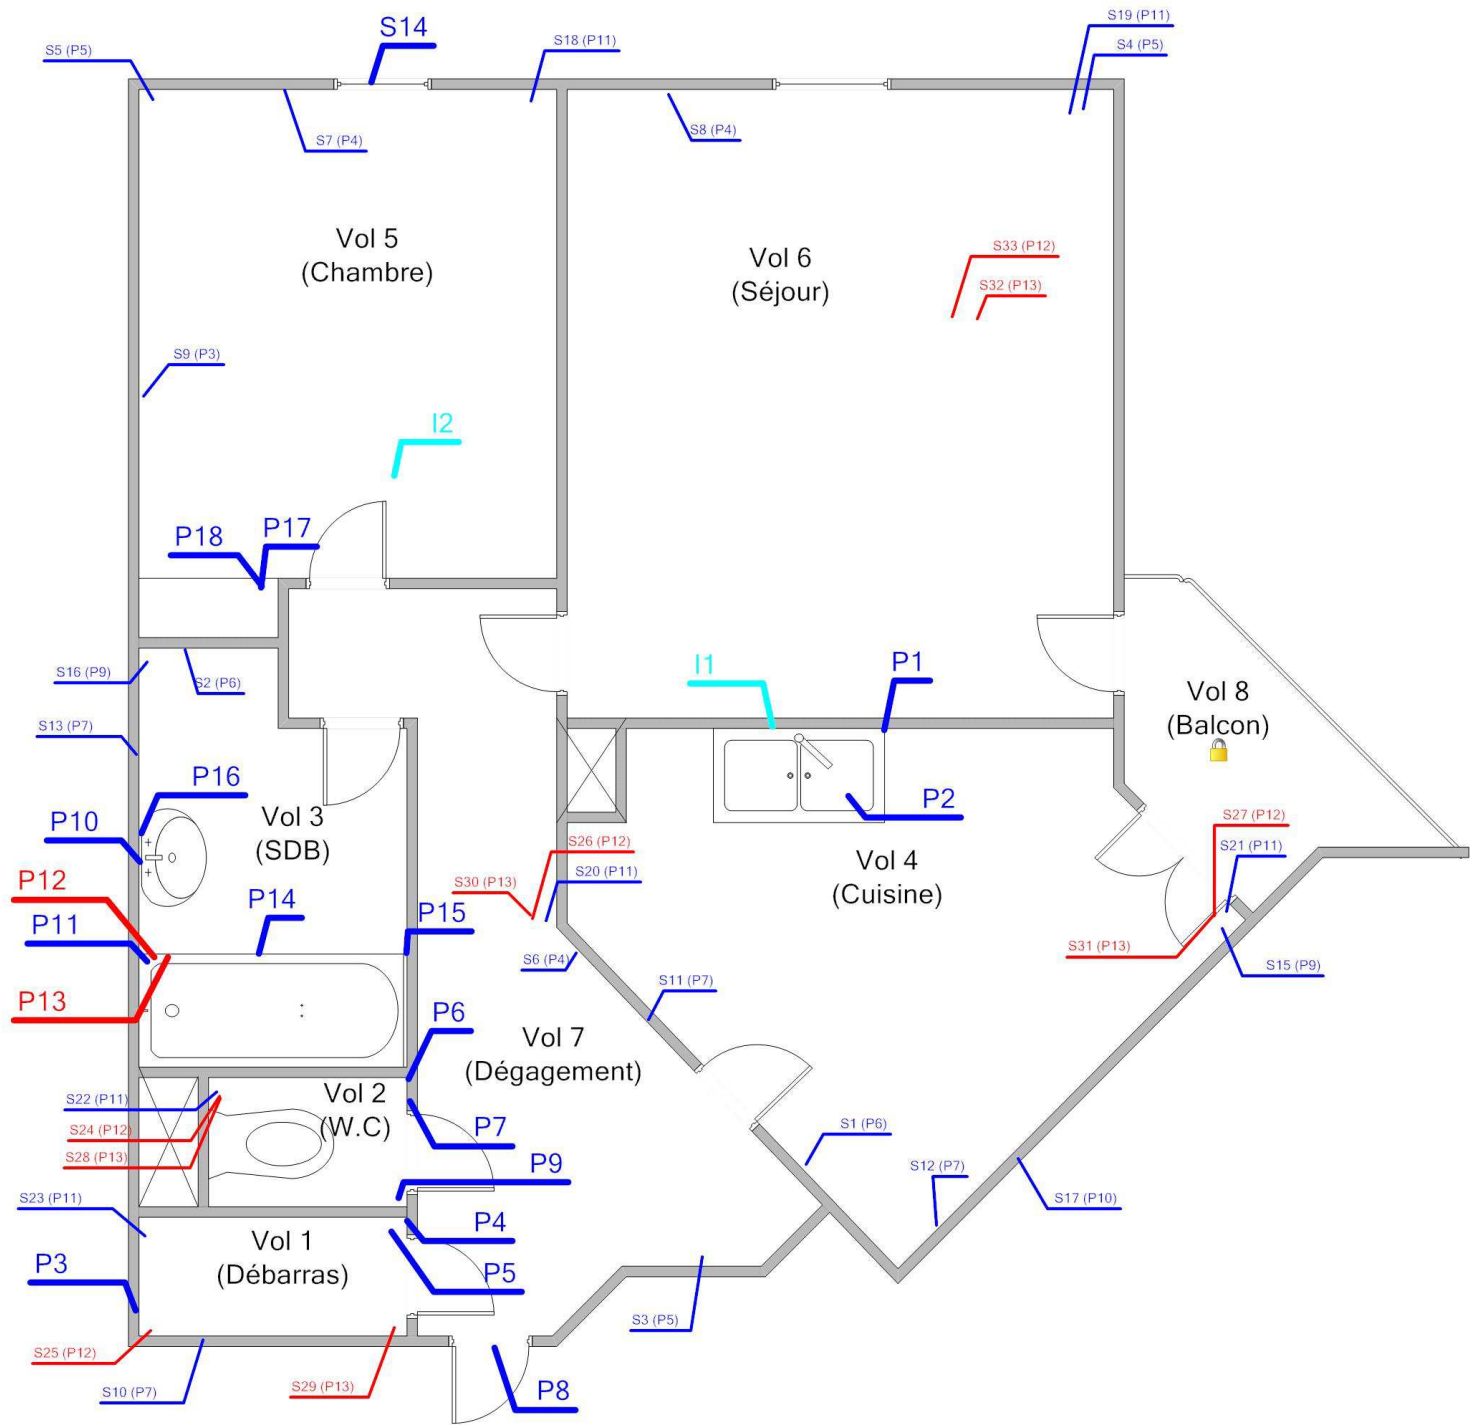

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité



Adresse du bien
Pl Louis Le Goff Rés St Germais - RES ST GERVAIS
53360 QUELAINES ST GAULT

Désignation
Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage

Date intervention
23/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°7 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001510

Légende



Volume non visité

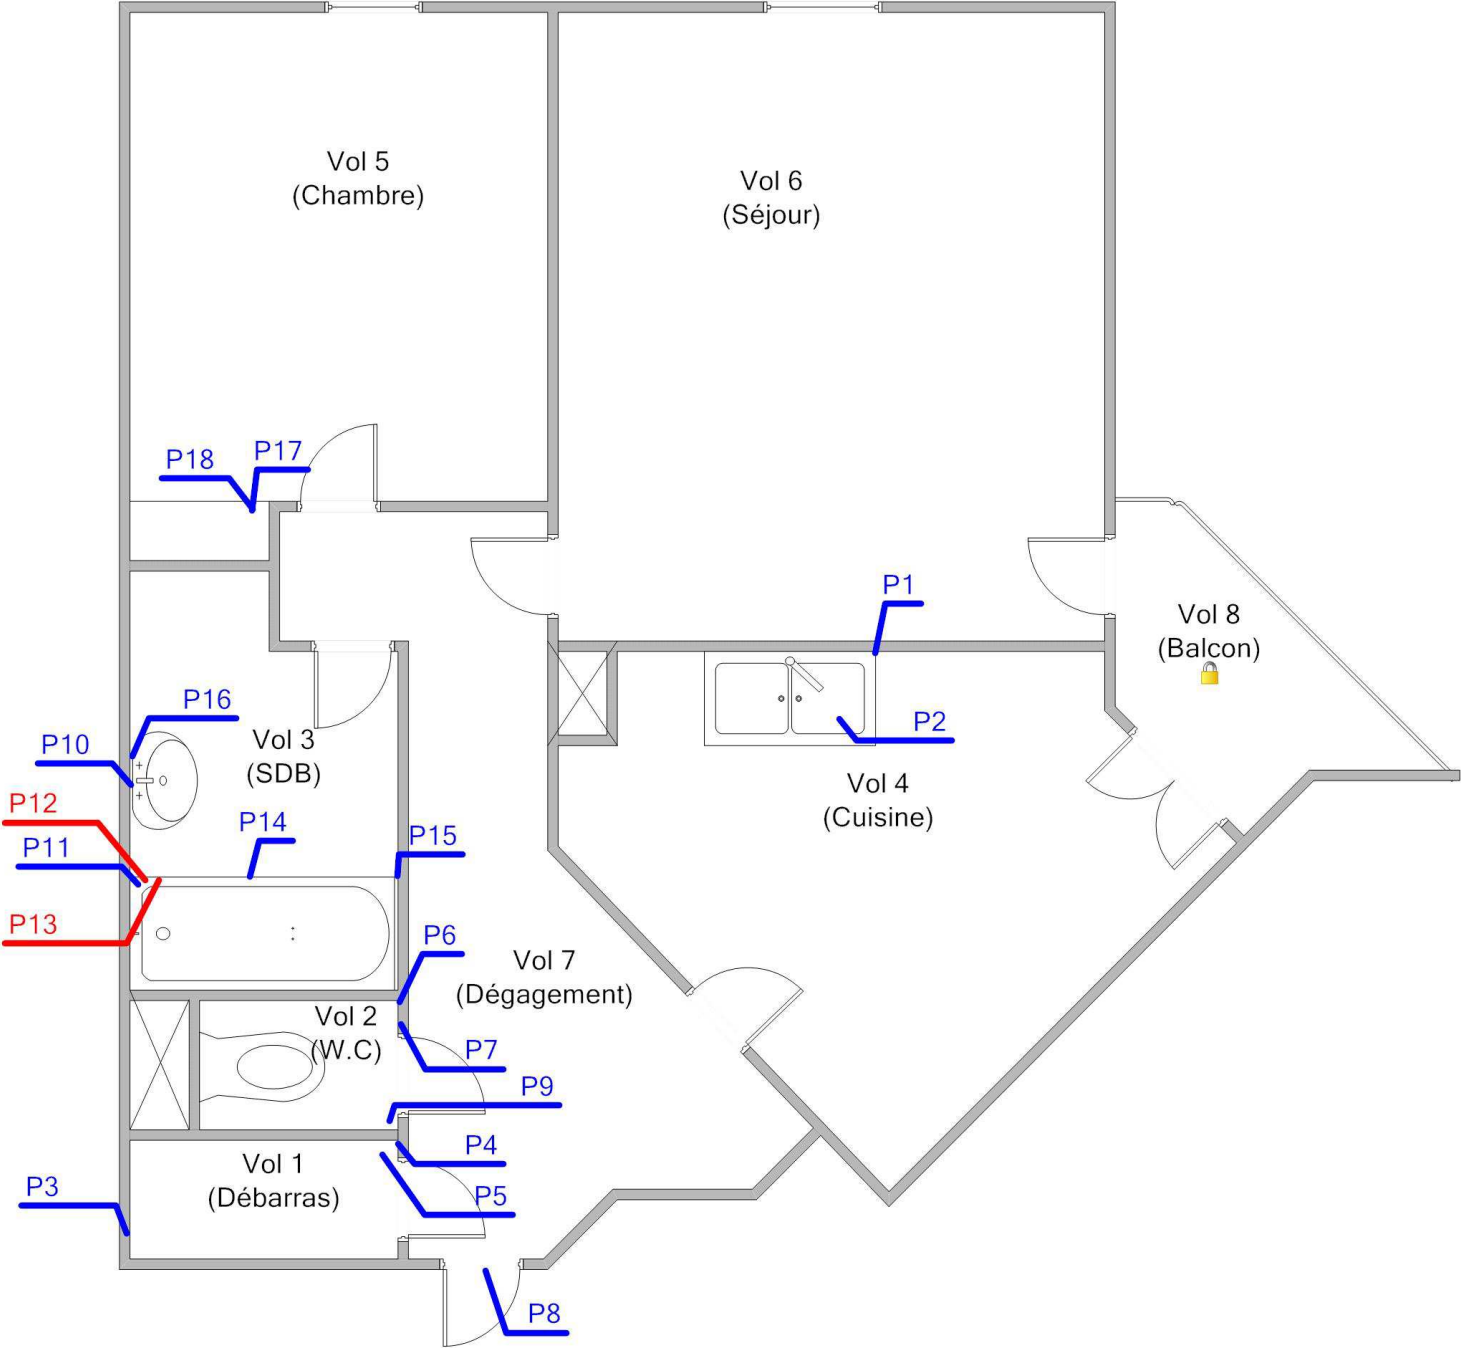

Adresse du bien

Pl Louis Le Goff Rés St Germais - RES ST GERVAIS
53360 QUELAINES ST GAULT

Désignation

Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage

Date intervention

23/05/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°7 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001510

Légende

 P12 : Colle bitumeuses

 P13 : Dalles dures beiges

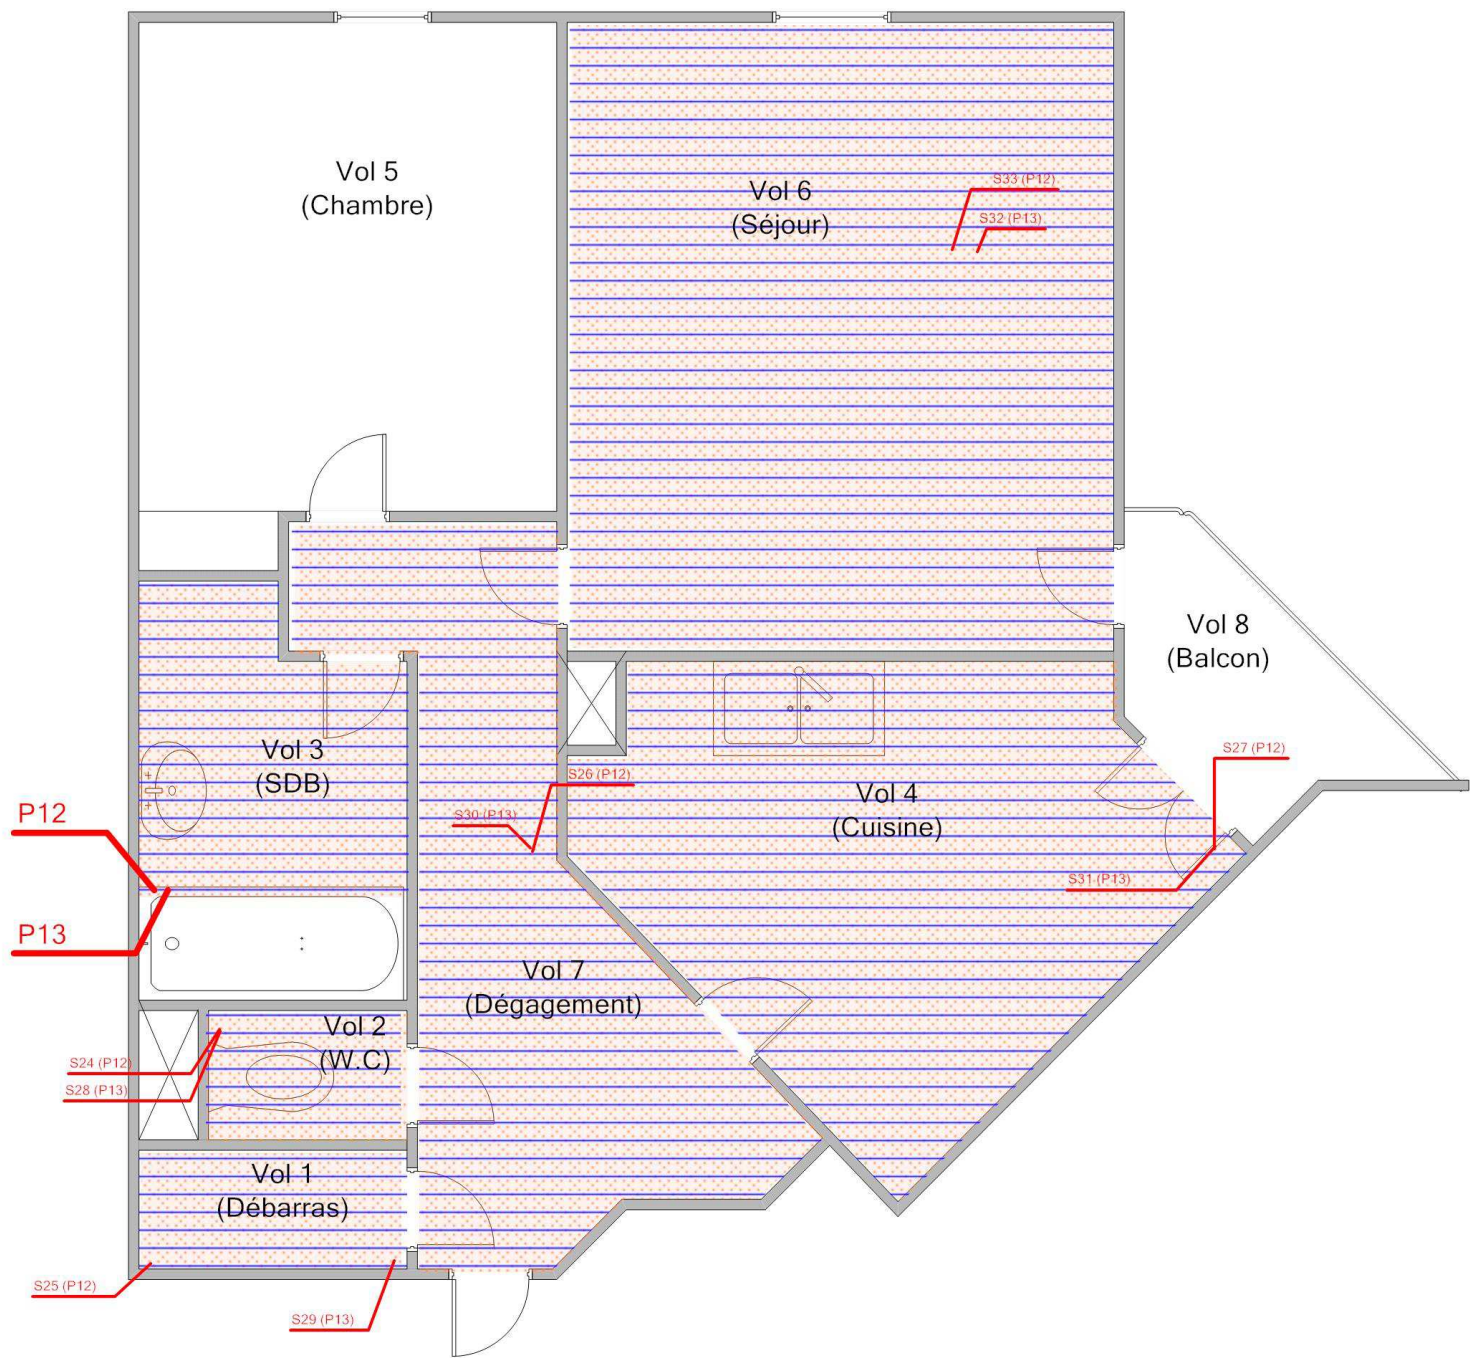

Adresse du bien

Pl Louis Le Goff Rés St Germain - RES ST GERVAIS
53360 QUELAINES ST GAULT

Désignation

Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage

Date intervention

23/05/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001510 n°9 - 1 (A14)	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre)	Absence sur présentation de documents
002HD001510 n°9 - 2 (A14)	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre)	Absence sur présentation de documents
002HD001510 n°9 - 3 (A14)	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre)	Absence sur présentation de documents
002HD001510 n°9 - 4 (A14)	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre)	Absence sur présentation de documents
002HD001510 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°7 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001510 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°7 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001510 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°7 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001510 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°7 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001510 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°7 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001510 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°7 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001510 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°7 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001510 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°7 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001510 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°7 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001510 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001510 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001510 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001510 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001510 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001510 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	Prélevement positif
002HD001510 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	Prélevement positif
002HD001510 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	Prélevement positif
002HD001510 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001510 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001510 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001510 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001510 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001510 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001510 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001510 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001510 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001510 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001510 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001510 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°7 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
S14 - 5 (A14)	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre)	Absence sur présentation de documents
	Appartement n°7 - Vol 4 (Cuisine)	I1
	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre)	I2

002HD001510 n°9 - 1 (A14)



002HD001510 n°9 - 2 (A14)



002HD001510 n°9 - 3 (A14)



002HD001510 n°9 - 4 (A14)



002HD001510 n°1 - 1 (P1)



002HD001510 n°1 - 2 (P1)



002HD001510 n°2 - 1 (P2)



002HD001510 n°3 - 1 (P3)




002HD001510 n°3 - 2 (P3)



002HD001510 n°4 - 1 (P4)



002HD001510 n°4 - 2 (P4)

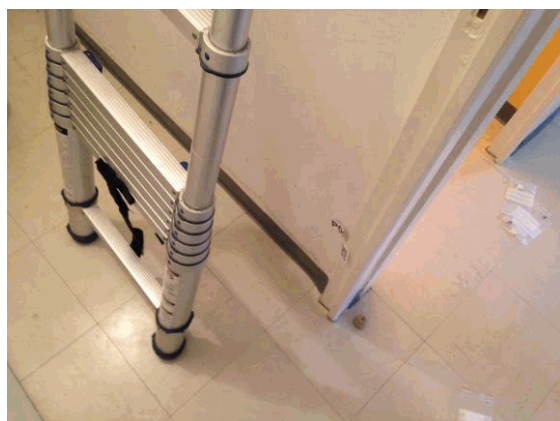

002HD001510 n°5 - 1 (P5)



002HD001510 n°5 - 2 (P5)



002HD001510 n°9 - 1 (P9)




002HD001510 n°9 - 2 (P9)



002HD001510 n°10 - 1 (P10)




002HD001510 n°10 - 2 (P10)

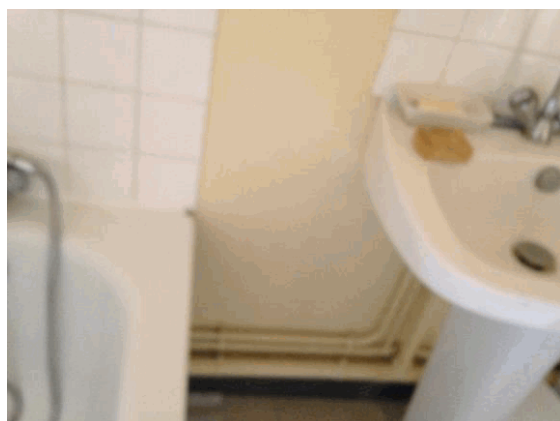


002HD001510 n°11 - 1 (P11)



002HD001510 n°12 - 1 (P12)

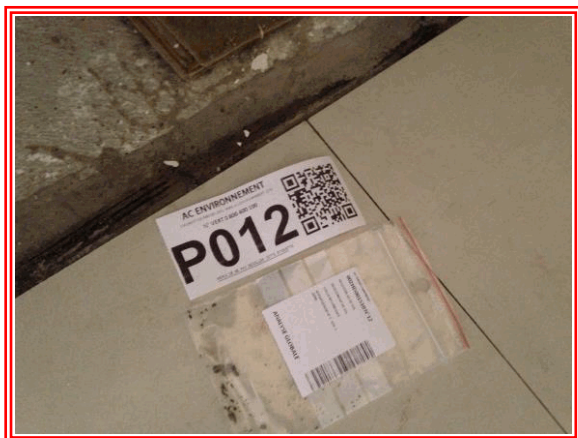

002HD001510 n°13 - 1 (P13)

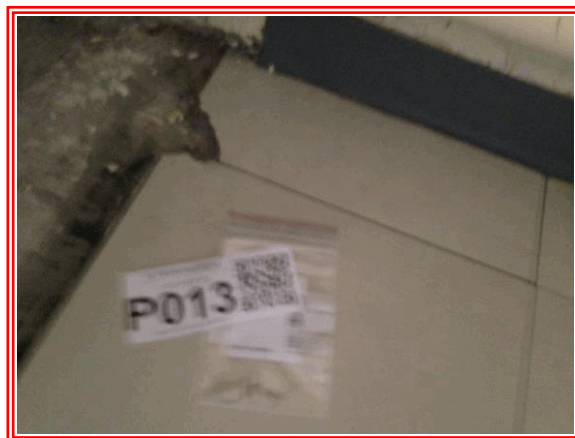

002HD001510 n°13 - 2 (P13)



002HD001510 n°14 - 1 (P14)




002HD001510 n°15 - 1 (P15)



002HD001510 n°16 - 1 (P16)



002HD001510 n°16 - 2 (P16)

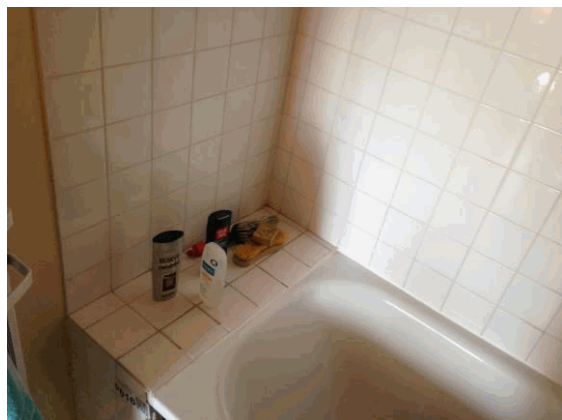

002HD001510 n°17 - 1 (P17)



002HD001510 n°18 - 1 (P18)




002HD001510 n°18 - 2 (P18)



002HD001510 n°6 - 1 (P6)




002HD001510 n°6 - 2 (P6)

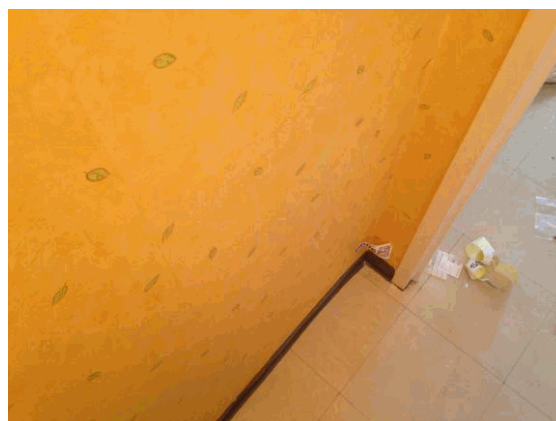

002HD001510 n°7 - 1 (P7)



002HD001510 n°7 - 2 (P7)

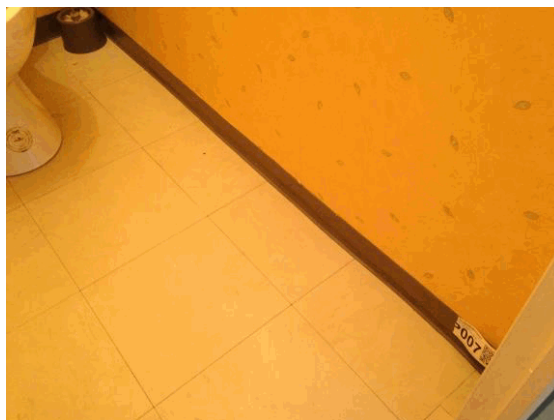

002HD001510 n°8 - 1 (P8)



S14 - 5 (A14)



I1 - 1



I2 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtréuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 4 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°7 - Vol 4 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtréux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 1 (Débaras)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtréux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 1 (Débaras)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtréux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 1 (Débaras)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtréux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture - -	Appartement n°7 - Vol 7 (Dégagement)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtréux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 2 (W.C)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtréux blanc en vrac + papier avec poussières - -	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	
P14	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	

P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact blanc avec poussières - -	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable + joint cassant beige en vrac non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 3 (SDB)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette grise avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°7 - Vol 5 (Chambre)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52849 EN DATE DU 09/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-52849 Réf. Commande Client : 002HD001510
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071706-9799		
Réf échantillon client : 002HD001510001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 4 (Cuisine)		Description ITGA : Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Papier en faible quantité		
▶ Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52849 EN DATE DU 09/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 4 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071706-9800 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▶ Tampon bitumineux noir	META	2	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 1 (Débarras)		Réf échantillon ITGA : IT071706-9801 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Débarras)		Réf échantillon ITGA : IT071706-9802 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510005 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Débarras)		Réf échantillon ITGA : IT071706-9803 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52849 EN DATE DU 09/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 2 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071706-9804 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe grise / Vol 2 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071706-9805 Description ITGA : Colle polymère jaune / Sous couche de ragréage beige en faible quantité				
▶ Colle polymère jaune + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 7 (Dégagement) Réf échantillon ITGA : IT071706-9806 Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture				
▶ Matériau souple noir + peinture	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510009 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 2 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071706-9807 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52849 EN DATE DU 09/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 3 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071706-9808 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier avec poussières				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + papier avec poussières	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée gris d'origine / Vol 3 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071706-9809 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragrée gris en vrac / Sous couche de ragrée beige				
► Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris en vrac + sous couche de ragrée beige non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 3 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071706-9810 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragrée gris en faible quantité en vrac avec poussières				
► Colle bitumineuse noire non séparable + ragrée gris en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	MOLP	2	08/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures beiges / Vol 3 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071706-9811 Description ITGA : Dalle dure cassante beige en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité				
► Dalle dure cassante beige en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52849 EN DATE DU 09/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510014 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 3 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071706-9812 Description ITGA : Tampon bitumineux noir / Peinture en faible quantité				
▶ Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement tablier baignoire / Vol 3 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071706-9813 Description ITGA : Matériau compact blanc avec poussières				
▶ Matériau compact blanc avec poussières	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 3 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071706-9814 Description ITGA : Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Joint cassant beige en vrac				
▶ Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + joint cassant beige en vrac non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes verte avec colle jaune / Vol 5 (Chambre) Réf échantillon ITGA : IT071706-9815 Description ITGA : Moquette grise avec poussières / Colle polymère jaune en faible quantité				
▶ Moquette grise avec poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52849 EN DATE DU 09/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00381000010000100007_ PI Louis Le Goff Rés St Gervais - RES ST GERVAIS - 53360 QUELAINES ST GAULT Appartement n° 7 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001510018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol / Vol 5 (Chambre) Réf échantillon ITGA : IT071706-9816 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -